

## فصل چهارم

### تمرینات عملی جوشکاری اکسی استیلن

پس از پایان این فصل، هنرجو باید بتواند :

- ۱- انواع اتصالات اصلی و جوشکاری را توضیح دهد.
- ۲- حوضچه مذاب را تشکیل و هدایت کند.
- ۳- جوشکاری بدون سیم جوش را طبق دستور کار شماره ۱ انجام دهد.
- ۴- جوشکاری با سیم جوش در حالت تخت را طبق دستور کار شماره ۲ انجام دهد.
- ۵- اتصالات سر به سر را طبق دستور کار شماره ۳ انجام دهد.
- ۶- اتصالات لبه روی هم را طبق دستور کار شماره ۴ انجام دهد.
- ۷- جوشکاری زاویه داخلی را طبق دستور کار شماره ۵ انجام دهد.
- ۸- جوشکاری در وضعیت قائم را طبق دستور کار شماره ۶ انجام دهد.
- ۹- پلیت‌ها را برای انجام جوشکاری آماده نماید.
- ۱۰- جوشکاری لوله به روش گردان را طبق دستور کار شماره ۷ توضیح دهد.
- ۱۱- جوشکاری لوله به روش ثابت را طبق دستور کار شماره ۸ توضیح دهد.
- ۱۲- جوشکاری لوله به صورت گردان را طبق دستور کار شماره ۹ انجام دهد.
- ۱۳- جوشکاری لوله به صورت ثابت را طبق دستور کار شماره ۱۰ انجام دهد.
- ۱۴- انشعاب‌گیری از لوله را انجام دهد.
- ۱۵- علائم بکار رفته در روی نقشه‌های جوشکاری را تشخیص دهد.

### ۴- تمرینات عملی جوشکاری اکسی استیلن

- ۱- اتصال گوشه‌ای<sup>۱</sup>
- ۲- اتصال سپری<sup>۲</sup> یا جوش T شکل
- ۳- اتصال لبه<sup>۳</sup> روی هم
- ۴- اتصال لبه<sup>۴</sup> ای
- ۵- اتصال لبه<sup>۵</sup>

#### ۱-۴- اتصالات اصلی در جوشکاری

پنج نوع اتصال اصلی جوش مطابق شکل ۴-۱ وجود

دارد و عبارتند از :

- ۱- اتصال سر به سر<sup>۱</sup>


۱- Butt Joint

۲- Corner Joint

۳- Tee Joint

۴- Lap Joint

۵- Edge Joint

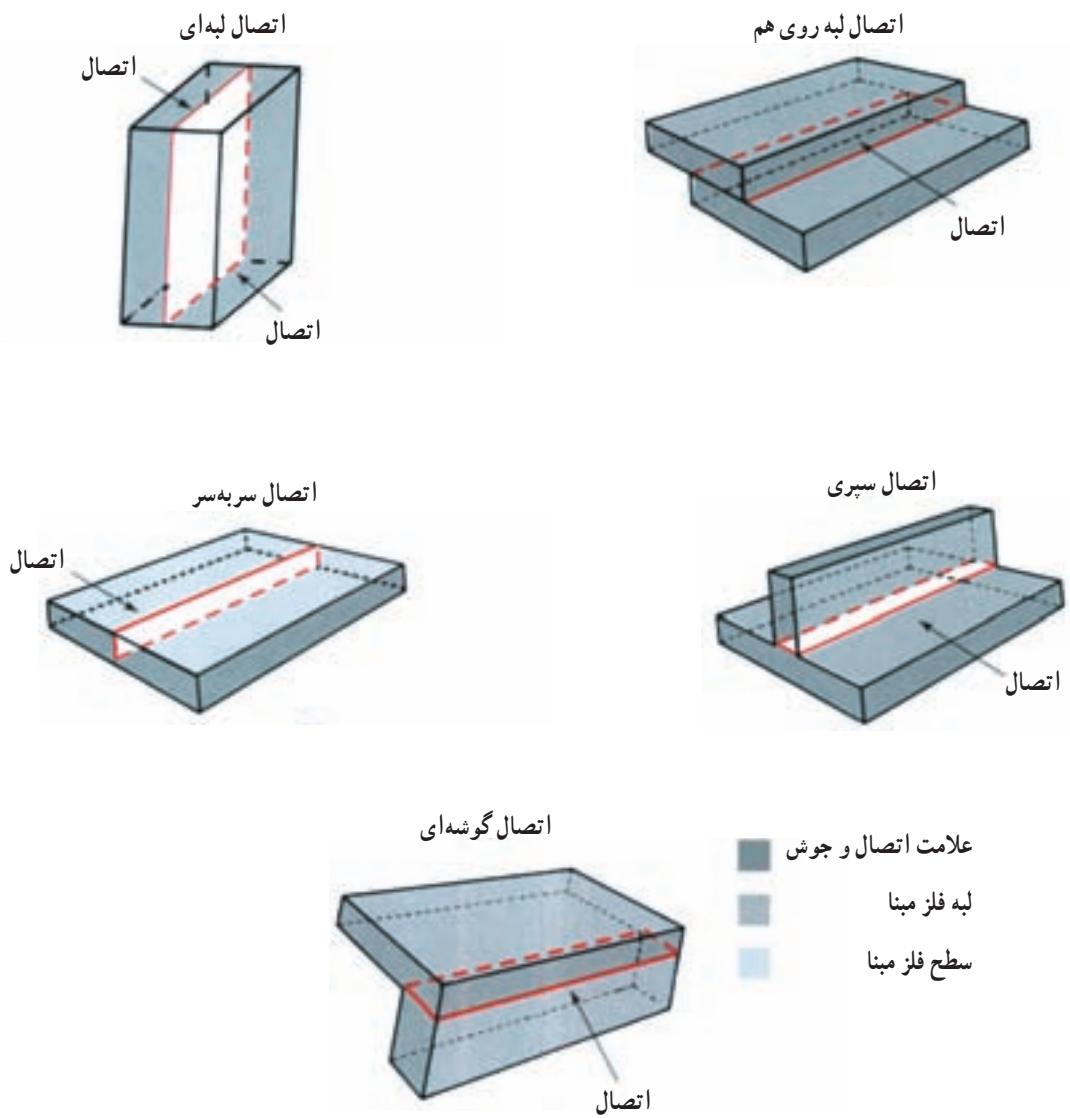

شکل ۱-۴- پنج نوع اتصال اصلی جوش مطابق ANSI/AWS


شیار مخصوص به این دلیل است که جوش تا انتهای قطعه نفوذ نکند و از طرف دیگر وجود شیار فضای مانور سیم جوش یا الکترود را زیاد می‌کند.

جوش سر به سر را می‌توان از بالا یا از زیر یا از هر دو طرف جوش داد. جوش‌های سر به سر را می‌توان مطابق شکل ۳-۴ با شیارهای متفاوت از لحاظ شکل هندسی جوشکاری کرد، مانند شیار مربع - شیار یک طرف پخ - شیار ۷ شکل، U شکل، J شکل، پخ زبانه‌ای، شیار فلاچ سر به سر و ... .


پنج نوع اتصال جوش را می‌توان در چهار حالت مختلف جوش سطحی، جوش قائم یا از پایین به بالا، جوش افقی و جوش بالای سر مطابق شکل ۲-۴ جوشکاری کرد.

هر یک از انواع اتصالات اصلی را می‌توان به فرم‌های متفاوت پخ زده تا شیارهای مختلفی شکل بگیرد. نوع اتصال و پخ و نیز اسامی شیارهای متفاوت باید جزء فرهنگ جوشکاران باشد.

پخ زدن قطعات فلزی را یا به وسیله برشکاری یا ماشین کاری و یا سنگ زدن انجام می‌دهند. هدف از پخ زدن فلز و ایجاد یک

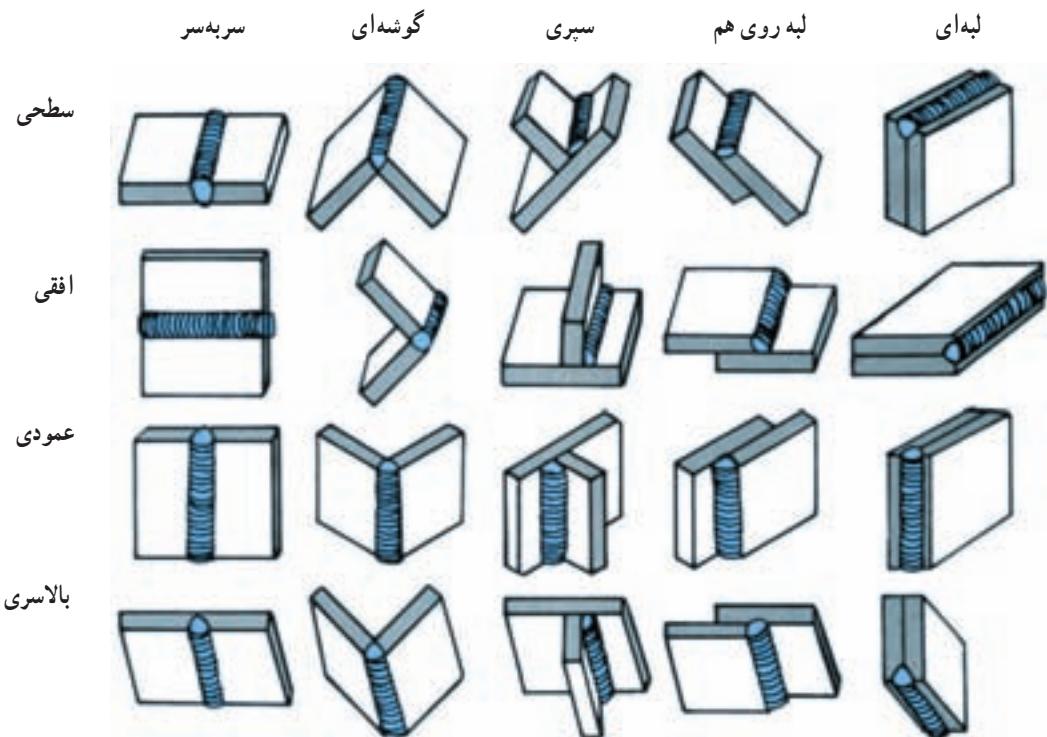

شکل ۲-۴- اتصال‌های اصلی و حالت‌های مختلف جوش

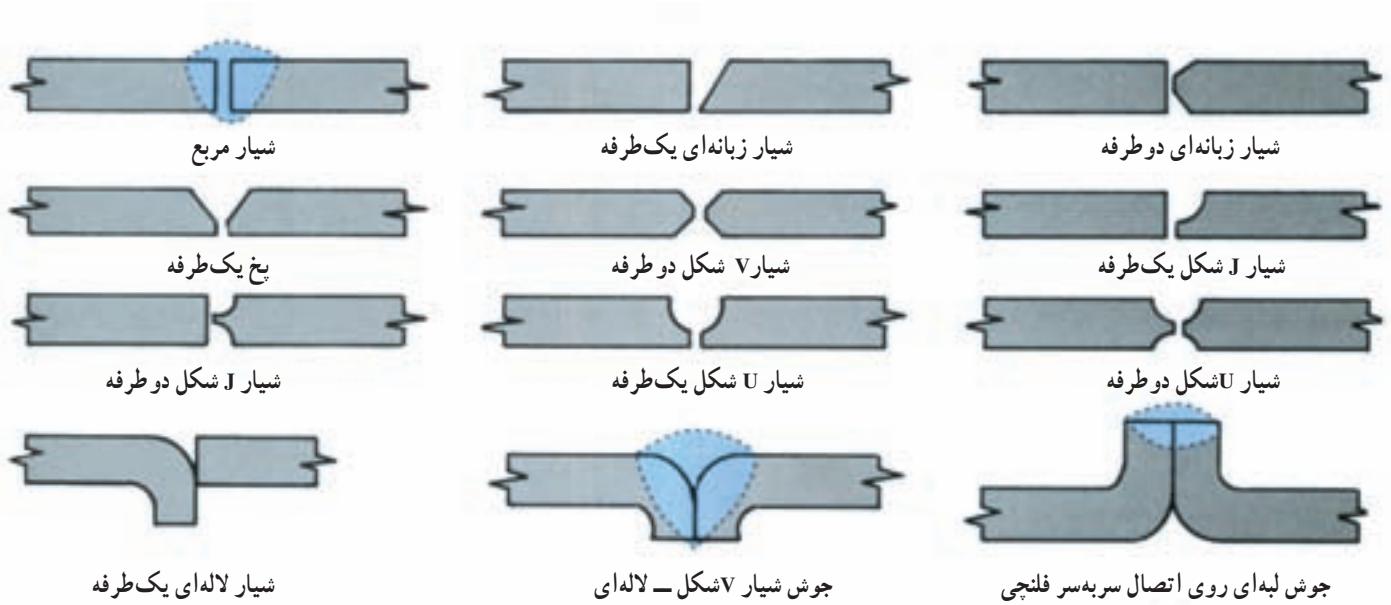

شکل ۳-۴- شیارهای مختلف جوش سر به سر

شیارهای دو طرفه اغلب روی فلزات ضخیم ایجاد می‌شود و از دو طرف جوش داده می‌شوند. در اتصالات سربه‌سر با شیار لاله‌ای فلز خمیده می‌شود.

نوع شعله انتخابی است.

شعله خنثی موج های منظم و ظریفی را بوجود می آورد.  
در لبه حوضچه که دور از شعله می باشد یک نقطه روشن و شفاف دیده می شود و این نقطه شروع به حرکت در اطراف مذاب می کند (شکل ۴-۴).

چنانچه اندازه این نقطه بزرگ یا محو شود نشان می دهد که شعله خنثی نمی باشد.

اگر در حوضچه حباب مشاهده گردد و تعداد جرقه ها زیاد شود نشان می دهد که شعله اکسید کننده است.  
جنس نامرغوب فلز و همچنین وجود جرم و کثافت نیز ایجاد جرقه می کند.

#### ۱-۴-۲- دستور کار تمرین شماره ۱ - هدایت

##### حوضچه مذاب

۱- یک قطعه ورق فولادی سیاه به ضخامت  $1/5$  میلی متر و به ابعاد  $100 \times 100$  میلی متر انتخاب نمایید (شکل ۴-۴).




#### ۴-۲- هدایت حوضچه مذاب

قبل از اینکه اقدام به جوش دادن شود پیشنهاد می گردد که در ابتدای آموزش جوشکاری هدایت مذاب را تمرین کرد. در این روش مذاب را می توان در طول یک قطعه فلز هدایت و آن را کنترل کرد.

یک مدرس با دیدن جوش می تواند نکات زیر را گوشزد نماید :

- ۱- مقدار نفوذ جوش
- ۲- نگهداری صحیح مشعل و توزیع حرارت صحیح
- ۳- چگونه و چه وقت باید مشعل را حرکت داد.
- ۴- چگونه و چه وقت لازم است که سیم جوش اضافه شود.

- تناسب اندازه حوضچه مذاب (قطر) نسبت به نفوذ جوش.  
در ورق های خیلی نازک نفوذ یا عمق حوضچه مذاب بیشتر از عرض یا قطر آن است و در ورق های ضخیم<sup>۱</sup> بر عکس است.  
ظاهر و نمای سطح حوضچه معرف حرکت، زاویه مشعل و

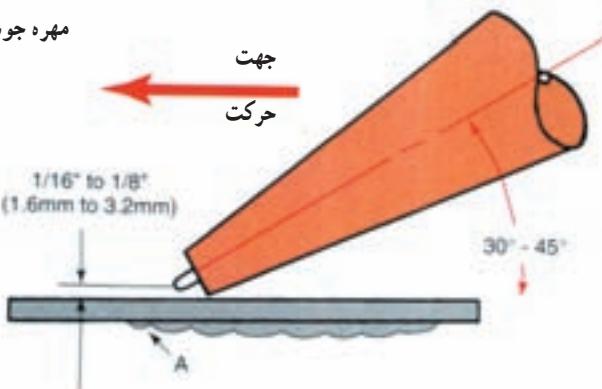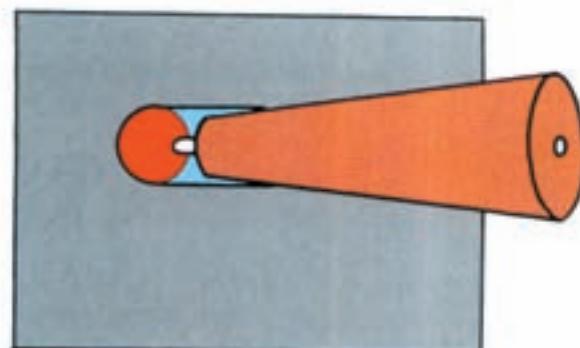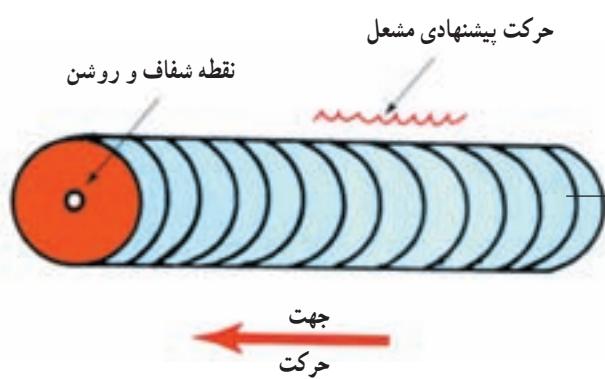

شکل ۴-۴- هدایت حوضچه مذاب

شکل وضعیت صحیح مشعل نسبت به قطعه کار و قسمت A نفوذ مذاب را نشان می دهد.

- نکند.
- ۱۴— پس از سردشدن قطعه ظرفت مهره‌ها و یکنواخت بودن آنها را بررسی کنید.
- ۱۵— خطوط دیگری را در همان فلز مطابق با آنچه گفته شد تکرار کنید.
- ۱۶— مشعل را خاموش کنید و کار انجام شده را به مدرس کارگاه تحویل دهید.

### ۳— ۴— جوشکاری بدون سیم جوش


جوشکاری زاویه خارجی با داشتن زبانه: در این نوع تمرین عمل جوشکاری بدون سیم جوش صورت می‌گیرد و یکی از انواع تمرین‌ها است که بهترین شرایط را برای جوشکار ایجاد می‌کند. این تمرین به شخص جوشکار یاد می‌دهد که چگونه می‌توان از قطعه کار به جای سیم جوش استفاده کرد (شکل ۴-۵).

در این تمرین جوش باید نفوذ خوبی داشته باشد اما از طرف داخل، زاویه مذاب بیش از حدّ بیرون ترده باشد.

جوشکار متوجه می‌گردد که در این تمرین نیاز به حرکت زیاد مشعل نیست و نوک مشعل را باید اندکی کج کرد تا شعله بیشتر متوجه سطح صاف ورق افقی گردد، به‌طوری که تقریباً تمام جوش روی سطح افقی شکل بگیرد.

مذاب کناره یا لبه جوش نباید روی لبه ورق قائم کشیده شود چون که در خیلی موارد در پرداخت کاری قطعات وجود جوش در سطح قائم عمل سنگ‌زدن را موجب می‌شود. بعد از بررسی جوش می‌توان نفوذ جوش را آزمایش کرد (به دستور کار شماره ۲ مراجعه شود)

- ۲— سطح فلز را با برس سیمی بخوبی باک و تمیز کنید به‌طوری که آثار جرم و زنگ و غیره مشاهده نگردد.
- ۳— شیر کپسول اکسیژن را بطور آهسته شروع به باز کردن نمایید و آنرا تا آخر باز کنید.
- ۴— شیر کپسول استیلن را به اندازه نیم دور باز کنید و آچار مغزی کپسول را در روی مغزی باقی بگذارید.
- ۵— اندازه سر مشعل یا سربک را نگاه کنید. اگر اندازه آن مناسب نیست آن را تعویض کنید در این مورد نازل شماره ۲ یا پیشنهاد می‌گردد.
- ۶— فشار کاری اکسیژن را روی  $21\text{kPa}$  یا  $3\text{psig}$  تنظیم کنید.
- ۷— فشار کاری استیلن را نیز روی  $3\text{psig}$  یا  $21\text{MPa}$  تنظیم نمایید.
- ۸— ابتدا شیر استیلن مشعل را نیم دور باز کنید و سپس آن را با فندک روشن کنید. چنانچه شعله محتوای دود باشد کمی شیر را بیشتر باز کنید.
- ۹— شیر اکسیژن مشعل را آهسته باز کنید و شعله خنثی را تنظیم کنید.
- ۱۰— نوک شعله را در یک نقطه روی سطح فلز مرکز کنید و توجه داشته باشید که زاویه مشعل نسبت به کار  $45^\circ$  باشد.
- ۱۱— با ملاحظه شروع مذاب، یک حرکت دورانی کوچک به مشعل بدھید و سپس حرکت دورانی را کمی بزرگ‌تر کنید.
- ۱۲— با کامل شدن مذاب و فشار مشعل آن را در امتداد یک خط مستقیم به جلو برانید.
- ۱۳— سعی کنید که سرعت دست در تمام طول خط تغییر

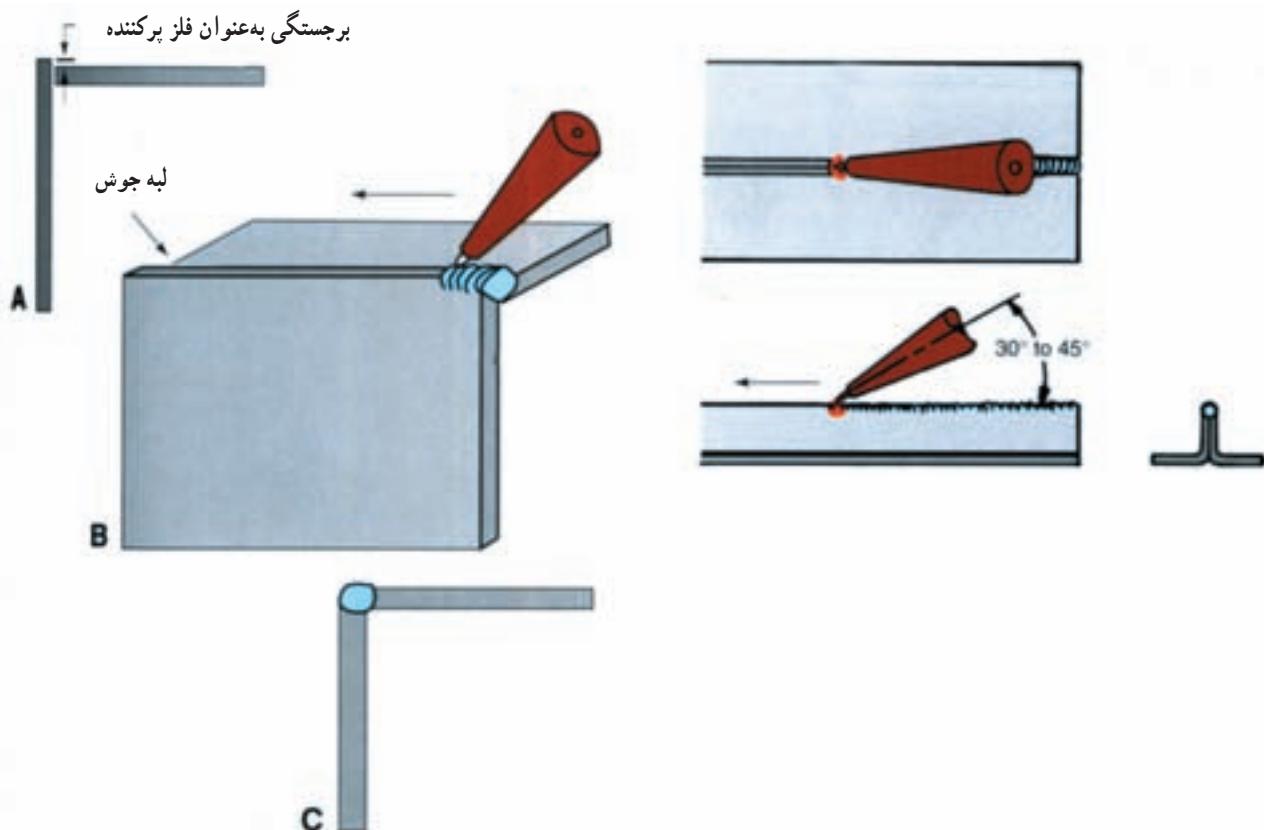

شکل ۴-۵- جوشکاری بدون سیم جوش

- ۷- لبه ورق قائم را نسبت به ورق افقی طوری نگه دارد که لبه یا زبانه‌ای بین  $1/8$  تا  $1/5$  میلی‌متر ایجاد شود.
- ۸- شعلهٔ خشی را تنظیم کنید.
- ۹- هر دو ورق را در انتهای ابتدا با ذوب کردن زبانه، خال جوش بزنید.
- ۱۰- بعد از خال جوش زدن تمام درز را با برس سیمی بخوبی پاک و تمیز کنید.
- ۱۱- جوشکاری را در امتداد درز با ذوب کردن زبانه که به جای سیم جوش است، ادامه دهید.
- ۱۲- بعد از اتمام جوشکاری تمام درز ظرافت و یکنواختی مهره‌ها را بررسی نمایید.
- ۱۳- جوش را آزمایش کنید.

برای آزمایش نفوذ جوش می‌توان از گیره رومیزی (در صورت نبودن دستگاه تست) استفاده کرد و اتصال را مابین گیره قرار داد، با فشار گیره آن را مانند باز کردن کتاب باز کنید تا از حالت نبشی یا گونیابی به صورت یک ورق صاف درآید. اگر

#### ۱-۴-۳- دستور کار شماره ۲:

- ۱- دو قطعه فولادی به ضخامت  $1/5$  میلی‌متر را مطابق شکل ۴-۵ به ابعاد  $5 \times 100$  میلی‌متر انتخاب کنید.
- ۲- شیر کپسول اکسیژن را با کمک هر دو دست بطور آهسته تا آخر باز کنید.
- ۳- رگلاتور اکسیژن را برای فشار کاری  $3\text{Psig}$  یا  $21\text{kPa}$  تنظیم کنید.
- ۴- شیر کپسول استیلن را نیم دور باز کنید و آچار مغزی کپسول را از روی مغزی برندارید و بگذارید در جای خودش باشد تا در صورت بروز حادثه بتوانید با سرعت، شیر کپسول استیلن را بیندید.
- ۵- رگلاتور استیلن را برای فشار کاری  $3\text{sig}$  یا  $21\text{kPa}$  تنظیم کنید.
- ۶- هر دو ورق فولادی را نسبت به هم با زاویه  $90^\circ$  نگه دارید. برای نگهداری ورق‌ها می‌توان از یک قطعه نبشی  $30 \times 30 \times 3$  میلی‌متر استفاده کرد.

برای استفاده کردن از سیم جوش به نکات زیر توجه شود :

مشعل را در قسمتی از اتصال که نقطه شروع  
جوشکاری است نگهدارید تا یک حوضچه مذاب کوچک در  
روی لبهای دو ورق شکل گیرد. در همین موقع با دست دیگر  
سیم جوش را نزدیک به شعله مشعل نگهدارید به طوری که در  
حدود  $10^{\circ}$  میلی‌متر با نوک شعله فاصله داشته باشد و فاصله آن  
نسبت به ورق روی حوضچه مذاب در حدود  $1/5\text{--}3$  میلی‌متر  
باشد. این روش فرصت می‌دهد که سیم جوش پیش‌گرم<sup>۱</sup> شود و  
در موقعی که وارد حوضچه مذاب می‌شود سرعت مذاب شدن آن  
افزایش می‌یابد و جوشکار در موقعی که احساس کرد مذاب نیاز  
به سیم جوش دارد باید آن را وارد حوضچه نماید. در این حالت  
مذاب سیم جوش یا مذاب ورق در هم آمیخته شده و تشکیل  
گردهای جوش را می‌دهند.

**جدول ۴-۱** - رابطه ضخامت ورق و فشار اکسیژن و  
استیلن و شماره مشعل را نشان می‌دهد.

**۴-۵ - اتصال سربه‌سر**

اتصال سربه‌سر مطابق شکل ۴-۶ یکی از متداول‌ترین  
روش‌های جوشکاری اکسی‌استیلن می‌باشد که افراد مبتدی باید  
به دقت دستورات و نحوه عمل را اجرا کنند.

ترک یا شکستگی مشاهده نمودید علت آن عدم نفوذ کافی جوش  
است.

#### **۴-۶ - جوشکاری با استفاده از سیم جوش و ساخت مهره**


زمانی از سیم جوش استفاده می‌شود که نیاز به فلز اضافی  
برای پرکردن درز و شکل صحیح جوش و مقاومت آن باشد. در  
ورق‌های ضخیم اگر بخواهیم بدون سیم جوش و با استفاده از  
حوضچه مذاب جوشکاری کنیم باعث نازک شدن ورق در ناحیه  
جوشکاری می‌شود.

برای برطرف کردن این نقص واستحکام بیشتر، فلز افروزنی  
یا سیم جوش را درون حوضچه مذاب فرو می‌برند، این عمل  
باعث می‌شود که عمق حوضچه کمتر شده و ضخامت فلز در  
ناحیه جوش افزایش یابد. مهره‌های جوش صحیح باید اندکی  
محدب باشد.

هر کدام از اتصال‌های نامبرده شده را باید در حالت‌های  
متفاوت تمرین کرد. در ابتدا تمرین‌ها باید در روی ورق‌های  
فولادی تا  $1/5$  میلی‌متر اجرا شود سپس در روی ورق‌های ضخیم  
با حداقل ضخامت  $3$  میلی‌متر.

جدول ۱-۴- رابطه ضخامت ورق و فشار اکسیژن و استیلن

فشار استیلن		فشار اکسیژن		ضخامت ورق		شماره سر مشعل
psi	kPa	psi	kPa	in	mm	
۱	۷	۱	۷	$\frac{1}{64}$	$^{\circ}/_{4-5}$	۰۰
۱	۷	۱	۷	$\frac{1}{32}$	$^{\circ}/_{5-8}$	۰
۱	۷	۱	۷	$\frac{1}{16}$	$^{\circ}/_{8-10}$	۱
۲	۱۴	۲	۱۴	$\frac{3}{32}$	۲/۵	۲
۳	۲۱	۳	۲۱	$\frac{1}{8}$	۳	۳
۴	۲۸	۴	۲۸	$\frac{3}{16}$	۵	۴
۵	۳۵	۵	۳۵	$\frac{1}{4}$	۶/۵	۵
۶	۴۲	۶	۴۲	$\frac{5}{16}$	۸	۶
۷	۴۹	۷	۴۹	$\frac{3}{8}$	۹/۵	۷
۷	۴۹	۷	۴۹	$\frac{1}{2}$	۱۲	۸
۷/۵	۵۲	۷/۵	۵۲	$\frac{5}{8}$	۱۶	۹
۹	۶۳	۹	۶۳	$\frac{3}{4}$	بیش از ۱۶	۱۰

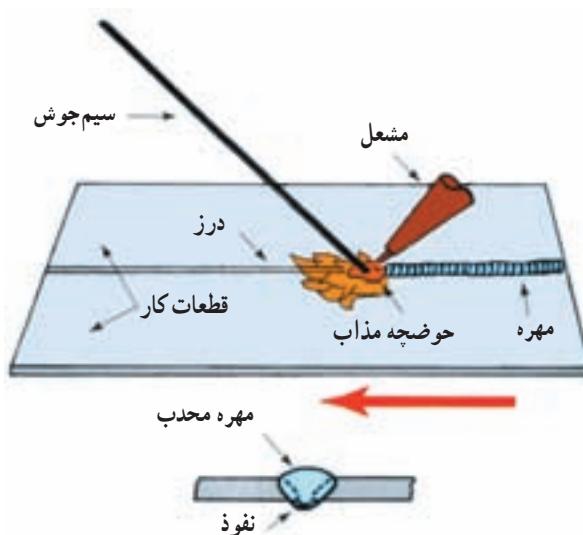

شکل ۶-۴- اتصال سربهسر. جوشکاری با سیم جوش

- ۱- به کاربردن سیم جوش بزرگ‌تر باعث کاهش دمای حوضچه مذاب در موقع ورود به آن می‌شود.
- ۲- به کاربردن سیم جوش بزرگ‌تر باعث پیچیدگی و تاب برداشتن بیشتر قطعه کار می‌گردد و از طرفی برآمدگی سطح جوش را افزایش می‌دهد.
- برای دستیابی به یک جوش خوب با مذاب خوب و مهره‌های ظریف و هموار و نفوذ عالی لازم است که سر مشعل صحیح را با سیم جوش صحیح انتخاب کرد و آن را با تکنیک صحیح بکار برد تا نظم خاصی ایجاد شود.
- ۱-۴- دستور کار شماره ۳- جوش سر به سر<sup>۱</sup> :
- ۱- دو قطعه فولاد نرم را به ابعاد  $125 \times 25 \times 1/5$  میلی‌متر انتخاب کنید.
- ۲- قطعات را باید با برس سیمی تمیز نموده و چنانچه لبه‌های آن در اثر قیچی کردن ناهموار باشد آن‌ها را صاف کنید.
- ۳- شیر کپسول اکسیژن را با کمک هر دو دست تا آخر باز کنید.
- ۴- شیر کپسول استیلن را در حدود نیم دور با آچار باز کنید و آچار را روی مغزی پیچ باقی بگذارید.
- ۵- رگلاتور اکسیژن را متناسب با اندازه سر مشعل تنظیم کنید.
- ۶- رگلاتور استیلن را متناسب با اندازه سر مشعل تنظیم نمایید.
- ۷- ورق‌های فولادی را به موازات هم بر روی دو آجر نسوز قرار دهید به‌طوری که آجرها ابتدا و انتهای ورق‌ها را نگهداری کنند.
- ۸- شعله خنثی را ایجاد کرده از ابتدای ورق‌ها شروع به جوشکاری نمایید. به محض اینکه جوشکاری در امتداد درز شروع شد ورق‌ها در اثر چقرمگی (Shirink) جمع شده و در انتهای لبه‌های ورق بر روی هم کشیده می‌شود و چنانچه این حالت بوجود نیامد ورق‌ها در اثر چقرمگی تاب برداشته و پیچیده می‌گردند. (این آزمایش را باید هنرآموزان اجرا کنند تا هنرجویان مسائل پیچیدگی و تاب برداشتن را مشاهده نمایند).

همان‌طوری که قبل اشاره شد جوشکار باید نوک سیم جوش را وارد ناحیه مذاب کرده تا هنگامی که احساس کند مذاب اندکی از سطح ورق افزایش یافته است و این عمل باید با حرکت مشعل به طرف جلو بدون توقف کردن ادامه باید. کنترل شعله در این موقعیت یکی از نکات بسیار مهم می‌باشد. نوک سیم جوش همیشه باید در مجاورت شعله باشد تا عمل پیش‌گرمایی در آن انجام پذیرد در این صورت موقعی که وارد حوضچه مذاب می‌گردد سرعت مذاب‌شدن آن زیاد می‌شود.

چنانچه سیم جوش نسبت به نوک شعله دورتر نگه داشته شود عمل پیش‌گرم شدن در آن صورت نمی‌گیرد و هنگامی که وارد حوضچه می‌گردد دمای آن را کاهش می‌دهد که در این حالت منجر به چسبندگی سیم جوش به قطعه کار می‌گردد. از طرفی اگر فاصله نوک سیم جوش نسبت به شعله خیلی کم باشد در خارج از حوضچه نوک آن مذاب شده و فشار شعله مذاب آن را به اطراف می‌پراکند. در هر دو حالت عمل مذاب و کنترل آن بخوبی انجام نمی‌گیرد و حاصل آن جوشی است که در آن نفوذ کافی نخواهد بود و ظرافت مهره‌ها نیز از بین می‌رود.

گاهی اوقات جوشکاران از سیم جوش‌های با قطر متفاوت برای یک ضخامت مشخص و معین استفاده می‌کنند که باید بطور قاطع از آن احتراز جُست.

برای مثال اگر قطر سیم جوش ۳ میلی‌متر اندازه صحیح برای جوشکاری ورق باشد ولی از سیم جوشی که قطر آن ۲ میلی‌متر باشد استفاده گردد، پرکردن درز یا شیار بسیار مشکل است تا به حد تنااسب جوش درآید و از طرفی کنترل ناحیه مذاب مشکل خواهد بود.

به کاربردن قطر سیم جوش کوچک‌تر باعث سوختن (اکسیدشدن) آن می‌گردد.

بر عکس اگر قطر ۲ میلی‌متر سیم جوش اندازه صحیح برای جوشکاری باشد و به جای آن از سیم جوش ۳ میلی‌متر استفاده شود امکان بروز مشکلات زیر وجود خواهد داشت :

#### ۴-۷-ب).

اندازه فاصله بین  $1^{\circ}$  میلی متر تا  $2^{\circ}$  میلی متر برای یک متر می باشد. هرچه اندازه حوضچه مذاب بزرگ تر باشد عمل انقباض و انبساط ورقها افزایش می یابد. برای ابعاد داده شده تمرین شماره ۳ مقدار افزایش فاصله را به اندازه  $3^{\circ}$  میلی متر زیادتر کنید. برای مثال اگر فاصله بین دو ورق را در ابتدا  $1^{\circ}$  میلی متر در نظر می گیرید اندازه فاصله در انتها باید  $4\text{ mm} = 1 + 3$  باشد.


ج - استفاده از یک ابزار نگهدارنده فاصله (گُوه) که ماین دو درز ورق قرار می گیرد و این وسیله از جمع شدن لبه ورقها جلوگیری می نماید. معمولاً از این وسیله در جوشکاری هایی که طول زیاد دارند استفاده می شود (شکل ۴-۷-ج).

برای جلوگیری کردن از جمع شدن لبه ها بر روی هم می توان


یکی از روش های زیر را به کار برد:

الف - لبه ورق ها را مطابق شکل ۴-۷-الف قبل از جوشکاری خال جوش بزنید. این روش باعث ایجاد تغییر فرم داخلی (کُرنش) فلز شده اما لبه ها در اثر خال جوش در امتداد یکدیگر خواهند بود و به جوشکار فرصت می دهد تا یک جوش خوب بدهد. فاصله بین خال جوش ها باید در حدود  $5^{\circ}$  میلی متر باشد.


ب - فاصله دو ورق را در انتهای هم دور کنید تا یک شیار V شکل طویل در امتداد درز ایجاد شود. این شیار برای انقباض و انبساط ورق ها می باشد (شکل

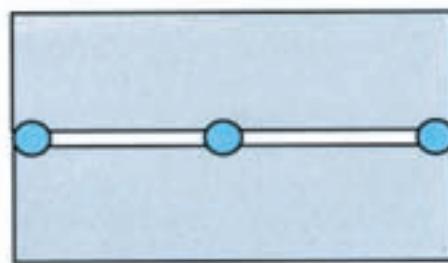

الف - استفاده از خال جوش

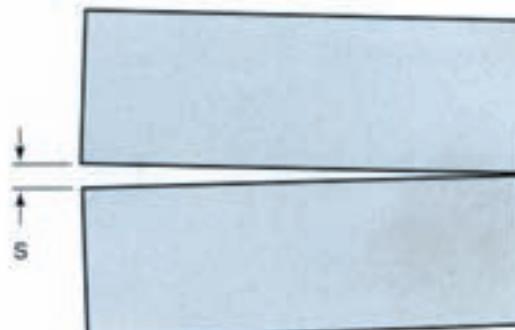

ب - ایجاد شیار V شکل

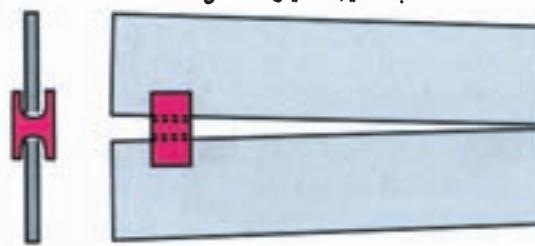

ج - استفاده از ابزار نگهدارنده

شکل ۴-۷-روش های جلوگیری از تاب برداشت

به طوری که فاصله آن تا شعله  $10$  میلیمتر و نسبت به ورق در حدود  $1/5$  تا  $3$  میلیمتر باشد.

شعله لبه های دو ورق را ذوب می کند و ناحیه مذاب در هر دو ورق باید یکسان باشد. سیم جوش را در ناحیه مذاب فرو برده بطوری که اندازه مذاب نسبت به قبل گسترش یابد. مشعل را باید در امتداد درز نوسان داد. این نوسان ها می توانند به صورت دوازیر ممتدی باشد و دو مرتبه سیم جوش را به ناحیه مذاب فرو برده تا نوک آن ذوب شود عمل حرکت مشعل و نوسان آن با وارد کردن سیم جوش در حوضچه مذاب باید هماهنگ و یکنواخت باشد (شکل ۴-۸).



۹- بعد از اینکه ورق ها به یکی از سه روش در روی میز قرار گرفت مشعل را برای شعله خنثی تنظیم نمایید و مطابق با دستورات زیر عمل کنید :

الف - شعله را در مجاورت نقطه شروع جوشکاری، قرار دهید.

ب - زاویه مشعل را بین  $30^\circ$  تا  $45^\circ$  نسبت به سطح ورق انتخاب کنید بطوری که نوک آن به طرف امتداد درز باشد.

ج - مخروط داخلی شعله را به فاصله  $1/5$  تا  $3$  میلیمتر نسبت به سطح ورق دورتر بگیرید.

د - با دست دیگر سیم جوش را نزدیک به شعله بگیرید

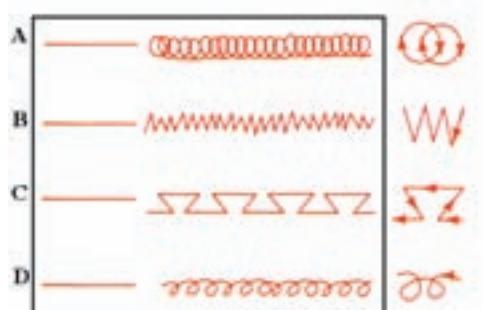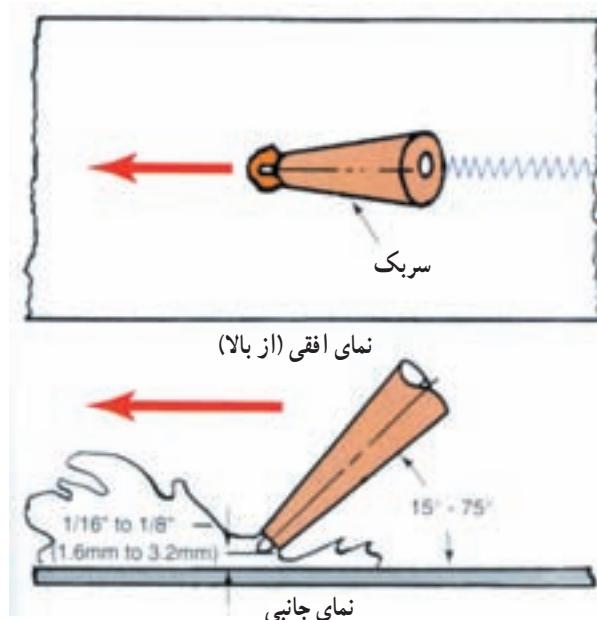

شکل ۴-۸- زاویه و حرکات مختلف مشعل

بنابراین لبه ورق رویی خیلی زودتر از ورق زیر به نقطه ذوب می‌رسد و اکثر جوشکاران مبتدی در همین زمان سیم جوش را ذوب کرده و در درز ورق‌ها می‌ریزند به طوری که مذاب سیم جوش با مذاب ورق رویی مخلوط شده و به ورق زیری فقط می‌چسبد از این رو نمی‌توان به یک جوش مقاوم و خوب دسترسی پیدا کرد.


برای جلوگیری از این عیب باید نوک شعله را بر روی ورق زیرین متمرکز کرد تا نقطه ذوب آن با ورق رویی همزمان انجام شود. ورق زیرین به  $\frac{2}{3}$  کل حرارت برای مذاب شدن و ورق رویی فقط به  $\frac{1}{3}$  کل حرارت برای مذاب شدن نیاز دارد.

#### ۶-۴- اتصال لبه روی هم<sup>۱</sup>

اتصال لبه روی هم یکی از پنج گروه اتصالات اصلی است. در این اتصال لبه یکی از ورق‌ها بر روی لبه ورق دیگری می‌نشیند و یک درز گلوبی ایجاد می‌کند که باید آنرا جوش داد. این نوع جوش را از نظر شکل هندسی جوش ماهیچه‌ای<sup>۲</sup> می‌نامند (شکل ۶-۹).

جوش لبه روی هم را در ابتدا باید در حالت سطحی جوش داد و برای یک جوش رضایت‌بخش باید به نکات زیر توجه نمود :

الف - تجربه نشان داده است که طول زمان مذاب شدن ورق زیرین خیلی بیش از ورقی است که در رو قرار می‌گیرد،

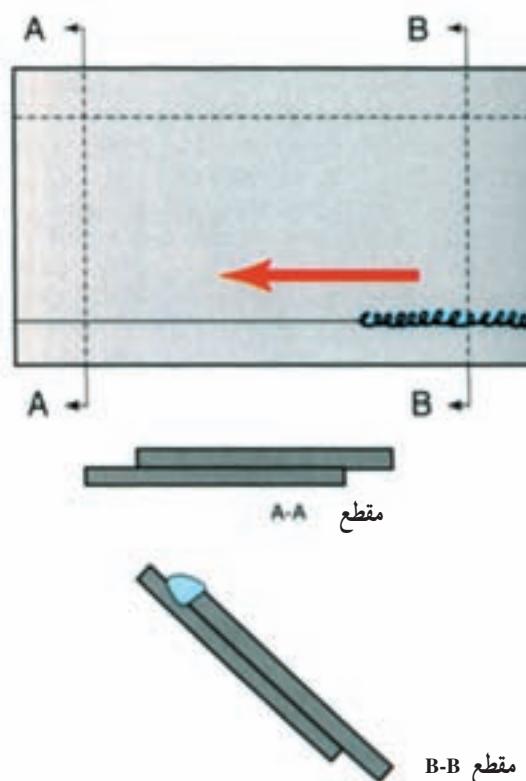

شکل ۶-۹- اتصال به روش لبه روی هم

محدب باشد. با آزمایش مخرب DT<sup>۳</sup> به سرعت می‌توان نواقص را در این نوع اتصال نشان داد. برای آزمایش کردن باید اتصال را در وسط گیره رومیزی

ب- در ورق‌های نازک ارتفاع جوش حداقل باید مساوی ضخامت دو ورق باشد. برای این منظور باید برای پرشدن درز ورق، مذاب سیم جوش بیشتری را مصرف کرد و شکل مهره‌ها


۱- Lap joint

۲- Fillet Weld

۳- Destructive Test

مشاهده نمود. چنانچه اختلاط بخوبی انجام شده و جوش رضایت‌بخشن باشد در موقع جداسدن ورق‌ها از یک‌دیگر تعدادی از مواد ورق زیرین همراه جوش جدا می‌شود و در سطح ورق زیری چاله‌های کوچک مشاهده خواهد شد.

قرار داده به طوری که لبه ورق رویی مساوی لبه گیره قرار گیرد و سپس آنرا محکم نموده و ورق رویی را بهوسیله آچار فرانسه گرفته و خم کرد به محض خم کردن، دو ورق از هم جدا شده و عدم اختلاط مذاب سیم جوش و ورق زیرین را بخوبی می‌توان

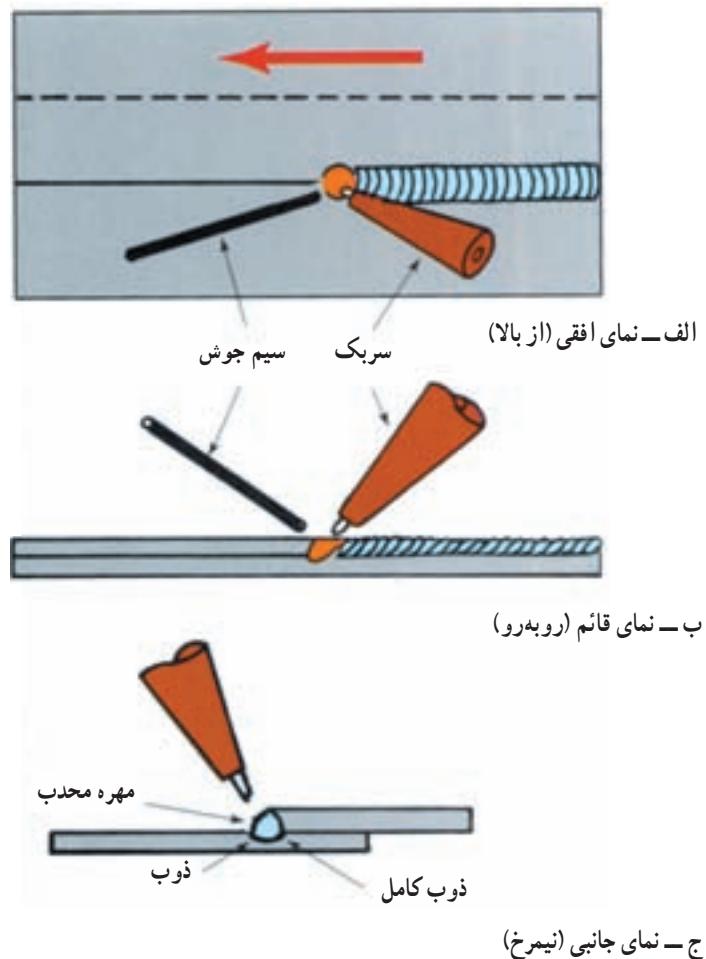

شکل ۴-۱۰- اتصال به روش لبه روی هم

دور باز کنید و اگر از کپسول استیلن استفاده می‌شود آچار را در روی پیچ کپسول باقی بگذارید.

۴- رگلاتور اکسیژن را برای فشار  $1\text{ psig}$  یا  $7\text{kPa}$  تنظیم کنید.

۵- رگلاتور استیلن را نیز برای فشار  $1\text{ psig}$  یا  $7\text{kPa}$  تنظیم نمایید.

۶- لبه‌های دو ورق را به اندازه  $2\text{ mm}$  بر روی هم قرار دهید و برای اینکه ورق رویی صاف باشد از یک ورق اضافی

#### ۱-۶-۴- دستور کار شماره ۴- جوشکاری لبه روی

هم:

۱- دو قطعه ورق به ضخامت  $1/5\text{ mm}$  و به عرض  $40\text{ mm}$  و طول  $120\text{ mm}$  انتخاب کنید و اگر لبه‌های آنها صاف باشد آنها را صاف کنید.

۲- شیر کپسول اکسیژن را با کمک هر دو دست به آرامی تا آخر باز کنید.

۳- شیر کپسول استیلن یا ژنراتور استیلن را در حدود نیم


مطابق شکل ۴-۱۱ استفاده کنید و دو ورق اصلی را با خال جوش محکم نمایید.



شکل ۴-۱۱- نحوه قرارگیری دو قطعه کار

در جوش اتصال زاویه داخلی یا اتصال T شکل به علت اینکه نوک مشعل یا مخروط شعله داخلی در زاویه قرار می‌گیرد بدین لحاظ بسیار مشکل است که بتوان اکسیژن اضافی را برای احتراق کامل استیلن از محیط مجاور گرفت. بنابراین لازم است که گاهی اوقات شیر اکسیژن مشعل را کمی بازتر کرد، که خواه ناخواه شعله در خارج از محیط زاویه اتصال یک شعله اکسید کننده خواهد بود اماً شعله هنگامی که در زاویه قرار می‌گیرد خنثی خواهد بود و اکسیژن اضافی صرف کامل شدن احتراق می‌گردد. تمرین جوشکاری زاویه داخلی و اتصال T شکل را می‌توان به دو طریق مختلف انجام داد:

الف - بعد از اینکه دو قطعه به صورت  $90^{\circ}$  خال جوش زده شد، می‌توان کل اتصال را در یک زاویه  $45^{\circ}$  قرار داد  
(شکل ۴-۱۲ - الف)

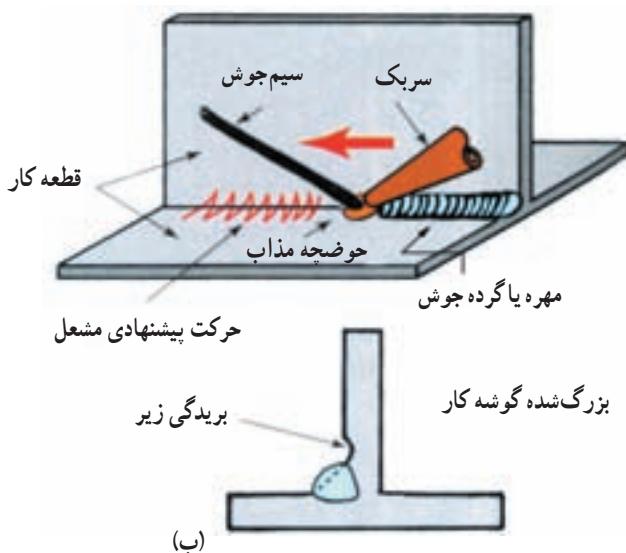


شکل ۴-۱۲- جوش زاویه داخلی


۷- دو ورق را به هم جوش دهید و مشعل را به صورت نیم دایره نوسان دهید و سعی کنید که نوک مشعل متوجه ورق زیری باشد. عمل جوشکاری را از راست به چپ شروع کنید. افرادی که دست چپ هستند جوشکاری را از چپ به راست آغاز نمایند. یک طرف را جوشکاری نمایید و آن را مطابق آنچه گفته شد آزمایش کنید. پس از آزمایش ورق را صاف کرده و سمت دیگر آن را جوش دهید.

#### ۷-۴- جوش زاویه داخلی و اتصال T شکل<sup>۱</sup>

در جوش زاویه داخلی و اتصال T شکل یکی از نکات عمده، مسئله نفوذ جوش است. در این روش می‌توان از دو قطعه ورق استفاده کرد و آنها را به صورت گونیابی یا L شکل یا شکل به یکدیگر جوش داد.

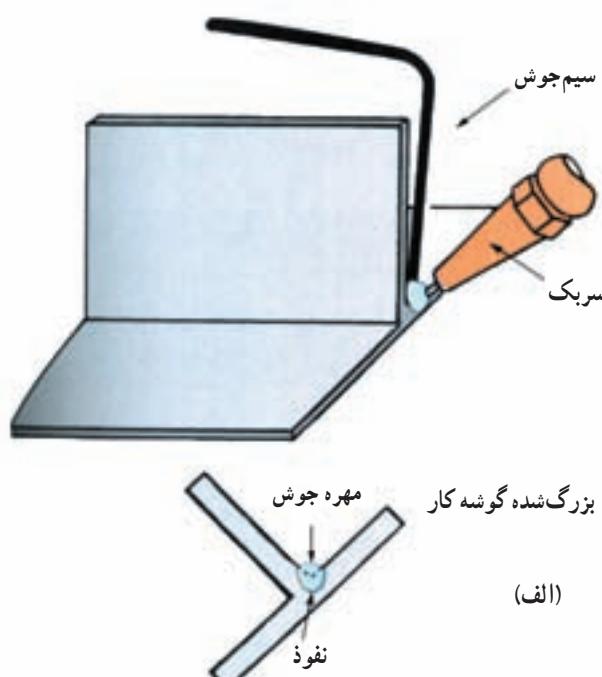


برای نفوذ کافی لازم است حتی الامکان شعله را تزدیک به درز جوش گرفت درحالی که مخروط اولیه شعله با ورق‌ها تماس نداشته باشد. هنگامی که حوضچه شکل گرفت مشعل را کمی به عقب برد و در همین موقع باید سیم جوش اضافه شود. سطوح ورق‌ها موقعی ذوب می‌شوند که لبه مذاب حرکت کند و یک قوس «C» شکل را نمایان کند سیم جوش را باید موقعی در مذاب فرو برد که حوضچه «C» شکل ظاهر شده باشد (شکل ۴-۱۳).

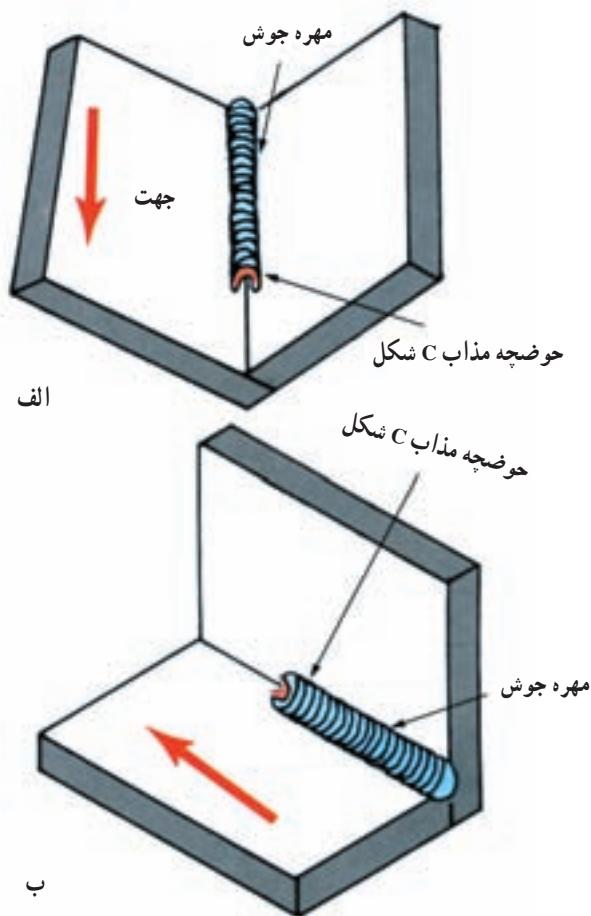

ب- در روش دوم مطابق شکل ۴-۱۲- ب یکی از ورق‌ها در حالت قائم و دیگری در حالت افقی قرار می‌گیرد و جوش در این روش حالت افقی دارد.

برای انساط و انقباض ورق‌ها، تغییر اندازه زاویه لازم نیست زیرا یکی از آنها برخلاف دیگری منبسط و منقبض می‌گردد. روش جوشکاری در این اتصال همانند جوش لبه روی هم است. در این روش ایجاد یک حوضچه مذاب و صحیح قبل از افزایش سیم جوش بسیار مهم است و در غیر این صورت عدم نفوذ کافی صورت می‌گیرد.

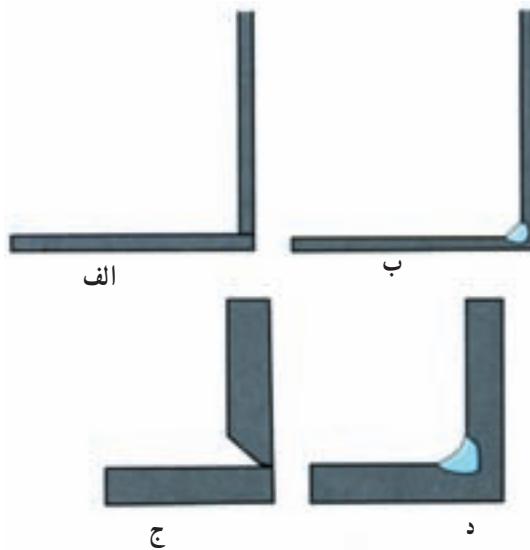

شکل ۴-۱۳- سطوح ورق‌ها موقعی ذوب می‌شوند که لبه مذاب حرکت کند و یک قوس C شکل داشته باشد.

- ۱- هر دو ورق را با برس سیمی بخوبی پاک کنید.
- ۲- ورق ب را بطور افقی در روی میز کار قرار دهید.
- ۳- دو قطعه ورق  $1/5$  میلی‌متری را به ابعاد داده شده در زیر تهییه نمایید.

۱-۴- دستور کار شماره ۵- جوش زاویه داخلی یا «T» شکل:

۱- دو قطعه ورق  $1/5$  میلی‌متری را به ابعاد داده شده در زیر تهییه نمایید.

- وضع قائم جوش داد.
- جوشکاری در وضع قائم نیاز به مهارت پیشتری دارد و در اجرای آن باید از شیوه خاصی پیروی کرد. فلز مایع ناحیه مذاب درنتیجه تأثیر قوه جاذبه فرو می‌چکد اماً چهار عامل زیر می‌تواند از فروچکیدن آن جلوگیری کند.
- ۱- نیروی کشش سطحی بین ذرات فلز ناحیه مذاب
  - ۲- قسمت سرد و منجمد درز جوش خورده که مانند تکیه‌گاهی برای فلز مذاب است ریزش نکند.
  - ۳- فشار شعله بر انتهای ناحیه مذاب
  - ۴- حرکت نوک سیم جوش در ناحیه مذاب درجه حرارت زیاد درجه سیلان فلز مذاب را بالا برده آن را رفیق تر می‌کند و بدین ترتیب تمایل به چکیدن دارد. بدیهی است که درجه روانی یا سیلان فلز مذاب را بهوسیله شعله می‌توان کنترل کرد. اگر شعله مدت زیادی به طرف یک نقطه باشد فلز مذاب بیش از حد رفیق شده فرو خواهد چکید. برای جلوگیری از فروریختن فلز مذاب باید به محض آنکه بیش از حد رفیق شد، شعله را اندازی از روی آن دور کرد. این عمل یعنی کنترل مواد مذاب بهوسیله تغییر فاصله میان شعله و فلز که یکی از شیوه‌های مهم جوشکاری در وضع قائم است.
  - ۵- برای جلوگیری از فروریختن مواد مذاب عمل جوشکاری را طوری انجام دهید که آن قسمت از درز جوش خورده که سرد و منجمد شده مانند تکیه‌گاهی زیر ناحیه مذاب قرار گیرد.
  - ۶- جوشکاری در وضع قائم را با شعله خنثی انجام دهید و اندازه نازل یا سر مشعل را چنان انتخاب کنید که کمی کوچک‌تر از نازلی باشد که برای جوشکاری فولاد به همان ضخامت در وضع سطحی لازم است.
- شیوه جوشکاری:** درز قطعاتی که در حالت قائم قرار گرفته ممکن است افقی یا قائم باشد (ورق قائم جوش قائم، ورق قائم جوش افقی)
- ۱- قبل از جوشکاری دو قطعه فلز را با خال جوش به صورت سربه‌سر محکم کنید.
  - ۲- جوشکاری را از پایین به طرف بالا انجام دهید (شکل ۴-۱۲).
- ۴- ورق الف را در وسط ورق ب بطور قائم نگهدارید (با کمک دو قطعه نبشی کوتاه).
- ۵- شیر کپسول اکسیژن را با کمک هر دو دست بطور آهسته تا آخر باز کنید.
- ۶- شیر کپسول استیلن را نیم دور باز کنید و آچار را بر روی مغزی کپسول بگذارید.
- ۷- چنانچه از مولد استیلن استفاده می‌شود شیر مولد استیلن را یک دور باز کنید.
- ۸- رگلاتور اکسیژن را برای ۱psig یا ۷kpa تنظیم کنید.
- ۹- رگلاتور استیلن را برای ۱psig یا ۷kPa تنظیم نمایید.
- ۱۰- شعله خنثی را که کمی گرایش به اکسید کنندگی داشته باشد، ایجاد کنید.
- ۱۱- ورق‌ها را که در روی میز نگه داشته‌اید وسط آن را خال جوش بزنید.
- ۱۲- با کاهش دما نیز ابتدا و انتهای ورق‌ها را خال جوش نمایید.
- ۱۳- دو مرتبه اتصال را با برس سیمی به خوبی تمیز نمایید.
- ۱۴- جوشکاری را از طرفی شروع کنید که خال جوش نشده باشد.
- ۱۵- در موقع شروع مذاب توجه نمایید که شکل «C» ایجاد شده باشد و سپس سیم جوش را اضافه کنید.
- ۱۶- دقت نمایید که حرکت مشعل زیگزاگ مانند باشد (شکل ۴-۱۲).
- ۱۷- این نوع جوش را که جوش ماهیچه‌ای می‌نامند باید سطح آن قوس‌دار و  $45^{\circ}$  باشد، یعنی نیمی از ماهیچه جوش در روی ورق قائم و نیمی دیگر آن روی ورق افقی باشد.
- ۱۸- زاویه سیم جوش و شعله هر دو  $45^{\circ}$  باشد.


## ۸- جوشکاری در وضع قائم

قطعاتی را که می‌خواهند به یکدیگر جوش دهند حتی الامکان باید در حالت سطحی قرار گیرد. زیرا عمل جوشکاری در این وضع بهتر و سریع‌تر انجام می‌گیرد. اماً گاهی موقعیت و محل دو قطعه کار طوری است که ناگزیر باید آنها را در


.۴-۱۵

- دارد مشعل را کمی از ناحیه مذاب دور کنید.
- ۷- سیم جوش را همیشه در قسمت بالای حوضچه مذاب فرو برد.
- ۸- پس از اتمام جوشکاری وضعیت نفوذ جوش و ظرافت مهره‌ها را بازرسی کنید.
- ۹- هرچه ضخامت فلز بیشتر شود می‌توان زاویه مشعل را نیز زیادتر کرد.

- ۳- زاویه مشعل نسبت به سطح فلز در حدود  $15^{\circ}$  تا  $30^{\circ}$  باشد به طوری که نوک نازل به طرف بالا باشد (شکل ۴-۱۴).
- ۴- نوسان مشعل کم و دامنه نوسان آن باید کوتاه باشد.
- ۵- از بزرگ شدن ناحیه مذاب پرهیز کنید و این عمل با دور کردن مشعل انجام می‌گیرد.
- ۶- موقعي که احساس می‌کنید مواد مذاب تمایل به ریش

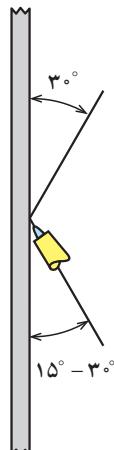

شکل ۴-۱۴- زاویه مناسب مشعل و سیم جوش در جوشکاری قائم

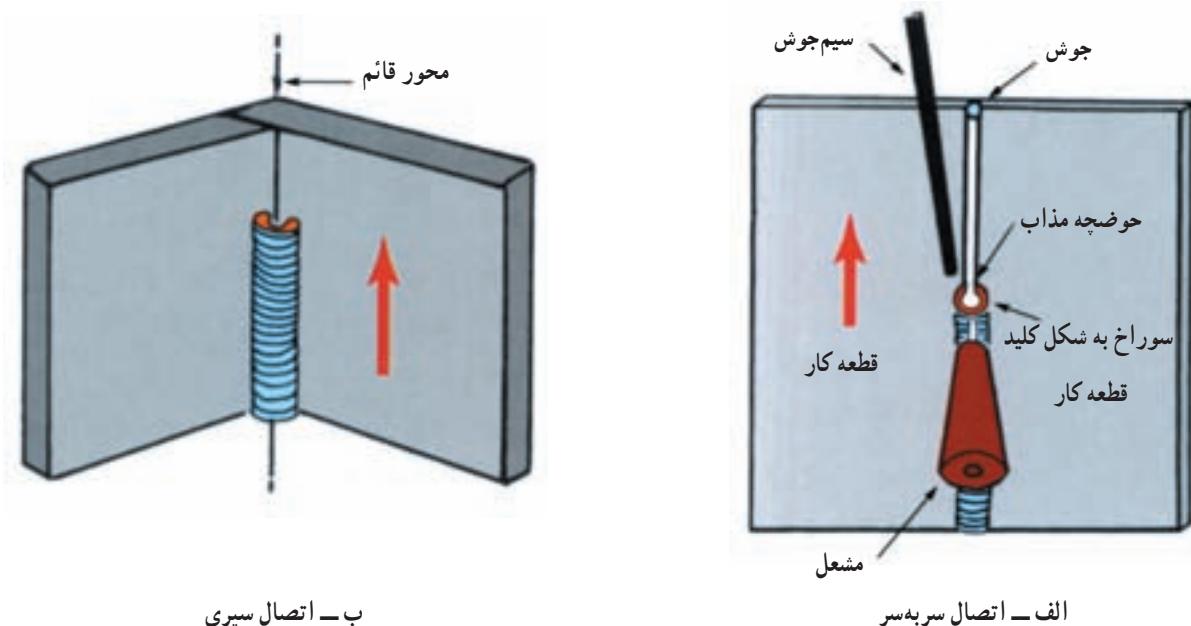

شکل ۴-۱۵- جوشکاری در حالت قائم

۵- استفاده از نوسان مشعل به صورت زیگزاگ (پهلو به پهلو) در شیارهای ۷ شکل میسر نیست زیرا برای مذاب شدن لبهای شیار و عمق آن زمان بسیار طولانی خواهد بود.

۶- در ضخامت‌های زیاد حجم مواد مذاب بیشتر است از این رو کنترل آن مشکل می‌گردد زیرا حجم مذاب افزایش می‌یابد، برای برطرف شدن این محدودیت‌ها بهتر است که در ضخامت‌های زیاد از دو پاس جوش یا بیشتر استفاده کرد.

در روش پیش‌دستی بهتر است که در ضخامت بیش از  $4/5\text{mm}$  از دو پاس جوش استفاده شود و در بیش از  $6/5\text{mm}$  میلی‌متر ضخامت بهتر است که از روش پیش‌دستی استفاده نشود. جدول ۲-۴ را ملاحظه نمایید.

#### ۴-۹- محدودیت‌های جوشکاری در ورق‌های ضخیم

در جوش گاز هر چه ضخامت فلز افزایش یابد


محدودیت‌هایی نیز ایجاد می‌شود :

۱- هرچه ضخامت فلز افزایش یابد الزاماً از سر مشعل بزرگ‌تر باید استفاده کرد.

۲- استفاده از سر مشعل بزرگ کنترل مواد مذاب را مشکل می‌کند.

۳- حجم مواد مذاب در شیارهای ۷ شکل زیاد می‌شود.

۴- استفاده از سر مشعل بزرگ برای ضخامت زیاد تجربی است و در این مورد قاعده‌ای وجود ندارد و به همین علت سرعت عمل کاهش می‌یابد.

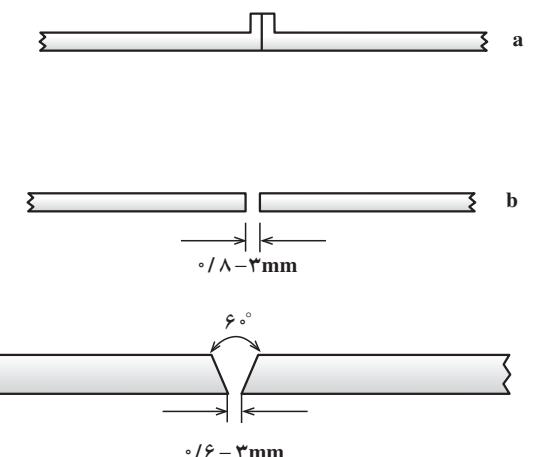

جدول ۲-۴- اندازه نازل، فشار اکسیژن و استیلن، نوع اتصال، مصرف اکسیژن نسبت به ضخامت فلز در روش پیش‌دستی

نوع اتصال	ضخامت فلز mm	اندازه نازل mm	فشار اکسیژن و استیلن	مصرف گاز اکسیژن و استیلن	L/h
a	۰/۹-۱	۰/۹-۱	۰/۱۴bar	۰/۱۴bar	۲۸
b	۲/۴-۳	۲/۶-۵	۰/۱۴bar	۰/۱۴bar	۵۷
c	۳-۴	۳/۲-۷	۰/۲۱bar	۰/۱۴bar	۸۶
	۴-۱	۴-۱	۰/۲۱bar	۰/۱۴bar	۱۴۰
					۲۰۰
					۲۸۰

- ۳- تعمیرات ساده‌تر و اقتصادی‌تر
- ۴- سبکی وزن نسبت به سایر اتصالات
- ۵- ظرفی‌تر و نمای بهتر داشتن
- ۶- ساده‌بودن عایق کاری و سرعت عمل آن
- اختلاف بین تیوب و لوله<sup>۱</sup>: تفسیر کلی تفاوت بین لوله و تیوب چندان ساده نیست زیرا دامنه اختلاف در مورد مسائل زیادی است مانند عملیات تولید، تولرانس‌ها، نحوه جوش یا کشیدن، قیمت، جنس و غیره. اما در زیر به چند نکته اشاره می‌گردد:
- اختلافاتی بین لوله و تیوب وجود دارد که باید به آن توجه شود:
- ۱- نوع ساخت: بطور کلی تیوب‌ها بدون درز ساخته می‌شوند در صورتی که لوله هم درزدار و هم بدون درز ساخته می‌شود.
  - ۲- تیوب ممکن است به اندازه دلخواه برای سفارش دهنده ساخته شود در صورتی که ساختن لوله در چهارچوب استاندارد می‌باشد.
  - ۳- اصولاً اندازه کمتر از  $\frac{1}{4}$  اینچ به پایین را در هر حالتی که باشد، تیوب می‌نامند.
  - ۴- تیوب از لحاظ جدار داخلی و خارجی دارای سطح صاف می‌باشد در صورتی که جدار داخلی لوله نسبت به تیوب ناهموار است.
  - ۵- واژه TUBE در برخی استانداردها به لوله‌هایی گفته می‌شود که برای خم کردن مناسبند (مثالاً لوله‌های بی‌درز که در ساختن مبدل‌ها و دیگرها به کار می‌روند).
  - ۶- ضخامت جداره لوله یا دیواره آن: ضخامت جداره لوله متناسب است با فشار داخلی آن. برای مثال یک لوله  $\frac{1}{4}$  اینچ می‌تواند با ضخامت جداره متفاوت ساخته شود، در جدول  $3-4$  مشخصات لوله‌های مختلف در رده‌های گوناگون براساس استاندارد ANSI داده شده است.

**۱۰-۴- جوشکاری لوله با شعله اکسی استیلن**  
هرچند که استفاده از روش جوشکاری با قوس الکتریکی در مورد لوله‌ها بیشتر کاربرد دارد اماً مواردی وجود دارد که باید از جوش اکسی استیلن استفاده کرد.

برای جوشکاری لوله‌ها با جوش گاز نیز قواعد و استانداردهایی وجود دارد که باید اجرای کار مطابق با آن باشد، که در این قسمت به کلیات آن اشاره می‌گردد.

**۱۰-۴- شناسایی لوله و تیوب:** مصارف لوله‌ها و تیوب برای عبور سیال‌های گازی شکل، مایعات، محلول‌های شیمیایی و نیز جامداتی که به صورت پودر یا ذرات ریز می‌باشند استفاده می‌شود که در ساخت شبکه فلزی ستون و غیره نیز به کار می‌رود. در صنایع سنگین مانند کشتی‌سازی، هوایپیما، اتوبیل، ماشین‌های کشاورزی، پالایشگاه‌ها و غیره از لوله یا تیوب استفاده می‌شود. بنابراین اختلاف بین لوله و تیوب را باید تشخیص داد.

چون لوله و تیوب بیشتر برای عبور مایعات مختلف یا گازها است بنابراین جنس و ضخامت جداره باید متناسب با شرایط فیزیکی- شیمیایی سیال باشد. از طرفی باید بدانیم که چرا مقطع لوله یا تیوب دایره است؟ برای درک بیشتر به موارد زیر توجه شود:

۱- در مقاطع دایره فشار سیال بر جداره داخل لوله یا خارج آن در همه جا بطور یکسان پخش می‌شود، در صورتی که در مقاطع دیگر چنین حالتی نمی‌تواند وجود داشته باشد.

۲- پرس‌کردن یا کشیدن (اکستروه) که برای ساختن لوله به کار می‌رود برای مقاطع دایره ساده‌تر است.

۳- متعلقات لوله مانند سهراهی، زانو، تبدیل‌ها و غیره نیز با مقطع دایره ساده‌تر ساخته می‌شوند.

۴- امروزه بیشتر اتصالات لوله از طریق جوشکاری انجام می‌شود و مزیت آن نسبت به سایر روش‌های اتصال دهنده براساس زیر است:

- ۱- استحکام و مقاومت بیشتر
- ۲- جلوگیری از حالت‌های گردابی در حین عبور سیال

**DIMENSIONS OF WELDED AND SEAMLESS STEEL PIPE (ANSI B36.10)**  
Listed by Schedule Number

می تواند سطح داخلی لوله را پوشش دهد (نفوذ کافی).

۲- طریقه خال جوش زدن لوله : در لوله های کوچک سه خال جوش محکم برای جوشکاری آن کفایت می کند در هنگام جوشکاری خال جوش ها باید دو مرتبه ذوب شوند و پاس جوش را از روی آن گذراند.

۴- ۱۰- روش جوشکاری لوله: دو روش متفاوت جوشکاری به وسیله مشعل اکسی استیلن را می توان اجرا کرد.


۱- روش گردان جوشکاری لوله: در روش گردان، لوله را روی دستگاهی قرار می دهند که به وسیله تعدادی چرخ دنده و موتور الکتریکی غلتک های دستگاه با دور آرام شروع به چرخیدن می کنند و وقتی لوله بر روی غلتک ها قرار بگیرد با دور کم شروع به دور زدن می کنند و جوشکاری در حدود  $\frac{1}{4}$  محیط پایین تر از نقطه بالای لوله شروع می شود. نوک شعله را باید به طرف بالا نگه داشت، مانند هنگامی که جوش قائم و از پایین به بالا اجرا می شود. حرکت لوله موافق باعقربه ساعت و شکل گرفتن مهره های جوش برخلاف گردش عقربه ساعت می باشد (شکل ۴-۱۶).

۲- ۱۰- پخت زدن لوله ها: در اغلب لوله های جداره ضخیم، طبق قواعد و استانداردها، دو سر لوله پخت دار می باشد ولی در بعضی لوله ها باید این پخت را ایجاد کرد. اقتصادی ترین و ساده ترین روش پخت زدن لوله ها به طریقه برش زدن با مشعل اکسی استیلن است.

۳- ۱۰- انساط و هم محور کردن لوله ها در موقع جوشکاری: در جوشکاری اتصالات متفاوت مشاهده می گردد. انساط و انقباض می تواند تغییر شکل زیادی را در اتصال ایجاد کند.

نیروهای انساط و انقباض نیز در مورد لوله ها صادق است و اگر توجه نشود دو لوله ای که به هم جوش می خورند از حالت هم محور بودن و صاف بودن خارج می شوند. برای جلوگیری از پیچیدگی و تاب برداشتن باید به نکات زیر توجه داشت :

۱- فاصله بین دو لوله : در لوله های با قطر کم تا (۲ اینچ)، حجم فلزاتی که باید به یکدیگر جوش بخورند کم است و علاوه بر آن ضخامت جداره آنها نازک می باشد، به همین علت پخت زدن ضروری نیست. ولی ایجاد یک فاصله بین دو لوله ضروری است. فاصله باید به حدی باشد که مطمئن شویم مواد مذاب

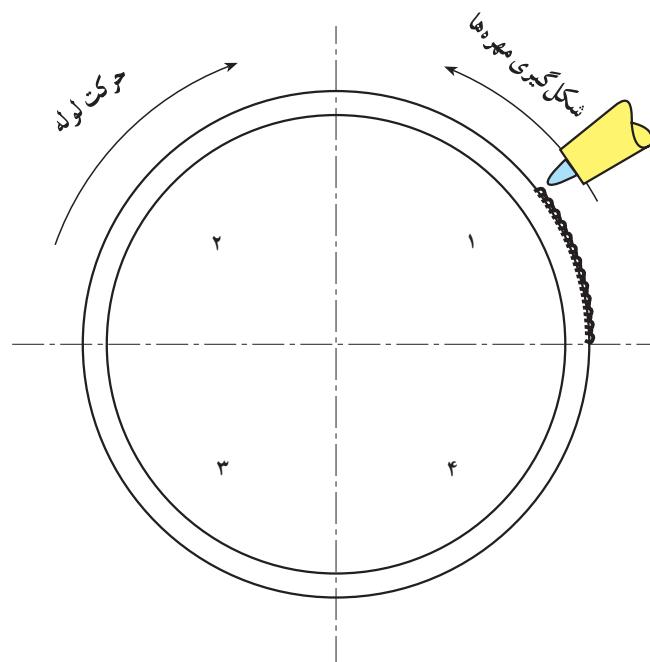


جوشکاری در حالت گردان

شکل ۴-۱۶- جوش کاری لوله به روش گردان

دو مرتبه از قسمت زیر باید شروع به جوشکاری کرد تا نیمه دیگر لوله کامل شود (شکل ۴-۱۷).

**۲- روش ثابت جوش لوله:** در روش ثابت جوشکاری، اجرای جوشکاری باید از قسمت زیر یا پایین لوله شروع و به طرف بالای لوله ادامه یابد، به طوری که نصف محیط لوله جوش بخورد.

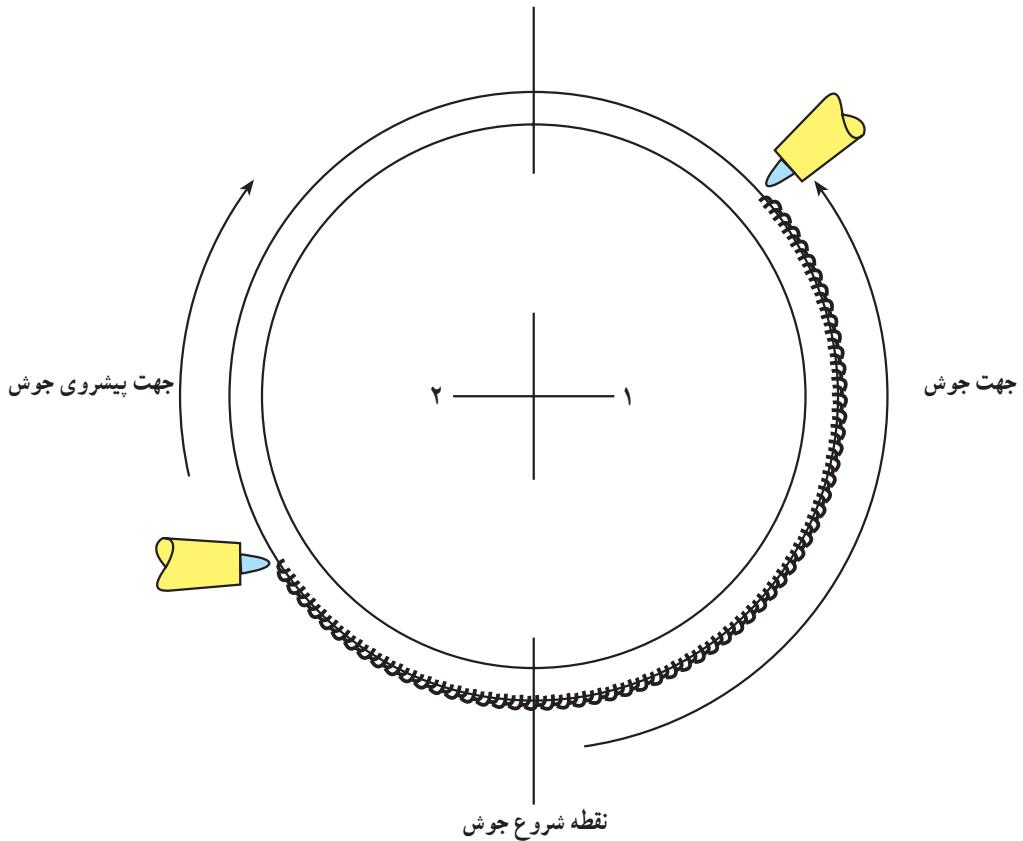

شکل ۴-۱۷- جوشکاری لوله به روش ثابت

کنید تا برای جوش دادن به یکدیگر کاملاً آمده باشد.

۴- شیر کپسول اکسیژن را با کمک هردو دست و بطور آهسته تا آخر باز کنید.

۵- شیر کپسول استیلن را به اندازه نیم دور و اگر از مولد استفاده می شود شیر آن را به اندازه  $\frac{3}{4}$  دور باز کنید.

۶- از سر مشعل شماره ۳ استفاده کنید و آن را محکم به مشعل متصل کنید.

۷- رگلاتور اکسیژن را برای فشار کاری  $3\text{ psig}$  یا  $21\text{kPa}$  تنظیم کنید.

۸- رگلاتور استیلن را برای فشار کاری  $3\text{ psig}$  یا  $21\text{kPa}$  تنظیم نمایید.

۹- لوله ها را در یک راستا قرار دهید و اولین خال جوش

جوشکاری لوله ها بستگی به نوع جنس لوله، اندازه و محل جوش دارد. انواع اتصالات در جوشکاری لوله ها مانند جوش سربه سر بدون پخ یا پخ دار در تمام حالات جوش زانویی با زوایای متفاوت و نیز جوشکاری متعلقات لوله در حالت های مختلف مورد نظر است.

**۱۰-۴- دستور کار شماره ۵- جوش لوله به صورت گردان:**

۱- یک لوله ۲ اینچ سیاه به طول  $200$  میلی متر انتخاب کنید.

۲- از یک سر آن به اندازه  $40$  میلی متر صاف و گونیا ببرید.

۳- قسمت بریده شده را از طرف داخل و خارج کاملاً تمیز کرده و اگر در لبه آنها پلیسه وجود داشته باشد آن را تمیز

۱۴—لوله را با استفاده از دستکش از روی میز کار بردارید و با دقت فاصله آن را بازرسی کنید و اگر فاصله تغییر کرده باشد باز با کمک چکش آن را درست کنید.

۱۵—لوله را در روی میز کار قرار دهید و خال جوش سوم را با زاویه  $120^\circ$  نسبت به دیگری جوش دهید.

۱۶—لوله را بردارید و مرتبه با برس سیمی دور تا دور آن را کاملاً تمیز کنید به طوری که هیچگونه آثار ناخالصی مشاهده نگردد.

۱۷—لوله را مطابق شکل ۴-۱۸—الف برای جوشکاری در روی میز کار قرار دهید به طوری که حرکت دست‌ها برای جوشکاری آزاد باشد و به شیء یا وسیله دیگری برخورد نکند. توجه کنید که بکی از خال جوش‌ها کاملاً در بالا قرار گیرد و خال جوش دوم به اندازه  $30^\circ$  زیر نقطه شروع مطابق شکل ۴-۱۸—ب باشد.



را با شعله خنثی در قسمت بالای لوله بزنید. بطوری که طول خال جوش دو برابر ضخامت جدار لوله باشد.

۱۰—اندکی صبر کنید تا دمای قسمت جوش خورده به حدود  $60^\circ\text{C}$  یا کمتر برسد. هرچه دما کمتر باشد پیچیدگی در قطعه کار کمتر می‌گردد.

۱۱—لوله را با استفاده از دستکش جوشکاری بردارید و دقت کنید که فاصله بین دو لوله تغییر نکرده باشد (فاصله در حدود  $2-5\text{ mm}$ ). چنانچه فاصله کمی تغییر کرده باشد با کمک چکش سبک و ضربات آهسته فاصله را تنظیم نمایید.


۱۲—لوله را برای خال جوش دوم آماده کنید، بطوری که زاویه بین خال جوش اول و دوم  $120^\circ$  باشد و محل خال جوش دوم نیز باید در بالا قرار گیرد.

۱۳—خال جوش دوم را به اندازه دو برابر ضخامت لوله بزنید و صبر کنید تا دمای قسمت جوش خورده کاهش یابد.

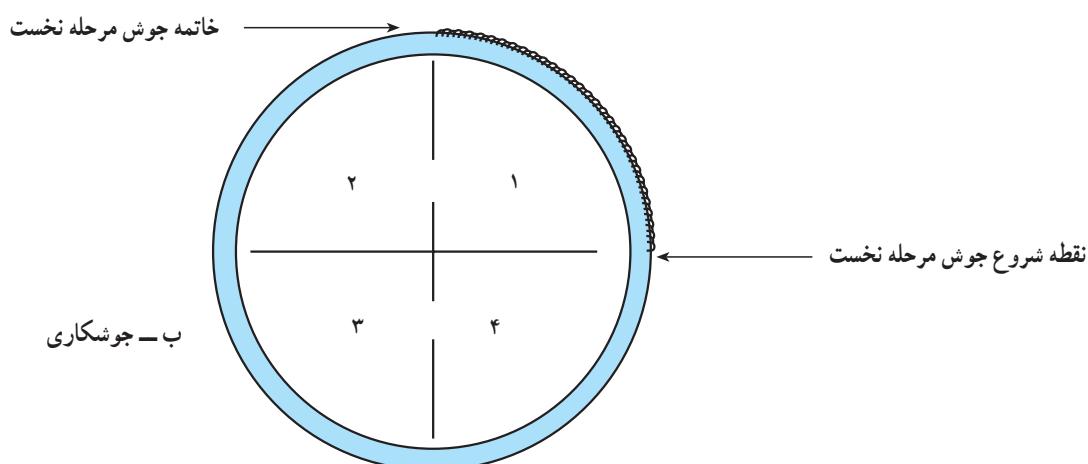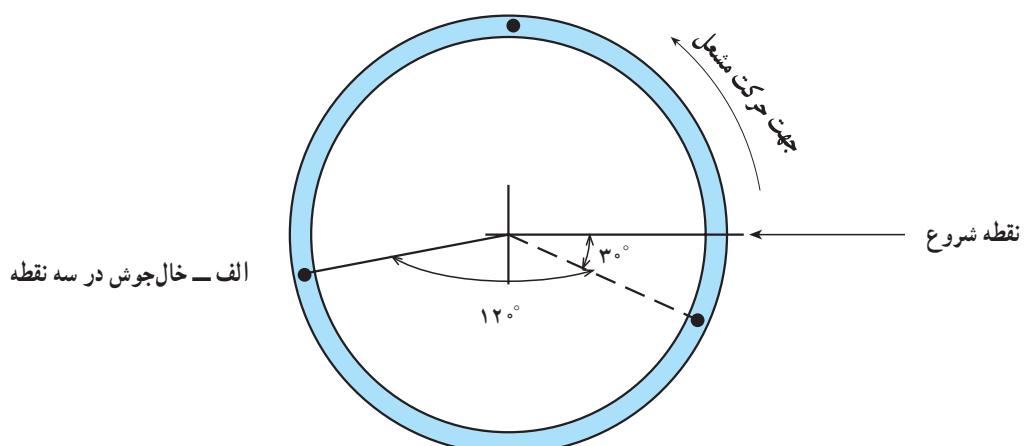


شکل ۴-۱۸—مراحل جوشکاری لوله

تقریبی  $20^\circ - 10^\circ$  در امتداد درز حرکت کند (شکل ۴-۱۹).

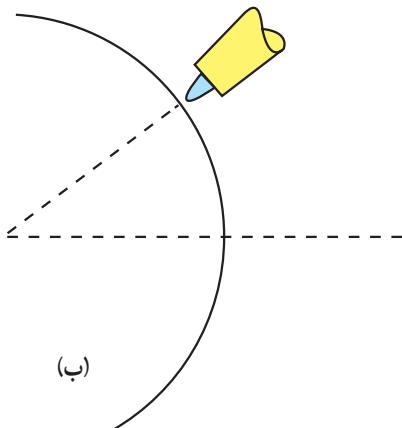

شعله به درز لوله عمود است  
حرکت ناصیح

۱۸- جوشکاری را زمانی شروع کنید که اولاً مخروط شعله نسبت به درز جوش عمود نباشد و طول شعله با یک زاویه

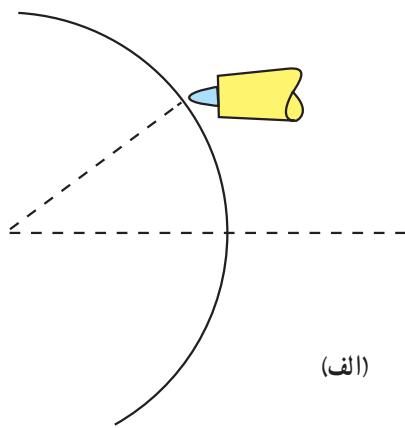

شعله نسبت به درز لوله تحت زاویه می‌باشد  
حرکت صحیح

شکل ۴-۱۹- حرکت شعله نسبت به درز جوش

۲۱- با همان شرایط قبل، جوشکاری را در خلاف جهت عقربه ساعت ادامه دهید تا نیمی از محیط لوله جوشکاری شود. با تمام موارد قبل باز لوله را به اندازه  $90^\circ$  بچرخانید و مرحله سوم و پس از آن مرحله چهارم را به اتمام برسانید. شکل ۴-۲۰  
مراحل جوش لوله به صورت گردان را نشان می‌دهد.

۲۲- بازرسی چشمی را به صورت زیر آغاز کنید:  
الف- چون فاصله جوش تا یک طرف لوله  $40\text{ mm}$  است

نفوذ جوش را از طرف داخل بخوبی می‌توان مشاهده کرد.  
ب- اولاً نفوذ باید در تمام جداره یکنواخت باشد و بیش از حد بیرون نزده باشد.

ج- ناهموار بودن نفوذ جوش در ارتباط با زاویه مشعل، نوسان مشعل و عدم سرعت یکنواخت جوش است.


د- در محل بندهای جوش کاملاً دقت کنید که نفوذ در این قسمت با سایر قسمت‌ها تفاوت نداشته باشد.

پس از آگاهی از معايب جوش قسمت دیگر را مطابق با شرایط قبل بریده و اقدام به تمرین مجدد نمایید.

۱۹- زاویه تقریبی  $20^\circ - 10^\circ$  یک زاویه تجربی است و در لوله‌ها اندازه آن تغییر می‌کند که این تغییرات با ضخامت جداره لوله، فشار کاری اکسیژن، استیلن و اندازه سرمشعل مناسب است. در هر حالت هیچگاه نباید مخروط شعله نسبت به درز عمود باشد. معاییسی که از عمود بودن شعله نسبت به درز مشاهده می‌شود به صورت زیر است:

- الف- حرکت پیش روی کندر می‌شود.
- ب- نفوذ جوش از حد متعادل زیادتر می‌شود.
- ج- پیش گرم شدن سیم جوش کم می‌شود.
- د- نفوذ جوش در داخل ناهموار و غیر یکنواخت است.
- ه- عمل احتراق کامل نخواهد بود و شعله گرایش به خاموش شدن دارد.

و- مقاومت جوش نسبت به سطح مقطع لوله کاهش می‌یابد.  
۲۰- پس از این که دمای لوله کمی کاهش پیدا کرد، انتهای جوش را دو مرتبه با برس سیمی بخوبی تمیز کنید و لوله را به اندازه  $90^\circ$  به طرف پایین و در جهت عقربه ساعت بگردانید بطوری که انتهای جوش قبلی نقطه شروع مرحله دوم جوش باشد.

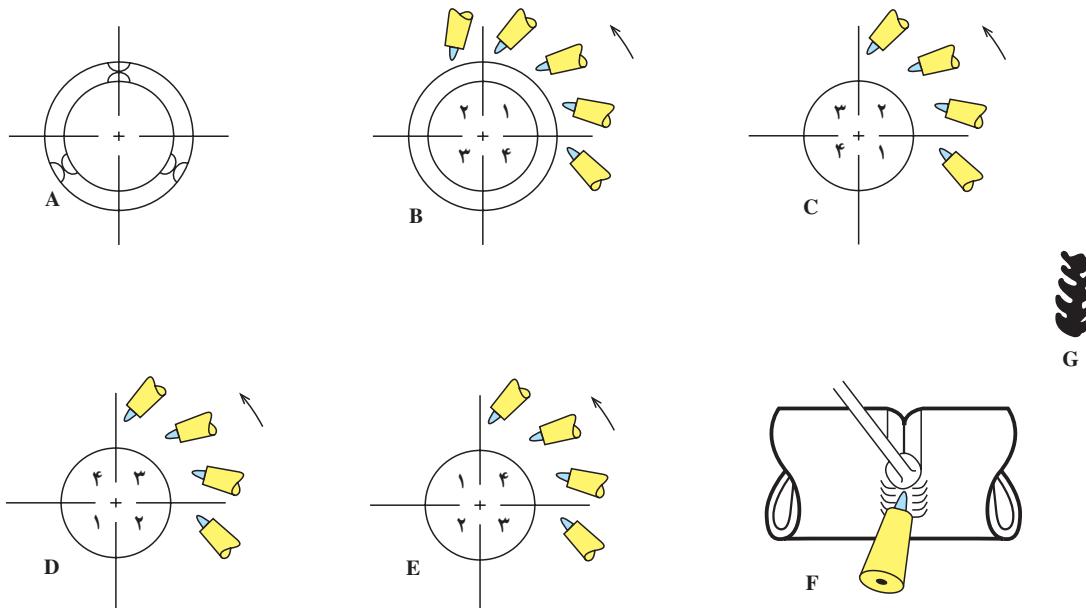

شکل A خال جوش هارا که نسبت به هم زاویه  $120^\circ$  دارند، نشان می‌دهد.  
در شکل B شروع جوشکاری، جهت و زاویه نازل مشعل نسبت به لوله نشان داده است.  
در شکل C قسمت جوش داده شده در جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخد و ربع دوم جوش داده می‌شود.  
در شکل D بخش دیگر لوله جوش داده است.  
شکل E ربع چهارم را در حال جوشکاری نشان می‌دهد.  
نوسان مشعل، زاویه سیم جوش و نازل مشعل در شکل‌های F و G نشان داده شده است.

شکل ۴-۲۰- مراحل جوش لوله به صورت گردان

#### تنظیم کنید.

- ۸- رگلاتور استیلن را برای فشار کاری  $3\text{ psig}$  یا  $21\text{kPa}$  تنظیم کنید.
- ۹- لوله را در یک راستا در روی میز قرار دهید و اولین خال جوش را با شعله خنثی روی قسمت بالا ایجاد کنید. (اولین خال جوش اگر در قسمت‌های دیگر لوله زده شود تاب برداشتن لوله بیش از حد می‌شود).
- ۱۰- اندکی صبر کنید تا دمای لوله کاهش یابد و سپس لوله را با استفاده از دستکش بردارید سپس فاصله را نگاه کنید که تغییر نکرده باشد (اگر نفوذ جوش در تمرین شماره ۶ کم بوده باشد می‌توانید در این تمرین فاصله را اندکی زیادتر در نظر بگیرید مشروط بر اینکه پارامترهای دیگر صحیح بوده باشند).
- ۱۱- چنانچه فاصله تغییر یافته باشد، با کمک ضربات ملايم فاصله را درست کنید.
- ۱۲- لوله را برای خال جوش دوم، که زاویه آن نسبت

#### ۶-۱۰- دستور کار شماره ۷- جوش لوله


##### به صورت ثابت

- ۱- یک لوله  $2\text{ mm}$  طول  $200\text{ mm}$  انتخاب کنید.
- ۲- از یک طرف آن به اندازه  $40\text{ mm}$  به طور گونیا و صاف ببرید.
- ۳- قسمت بریده شده‌ها را از طرف داخل و خارج لوله با برس سیمی - سوهان و غیره کاملاً تمیز کنید.
- ۴- شیر کپسول اکسیژن را با کمک هر دو دست به طور ملايم تا آخر باز کنید.
- ۵- شیر کپسول استیلن را به اندازه نیم دور با آچار باز کنید و آچار را در سر جای خود روی مغزی کپسول بگذارید.
- ۶- چنانچه از مولد استفاده می‌کنید، شیر استیلن را به اندازه  $\frac{3}{4}$  دور باز کنید و دقت کنید هیچگاه فشار از  $15\text{ psi}$  یا  $15\text{kPa}$  نشود.
- ۷- رگلاتور اکسیژن را برای فشار کاری  $3\text{ psig}$  یا  $21\text{kPa}$

- حال جوش قبل بزنید در این مورد هم باز حال جوش در بالا باشد.
- ۱۶- لوله را در روی میز ثابت و محکم کنید سپس با شعله خنثی از قسمت پایین شروع به جوش نمایید و پس از رسیدن به بالای لوله، که نصف محیط است، شعله را خاموش نمایید سپس کمی صبر کنید تا دمای لوله کاهش یابد. دوباره از پایین شروع به جوشکاری و نیمه دیگر را نیز کامل کنید (شکل ۴-۲۱).
- ۱۷- دقت نمایید همیشه و در هر مورد برای جوشکاری سر بندها مقداری از جوش قبلی را دو مرتبه ذوب کنید.

به حال جوش اول  $120^\circ$  باشد، آماده کنید و باز محل حال جوش در بالا قرار گیرد.


- ۱۳- حال جوش دوم را به اندازه دو برابر ضخامت جداره بزنید و باز صبر کنید تا دمای لوله کاهش یابد.
- ۱۴- مراقب باشید فاصله لوله تغییر نکند و لوله در یک راستا باشد. در صورت تغییر یافتن با کمک چکش و ضربات ملاجم فاصله را درست کنید.
- ۱۵- حال جوش سوم را نیز با زاویه  $120^\circ$  نسبت به

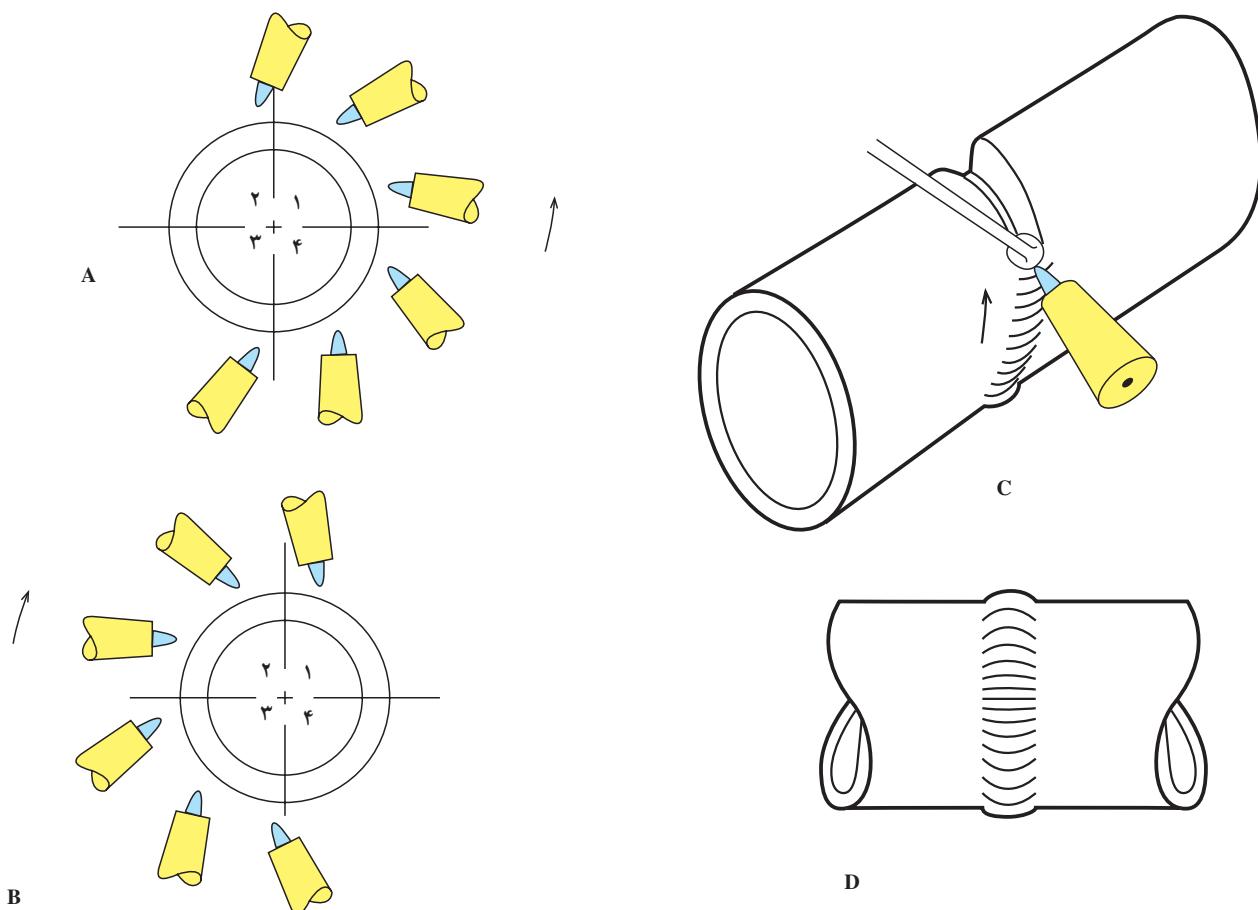

شکل ۴-۲۱- مراحل جوش لوله به صورت ثابت

- اینکه الگو یا وسیله‌های ترسیم وجود داشته باشد.  
روش برش لوله به صورت زیر است :
- ۱- دو قطعه لوله را در حالتی مانند زاویه  $45^\circ$  در شکل ۴-۲۲ قرار دهید.

۷-۱۰- دستور کار شماره ۸- ساخت انشعباب لوله بدون ترسیم و الگو در مورد لوله‌های فولادی: غالباً در کارهای لوله‌کشی یا در خطوط لوله بدون اینکه وسیله‌ای در اختیار باشد انشعباب گرفتن از لوله دیگری الزاماً به وجود می‌آید بدون

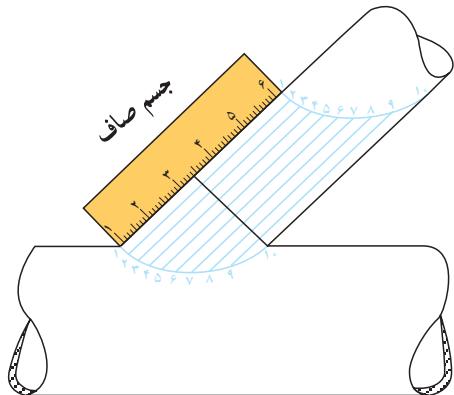

شکل ۴-۲۲- انشعاب‌گیری از لوله

- ۷- قسمت بریده شده دو لوله را بـ یکدیگر منطبق نمایید به طوری که زاویه انشعابی به دست آید. اگر ضخامت لوله بیش از ۴mm باشد، آن را پخ بزنید.
- ۸- در اطراف انشعاب به تعداد زیادی خال جوش بزنید که زاویه انشعاب تعییر نکند.
- ۹- از سر مشعل مناسب برای ضخامت جداره لوله برای جوش دادن استفاده کنید.

#### ۱۱-۴- کاربرد علامت‌های جوشکاری










برای مشخص نمودن چگونگی جوش دادن قطعات کار به یکدیگر از علامت‌های مخصوصی استفاده می‌شود (جدول ۴-۴).

- ۲- یک شیء صاف و مستقیم مانند خطکش را به موازی لوله انشعاب، که یکسر آن روی لوله اصلی تکیه کند، قرار دهید.
- ۳- در نقاط ۱ و ۱ مانند شکل ۴-۲۲ علامت بگذارد.
- ۴- خطکش را به دور انشعاب آهسته بگردانید بطوریکه درست موازی لوله انشعاب باشد و نوک آن به لوله اصلی مماس شود و در هر چرخش نقاطی مانند ... و ۳ و ۲ و ۱ را هم برای لوله اصلی و هم برای انشعاب علامت‌گذاری کنید.
- ۵- وقتی که خطکش یک دور کامل به اطراف لوله چرخید از نقاط علامت گذاشته با سنگ صابون، منحنی را ترسیم کنید.
- ۶- هر دو لوله انشعابی و اصلی را از روی منحنی ترسیم شده بپرید.

جدول ۴-۴- کاربرد علامت‌های جوشکاری

جوش	علامت	معنی علامت جوشکاری
		علامت نشان می‌دهد که در جهت پیکان جوش ماهیچه‌ای $\frac{3}{8}$ " و در سمت دیگر جوش ماهیچه‌ای $\frac{1}{4}$ " داده شود.
		علامت نشان می‌دهد که در جهت پیکان پخ خباقی با زاویه $45^\circ$ با جوش ماهیچه‌ای $\frac{3}{8}$ " و در پشت جوش مهره‌ای داده شود.

#### ادامه جدول ۴-۴- کاربرد علائم جوشکاری

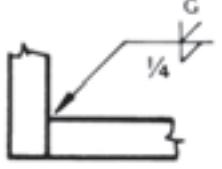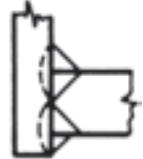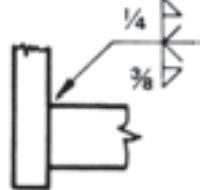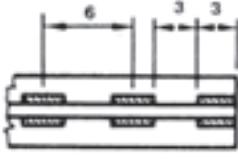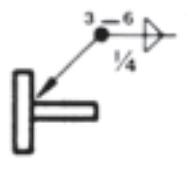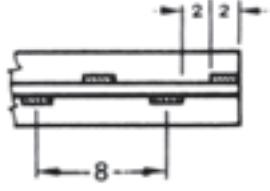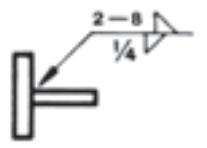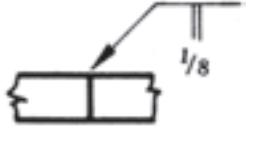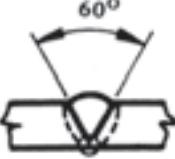		علامت نشان می دهد که $\frac{1}{4}$ " جوش ماهیچه ای در جهت پیکان و در سمت دیگر درز جناقی داده شود.
		علامت نشان می دهد که در جهت پیکان درز جناقی و $\frac{3}{8}$ " جوش ماهیچه ای و در سمت دیگر درز جناقی با $\frac{1}{4}$ " جوش ماهیچه ای داده شود.
		علامت نشان می دهد که $\frac{1}{4}$ " جوش ماهیچه ای دور تا دور لوله داده شود.
		علامت نشان می دهد که جوش ماهیچه ای $\frac{1}{4}$ " به صورت تناوبی داده شود طول هر تناوب $3'$ و فاصله بین دو جوش مجاور $6'$ از هر دو طرف به موازات هم باشد.
		علامت نشان می دهد که جوش ماهیچه ای تناوبی به طول $2'$ از هر طرف و فاصله بین دو جوش مجاور $8'$ است جوش ها به صورت زیگزاگ می باشند.
		علامت نشان می دهد که در جهت پیکان $\frac{1}{4}$ " جوش ماهیچه ای و در سمت دیگر $\frac{3}{8}$ " جوش ماهیچه ای داده شود.
		علامت نشان می دهد که شیار بدون پخ است و در جهت پیکان جوش داده شود. فاصله روت $\frac{1}{8}$ اینچ (Root)
		علامت نشان می دهد که شیار باید پخ $V$ شکل $60^\circ$ بخورد و در جهت پیکان جوش داده شود.

#### ادامه جدول ۴-۴- کاربرد علامت‌جوشکاری

		علامت نشان می‌دهد که شیار باید پخ V شکل $60^\circ$ بخورد. در جهت پیکان و در پشت یک پاس مهره‌ای جوش داده شود.
		علامت نشان می‌دهد که $\frac{1}{2}$ ضخامت پخ V شکل بخورد و در جهت پیکان جوش داده شود.
		علامت نشان می‌دهد که شیار باید پخ V شکل دو طرفه $60^\circ$ بخورد و هر دو طرف جوش داده شود.
		علامت نشان می‌دهد که شیار باید پخ V شکل دو طرفه بخورد. اندازه روت $\frac{1}{8}$ و هر دو طرف جوش داده شود.
		علامت نشان می‌دهد که نوع جوش تویی شکل با قطر $\frac{1}{2}$ و زاویه $60^\circ$ می‌باشد.
		علامت نشان می‌دهد که نوع جوش ماهیچه‌ای است و اندازه آن $\frac{1}{4}$ اینچ می‌باشد.