

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجُهُمْ



# جوش کاری برق و گاز

رشته مکانیک موتورهای دریایی  
گروه تعمیر و نگهداری ماشین آلات  
شاخه فنی و حرفه ای  
پایه یازدهم دوره دوم متوسطه






وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



جوش کلری برق و گاز - ۲۱۱۵۰۲	نام کتاب:
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی	پدیدآورنده:
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش	مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تأثیف:
ارسان اقامی، کریم اکبری و کیل آبادی، عبدالرضا باباخانی، افسار بهمنی، محمد حاکپورفرد، مصطفی ریبعی، مصطفی زنگنه، نصیب‌الله فاضلی، حسن کارگر، جلیل محمولی و فرهاد میریانی (اعضای شورای برنامه‌ریزی)	شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تأثیف:
ارسان اقامی، عبدالرضا باباخانی و مصطفی زنگنه (اعضای گروه تألیف)	مدیریت آماده‌سازی هنری:
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی	شناسه افزوده آماده‌سازی:
سیدمرتضی میرمجدی (رسم فنی) - فرشته حسن خانی قوام (صفحه آرا)	نشانی سازمان:
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسی)	
تلفن: ۸۸۳۱۱۶۱-۹، دورنگار: ۸۸۳۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹	
وب‌گاه: <a href="http://www.irtextbook.ir">www.irtextbook.ir</a> و <a href="http://www.chap.sch.ir">www.chap.sch.ir</a>	
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارو پخش) تلفن: ۰۴۹۸۵۱۶۱-۵، دورنگار: ۰۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹	ناشر:
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»	چاپخانه:
چاپ ششم ۱۴۰۱	سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

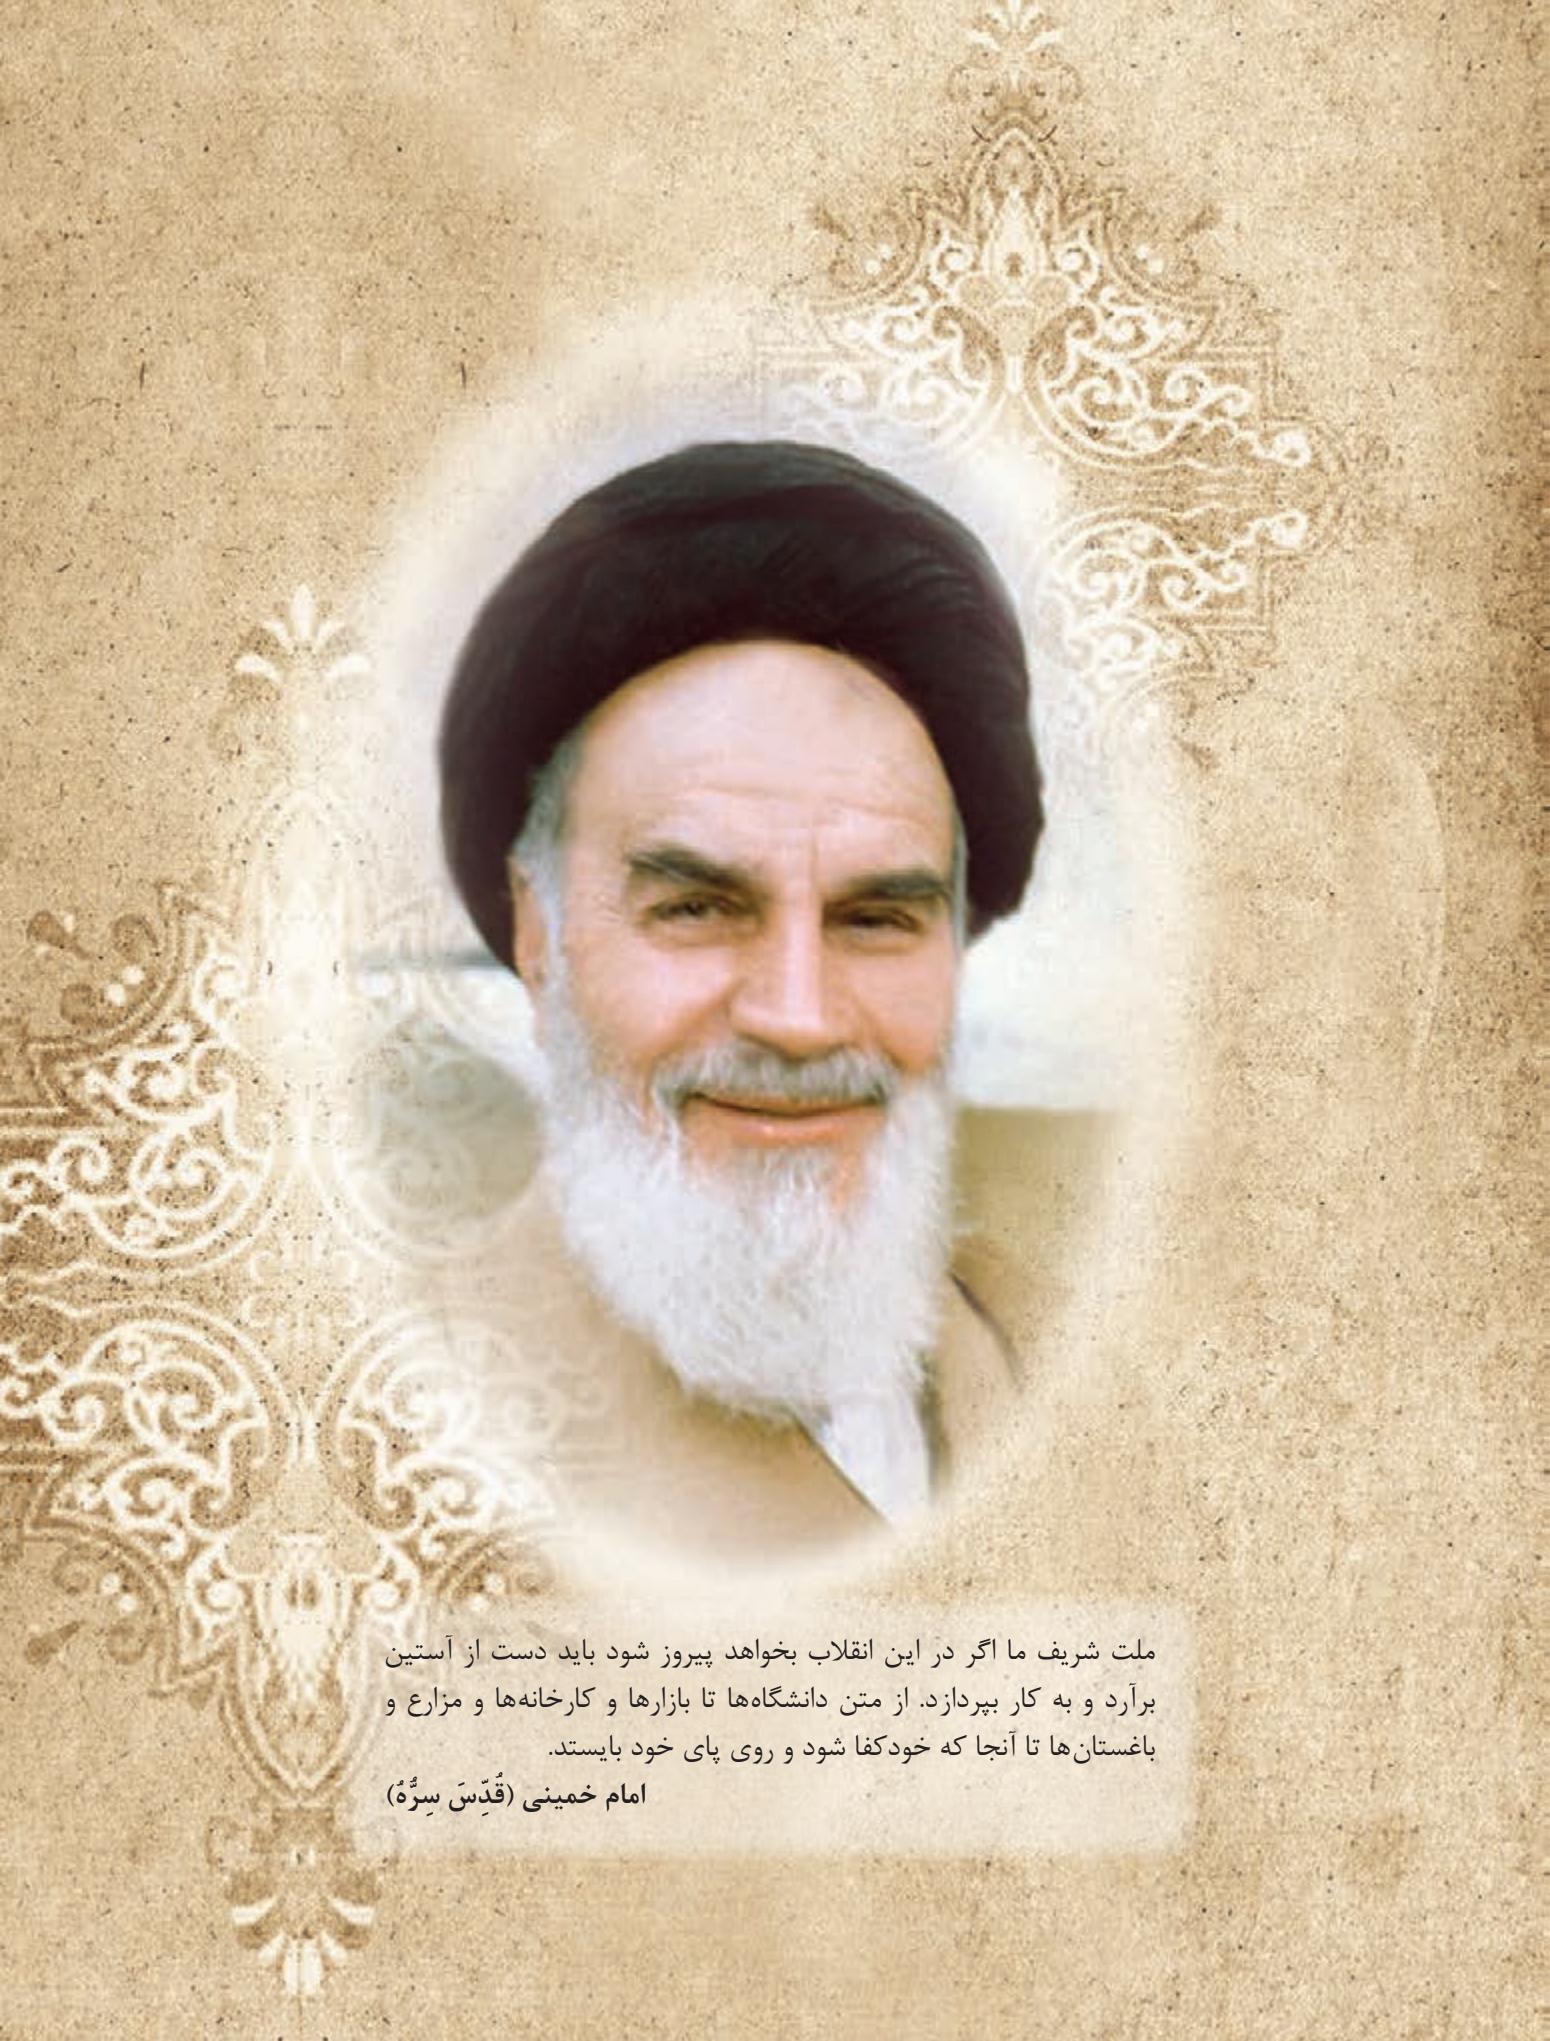

ملت شریف ما اگر در این انقلاب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین  
برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاه‌ها تا بازارها و کارخانه‌ها و مزارع و  
باغستان‌ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد.

امام خمینی (قُدِسَ سِرُّهُ)

## فهرست

۱	پودمان ۱: برش کاری ورق فلزی .....	■
۲	واحد یادگیری ۱: برش کاری ورق فلزی .....	■
۲۸	ارزشیابی شایستگی برش کاری ورق فلزی .....	■
۲۹	پودمان ۲: خم کاری ورق و مقاطع فلزی .....	■
۳۰	واحد یادگیری ۲: خم کاری ورق و مقاطع فلزی .....	■
۶۲	ارزشیابی شایستگی خم کاری ورق و مقاطع فلزی .....	■
۶۳	پودمان ۳: جوش کاری برق .....	■
۶۴	واحد یادگیری ۳: جوش کاری برق .....	■
۹۶	ارزشیابی شایستگی جوش کاری برق .....	■
۹۷	پودمان ۴: جوش کاری گاز .....	■
۹۸	واحد یادگیری ۴: جوش کاری گاز .....	■
۱۴۲	ارزشیابی شایستگی جوش کاری گاز .....	■
۱۴۳	پودمان ۵: بازررسی جوش .....	■
۱۴۴	واحد یادگیری ۵: بازررسی جوش .....	■
۱۸۰	ارزشیابی شایستگی بازررسی جوش .....	■

## سخنی با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تألیف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی بطور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و تگر什 می‌شود. در رشته تحصیلی - حرفه ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته است:

۱. شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی جوش‌کاری و بازرگانی جوش
۲. شایستگی‌های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینه
۳. شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
۴. شایستگی‌های مربوط به یادگیری مدام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر

بر این اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش مبتنی بر استناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه استناد برنامه درسی رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب‌های درسی هر رشته است.

این درس، چهارمین درس شاستگی‌های فنی و کارگاهی است که ویژه رشته مکانیک موتورهای دریایی در پایه ۱۱ تألیف شده است. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت آینده شغلی و حرفه‌ای شما بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرآیند ارزشیابی به اثبات رسانید.

کتاب درسی جوش‌کاری برق و گاز شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد. در صورت احراز نشدن شایستگی پس از ارزشیابی اول، فرصت جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد. کارنامه شما در این درس شامل ۵ پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی برای هر پودمان خواهد بود و اگر دریکی از پودمان‌ها نمره قبولی را کسب نکرده باشد، تنها در همان پودمان‌ها لازم است مورد ارزشیابی قرار گیرد و پودمان‌های قبول شده در مرحله اول ارزشیابی مورد تایید و لازم به ارزشیابی مجدد نمی‌باشد. همچنین این درس دارای ضریب ۸ است و در معدل کل شما بسیار تاثیرگذار است.

همچنین علاوه بر کتاب درسی شما امکان استفاده از سایر اجزاء بسته آموزشی که برای شما طراحی و تالیف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می‌باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را می‌توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید. سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعته به وبگاه رشته خود با نشانی [www.tvoecd.medu.ir](http://www.tvoecd.medu.ir) می‌توانید از عنوانی آن مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط زیست و شایستگی‌های یادگیری مدام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید. رعایت نکات اینمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترمان درخصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید.

امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثر شایسته جوانان برومند می‌هن اسلامی برداشته شود.

## سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه‌درسی رشته مکانیک موتورهای دریایی طراحی و بر اساس آن محتوای آموزشی نیز تالیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های کارگاهی می‌باشد که برای سال دهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب دارای ۵ پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب می‌باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می‌باشد برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرخواست کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می‌گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان‌ها است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری ساخت‌یافته در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای و مباحث زیست محیطی است. این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که لازم است از سایر اجزاء بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو، نرم‌افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش‌های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکلات رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه‌بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنمای و پاسخ فعالیت‌های یادگیری و تمرین‌ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید. لازم به یادآوری است، کارنامه صادر شده در سال تحصیلی قبل بر اساس نمره ۵ پودمان بوده است. و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابی پودمان‌ها و شایستگی‌ها، می‌باشد به استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مراجухه گردد. رعایت ایمنی و بهداشت، شایستگی‌های غیر فنی و مراحل کلیدی بر اساس استاندارد از ملزمات کسب شایستگی می‌باشدند. همچنین برای هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب ۸ در معدل کل محاسبه می‌شود و دارای تأثیر زیادی است.

کتاب شامل پودمان‌های ذیل است:

پودمان اول: دارای عنوان "برش کاری ورق فلزی" است. در این پودمان برش کاری انواع ورق‌های فلزی را به صورت دستی و صنعتی آموزش داده می‌شود.

پودمان دوم: دارای عنوان "خم کاری ورق و مقاطع فلزی" است. در این پودمان خم کاری ورق‌ها و مقاطع فلزی آموزش داده می‌شود.

پودمان سوم: دارای عنوان "جوش کاری برق" است. در این پودمان جوش کاری برق دستی آموزش داده می‌شود. پودمان چهارم: دارای عنوان "جوش کاری گاز" است. در این پودمان جوش کاری اکسی-استیلن به صورت ذوبی و با مفتول مسوار و برنجی آموزش داده می‌شود.

پودمان پنجم: دارای عنوان "بازرسی جوش" است. در این پودمان عیوب جوش کاری و شیوه بازرسی و آزمایش‌های جوش آموزش داده می‌شود.

امید است که با تلاش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش‌بینی شده برای این درس محقق گردد.



# پودمان ۱

## برش کاری ورق فلزی



# واحد یادگیری ۱

## برش کاری ورق فلزی

### آیا تابه حال پی برده‌اید

- چه فلزاتی در ساخت کشتی استفاده می‌شود؟
- نقشه چه کاربردی در برش کاری فلز دارد؟
- برای برش ورق‌های فلزی از چه ابزاری می‌توان استفاده کرد؟
- در حین برش کاری چه نکات ایمنی باید رعایت گردد؟
- چگونه می‌توان در مصرف ورق‌های فلزی صرفه‌جویی کرد؟

### استاندارد عملکرد

پس از پایان این واحد یادگیری، هنرجویان می‌توانند داده‌های مورد نیاز را از نقشه برش کاری به دست آورند و بر روی ورق فلزی پیاده‌سازی کنند. سپس توسط قیچی‌های دستی و اهرمی، ورق فلزی را برش کاری کنند.

## خواندن و پیاده‌سازی نقشه

اهمیت برش کاری، خم کاری و جوش کاری فلز در ساخت کشتی

در محوطه کشتی‌سازی برای ساخت یک کشتی ابتدا نقشه‌های کارگاهی را توسط نقشه‌های طراحی مورد تأیید مؤسسات رده‌بندی مهیا می‌کنند. پس از تهییه نقشه‌های کارگاهی ساخت کشتی شروع می‌شود.



شکل ۱- محل نگهداری ورق‌های فولادی در محوطه کشتی‌سازی "STOCK YARD"

ورق‌های آهنی که مورد تأیید مؤسسه رده‌بندی است، به وسیله دستگاه شاپ پرایمر زنگزدایی (سند بلاست) می‌شوند و سپس یک لایه رنگ آستری می‌خورند. پس از خشک شدن رنگ ورق‌ها به سمت دستگاه CNC یا پلاسما برده می‌شوند و قطعاتی که در ساخت کشتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، توسط دستگاه‌های مذکور برش می‌خورند. باید دقیق شود که قطعات بر روی ورق طوری کنار هم قرار گیرند که ورق کمترین هدر رفت را داشته باشد. اگر قطعاتی که طبق نقشه کارگاهی برش داده شده‌اند نیاز به خم کاری داشته باشند توسط دستگاه‌های خم کاری موجود در محوطه کشتی‌سازی خم کاری می‌شوند.

تحقیق کنید

ورق‌های فلزی چگونه باید نگهداری و جابه‌جا گردند؟



شکل ۳- دستگاه برش پلاسما



شکل ۲- دستگاه شاپ پرایمر

## ساخت بلوک‌های کشتی

در ساخت کشتی‌های بزرگ متداول است ابتدا کشتی را به چندین قسمت تقسیم کنند که به هر قسمت یک بلوک کشتی گفته می‌شود (در کشتی‌های کوچک از روش پنلی برای ساخت استفاده می‌شود). بلوک‌های کشتی طبق نقشه‌های از پیش مشخص شده ساخته می‌شوند. ساخت هر بلوک کشتی توسط بازرس مؤسسه رده‌بندی باید تأیید گردد. پس از هم‌بندی کردن هر بلوک باید آن را جوش‌کاری کرد. پس از اتمام ساخت بلوک باید توسط مؤسسه رده‌بندی باز هم تأیید گردد. پس از تأیید کلی بلوک باید آن را زنگ‌زدایی (سند بلاست) و سریعاً رنگ کرد. هر مرحله از زنگ‌زدایی، ضد زنگ و رنگ‌آمیزی نیز باید توسط مؤسسه رده‌بندی تأیید گردد. بلوک‌های کشتی پس از ساخته شدن در حوضچه ساخت کشتی یا در محوطه کشتی‌سازی کنار هم قرار می‌گیرند و جوش داده می‌شوند و بدنه و اسکلت‌بندی کشتی شکل می‌گیرد. در هنگام اتصال بلوک‌های کشتی، تجهیزات بزرگ کشتی در محل خود قرار می‌گیرند تا بعداً مجبور به برش عرضه‌ها و ساختمان کشتی نشوند. پس از اتمام ساختمان کشتی و جاگذاری تجهیزات در مکان خود، اقدام به راهاندازی تجهیزات و آزمایش آن می‌کنند. در زمان آزمایش، کشتی در حوضچه پر از آب قرار دارد. پس از اتمام ساخت کشتی آزمایش تعادل کشتی در حضور بازرس مؤسسه رده‌بندی که بر تمامی مراحل نظارت داشته است و ناظری از اداره بنادر و دریانوردی (در ایران) انجام می‌گیرد.



شکل ۵- جوش کاری بلوک کشتی



شکل ۴- اسambil کردن بلوک کشتی



شکل ۷- در حال اجرای لوله کشی کشتی



شکل ۶- اتمام جوش کاری بلوک کشتی


## برش کاری ورق فلزی



شکل ۸- اتصال بلوک های کشتی

## خواهند نقشه

به نقشه زیر دقت کنید. از آن چه برداشتی دارد؟

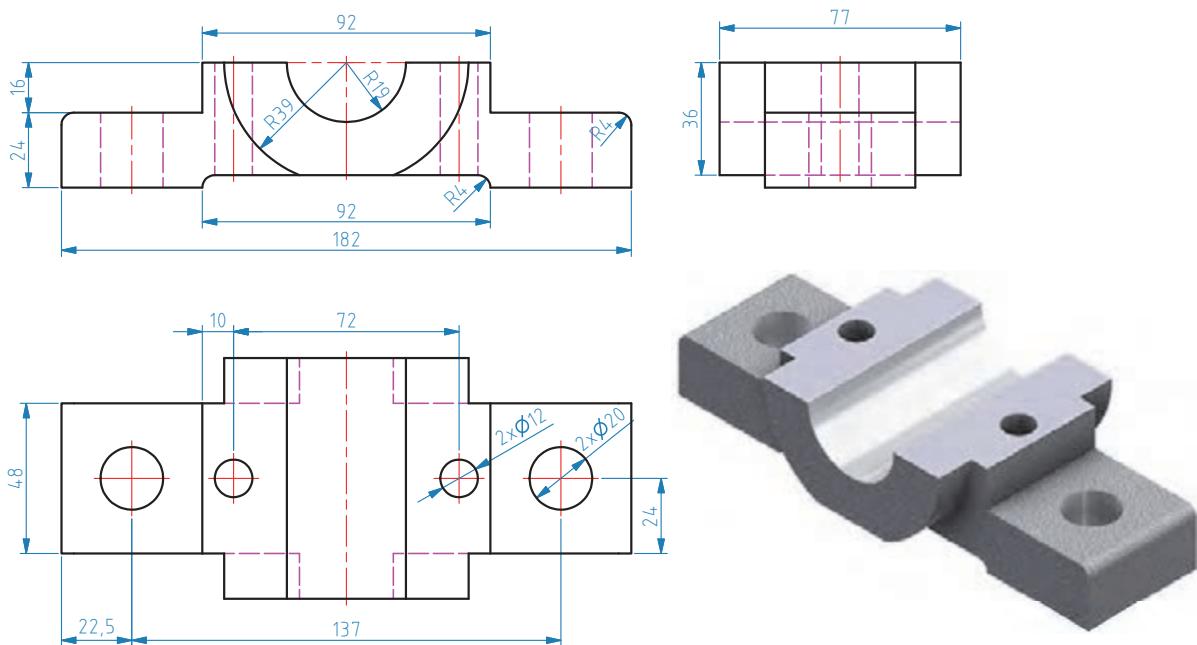


شکل ۹

نقشه تأثیر زیادی در کیفیت تولید یک محصول دارد. اطلاعات مورد نیاز برای تولید محصول را باید از نقشه به دست آورده با یک نقشه می‌توان دیدگاه دقیق طراح آن را درک کرد و حتی پس از تولید محصول می‌توان از لحاظ ابعاد و اندازه آن را کنترل کرد. نقشه‌ها دارای زبان فنی مشترکی هستند که توسط سازمان جهانی استاندارد (ISO) تدوین شده‌اند.



## در استاندارد ISO اعداد روی نقشه بر حسب چه واحدی اندازه‌گیری می‌شود؟

خواندن نقشه نیازمند مهارت و دانشی است که بتوان با آن اطلاعاتی نظیر اندازه و ابعاد یک محصول و شکل نهایی آن را به دست آورد. این اطلاعات را می‌توان برای برش کاری، خم کاری و اتصال فلزات (جوش کاری) استفاده کرد. هر نقشه صنعتی دارای جدول استاندارد است مشخصات آن در پایین نقشه و اجزای نقشه (نامها و تصویر سه‌بعدی) در داخل نقشه قرار دارد. ترتیب قرارگیری مشخصات نقشه به سلیقه طراح بستگی دارد. جدول مشخصات نقشه شامل اطلاعاتی نظیر شماره نقشه، نام قطعه، جنس قطعه، مقیاس، لقی قابل قبول، نام ترسیم‌کننده، نام طراح، نام چک کننده نقشه و نام تأیید کننده آن است.

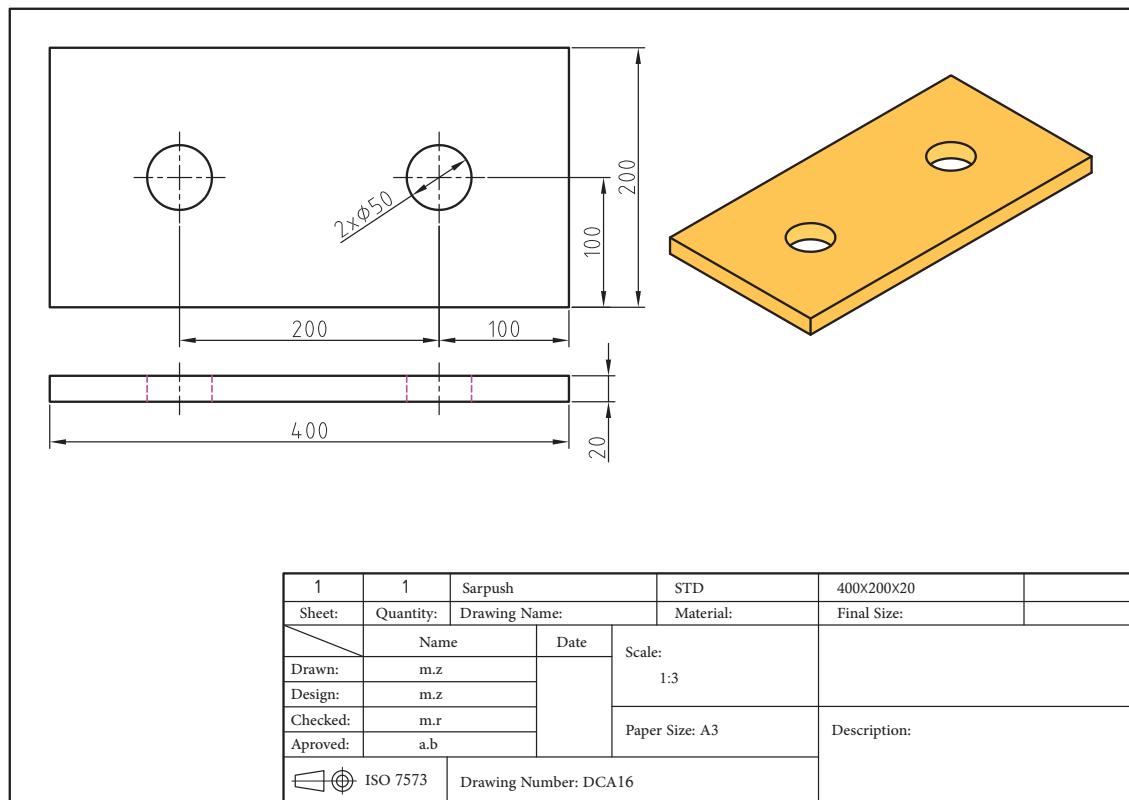

شکل ۱۰- جدول مشخصات

نقشه‌خوانی دارای چهار مرحله است:

- ۱- بررسی ویژگی‌ها و داده‌های جدول
- ۲- تجسم نقشه و پیدا کردن محور تقارن آن و خطوط مرکزی
- ۳- پیدا کردن اندازه‌ها، لقی قابل قبول و علایم نقشه
- ۴- تعیین خطوط اصلی و فرعی نقشه، خطوط برش و خم

## برش کاری ورق فلزی

کار در کلاس



با توجه به شکل ۱۱ جدول زیر را کامل کنید.

نام قطعه	جنس	مقیاس	شماره نقشه	استاندارد نقشه کشی	بزرگترین طول نقشه

PROJECT TITLE:			CLIENT:		
LANDING CRAFT 1000 TONNES			BUSHER NAVIN		
REVISION		DATE		DRAWING TITLE:	
REVISION	0		1385/12/15	PANEL ASSEMBLY	
DESIGN	M.M	SCALE:	to fit	SIDE PANEL	
DRAWN	H.S	SIZE:	A3	SHEET NO:	4 of 5
CHECKED	S.D.R	CLASS APP.	Asia	REF NO:	—
APPROVE	M.M	DIMENSION:	mm	DRAWING NO:	LPA-102-002
4		5		6	

شکل ۱۱- نمونه‌ای از جدول مشخصات نقشه ساخت یک کشتی

## پیاده‌سازی نقشه

برای برش کاری ورق فلزی نیاز به پیاده‌سازی نقشه بر روی فلز است. در حقیقت پیاده‌سازی نقشه قسمتی از عملیات برش کاری فلز محسوب می‌شود. در پیاده‌سازی نقشه بر روی ورق فلزی باید بسیار دقت کرد. کوچک ترین اشتباه در پیاده‌سازی نقشه منجر به تولید محصول معیوب و ناقص می‌گردد. رفع این گونه عیوب‌ها خود باعث اتلاف زمان و بالا رفتن هزینه تولید می‌شود. پس باید کوچک‌ترین جزئیات را در نظر گرفت تا از به وجود آمدن اشتباه جلوگیری کرد.

مراحل پیاده‌سازی نقشه بر روی ورق فلزی به ترتیب زیر است:

- ۱- تمیز کاری سطح ورق
- ۲- کنترل صافی سطح ورق
- ۳- رسم خطوط مرکزی و محور تقارن
- ۴- رسم بزرگ ترین ابعاد افقی و عمودی
- ۵- رسم خطوط فرعی و خطوط خم و برش
- ۶- رسم قوس و دایره

پیاده‌سازی نقشه بر روی ورق فلزی روی میزهای ورق کاری انجام می‌گیرد. ویژگی‌های مهم این نوع میزها نداشتن لغزش و لرزش زیاد، صاف بودن سطح آن و عدم ایجاد فرورفتگی در ورق‌های فلزی نازک در هنگام پیاده‌سازی نقشه است.



شکل ۱۲- میزکار ورق کاری دستی

باید توجه داشت که گیره‌های فلزی در بالای پایه‌های میز نصب گردند تا در حال کار از لرزش میز جلوگیری شود.

توجه



در جدول زیر ابزارهای مورد نیاز برای پیاده‌سازی نقشه بر روی ورق فلزی نمایش داده شده است.

جدول ۱

ابزار	کاربرد	عکس
خط کش فلزی	وسیله‌ای برای اندازه‌گیری و رسم خطوط با طول کوتاه	
متر	وسیله‌ای برای اندازه‌گیری طول‌های زیاد	

## برش کاری ورق فلزی

ابزار	کاربرد	عکس
گونیا	وسیله‌ای برای علامت‌گذاری و کشیدن خط‌های عمود بر هم و کنترل زاویه قائمه	
پرگار (دارای دو کاربرد است)	وسیله‌ای برای رسم دایره و کمان	
	وسیله‌ای برای انتقال اندازه	
سوزن خط‌کش	وسیله‌ای برای خط‌کشی روی ورق فلزی	
سننه‌نشان	وسیله‌ای برای نشانه‌گذاری روی ورق فلزی	
زاویه‌سنج	وسیله‌ای برای اندازه‌گیری و کنترل زاویه	

نام انگلیسی هر یک از ابزارهای موجود در جدول ۱ را بباید.

کار در منزل



به تصاویر زیر توجه کنید. کاربرد برخی از ابزارهای پیاده‌سازی نقشه بر ورق فولادی نمایش داده شده است.



شکل ۱۴- استفاده از سنبه برای  
دایره بر ورق فلزی




شکل ۱۵- استفاده از خطکش و سوزن  
خطکش



شکل ۱۳- استفاده از پرگار برای رسم  
نشانه‌گذاری

ورق فولادی با ابعاد  $5/0 \times 600 \times 600$  میلی‌متر انتخاب نمایید و سپس نقشه ۱۶ را بر روی آن پیاده کنید.

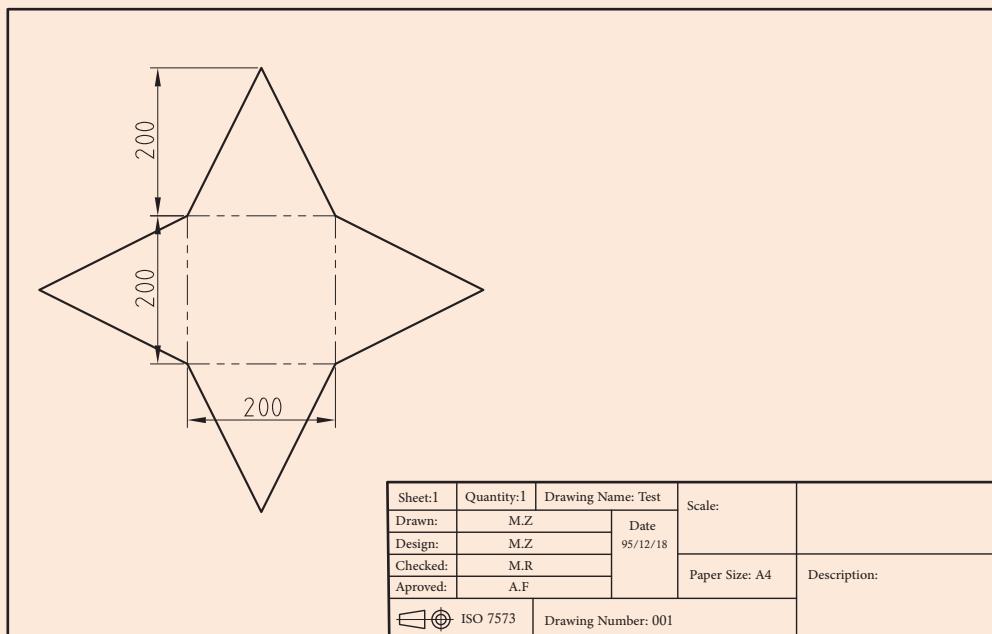

شکل ۱۶

فعالیت  
کارگاهی



در هنگام جابه‌جا کردن ورق فولادی باید از دستکش چرمی استفاده کنید تا مبادا لبه تیز ورق باعث آسیب به دستتان شود.

نکته ایمنی



در برش کاری ورق مقداری از آن به عنوان دورریز هدر می‌رود. بهتر است آنها را در مکان مناسبی جمع‌آوری کرد تا در صورت لزوم دوباره استفاده شود در غیر این صورت، با بازیافت آنها خطر کمتری محیط‌زیست ما را تهدید می‌کند.

نکته زیست  
محیطی



## برش کاری ورق فلزی

ارزشیابی					
ردیف	مراحل کاری	شرایط کار (ابزار، مواد، تجهیزات، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره دهی)	نمره
۳	خواندن و پیاده‌سازی نقشه	مکان: کارگاه ورق کاری ابزار: سوزن خط کش، خط کش فلزی، گونیای فلزی، زاویه‌سنجد	بالاتر از سطح انتظار	استخراج اطلاعات اندازه‌گیری از نقشه، پیاده‌سازی نقشه بر روی ورق فولادی، اندازه‌گیری زاویه‌های نقشه، رعایت نکات ایمنی و زیست‌محیطی	
۲	پیاده‌سازی نقشه	در حد انتظار	پیاده‌سازی نقشه بر روی ورق فولادی، اندازه‌گیری زاویه‌های نقشه، رعایت نکات ایمنی و زیست‌محیطی		
۱	ناتوانی در پیاده‌سازی نقشه	کمتر از حد انتظار	ناتوانی در پیاده‌سازی نقشه بر روی ورق فولادی		

## برش کاری ورق فلزی با قیچی دستی

قبل از پرداختن به برش کاری ورق فلزی لازم است هنرجویان با انواع ورق‌های فلزی و دسته‌بندی آنها آشنا شوند.

### دسته‌بندی ورق‌های فلزی

ورق‌های فلزی، شکلی از فلز هستند که برای استفاده راحت‌تر و کاربردی‌تر تحت فرایندهای صنعتی به ضخامت‌های نازک‌تر در ابعادی استاندارد تبدیل می‌شوند.

ورق‌های فلزی را می‌توان براساس جنس و ضخامت‌شان طبقه‌بندی کرد. در جدول ۲ ورق‌ها بر اساس جنس‌شان طبقه‌بندی شده‌اند.

جدول ۲

تصویر	کاربرد	نام ورق	نوع ورق
	ساخت کشتی و مخزن ذخیره نفت	ورق سیاه	
	بدنه خودرو	ورق روغنی	ورق فولادی
	ورق‌های کف موتورخانه کشتی	ورق عاج دار	

تصویر	کاربرد	نام ورق	نوع ورق
	کانال کولر-کابینت فلزی	ورق گالوانیزه	
	قوطی کمپوت‌ها، کنسروها و مواد غذایی	ورق قلع‌اندود	ورق پوشش دار
	ساخت لوازم خانگی	ورق رنگی	
	ظرف آشپزخانه، سینک ظرف‌شویی، قاشق و چنگال	ورق استیل	
	بدنه کشتی‌های تندره، درب و پنجره آلومنیومی، فویل و ظروف آشپزخانه	ورق آلومنیوم	ورق غیر فولادی
	پروانه کشتی، تیغه سکان و آلات موسیقی	ورق برنجی	

در صنعت کشتی‌سازی از فولاد نرم (mild steel) برای ساخت کشتی استفاده می‌شود. این فولاد توسط مؤسسات رده‌بندی به چهار دسته A,B,C,D,E تقسیم‌بندی می‌شود. دسته A دارای حداقل مقاومت شکست و دسته E دارای حداکثر مقاومت شکست است. دسته D دارای مقاومت کافی در برابر ترک‌ها است؛ به همین خاطر به صورت گسترده در مصالح سازه‌ای استفاده می‌شود. یکی از مکان‌های پرکاربرد دسته D، عرشه اصلی است.

در جدول ۳ ضخامت نمونه برای پوسته کف یک کشتی با نوع فولاد مصرفی آورده شده است.

جدول ۳

ضخامت ورق (mm)	دسته فولاد
۲۰/۵ تا	A
۲۰/۲۵-۵/۵	B
۲۵/۴۰-۵	D
بالای ۴۰	E

## برش کاری ورق فلزی

با افزایش اندازه کشتی ها نظیر تانکرها و فله برها، ضخامت فولادها نیز باید افزایش پیدا کند. مؤسسه رده بندی در تلاش جهت کاستن از ضخامت فولادها برای کاسته شدن از وزن جابه جایی کشتی، استفاده از فولادهای با استحکام کششی بالا را پذیرفتند. این فولادها به دسته های AH,BH,DH,EH تقسیم می شوند. اگر قسمتی از بدنه کشتی در دماهای پایین قرار گیرد، از دسته های فولاد ذکر شده نمی توان استفاده کرد. برای این منظور از گونه ای خاص از فولاد مشهور به Arctic D استفاده می شود. مهمترین خاصیت این فولاد جذب حداقل ۴۰ ژول در ۵۵- درجه سانتی گراد است. جدول ۴ آزمون چارپی دسته های فولاد را نشان داده است.

جدول ۴

نوع فولاد	دما بر حسب درجه سانتی گراد	مقاومت ضربه (ژول)
B	۰	۲۷
D	۰	۴۷
E	-۴۰	۲۷

تحقیق کنید

درباره آزمایش برخورد چارپی (Charpy impact test) تحقیق کنید.



### فولاد ضدزنگ دریایی:

در شرایط دریایی، فولاد سری ۳۰۰ از استاندارد AISI (American Iron and Steel Institute) قابل استفاده است. البته این نوع فولاد برای تمام شرایط مناسب نیست؛ زیرا این نوع فولاد برای ایجاد یک لایه نازک غیرفعال در سطح خود نیاز به اکسیژن دارد. در مکان هایی چون اعمق آب، زیر لجن و نواحی ای که خاک ثابت است و در گوشه های ریز، سوراخ ها و درزهای عمیق که اکسیژن کافی وجود ندارد، استفاده از آن امکان پذیر نیست. در شرایط ذکر شده رنگ کردن فولاد ضدزنگ فایده چندانی ندارد. فولادهای سری ۳۰۴ و ۳۰۵ و ۳۱۶ در نواحی سطحی و بالاتر از سطح آب می توانند در برابر خوردگی آب دریا مقاومت کنند.

### آلیاژ آلومینیوم:

امروزه عواملی چون مصرف سوت و مسائل زیست محیطی طراحان را به این فکر واداشته است که به جای استفاده از فلزاتی چون فولاد، از فلزاتی با چگالی کمتر مانند آلومینیوم استفاده کنند. این کار باعث می شود وزن سازه کشتی کمتر شود و در مصرف سوت نیز صرفه جویی شود.

آلومینیوم فلزی فعال است، ولی یک پوسته اکسید آلومینیوم تشکیل می دهد که باعث محافظت آن در برابر تعداد زیادی از محیط های خورنده می شود. آلومینیوم خالص نرم و ضعیف است اما با آلیاژ سازی و عملیات حرارتی می توان طیف وسیع تری از خواص مکانیکی در آن به وجود آورد. آلیاژ های آلومینیوم در جاهایی استفاده می شود که به دانسیتۀ پایین و مقاومت بالا نسبت به وزن، مقاومت به خوردگی در محیط های خاص یا کسب چقمرگی در دماهای پایین نیاز باشد. با پیشرفت جوش کاری گاز، امکان استفاده از آلیاژ های آلومینیوم برای کاربردهای سازه ای بسیاری از کشتی ها مهیا شده است. آلیاژ های آلومینیوم در روسازی کشتی های بزرگ و یا

کل سازه بعضی فری‌ها و قایق‌های کوچک استفاده می‌شود. چگالی پایین آلیاژهای آلومینیوم، آنها را برای کاربردهایی که نیاز به وزن کم و استحکام بالا باشد، مانند شناورهای اثر سطحی و هیدرووفیل، بسیار مناسب کرده است. افزایش استحکام آلیاژهای آلومینیوم و حفظ چرمگی‌شان در دماهای پایین، توانایی‌شان را برای استفاده در دمای برودتی مانند حامل‌های گاز مایع به اثبات رسانده است. از معروف‌ترین و پرکاربردترین آلیاژهای آلومینیوم در صنایع دریایی می‌توان آلیاژ آلومینیوم - منگنز را نام برد.

همان‌طور که ذکر شد، ورق‌ها را می‌توان بر اساس ضخامت‌شان تقسیم‌بندی کرد.

جدول ۵

تصویر	ضخامت و کاربرد	نوع ورق
	ضخامت این ورق از ۰/۲ میلی‌متر تا یک میلی‌متر است و در ساخت کابینت‌های فلزی و کanal کولر کاربرد دارد.	ورق نازک (Sheet)
	ضخامت این ورق از یک میلی‌متر تا سه میلی‌متر است و در ساخت بدنه خودرو کاربرد دارد.	ورق نازک (Sheet)
	ضخامت این ورق از سه میلی‌متر تا شش میلی‌متر است و در ساخت تانکر حمل مواد سوختی کاربرد دارد.	ورق متوسط (Plate)
	ضخامت این ورق بالای شش میلی‌متر است و در ساخت کشتی کاربرد دارد.	ورق ضخیم (Plate)

## قیچی‌های دستی

قیچی دستی برای برش کاری خطهای صاف کوتاه و منحنی بر روی ورق فلزی نازک به کار می‌رود. در برش کاری با قیچی دستی برآمدهای تولید نمی‌شود و دورریز در آن، حداقل ممکن است. مقدار نیرویی که بر دسته‌های قیچی باید وارد کرد تا برش کاری با قیچی دستی انجام گیرد، به نسبت طول تیغه برنده به طول دسته قیچی تعیین می‌شود.

کار در کلاس

انواع قیچی‌های دستی و کاربردشان در جدول ۶ ذکر شده است، جدول را کامل کنید.



## برش کاری ورق فلزی

جدول ۶

تصویر	کاربرد	نوع قیچی
	برای برش کاری مستقیم ورق و برش های کوتاه به سمت چپ و راست	مستقیم بُر
	برای برش کاری مستقیم ورق و برش به سمت چپ	
		راست بُر
		طويل بُر
		سوراخ بُر
	برای برش کاری ورق فلزی با شکل های منحنی و دایره ای شکل	

با جستجوی اینترنتی، طبقه بندی قیچی های دستی را بررسی کنید. در صورت وجود گونه های متفاوت، تصویر و کاربرد آنها را در کلاس ارائه دهید.

تحقیق کنید



با قیچی‌های دستی می‌توان تا یک ضخامت خاصی ورق‌های فلزی را برش داد. برای هر جنس ورق، ضخامت متفاوتی را می‌توان برش داد. جدول محدوده ضخامت برش فلزات توسط قیچی‌های دستی در جدول ۷ نشان داده شده است:

جدول ۷

۰/۷ میلی‌متر	فولاد
۱/۵-۲ میلی‌متر	آلومینیوم
تا ۱/۵ میلی‌متر	فلزات غیرآهنی

#### اجزای قیچی‌های دستی:

قیچی دستی دارای اجزای زیر است:

۱-تیغه بالا و پایین:

ویژگی این تیغه‌ها داشتن دندانه پهن و دقیق روی آنها است که از سُر خوردن ورق جلوگیری می‌کند و نیروی مورد نیاز برای برش کاری را کاهش می‌دهد.

۲-پیچ تنظیم لقی بین تیغه‌ها:

این پیچ قبل از برش کاری با توجه به ضخامت ورق تنظیم می‌شود.

۳-فنر پیچشی:

برای باز و بسته شدن راحت‌تر دسته قیچی، از یک فنر پیچشی ارجاعی استفاده شده است.



شکل ۱۷- اجزای قیچی دستی

برای استفاده از قیچی ابتدا باید دستورالعمل شرکت سازنده را مطالعه کرد. اطلاعاتی نظیر شکل برش قیچی و حداقل ضخامت قابل برش کاری بر اساس نوع فلز را می‌توانید از دستورالعمل شرکت سازنده به دست آورید.

توجه



## برش کاری ورق فلزی

ایمنی و اصول استفاده از قیچی های دستی:



شکل ۱۸

۱- استفاده از دست کش چرمی و عینک شیشه‌ای محافظ در حین کار با قیچی ورق بری توصیه می‌شود (شکل ۱۸). هنگام برش کاری ممکن است قطعات کوچک به هوا پر شوند و باعث آسیب به شما گردند.



شکل ۱۹

۲- برای برش کاری از فشار معمول دستهایتان استفاده کنید و از ضربه زدن به دسته قیچی خودداری نمایید(شکل ۱۹).



شکل ۲۰

۳- زاویه دهانه قیچی را در حدود ۱۵ درجه باز کنید. لقی بین تیغه‌های قیچی در حدود ۵٪ ضخامت قطعه کار است (شکل ۲۰).



شکل ۲۱

۴- در حین برش کاری با قیچی دستی، طوری برش کاری کنید که دورریز در همان سمت دستی که برش کاری می‌کنید، قرار گیرد؛ یعنی اگر با دست راست کار می‌کنید، دورریز در سمت راست قرار گیرد و اگر با دست چپ کار می‌کنید دور ریز در سمت چپ شما قرار گیرد(شکل ۲۱).



شکل ۲۲

۵- برای برش طرح و شکل دایره‌ای از قیچی گردبُر استفاده کنید(شکل ۲۲).



شکل ۲۳

۶- هنگام برش کاری مسیر طولانی، از قیچی طویل‌بر یا از قیچی مستقیم‌بر استفاده کنید.  
توجه داشته باشید اگر می‌خواهید از قیچی مستقیم‌بر استفاده کنید، ورق را کمی خم کنید(شکل ۲۳).

برش کاری با قیچی دستی بر اساس نوع و شکل برش به چند دسته تقسیم می‌شوند. جدول زیر طبقه‌بندی روش‌های برش کاری را نشان می‌دهد.

کار در کلاس

جدول ۸ را کامل کنید.



جدول ۸


تصویر	کاربرد	روش انجام	روش
		برش بخش کوچکی از ورق فلزی بدون دور ریز	فاق‌بری
		برش سرتاسری ورق فلزی با دور ریز	اضافه‌بری
		برش دور تا دور بخشی از ورق فلزی	شكل‌بری
		برش و ایجاد سوراخ بر روی ورق فلزی	سوراخ‌کاری

## برش کاری ورق فلزی

### محاسبه مقدار دورریز در برش کاری

با دقت به شکل ۲۴ توجه کنید. کدام حالت از بین حالت ۱ و ۲ دورریز کمتری دارد و کارفرما هزینه کمتری برای آن صرف می کند؟

فکر کنید

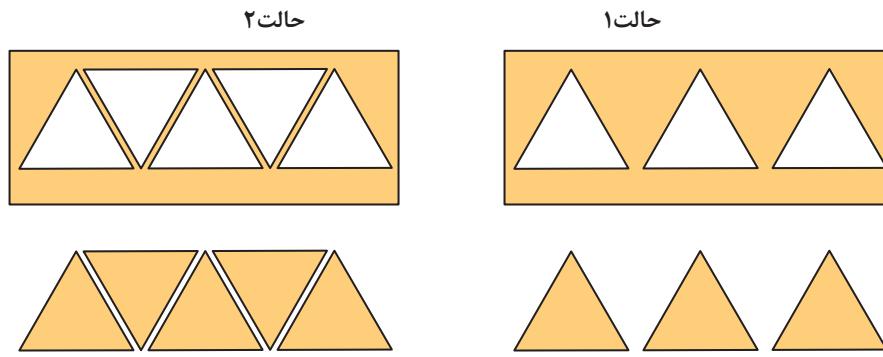

شکل ۲۴


باید دقต کرد که چیدمان قطعات بر روی یک ورق فلزی طوری باشد که کمترین دورریز را داشته باشیم. در صنعت برای رسیدن به بیشترین سود سعی می شود کمترین دورریز ورق را داشته باشند؛ به همین منظور چیدمان قطعات توسط نرم افزارها انجام می گیرد. چیدمان قطعات در ورق فلزی را NESTING گویند. دورریز، به مقدار ورق باقی مانده از محصول اصلی را گویند. برای محاسبه دورریز ورق در برش کاری باید سطوح قطعات ساخته شده را از سطح اولیه ورق کم کنیم. عدد به دست آمده سطح دورریز ورق است.

$$0 \times 100 \text{ (مساحت کل ورق . مساحت دورریز)} = \text{درصد دورریز ورق بر مبنای سطح اولیه}$$
$$0 \times 100 \text{ (مساحت سطح برش . مساحت دورریز ورق)} = \text{درصد دورریز ورق بر مبنای سطح ساخته شده}$$

کار عملی



با توجه به نقشه شکل مقابل ورق فولادی به ابعاد  $85 \times 50 \times 0.5$  میلی متر انتخاب کنید و نقشه را بر روی آن پیاده نمایید. سپس با قیچی مناسب برش کاری کنید. دورریز ورق را محاسبه کنید.

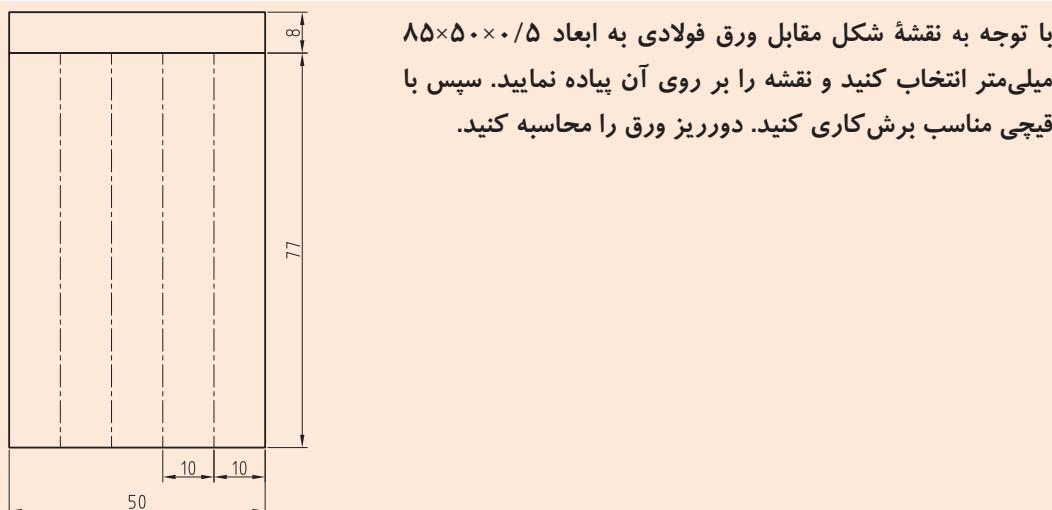


شکل ۲۵

کار عملی




ورق گالوانیزه به ابعاد  $50 \times 100 \times 0.5$  میلیمتر مطابق شکل ۲۶ انتخاب کنید. هر شکل را با قیچی مناسب برش دهید.

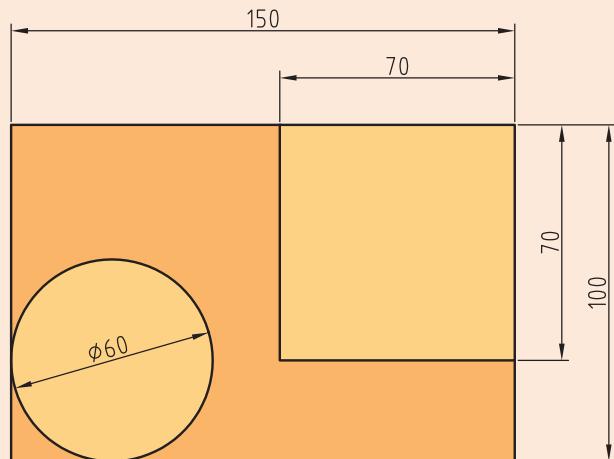

شکل ۲۶

با توجه به شکل ۱۶ و پیاده‌سازی قبلی با قیچی دستی مناسب برش کاری را انجام دهید و درصد دورریز ورق بر مبنای سطح اولیه و سطح ساخته شده را محاسبه کنید.

فعالیت  
کارگاهی

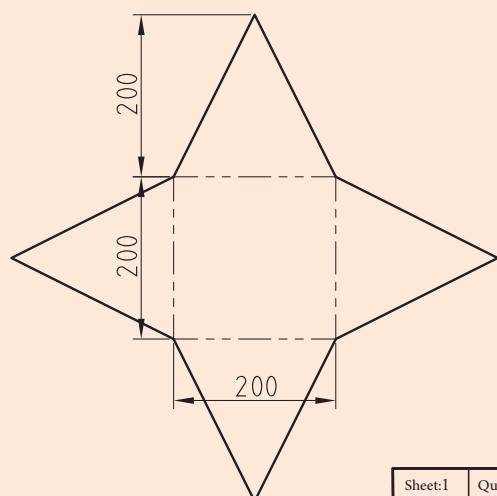

Sheet:1	Quantity:1	Drawing Name: Test	Scale:	
Drawn:	M.Z	Date		
Design:	M.Z	95/12/18		
Checked:	M.R		Paper Size: A4	
Aproved:	A.F			Description:
	ISO 7573	Drawing Number: 001		

شکل ۲۷

## برش کاری ورق فلزی

زوایای شکل برش خورده نقشه ۱۶ را با استفاده از زاویه سنج به دست آورید.

فعالیت  
کارگاهی



پس از انجام برش کاری ورق فلزی با قیچی دستی ممکن است که لبه‌های قطعه دچار پیچیدگی و تابیدگی شود. با عملیات صاف کاری که به وسیله چکش پلاستیکی، صفحه صاف فلزی یا سندان و سوهان انجام می‌گیرد، این عیوب را رفع می‌کنیم.

توجه



ارزشیابی					
ردیف	مراحل کاری	شرایط کار (ابزار، مواد، تجهیزات، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نمره
۳	برش کاری ورق فلزی با قیچی دستی	مکان: کارگاه ورق کاری ابزار: سوزن خطکش، خطکش فلزی، گونیای فلزی، زاویه سنج و قیچی دستی	بالاتر از حد انتظار	استخراج اطلاعات اندازه‌گیری از نقشه، پیاده‌سازی نقشه بر ورق فولادی، برش ورق با قیچی دستی، رعایت نکات ایمنی و زیستمحیطی	
۲			در حد انتظار	برش ورق فلزی با قیچی دستی، رعایت نکات ایمنی و زیستمحیطی	
۱			پایین‌تر از حد انتظار	ناتوانی در برش ورق فلزی با قیچی دستی	

## برش کاری ورق فلزی با قیچی اهرمی

همان گونه که آموختیم، قیچی دستی می‌تواند ورق نازک را تا ضخامت یک میلی‌متر برش دهد. اکنون با افزایش ضخامت ورق چه باید کرد؟

در گذشته برای بالا بردن قدرت قیچی‌های دستی، از لوله برای ازدیاد طول دسته قیچی استفاده می‌شد تا بازی گشتاور قیچی را زیاد کند که این خود از لحاظ ایمنی درست نبود و باعث خرابی قیچی می‌گردید.

### قیچی اهرمی

اگر بخواهیم ورق‌های فلزی با ضخامت بیشتر از توان قیچی دستی را برش کاری نماییم از قیچی اهرمی استفاده می‌کنیم. با قیچی اهرمی هم به صورت صاف و هم بصورت منحنی می‌توان ورق فلزی را برش کاری کرد. از مزایای برش کاری با قیچی اهرمی، برش بدون برآده برداری و دور ریز کم است. در ضمن، از قیچی‌های اهرمی برای برش کاری پروفیل‌هایی چون تسمه، میله‌گرد و نبشی می‌توان استفاده کرد.

مزایای برش کاری با قیچی اهرمی، برش بدون برآمدگرداری و دورریز کم است. در ضمن، از قیچی‌های اهرمی برای برش کاری پروفیل‌هایی چون تسممه، میله‌گرد و نبشی می‌توان استفاده کرد.

#### أنواع قيچي اهرمي:

قيچي‌های اهرمی با توجه به کاربردشان دسته‌بندی می‌شوند. در جدول زیر دسته‌بندی قیچی‌های اهرمی نمایش داده شده است.



جدول ۹ را کامل کنید.

جدول ۹

تصویر	کاربرد	نوع قیچی
		قیچی اهرمی ساده
		قیچی اهرمی منحنی بُر
		قیچی اهرمی با میز کار
		قیچی اهرمی مرکب

## برش کاری ورق فلزی

### مراحل برش کاری با قیچی اهرمی

با اجرای منظم سه مرحله زیر، برش کاری به صورت مطلوب توسط قیچی اهرمی انجام می شود:

#### مرحله ۱ - نفوذ:

تیغه ها پایین می آیند و با قطعه تماس پیدا می کنند. برای ادامه کار باید نیروی بیشتری وارد کرد. قطعه بین دو تیغه فشرده می شود و از خود مقاومت قطعه برابر شد، مرحله ۱ نیروی تیغه ها با نیروی مقاومت قطعه برابر شد، مرحله ۱ یا نفوذ آغاز می گردد.



شکل ۲۸- ایجاد شیار آغازین در قطعه

#### مرحله ۲ - برش:

پس از مرحله نفوذ، با افزایش نیرو، تیغه ها بر مقاومت قطعه پیروز می گردند و در قطعه بیشتر نفوذ می کنند که به آن مرحله برش می گویند.



شکل ۲۹- نفوذ تیغه ها در قطعه

#### مرحله ۳ - شکست:

در پایان برش کاری، با وارد کردن نیروی بیشتر قطعه در بین تیغه ها کاملاً فشرده می شود و دیگر قادر به نفوذ نخواهد بود. در این مرحله افزایش تنش برشی باعث شکستن قطعه و پایان برش کاری می گردد که به آن مرحله شکست گویند.




شکل ۳۰- شکست قطعه در انتهای برش کاری

فعالیت  
کارگاهی



پس از برش ورق در اندازه مناسب، آن را گونیا کنید و نقشه شکل ۳۱ را بر روی آن پیاده‌سازی کنید و توسط قیچی اهرمی برش کاری نمایید. دورریز را محاسبه کنید.

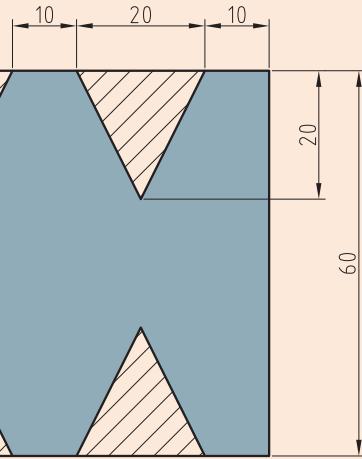


شکل ۳۱

فعالیت  
کارگاهی



پس از برش ورق در اندازه مناسب، آن را گونیا کنید و نقشه شکل زیر را بر روی آن پیاده‌سازی کنید و توسط قیچی اهرمی برش کاری نمایید.

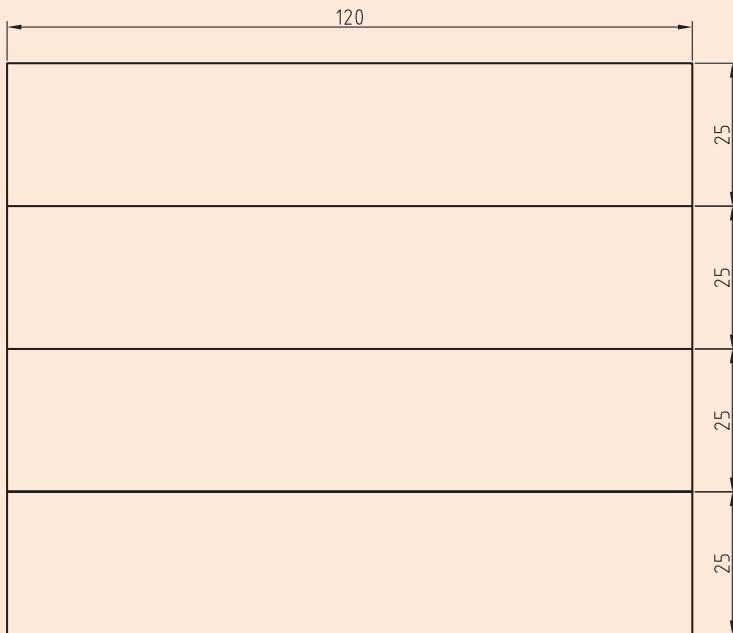


شکل ۳۲

## برش کاری ورق فلزی

پس از برش ورق در اندازه مناسب آن را گوئیا کنید و نقشه شکل ۳۳ را بر روی آن پیاده‌سازی کنید و توسط قیچی اهرمی برش کاری و کنترل نمایید.

فعالیت  
کارگاهی

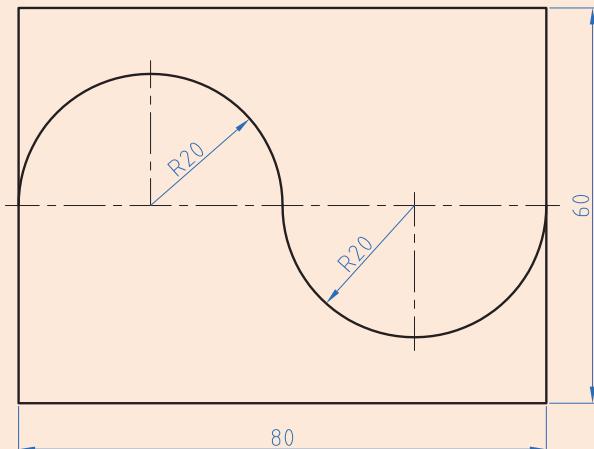

شکل ۳۳

## برش کاری ورق‌های ضخیم

در صنعت برش کاری ورق‌های ضخیم توسط دستگاه‌هایی چون گیوتین، دستگاه برش جت آب، دستگاه برش اتومات پلاسمما و برش اتومات هوا گاز انجام می‌پذیرد.

در صنعت کشتی‌سازی ایران دستگاه‌های اتومات پلاسمما و برش اتومات هوا گاز به دلیل سرعت زیاد و کیفیت بالای برش، کاربرد بسیاری دارند.

### دستگاه برش هوا گاز:

در روش برش هوا گاز زمانی که دمای مشعل برش به دمای برافروختگی فلز مورد نظر می‌رسد، با استفاده از جریان اکسیژن فلز مورد نظر برش داده می‌شود. به کارگیری تکنولوژی CNC برای دستگاه برش هوا گاز باعث انعطاف‌پذیری بیشتر در برابر اشکال مختلف می‌شود (شکل ۳۴).



شکل ۳۴

فیلم برش فلز توسط دستگاه هوا گاز را مشاهده کنید.

نمایش فیلم



## دستگاه برش پلاسما:



شکل ۳۵

برش پلاسما در سال ۱۹۸۰ به عنوان یک راه حل بسیار سازنده برای برش ورق و صفحات فلزی معرفی گردید. برش دهنده های پلاسما خیلی سریع گسترش یافتند اما آنها تا حدودی کند و گران قیمت بودند؛ بنابراین بیشتر به کاربردهایی که نیاز به تکرار الگوی برش (در کاربردهای تولید انبوه) بود اختصاص یافتند.

همچون سایر ماشین های ابزار، از سال ۱۹۸۰ تکنولوژی CNC برای ماشین های برش پلاسما استفاده گردید و از این طریق انعطاف پذیری بیشتری در برابر اشکال مختلف مورد تقاضا از طریق برنامه نویسی CNC از خود نشان داد؛ ولی با وجود کنترل کننده های CNC برش پلاسما به برش طرح ها و الگوها در صفحات و ورقه های تخت محدود است و فقط دارای دو محور (X,Y) هستند (شکل ۳۵).

نمایش فیلم



فیلم برش فلز توسط دستگاه پلاسما را مشاهده کنید.

فکر کنید



مزایای برش پلاسما نسبت به روش های دیگر برش چیست؟

مزایای برش پلاسما نسبت به برش فلز با فلز عبارت اند از:

- ۱- تراشه فلزی ایجاد نمی گردد.
- ۲- دقیق برش می دهد.
- ۳- لبه برش آن نسبت به برش هوا گاز صاف تر است.

## دستگاه جت آب

امروزه جت های آب در خیلی از جنبه های برش کاری بی نظیر هستند و همچنین راه تولید بسیاری از محصولات را تغییر داده اند. انواع مختلفی از جت های آب امروزه موجودند که شامل جت های آب ساده (بدون مواد افزوده)، جت های آب به همراه مواد ساینده، جت های آب ضربه ای، جت های کاویتاسیونی آب و جت های هیبرید هستند.

### ویژگی های برش با جت آب:

- ۱- یکی از برترین فواید و مزایای استفاده از برش با جت آب Waterjet Cutting این است که ذاتاً دارای خاصیت برش کاری سرد است و گرما ایجاد نمی کند. با همین ویژگی انواع مواد را به راحتی برش می دهد ولی در سایر روش های برش کاری احتمال سوختن، ذوب شدن و یا ترک برداشتن مواد وجود دارد.

## برش کاری ورق فلزی

۲- جت آب می‌تواند بدون ایجاد سوراخ‌های نخستین کار سوراخ‌کاری را در هر گونه ماده و قالب ویژه آغاز کند و نیاز به انجام کار دیگری نیست.



شکل ۳۶

۳- هم جت آب و هم لیزر قادرند فلزات و دیگر مواد را برش دهند؛ اما دستگاه‌های واترجت از دستگاه‌های لیزر ارزان‌تر هستند.

۴- جت آب برای برش کاری و شیارزنانی غیرفلزات متخلخل مانند: چوب، چرم، اسفنج و ... مناسب است. همچنین از آن برای برش کاری کامپوزیت‌ها، برداشتن روکش سیم‌ها و پلیسیه‌گیری استفاده می‌شود.

۵- جت آب یک ابزار برشی است که هرگز کند نمی‌شود و یا نمی‌شکند. همچنین این فرایند گرد و غبار تولید نمی‌کند (شکل ۳۶).

نمایش فیلم



فیلم برش فلز توسط جت آب را مشاهده کنید.

فعالیت  
کارگاهی



با هماهنگی هنرستان خود از محوطه کشتی‌سازی بندر محل سکونت خود بازدید کنید و دستگاه‌های برش آن را مشاهده نمایید.

ارزشیابی					
ردیف	مراحل کاری	شرایط کار (ابزار، مواد، تجهیزات، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نمره
۱	برش کاری ورق فلزی با قیچی اهرمی	مکان: کارگاه ورق کاری، ابزار: سوزن خط‌کش، خط‌کش فلزی، گونیای فلزی، زاویه‌سنجد و قیچی اهرمی	بالاتر از حد انتظار	۱- استخراج اطلاعات اندازه‌گیری از نقشه، ۲- پیاده‌سازی نقشه بر ورق فولادی، ۳- برش ورق با قیچی اهرمی، ۴- رعایت نکات ایمنی و زیستمحیطی	۳
۲	برش کاری ورق فلزی با قیچی اهرمی	مکان: کارگاه ورق کاری، ابزار: سوزن خط‌کش، خط‌کش فلزی، گونیای فلزی، زاویه‌سنجد و قیچی اهرمی	در حد انتظار	۱- برش ورق فلزی با قیچی اهرمی، ۲- رعایت نکات ایمنی و زیستمحیطی	۲
۳	برش کاری ورق فلزی با قیچی اهرمی	مکان: کارگاه ورق کاری، ابزار: سوزن خط‌کش، خط‌کش فلزی، گونیای فلزی، زاویه‌سنجد و قیچی اهرمی	پایین‌تر از حد انتظار	۱- ناتوانی در برش ورق فلزی با قیچی اهرمی	۱

## ارزشیابی برش کاری ورقه فلزی

شرح کار:

خواندن نقشه و پیاده‌سازی آن بر ورق فلزی

برش کاری توسط قیچی دستی

برش کاری توسط قیچی اهرمی

استاندارد عملکرد:

داده‌های مورد نیاز را از نقشه برش کاری به دست آورند و بر روی ورق فلزی پیاده‌سازی کنند. سپس توسط قیچی‌های دستی و اهرمی ورق فلزی را برش کاری دهند.

شاخص‌ها:

- سطح ورق تمیز و بدون گرد و غبار و زنگزدگی باشد

- انتقال دقیق ابعاد و اندازه نقشه، اندازه‌گیری و خط‌کشی روی ورق

- برش کاری مطابق نقشه

- انطباق دقیق ابعاد و اندازه نقشه با محصول برش خورده

شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:

شرایط: کارگاه ورق کاری با شرایط تهویه مناسب و نور کافی.

ابزار و تجهیزات: خط‌کش فلزی، متر، سوزن خط‌کش، پرگار، گونیا، سنبه، زاویه‌سنجد، قیچی دستی و قیچی اهرمی.

معیار شایستگی:


ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	خواندن و پیاده‌سازی نقشه	۲	
۲	برش کاری ورق فلزی با قیچی دستی	۱	
۳	برش کاری ورق فلزی با قیچی اهرمی	۱	
	شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی، و ...	۲	
	میانگین نمرات	*	

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ۲ است.



## پودمان ۲

# خمکاری ورق و مقاطع فلزی

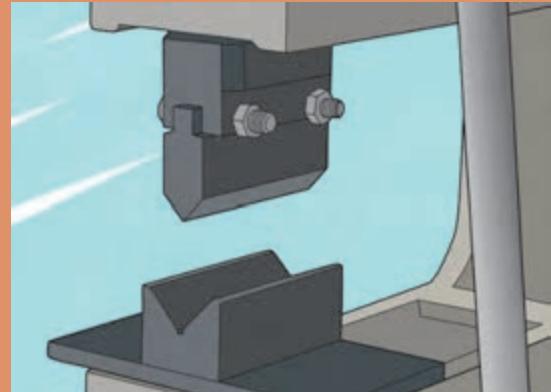

## واحد یادگیری ۲

# خم کاری ورق و مقاطع فلزی

آیا تاکنون پی برده‌اید

- خم کاری ورق و پروفیل چگونه صورت می‌پذیرد؟
- خم کاری در صنایع دریایی چه میزان اهمیت دارد؟
- در کارخانه‌های کشتی‌سازی، ورق و پروفیل بر چه اساس و با چه فرایندی خم می‌شود؟
- استانداردهای لازم در خم کاری ورق و پروفیل چیست؟
- نکات ایمنی در روش‌های خم کاری چیست؟

استاندارد عملکرد

هنرجو در ابتدا، انواع روش‌های خم کاری را می‌آموزد و اطلاعات لازم و استانداردهای مربوط به خم کاری در روش‌های دستی و ماشینی و به صورت سرد و گرم را کسب می‌کند. علاوه بر آن، کاربرد خم کاری را در صنعت ساخت و تعمیر شناور فرا خواهد گرفت. همچنین با انواع پروفیل‌های استاندارد فولادی و آلومینیومی که به خصوص در صنعت ساخت و تعمیر کشتی کاربرد دارند، آشنا می‌شود. در پایان نیز، حداقل مهارت‌های لازم برای خم کاری ورقه‌های نازک با دست را خواهد آموخت. این مهارت، با انجام فعالیت کارگاهی صورت خواهد گرفت.



انواع روش‌های شکل‌دهی فلزات را بباید.

## کاربرد استانداردهای خم کاری ورق

خم کاری ورق، یک نمونه از روش‌های شکل‌دهی فلزات است که ورق حول یک محور خم می‌شود؛ به گونه‌ای که هنوز قابلیت استحکام لازم را با توجه به نوع وظیفه‌ای که بر آن محول شده‌است، دارا باشد.



در این روش، خم کاری ورق حول یک محور ثابت و با شعاع خمیدگی مشخص انجام می‌پذیرد. در این حالت، تغییر شکل زاویه‌ای یا دایره‌ای صورت می‌پذیرد. با استفاده از این روش، می‌توان ورق‌ها را شکل‌دهی و خم کرد. همچنین می‌توان با استفاده از آن، پروفیل‌های زاویه‌ای یا U شکل ایجاد نمود. شکل ۱ یک نمونه دستگاه خم کاری را در کارخانه کشتی‌سازی بندرعباس نشان می‌دهد.



شکل ۱- دستگاه پرس کاری و خم کاری ۸۰۰ تنی کشتی‌سازی بندرعباس

در حالت کلی، به سه روش از نظر دمایی می‌توان ورق و پروفیل را خم نمود. جدول ۱ این سه نوع خم کاری را نشان داده و ویژگی‌های هر کدام را بیان می‌کند.


جدول ۱- انواع روش‌های خمکاری ورق از نظر دمایی

نوع خمکاری انگلیسی	اصطلاح	توضیحات	مزایا	معایب
Cold bending	سرد	در دمای محیط و با فشار و نیروی زیاد ماشین‌آلات، فلز شکل‌دهی می‌شود. پس از خمکاری، معمولاً نیاز به ماشینکاری یا صافکاری ندارند.	- دقت بیشتر و تولرانس کمتر - پرداخت بهتر سطح - ایجاد استحکام بیشتر در فلزات در برخی مواقع - نیاز نداشتن به صرف انرژی حرارتی و آلدگی محیط زیست	- نیاز به نیروی فراوان جهت خمکاری - سطح فلزات باید در ابتدا تمیز شود - خصوصیات فلز در دمای محیط باعث محدودیت در خمکاری می‌شود
Warm bending	گرم	در دمای بالاتر از دمای محیط صورت می‌پذیرد. این دما حدود $30^{\circ}$ دمای ذوب فلز پیچیده‌تر است	- نیاز به نیروی کمتر از خمکاری سرد - امکان شکل‌دهی با هندسه	قطعه ابتدا باید گرم شود
Hot bending	داغ	در دمایی بالاتر از دمای خمکاری گرم صورت می‌پذیرد. حدود $50^{\circ}$ دمای ذوب با حرارت شکل‌دهی می‌شود	- تغییر شکل‌پذیری فلز زیاد - در دمایی خمکاری می‌شود - نیاز به نیروی فیزیکی به مراتب کمتر (برخی اوقات فقط با حرارت شکل‌دهی می‌شود)	- دقت ابعادی کمتر - امکان اکسیداسیون سطح فلز - آلدگی محیط زیست - عمر کمتر ابزارآلات شکل‌دهی (قالب و گیره و...)

### استانداردها و ملاحظات خمکاری ورق



با توجه به اینکه ورق تحت فشار و سنبه یا نورد (گرم یا سرد) خم می‌شود و تغییر فرم دائمی می‌دهد، باید محدودیت‌هایی برای این منظور در نظر گرفت تا ورق پس از خمکاری، خراب نشود. ابتدا لازم است تا تعاریف کلی و مفاهیم اولیه توضیح داده شود. شکل ۲، اصطلاحات فنی یک ورق خمشده و شعاع خمیدگی آن را نشان می‌دهد.

## خم کاری ورق و مقاطع فلزی

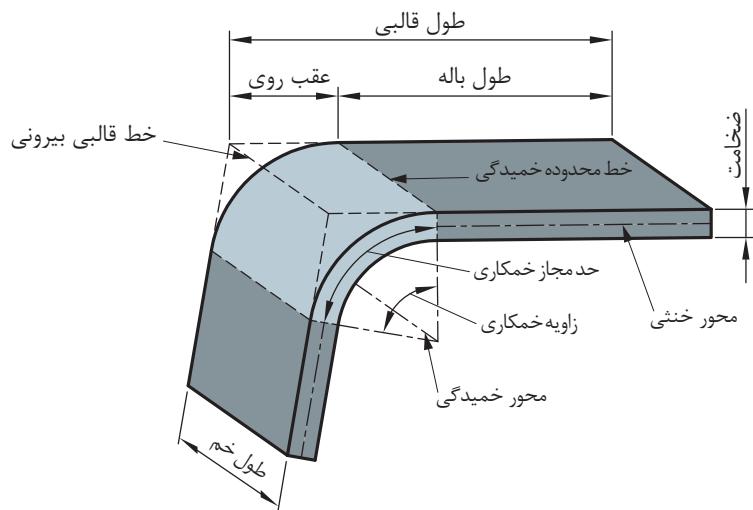

شکل ۲- تعاریف و مشخصات هندسی ورق در فرایند خم کاری

در فرایند خم کاری، سطح بیرون محدوده خم کاری کشیده می شود، در حالی که سطح درونی آن تحت فشار کوتاه می شود(شکل ۳). در یک موقعیت خاص از ورق، تغییری در اندازه طول، هنگام خم کاری به وجود نمی آید. به این موقعیت، محور یا تار خنثی گفته می شود.

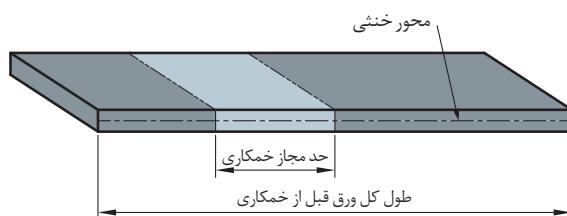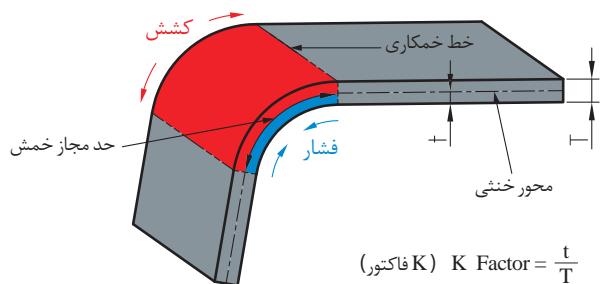

شکل ۳- وضعیت ورق در زمان خم کاری

در خم کاری با فشار قالب، شعاع خم کاری درونی ورق  $R$  نباید کمتر از  $\frac{1}{4} t$  ضخامت ورق باشد. این مقدار در خم کاری در عملیات حرارتی کاهش می یابد. در حالت کلی رابطه زیر را داریم:

$$R_{\min} = c \cdot t$$

که  $R_{min}$  حداقل شعاع خم کاری،  $t$  ضخامت ورق و  $c$  ضریبی است که با توجه به نوع ماده و نوع فرایند خم کاری تعیین می‌گردد و در جدول ۲ آمده است.

جدول ۲- ضریب  $c$  جهت تعیین حداقل شعاع خمیدگی برای خم کاری پرسی

ضریب $c$				نوع ماده
الخم کاری سرد		الخم کاری با عملیات حرارتی		
خمش در طول ورق	خمش در عرض ورق	خمش در طول ورق	خمش در عرض ورق	
۰/۸	۰/۳	۰/۳	۰/۰۱	آلومینیوم
۲	۱	۰/۳	۰/۰۱	مس
۰/۸	۰/۴	۰/۳	۰/۰۱	آلیاژ مس- قلع
۰/۸	۰/۴	۰/۴	۰/۰۱	فولاد معمولی
۱	۰/۵	۰/۵	۰/۱	فولاد با درصد کربن کم
۱/۵	۰/۸	۰/۸	۰/۳	فولاد با درصد کربن بالا

برخلاف خم کاری پرسی، در خم کاری با غلتک لازم است که حداقل شعاع رعایت گردد. این میزان حداقل از رابطه زیر حاصل می‌گردد:

$$R_{max} = \frac{t \cdot E}{2Y_E}$$


که در آن،  $E$  ضریب کشسانی فلز و  $Y_E$  تنش تسلیم فلز است. جدول ۴، مقادیر ضریب کشسانی و نیز تنش تسلیم چند نوع فلز مهم را نشان می‌دهد. تعیین شعاع حداقل در خم کاری با غلتک بدین دلیل است که اگر ورق از یک حد لازم کمتر خم شود (شعاع خم کاری بیشتر از یک حد لازم شود) عمل برگشت فنری (Spring Back) صورت می‌پذیرد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

جدول ۳- خواص برخی از فلزات

تنش تسلیم (مگا پاسکال)	ضریب کشسانی (مگا پاسکال)	نوع فلز	ردیف
۴۰۰-۲۶۰۰	۲۰۰۰۰۰	فولاد	۱
۲۴۱	۶۹۰۰۰	آلومینیوم	۲
۷۰	۱۱۷۰۰۰	مس	۳

برگشت فنری: زمانی که عمل خم کاری فلز صورت می‌پذیرد، به دلیل طبیعتی که فلز دارد و به آن خاصیت ارجاعی می‌گویند، به طور کامل خم نمی‌شود و کمی به عقب برمی‌گردد. شکل ۴ این موضوع را نشان می‌دهد.

## خمکاری ورق و مقاطع فلزی

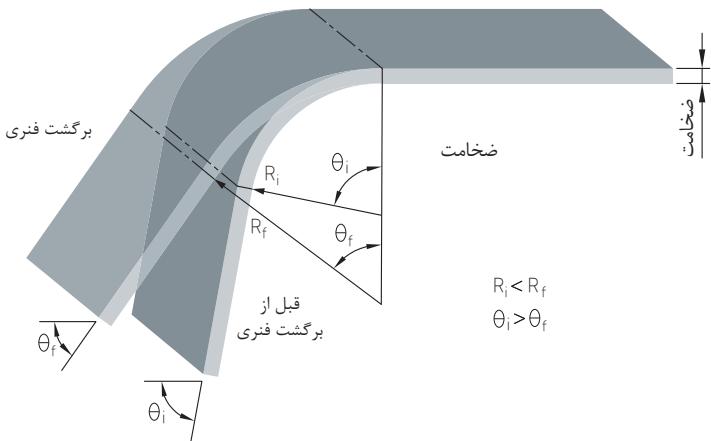

شکل ۴- پدیده برگشت فنری در ورق

جدول ۴ میزان برگشت فنری فولاد معمولی را با توجه به شعاع خمکاری و ضخامت فلز نشان می‌دهد.

جدول ۴- میزان برگشت فنری بر حسب درجه

۱	۳	۵	میزان برگشت فنری بر حسب درجه
۵ تا ۱۰	۵ تا ۱۰	۵ تا ۱۰	شعاع خمکاری داخلی بر حسب ضخامت فلز (t)
۲ تا ۴	۱/۹ تا ۰/۸	۰/۷ تا ۰/۱	ضخامت فلز بر حسب میلی متر



چه عواملی بر میزان برگشت فنری تأثیر می‌گذارند؟ برای جبران یا جلوگیری از برگشت فنری، چه راهکارهایی وجود دارد؟



در خمکاری لازم است ضمن حفظ طول قوس، عمل خمکاری را انجام داد. در این حالت، طول کل یک ورق از سمتی که قرار است خم شود، با طول خمکاری جمع می‌شود. با توجه به شکل ۵، در محاسبات طول کل ورق، داریم:

$$LT = D1 + D2 + BA$$

BA ناحیه‌ای از ورق است که باید خمکاری در آن صورت پذیرد. این مقدار باید به سطوح صاف اضافه گردد تا قطعه خمکاری شده مطابق نقشه درآید. به BA اصطلاحاً حد مجاز خمش یا ضمیمه خمش گفته می‌شود که وابسته به جنس، ضخامت و زاویه خمش است. حد مجاز خمش در اشکال ۲ و ۳ نشان داده شده است.

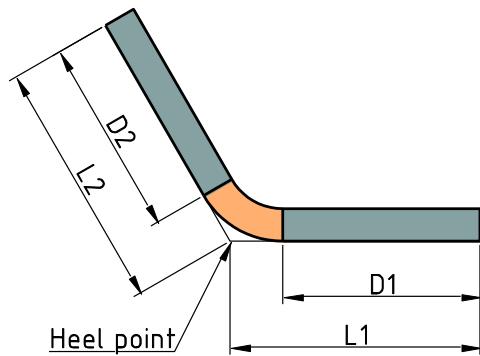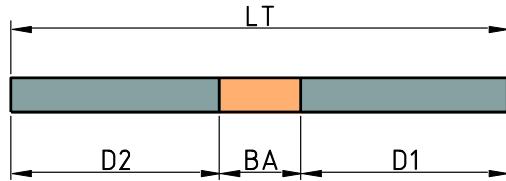

شکل ۵- طول کل ورق با توجه به میزان خمکاری

روابطی برای تعیین حد مجاز خمش تعیین شده است. از جمله:

$$BA = \frac{\pi}{180} \cdot B \cdot (R + K \cdot t)$$

که در آن  $K$ : فاکتور (در جدول ۵ نشان داده شده است)،  $B$ : زاویه خمکاری،  $R$ : شعاع داخلی خمکاری و  $t$ : ضخامت فلز است.

جدول ۵- فاکتور  $K$

ردیف	نوع خمکاری	شعاع خمکاری بر حسب ضخامت ورق	آلومینیوم	فولاد نرم	فولاد سخت
۱	خمکاری هوایی	$0 - t$	$0/33$	$0/38$	$0/4$
		$t - 3t$	$0/4$	$0/43$	$0/45$
		$> 3t$	$0/5$	$0/5$	$0/5$
۲	خمکاری V	$0 - t$	$0/42$	$0/44$	$0/46$
		$t - 3t$	$0/46$	$0/47$	$0/48$
		$> 3t$	$0/5$	$0/5$	$0/5$
۳	خمکاری U	$0 - t$	$0/38$	$0/41$	$0/44$
		$t - 3t$	$0/44$	$0/46$	$0/47$
		$> 3t$	$0/5$	$0/5$	$0/5$

## خم کاری ورق و مقاطع فلزی

نکته




### خم کاری در مجاورت حفره ها

اگر فاصله حفره از محل خم کاری از حد معینی کمتر شود، احتمال بروز اعوجاج و تغییر در هندسه حفره به وجود می آید. در نتیجه لازم است حداقل فاصله از حفره رعایت گردد. این حداقل فاصله از رابطه زیر حاصل می گردد:

$$a \geq r + 2t$$

که  $a$ ،  $r$  و  $t$  در شکل ۶ نشان داده شده است.

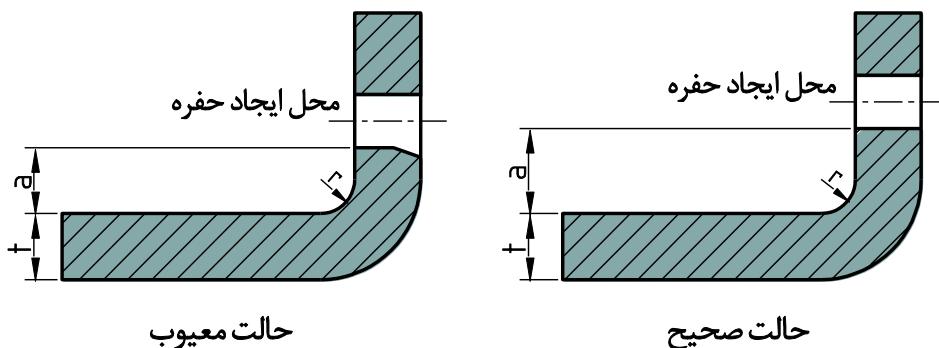

شکل ۶- رعایت فاصله حفره و محل خم کاری

تحقیق کنید



در حین کار با دستگاهها و ماشینآلات خم کاری، چه نکات ایمنی، زیستمحیطی و بهداشتی باید رعایت گردد؟




هر کدام از ماشینآلات جدول ۶، نمونه‌های فراوانی دارند که هنرجو می‌تواند نمونه‌های دیگر آن را با مطالعه و تحقیق ببیابد.

کار در کلاس



با کمک هنرآموز، اصطلاحات انگلیسی ابزار خم کاری موجود در جدول ۵ را بیابید.

جدول ۶- نوع ماشین آلات و ابزار خم کاری

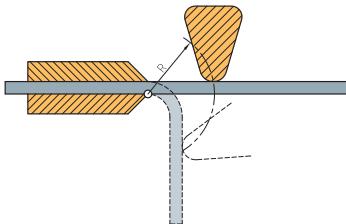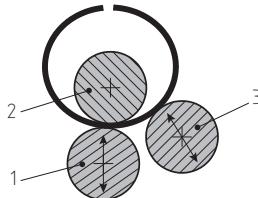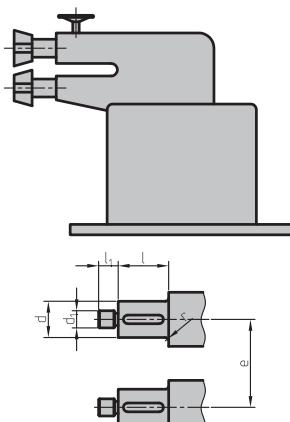ردیف	نام ماشین	نام انگلیسی	کاربرد	نمونه شکل
۱	خمکن فشاری		تولید پروفیل های خمیده با استفاده از قالب ها و ماشین	
۲	پرس خمکن ورق دستی		ایجاد فشار در یک سمت ورق توسط یک سن به تاشونده و خم کردن آن	
۳	ماشین خم کاری سه غلتکی		برای تولید لوله های با قطر بالا و نیز خم های کم از صفحه ورق استفاده می گردد.	
۴	ماشین شیارسازی		برای ایجاد شیار و لبه در ورق های فولادی به کار می رود.	

## خمکاری ورق و مقاطع فلزی

با بازدید از یکی از کارخانجات ساخت کشتی در محل، یا با تحقیق اینترنتی، چند نمونه دستگاه و ماشین خمکن را در صنایع ساخت و تعمیر شناور پیدا کنید.

تحقیق کنید



اصطلاحات انگلیسی رایج در جدول زیرآمده است. با کمک هنرآموز، معنی فارسی آن را در سمت راست بنویسید.

کار در کلاس



جدول اصطلاحات رایج خمکاری

اصطلاح انگلیسی	اصطلاح فارسی	ردیف
angle		۱
Bending curve		۲
Punch		۳
Die		۴
Workpiece		۵
Backing pad		۶
bending radius		۷
Spring back		۸
Effective length		۹
Bending force		۱۰

ورق چینی بدنہ کشتی (shell expansion) چیست؟

تحقیق کنید



یک ورق فولادی با ضخامت ۴ میلی‌متر، طول ۲۰ سانتی‌متر و عرض ۴ سانتی‌متر، قرار است به میزان ۹۰ درجه با شعاع ۸ میلی‌متر خم شود. حد مجاز خمکاری آن را محاسبه کنید و پس از خم کردن ورق در کارگاه، مقدار واقعی را با مقدار محاسبه شده مقایسه نمایید.

فعالیت کارگاهی



ارزشیابی						
ردیف	مراحل کاری	شرایط کار(ابزار، مواد، تجهیزات، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نمره	
۳	کاربرد استانداردهای خم کاری ورق	مکان: کارگاه ورق کاری ابزار: سوزن خط کش، گیره، گوه، چکش خم کاری، قطعه کار آماده (بریده شده) برای خم کاری، نقاله	بالاتر از حد انتظار	۱- انواع روش‌های خم کاری از نظر دمایی را شناخته و ویژگی‌های آنان را بداند. ۲- اصول ذکر شده در استاندارد خم کاری ورق را بداند. ۳- انواع ماشین‌آلات و ابزار خم کاری ورق را بشناسد.	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	
۲	استانداردهای خم کاری ورق	در حد انتظار	در حد انتظار	۱- اصول ذکر شده در استاندارد خم کاری ورق را بداند. ۲- انواع ماشین‌آلات و ابزار خم کاری ورق را بشناسد.	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	
۱			پایین‌تر از حد انتظار	۱- اصول ذکر شده در استاندارد خم کاری ورق را بداند.	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	

## خم کاری سرد و حرارتی

مهم‌ترین نوع روش‌های خم کاری سرد با توضیح و شکل در جدول ۷ آمده است.

کار در کلاس




اصطلاح انگلیسی روش‌های خم کاری را در جدول ۷ با کمک هنرآموز بنویسید.

جدول ۷- روش‌های خم کاری سرد

نوع خم کاری	اصطلاح انگلیسی	توضیحات	شکل شماتیک
خم کاری هوایی		در این روش، سنبه و قالب صرفاً جهت انتقال نیرو استفاده می‌شوند. قطعه ورق روی دو نقطه تکیه داده می‌شود و سنبه بر روی فلز فشار می‌آورد و فلز را خم می‌کند.	
خم کاری V‌شکل		سنبله و قالب، هر دو V شکل هستند. قبل از شکل‌دهی بدین شکل، ابتدا خمش هوایی صورت می‌پذیرد تا ورق کمی خم شود.	
خم کاری U‌شکل		در این حالت، فرمدهی ورق بشكل U خواهد بود. برای رسیدن به فرم U مطلوب، یک تکیه‌گاه زیرین در قالب خم کاری قرار می‌گیرد تا نتیجه بهتری حاصل گردد.	
خم کاری با غلتک (نورد)		در این روش، معمولاً فلز با استفاده از سه غلتک خم می‌شود. این روش بیشتر برای خم کردن ورق‌های بزرگ، به خصوص ورق بدنه کشتی استفاده می‌شود. در این حالت، غلتک بزرگتر در یک محدوده زاویه می‌چرخد و در این بین، ارتفاع دو غلتک پایینی تطبیق داده می‌شود. بدین شکل می‌توان ورق را تا میزان دلخواه خم کرد.	

## خمکاری با دست:

در موقعی که نیاز به دقت بالا نیست و همچنین ورق ضخامت زیادی ندارد، خمکاری با دست یک روش سریع و مفید به حساب می‌آید. ابزارهای متفاوت و زیادی برای خمکاری ورق به کار می‌روند که در شکل ۷ نشان داده شده است. این ابزارها به عنوان سندان شناخته می‌شوند. بسته به اینکه خمکاری به چه شکل باشد، می‌توان هر کدام از ابزارها را استفاده نمود. این ابزار به عنوان تکیه‌گاه قرار می‌گیرد و با قرار دادن ورق روی آن و چکش کاری، ورق را به فرم دلخواه درمی‌آوریم (شکل ۸). نکته مهم در این روش این است که شخص فلزکار باید مهارت و تجربه لازم را داشته باشد. علاوه بر سندان، انبردست‌های خمکاری نیز موجودند که بیشتر برای لبه‌سازی و یا صافکاری ورق به کار می‌روند (شکل ۹).

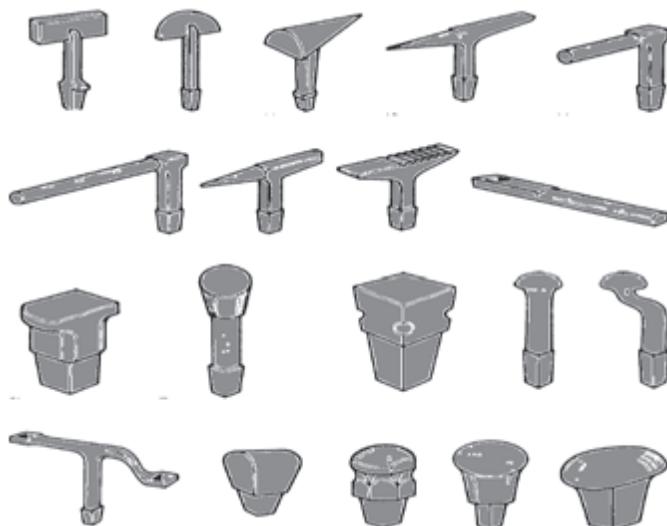


شکل ۷- انواع سندان‌ها برای خمکاری

تحقیق کنید



در هنگام خمکاری با دست، چه نکات ایمنی را باید رعایت کرد؟

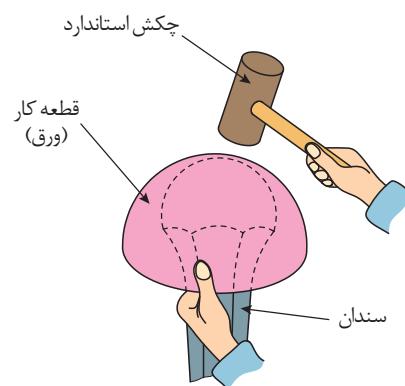

شکل ۸- طریقه خمکاری دستی به کمک سندان

## خم کاری ورق و مقاطع فلزی



شکل ۹- انبردست‌های خم کاری و صاف کاری ورق

ابزار دیگری که استفاده می‌شود، گیره و گوه است که با مقید کردن ورق در گیره و ضربه زدن به یک سمت ورق، آن را خم می‌کنیم. این کار به سهولت انجام می‌گیرد. این ابزار و سایر ابزارهای لازم، در جدول ۸ ذکر خواهند گردید.

### دستورالعمل خم کاری دستی ورق فلزی:

همان‌گونه که قبلاً ذکر گردید، در خم کاری فلز، در صورتی که فلز نازک باشد و نیاز به دقت زیاد نباشد، می‌توان با استفاده از یک سری ابزار ساده موجود در کارگاه، فلز را خم کرد. مهمترین ابزار خم‌کننده دستی، علاوه بر سندان در جدول ۸ آمده است.

کار در کلاس

اصطلاح انگلیسی ابزار دستی خم کاری موجود در جدول زیر را بیابید.



جدول ۸- ابزار و وسائل خم کاری دستی

ردیف	نام فارسی	نام انگلیسی	شكل
۱	گوههای شکل‌دهی چوبی یا فلزی		
۲	جعبه نگهداری چکش و گوه (اختیاری)		
۳	سوzen خطکش		

ردیف	نام فارسی	نام انگلیسی	شكل
۴	قلم علامتزن		
۵	نقاله		
۶	چکش پلاستیکی یا فلزی		
۷	خطکش یا متر فلزی		
۸	گیره کارگاهی		

مراحل کار: مراحل خمکاری یک ورق فلزی، در جدول ۹ آمده است.  
نکته: از هنرجو انتظار می‌رود با مطالعه دقیق این سلسله مراحل، روش خمکاری یک ورق فلزی را به صورت ساده یاد بگیرد.

جدول ۹- مراحل خمکاری فلز

مراحل کار	توضیح	شكل
۱	با استفاده از خطکش، ضخامت ورق را تعیین کنید. تعیین ضخامت ورق برای مشخص نمودن حد مجاز خمش ضروری است.	

## خم کاری ورق و مقاطع فلزی

مراحل کار	توضیح	شکل
۲	حد مجاز خمش را با استفاده از جدول کتاب و فرمول صفحه ۳۴ تعیین کنید.	
۳	محدوده خمیدگی ورق را علامت بزنید (شکل مرحله ۲). دقت کنید که تعیین این محدوده، بسته به حد مجاز محاسبه شده با توجه به ضخامت ورق و نیز شعاع خمیدگی معین شده از قبل است. دقت کنید که برای تعیین شعاع خمیدگی، از فرمول صفحه ۳۳ استفاده کنید (حداقل میزان شعاع خمیدگی).	
۴	ورق را با توجه به نقشه تعیین شده از قبل ببرید (بسته به نوع وسیله‌ای است که قرار است ساخته شود). دقت داشته باشید برای برش ورق با قیچی، میزان دوربیز مورد نظر نیز در نظر گرفته شود تا محدوده‌های ورق از حد مجاز بیشتر یا کمتر نشود (دقیقاً منطبق با نقشه باشد).	
۵	گوه چوبی یا فلزی را درون گیره قرار دهید. گوه، شکل مخصوص خود برای خم کاری را دارد.	
۶	ورق را درون گیره و در مجاورت گوه قرار دهید. باید ورق و گوه به خوبی بهم چسبیده باشند. دقت داشته باشید که خطوط مرزی ناحیه خم کاری ورق و گوه دقیقاً روی هم قرار گرفته باشند.	
۷	تکیه‌دار کردن ورق‌های بزرگ. دقت کنید در صورتی که ورق بزیده شده بسیار بزرگ باشد، باید از قسمت بالا، دارای تکیه‌گاه باشد. چرا که در صورت نگه نداشتن تکه بزرگ، هنگام چکش کاری، باعث لرزش ورق می‌گردد و مانع از ایجاد خم کاری صحیح می‌شود. یک راه ساده این است که همکلاسی تان به شما کمک کند و قسمت بالایی ورق را با دست بگیرد و همزمان با خم شدن، ورق را هدایت نماید.	

## مراحل کار

### شکل



### توضیح

خم کاری ورق با چکش: این مرحله که مهم‌ترین و آخرین مرحله است، باید با دقت و ظرفات انجام گردد. برای جلوگیری از ترک و شکاف در ورق حین خم کاری، بهتر است از چکش غیرفلزی استفاده گردد. چکش کاری را آهسته‌آهسته و به فاصله کم از ورق انجام دهید تا ورق مطابق با هندسه گوه خم گردد. در کلیه مراحل چکش زدن، ضربه چکش فقط به ناحیه خمیدگی وارد گردد.

۸

## تحقیق کنید



دستور کار خم کاری یک ورق آلومینیوم را توضیح دهد.

## تحقیق کنید




یکی از روش‌های مدرن خم کاری سرد در صنایع دریابی، روش چند نقطه‌ای (multi point bending) است. با کمک هنرآموز، تعیین کنید این روش چیست و چه نمونه‌هایی از آن موجود است.

## فعالیت کارگاهی



نوع فعالیت: خم کاری  
قطعه بربده شده در فصل یک را با رعایت استاندارد، خم کنید و به هرم تبدیل نمایید. ابزار لازم برای خم کاری، در جدول ۸ آمده است.

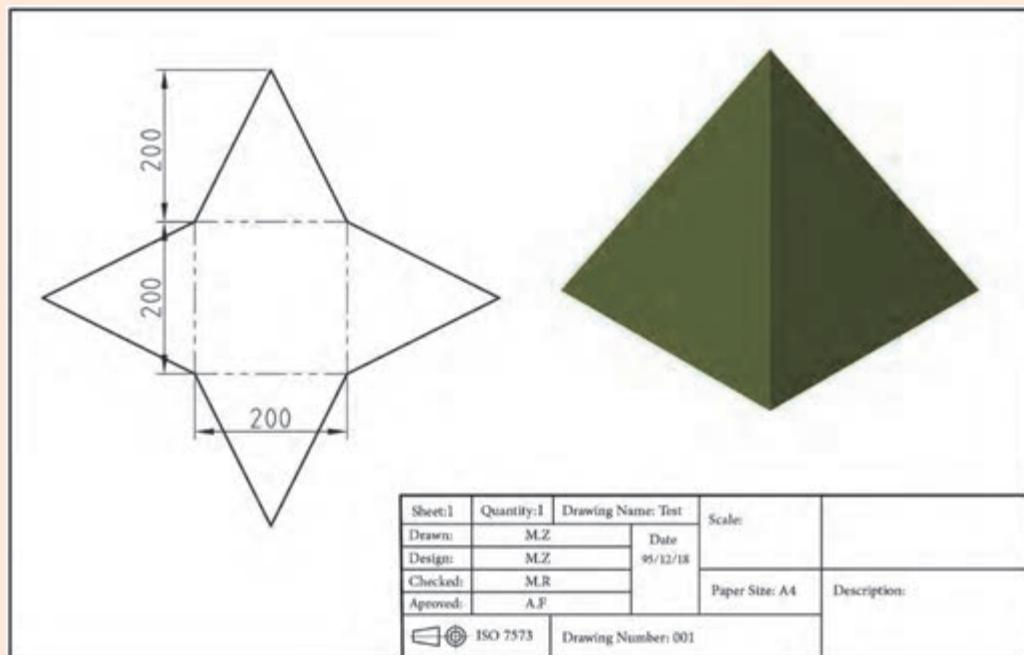


## خم کاری ورق و مقاطع فلزی

فعالیت  
کارگاهی




### نوع فعالیت: خم کاری

نقشه سه بعدی زیر، یک قطعه را نشان می دهد که برای استفاده در صنعت به کار می رود. با کمک ابزار برش کاری و خم کاری در کارگاه، قطعه زیر را ببرید و آن را خم کنید تا به شکل ۱۲ درآید. با توجه به ضخامت فلز و میزان حد مجاز، شعاع خم کاری مجاز چند است؟ طول ناحیه خم شده را بباید.

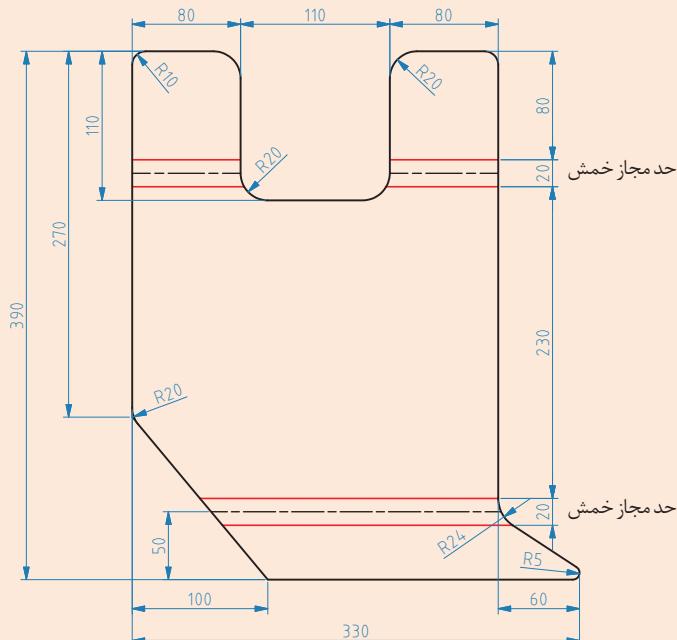

شکل ۱۱-قطعه کار برش داده شده

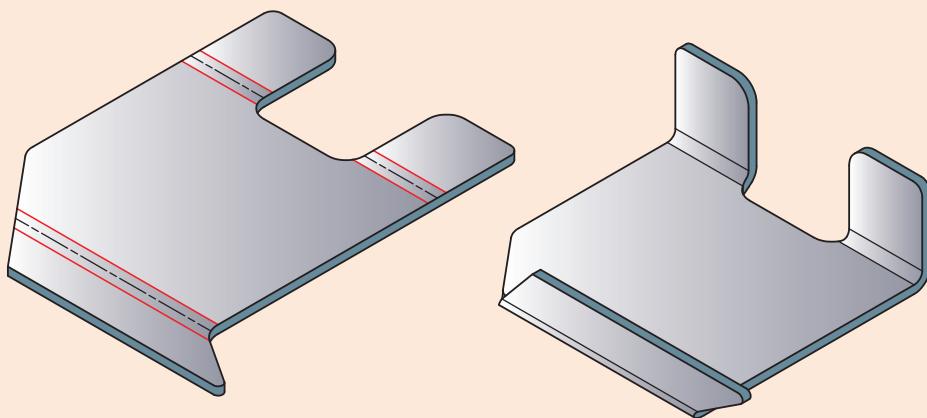

شکل ۱۲-قطعه کار قبل و پس از خم کاری

### نکات ایمنی

- ۱ هنگام کار حتماً از دستکش، کفش مخصوص، لباس کار و عینک استفاده کنید.
- ۲ دقیق کنید اشیای نوک تیز و سنگین مانند سندان، سنبه، چکش، سوزن و... در جای مناسب قرار گیرند. از قرار دادن آنها بر روی زمین و یا در لبه میز کار جداً خودداری کنید.
- ۳ در هنگام استفاده از چکش یا خم کن دستی، مراقب دست خود باشید.






### فعالیت کارگاهی



#### نوع فعالیت: خم کاری

عنوان: ساخت یک عدد بست U شکل

نقشه شکل: یک ورق به ضخامت ۲ میلی‌متر در نظر بگیرید و در ابتدا طبق نقشه عمل برش را انجام دهید. ابعاد نقشه بر حسب سانتی‌متر است.

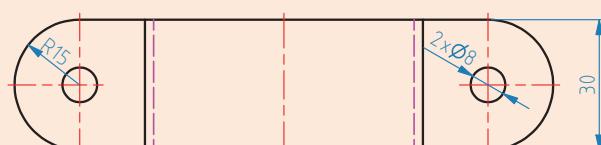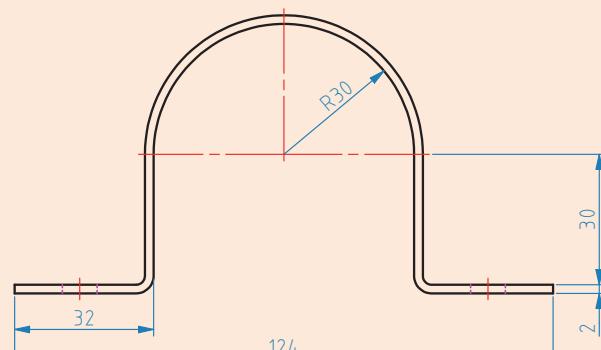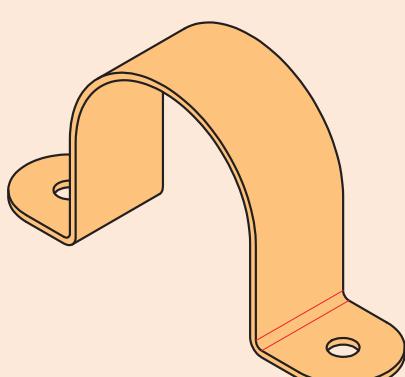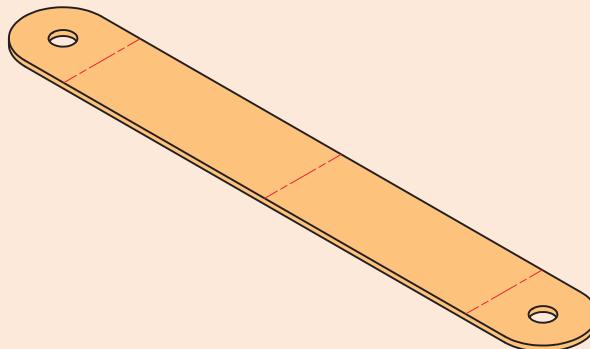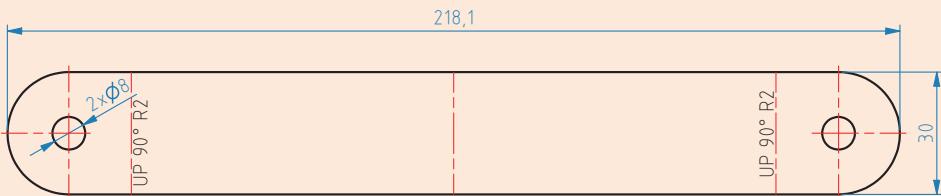

## خمکاری ورق و مقاطع فلزی

ابزار مورد استفاده:

قیچی برش، گوہ خمکاری یا سندان، چکش لاستیکی، سنبه ماتریس، خطکش، مازیک علامتزن، دستکش، لباس و عینک.

مراحل انجام کار:

۱- نقشه‌خوانی

۲- محاسبه طول گستردگی و حد مجاز

۳- بررسی رعایت استانداردها (خمکاری و موقعیت حفره‌ها)

۴- برش ورق

۵- ایجاد حفره در محل‌های مورد نظر با رعایت استاندارد

۶- خمکاری و شکل‌دهی ورق با رعایت حداقل شعاع خمیدگی

۷- جمع کردن ابزار و تمیزکاری محل کارگاه


تحقیق کنید



در فرایند خمکاری با دست، چه عیوبی به وجود می‌آید؟ راهکارهای رفع آنها چیست؟




### خمکاری با حرارت:

در این روش، با حرارت دادن به قسمتی یا تمام ورق، تنش حرارتی و خمش در ورق ایجاد می‌شود. از این روش، در خمکاری ورق‌های بزرگ، بخصوص بدنه کشتی استفاده می‌شود. معمولاً سه روش اصلی در خمکاری حرارتی موجود است که در جدول ۱۰ آمده‌است. از این روش نه تنها جهت خمکاری، بلکه جهت صافکاری و اعوجاج ناشی از جوشکاری نیز به کارمی‌رود. شکل ۱۳ فرایند کلی خمکاری با حرارت را نشان می‌دهد. در این فرایند، بخشی از ورق ابتدا داغ شده و سپس بلافارسله سرد می‌گردد.

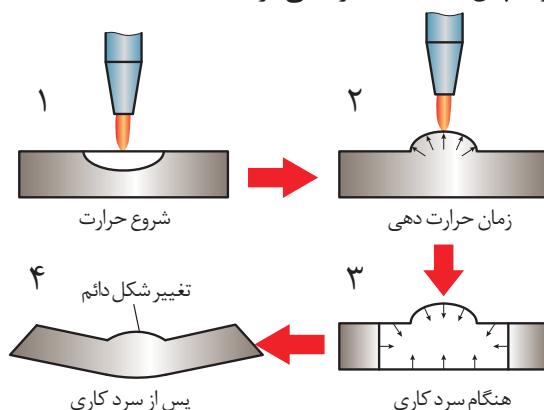


شکل ۱۳- فرایند کلی خمکاری با حرارت

جدول ۱۰- انواع روش‌های حرارت‌دهی فلزات برای خمکاری و صافکاری

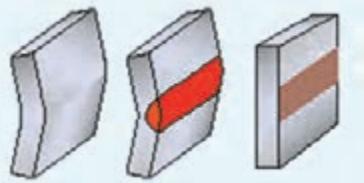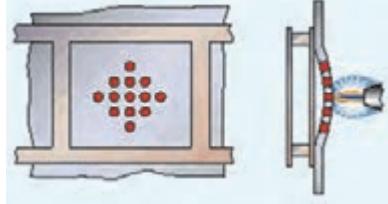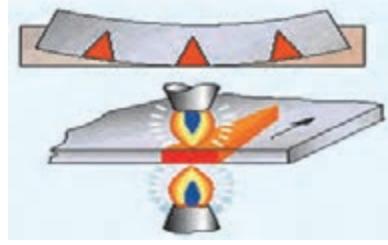شکل	توضیحات	اصطلاح انگلیسی	روش حرارت‌دهی
	حرارت دادن و سرد کردن پیاپی فلز در یک خط مستقیم که باعث ایجاد انحنای در آن محل می‌گردد.	Line heating	حرارت خطی
	حرارت دادن و سرد کردن پیاپی ورق در یک نقطه	Spot heating	حرارت نقطه‌ای
	حرارت‌دهی قسمتی از یک ورق به صورت مثلث باریک و بلند. برای ایجاد قوس ورق و خمکاری پروفیل به کار می‌رود.	Wedge shaped heating	حرارت مثلثی

### وسایل و تجهیزات:

در این نوع خمکاری، از قالب‌های خمکاری به عنوان میزکار استفاده می‌شود. معمولاً این قالبها از یک ورق ضخیم‌تر یا چدن ساخته می‌شوند. همچنین مشعل حرارتی، نازل آب برای سردسازی بلاfacile، فندک، شلنگ، گوه فولادی، چکش بزرگ، استامپ و ... سایر ابزار مورد استفاده هستند.

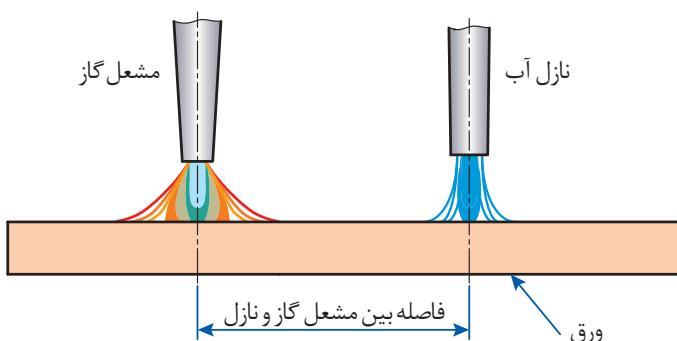


شکل ۱۴- فاصله بین مشعل و نازل آب

درجه حرارت لازم برای خم کاری ورق های آلومینیوم چند است؟




### طريقه قرارگيري مشعل گاز:

داغ ترین نقطه مشعل، در گاز اکسی استیلن ۱۵ میلی متر زیر مشعل قرار دارد. در گاز پروپان، این فاصله حدود ۳۵ میلی متر است. باید نقطه‌های از ورق که قرار است گرم شود، در این موقعیت قرار گیرد. همچنین مشعل باید مانند شکل و با زاویه ۱۲۰ درجه نسبت به سطح ورق قرار گیرد(شکل ۱۵).

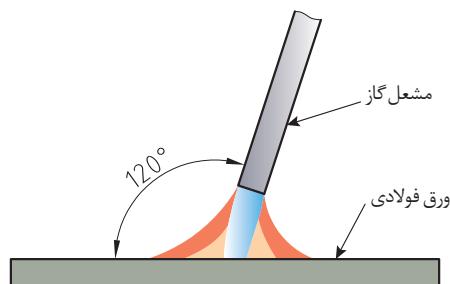


شکل ۱۵- طریقه قرارگیری مشعل برای حرارتدهی

فاصله خطوط حرارت: به دلیل اینکه حرارت در کلیه نقاط باعث پیچش ورق و اعوجاج می‌شود، فاصله بین خطوط حرارت در روش حرارتدهی خطی نباید کمتر از ۳۰۰ میلی متر شود(شکل ۱۶).

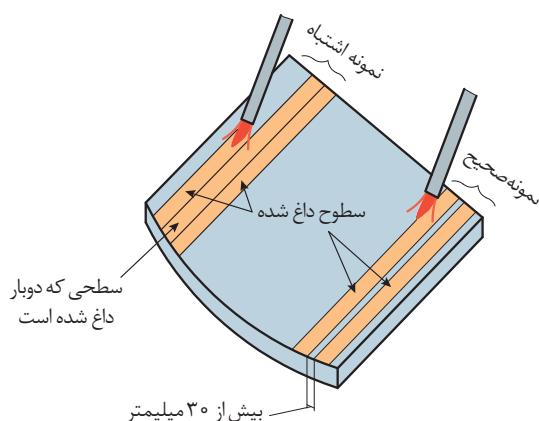


شکل ۱۶- طریق صحیح و غلط حرارتدهی خطی

در حرارتدهی نقطه‌ای نیز فواصل نقاط مربوطه برای حرارتدهی، بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلی متر باید در نظر گرفته شود. شکل ۱۷ این موضوع را نشان می‌دهد. همچنین رعایت سلسه مراتب حرارتدهی نیز ضروری است. در شکل، نقاط ۱، ۲، ۳، ... این سلسه مراتب را نشان می‌دهد.

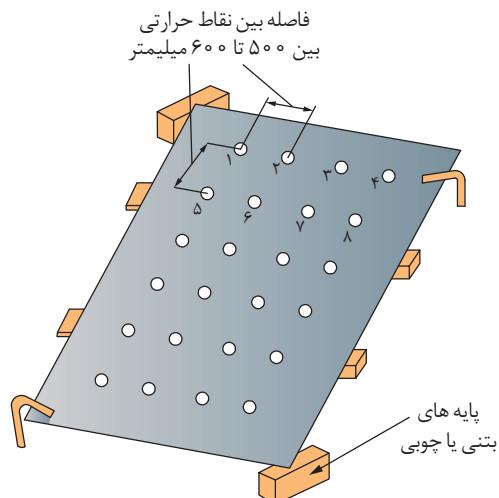

شکل ۱۷- طریقهٔ حرارت‌دهی نقطه‌ای

طریقهٔ حرارت‌دهی مثلثی نیز در شکل ۱۸ نشان داده است که در نهایت باعث قوس و خم ورق خواهد شد.

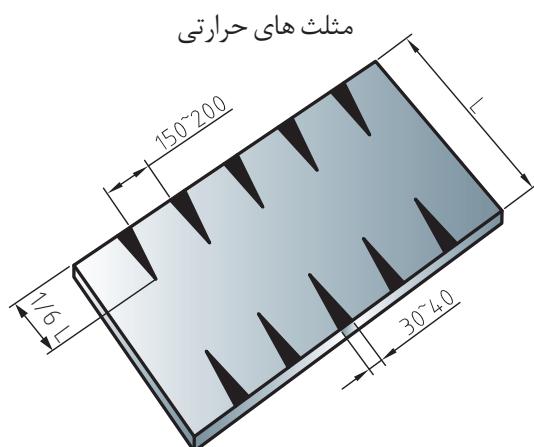

شکل ۱۸- طریقهٔ حرارت‌دهی مثلثی

ملاحظات اینمنی خم کاری با حرارت را بیان کنید.

کار در کلاس



در روش خم کاری گرم و خم کاری داغ، چه عیوبی پدید می‌آید؟

تحقیق کنید





## خم کاری ورق و مقاطع فلزی

نوع فعالیت: خم کاری با حرارت  
 یک ورق ۴ میلی‌متری با ابعاد  $20 \times 20$  سانتی‌متر انتخاب کنید و قسمت وسط ورق را با علامت‌زنی و رعایت حد مجاز خم کاری، با استفاده از مشعل حرارتی را تا زمانی روی ورق بگیرید که ورق تغییر رنگ دهد و قرمز شود. سپس با چکش کاری، ورق را خم کنید.  
 سلسه مراتب خم کاری به شکل زیر است:

۱- برش ورق

۲- علامت‌زنی ورق جهت تعیین حد مجاز خم کاری

۳- قرار دادن ورق در گیره

۴- حرارت دادن ورق در حین خم کاری با چکش. یک مرحله حرارت‌دهی و یک مرحله چکش کاری.



## ارزشیابی

ردیف	مراحل کاری	شرایط کار (ابزار، مواد، تجهیزات، مکان)	نتایج ممکن	نمودار (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)
۳	۲	مکان: کارگاه ورق کاری ابزار: سوزن خط‌کش، گیره، گوه، چکش خم کاری، قطعه کار آماده (بریده شده) خدمات: خم کاری سرد و حرارتی	بالاتر از حد انتظار	۱- انواع روش‌های خم کاری سرد فلزات را بداند. ۲- خم کاری ورق با دست را انجام دهد. ۳- انواع روش‌های خم کاری حرارتی را بشناسد و خم کاری گرم را انجام دهد. ۴- استانداردهای خم کاری حرارتی ورق را بشناسد. ۵- عیوب به وجود آمده در خم کاری حرارتی را بشناسد.
۲		برای خم کاری، نقاله مشعل حرارتی	در حد انتظار	۱- خم کاری ورق با دست را انجام دهد. ۲- انواع روش‌های خم کاری حرارتی را بشناسد و خم کاری گرم را انجام دهد. ۳- استانداردهای خم کاری حرارتی ورق را بشناسد.
۱		پایین‌تر از حد انتظار		۱- خم کاری ورق با دست را انجام دهد.

## خمکاری پروفیل

به دلیل اینکه ورق‌ها در مقاومت در برابر بارها و نیروها ضعیف هستند، هنگام ساخت شناور یا ساختمان یا هواپیما، از پروفیل‌ها برای تقویت و افزایش استحکام آنان استفاده می‌شود.

تحقیق کنید



در مورد پروفیل‌های فولادی و آلومینیومی دریابی تحقیق کنید.

خمکاری پروفیل، برخلاف ورق، کار ساده‌ای نیست. چرا که خصوصیات مقطع آن باعث می‌شود که نیروی بسیار زیادی برای خمکاری لازم باشد. با وجود این، همانند ورق، پروفیل‌ها نیز به دو روش دستی و ماشینی و از نظر حرارتی به دو روش گرم و سرد خم می‌شوند.

### انواع روش‌های خمکاری پروفیل



انواع روش‌های خمکاری پروفیل به صورت سرد در جدول ۱۱ نشان داده شده است. در این جدول، توضیحاتی در مورد نحوه صحیح خمکاری پروفیل آمده است.

تحقیق کنید



عيوب به وجود آمده در خمکاری پروفیل چیست؟

جدول ۱۱- انواع روش‌های خمکاری پروفیل به صورت سرد

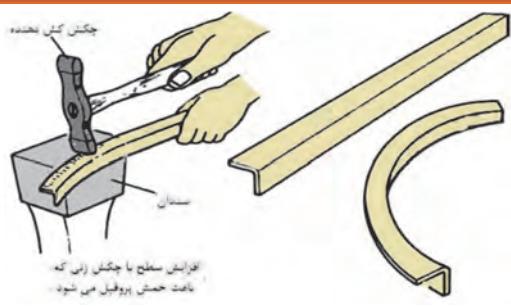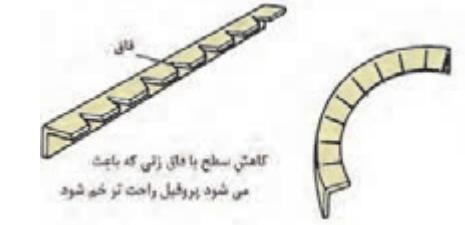ردیف	نوع خمکاری	توضیحات	شكل
۱	خمکاری دستی	گستردنی سطح توسط چکش خاصی به نام چکش کش دهنده صورت می‌پذیرد. با این چکش، سطح مقطع یک قسمت پروفیل افزایش یافته و باعث می‌شود که پروفیل در همان صفحه و به سمت دیگر خم شود.	
		فاق زنی: در این روش، یک بخش از پروفیل (باله پروفیل) به شکلی که نشان داده شده است، به صورت مثلثی و ارمه مانند برش داده می‌شود. سپس با همان نیروی خمکاری ورق، عمل خمکاری انجام می‌گردد. این کار باعث سهولت خمکاری می‌شود.	


## خمکاری ورق و مقاطع فلزی

ردیف	نوع الخمکاری	توضیحات	شكل
۲	خمکاری با ماشین	پروفیل در دستگاه غلتکی با فشار خم می‌گردد. غلتکها همانند ماشین نورد ورق عمل می‌کنند، با این تفاوت که در اینجا نیروی بیشتری اعمال می‌گردد.	

### استانداردهای خمکاری پروفیل با فاقبری

در زمان‌هایی که یک پروفیل قرار باشد به صورت دستی و به مقدار زیاد خم شود، بهتر است در روی جان پروفیل (نبشی)، شیارهای مثلثی برداشته شود تا عمل خمکاری به سهولت انجام پذیرد. به این عمل اصطلاحاً فاقزنی (Notching) می‌گویند (شکل ۱۹).

پروفیل فاق‌زده شده جهت خمکاری

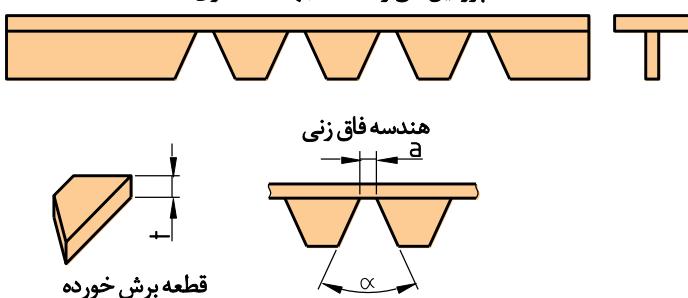

شکل ۱۹- استاندارد خمکاری سرد دستی (فاقبری)

رابطه هندسی فاق‌خورده به صورت زیر بیان می‌گردد:

$$a = \frac{t \cdot \alpha \cdot \pi}{360}$$

که در آن:

$a$ : فاصله بین دو ضلع زاویه فاق

$t$ : ضخامت قطعه

$\alpha$ : زاویه فاق


مقدار  $\alpha$  از رابطه  $\alpha = 180 - \beta$  به دست می‌آید که  $\beta$  زاویه خمش است (بدون خمش  $\beta = 180^\circ$  درجه است)

باید دقت داشت که تعداد فاق‌ها در تعیین میزان  $\alpha$  مهم است. هر چه تعداد فاق بیشتر گردد،  $\alpha$  به همان نسبت کوچکتر می‌شود. مثلاً اگر سه فاق داشته باشیم،  $\alpha$  تقسیم بر ۳ می‌شود.

### استانداردهای خمکاری پروفیل با ماشین:

پروفیل‌ها، برخلاف ورق که از یک قاعده خاصی تبعیت می‌کند، میزان شعاع خمکاری‌شان وابسته به نوع مقطع، جنس مصالح و مساحت مقطع است. در کتاب کار، جدولی برای تعیین حداقل قطر خمیدگی برخی مقاطع استاندارد، با توجه به اندازه آنها آمده است. در دستورالعمل ماشین‌های خمکاری، جداولی برای تعیین حداقل قطر یا شعاع خمکاری آمده است که به کاربر کمک می‌کند با تنظیم دستگاه، حداقل قطر یا شعاع خمکاری را رعایت کند.

جهت خمکاری پروفیل با حرارت، همان‌گونه که در جدول ۱۰ ذکر گردید، روش حرارت‌دهی مثلثی مرسوم است. شکل ۲۰ یک نمونه از خمکاری پروفیل با حرارت را نشان می‌دهد. با وجود این، به ندرت از روش حرارتی برای خمش پروفیل استفاده می‌گردد.

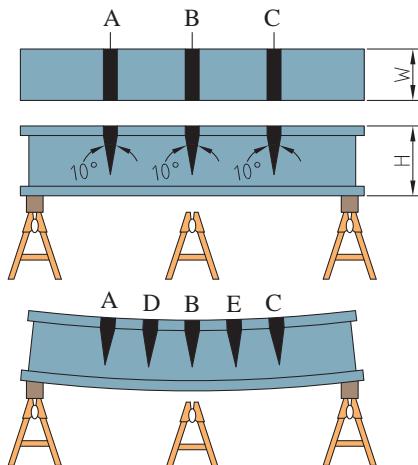

شکل ۲۰- طریقهٔ خمکاری حرارتی پروفیل. نواحی مشکی، نواحی حرارتی است که به روش مثلثی انجام گرفته است.

### خمکاری لوله:

به دلیل اهمیت فراوان سامانهٔ لوله‌کشی در ساختمان کشتی، ابزارها و وسایل زیادی برای خمکاری لوله به کار می‌روند. این ابزارها هم دستی و هم ماشینی هستند. لوله را می‌توان هم به صورت سرد و هم به صورت گرم خم کرد. شکل ۲۱ لوله‌کشی در ساختمان یک نفتکش را نشان می‌دهد که غالب جاها از خمکاری لوله به جای استفاده از اتصالات و زانوبی نشان داده شده است.



شکل ۲۱- خمکاری لوله در ساختمان یک نفتکش

## خم کاری ورق و مقاطع فلزی

از جمله دلایل خم کاری لوله به جای استفاده از بست، پیچ و مهره و زانویی می‌توان به: محدودیت جا برای استفاده از زانویی، هزینه و وزن بیشتر در ساختمان شناور، احتمال نشت در اتصالات و زانویی‌ها و نیز نیاز به تعمیر و نگهداری بیشتر اشاره کرد که خم کاری لوله تمامی محدودیت‌های مذکور را پوشش می‌دهد. شکل ۲۲ دو نمونه از ماشین‌آلات خم کاری لوله را نشان می‌دهد. ماشین‌آلات خم کاری پروفیل نیز می‌توانند برخی لوله‌ها با ابعاد مشخص را خم کنند.



شکل ۲۲ - دو نمونه از ماشین‌آلات خم کاری لوله

شکل ۲۳ نیز دو نمونه از ابزار دستی خم کاری لوله را نشان می‌دهد. از ابزار دستی خم کاری در زمان‌هایی استفاده می‌شود که قطر لوله زیاد نبوده و نیز نیاز به دقت فراوان نباشد.






شکل ۲۳ - دو نمونه از ابزار دستی خم کاری لوله

## روش‌های صحیح خم کاری لوله:

در زمان خم کاری لوله با ابزار دستی، لازم است که یک سری از نکات رعایت گردد. این نکات و استانداردها در جدول ۱۳ آمده است.

جدول ۱۳- روش‌ها و مراحل خمکاری لوله

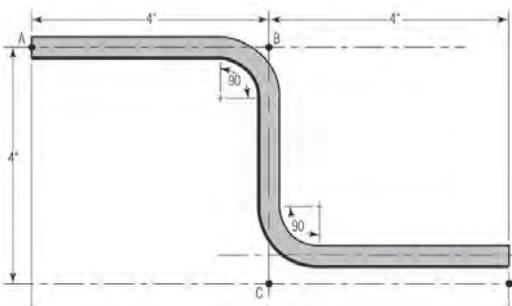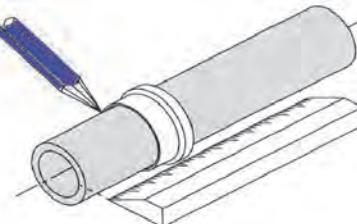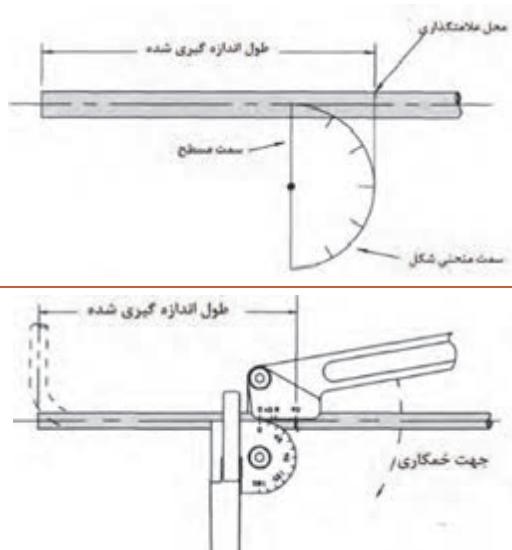ردیف	عنوان	توضیحات	شکل
۱	اندازه‌گیری	لازم است اندازه‌گیری طول و زاویه لوله به دقیق صورت گیرد تا در هنگام مونتاژکاری و اتصال، ابزار بر هم منطبق گردد.	
۲	اندازه‌گیری در حین خمکاری و خمکاری دقیق	لازم است حین خمکاری، زاویه خم به دقیق اندازه‌گیری شود. دقیق شود در زمانی که لوله به میزان ۹۰ درجه خم می‌گردد، فاصله از سمت قسمت خمشده تا انتهای، از محل قرارگیری خط مرکزی لوله صورت پذیرد.	
۳	اندازه‌گیری با خطکش و علامت‌گذاری	موقعیتی را که قرار است خمکاری در آن صورت پذیرد، با مداد نوک‌تیز یا ماژیک ظرفی علامت‌گذاری کنید. تمرین عملی با دستگاه خمکاری، باعث افزایش تجربه علامت‌گذاری قبل از خمکاری می‌گردد.	
۴	قرارگیری لوله در دستگاه خمکاری دستی	فاصله لوله از انتهای آزاد آن تا لبه گوه ابزار خمکاری در زمانی که قرار است خم شود، اندازه‌گیری می‌شود. اگر انتهای آزاد لوله، خمیدگی داشت، فاصله از خط مرکزی لوله اندازه‌گیری شود.	

## خم کاری ورق و مقاطع فلزی

ردیف	عنوان	توضیحات	شکل
۵	خم کاری در زاویه‌ای کمتر از ۹۰ درجه	در این حالت، زاویه خم کاری را روی نقاله گوه خم کاری علامت بزنید و از همان لبه، خطی را مماس بر نقاله بکشید و آن را تا خط مرکزی لوله ادامه دهید. این نقطه، نقطه شروع خم کاری است.	
۶	خم کاری در زاویه‌ای بیشتر از ۹۰ درجه	این حالت نیز مانند حالت قبل است. با این تفاوت که خط مماس بر نقاله به سمت راست هدایت می‌شود. در نتیجه، مرکز خم کاری پس از خم کاری لوله در بیرون از آن قرار می‌گیرد.	

## استانداردهای خمکاری لوله

لوله‌ها، با توجه به طیف وسیعی که دارند، در صنایع مختلف و نیز با توجه به جنسشان، دارای استانداردهای فراوانی هستند. جدول ۱۴ مهمترین استانداردهای خمکاری لوله‌ها را بیان می‌کند.

جدول ۱۴- مهمترین استانداردهای خمکاری لوله

ردیف	موردنمایش	توضیحات
۱	برگشت فنری	به ازای هر ۹۰ درجه، معمولاً ۳ درجه برگشت فنری داریم. به عنوان مثال، برای خمکاری ۴۵ درجه‌ای، ۱/۵ درجه مازاد بر ۴۵ درجه خم می‌کنیم تا پدیده برگشت فنری جبران گردد.
۲	افزایش طول لوله حین خمکاری	به ازای هر ۹۰ درجه خمکاری لوله، لوله به میزان قطر لوله، افزایش طول پیدا می‌کند که باید در محاسبات در نظر گرفت.
۳	حداقل شعاع خمکاری بدون در نظر گرفتن ضخامت و جنس لوله	- برای خمکاری لوله‌های با قطر کم و به صورت دستی: حداقل دو برابر قطر خارجی لوله - برای خمکاری لوله‌های قطعه و با استفاده از ماشین خمکاری: حداقل ۷ برابر قطر خارجی - اگر لازم باشد که شعاع خمکاری کمتر از این مقادیر باشد، لازم است که از روش خمکاری گرم استفاده گردد.
۴	حداقل شعاع خمکاری با در نظر گرفتن ضخامت و جنس لوله	جدوال و نمودارهایی بدین منظور در نظر گرفته شده‌اند که با استفاده از ساقمهٔ حلقوی (Mandrel) می‌توان لوله را تا شعاع بسیار کمی خم کرد بدون اینکه عیوبی ایجاد گردد.
۵	حداقل فاصله خمها از یکدیگر	قطر لوله کمتر از ۲ اینچ باشد، ۴ برابر قطر لوله قطر لوله بیشتر از ۲ اینچ باشد، ۳ برابر قطر لوله


## خم کاری ورق و مقاطع فلزی

عيوب به وجود آمده در لوله‌ها چیست؟ دلایل آن را بیان کنید و راهکارهای پیشگیری و رفع این عیوب را توضیح دهید.

تحقیق کنید



فعالیت کارگاهی

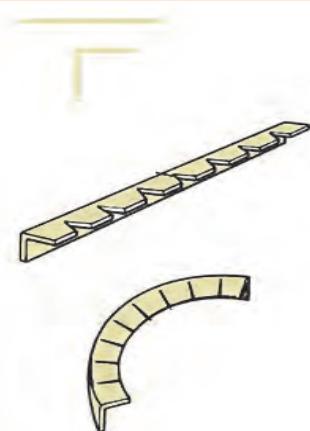

ابتدا یک ورق ۲ میلی‌متری با ابعاد  $50 \times 20$  را ببرید و با خم کاری، آن را تبدیل به یک پروفیل نبشی متقارن کنید. سپس با فاق‌بری، آن را به میزان ۹۰ درجه خم کنید. استانداردهای فاق‌بری را رعایت نمایید.

### نوع فعالیت: خم کاری پروفیل

### ارزشیابی

ردیف	مراحل کاری	شرایط کار (ابزار، مواد، تجهیزات، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نمره
۳	mekan: kargah vorq karai abzari: sandan ya gireh, cheksh, sozun xatkash, xatkash flazi, gonibiyati arhe ahnen ber ya qeichegi	بالاتر از حد انتظار	۱- مهم‌ترین پروفیل‌های دریابی را بشناسد. ۲- انواع روش‌های خم کاری پروفیل به صورت سرد را بداند و استانداردهای آن را بشناسد. ۳- روش‌ها و ابزارآلات خم کاری لوله را بشناسد. ۴- استانداردهای خم کاری لوله و عیوب به وجود آمده در خم کاری لوله را بشناسد.	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	
۲	خم کاری پروفیل و لوله	در حد انتظار	۱- انواع روش‌های خم کاری پروفیل به صورت سرد را بداند و استانداردهای آن را بشناسد. ۲- روش‌ها و ابزارآلات خم کاری لوله را بشناسد. ۳- استانداردهای خم کاری لوله و عیوب به وجود آمده در خم کاری لوله را بشناسد.	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	
۱		پایین‌تر از حد انتظار	۱- انواع روش‌های خم کاری پروفیل به صورت سرد را بداند و استانداردهای آن را بشناسد. ۲- روش‌ها و ابزارآلات خم کاری لوله را بشناسد.	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	

## ارزشیابی شایستگی خمکاری ورق و مقاطع فلزی

شرح کار:

کاربرد استانداردهای خمکاری ورق  
خمکاری سرد و حرارتی  
خمکاری پروفیلها و لولهها

استاندارد عملکرد:

روش‌ها و تجهیزات خمکاری ورق و پروفیل را بشناسد، استانداردهای آن را بداند و مهارت خمکاری ورق با دست را بیاموزد.

شاخص‌ها:

- ورق قبل از خمکاری، صحیح برش خورده باشد.
- حداقل شاعر مجاز خمکاری با توجه به ضخامت ورق و نوع خمکاری رعایت گردد.
- فاصله حفره‌ها از نواحی خمکاری بیش از حداقل مجاز باشد. در خمکاری پروفیل، استانداردها رعایت گردند.

شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:

شرایط: کارگاه ورقکاری با شرایط تهویه مناسب و نور کافی.

ابزار و تجهیزات: خطکش فلزی، متر، گیره، چکش مخصوص خمکاری، ورق برش خورده طبق نقشه، سندان، مشعل حرارتی، زاویه‌سنج و ابزار اندازه‌گیری علامتزنی، گوه.

معیار شایستگی:


ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳ نمره هنرجو
۱	کاربرد استانداردهای خمکاری ورق	۲
۲	خمکاری سرد و حرارتی	۱
۳	خمکاری پروفیلها و لولهها	۱
	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی، و...	۲
*	میانگین نمرات	

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ۲ است.



## پودمان ۳

### جوش کاری

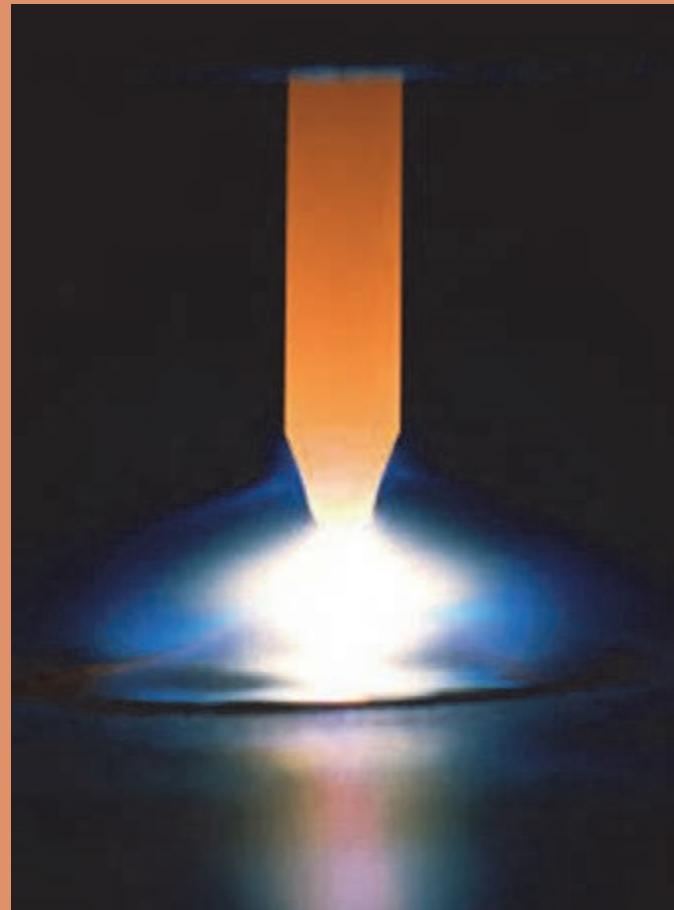

## واحد یادگیری ۳

### جوش کاری برق

#### آیا تاکنون پی بردید

- ورق‌های بدنۀ شناور به چه وسیله‌ای به هم متصل می‌شوند؟
- اینمی لازم در جوش کاری برق چیست؟
- روش‌های مختلف جوش کاری به چه صورتی است؟
- انواع دستگاه‌های جوش کاری در صنایع کدامند؟
- چه عاملی باعث برقراری اتصال بین دو قطعه جوش داده شده می‌گردد؟
- مهارت‌های لازم برای جوش کاری استاندارد چیست؟

#### استاندارد عملکرد

در پایان این فصل هنرجو می‌تواند نکات اینمی در هنگام جوش کاری برق را رعایت کند. همچنین وسایل لازم برای جوش کاری برق و روش استفاده از آنها را بداند. در ضمن مهارت‌های لازم برای اجرای جوش کاری خوب را کسب کند تا بتواند فرایند جوش کاری را به صورت استاندارد و قابل اطمینان اجرا کند.

## جوش کاری برق دستی

جوش کاری برق دستی با قوس الکتریکی و الکترود روبوش دار یکی از روش های جوش کاری برق است که بیشترین کاربرد را در صنعت دارد. انواع دیگر جوش کاری برق وجود دارد که شامل موارد زیر است:


- جوش کاری با گازهای محافظ
- جوش کاری پلاسما
- جوش کاری زیر آب
- جوش کاری مقاومتی

تحقیق کنید

چه روش های دیگری از جوش کاری برق وجود دارد؟




در جوش کاری دستی با استفاده از جریان برق، الکترود فلزی، قوس را به وجود می آورد و خود در گرمای قوس ذوب می شود و روکش ذوب شده به دلیل کمتر بودن جرم حجمی روی مذاب را می پوشاند. پس از انجام ماد مذاب، خط جوش به همراه گل جوش یا سرباره تشکیل می شود (شکل ۱). پس می توان گفت عوامل لازم برای جوش کاری یعنی انرژی حرارتی برای ذوب و محافظت از مذاب هر دو از طریق الکترود روبوش دار عملی می شود. بر این اساس این فرایند را جوش کاری قوس الکتریکی با الکترود روبوش دار گویند.

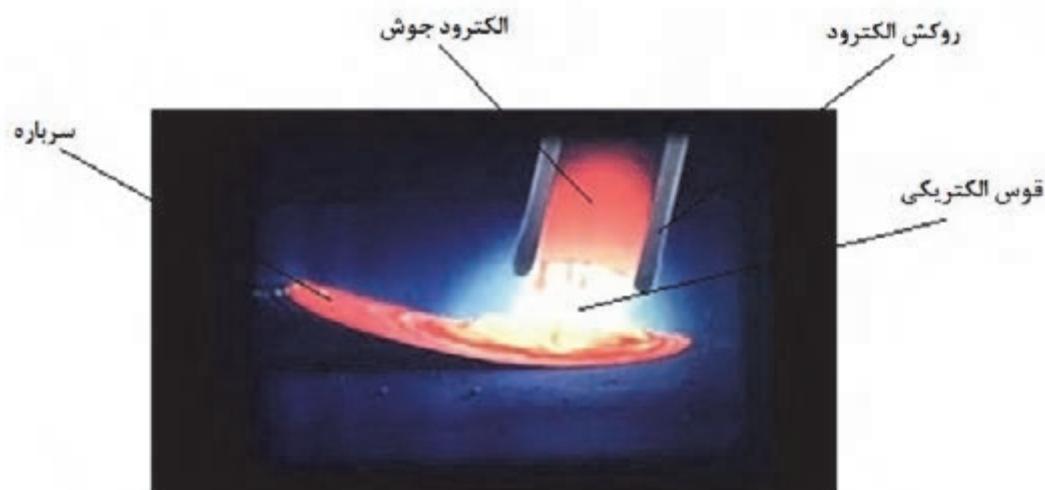

شکل ۱ - جوش کاری با الکترود روبوش دار


## جريان جوشکاری (Welding Current)

حرکت الکترون‌ها از قطب منفی به سمت قطب مثبت (شکل ۲) به دلیل وجود مقاومت، تولید گرما می‌کند. در فرایند جوشکاری، الکترون‌ها از الکترود به سمت قطعه کار پرش می‌کنند که به دلیل وجود مقاومت هوا تولید گرما صورت می‌گیرد.

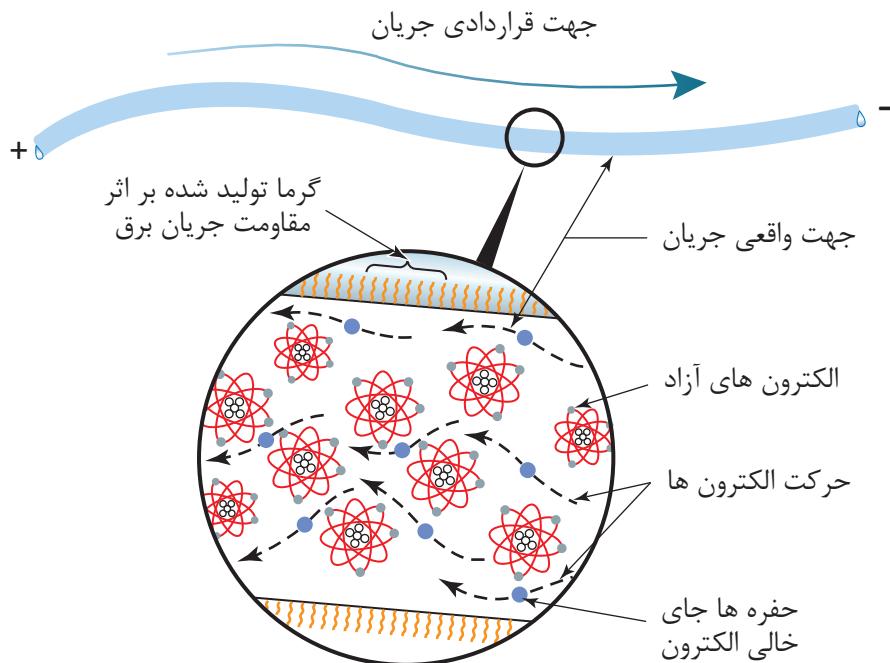

شکل ۲

در جوشکاری با الکترود دستی از هر دو نوع جریان متناوب (AC) و مستقیم (DC) می‌توان استفاده کرد. استفاده از منبع تغذیه با جریان متناوب و یا جریان مستقیم در فرایند دستی با قوس الکتریکی و الکترود روپوش‌دار به انتخاب الکترود بستگی دارد. نوع جریان مصرفی بر روی عملکرد الکترود تأثیر می‌گذارد. هر نوع جریان، مزايا و محدودیت‌هایی دارد که این موارد هنگام انتخاب نوع جریان برای یک کاربرد خاص باید مد نظر قرار گیرند.

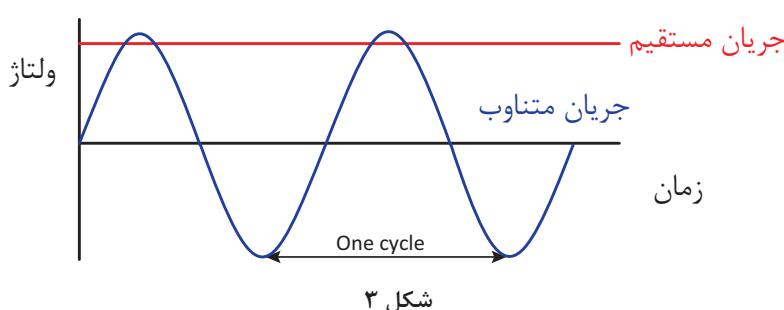

شکل ۳

## جوش کاری برق

جدول زیر را تکمیل کنید.

کار در کلاس



### مزایای جریان‌ها

ردیف	AC	DC
۱	دستگاه‌های مولد جریان AC ساده‌تر و ارزان‌تر هستند.	قوس راحت‌تر تشکیل می‌شود و پایدارتر است.
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		

معایب جریان‌های AC و DC در فرایند جوش‌کاری را بیابید.

تحقیق کنید



### شدت و ولتاژ جریان:

شدت جریان و ولتاژ جوش‌کاری از جمله مهمترین پارامترها در فرایندهای جوش‌کاری ذوبی به حساب می‌آیند. انتخاب نکردن صحیح یا کنترل آنها به طور مستقیم باعث به وجود آمدن بسیاری از عیوب در جوش می‌شود. زیرا مقدار حرارت قوس ارتباط مستقیم با مقدار شدت جریان و ولتاژ دارد. بنابراین روی صفحه کلید دستگاه‌های جوش‌کاری کلیدهای مخصوصی برای تغییر پیوسته یا پله‌ای این متغیرها در نظر گرفته می‌شود.

جدول زیر را کامل کنید.

کار در کلاس



ردیف	پارامتر جریان	فارسی	انگلیسی	شرح
۱	شدت جریان	Amper		به میزان..... عبوری از الکترود گفته می‌شود.
۲	ولتاژ	Voltage		میزان ..... سطح الکتریکی در مسیر جریان است که تعیین کننده میزان عبور الکترون‌ها است که هرچه ..... باشد، تخلیه الکتریکی از فاصله دورتری صورت می‌گیرد.
۳				حاصل ضرب آمپر در ولتاژ است که میزان توان قوس جوش‌کاری بوده و عمق و پهنای جوش‌کاری را تعیین می‌کند.

### قطب‌های مستقیم و معکوس در جوش‌کاری:

هر دو جریان AC و DC در جوش‌کاری با الکترود روپوش‌دار استفاده می‌شود. با این تفاوت که وقتی با جریان متناوب جوش‌کاری می‌کنیم، قطب مثبت و قطب منفی وجود ندارد و انبر جوش‌کاری به هر کدام از کابل‌های خروجی دستگاه جوش وصل شود، نتیجه کار یکسان خواهد بود. گرما در الکترود و کار به طور مساوی توزیع می‌شود. به دلیل این که در جریان متناوب در هر ثانیه ۵۰ بار جای قطب‌ها عوض می‌شود، قوس پایداری کمتری دارد و مواردی که ضرورت دارد با آمپر کمتر کار کنیم، جوش‌کاری مشکل‌تر می‌شود، مانند جوش‌کاری افقی، عمودی و سقفی و جوش‌کاری ورق‌های نازک‌تر. ولی در به کارگیری جریان مستقیم که توسط دستگاه رکتی‌فایر یا دینام جوش‌کاری تأمین می‌شود، انتخاب قطب در اختیار جوش‌کار است (شکل ۴).



شکل ۴ - قطب‌های مولد جریان

### تجهیزات جوش‌کاری

دستگاه‌ها و ابزارهای مورد استفاده در جوش‌کاری برق در جدول زیر نمایش داده شده است:

جدول زیر را کامل کنید.



ردیف	نوع تجهیز انگلیسی	فارسی	شرح و کاربرد	تصویر
۱	Transformer	ترانسفورماتور کاهنده	دستگاهی است که برای کاهش ولتاژ ..... آمپر جریان، در فرایند جوش کاری استفاده می شود.	
۲	DC Power Supply	دستگاه تولید جریان DC	این دستگاه که نوعی ترانسفورماتور است، برای تولید جریان مستقیم در فرایند جوش کاری کاربرد دارد.	
۳	Electrode Holders	انبر الکترود	این ابزار برای نگهداشتن الکترود در هنگام جوش کاری استفاده می شود.	
۴	Electrode Lead	انبر اتصال	از این ابزار برای متصل کردن یکی از قطب های جریان به ..... استفاده می شود.	
۵	Gloves	ماسک	برای حفاظت چشمها و صورت در حین جوش کاری استفاده می شود.	
۶	Gloves	دستکش	برای حفاظت دستها از سوختگی و احتمالی استفاده می شود.	
۷	Welding Rods	.....	این قطعه در هنگام جوش کاری ذوب می گردد و باعث اتصال قطعات به هم دیگر می شود.	

### ترانسفورماتورهای جوشکاری (Welding Transformers)


ترانسفورماتورهای جوشکاری مبدل جریان هستند؛ یعنی ولتاژ برق ورودی را که ۲۲۰ و ۳۸۰ ولت است، به برق ولتاژ پایین برای جوشکاری تبدیل می‌کنند. به این دستگاهها ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ گویند که در شکل ۵ آورده شده و دارای قسمت‌های زیر است:



شکل ۵- نمایی از ترانسفورماتور

**هسته آهنی:** که از ورقه‌های نازک فولادی که در صد سیلیسیم آنها بیشتر از فولادهای معمولی استفاده شده است تا خاصیت آهنربایی را در خود ذخیره نکند. همچنین به دلیل لایه‌های نازک عایق که بین ورقه‌ها وجود دارد، از گرم شدن بیش از حد آنها جلوگیری می‌شود.

**سیم پیچ‌ها:** یکی سیم پیچ اولیه که از سیم عایق‌دار نازک با تعداد حلقه‌های زیاد روی هسته پیچیده شده است مطابق شکل ۶ به برق ورودی وصل می‌شود و حوزهٔ مغناطیسی متغیر یا میدان مغناطیسی در هسته ایجاد می‌کند؛ و دیگری سیم پیچ ثانویه است که دارای تعداد حلقه‌های کمتر و با قطر بیشتر است و میدان مغناطیسی از وسط آن عبور می‌کند.

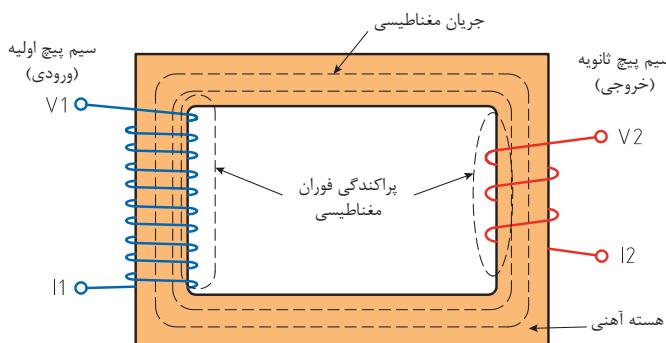

شکل ۶- سیم پیچ با هسته آهنی

## جوش کاری برق

میدان مغناطیسی باعث می‌شود الکترون‌های آزاد سیم تحریک شود و جریان الکتریکی در سیم پیچ ثانویه به وجود آید که جریان القابی نام دارد که ولتاژ آن کمتر از ولتاژ اولیه است (ترانسفورماتور کاهنده). ولتاژ ثانویه با نسبت تعداد دورهای سیم پیچ اولیه ( $N_1$ ) به تعداد دور سیم پیچ ثانویه ( $N_2$ ) ضریب تبدیل بستگی دارد و روابط زیر برقرار است:

$$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1}$$


که در آن  $I_1$  و  $V_1$  شدت جریان و ولتاژ ورودی دستگاه و  $I_2$  و  $V_2$  شدت جریان و ولتاژ خروجی جوش کاری است. همچنین ترانسفورماتورها دارای یک کلید قطع و وصل در ورودی جریان و یک فن خنک‌کننده سیم پیچ‌ها هستند.

### تغییر آمپر در ترانسفورماتور جوش کاری:

برای جوش کاری فلزات مختلف و اتصالات گوناگون با ضخامت‌های متفاوت ضرورت دارد که الکترودهای روپوش‌دار با جنس مغز فلزی و جنس روپوش و همچنین قطرهای متفاوت به راحتی قابل استفاده باشد؛ لذا باید آمپر جوش کاری قابل تنظیم باشد. پس لازم است روشی برای کم و زیاد کردن آمپر در دستگاه‌های جوش کاری تدارک شده باشد. در ترانسفورماتورهای جوش کاری به دو روش تغییر آمپر عملی می‌شود.

### تغییر آمپر پله‌ای:

در این روش یک سر سیم پیچ ثانویه از طریق یک مبدل عبور داده می‌شود. در این مبدل همان طور که در شکل ملاحظه می‌شود، ترمینال‌های متعدد برای دریافت جریان جوش کاری وجود دارد (شکل ۷). هر چه تعداد دورهای سیم پیچ مبدل بیشتر در مدار باشد، تأثیر متقابل هسته بر عبور جریان بیشتر خواهد بود و شدت جریان کاهش می‌یابد و بر عکس، مثلاً در ترمینال حداکثر، چون جریان القابی (ثانویه) از سیم پیچ مبدل عبور نمی‌کند، شدت جریان بیشتری در اختیار جوش کار قرار می‌گیرد.

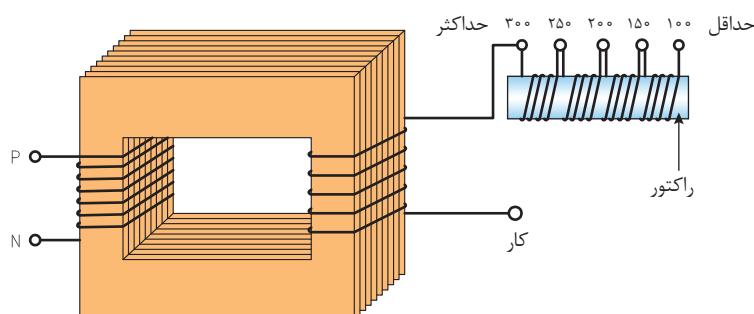


شکل ۷- سیم پیچ با تغییر آمپر پله‌ای


### تغییر آمپر پیوسته:

در این روش از راههای مختلف در میزان میدان مغناطیسی که از وسط سیم پیچ ثانویه عبور می‌کند، تغییر به وجود می‌آورند.

- الف) با قرار دادن هسته فرعی درون هسته اصلی، درصدی از خطوط حوزه مغناطیسی از هسته فرعی عبور می‌کند و از شدت میدان مغناطیسی در هسته اصلی کاسته می‌شود (شکل ۸).
- ب) کم و زیاد کردن دسته سیم پیچ‌های مدار ثانویه همراه با جابه‌جایی هسته فرعی.
- ج) ایجاد فاصله هوایی بین دو قسمت هسته به وسیله دور و نزدیک کردن یک قسمت هسته از قسمت دیگر آن (شکل ۹). با دور کردن دو قسمت هسته از هم، شدت جریان کم می‌شود و بر عکس، با نزدیک کردن آنها به هم شدت جریان افزایش می‌یابد.

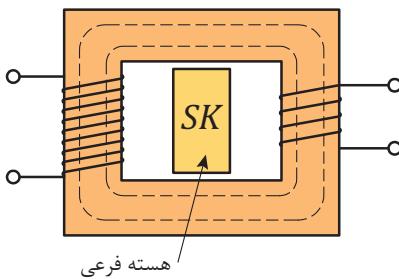

شکل ۸- تغییر آمپر با هسته فرعی

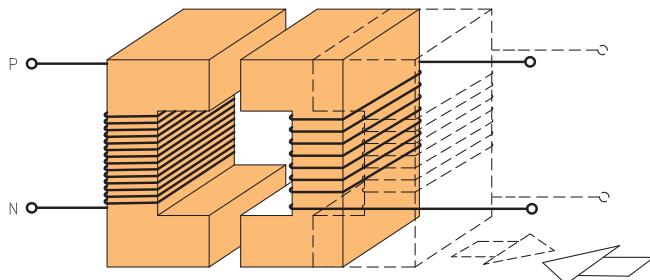

شکل ۹- تغییر آمپر با جابه جایی بخشی از هسته


### ركتی فایر جوش کاری:

مبدل جریان است که جریان DC برای جوش کاری تأمین می‌کند و علاوه بر قسمت‌های مختلف یک ترانسفورماتور معمولی دارای یک قسمت یکسوکننده هم است. یکسوکننده را می‌توان به شیر یک طرفه شبیه کرد. جریان فقط در یک جهت می‌تواند از یکسوکننده عبور کند. اگر جریان ورودی تک‌فاز AC باشد، خروجی یکسوکننده جریان مستقیم بسیار موجی شکل خواهد بود. اما اگر جریان ورودی سه‌فاز به یکسوکننده وارد شود، چون هر فاز با فاز دیگر  $120^\circ$  درجه اختلاف دارد جریان خروجی بسیار هموارتر خواهد بود. یکسوکننده‌ها چند نوع هستند؛ سیلیکونی، و سیلینیومی و لامپی، که اجزاء می‌دهند الکترون‌ها از یک جهت عبور کنند ولی برگشت از این مسیر امکان‌پذیر نیست.

### تغییر آمپر در رکتی فایرها:

در رکتی فایرهای امروزی به جای یکسوکننده معمولی از تریستور استفاده می‌شود. تریستور یک وسیله حالت جامد است که فقط اجازه عبور جریان در یک جهت را می‌دهد؛ یعنی مانند یکسوکننده معمولی عمل می‌کند، به علاوه می‌توان شدت جریان را با استفاده از سیگنال کنترل شونده از راه دور تغییر داد. نقطه ضعف اساسی

## جوشکاری برق

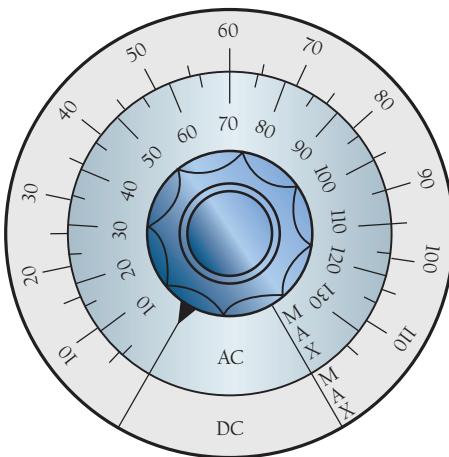


شکل ۱۰ - تغییر آمپر در رکتی فایر

تریستور وجود موجهای چشمگیر در جریان خروجی است. این عیب توسط یک سلف در مدار کاهش می‌یابد. پس تغییر آمپر در رکتی فایرها به وسیله یک کلید گردشی است که در شکل ۱۰ مشاهده می‌کنیم. در دستگاههای جوشکاری که در سیستم‌های جوشکاری اتومات یا ربات کار می‌کند، از ترانزیستور به عنوان عکس العمل با یک سیگنال تنظیم می‌شود و دیگر موجهای مزاحم در جریان خروجی جریان تعداد زیادی دستگاهها برای بالا بردن ظرفیت خروجی جریان تعداد زیادی مثلًا ۱۰۰ تا ۱۵۰ عدد ترانزیستور به صورت موازی به هم بسته می‌شود.

ناگفته نماند دستگاههای امروزی با استفاده از افزایش فرکانس جریان (از ۵۰ بر ۲۵۰۰ هرتز) با فرکانس بالا ساخته شده‌اند که سبک وزن و کوچک هستند و به آنها اینورتور گویند.

### ژنراتور (دینام)- مولدات جوشکاری:

همان طور که می‌دانیم اگر یک حلقه سیم، خطوط مغناطیسی موجود بین دو قطب آهنربا را قطع کند، در آن حلقه جریان الکتریکی برقرار می‌شود (شکل ۱۱).

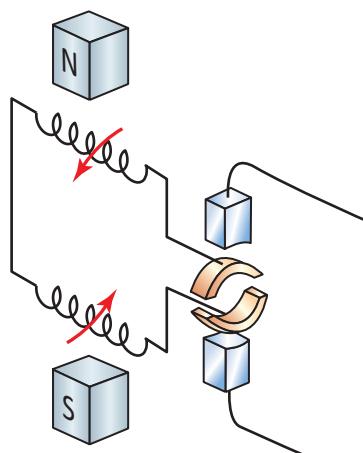

شکل ۱۱ - نمای داخلی مولد برق

اگر دو سر سیم مذکور به کلکتور (جمع کننده) وصل شود، از طریق جاروبک یا ذغال می‌توان جریان الکتریکی را دریافت کرد.

حال چنانچه هر سر سیم به یک حلقه کلکتور مجزا وصل شود، جریان متناوب به وجود می‌آید و برعکس، در صورت استفاده از کلکتورهای دو تکه جریان ایجادشده جریان مستقیم می‌شود. این فرایند در دستگاهی انجام می‌شود که به آن ژنراتور می‌گویند (شکل ۱۲).



شکل ۱۲ - ژنراتور

در صورت افزایش تعداد حلقه‌های کلاف و استفاده از ۴ آهنربا و کلکتورهای چندپارچه می‌توانیم جریان مستقیم هموارتری را داشته باشیم.

چنانچه حرکت دورانی توسط یک الکتروموتور که با برق شهر کار می‌کند، تأمین شود، دستگاه را دینام جوش کارگاهی گویند و اگر حرکت دورانی توسط یک موتور احتراقی بنزین یا گازوئیل سوز تدارک شود، دستگاه را دینام جوش سیار گویند. دستگاه‌های دینام جوش امروزی، جریان سیار هموار و پایدار دارند و هیچ‌گونه نوسان در جریان قوس ندارند؛ در نتیجه پایداری قوس الکتریکی کاملاً رضایت‌بخش است.

#### تغییر آمپر در دینام‌های جوش‌کاری:

در دستگاه‌های تولید جریان برق جوش‌کاری (دینام جوش‌کاری) با تغییر در جریان تحریک بالشتک‌های ایجاد حوزه مغناطیسی (ایجاد کننده خطوط قوا یا فلوی مغناطیسی) شدت جریان را افزایش یا کاهش می‌دهند (شکل ۱۳).

در این دستگاه‌ها برای تغییر قطب، کلیدی روی دینام جوش تعبیه شده است که الکترود را منفی یا مثبت می‌کند و به آن کلید تعیین قطب می‌گویند.



شکل ۱۳ - کلید تغییر قطب در دینام

دینام‌های جوش‌کاری کارگاهی با کلید ستاره، مثلث راهاندازی می‌شوند. با ستاره شروع به کار می‌کند، وقتی که دور دینام به ۷۵٪ رسید، آنگاه کلید در حالت مثلث قرار می‌گیرد. هیچ‌گاه نباید در حالت ستاره، عمل جوش‌کاری انجام شود (باید توجه داشت همه دستگاه‌ها به کلید ستاره مجهز نیستند).



## نوع فعالیت: بررسی مولد جوش کاری

## شرح کار:

- ۱- نوع مولدهای جوش کاری موجود در کارگاه را تعیین کنید.
- ۲- تنظیمات مولدهای جریان موجود در کارگاه را بررسی کنید.
- ۳- بررسی نمایید تغییر آمپر در این مولدها از چه نوعی است.

## ایمنی در جوش کاری

رعایت ایمنی در جوش کاری با توجه به مخاطرات زیادی که در این فعالیت از جمله خطر برق‌گرفتگی، سمی بودن گازهای حاصل و خطرات قوس الکتریکی وجود دارد، بسیار مهم و حیاتی است.

## مخاطرات اصلی در جوش کاری با قوس الکتریکی عبارتند از:

- ۱- شوک الکتریکی
- ۲- تشعشع پرتوها
- ۳- استشمام دود و گاز
- ۴- پاشیدن جرقه از مذاب

## شوک الکتریکی:

شوک الکتریکی زمانی حادث می‌شود که جریان الکتریسیته از مسیر قلب بگذرد و یک واکنش ماهیچه‌ای را باعث شود. به طور کلی عبور جریان بیشتر از یک میلی آمپر از بدن، باعث احساس یک شوک می‌شود. عبور جریان‌های بالاتر از ۲۵ میلی آمپر از بدن باعث از کار افتادن قلب می‌شود.

جوش کار نباید با ولتاژی که بتواند جریانی بیشتر از یک میلی آمپر را از بدن عبور دهد، کار کند. برق جوش کاری دارای ولتاژ پایین است و از نظر برق‌گرفتگی هم کم خطر است ولی کابل‌های ورودی به دستگاه دارای ولتاژ بالا حداقل تا ۴۱۵ ولت هستند که بسیار خطرناک‌اند و باید کاملاً محافظت شوند تا در تماس با اجسام داغ، تیز و برنده نباشد. ولتاژ مدار باز دستگاه‌های جوش کاری به طور معمول باید زیر ۹۰ ولت باشد.

دستگاه‌های جوش کاری امروزی طوری طراحی شده‌اند که وقتی روشن می‌شوند، ابتدا ولتاژ کمی در دو سر کابل وجود دارد و موقع تماس الکترود به کار ولتاژ مدار باز مناسب به طور اتومات جریان می‌یابد.

## جدول ۱

## نکات ایمنی در جوش کاری برق

۱	اتصال کابل تغذیه دستگاه و تابلو برق باید توسط کلید و فیوز مناسب انجام شده باشد.
۲	اطمینان حاصل کنید که کابل ورودی به دستگاه دارای عایق‌بندی خوب باشد و برای ولتاژ تا ۴۱۵ ولت مناسب باشد.
۳	مطمئن شوید که دستگاه به سامانه اتصال به زمین(ارت) مجهر باشد.
۴	هنگام کار با دستکش خشک کار کنید.

نکات ایمنی در جوش کاری برق	
۵	هنگام جوش کاری از کفش های مناسب دارای کف عایق و یا از یک عایق زیر پا مانند تخته چوب استفاده کنید.
۶	توجه داشته باشید تجهیزات برق رسانی و سیم کشی برق قادر به عبور جریان لازم برای کار مورد نظر باشد.
۷	هنگام برق گرفتگی، به شخص برق گرفته دست نزدیک و کلید اصلی برق ورودی را قطع کنید.
۸	وصل کردن کابل های جوش کاری باید هنگام خاموش بودن دستگاه صورت گیرد.
۹	تعویض الکترود خصوصاً در ارتفاع باید با دست کش انجام شود.

### تشعشع پرتوها:

قوس الکتریک دارای سه نوع اشعه است:

۱- اشعة قابل رؤیت (روشنایی) (Visible Light (VL))

۲- اشعة ماوراء بنفس (UV)

۳- اشعة مادون قرمز (IR)

نور مرئی قوس الکتریک بسیار شدید است و مانند نور شدید خورشید در روزهای برفی برای چشم ضرر دارد؛ بنابراین، باید از عینک دوربین استفاده کرد تا در صد کمتری از آن به چشم برسد. اشعة ماوراء بنفس قابل رؤیت نیست چون دارای طول موج کمتر از  $500\text{ nm}$  است و برای چشم و پوست و مو و مخاط تنفسی خطر دارد. عدسی چشم انسان در معرض اشعة ماوراء بنفس دچار برق زدگی می شود که در دنناک است و باعث جاری شدن اشک چشم و عدم تحمل نور می گردد. اشعة مادون قرمز هم دارای طول موج بیشتر از  $700\text{ nm}$  است که موجب آسیب رسیدن به پوست (مثل سوختگی صورت و گردن در کنار دریا) می شود و خطر آب مروارید در چشم را به دنبال دارد (شکل ۱۴)، علاوه بر جوش کاران بی توجه، افرادی هم که در مجاورت عملیات جوش کاری کار می کنند دچار مشکلات برق زدگی در چشم می شوند؛ لذا باید به افرادی که در محدوده قوس جوش کاری کار می کنند آگاهی داده شود تا با چشم غیر مسلح به قوس الکتریکی نگاه نکنند. انعکاس قوس از سطوح صیقلی و براق هم مخاطره آمیز است. جوش کاران باید از ماسک جوش کاری که دارای شیشه تار مناسب است، استفاده کنند و اطراف کار جوش کاری هم باید توسط پرده های برزنتی نسوز حفاظدار شود.



شکل ۱۴ - آب مروارید ناشی از اشعة مادون قرمز

### تولید دود و گاز:

دماهای زیاد قوس باعث سوختن روپوش الکترود می‌شود که موجب تولید دود، گازهای مختلف و گرد و غبار و بخارهای فلزی در قوس و اطراف آن می‌گردد. این ذرات معلق و گازها برای مجاری تنفسی جوش کاران زیان‌بخش است که به ترکیب شیمیایی آنها بستگی دارد. البته حداقل غلظت مجاز که جوش کار می‌تواند در معرض آن قرار گیرد، توسط سازمان‌های ذی‌ربط تعیین و اعلام می‌شود. عمدۀ گازهایی که تولید می‌شوند، عبارتند از:

#### منواکسید کربن (CO):

از سوختن ناقص کربن و تجزیهٔ ترکیب کربنی شکل می‌گیرد. گازی است بی‌رنگ و بی‌بو که از هوا سبک‌تر است و حداقل میزان مجاز آن ۵۰-۵۵ میلی‌گرم در یک متر مکعب هوا است. در جوش کاری با الکترود روپوش دار و از تجزیهٔ گاز در جوشکاری با گاز محافظ CO<sub>2</sub> و همچنین موقع جوش کاری قطعات رنگ‌شده به وجود می‌آید. تنفس این گاز موجب سرگیجه، تهوع، استفراغ و تاری دید می‌شود.

#### گاز کربنیک (CO<sub>2</sub>):

در جوش کاری GMAW (Shielded Metal Arc Welding) SMAW فولادها با الکترودهای روپوش‌دار از سوختن سلولز، گرافیت و از تجزیه کربنات کلسیم موجود در روپوش مقدار زیادی گاز CO<sub>2</sub> به عنوان گاز محافظ به وجود می‌آید که در جوش کاری با گاز CO<sub>2</sub> ناچیه قوس و اطراف آن را پوشش می‌دهد و باعث می‌شود که فضای تنفسی جوش کار اشغال شود و اکسیژن به شدت کاهش یابد. تراکم بیش از ۵۰۰ میلی‌گرم در متر مکعب باعث مسمومیت می‌شود.

#### گازهای O<sub>3</sub> و N<sub>2</sub>O و N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>:

از ترکیب اکسیژن با ازت هوا که در گرمای قوس به وجود می‌آید، به ویژه زمانی که با برش کاری پلاسمای هوا کار می‌کنیم، به مقدار زیاد تولید می‌شود. حداقل مجاز این گازها ۹ میلی‌گرم در متر مکعب است و عملیات جوش کاری و برش کاری در فضاهای محدود بدون تهویه مناسب مخاطره‌آمیز است.

#### گاز اوزن (O<sub>3</sub>):

گازی فعال است و باعث صدمه زدن به مجاری تنفسی می‌شود. اکسیژن هوا در مجاورت اشعهٔ ماوراء بنفش تبدیل به اوزن می‌شود. ناگفته نماند که از برخورد گاز اوزن به جسم جامد، واکنش فوق برگشت‌پذیر خواهد بود و خطر رفع می‌شود.

تحقیق کنید



خطراتی که گازهای ذکر شده دارند، بیایید.

### بخارهای فلزی:

دماهای قوس از دماهای غلیان و جوشیدن فلزات بالاتر است؛ لذا در مرکز قوس، فلزات تبخیر شده و بخارهای فلزی تولید می‌شوند. معز فلزی الکترودها می‌توانند بخارات منگنز، مولبیدن، کروم، نیکل، آلومینیوم، مس، قلع و غیره تولید کنند. استنشاق بخارهای تازه تولید شده در قوس ممکن است منجر به عارضه‌ای به نام تب بخارهای فلزی

شود. بخارهای فلز روی که موقع جوش کاری لوله‌ها و ورق‌های گالوانیزه تولید می‌شود، یکی از شایع‌ترین موارد ابتلا به تب بخارهای فلزی است. نوشیدن شیر و آب میوه پس از عملیات جوش کاری برای رفع مشکلات تنفسی توصیه شده است.

## کنترل و کاهش میزان آلودگی‌های گازی

سه روش برای این منظور به کار گرفته می‌شود:

- ۱- تهویه عمومی کارگاه با تهویه مناسب، تا همه کسانی را که در کارگاه جوش کاری کار می‌کنند، از آن بهره‌مند شوند.
- ۲- می‌توان به وسیله قرار دادن یک لوله از محل تشکیل (قوس الکتریکی)، دود و گازها را انتقال داد (تهویه موضعی).
- ۳- می‌توان هوای داخل ماسک جوش کاری را جابه‌جا کرد؛ یعنی هوای تازه از طریق لوله‌ها که به ماسک وصل است، جهت تنفس جوش کار به ماسک هدایت شود.

### پاشش جرقه از مذاب:

جرقه‌هایی که از قوس پرتاب می‌شوند و همچنین جرقه‌های ناشی از سنگ سنباده دستی که زمان سنگ‌زنی تولید می‌شود، می‌تواند موجب سوختگی بدن جوش کار، و آسیب رسیدن به چشم افراد و یا آتش‌سوزی شود؛ لذا رعایت نکات ایمنی زیر ضروری است:

- ۱- از لباس کار نخی با جیب‌های دربسته و شلوار کار با دمپای مناسب و پابند چرمی نسوز استفاده شود.
- ۲- از پوشیدن لباس کار چرب و کار در فضای آغشته به چربی و روغن و سایر مواد اشتعال‌زا خودداری شود.
- ۳- جوش کاری و برش کاری و سنگ‌زنی در جوار مخازن و انبار مواد سوختنی و محیط‌هایی که امکان نشت گاز سوختنی وجود دارد، باید تحت نظرارت مسئول بهداشت و ایمنی کارگاه انجام شود.
- ۴- از پرتاب ته الکترود به اطراف خودداری کنید و آنها را در ظرف مخصوص بریزید.
- ۵- موقع پاک کردن شلاکه (گل جوش) از روی جوش (خط جوش) از عینک محافظ شیشه‌سفید استفاده کنید.
- ۶- موقع جوش کاری غیر از حالت سطحی از کلاه و شانه‌بند نسوز یا سربند چرمی نسوز مناسب استفاده کنید.

بحث کلاسی



تجهیزات ایمنی در برابر گاز و دود را که در کارگاه موجود است، ذکر کنید.

تحقيق کنید



خطرات دیگر ناشی از جوش کاری برق را بررسی کنید.

فعالیت  
کارگاهی



نوع فعالیت: ۱- بررسی مولد جوش کاری

شرح کار:

- ۱- نوع مولدهای جوش کاری موجود در کارگاه را تعیین کنید.
- ۲- تنظیمات مولدهای جریان موجود در کارگاه را بررسی کنید.
- ۳- بررسی نمایید تغییر آمپر در این مولدها از چه نوعی است.

ارزشیابی					
ردیف	مراحل کاری	شرایط کار(ابزار، مواد، تجهیزات، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نمره
۱	جوش کاری برق	مکان: کارگاه جوش کاری ابزار: دستگاه جوش، انبر اتصال، کابل جوش، ماسک جوش کاری، دستکش جوش کاری، برس سیمی و چکش گل جوش	بالاتر از حد انتظار	۱- تجهیزات جوش کاری برق دستی را بشناسد. ۲- تجهیزات اینمی جوش کاری را بشناسد. ۳- نکات اینمی را بداند.	۳
۲	شناسایی تجهیزات	در حد انتظار	۱- نکات اینمی را بداند. ۲- تجهیزات اینمی جوش کاری را بشناسد.		۲
۱	شناسایی الکترودها	پایین‌تر از حد انتظار	۱- تجهیزات اینمی جوش کاری را بشناسد.		۱

## ایجاد قوس الکتریکی و گرده جوش

### شناسایی الکترودها

قطعه‌ای که با ذوب شدن باعث اتصال دو قطعه کار می‌شود الکترود نام دارد.  
مشخصات درج شده بر روی الکترودها اطلاعاتی در مورد انتخاب الکترود می‌دهند.

## E601

نوع جوشکاری: برق E - گاز G - قدرت کششی(پوند بر اینچ مربع)

وضعیت جوش کاری:

(الف) ۱ = همه وضعیت‌ها، (ب) ۲ = افقی و تخت، (پ) ۴ = عمودی

قطر الکترود:

مناسب‌ترین قطر الکترود، قطری است که الکترود با استفاده از جریان و سرعت حرکت مناسب، در حداقل زمان، مکان مورد نظر را جوش کاری کند. ضخامت الکترود انتخابی، تا حد زیادی به ضخامت موادی که جوش کاری می‌شوند وضعیت جوش کاری و نوع اتصال بستگی دارد. در جوش کاری مواد ضخیم‌تر و یا جوش کاری در شرایط مسطح، برای دستیابی به سرعت نفوذ بالاتر و زمان کمتر، از الکترودهای با قطر بیشتر استفاده می‌شود. همواره باید از ضخیم‌ترین الکترود ممکن که تأثیر منفی روی محدوده گرمای ورودی یا میزان رسوب جوش ندارد، استفاده شود. جوش‌هایی که از حد نیاز بزرگ‌تر باشند، هزینه‌های بیشتری در بردارند و حتی در برخی موارد باعث زیان می‌شوند. هرگونه تغییر ناگهانی در اندازه مقاطع مختلف یا در حالت

جوش کاری بیش از اندازه، شکل می‌گیرد، می‌تواند باعث ایجاد نقاط تمرکز تنفس گردد. البته این امر واضح است که بهترین اندازه الکترود، اندازه‌ای است که هنگام استفاده از آن با سرعت و حرکت و جریان مناسب مکان مورد نظر در حداقل زمان، جوش کاری شود.

### جهت گرفتن الکترود:

جهت‌گیری الکترود با در نظر داشتن وضعیت کار و پخ جوش، برای کنترل کیفیت جوش کاری بسیار مهم است. زاویه نامناسب الکترود می‌تواند باعث حبس سرباره، تخلخل و یا بریدگی کناره جوش شود. موقعیت مناسب الکترود، وابسته به نوع و اندازه الکترود، موقعیت جوش کاری و شکل هندسی اتصال است. یک جوش کار ماهر، به طور خودکار همه این عوامل را هنگام تعیین جهت‌گیری الکترود در نظر می‌گیرد. برای تعریف و تعیین جهت‌گیری الکترود از زاویه کار و زاویه حرکت استفاده می‌شود. زاویه حرکت، زاویه‌ای کمتر از ۹۰ درجه، بین سطح الکترود و سطح کار است. زاویه کار نیز زاویه‌ای است کمتر از ۹۰ درجه، بین یک خط عمود بر سطح قطعه کار اصلی و صفحه‌ای که توسط محور الکترود و محور جوش تعیین می‌گردد. هنگامی که الکترود در مسیر جوش کاری قرار می‌گیرد، از تکنیک جوش کاری پیش‌دستی استفاده می‌گردد. لذا به زاویه حرکت، زاویه فشار نیز گفته می‌شود. در تکنیک جوش کاری پس‌دستی، الکترود برخلاف مسیر جوش کاری حرکت می‌کند؛ لذا به زاویه حرکت در این حالت، زاویه کشیدن نیز گفته می‌شود.

### سرعت حرکت الکترود:


عبارت از سرعت حرکت الکترود در طول اتصال است. سرعت مناسب سرعتی است که در آن مهره‌های جوشی با طرح و ظاهر مناسب ایجاد شود. سرعت حرکت تحت تأثیر فاکتورهای زیادی قرار دارد. موارد زیر از آن جمله‌اند:

- ۱- قطبیت جریان جوش کاری
- ۲- وضعیت جوش کاری
- ۳- نرخ ذوب الکترود
- ۴- ضخامت فلز پایه
- ۵- شرایط سطحی فلز پایه
- ۶- نوع اتصال
- ۷- نصب اتصالات
- ۸- مهارت در به کارگیری الکترود
- ۹- شناسایی الکترود، جریان برق و قطبها

### حالت‌های حرکت الکترود:

حرکت الکترود (شکل ۱۵) به عنوان تکنیکی برای جوش کاری، تعیین‌کننده کیفیت جوش است که انتخاب آن بیشتر به تجربه جوش کار وابسته است.

## جوش کاری برق

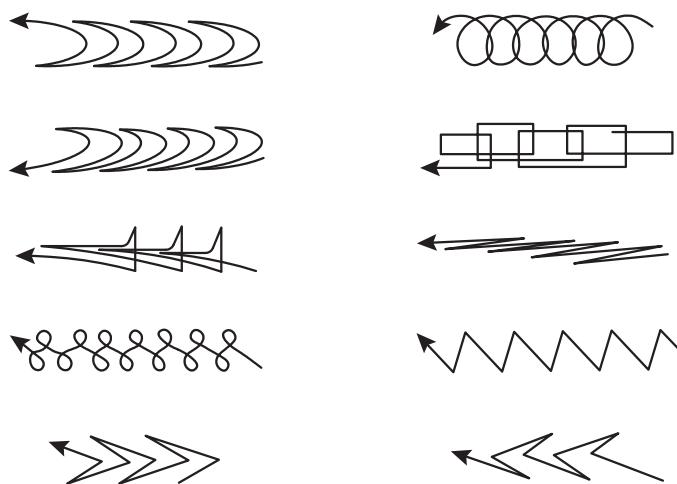


شکل ۱۵ - حالت‌های حرکت الکترود

## کابل‌های جوش کاری

کابل‌های جوش کاری مدار جریان الکتریکی بین انبر الکترودگیر و اتصال به قطعه کار را تشکیل می‌دهند. به دلیل بالا بودن شدت جریان جوش کاری سطح مقطع کابل باید در حدی باشد که بتواند به راحتی شدت جریان‌های زیاد را از خود عبور دهد. انتخاب سیم مسی و یا آلومینیومی در کابل‌ها به دلیل هدایت الکتریکی خوب این دو فلز است. کابل‌ها باید انعطاف‌پذیر باشند و وقتی به انبر جوش کاری وصل می‌شوند، مانع حرکت‌های دست نشوند تا کار کردن با انبر راحت‌تر باشد؛ به همین منظور کابل‌ها را از سیم‌های رشته‌ای افشار انتخاب می‌کنند و روی آن یک لایه کاغذ کتان و سپس پلاستیک نرم می‌پوشانند. چند دسته از این گروه با هم در پوشش مناسب و ضدسایش قرار می‌گیرد تا آمپر زیادی از آن عبور کند و گرم نشود. قطر کابل‌ها با توجه به میزان آمپر و طول مسیر عبور جریان انتخاب می‌شود.

## قوس الکتریکی (electric arc)

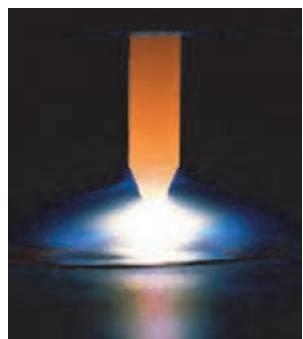


قوس الکتریکی در اثر تخلیه بار الکتریکی در فاصله هوایی بین دو قطب جریان به وجود می‌آید که با نور و حرارت همراه است (شکل ۱۶). در حقیقت اگر دو قطب جریان یا الکترود و قطعه کار را به هم تماس دهند و سپس در فاصله کمی از یکدیگر قرار گیرند، به خاطر فشار الکتریکی الکترون‌ها از قطب منفی به قطب مثبت پرش می‌کند و جرقه‌های اولیه ایجاد می‌شود. این جرقه‌ها موجب یونیزه شدن گاز بین دو قطب می‌شود. الکترون‌های جریان برق از فاصله هوایی بین آن دو قطب عبور می‌کنند. این عمل باعث گرم شدن نوک الکترود می‌شود و الکترون‌های آزاد درون الکترود میل به خروج پیدا می‌کنند. همچنین یون‌ها و

شکل ۱۶- قوس الکتریکی

الکترون‌ها سریعاً به طرف قطب‌های مخالف خود در قوس حرکت می‌کنند و با برخورد الکترون‌ها به اتم‌های گاز موجود بین دو قطب جریان، موجب افزایش یونیزاسیون و پایداری قوس می‌گردد. البته برای ایجاد قوس ولتاژ بیشتری لازم است ولی ادامه قوس با ولتاژ کمتری عملی است.

## روش‌های اتصال قطب‌ها:

۱- کابل انبر الکترود گیر را به قطب منفی دستگاه و کابل اتصال را به قطب مثبت دستگاه وصل کنیم.

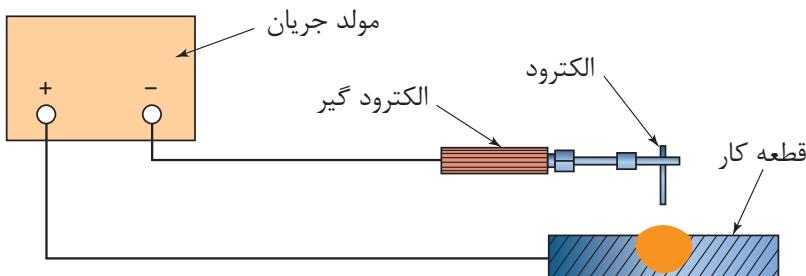


شکل ۱۷ - اتصال قطب‌ها در جوش کاری

این حالت را جوش کاری با قطب مستقیم (DC EN) (Direct current electrode negative) و یا (DCSP) (Direct current straight polarity) می‌گویند. جهت حرکت الکترون‌ها، از الکترود به قطعه کار است و الکترون‌ها با سرعت زیاد به قطعه برخورد می‌کنند و به دلیل بمباران الکترونی گرمایی زیادی در قطعه کار (قطب مثبت) به وجود می‌آید (شکل ۱۷). در جوش کاری قوس با الکترود تنگستن الکترود تنگستن به قطب منفی دستگاه وصل است و گرمایی بیشتر در کار یعنی  $\frac{2}{3}$  در قطعه کار و  $\frac{1}{3}$  در الکترود توزیع می‌شود و این امر از ذوب شدن الکترود تنگستن جلوگیری می‌کند.

در جوش کاری با الکترود روپوش دار هم گرما در قطب مثبت بیشتر از قطب منفی است، ولی به دلیل وجود روپوش و بخارها و گازهای حاصل از آن، گرما متعادل‌تر توزیع می‌شود.

۲- در به کارگیری قطب معکوس (DC RP) (Direct current reverse polarity) یا الکترود مثبت (DC EP) (Direct current electrode positive) گرما بیشتر در الکترود توزیع می‌شود؛ در نتیجه سرعت ذوب الکترود بیشتر است (شکل ۱۸). همچنین آن دسته از الکترودها هم که روپوش دیرذوب‌تر دارند، با این قطب جوشکاری می‌شوند. همانند الکترود قلیایی در جوشکاری با این قطب (DC RP) عمل تمیزکاری قوس وجود دارد؛ یعنی چون الکترون‌ها از کار جدا شده و یون‌ها از الکترود به کار برخورد می‌کنند، اکسیدهای فلزی در محل تشکیل قوس خرد شده و یا به صورت یک پارچه تشکیل نمی‌شوند و برای جوش کاری فلزاتی که اکسید دیرذوب و یک پارچه تشکیل می‌دهند، مثل آلومینیوم و منیزیم بسیار مناسب است.

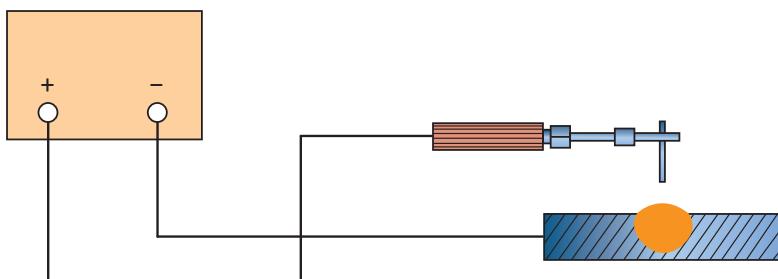

شکل ۱۸- جابه‌جایی قطب‌ها

فیلم مربوط به فرایند جوش کاری را مشاهده کنید.



نوع فعالیت: ۲- مقایسه تاثیر تغییرات آمپر و جابه جایی قطب ها بر وضعیت جوش  
شرح کار:

۱- لوازم جوش کاری و ایمنی را آماده کنید.

۲- مولد جریان را تنظیم کنید.

۳- قبل از شروع جوش کاری، نکات ایمنی را مرور کنید و در طول جوش کاری آنها را رعایت نمایید.

۴- بر روی پلیت شروع به جوش کاری نمایید و خطی ۵ سانتی ایجاد کنید.

۵- با جابه جایی قطب ها دوباره به همان اندازه جوش کاری کنید.


۶- دو مرحله قبل را با تغییر آمپر دوباره تکرار کنید.

۷- جوش ها را مقایسه کنید و اختلاف بین آنها را بدست آورید.

توجه: با توجه به این که در مراحل یادگیری هستید، احتمال چسبیدن الکترود به قطعه کار زیاد است. در این حالت بلا فاصله با باز کردن دهانه آنبر، الکترود را جدا کنید؛ در غیر این صورت، به مولد جریان آسیب خواهد رسید.

### وزش قوس (Arc blow)

در جوش کاری با جریان مستقیم بهدلیل وجود میدان مغناطیسی در اطراف مسیر جریان (الکترود)، قوس الکتریکی به یک سمت منحرف می شود که به آن وزش قوس می گویند (شکل ۱۹). این عیب باعث ایراداتی در فرایند جوش کاری می گردد.

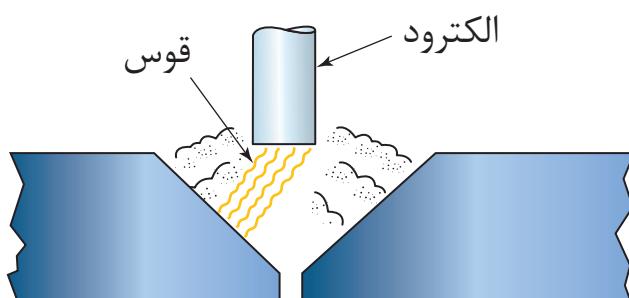

شکل ۱۹- وزش قوس



عیوبی که در اثر انحراف قوس الکتریکی در جوش کاری ایجاد می‌شود، چیست؟




جدول زیر را کامل کنید

ردیف	روش‌های جلوگیری از وزش قوس
۱	دور کردن محل اتصال قطعه از محل جوش کاری
۲	کاهش آمپر جوش کاری
۳	به حداقل رساندن طول قوس
۴	
۵	
۶	

### نمودار ولت آمپر قوس الکتریکی:

جوش کار هنگام استفاده از قوس، سرعت پیشروعی را برای ایجاد جوش یکنواخت تنظیم می‌کند و نیاز به قوس الکتریکی با ولتاژ و شدت جریان ثابت دارد. چون ولتاژ و شدت جریان با هم ارتباط دارند، به ازای مقادیر مختلف جریان این رابطه به صورت یک منحنی شکل می‌گیرد که به منحنی قوس معروف است. اگر منحنی ولت آمپر با توجه به قانون اهم  $V = IR$  ترسیم شود که در آن با افزایش جریان به صورت تابع خطی ولتاژ افزایش یابد، منحنی به شکل خط صاف درمی‌آید ولی شبیه منحنی نمودار قوس الکتریکی تابعی از نوع فلز الکترود و اتمسفر موجود در فضای گازی قوس الکتریکی است. اگر نمودار شدت جریان و ولتاژ خروجی دستگاه جوش کاری ترسیم شود، یعنی روی ستون عمودی ولتاژ مدار باز و ستون افقی شدت جریان‌های جوش کاری علامت‌گذاری شود، این منحنی با منحنی قوس در نقطه‌ای به هم می‌رسند که آن نقطه، شدت جریان و ولتاژ جوش کاری را نشان می‌دهد (شکل ۲۰). زمانی که شدت جریان حداکثر است، یعنی اتصال کوتاه بین الکترود و کار برقرار شده است، ولتاژ بین الکترود و قطعه کار به صفر نزدیک است. ادامه این اتصال کوتاه باعث سوختن دستگاه جوش کاری خواهد شد. زمانی که دستگاه روشن است و جوش کاری انجام نمی‌شود، ولتاژ حداکثر است که به ولتاژ مدار باز یا (O.C.V) معروف است.

## جوش کاری برق

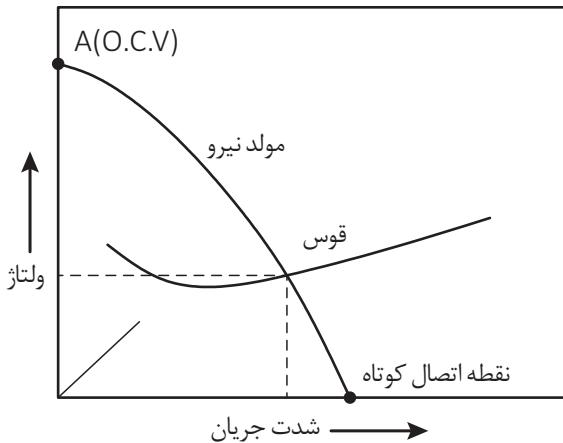

شکل ۲۰- نمودار ولتاژ - شدت جریان

فعالیت  
کارگاهی



نوع فعالیت: ایجاد خال جوش

شرح کار:

۱- لوازم جوش کاری و اینمنی را آماده کنید.

۲- مولد جریان را تنظیم کنید.


۳- بر روی پلیت شروع به جوش کاری کنید و خال جوش ایجاد نمایید.

توجه: با توجه به این که در مراحل یادگیری هستید، احتمال چسبیدن الکتروود به قطعه کار زیاد است. در این حالت بلافاصله با باز کردن دهنۀ انبر، الکتروود را جدا کنید در غیر این صورت، به مولد جریان آسیب خواهد رسید.

ارزشیابی					
ردیف	مراحل کاری	شرایط کار (ابزار، مواد، تجهیزات، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نمره
۳	ایجاد قوس الکتریکی و خال جوش	مکان: کارگاه جوش کاری ابزار: دستگاه جوش، انبر اتصال، کابل جوش، ماسک جوش کاری، دستکش جوش کاری، برس سیمی و چکش گل جوش	بالاتر از حد انتظار	۱- الکتروود را بشناسد. ۲- بتواند قوس الکتریکی ایجاد کند. ۳- خال جوش مطلوب ایجاد کند.	
۲	ایجاد قوس الکتریکی و خال جوش	مکان: کارگاه جوش کاری ابزار: دستگاه جوش، انبر اتصال، کابل جوش، ماسک جوش کاری، دستکش جوش کاری، برس سیمی و چکش گل جوش	در حد انتظار	۱- بتواند قوس الکتریکی ایجاد کند. ۲- خال جوش مطلوب ایجاد کند.	
۱			پایین‌تر از حد انتظار	۱- بتواند قوس الکتریکی ایجاد کند.	

## جوش کاری انواع اتصالات

با توجه به تنوع اتصال قطعات جوش کاری و انواع مختلف جوش که برخی از متداول‌ترین آنها در اشکال ۲۱ تا ۲۳ نشان داده شده است، انتخاب هر کدام از انواع مذکور روی اجرای جوش کاری و احتمال به وجود آمدن عیوب در جوش تأثیرگذار است؛ لذا این متغیرها باید متناسب با نوع جنس قطعات، ضخامت آنها، شرایط اجرای جوش، نوع فرایند جوش کاری و غیره باشد.









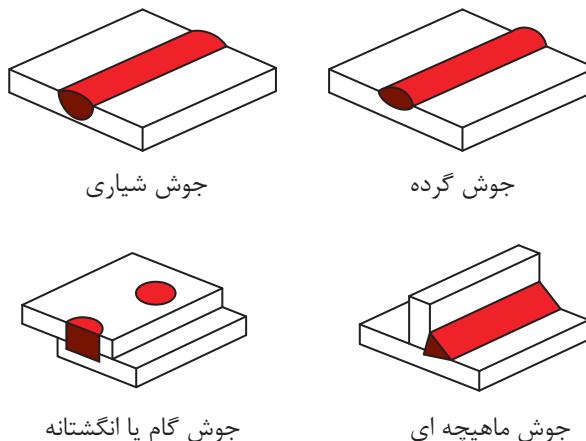













شکل ۲۱- انواع جوش

وضعیت دو قطعه نسبت به هم	وضعیت دو قطعه نسبت به هم		
		صلبی	لب به لب (سر به سر)
		موازی (پیشانی)	لب روی هم
			تی شکل
		شیب دار (مورب)	لب گوشه ای (گوشه)
			لب برگردان

شکل ۲۲- انواع اتصالات اصلی در جوش کاری

## علایم و نشانه‌های اتصالات جوش کاری

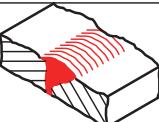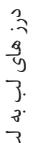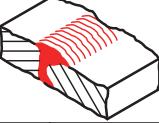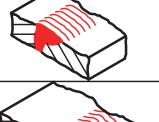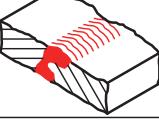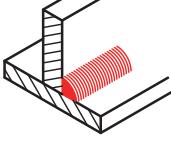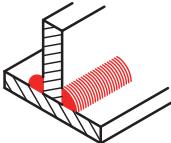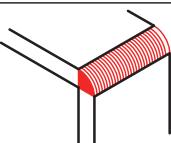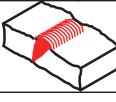نمای مجسم	نمایش		شکل نمادین	نام	نوع درز
	قطعه درز	فرم درز			
	بعد از جوش	قبل از جوش	/	درز نیم جناغی دم دار	
			K	درز نیم جناغی دم دار (دو سویه کند)	
			L	درز نیم لاله ای (یک سویه کند)	
			U	درز نیم لاله ای (دو سویه کند)	
				درز پیشانی تحت	
			M	درز پیشانی جناغی	
			\	درز گلویی یا گوشه ای	
			>	درز گلویی یا گوشه ای دو سویه	
			<	درز گلویی یا گوشه ای بیرونی	
			/\	درز نیم جناغی با ریشه باز	

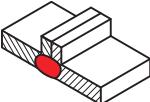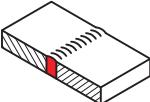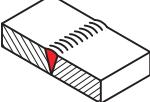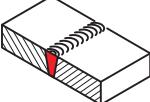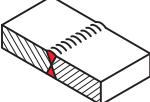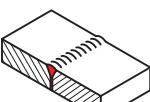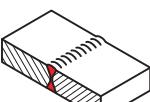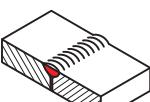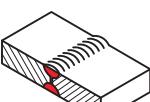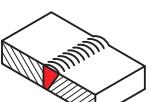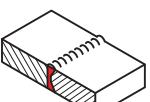نمای مجسم	نمایش		شكل نمادین	نام	نوع درز
	قطع درز	فرم درز			
				درز لب برگردان	
				۱- درز لب به لب یا سر به سر	
				درز جناغی-V	
				درز جناغی باریشه باز	
				درز جناغی دو سویه تیز	
				درز جناغی دمدار	۲.۶
				درز جناغی دو سویه کند	۳.
				درز ناودانی یا لله‌ای یک سویه	
				درز ناودانی یا لله‌ای دو سویه	
				درز نیم جناغی	
				درز نیم جناغی دو سویه تیز	۴.

شکل ۲۳- علایم و نشانه‌های اتصالات

## جوش کاری برق

فعالیت  
کارگاهی



نوع فعالیت: ایجاد گرده جوش به طول ۱۰ سانتی متر

شرح کار:

۱- لوازم جوش کاری و ایمنی را آماده کنید.

۲- مولد جریان را تنظیم کنید.

۳- نکات ایمنی را رعایت کنید.

۴- یک پلیت را انتخاب کنید و سه خط گرده جوش به طول ۱۰ سانتی متر ایجاد نمایید.

توجه: با توجه به این که در مراحل یادگیری هستید، احتمال چسبیدن الکترود به قطعه کار زیاد است. در این حالت، بلافاصله با باز کردن دهنگ انبر، الکترود را جدا کنید در غیر این صورت، به مولد جریان آسیب خواهد رسید.



شکل ۲۴

فعالیت  
کارگاهی



نوع فعالیت: جوش کاری سپری (جناغی) به صورت گوشه


شرح کار:

۱- لوازم جوش کاری و ایمنی را آماده کنید.

۲- مولد جریان را تنظیم کنید.

۳- نکات ایمنی را رعایت کنید.

۴- دو پلیت را انتخاب کنید و به صورت گوشه جوش کاری نمایید.

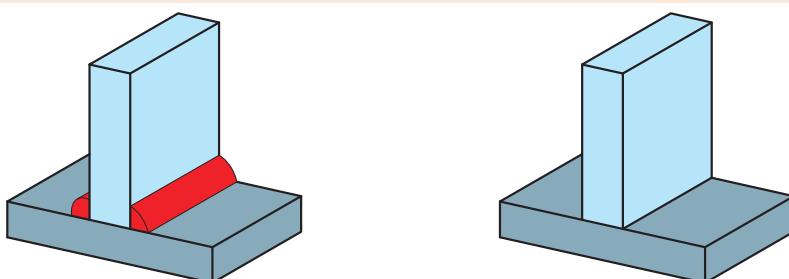

شکل ۲۵



فعالیت  
کارگاهی



نوع فعالیت: جوش کاری لب به لب به صورت شیاری

شرح کار:

- ۱- لوازم جوش کاری و ایمنی را آماده کنید.
- ۲- مولد جریان را تنظیم کنید.
- ۳- نکات ایمنی را رعایت کنید.

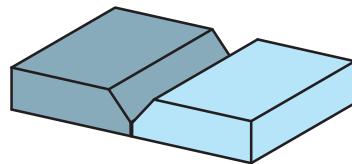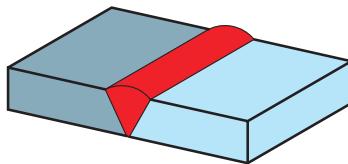

شکل ۲۶



فعالیت  
کارگاهی



نوع فعالیت: جوش کاری سپری(جناغی) به صورت شیاری

شرح کار:

- ۱- لوازم جوش کاری و ایمنی را آماده کنید.
  - ۲- مولد جریان را تنظیم کنید.
  - ۳- نکات ایمنی را رعایت کنید.
- ۴- دو پلیت را انتخاب کنید و پس از تبدیل یکی از آنها به شکل نوک تیز، به صورت سپری و جناغی جوش کاری نمایید.

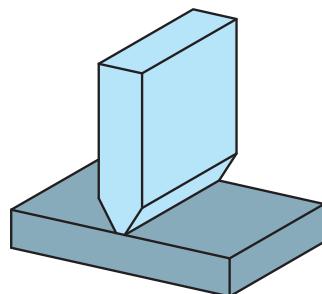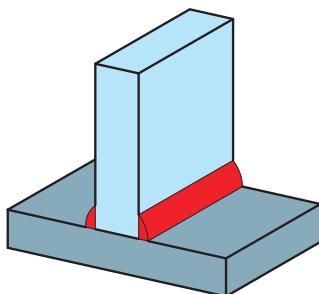

شکل ۲۷

ارزشیابی					
ردیف	مراحل کاری	تجهیزات، مکان)	شرایط کار (ابزار، مواد،	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)
۳	جوش کاری انواع اتصالات	مکان: کارگاه جوش کاری ابزار: دستگاه جوش، انبر اتصال، کابل جوش، ماسک جوش کاری، دستکش جوش کاری، برس سیمی و چکش گل جوش	بالاتر از حد انتظار	۱- بتواند گرده جوش مناسب ایجاد کند. ۲- جوش سپری مناسب انجام دهد. ۳- جوش لب به لب شیاری مناسب انجام دهد.	
۲			در حد انتظار	۱- بتواند گرده جوش مناسب ایجاد کند. ۲- جوش سپری مناسب انجام دهد.	
۱			پایین‌تر از حد انتظار	۱- بتواند گرده جوش مناسب ایجاد کند.	

## جوش کاری با گازهای محافظ (Gas Metal Arc Welding) GMAW


نوع دیگری از جوش کاری برق ، جوش کاری با گازهای محافظ است که برای جوش دادن فلزات رنگین مثل آلومینیوم ، مس، روی و غیره کاربرد دارد. جوش کاری تحت پوشش گازهای محافظ با الکترود مصرفی فرایند جوشکاری است که در آن، با ذوب کردن اتصال توسط قوس الکتریکی بین یک الکترود یکسره فلزی پرکننده مصرف شدنی و قطعه کار و حفاظت توسط یک گاز (مثلاً گاز آرگون یا گاز کربنیک) و یا مخلوطی از گازها، احتمالاً محتوی یک گاز خنثی، یا مخلوطی از یک گاز و یک سرباره و بدون کاربرد فشار صورت می‌گیرد و دارای دو نوع زیر است:

### جوش کاری تیگ (آرگون) TIG

در جوش آرگون یا تیگ برای ایجاد قوس جوش کاری از الکترود تنگستن استفاده می‌شود که این الکترود برخلاف دیگر فرایندهای جوش کاری حین عملیات جوش کاری مصرف نمی‌شود (شکل ۲۸). حین جوش کاری گاز خنثی هوا را از ناحیه جوش کاری بیرون می‌راند و از اکسیده شدن الکترود جلوگیری می‌کند. در جوش-کاری تیگ الکترود فقط برای ایجاد قوس به کار می‌رود و خود الکترود در جوش مصرف نمی‌شود؛ در حالی که در جوش قوس فلزی الکترود در جوش مصرف می‌شود. در این نوع جوش کاری از سیم جوش به عنوان فلز پرکننده استفاده می‌شود و سیم جوش شبیه جوش کاری با اشعه اکسی استیلن در جوش تغذیه می‌شود. آرک یا هلی ولد نیز به دلیل معروفیت نام این سازندگان در خصوص ماشین‌های جوش تیگ باعث شده بعضًا این نوع جوش کاری با نام سازندگان هم شناخته شود. نام جدید این فرایند W.T.A.G و نام آلمانی آن ویگ است. همان‌طور که از نام این فرایند پیداست، گاز محافظ آرگون است که ترکیب این گاز با هلیوم بیشتر کاربرد دارد. دلیل استفاده از هلیوم این است که باعث افزایش توان قوس می‌شود و به همین دلیل سرعت جوش-کاری را می‌توان بالا برد و همین‌طور باعث خروج بهتر گازها از محدوده جوش می‌شود.

کاربرد این جوش عموماً در جوش کاری موارد زیر است:

- ۱- فلزات رنگین از قبیل آلومینیوم، نیکل، مس و برنج (مس و روی)
- ۲- جوش کاری پاس ریشه در لوله‌ها و مخازن
- ۳- ورق‌های نازک (زیر ۱ میلی‌متر)

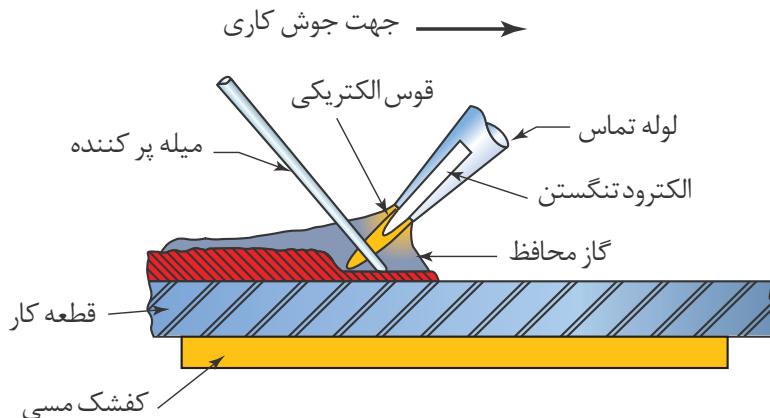

شکل ۲۸- نمای جوش تیگ

#### مزایای جوش تیگ:

- ۱- به دلیل اینکه تزریق فلز پرکننده از خارج قوس صورت می‌گیرد، اغتشاش در جریان قوس پدید نمی‌آید؛ در نتیجه کیفیت فلز جوش بالاتر است.
- ۲- به دلیل نبود سرباره و دود و جرقه، منطقه قوس و حوضچه مذاب بهوضوح قابل روئیت است.
- ۳- امکان جوش کاری فلزات رنگین و ورق‌های نازک با دقت بسیار زیاد.

تحقیق کنید

معایب جوش کاری تیگ چیست؟



#### جوش کاری میگ MAG (Metal Active Gas) و مگ Metal inert Gas

در جوشکاری میگ تغذیه الکترود مداوم است و الکترود (سیم‌جوش) لخت می‌باشد. این فرایند جوش کاری را می‌توان با ماشین نیمه‌خودکار یا روش‌های خودکار انجام داد.


جوش کاری مگ، همانند فرایند میگ است؛ با این تفاوت که در این روش برای حفاظت از جوش و منطقه مجاور، از گازهای فعال مثل  $\text{CO}_2$  استفاده می‌شود؛ به همین دلیل به آن جوش کاری  $\text{CO}_2$  نیز می‌گویند که برای اتصال فلزات آهنی استفاده می‌شود. گاهی اوقات با اضافه کردن درصدی اکسیژن در گاز محافظ، برای جوش کاری فولادهای معمولی (فولاد ساده کربنی) به کار می‌رود، زیرا اضافه کردن مقدار کمی اکسیژن به گاز محافظ باعث

## جوش کاری برق

آرامتر و محوری شدن قطرات مذاب می‌شود و در نتیجه حوضچه جوش روان به وجود می‌آید و پهنانی جوش مسطح‌تر و صاف‌تر به دست می‌آید. البته لازم است که به خاطر این مقدار اکسیژن اضافی، عناصر اکسیژن‌زدا در الکترود استفاده شود تا فلز جوش از نظر متالورژیکی دچار مشکل نگردد.

### فرایند جوش کاری میگ:

در فرایند میگ برای محافظت از فلز جوش و مذاب معمولاً از گازهای آرگون و هلیوم و یا مخلوطی از این گازها و گازهای بی‌اثر (Inert) و غیره استفاده می‌شود. فرایند جوش کاری میگ برای جوش کاری فلزاتی مانند فولاد زنگنزن، آلومینیوم، نیکل و مس استفاده می‌شود نمونه‌ای از دستگاه مخصوص این جوش کاری در شکل ۲۹ نشان داده شده است.

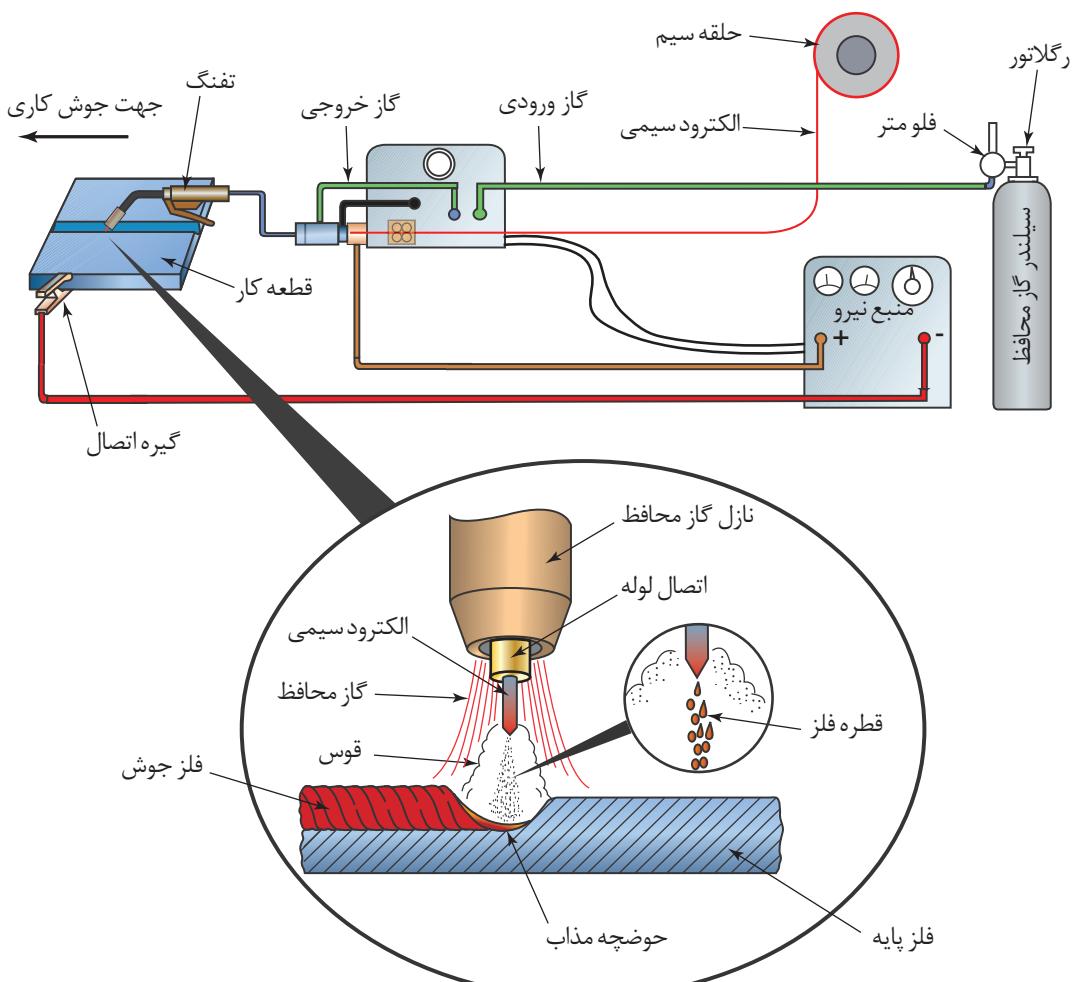

شکل ۲۹-نمای جوش کاری میگ



سیستم جوش کاری میگ را تشریح کنید.



شکل ۳۰ - دستگاه میگ

#### مزایای جوش کاری میگ:

فرایند این جوش کاری نسبت به دیگر فرایندها همانند SMAW مزایای زیادی دارد که به شرح زیر است:

- ۱- این فرایند به گونه‌ای است که می‌تواند در مورد بیشتر فلزات مغناطیسی به کار رود.
- ۲- اتوماسیون یا روباتیک کردن این فرایند به دلیل پیوسته بودن الکترود و طول قوس ثابت، آسان است.
- ۳- تمرکز قوس الکتریکی به دلیل نسبت بالای توان بر سطح، زیاد است؛ بنابراین امکان جوش کاری ورق‌های نازک و حالت‌های غیرتحت راحت‌تر است و پیچیدگی و تابیدگی کمتر و سرعت و نفوذ بیشتر خواهد بود.
- ۴- در این فرایند میزان جرقه نسبتاً کم است.
- ۵- سیم جوش به طور مستمر تغذیه می‌گردد؛ بنابراین زمان برای تعویض الکترود صرف نمی‌شود.
- ۶- این فرایند می‌تواند به راحتی در تمام وضعیت‌ها استفاده شود.
- ۷- حوضچه مذاب و قوس الکتریکی به راحتی قابل مشاهده است.
- ۸- سرباره حذف می‌شود یا بسیار نازک است.
- ۹- از الکترود با قطر نسبتاً کم استفاده می‌شود که باعث چگالی جریان بالاتری می‌گردد.
- ۱۰- در صد بالایی از الکترود یا سیم جوش در منطقه اتصال، رسوب می‌کند.
- ۱۱- سرعت انتقال و میزان رسوب بالاتری نسبت به نوع جوش کاری دستی تیگ دارد.
- ۱۲- عمق نفوذ جوش، بیشتر از فرایند SMAW است؛ در نتیجه اجازه می‌دهد که جوش کوچکتر با استحکام مورد نظر به وجود آید.



معایب جوش کاری میگ را شرح دهید.

## جوش کاری برق

تحقیق کنید



در مورد انواع دیگر جوش کاری های برق تحقیق کنید.

فعالیت  
کارگاهی



نوع فعالیت: بررسی مولد جوش کاری با گاز محافظ

شرح کار:

- ۱- نوع مولدهای موجود در کارگاه را تعیین کنید.
- ۲- تنظیمات مولدهای جریان موجود در کارگاه را بررسی کنید.

ارزشیابی					
ردیف	مراحل کاری	شرایط کار (ابزار، مواد، تجهیزات، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص ها، داوری، نمره دهی)	نمره
۳	جوش کاری با مکان: جوش کاری کارگاه	با اینتر از حد انتظار	۱- دستگاه جوش کاری میگ را بشناسد. ۲- دستگاه جوش کاری تیگ را بشناسد. ۳- مزایا و معایب جوش کاری میگ و تیگ را بداند.	استاندارد (شاخص ها، داوری، نمره دهی)	
۲	ابزار: دستگاه جوش کاری تیگ و میگ	در حد انتظار	۱- دستگاه جوش کاری میگ را بشناسد. ۲- دستگاه جوش کاری تیگ را بشناسد.		
۱	گازهای محافظ	پایین تر از حد انتظار	۱- مزایا و معایب جوش کاری میگ و تیگ را بداند.		

## ارزشیابی شایستگی جوشکاری برق

### شرح کار:

شناسایی تجهیزات جوشکاری برق

ایجاد قوس الکتریکی

جوشکاری انواع اتصالات

جوشکاری با گاز محافظ

### استاندارد عملکرد:

هنرجویان با جریان مورد استفاده در جوشکاری، ایجاد قوس الکتریکی، روش‌های مختلف جوشکاری برق آشنا می‌شوند و نحوه جوشکاری پلیت‌ها با روش‌های مختلف را می‌آموزند.

### شاخص‌ها:

- تنظیم دستگاه جوشکاری و استفاده صحیح از آن
- جوشکاری پلیت‌ها به روش‌های مختلف و با رعایت کامل نکات ایمنی

### شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:

شرایط: کارگاه جوشکاری با شرایط تهویه مناسب و نور کافی.

ابزار و تجهیزات: پلیت، دستگاه جوشکاری، الکترود و تجهیزات ایمنی

### معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	جوشکاری برق دستی	۲	
۲	ایجاد قوس الکتریکی و گرده جوش	۱	
۳	جوشکاری انواع اتصالات	۱	
۴	جوشکاری با گاز محافظ	۱	
	شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی، و ...	۲	
	میانگین نمرات	*	

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ۲ است.



## پودمان ۴

# جوش کاری گاز



## واحد یادگیری ۴

### جوش کاری گاز

#### آیا تاکنون پی برده‌اید

- گاز استیلن و اکسیژن در صنعت چگونه تولید می‌شود؟
- جوش کاری گاز به چه روش‌هایی انجام می‌گیرد؟
- آیا می‌توان دو ورق نازک را بدون نیاز به الکترود، با جوش کاری گاز به هم متصل کرد؟
- آیا در جوش کاری گاز با مفتول می‌توان دو قطعه غیرهم‌جنس را به هم جوش داد؟
- در جوش کاری گاز نیازی به برق نیست؟

#### استاندارد عملکرد

پس از به پایان رساندن این واحد یادگیری، هنرجویان روش تولید استیلن و اکسیژن در صنعت را فرامی‌گیرند و می‌توانند جوش کاری گاز اکسی استیلن با دو روش بدون مفتول و با مفتول را با رعایت تمامی نکات ایمنی انجام دهند.

## شناسایی و راه اندازی دستگاه جوش گاز (اکسی استیلن)

حرارت لازم برای ذوب لبّه قطعات جوش کاری را می‌توان از سوختن گاز تأمین کرد؛ که به این روش اصطلاحاً جوش کاری گاز می‌گویند.

در این نوع جوش کاری به گازهای زیر نیاز داریم:

الف) گاز قابل احتراق      ب) اکسیژن عامل احتراق

### گاز قابل احتراق

گازهای مختلفی در جوش کاری به عنوان گاز مشتعل شونده استفاده می‌شوند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

۱- هیدروژن  $H_2$

۲- پروپان  $C_3H_8$

۳- استیلن  $C_2H_2$

۴- گاز مپ Mapp

۵- گازهای طبیعی - شهری

گازهای فوق می‌توانند به عنوان گاز سوختن در جوش کاری استفاده شوند. هر کدام از آنها ویژگی‌هایی دارند و حرارت حاصل از احتراق آنها با هم فرق دارد.

در این میان استیلن بهترین گاز از نظر حرارتی است و جوش کاری اکسی استیلن متداول‌ترین و عمومی‌ترین روش جوش کاری گاز در ایران است.

### استیلن $C_2H_2$

گاز استیلن هیدروکربوری است که  $\frac{92}{3}$  درصد کربن و  $\frac{7}{7}$  درصد هیدروژن دارد.

استیلن گازی است بی‌رنگ، بی‌طعم و دارای بوی شبیه بوی سیر است. در اغلب مایعات به نسبتها مختلف حل می‌شود.

بهترین حلال آن مایع استون است که می‌تواند در حرارت  $15^{\circ}C$  درجه سانتی‌گراد و فشار معمولی،  $25$  حجم استیلن را در خود حل کند. هر لیتر این گاز  $\frac{1}{16}$  گرم وزن دارد. چنانچه گاز استیلن حتی به صورت خالص تا دو کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع فشرده شود، خود به خود تجزیه و منفجر می‌شود.

مخلوط استیلن با هوا یا اکسیژن قابلیت انفجار دارد.

قابلیت انفجار دارند حتی بدون استفاده از شعله و جرقه

- ۱- مخلوط  $\frac{2}{3}$  درصد استیلن با  $\frac{97}{3}$  درصد هوا
- ۲- مخلوط  $\frac{8}{2}$  درصد استیلن با  $\frac{18}{1}$  درصد هوا
- ۳- مخلوط  $\frac{9}{3}$  درصد استیلن با  $\frac{7}{7}$  درصد اکسیژن
- ۴- استیلن خالص با فشار اتمسفر

نکته اینمی



در صنعت برای ممانعت از خطر انفجار استیلن، آن را در مایع استون حل می‌کنند و به صورت مایع در کپسول نگهداری می‌کنند.

کار در کلاس



وقتی استیلن به صورت واحدهای کوچک محلول درآید، می‌توان آن را تحت فشار قرار داد و مقدار بیشتری گاز را در یک مخزن ذخیره کرد.

جای خالی را پر کنید.

هنگام سوختن استیلن با اکسیژن خالص حرارتی معادل ..... درجه سانتی گراد تولید می‌شود. با این درجه حرارت اکثر فلزات و آلیاژهای صنعتی را می‌توان ذوب کرد.

### طرز تهیه استیلن:

در صنعت از ترکیب سنگ کاربید با آب، گاز استیلن تولید می‌شود. این فعل و افعال سریع و گرم‌ماز است (شکل ۱).

ترکیب کاربید یا کربور کلسیم ( $\text{CaC}_2$ ) با آب در دستگاهی به نام مولد استیلن صورت می‌گیرد. این دستگاه انواع مختلف دارد. در بازار به مولددهای استیلن، دیگ استیلن هم می‌گویند.



شکل ۱

### طرز تهیه کاربید:

برای تهیه کاربید، آهک پخته یا آهک زنده ( $\text{CaO}$ ) را با زغال کک به قطعات کوچک خرد می‌کنند و در کوره‌های الکتریکی با ظرفیت ۳۵ مگاوات که حجمی معادل ۱۲۰ متر مکعب دارند، تا ۳۰۰۰ درجه سانتی گراد حرارت می‌دهند. در عمل هیچ‌گاه نباید درجه حرارت کوره از ۱۶۳ درجه سانتی گراد کمتر شود، چون کاربید به مواد اولیه تجزیه می‌شود.

در هر ساعت مقداری کاربید مذاب از مجرای تخلیه وارد استوانه‌ای می‌شود و منجمد می‌گردد. این استوانه‌ها دوجداره‌اند و با آب که در اطراف آن جریان دارد، سرد می‌شوند. محصول دیگر کوره گاز منواکسید کربن ( $\text{CO}$ ) است که می‌توان از آن در صنعت استفاده کرد.



## جوش کاری گاز

کاربید حاصل را در آسیاب خرد و دانه‌بندی می‌کنند و با ابعاد مشخص در بشکه‌ها یا ظرف‌های سربسته به وزن ۷۵ کیلوگرم، که دارای ۷۰ کیلوگرم کاربید خالص است، به بازار عرضه می‌کنند(شکل ۲).




شکل ۲

تحقیق کنید



تحقیق کنید دلیل استفاده از ظرف‌های سربسته و بدون منفذ برای نگهداری کاربید چیست؟

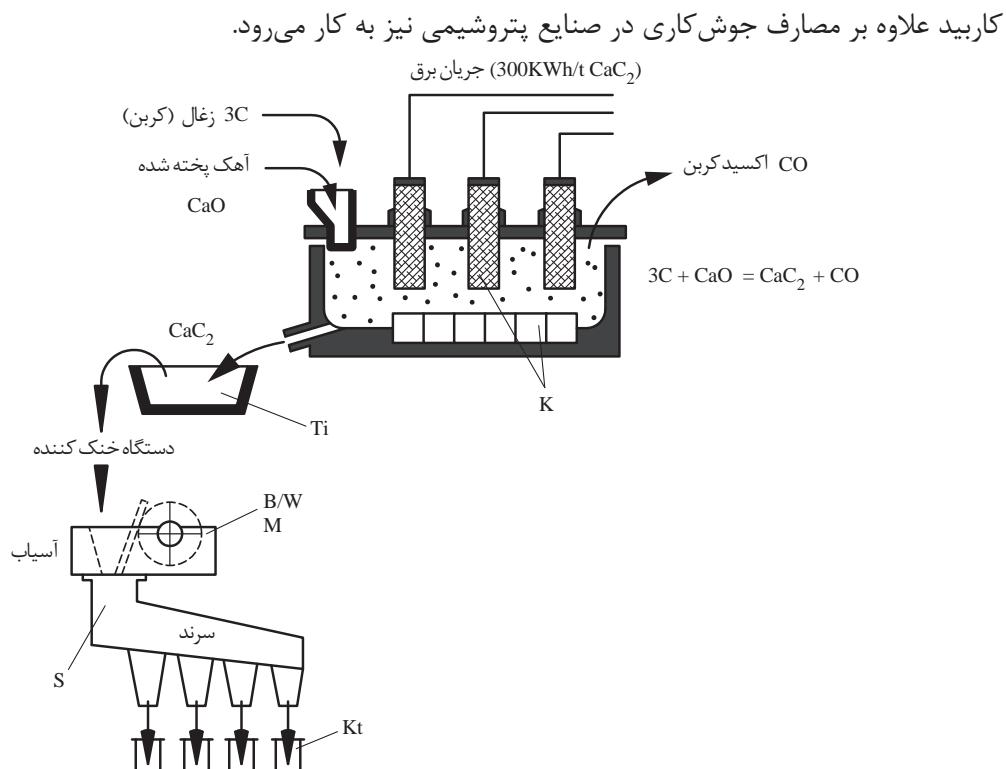

شکل ۳- مراحل تولید کاربید

### نکات ایمنی



ایمنی نگهداری کاربید:

- ۱ بشکه کاربید را در محل خشک و با تهویه کامل انبار کنید.
- ۲ موقع باز کردن در بشکه های کاربید باید مراقب بود، چون همیشه مقداری گاز در داخل آنها جمع می شود و در صورت بی احتیاطی انفجار رخ می دهد.
- ۳ برای نگهداری کاربید می توان آن را در نفت سفید غوطه ور کرد تا از ترکیب شدن با بخار آب موجود در هوا مصون بماند.
- ۴ هیچ گاه نباید از کاربید به عنوان وسیله بازی استفاده شود، چون فوق العاده خطرناک است.
- ۵ برای خاموش کردن آتش سوزی گاز استیلن متصاعد شده از کاربید نباید از آب و فوم استفاده کرد.



شکل ۴

### بحث کلاسی



در شکل ۴ چه اشکالاتی در نحوه چیدمان و نگهداری بشکه ها می توان یافت؟

### خواص حرارتی گازها:

ویژگی حرارتی گازهای قابل احتراق از قبیل ارزش حرارتی، حداکثر حرارت شعله، و نسبت مخلوط گاز با اکسیژن در جوش کاری گاز همیشه مورد توجه و دقت است تا بهره گیری کامل از گازها امکان پذیر شود.

### ارزش حرارتی:

مقدار گرمایی که یک واحد حجم گاز سوختنی هنگام احتراق کامل در شرایط متعارفی تولید می کند، ارزش حرارتی آن گاز نامیده می شود.  
واحد ارزش حرارتی کیلوکالری در متر مکعب و بی تی یو در فوت مکعب است.

### تحقیق کنید



در مورد واحدهای کالری (Cal) و BTU تحقیق کنید.

### بحث کلاسی



یک BTU چند کالری است؟

## جوش کاری گاز

### درجة حرارت شعله:

بیشترین گرمای حاصل از شعله هر گاز در موقع سوختن کامل، حداقل درجه حرارت احتراق آن گاز نامیده می‌شود و بر حسب درجه سانتی‌گراد یا فارنهایت بیان می‌شود.

کار در کلاس



فرمول تبدیل درجه سانتی‌گراد به درجه فارنهایت و بالعکس را بباید و محاسبه کنید که  $40^{\circ}\text{C}$  درجه فارنهایت چند درجه سانتی‌گراد است.

### نسبت مخلوط با اکسیژن:

نسبت مخلوط مناسب اکسیژن با گاز سوختی زمانی است که احتراق کامل بیشترین راندمان حرارتی را دارد. خصوصیات حرارتی گازهای مورد مصرف در جوش کاری گاز در جدول ۱ آمده است.

کار در کلاس



هنگام ایجاد شعله مناسب جوش کاری توسط گازهای سوختنی دو مخروط درون شعله تشکیل می‌شود که به مخروط بیرونی، مخروط اولیه و به مخروط داخلی، مخروط ثانویه می‌گویند. با توجه به این موضوع، جدول ۱ را کامل کنید

جدول ۱

گاز سوختنی	درجة حرارت شعله $\text{C}^{\circ}$	ارزش حرارتی مخروط اولیه شعله $\text{Kcal/m}^3$	ارزش حرارتی مخروط ثانویه شعله $\text{Kcal/m}^3$	ارزش حرارتی کل شعله $\text{Kcal/m}^3$
استیلن	۳۰۸۷	۴۵۱۰	.....	۱۳۰۹۰
مپ	۲۹۲۷	.....	۱۶۸۲۰	۲۱۴۲۰
گاز طبیعی	۲۵۳۸	۹۸	۸۸۱۰	.....
پروپان	۲۵۲۶	۲۲۷۰	.....	۲۲۲۴۰
پروپیلن	۲۸۶۷	.....	۱۷۴۷۰	۲۱۱۱۰

### عامل احتراق:

از گازهای موجود در هوا فقط اکسیژن عامل سوختن است و سایر گازها در احتراق نقشی ندارند.

تحقیق کنید



استفاده از هوا فشرده به عنوان عامل احتراق چه تأثیری در جوش کاری گاز دارد؟

در گذشته هوا فشرده در جوش کاری استفاده می شد، ولی امروزه فقط در بعضی از انواع برش کاری کاربرد دارد. در جدول ۲ اکسیژن و هوا فشرده در تولید گرما مقایسه شده‌اند.

جدول ۲

ردیف	گاز سوختنی	عامل سوختن	درجة حرارت به سانتی‌گراد
۱	استیلن	اکسیژن	۳۲۰۰-۳۱۰۰
۲	استیلن	هوا	۲۴۵۸
۳	پروپان	اکسیژن	۲۵۲۵
۴	پروپان	هوا	۱۷۵۰
۵	گاز زغال	اکسیژن	۲۲۰۰
۶	گاز زغال	هوا	۱۸۷۰

### اکسیژن

اکسیژن گازی است بی‌بو، بی‌رنگ، بی‌طعم و یکی از فراوان‌ترین عناصر موجود در طبیعت است. وزن هر متر مکعب اکسیژن در دمای صفر درجه و فشار یک اتمسفر  $1/43$  کیلوگرم است. اکسیژن در  $182/96$ - درجه سانتی‌گراد به حالت مایع درمی‌آید و در  $218/4$ - درجه سانتی‌گراد منجمد می‌شود.

اکسیژن خود نمی‌سوزد ولی برای هر احتراق و اشتعالی لازم است. همچنین به مقدار کم در آب حل می‌شود و موجودات دریابی از اکسیژن محلول در آب استفاده می‌کنند.

### طرز تهیه اکسیژن:

اکسیژن در صنعت از دو راه تهیه می‌شود:

۱- تجزیه الکتریکی آب

۲- جداسازی از هوا

در کشورهایی که برق ارزان در اختیار است، از راه تجزیه الکتریکی آب، اکسیژن و هیدروژن به دست می‌آورند.

### جداسازی اکسیژن از هوا:

امروزه برای تهیه اکسیژن در مقیاس وسیع، از هوا مایع استفاده می‌شود. مراحل تولید اکسیژن از هوا مایع

در جدول ۳ توضیح داده شده است.

جدول ۳- مراحل تولید اکسیژن از هوا مایع

ردیف	مراحل
۱	جاداکردن ناخالصی‌ها شامل بخار آب، گرد و غبار و کربن دی اکسید
۲	فسردن و متراکم کردن هوا از ۶ تا $200$ اتمسفر که بستگی به دستگاه سردکننده دارد.
۳	سرد کردن هوا فشرده تا به مایع تبدیل شود.
۴	کم کردن فشار یا گرم کردن هوا مایع تا اینکه ازت از هوا مایع جدا شود(ازت در فشار یک اتمسفر و دمای $196$ - درجه سانتی‌گراد از هوا مایع جدا می‌شود).
۵	اکسیژن باقی‌مانده دارای خلوص $98/15$ درصد است که می‌توان آن را به صورت مایع در کپسول‌های مخصوص ذخیره کرد و یا با کاهش فشار یا گرم کردن به گاز اکسیژن تبدیل کرد.

جوش کاری گاز

اکسیژن مایع نسبت به گاز اکسیژن حجم کمتری را اشغال می کند و کارخانه ها و مؤسسه های صنعتی که مصرف اکسیژن آنها زیاد است، از نظر حمل و نقل و نگهداری مقرن به صرفه تر است که اکسیژن را به صورت مایع خریداری کنند.

جهای خالی را پر کنید.

هر لیتر اکسیژن مایع به ..... لیتر گاز اکسیژن ..... درجه سانتی گراد تبدیل می شود.

کار در کلاس



شکل ۵- دستگاه اکسیژن ساز ساخت یک شرکت ایرانی

دستگاه‌ها و تجهیزات جوش گاز

در بحث‌های قبلی اطلاعاتی در مورد گازهای سوختنی مورد مصرف در جوش‌کاری و خواص حرارتی و کاربرد آنها را ارائه شد و دانستیم که برای رسیدن به حداکثر راندمان و درجه حرارت کافی لازم است که گاز اکسیژن را به عنوان عامل احتراق با یک گاز قابل احتراق، با نسبت معین مخلوط و مشتعل کیم و با استفاده از حرارت حاصل از سوخت، لبه‌های قطعات جوش‌دادنی و مفتول پرکننده درز را ذوب کنیم تا مذاب قطعات در هم بیامیزد و پس از انجام، قطعات به هم اتصال یابند.

انجام عملیات فوق مستلزم به کارگیری دستگاهها و وسایلی است که در ادامه توضیح داده می‌شود.

## مولد استیلن (دیگ استیلن):

برای ترکیب سنگ کاریید با آب به منظور تولید گاز استیلن و ذخیره آن جهت مصرف، از دستگاهی به نام مولد استیلن استفاده می‌کنیم.

مولدها از نظر نحوه رسیدن آب به کاربید به سه دسته تقسیم می‌شوند:

- سقوطی
  - ریزشی
  - تماسی

مولد ها از لحاظ تولید فشار در داخل مولد نیز به سه دسته تقسیم می شوند:

۱- فشار ضعیف تا ۱/۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع

تحقیق کنید



درباره مولد ریزشی که یکی از متداول‌ترین مولدها در ایران است، تحقیق کنید.

### شیر یک‌طرفه شعله‌گیر:

خروج گاز از مولد یا از خط لوله و قبل از ورود به شیلنگ‌های لاستیکی اجباراً از شیر یک‌طرفه شعله‌گیر را طی می‌کند. این امر موجب می‌شود که از برگشت اکسیژن (در اثر نقص فنی یا بدکار کردن مشعل) به داخل مولدها و یا مسیر لوله استیلن ممانعت شود. در اصطلاح، برگشت اکسیژن را پس زدن شعله می‌گویند. از طرف دیگر چنانچه شیلنگ‌ها آتش بگیرند، از رسیدن شعله و آتش به مولد و یا خط لوله استیلن جلوگیری می‌شود (شکل ۶).



شکل ۶

نمایش فیلم



فیلم آموزشی درباره نحوه عملکرد شیر یک‌طرفه شعله‌گیر را مشاهده کنید.

نکات ایمنی در مولدها:



- ۱ مقدار آب داخل مولد استاندارد باشد.
- ۲ اندازه قطعات کاربید از روی مشخصات مولد انتخاب شود.
- ۳ باید به طرز کار مولد آشنایی کامل داشت و بعد از آن استفاده کرد.
- ۴ مولد استیلن باید از یخ زدن مصون باشد.
- ۵ از سالم بودن شیر یک‌طرفه شعله‌گیر باید اطمینان کامل داشته باشیم.
- ۶ در موقع شارژ مولد قبل از تولید گاز باید تمام دریچه‌ها و قسمت‌هایی که باز و بسته کرده‌ایم، دقیق و اصولی محکم بسته شده باشند.
- ۷ تمام دستورالعمل‌های ایمنی و بهره‌برداری توصیه شده توسط کارخانه‌سازنده دقیقاً باید رعایت شود.

## جوش کاری گاز

### کپسول استیلن:



کپسول استیلن از فولاد مقاوم ساخته شده است و نسبت به کپسول اکسیژن، قطر بیشتر و ارتفاع کمتری دارد. در موقع ساخت کپسول‌های استیلن آن را از ماده مخصوصی پرمی‌کنند و تا ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد حرارت می‌دهند تا این ماده به صورت جسم متخلخل فضای داخل کپسول را اشغال کند. سپس با توجه به ظرفیت کپسول مقداری مایع استون در کپسول می‌ریزند و در آخرین مرحله، شیر فلکه را به کپسول می‌بندند و به گاز وصل می‌کنند تا پر شود. تدبیر فوق به منظور ذخیره‌سازی گاز استیلن در یک کپسول است. چنان‌چه قبلاً اشاره شد، استون در سطح بزرگی پخش می‌شود و گاز استیلن با وسعت بیشتری در استون حل می‌گردد و در موقع مصرف راحت‌تر از آن جدا می‌شود. علاوه بر آن وضعیت داخل کپسول موجب می‌شود استیلن به واحدهای کوچک تبدیل شود و خطر انفجار خودبه‌خود و با تجزیه استیلن منتفی گردد(شکل ۷).


شکل ۷- کپسول برش خورده استیلن

کار در کلاس



جاهای خالی را پر کنید.

کپسول‌های معمولی استیلن محتوی ..... مکعب استیلن است که با فشار ..... کیلو گرم بر سانتی‌متر مربع در استون حل می‌شود. در این فشار هر لیتر استون قادر است ۳۷۵ لیتر گاز استیلن را در خود حل کند.

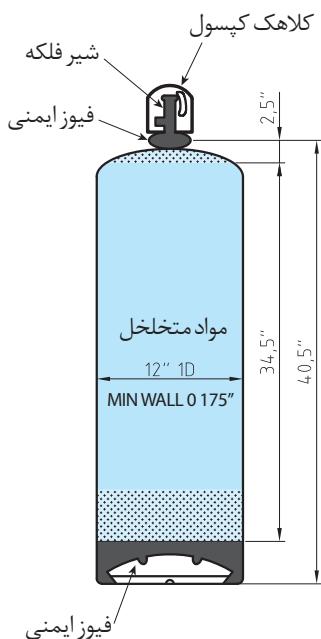

شکل ۸- کپسول استیلن



شکل ۹- کپسول استیلن

#### پست مرکزی استیلن:

در کارگاههایی که مصرف استیلن‌های آنها زیاد است، غالباً چند کپسول استیلن را به نام پست مرکزی مجتمع می‌کنند و به وسیله لوله‌های فولادی آنها را به هم وصل می‌کنند و به شبکه لوله‌کشی استیلن مرتبط می‌شوند. در این پست‌ها همانند پست مرکزی اکسیژن، دو سری کپسول تدارک شده است و همیشه یک سری در حال بھره‌برداری و یک سری آماده به کار نگه داشته می‌شوند تا وقفه‌ای در جریان استیلن رخ ندهد(شکل ۱۰). البته می‌توان به جای کپسول‌ها از یک مولد استیلن بزرگ فشار قوی استفاده کرد که معمولاً از نوع سقوطی هستند و طوری طراحی شده است که به طور دائم گاز تولید کند و به سیستم لوله‌کشی استیلن هدایت شود.

بحث کلاسی



لوله‌های فولادی حاوی استیلن در پست مرکزی استیلن چه رنگی است؟



شکل ۱۰



## جوش کاری گاز

استیلن گاز قابل احتراق است و باید نکات ایمنی گاز های مشتعل شونده در مورد آنها رعایت شود:

- ۱ کپسول های استیلن باید در حالت ایستاده در محلی که کاملاً تهويه می شود، انبار شوند.
- ۲ در موقع کار باید به دیوار یا محل مناسب دیگر یا در مجموعه کپسول ها بسته شده باشد.
- ۳ چنانچه در اثر برودت شیر فلکه یخ بزند، باید با آب گرم (نه با آب جوش) آن را گرم کنیم.
- ۴ همیشه باید در حال ایستاده استفاده شود؛ در غیر این صورت، استون به رگولاتور آسیب می رساند.
- ۵ هر گر نباید از لوله های مسی برای انتقال گاز استیلن استفاده شود.

## کپسول های اکسیژن:

اکسیژن را در استوانه های فولادی مخصوص بسیار مقاوم به بازار عرضه می کنند که به کپسول اکسیژن موسوم‌اند (شکل ۱۱).

جاهای خالی را پر کنید.

کپسول های اکسیژن استوانه های فولادی هستند که مقاومت آن ..... کیلوگرم در میلی متر مریع با فشار ..... کیلوگرم بر سانتی متر مریع معادل ..... بار یا در حدود ..... پوند در اینچ مریع در حرارت ..... معادل ..... متر اکسیژن کپسول ها بدون درز ساخته می شوند. قطر داخلی آن ..... میلی متر و ضخامت جداره آن ..... میلی متر است.




کپسول های اکسیژن در سه اندازه مختلف ساخته می شوند:

- ۱- اندازه بزرگ با ظرفیت  $6800 - 6300$  لیتر
- ۲- اندازه متوسط با ظرفیت  $3400 - 3100$  لیتر
- ۳- اندازه کوچک با ظرفیت  $2200 - 1600$  لیتر



شکل ۱۱

هر کپسول اکسیژن یک شیر فلکه برای پر کردن و خروج اکسیژن دارد که به وسیله یک کلاهک فولادی محافظت می‌شود (شکل ۱۲).

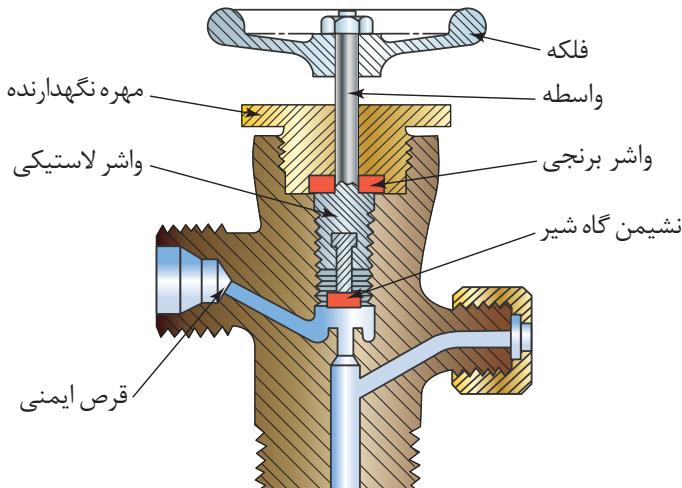

شکل ۱۲

این کلاهک گنبدهایی شکل روی رینگ سر کپسول بیچ می‌شود. کلاهک به جز مواردی که کپسول در حال استفاده است باید روی کپسول بسته باشد تا آسیبی به شیر فلکه خروجی کپسول نرسد. در قسمت کف بعضی از کپسول‌ها پایه چهارگوش یا گودی تعبیه شده است تا روی زمین راحت استقرار یابد. کپسول‌های اکسیژن معمولاً به رنگ آبی عرضه می‌شوند.

#### نکات ایمنی نگهداری کپسول اکسیژن:



- ۱ کپسول اکسیژن باید از آلوودگی مواد روغنی و چرب مصنوع باشد. هر گز کپسول‌های اکسیژن را نزدیک روغن گریس و سایر مواد چرب انبار نکنید.
- ۲ با دست و یا آچار روغنی نباید با کپسول اکسیژن کار کرد.
- ۳ هر گز از اکسیژن برای دمیدن در خط لوله و پاک کردن غبار از لباس‌ها یا برای بالا بردن فشار مخزن‌ها استفاده نکنید.
- ۴ کپسول‌های اکسیژن باید به دیوار یا محل مناسب دیگر به طور قائم مهار شده و یا در پست اکسیژن و یا در چرخ مخصوص حمل و نقل قرار داشته باشد.

#### پست مرکزی اکسیژن:

غالباً چند کپسول اکسیژن را در یک محل به نام پست مرکزی اکسیژن چمغ می‌کنند و به وسیله لوله‌های فولادی به هم وصل می‌کنند. دو سری کپسول وجود دارد که در هر نوبت یک سری از کپسول‌ها استفاده می‌شوند و سری دیگر، به عنوان ذخیره آماده مصرف هستند (شکل ۱۳).



شکل ۱۳

زمانی که کپسول‌های سری اول خالی شد، شیر فلکه مخصوص این سری را می‌بندند و بلافارسله شیر فلکه دوم را باز می‌کنند تا جریان اکسیژن برقرار شود و وقفه‌ای در کار به وجود نیاید. به جای کپسول‌های خالی سری اول، کپسول‌های پر به سیستم لوله‌کشی وصل و آماده مصرف می‌شوند.

## بحث کلاسی



لوله‌های حاوی اکسیژن در پست مرکزی اکسیژن چه رنگی است؟

ممکن است به جای چند کپسول گاز، یک مخزن گاز مایع به عنوان پست مرکزی اکسیژن مورد استفاده شود. در این وضعیت، اکسیژن مایع به وسیله گرمکن‌های مخصوص که با آب گرم یا برق کار می‌کنند، از حالت مایع به گاز تبدیل می‌شود و به سیستم لوله‌کشی اکسیژن ارتباط می‌یابد و از حالت مایع به گاز تبدیل شده و به سیستم لوله‌کشی هدایت می‌شود.

اکسیژن مایع از کارخانه تولید اکسیژن به وسیله تانکرهای مخصوصی به پست مرکزی اکسیژن ارسال می‌گردد.

## دستگاه تقلیل فشار:

چون اکثر گازها در کپسول با فشار زیادی ذخیره می‌شود و مصرف گاز در جوش‌کاری با این فشار عملی نیست، لازم است با استفاده از دستگاهی به نام رگولاتور فشار گاز را تقلیل دهیم و تنظیم کنیم تا جریان گاز به طور یکنواخت به سمت مشعل جوش‌کاری هدایت شود و علاوه برآن با توجه به نوع کار، فشار گاز را به دلخواه تنظیم کنیم.

این دستگاه‌ها معمولاً به طور مستقیم به کپسول‌ها متصل می‌شوند. همچنین به خطوط انتقال گاز قبل از شیلنگ‌های لاستیکی نصب می‌شوند تا فشار گاز را تنظیم و آماده مصرف کنند. دستگاه‌های تقلیل دهنده لازم است که فشار گاز را کاهش دهند و تنظیم کنند و در اثنای مصرف این فشار راثابت نگه دارند. این عمل ممکن است در فشارسنج‌های یک مرحله‌ای صورت پذیرد و یا در دو مرحله فشار گاز کاهش یابد و تنظیم شود(شکل ۱۴).



شکل ۱۴ - دستگاه تقلیل فشار دو مرحله‌ای کپسول اکسیژن

در مرحله اول فشار تقلیل پیدا می‌کند(مثلاً از ۱۵۰ اتمسفر به ۱۵ اتمسفر) و در مرحله دوم با پیچ تنظیم فشار گاز مورد نیاز برای کار تأمین می‌شود. همان‌طور که مشاهده می‌شود، دستگاه مذکور دارای دو فشار سنج(مانومتر) است که یکی فشار گاز داخل کپسول و دیگری فشار تنظیم شده(فشار گاز مصرفی) را نشان می‌دهد. همچنین دارای یک سوپاپ اطمینان و یک شیر خروجی است.

[بیشتر بدانید](#)




مهره اتصال مانومتر گاز استیلن چپ گرد است. برای شناسایی مهره‌های چپ گرد،  
تشانه یا یک شیار کوچک بر مهره توسط کارخانه سازنده ایجاد شده است.



شکل ۱۵

### مشعل‌های جوش‌کاری:

مشعل جوش‌کاری وسیله‌ای برای مخلوط کردن گاز قابل احتراق با اکسیژن به میزان دقیق و معین است که با سرعت از دهانه مشعل خارج می‌شود(شکل ۱۶).

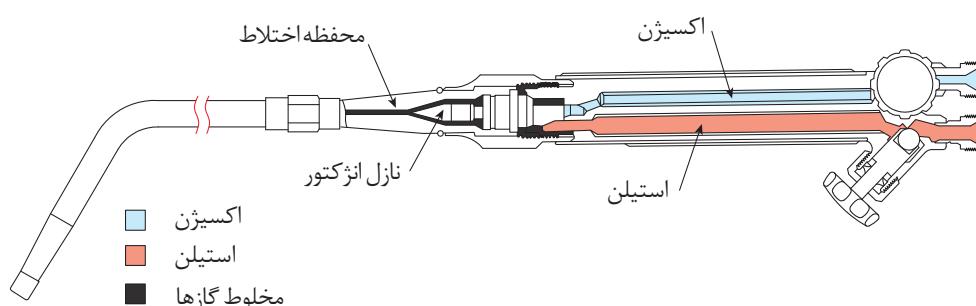

شکل ۱۶

## جوش کاری گاز

مشعل جوش کاری از قسمت‌های مختلف تشکیل می‌شود:

- ۱- دسته مشعل
- ۲- شیر تنظیم گاز
- ۳- لوله اختلاط
- ۴- پستانک

مشعل‌های جوش کاری اقسام مختلف دارند. معروف‌ترین آنها عبارتند از:

- فشار قوی
- فشار ضعیف (انژکتوری)

### مشعل‌های فشار قوی:

در این مشعل‌ها گاز سوختنی و اکسیژن با فشار مساوی به محفظه اختلاط وارد می‌شوند و با هم مخلوط می‌شوند. از این مشعل‌ها در کارگاه‌هایی که استیلن در مولدهایی فشار قوی تولید می‌شود یا از کپسول گرفته می‌شود، می‌توان استفاده کرد.

### مشعل‌های فشار ضعیف (انژکتوری):

در این مشعل‌ها اختلاط گاز سوختنی و اکسیژن به وسیله انژکتور انجام می‌گیرد. انژکتور سوراخ ریزی دارد که اطراف آن روزنه‌ای به شکل تاج دایره تعییه شده است اکسیژن با فشار ۱ تا ۳ اتمسفر از سوراخ انژکتور خارج می‌شود و گاز سوختنی را از روزنۀ اطراف آن با خود درون محفظه اختلاط می‌کشد. در این محل گاز سوختنی و اکسیژن به نسبت معینی مخلوط می‌گردد و از پستانک مشعل خارج می‌شود. برای ایجاد شعله با ظرفیت‌های حرارتی متفاوت سر مشعل (لوله اختلاط+پستانک) را عوض می‌کنند.

### سر مشعل‌های جوش کاری:

برای جوش کاری فلزات با ضخامت‌های گوناگون به وسیله شعله گاز سر مشعل‌های مختلفی که قطر سوراخ‌های آنها متفاوت است، ساخته شده‌اند. این اندازه معمولاً روی خود سر مشعل نوشته شده است.

تحقیق کنید



تحقیق کنید اعداد نوشته شده بر روی مشعل‌ها چه چیزی را نشان می‌دهد.

امروزه جعبه مشعل‌ها معدودی سر مشعل دارند و اغلب سه‌تایی هستند (کوچک، متوسط و بزرگ) (شکل ۱۷).



شکل ۱۷

### مشعل برش کاری:

دارای ساختمان مشابه مشعل جوش کاری است و فقط یک شیر اکسیژن اضافی دارد که معمولاً با اهرم باز و بسته می‌شود و از مسیر جداگانه به مرکز سر مشعل می‌رسد و به محل برش دمیده می‌شود(شکل ۱۸).



شکل ۱۸

روش کار بدین نحو است که اول شعله خنثی به وسیله مشعل برش تنظیم می‌گردد و سپس اهرم اکسیژن اضافی باز می‌شود. اگر مخروط اول شعله تغییر طول نداد، شعله تنظیم است؛ در غیر این صورت، با کم و زیاد کردن اکسیژن، شعله تنظیم می‌شود. آن گاه با شعله روی نقطه‌ای که می‌خواهند برش را شروع کنند، حرارت می‌دهند. پس از اینکه قطعه به درجه حرارت مطلوب رسید، اهرم اکسیژن اضافی را باز می‌کنند تا با قسمت گرم شده کار ترکیب شود و با ایجاد گرما و حرارت آن را اکسید و از محل دور کند و قطعه مورد نظر بریده شود. سپس آرام آرام مشعل را در جهت خطی که می‌خواهند ببرند، به جلو می‌برند تا برش تکمیل گردد. ممکن است مشعل برش به دستگاه‌های اتوماتیک متصل شود که ضمن تنظیم فاصله و زاویه مشعل با کار و با سرعت پیشروی مناسب در مسیر خط برش حرکت کند و قطعات ضخیم را به راحتی برش دهد.



شکل ۱۹ - مشعل برش کاری

## جوش کاری گاز

### شیلنگ‌های حامل گاز:

برای انتقال اکسیژن و گاز سوختنی به مشعل لازم است که از شیلنگ‌های لاستیکی مخصوصی استفاده شود. این شیلنگ‌ها دارای دو قطر استاندارد  $\frac{5}{16}$  اینچ و  $\frac{9}{16}$  اینچ هستند.

شیلنگ‌های گاز در ایران با رنگ آبی یا سبز و شیلنگ‌های حامل استانین با رنگ قرمز یا قهوه‌ای مشخص شده‌اند.

#### نکات ایمنی در نصب شیلنگ گاز:



اتصال شیلنگ‌ها روی مشعل یا دستگاه تقلیل فشار یا دستگاه‌های دیگر باید به کمک بست‌های ثابت مناسب و قابل تنظیم و صد درصد مطمئن صورت گیرد. هر گز نباید از مفقول آهنه برای محکم کردن آن استفاده کرد، زیرا باعث بریدگی شیلنگ‌ها می‌شود. برای کنترل نشت گاز از محل اتصال‌ها هر گز نباید از شعله استفاده کرد، بلکه باید با آب و صابون یا فروبردن محل اتصال در ظرف آب نشستی گاز را بررسی کرد.



شکل ۲۰- بست فلزی

### فندر یا آتشزن:


برای روشن کردن مشعل باید از فندر مخصوص استفاده شود. از روشن کردن مشعل با کبریت خودداری کنید، چون ممکن است باعث سوختگی دست و یا آتش‌سوزی شود(شکل ۲۱).



شکل ۲۱

### تجهیزات فردی:

تجهیزات فردی شامل لباس کار، شلوار کار، پیش‌بند چرمی، دستکش چرمی، کفش چرمی، پابند و عینک جوش کاری و کلاه ایمنی است(شکل ۲۲).

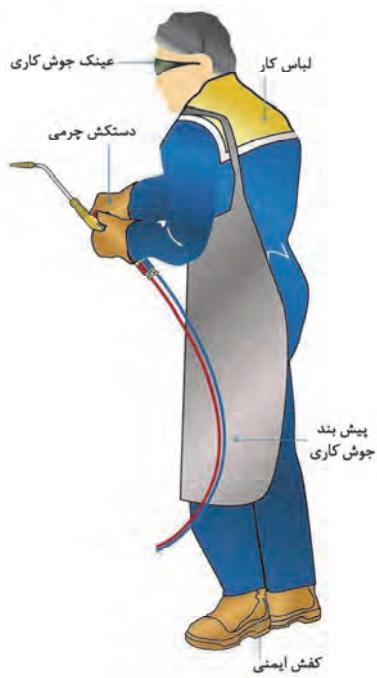

شکل ۲۲

لباس کار جوشکار: موقع جوشکاری با شعله اکسی استلین باید روپوش و پیشبند با لباس کار پوشید، چون جرقه‌ها و ذرات فلزی مذاب در موقع کار به سمت جوشکار پرتاب می‌شود(شکل ۲۳).



شکل ۲۳

در موقع جوشکاری از پوشیدن لباس‌های پشمی و نایلونی خودداری کنید.

نکته ایمنی



## جوش کاری گاز

### عینک جوش کاری:

شعله اکسی استیلین نور زیادی دارد و اگر بدون عینک مخصوص جوش کاری به آن نگاه کنیم، چشم دچار آسیب می شود. شیشه های عینک باید به قدر کافی تیره باشد. اصولاً این نوع شیشه ها از صفت احتراق پایین شده اند. در جدول ۴ نمره شیشه عینک و ماسک جوش کاری برای کارهای مختلف درج شده است و برای انتخاب شیشه عینک و ماسک باید مورد توجه باشد.




شکل ۲۴

جدول ۴

نمره شیشه	موارد استفاده	درصد اشعه های عبوری از شیشه	ماوراء بنفسج	مادون قرمز	نور مرئی غیرمضر
نمره ۲	انعکاس نور شدید و گرمای قطعات	۱/۰۷۵٪.	۸۷٪.	۲۸٪.	
نمره ۳	لحیم نرم با شعله	۱/۰۳۵٪.	۴۳٪.	۱۶٪.	
نمره ۴	لحیم سخت با شعله استیلین	۰/۰۹۷٪.	۰٪.	۶/۵٪.	
نمره ۵	جوش کاری و برش کاری سبک استیلین	۰/۰۴۶٪.	۰٪.	۲٪.	
نمره ۶	استاندارد جوش کاری اکسی استیلین	۰٪.	۰٪.	۰/۸٪.	
نمره ۸	جوش کاری سنگین - برش کاری و جوش کاری برق تا ۷۵ آمپر	۰٪.	۰٪.	۰/۲۵٪.	
نمره ۱۰	جوش کاری و برش کاری برق بین ۷۵ تا ۲۵۰ آمپر	۰٪.	۰٪.	۰/۰۱۴٪.	
نمره ۱۲	جوش کاری و برش کاری برق بالاتر از ۲۵۰ آمپر	۰٪.	۰٪.	۰/۰۰۲٪.	
نمره ۱۴	جوش کاری و برش کاری با الکتروود کربنی	۰٪.	۰٪.	۰/۰۰۰۳٪.	

## سوزن یا سوهان سر مشعل:

در موقع تنظیم شعله مشاهده می‌شود که شعله دو شاخه یا چند شاخه شده و یا طول شعله کوتاه است و خوب تنظیم نمی‌شود. دلیل آن وجود دوده و یا اکسیدهای درون سوراخ سر مشعل است که موقع کار به نازل چسبیده است. در این حالت لازم است سوراخ پستانک یا سوزن مناسب تمیز شود(شکل ۲۵).

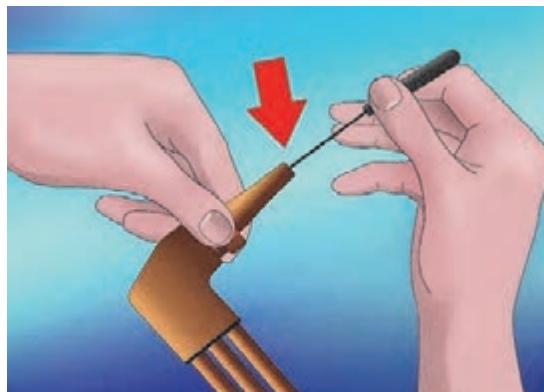

شکل ۲۵

## ایمنی در جوش کاری گاز

یکی از موضوعات مهم در جوش کاری که به ویژه مسئولان یک کارگاه جوش کاری باید دقیقاً به آن توجه کنند، نکات و دستورهای ایمنی است. حوادث و قایع ناگواری که حین جوش کاری یا برش کاری اتفاق می‌افتد، دو دلیل عمده دارد:

- ۱- نداشتن دانش کافی نسبت به نکات ایمنی و بهداشتی
- ۲- سهل‌انگاری و بی‌توجهی نسبت به رعایت نکات ایمنی.

نکته ایمنی



هر گز با وسیله‌ای که روش کار آن را نمی‌دانید و آموزش آن را ندیده‌اید، کار نکنید.

در جوش کاری گاز گرما به وسیله یک عمل شیمیایی تولید می‌شود و خطرات زیر را به دنبال دارد:

- ۱- هوای محیط صرف سوختن گازها در مخروط خارجی شعله می‌شود.
- ۲- در نتیجه سوختن استیلن دی اکسید کربن به فضای جوش کاری می‌دهد.
- ۳- اکسید ازت تشکیل می‌گردد و فضا را آلوده می‌کند.

نکته ایمنی



تهویه فضاهای بسته در هنگام جوش کاری بسیار ضروری است.

## جوش کاری گاز

مکان هایی مانند مخازن و اتاقک ها در فرایند جوش کاری نیازمند تهویه مناسب هستند(شکل ۲۶).




شکل ۲۶

نور خروجی از شعله اکسی استیلن خیلی کمتر از قوس الکتریکی است. میزان نورهای ماوراء بنفسن، مادون قرمز نیز نسبتاً کم است و نیازی به محافظت از صورت نیست.

موقع استفاده از گازهای فشرده و قابل احتراق در جوش کاری رعایت نکات زیر الزامی است:

- ۱- هوای محل نگهداری کپسول های گاز باید تهویه شود.
- ۲- کپسول هایی که در فضای باز قرار دارند باید از برف و بیخ و تابش مستقیم آفتاب محافظت شوند.
- ۳- روشنایی محل نگهداری کپسول های گاز باید به وسیله لامپ های ضدانفجار و کلیدهای برق استاندارد تأمین شود.
- ۴- کپسول ها را دور از مواد سوختنی و وسایل ایجاد حرارت قرار دهید.
- ۵- کپسول ها و مولدهای استیلن و ظروف حاوی کاربید را از جرقه و شعله جوش کاری و برش کاری دور نگه دارید.
- ۶- در حمل کپسول ها دقต کنید. چنانچه در اثر بیاحتیاطی به شیر فلکه آسیب برسد، گاز به سرعت از دهانه خارج می شود و کپسول مانند جت عمل می کند و خطرات زیادی به بار می آورد.
- ۷- هیچ وقت کپسول های گاز را حتی زمان خالی بودن، بر روی زمین نگلتانید.
- ۸- کپسول های گاز را در حالت ایستاده به صورت ایمن مهار کنید.

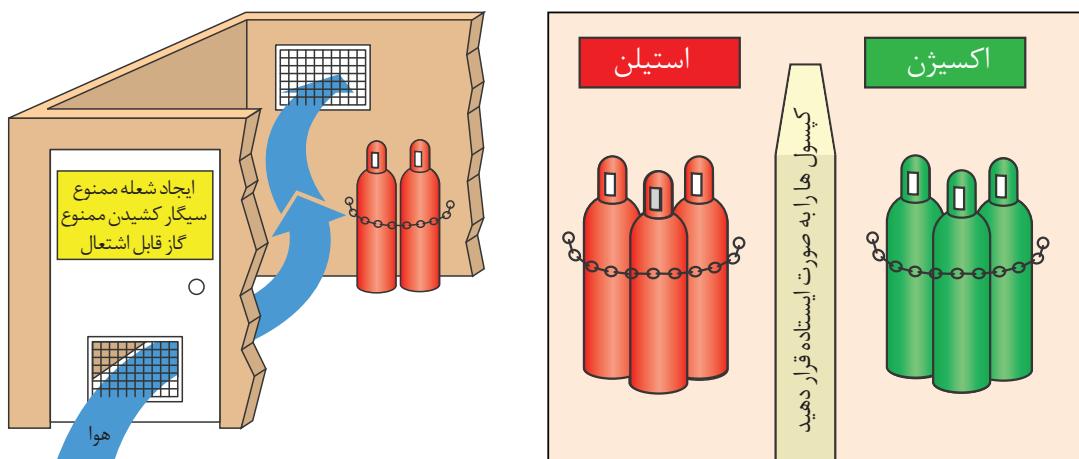

شكل ۲۷



شكل ۲۸

## جوش کاری گاز

### آماده سازی دستگاه برای جوش کاری

یک واحد جوش کاری گاز دارای تجهیزات زیر است:



شکل ۲۹- یک واحد جوش کاری گاز

۱- کپسول گاز

۲- مشعل جوش کاری

۳- تجهیزات فردی جوش کار

۴- کپسول اکسیژن

۵- دستگاه تقلیل و تنظیم فشار گاز

۶- شلنگ ها

تجهیزات فوق می‌تواند در محل مناسبی استقرار یابد و یا روی ارابه دستی چرخ دار قرار گیرد.

در برخی کارگاهها برای جوش کاری، گاز استیلن و اکسیژن توسط سامانه لوله کشی ثابت و از جنس فلز به محل کار می‌رسد و دستگاههای تقلیل فشار به لوله‌ها و یا سیلندرها وصل شده و فشار گاز در آنها به وسیله جوش کار تنظیم می‌گردد.

### نصب و راه اندازی دستگاه جوش گاز:

قبل از شروع به جوش کاری لازم است دستگاه آماده به کار شود. در آماده سازی دستگاههای جوش گاز باید نکات ایمنی با دقت رعایت شود تا انفجار و حادثه ناگواری رخ ندهد.

مراحل انجام کار به شرح زیر است:

۱- رگولاتور اکسیژن را به کپسول اکسیژن و رگولاتور استیلن را به کپسول استیلن با آچار مناسب وصل کنید (شکل ۳۰).




شکل ۳۰



شکل ۳۱

۲- شیلنگ‌ها را با بست مخصوص به رگولاتور وصل کنید  
(شکل ۳۱).

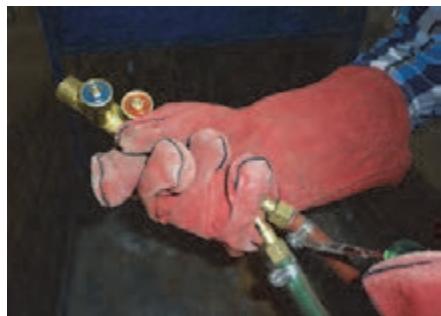

شکل ۳۲

۳- سر دیگر شیلنگ‌ها را با بست مخصوص به مشعل وصل کنید (شکل ۳۲).



شکل ۳۳

۴- پستانک یا نازل مناسب را روی مشعل سوار کنید. دقت کنید جهت نازل و حالت شیرها به طرز صحیح قرار گیرند  
(شکل ۳۳).



شکل ۳۴

۵- شیرهای مشعل را کاملاً ببندید.

۶- پیچ تنظیم فشار رگولاتورها را شُل کنید.

۷- شیر خروجی کپسول اکسیژن را به آرامی باز کنید  
(شکل ۳۴).


## جوش کاری گاز

- ۸- فشارسنج اول نشان دهنده فشار درون کپسول است و فشارسنج دوم، فشار درون شیلنگ را نشان می‌دهد.  
به وسیله شیر تنظیم فشار(رگلاتور) فشار درون شیلنگ اکسیژن را تنظیم کنید(شکل ۳۵).



شکل ۳۵

- ۹- به آرامی و فقط نیم تا یک دور شیر خروجی سیلندر استیلن را باز کنید.
- ۱۰- فشارسنج اول نشان دهنده فشار درون کپسول است و فشارسنج دوم، فشار درون شیلنگ را نشان می‌دهد.  
به وسیله شیر تنظیم فشار (رگلاتور) فشار درون شیلنگ اکسیژن را تنظیم کنید (شکل ۳۶)

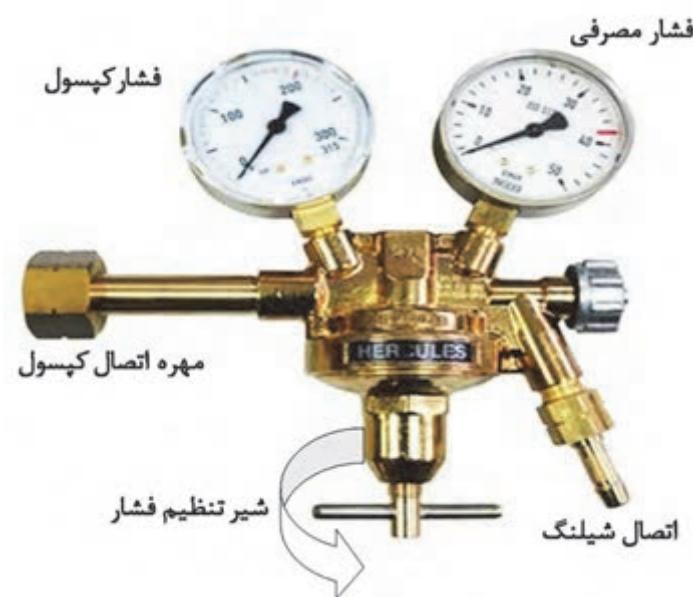

شکل ۳۶



هنرجویان دستگاه جوش کاری گاز را برای جوش کاری آماده کنند.

ارزشیابی					
ردیف	مراحل کاری	شرایط کار (ابزار، مواد، تجهیزات، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نمره
۳	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه جوش کاری ابزار: کپسول اکسیژن، کپسول استیلن، رگلاتور، وسایل ایمنی جوش کاری	۱- شیوه تولید استیلن و اکسیژن در صنعت را بدانند. ۲- وسایل و لوازم جوش کاری گاز را بشناسند. ۳- دستگاه جوش کاری گاز را برای جوش-کاری آماده سازند. ۴- نکات ایمنی قبل و در حین جوش کاری را بدانند و رعایت کنند.	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	
۲	در حد انتظار	شناسایی و راهاندازی دستگاه جوش گاز	۱- شیوه تولید استیلن و اکسیژن در صنعت را بدانند. ۲- وسایل و لوازم جوش کاری گاز را بشناسند. ۳- نکات ایمنی قبل و در حین جوش کاری را بدانند و رعایت کنند.	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	
۱	پایین‌تر از حد انتظار		۱- وسایل و لوازم جوش کاری گاز را بشناسند. ۲- نکات ایمنی قبل و در حین جوش کاری را بدانند و رعایت کنند.	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	

## جوش کاری گاز بدون مفتول

### روشن کردن مشعل جوش کاری (تنظیم شعله)

موقع روشن کردن مشعل باید اطمینان داشته باشیم که گاز اکسیژن و استیلن برای مصرف آماده‌اند. برای این منظور شیر اکسیژن مشعل را باز می‌کنیم و با استفاده از پیچ تنظیم فشار اکسیژن را بین یک تا سه بار (Bar) تنظیم می‌کنیم، بعد به آرامی شیر اکسیژن را می‌بندیم. به همین صورت در مورد استیلن عمل می‌کنیم و فشار استیلن را بین یک دهم تا یک بار تنظیم می‌کنیم.

حال با اعتماد اقدام به روشن کردن مشعل می‌کنیم. اول شیر استیلن را باز می‌کنیم و فندک می‌زنیم. گاز استیلن با شعله زرد رنگی همراه با دود و دوده می‌سوزد. در اینجا گاز استیلن برای سوختن از اکسیژن هوا استفاده می‌کند.

حال به آرامی شیر اکسیژن را باز می‌کنیم. شعله به رنگ زرد روشن تبدیل می‌شود. بسته به مقدار اکسیژن سه نوع شعله به شرح زیر خواهیم داشت:

#### شعله احیاکننده:

در صورتی که مقدار گاز اکسیژن از گاز استیلن کمتر باشد، شعله به سه قسمت کاملاً مجزا دیده خواهد شد که به آن شعله احیاکننده گویند.

این گونه سوختن گاز را احتراق ناقص گویند که راندمان حرارتی آن کم است و برای جوش کاری فولادهای معمولی مناسب نیست. ممکن است برای گرم کردن و جوش کاری فلزاتی که زود اکسید می‌شوند، به کار رود (شکل ۳۷).




شکل ۳۷

#### شعله خنثی:

اگر به شعله احیا آرام آرام اکسیژن اضافه کنیم یا گاز استیلن را کم کنیم، قسمت وسطی شعله (مخروط وسطی) کوتاه و کوتاهتر می‌شود و بالاخره از بین می‌رود. درست زمانی که شعله دو قسمتی می‌شود، شعله خنثی تشکیل شده است. در این حالت هر دو گاز به نسبت مساوی تنظیم شده است. همان طور که مشاهده می‌شود، احتراق کامل است و برای سوختن یک حجم استیلن به طور کامل  $2/5$  حجم اکسیژن لازم است که یک حجم به صورت مخلوط با استیلن از مشعل خارج می‌گردد و مابقی از هوا تأمین می‌شود.

گازهای حاصل از سوخت، دی‌اکسید کربن و بخار آب دیگر هیچ میلی به ترکیب با اکسیژن ندارند؛ به همین دلیل شعله را خنثی گویند. این شعله حرارت بالاتری دارد و برای جوشکاری فولادها مناسب است. البته باید دقیق کرد که شعله درست تنظیم شود و اکسیژن اضافی نداشته باشد. برای این منظور همیشه اول باید شعله احیا را که دارای سه قسمت است، به وجود بیاوریم، سپس آن را به شعله خنثی تبدیل می‌کنیم (شکل ۳۸).

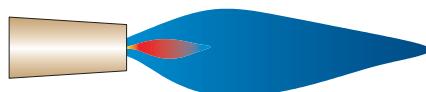

شکل ۲۸

#### شعله اکسیدکننده:


چنانچه به شعله خنثی باز هم اکسیژن بدهیم، به عبارت دیگر مقدار اکسیژن بیشتر از گاز استیلن باشد، شعله حاصل اکسیدکننده است.

در این شعله مخروط اولی باریک و کوتاه می‌گردد و مخروط خارجی هم کوتاه می‌شود و صدای شعله بیشتر از حالت خنثی است (شکل ۳۹).



شکل ۳۹

چنانچه با این شعله روی ورق‌های فولادی جوش کاری کنیم، به دلیل اکسیده شدن فولاد، جرقه‌هایی به اطراف پراکنده می‌شود و جوش حاصل شکننده می‌شود. این شعله در مواردی که بخواهیم روی ورق‌های نازک سوراخ ایجاد کنیم، ممکن است به کار رود و در جوش کاری به ندرت کاربرد دارد. بیشترین درجه حرارت شعله به فاصله ۳ تا ۵ میلی‌متری مخروط اول است. نقاط نزدیک‌تر به مشعل و نقاط دورتر از این فاصله درجه حرارت کمتری دارند (شکل ۴۰).

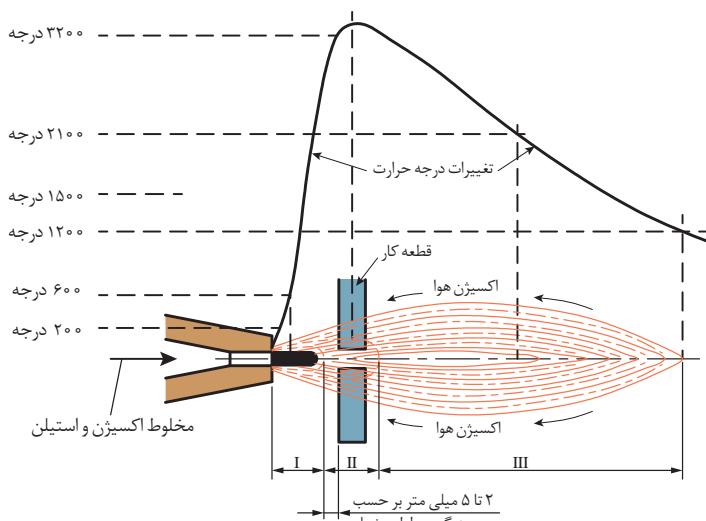

شکل ۴۰

#### ذوب سطحی

جوش بدون مفتول که روی اوراق فلزی تا ضخامت ۲ میلی‌متری اجرا می‌شود، باید طوری صورت گیرد که سطح جوش کاملاً صاف و به اندازه کمی گود باشد. به همین نسبت سمت دیگر کار گرده‌های جوش به عرض کمتر

## جوش کاری گاز


از روی جوش به صورت یکنواخت به وجود می‌آیند. به نحوی که اگر جوش صاف کاری شود، هیچ‌گونه برآمدگی یا فرورفتگی در طرفین کار باقی نمی‌ماند. برای انجام ذوب سطحی لازم است که قدرت مشعل مناسب با ضخامت ورق باشد. معمولاً برای هر میلی‌متر ضخامت ورق باید ۱۰۰ لیتر در ساعت استیلن مصرف شود. با استفاده از جدول ۵ می‌توان با توجه به ضخامت ورق نوع پسانک مورد استفاده مقدار مصرف هر گاز و سرعت جوش کاری را تعیین کرد.

جدول ۵

ضخامت ورق میلی‌متر	پستانک مورد استفاده	زمان برای یک متر بر حسب دقیقه	سرعت (متر بر ساعت)	گاز لازم برای یک متر جوش	استیلن به لیتر اکسیژن به لیتر
۰/۸	۷۰	$\frac{1}{2}$	۲۴	۳	۳/۶
۱	۱۰۰	۳	۲۰	۵	۶
۱/۲	۱۰۰	$\frac{3}{4}$	۱۶	۷/۵	۹
۱/۵	۱۴۰	$\frac{1}{3}$	۱۴	۱۱	۱۳
۲	۲۰۰	۵	۱۲	۱۸	۴۲

### زاویه و حرکت مشعل در اجرای ذوب سطحی:

زاویه مشعل نسبت به سطح کار هنگام شروع و تشكیل حوضچه مذاب در حدود ۶۰ تا ۷۰ درجه و در موقع ذوب سطحی حدود ۳۰ تا ۴۵ درجه است. شعله پشت مذاب با حرکت نوسانی مطابق شکل ۴۱ حرکت می‌نماید و موج‌های صاف روی کار ایجاد می‌کند و فرورفتگی‌ای که قبلاً اشاره شد، ایجاد می‌شود. روش ذوب بدون مفتول روی ورق‌های نازک فولادی کاملاً رضایت بخش است؛ به طوری که ناحیه جوش دارای استحکامی برابر با ۸۰ الی ۹۵ درصد ورق اصلی است. سرعت جوش کاری از روش‌های دیگر بیشتر و تغییر شکل‌هایی که روی ورق‌ها ایجاد می‌شود، بسیار کمتر خواهد بود. این روش علاوه بر حالت لب به لب، بر روی لبه‌های برگشته استفاده می‌شود.


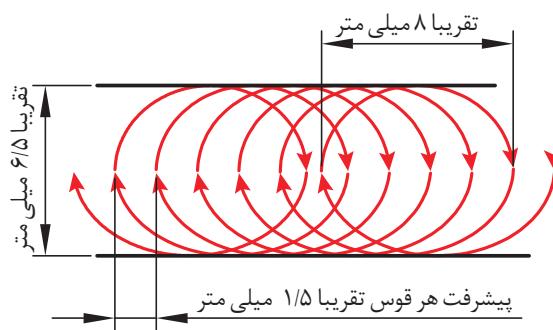


شکل ۴۱

فعالیت  
کارگاهی



سه ورق فولادی به ابعاد  $1/5 \times 120 \times 75$  میلیمتر ببرید و شکل ۴۲ را بر آن پیاده نمایید و جوش کاری کنید.

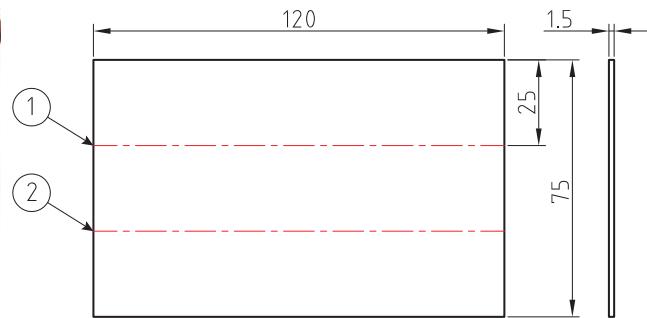
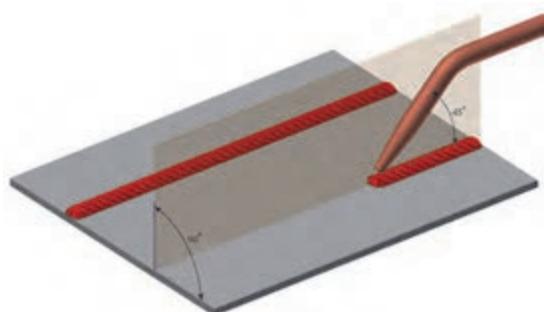


شکل ۴۲

فعالیت  
کارگاهی



شش ورق فولادی به ابعاد  $1/5 \times 120 \times 25$  میلیمتر ببرید و مطابق شکل ۴۳ خال جوش بزنید و سپس دو طرف را جوش کاری کنید.

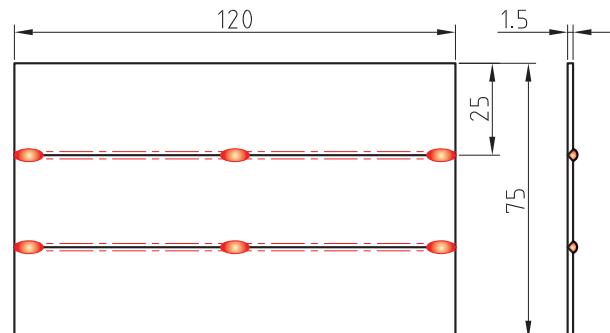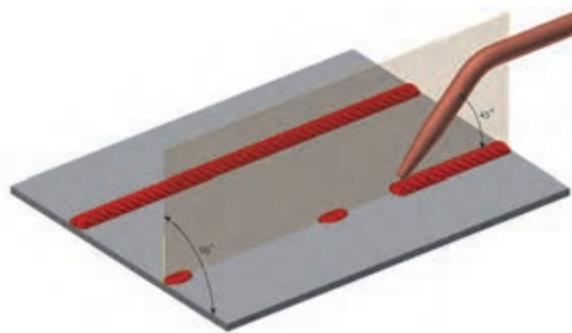


شکل ۴۳

## جوش کاری گاز

چهار قطعه از ورق فولادی به ابعاد  $120 \times 25 \times 1$  میلی‌متر مطابق شکل ۴۴ ببرید و لبه‌های آنها را به اندازه  $1/5$  میلی‌متر با زاویه  $90^\circ$  درجه خم بزنید. سپس لبه‌ها را جوش کاری کنید

فعالیت  
کارگاهی

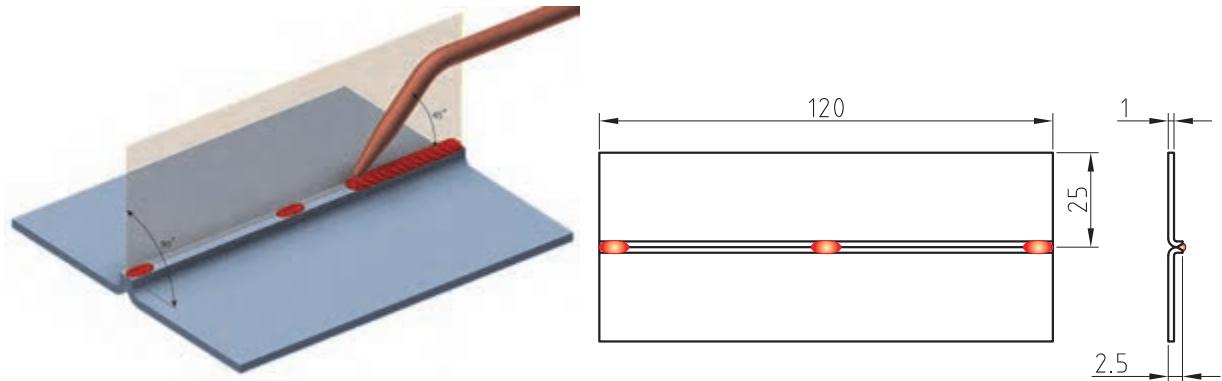


شکل ۴۴

## جوش زاویه خارجی (بدون مفتول)


جوش زاویه خارجی بدون مفتول برای ورق‌های تا ضخامت دو میلی‌متری معمول است. در این روش مانند ذوب سطحی عمل می‌شود؛ منتهی قدرت مشعل  $25$  درصد کمتر از حالت ذوب سطحی است و برای هر میلی‌متر ضخامت،  $75$  لیتر استیلن در ساعت در نظر گرفته می‌شود.

چهار قطعه از ورق فولادی به ابعاد  $1/5 \times 25 \times 120$  میلی‌متر ببرید و مطابق شکل ۴۶ به کمک محکم‌کننده شکل ۴۵ خال جوش بزنید و سپس جوش کاری کنید.

فعالیت  
کارگاهی

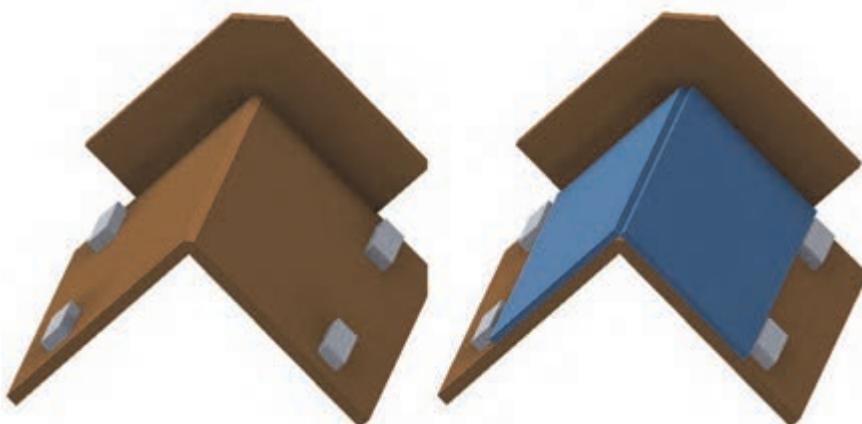

شکل ۴۵ - نوعی فیکسچر برای ثابت نگهداشتن زاویه

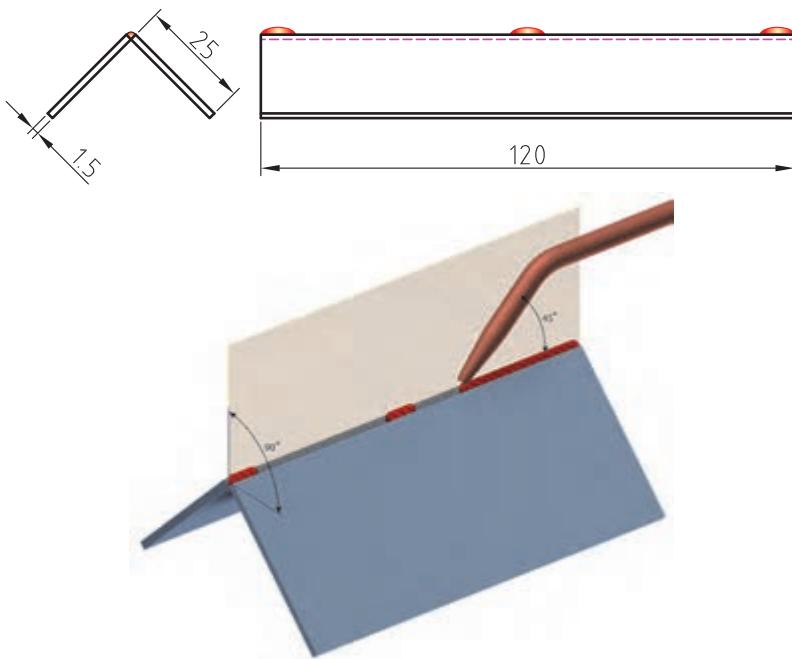

شکل ۴۶

### ارزشیابی

ردیف	مراحل کاری	شرایط کار(ابزار، مواد، تجهیزات، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نمره
۱	جوش کاری گاز بدون مفتول	مکان: کارگاه جوش کاری ابزار: واحد جوش کاری گاز، وسایل ایمنی فردی و قطعه کار	بالاتر از حد انتظار	۱- انواع شعله را بشناسد. ۲- بتواند خط جوش ایجاد کند. ۳- جوش لب به لب را انجام دهد. ۴- جوش گوشه را انجام دهد.	۳
۲	جوش کاری گاز بدون مفتول	مکان: کارگاه جوش کاری ابزار: واحد جوش کاری گاز، وسایل ایمنی فردی و قطعه کار	در حد انتظار	۱- انواع شعله را بشناسد. ۲- بتواند خط جوش ایجاد کند. ۳- جوش لب به لب را انجام دهد.	۲
۱			پایین‌تر از حد انتظار	۱- انواع شعله را بشناسد. ۲- بتواند خط جوش ایجاد کند.	۱


## جوش کاری گاز با مفتول مس (مسوار)

### جوش گاز روی ورق های نازک فولادی به ضخامت ۲ میلی متر

در این روش جوش کاری با یک دست مشعل را می گیرند و حوضچه مذاب تشکیل می گردد و با دست دیگر مفتول به حوضچه مذاب هدایت می کنند. جنس مفتول مسوار از فولاد کم کربن است که لایه نازکی از مس روی آن را پوشانده است.

### ایجاد گرده جوش روی ورق فولاد کم کربن با ضخامت ۱/۵ میلی متر



با استفاده از مفتول پر کننده می توان گرده جوش کاملاً صاف و یکنواخت به دست آورد. یاد گرفتن این روش خیلی آسان است. سرعت این نوع جوش کاری از جوش کاری بدون مفتول کندر است و مصرف گاز بیشتر از حالت قبلی است. در شکل ۴۷ مشاهده می شود که مشعل حرکت دورانی دارد و مفتول مسوار حرکت نوسانی وقتی که بالا می آید به نوک مخروط نزدیک می شود و در موقع پایین آمدن وارد حوضچه مذاب می شود. با این عمل هر بار مقداری از مفتول ذوب و به حوضچه مذاب اضافه می شود و گرده جوش تشکیل می دهد.

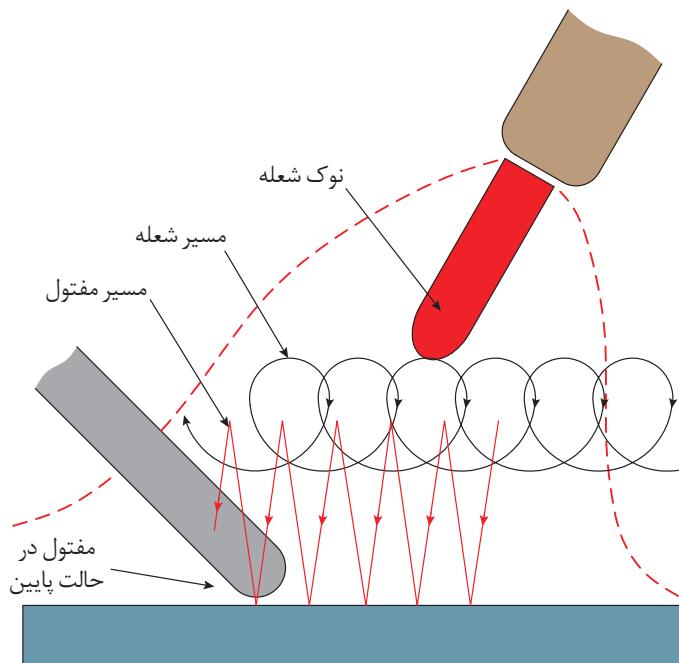

شکل ۴۷



سه ورق فولادی به ابعاد  $120 \times 75 \times 1$  میلی‌متر ببرید و شکل ۴۸ را بر آن پیاده نمایید و جوش کاری کنید.

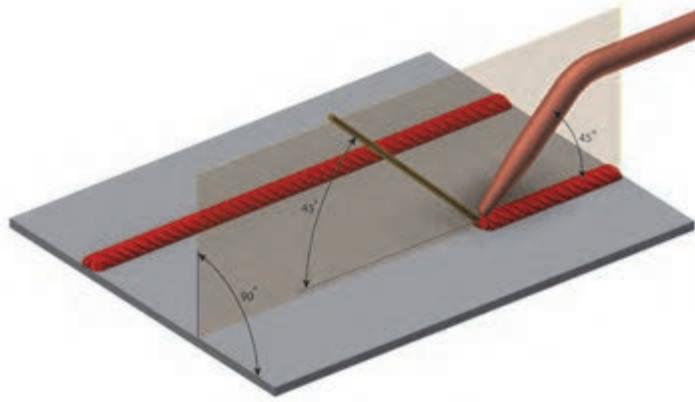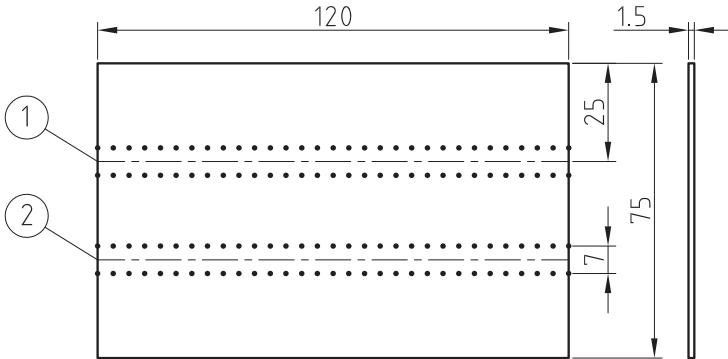


شکل ۴۸

### حال جوش زدن قطعات


برای ثابت کردن قطعات جوش کاری، بهترین وسیله خال جوش زدن است که به فواصل معینی انجام می‌شود. این فواصل با توجه به ضخامت قطعات تعیین می‌شود که برای جوش کاری سطحی به صورت زیر اقدام می‌گردد: در ورق‌ها با ضخامت کمتر از ۵ میلی‌متر فاصله خال جوش‌ها  $30^{\circ}$  برابر ضخامت ورق است و در ورق‌های با ضخامت بیش از ۵ میلی‌متر فاصله خال جوش‌ها  $20^{\circ}$  برابر ضخامت آنهاست. در ضمن قطعاتی که دارای پچ ۷ شکل هستند، از پشت خال جوش می‌شوند. خال جوش معمولاً از وسط کار شروع می‌شود و به طور متناسب یکی چپ و بعدی راست، با فاصله تعیین شده، خال جوش زده می‌شود؛ به نحوی که همیشه شعله متوجه قسمت‌های خال جوش نخوردۀ کار باشد. البته بدون خال جوش زدن و با استفاده از وسایل نگهدارنده و محکم‌کننده (فیکسچر) می‌توان قطعات را به هم جوش داد (شکل‌های ۴۹ و ۵۰).



## جوش کاری گاز

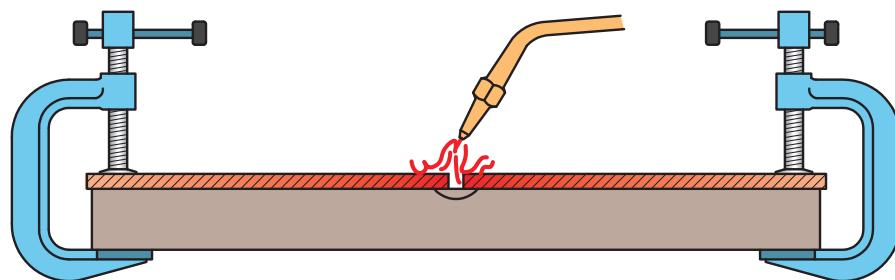

شکل ۴۹

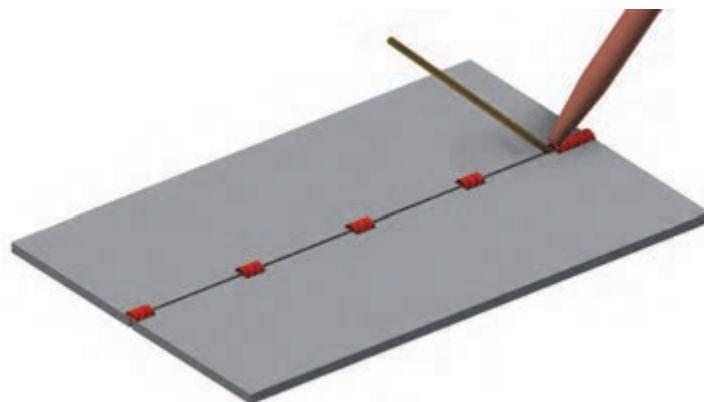

شکل ۵۰

## جوش لب به لب در حالت سطحی

ورق هایی که ضخامت آنها از  $0.75\text{ میلیمتر}$  تا  $3\text{ میلیمتر}$  است، بدون پخت زدن در حالت سطحی جوش کاری می شوند. روش کار بدین صورت است که قطعات را به هم خال جوش می زنند و در محل مناسب برای جوش کاری قرار می دهند. در این نوع جوش کاری، شعله به طرف قسمت جوش نخورده کار متمایل است و مفتول در جلوی شعله از راست به چپ با سرعت یکنواخت پیشروی می کند. شعله و مفتول در صفحه ای عمود بر خط جوش قرار می گیرند. زاویه بین مفتول و شعله  $90^\circ$  درجه است و زاویه مشعل و مفتول نسبت به کار هر کدام  $45^\circ$  درجه است (برای افراد چپ دست جوش کاری از چپ به راست با همین زوایا معمول است). قدرت شعله با توجه به ضخامت قطعه تغییر می کند. برای هر میلی متر ضخامت ورق مشعل با میزان مصرف هر میلی متر  $0.01\text{ لیتر}$  در ساعت است. تیلن در نظر گرفته می شود. قطر مفتول جوش نیز یک میلی متر بیش از نصف ضخامت ورق انتخاب می شود.

$$D = \frac{e}{2} + 1\text{ mm}$$

در این فرمول  $D$  قطر مفتول پر کننده درز بر حسب میلی متر و  $e$  ضخامت ورق بر حسب میلی متر است.

برای جوش کاری ورق با ضخامت  $2/5\text{ میلی متر}$  باید قطر مفتول چقدر باشد؟

کار در کلاس





جدول ۶- تعیین پارامترها در جوش کاری لب به لب در حالت سطحی

مقدار ضخامت ورق به میلی‌متر	شماره پستانک	قطر مفتول به میلی‌متر	زمان برای یک متر برش دقیقه	سرعت (متر بر ساعت)	استیلن به لیتر	اکسیژن به لیتر	مقدار لازم برای یک متر جوش
میلی‌متر	پستانک	میلی‌متر	دقیقه	ساعت	لیتر	لیتر	گرم
۱	۱۰۰	۲	۵	۱۲	۸/۵	۱۰	۲۰
۱/۵	۱۴۰	۲	۷/۵	۸	۱۹	۲۲	۳۵
۲	۲۰۰	۳	۱۰	۶	۳۵	۴۲	۵۰
۲/۵	۲۵۰	۳	۱۲	۴/۷	۴۸	۵۷	۶۵
۳	۳۱۵	۳	۱۵	۴	۷۵	۹۰	۹۰

شش ورق فولادی به ابعاد  $120 \times 25 \times 1/5$  میلی‌متر ببرید و مطابق شکل ۵۱ خال‌جوش بزنید، سپس دو طرف را جوش کاری کنید.

فعالیت  
کارگاهی

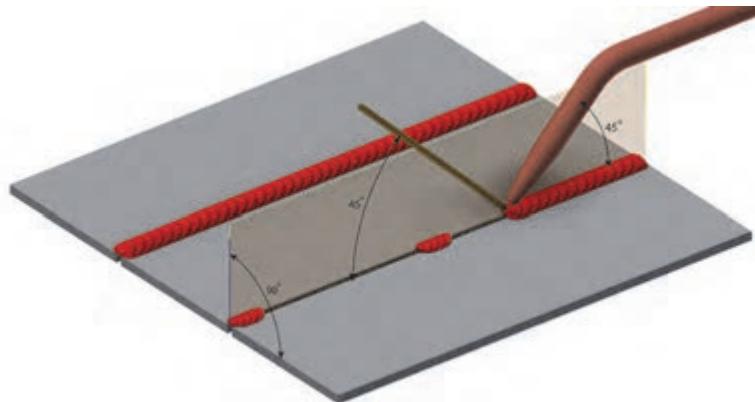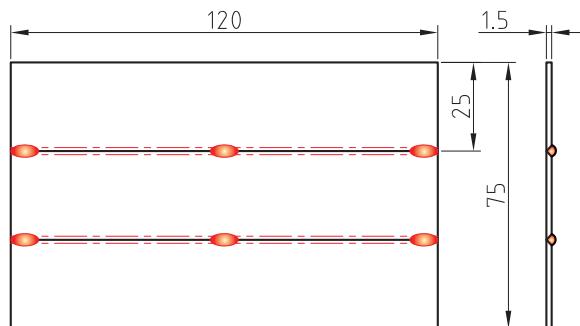


شکل ۵۱

## جوش کاری گاز

جدول ۷ - قطر مفتول و دیگر پارامترهای جوش کاری زاویه‌ای

ضخامت ورق به میلی‌متر	پستانک مورد لزوم	قطر مفتول به میلی‌متر	زمان برای یک متر بر حسب دقیقه	سرعت (متر بر ساعت)	مواد لازم برای یک متر جوش	استیلن به لیتر	اکسیژن به لیتر	مفتول به گرم
۱	۷۰	۱/۵	۵	۱۲		۶	۷	۱۵
۲	۱۴۰	۲	۸	۷/۵		۲۰	۲۴	۳۰
۳	۲۰۰	۳	۱۲	۵		۴۵	۵۴	۶۰
۴	۳۱۵	۳	۱۶	۳/۷۵		۸۰	۹۶	۱۰۰
۵	۴۰۰	۴	۲۰	۳		۱۲۵	۱۵۰	۱۶۰
۶	۵۰۰	۴	۲۴	۲/۵		۲۰۰	۲۴۰	۲۵۰
۸	۶۳۰	۴	۳۲	۱/۸۵		۳۲۰	۳۸۰	۴۰۰
۱۰	۸۰۰	۵	۴۰	۱/۵		۵۰۰	۶۰۰	۷۰۰

چهار قطعه از ورق فولادی به ابعاد  $120 \times 25 \times 2$  میلی‌متر ببرید و مطابق شکل ۵۲ خال جوش بزنید، سپس جوش کاری کنید.

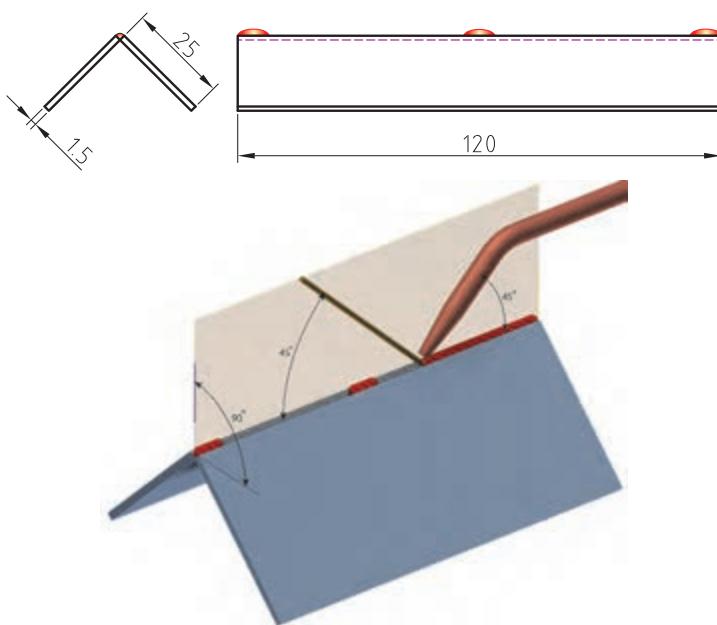


شکل ۵۲

## جوش کاری لب روی هم

در جوش کاری حالت سطحی، معمولاً درز جوش به شکل لب به لب، لب روی هم، گونیایی یا سپری است. در جوش کاری لب روی هم، لبه قطعات باید کاملاً صاف باشد تا لبه‌ها کنار هم قرار گیرد و بین آنها فاصله ایجاد نشود. ورق‌هایی تا ضخامت ۳ میلی‌متر را می‌توان با این روش جوش کاری کرد. اندازه پستانک و سایر پارامترها مانند جوش لب به لب است.

شش قطعه از ورق فولادی به ابعاد  $120 \times 25 \times 1/5$  میلی‌متر ببرید و مطابق شکل ۵۳ خال جوش بزنید، سپس جوش کاری کنید.

فعالیت  
کارگاهی

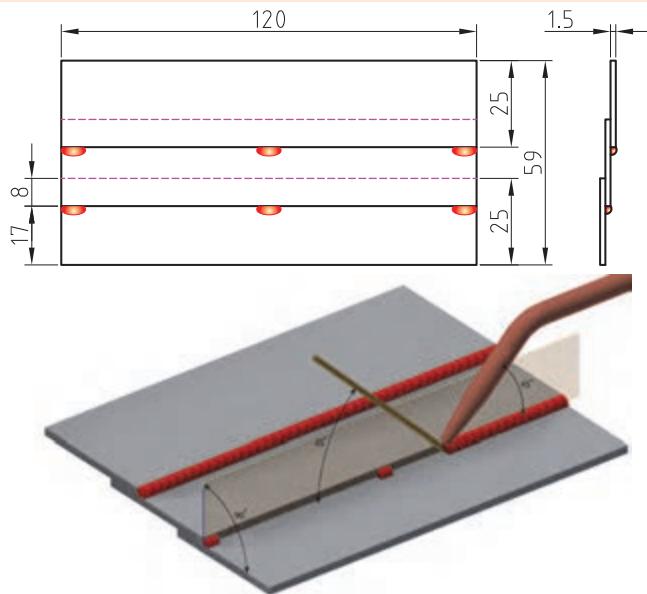

شکل ۵۳

ارزشیابی					
ردیف	مراحل کاری	شرایط کار (ابزار، مواد، تجهیزات، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نمره
۱	جوش کاری گاز با مفتول مسوار	مکان: کارگاه جوش کاری ابزار: واحد جوش کاری گاز، مفتول مسوار و وسایل ایمنی فردی و قطعه کار	پایین‌تر از حد انتظار	۱- جوش لب به لب را انجام دهد.	۳
۲	جوش کاری گاز با مفتول مسوار	مکان: کارگاه جوش کاری ابزار: واحد جوش کاری گاز، مفتول مسوار و وسایل ایمنی فردی و قطعه کار	در حد انتظار	۱- جوش لب به لب را انجام دهد. ۲- جوش گوشه را انجام دهد.	۲
۳		مکان: کارگاه جوش کاری ابزار: واحد جوش کاری گاز، مفتول مسوار و وسایل ایمنی فردی و قطعه کار	بالاتر از حد انتظار	۱- جوش لب روی هم را انجام دهد. ۲- جوش گوشه را انجام دهد. ۳- جوش لب روی هم را انجام دهد.	۳


## جوش کاری گاز با مفتول برنجی

جوش زرد برای اتصال فلزات مشابه و یا غیرهم‌جنس به کار می‌رود و روشی است مابین جوش کاری و لحیم‌کاری سخت. مقاومت این جوش از لحیم سخت بیشتر است و با شعله گاز و در حرارتی حدود ۸۸۰ الی ۹۵۰ درجه سانتی‌گراد اجرا می‌شود؛ بدین طریق که سطح لبه‌های مورد اتصال حرارت داده شده است (تا درجه حرارت ذوب مفتول و پایین‌تر از نقطه ذوب قطعه کار) سپس با حضور فلاکس مفتول که غالباً آلیاژهای مس(برنج و برنز) هستند، ذوب در محل درز رسوپ داده می‌شود (شکل ۵۴).

بحث کلاسی



تفاوت جوش زرد با روش‌های دیگر جوش کاری در چیست؟

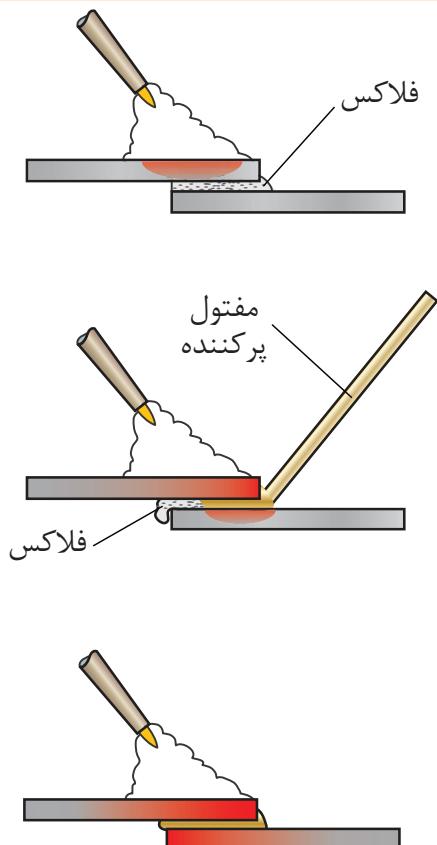

شکل ۵۴- مراحل مختلف جوش با مفتول برنجی

### مفتول‌های جوش برنج


چندین نوع مفتول جوش برنج موجود است که مشهورترین آنها برنج است، متشکل از ۶۰ درصد مس و ۴۰ درصد روی است که برای افزایش برخی خواص فیزیکی و شیمیایی آن عناصری از قبیل سیلیسیم، قلع، منگنز، آهن و نیکل به آن افزوده می‌شود.

جدول ۸- مفتول‌های برنجی

استاندارد AWS	مشخصات مفتول								
	درجه ذوب °F	درجه ذوب °C	استحکام کششی ksi	استحکام کششی MPa	Ni	Fe	Sn	Zn	Cu
۱۶۵۰	۶۰۰	۴۰	۲۷۵	-	-	۱	۳۹	۶۰	RBCUZN-A
۱۶۳۰	۸۹۰	۵۰	۳۴۴	۰/۵	۱	۱	۳۷/۵	۶۰	RBCUZN-B
۱۶۳۰	۸۹۰	۵۰	۳۴۴	-	۱	۱	۳۸	۶۰	RBCUZN-C
۱۷۱۵	۹۳۵	۶۰	۴۱۳	۱۰	-	-	۴۰	۵۰	RBCUZN-D

### فلaks‌ها و روانسازهای جوش زرد

اغلب فلزها در درجات حرارت نزدیک ذوب آمادگی اکسید شدن را دارند. برای جلوگیری از اکسیداسیون و همچنین برای تمیز کردن شیمیایی سطح فلز و روان کردن فلز (تسهیل در جاری شدن مذاب بر روی قطعه کار) موقع جوش برنج از فلاکس استفاده می‌شود که به آنها روانساز یا تنه کار هم گفته می‌شود. روانسازها به اشکال مختلف (پودر، خمیر، و گاز) ساخته می‌شوند که معمول‌ترین آنها به صورت پودر است. نکاتی که در هنگام استفاده از روانسازهای پودری باید رعایت شود، در شکل ۵۵ نمایش داده شده است.

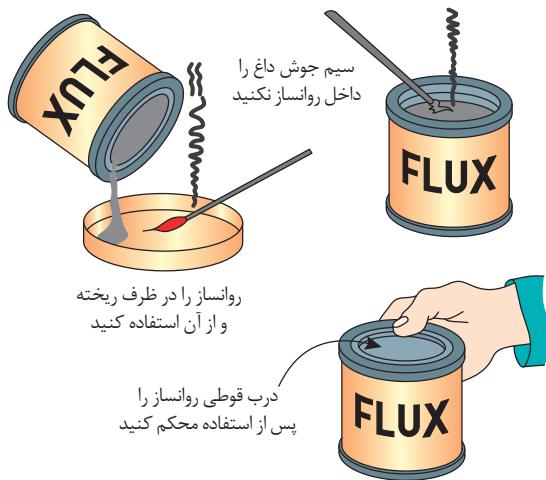

شکل ۵۵

برای رساندن فلاکس به موضع اتصال راههای مختلفی وجود دارد:

(الف) گرم کردن مفتول جوش و فروبردن آن به داخل فلاکس. در این حالت مقداری روانساز به مفتول می‌چسبد و در هنگام جوش کاری به موضع اتصال منتقل می‌شود.

(ب) استفاده از مفتول‌های جوش برنجی پوشش‌دار شبیه الکترود روپوش‌دار برق.

(پ) اضافه کردن پودر یا مایع بر روی مسیر اتصال.



(ت) اتصال تنه کار به موضع جوش همراه با گازهای مصرفی.

## جوش کاری گاز

ورق های فولادی کم کربن قابلیت خوبی برای جوش برق دارند. برای جوش لب به لب و یا جوش لب روی هم به ازای هر میلی متر قطعه ۵۰ تا ۶۰ لیتر استیلن و برای جوش زاویه داخلی ۷۵ الی ۸۰ لیتر استیلن در ساعت باید به مصرف برسد. در جوش زرد قطر مفتول  $\frac{3}{4}$  ضخامت قطعه کار در نظر گرفته می شود. جوش برق به دلیل پایین بون درجه حرارت جوش کاری در ورق ها و لوله های گالوانیزه به طور گسترش دارد. چون فلز روی که به عنوان روکش ورق های گالوانیزه به کار رفته است، در برابر حرارت کمتر اکسید می شود و مقاومت در مقابل خوردگی آن حفظ می گردد. جوش برق در جوش کاری چدن و قطعات مسی و لوله های مسی به راحتی مورد استفاده است.

دو قطعه از ورق فولاد کم کربن با ابعاد  $120 \times 25 \times 1/5$  و  $1/5 \times 50 \times 120$  میلی متر ببرید و مطابق شکل ۵۶  
حال جوش بزنید، سپس جوش کاری کنید.


فعالیت  
کارگاهی

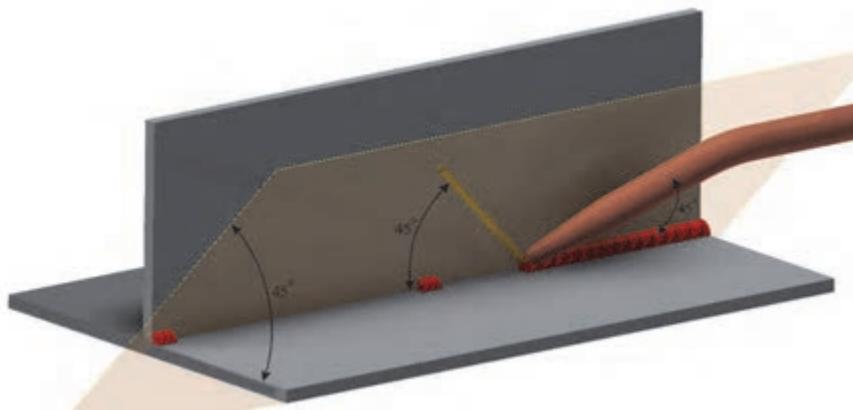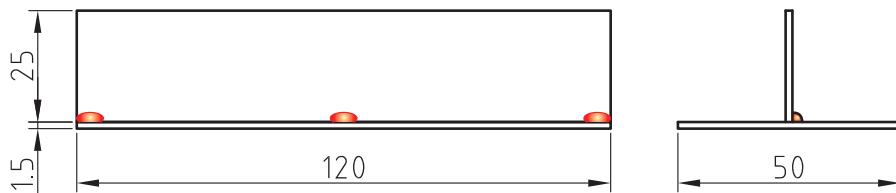


شکل ۵۶



دو قطعه از ورق فولاد با ابعاد  $120 \times 25 \times 1$  میلیمتر ببرید و مطابق شکل ۵۷ به وسیله لبه گرد سندان به صورت استوانه درآورید و لبهای آن را با جوش ذوبی متصل کنید. سپس دو قطعه ورق به ابعاد  $100 \times 100 \times 1$  ببرید و مطابق شکل ۵۸ با مفتوول برنجی به استوانه با جوش دهید.

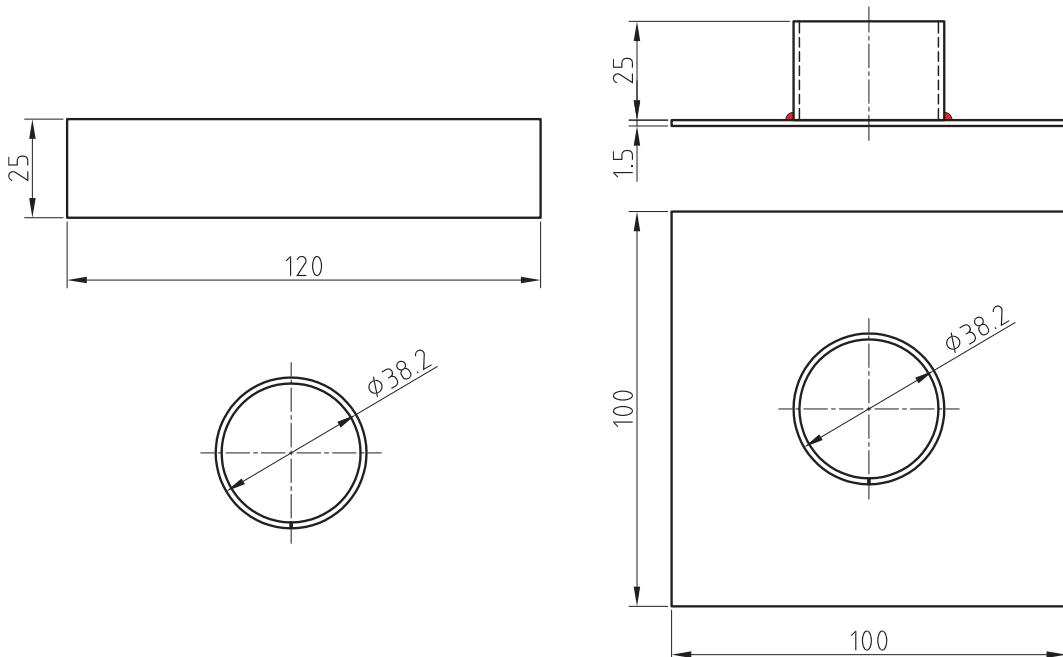

شکل ۵۷

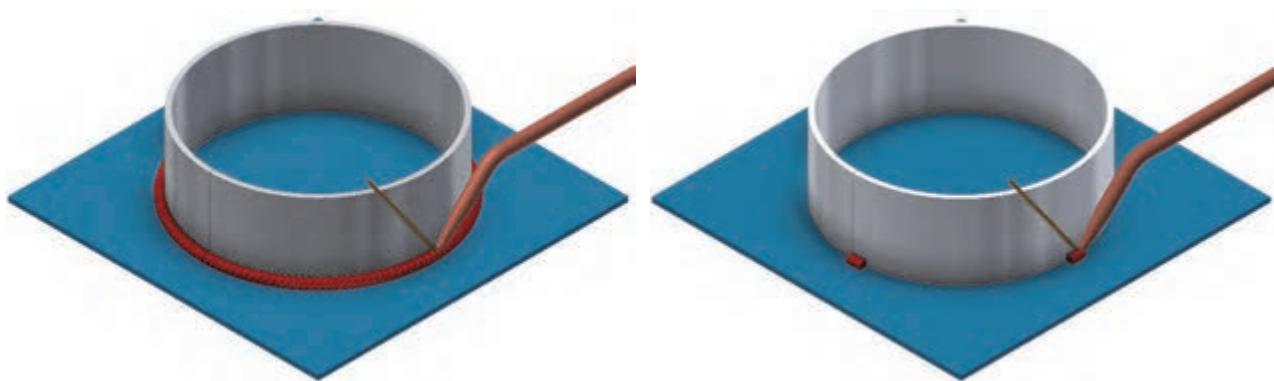

شکل ۵۸

**جوش کاری گاز**

**ارزشیابی**

ردیف	مراحل کاری	شرایط کار(ابزار، مواد، تجهیزات، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نمره
۳	جوش کاری گاز با مفتول برنجی	مکان: کارگاه جوش کاری ابزار: واحد جوش کاری گاز، مفتول برنجی و وسایل ایمنی فردی و قطعه کار	بالاتر از حد انتظار	۱- جوش سپری را انجام دهد. ۲- تولید کردن لوله با ورق توسط جوش ذوبی ۳- جوش سپری لوله را انجام دهد.	
۲	جوش کاری گاز با مفتول برنجی	در حد انتظار		۱- جوش سپری را انجام دهد. ۲- تولید کردن لوله با ورق توسط جوش ذوبی	
۱		پایین‌تر از حد انتظار		۱- جوش سپری را انجام دهد.	

## ارزشیابی برش کاری ورق فلزی

شرح کار:

شناسایی و راهاندازی دستگاه جوش گاز

جوش کاری گاز بدون مفتول

جوش کاری گاز با مفتول مسوار

جوش کاری گاز با مفتول برنجی

استاندارد عملکرد:

هنرجویان روش تولید استیلن و اکسیژن در صنعت را فرامی‌گیرند و می‌توانند جوش کاری گاز اکسی استیلن را با دوروش بدون مفتول و با مفتول با رعایت تمامی نکات ایمنی انجام دهند.

شاخص‌ها:

- سطح ورق تمیز و بدون گرد و غیار و زنگ‌زدگی باشد

- برش قطعه کار طبق نقشه و نشانه‌گذاری لازم

- جوش کاری قطعه کار با رعایت نکات ایمنی

شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:

شرایط: کارگاه جوش کاری با شرایط تهویه مناسب و نور کافی.


ابزار و تجهیزات: وسایل انتقال نقشه بر روی ورق، واحد جوش کاری گاز، وسایل ایمنی فردی، مفتول مسوار، مفتول برنج.

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	شناسایی و راهاندازی دستگاه جوش گاز	۲	
۲	جوش کاری گاز بدون مفتول	۱	
۳	جوش کاری گاز با مفتول مسوار	۱	
۴	جوش کاری گاز با مفتول برنجی	۱	
شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی، و ...			
۱- رعایت نکات ایمنی قبل و حین جوش کاری			
۲- تمیز کاری محل جوش کاری			
۳- رعایت نکات زیستمحیطی و جمع‌آوری دورریزها			
میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ۲ است.			

## پودمان ۵

### بازرسی جوش

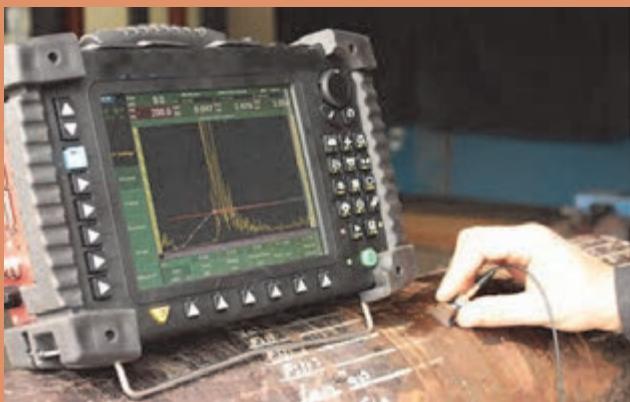

## واحد یادگیری ۵

### بازرسی جوش

#### آیا تاکنون پی برده‌اید

- جوش نیز می‌تواند دارای عیب باشد؟
- چه روش‌هایی برای پیش‌گیری از عیوب جوش وجود دارند؟
- برای تشخیص عیوب جوش از چه روش‌هایی استفاده می‌شود؟

#### استاندارد عملکرد

پس از به پایان رساندن این واحد یادگیری، هنرجویان می‌توانند عیوب جوش را شناسایی کنند، راههای پیش‌گیری از بعضی عیوب جوش را به طور عملی انجام دهند و پس از جوش‌کاری تست چشمی و تست مایع نافذ را انجام دهند و با روش‌های انجام دیگر تست‌های جوش آشنا شوند.

## شناختی عیوب جوش

### ساختار منطقهٔ جوش

متداول‌ترین انواع جوش‌ها، جوش ذوبی است که دارای ۳ قسمت کاملاً مجزا به شرح زیر است:

- ۱- حوضچهٔ مذاب
- ۲- منطقهٔ تحت تأثیر حرارت (HAZ) یا تفتیده
- ۳- فلز مینا (فلز مورد جوش‌کاری)

کار در کلاس

جدول زیر را کامل کنید.



ردیف	نام فارسی	نام انگلیسی
۱	حوضچهٔ مذاب	
۲	منطقهٔ تحت تأثیر حرارت (تفتیده)	
۳	فلز مینا	

فلز جوش که از انجماد حوضچهٔ مذاب به دست آمده است تحت تأثیر گرما و نرخ سرد شدن، دچار تغییرات ساختاری اتمی و امتزاجی زیر می‌شود:

- تغییر خصوصیات مکانیکی
- افزایش تردی فلز جوش
- افزایش حساسیت در مقابل ترک‌خوردگی
- کاهش مقاومت در برابرخوردگی و زنگزدگی


نکته

شدت این تغییرات و تأثیرات به نوع فرایند جوش‌کاری وابسته است.



### قسمت‌های مختلف منطقهٔ جوش شده

قسمت‌های مختلف منطقهٔ جوش شده مطابق (شکل ۱) عبارتند از:

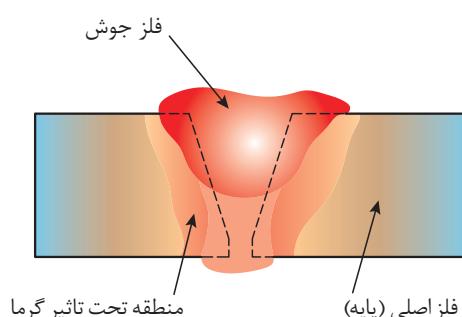

۱ فلز جوش

۲ منطقهٔ تحت تأثیر حرارت-HAZ

۳ فلز اصلی (فلز پایه)

شکل ۱

## فلز جوش:

فلز جوش، آلیاژی از مذاب لبه‌ها و مذاب فلز پرکننده درز خواهد بود؛ مثلاً زمانی که یک الکترود نیکلی برای جوشکاری چدن خاکستری به کار می‌رود، آلیاژ از فلز نیکل و فلز آهن و کربن خواهد بود که دارای ساختار FCC است و جذب آهن ربا نمی‌شود.

## منطقه تحت تأثیر حرارت (HAZ):

منطقه کنار فلز جوش که جزء فلز پایه است و ذوب نمی‌شود، ولی در اثر گرما تغییر ساختار داده است.


## فلز پایه:

که تغییر ساختاری در آن ایجاد نمی‌شود، ولی در اثر انبساط و انقباض ناشی از حرارت، تنش در آن پدیدار شده است.

## چگونگی انجاماد حوضچه مذاب:


می‌دانیم اتم‌های فلزی بی‌نظم و آمورف (بی‌شکل) هستند، ولی در اثر سرد شدن اتم‌ها با نظم خاص و تکرارشونده منجمد می‌شوند؛ یعنی ساختار کریستالی دارند.

انجاماد با ایجاد هسته‌های کوچک جامدی شروع می‌شود (که به این عمل جوانه‌زنی می‌گویند). به (شکل ۲) توجه کنید که در یک حوضچه مذاب، بلورهای جامد چگونه و از چه منطقه‌ای شکل گرفته‌اند (جوانه‌ها از جامد ایجاد می‌شوند و رشد می‌کنند).

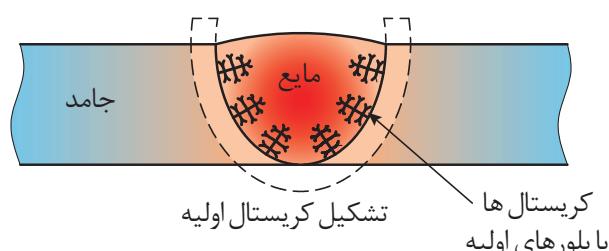

شکل ۲


پس از شکل گیری هسته‌های اولیه جامد، اتم‌های دیگری به هسته اضافه می‌شوند و رشد می‌کنند و بزرگ می‌شوند تا به ذرات جامد بزرگ‌تر تبدیل شوند که دانه یا بلور (کریستال) نامیده می‌شود(شکل ۳).

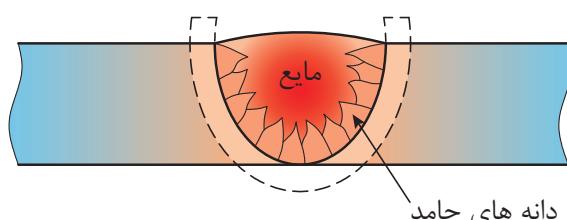

شکل ۳


## بازرسی جوش

با پیشرفت جامد بلورها یا دانه به هم می‌رسند و مرز نامنظمی درست می‌کنند که به آن مرز دانه گویند که با میکروسکوپ قابل روئیت هستند در شکل ۴ انجاماد کامل را ملاحظه کنید.

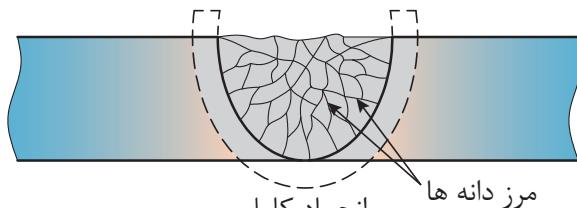


شکل ۴

در مرکز فلز جوش به دلیل سرعت بالای انجاماد، دانه‌ها رشد کمتری دارند و دانه‌های ریزتر می‌گیرند. وقتی عنصری به یک فلز خالص اضافه شود و آلیاژی تشکیل دهنده، اتم عنصر جدید به دو صورت جانشینی مستقیم و بین‌نشینی در شبکه قرار می‌گیرد.

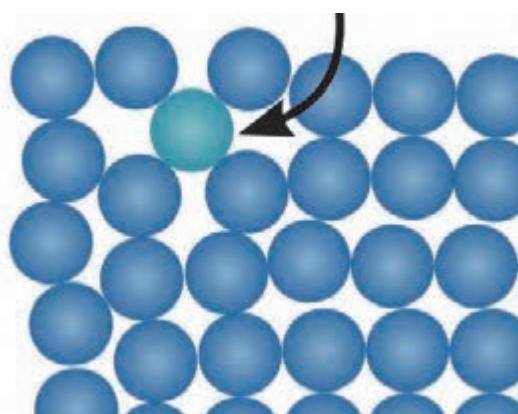

شکل ۶

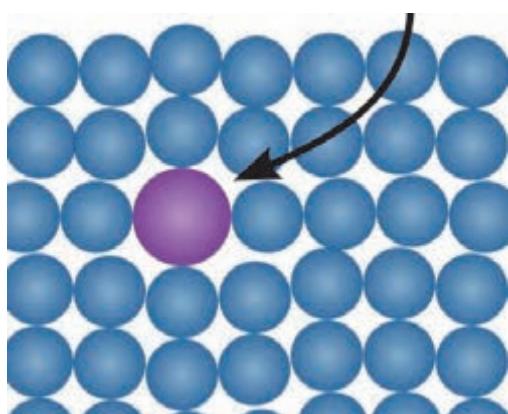


شکل ۵

تحقيق کنید

درباره جانشینی مستقیم و بین‌نشینی در فلزات تحقیق کنید.

**چگونگی سخت شدن فولاد با عملیات حرارتی:**  
فولاد ساده کربنی آلیاژی است از آهن و کربن که افزایش درصد کربن به استحکام و سختی فولاد می‌افزاید و عملیات حرارتی هم می‌تواند فولاد را سخت کند.  
هم اکنون کربن در فولاد به دو صورت وجود دارد:  
الف) کربن در فولاد به صورت اتمی و بین‌نشین که کمتر به این حالت یافت می‌شود.

ب) ترکیب کربن با آهن، به نام کاربید آهن که در درجه حرارت محیط در فولاد به صورت  $Fe_3C$  وجود دارد و مقدار آن به درصد کربن در فولاد بستگی دارد. حرارت دادن فولاد در دمای بیش از  $723^\circ$  باعث می‌شود که کاربید آهن  $Fe_3C$  تجزیه گردد و به کربن و اتم آهن تبدیل شود.

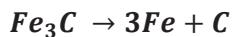


در شرایط فوق وقتی فولاد، گرم می‌شود، از شبکه FCC به BCC به هم تغییر شبکه می‌دهد. پس دو اتفاق با هم افتاده است، هم اتم‌های کربن آزاد شده‌اند و هم شبکه اتمی FCC تشکیل شده است که به دلیل حجم بزرگتر فضای خالی این شبکه می‌تواند مقدار بیشتری اتم کربن به صورت بین‌نشین در بین اتم‌های خود جای دهد.

حال برای سرد کردن دو حالت در نظر می‌گیریم:

(الف) سردکاری آرام (تعادلی)

(ب) سردکاری تند (سریع)

اگر فولاد گرمادیده و سرخ شده را (به وسیله آب یا هوای فشرده) سریع سرد می‌کنیم اتم‌های کربن بین‌نشین در شبکه FCC فرصت پیدا نمی‌کنند تغییر وضعیت دهند و به کاربید آهن  $Fe_3C$  تبدیل شوند؛ در حالی که تبدیل شبکه از FCC به BCC الزامی و حتمی است. سرعت سرد شدن باعث می‌شود مقدار زیادی اتم کربن به صورت فشرده درون شبکه BCC باقی بماند و شبکه به شکل مکعب مستطیل می‌شود؛ لذا سختی زیاد می‌شود و فولاد حاصل شده شکننده‌تر است. شکل ۷ شبکه BCC و FCC را نشان می‌دهد.

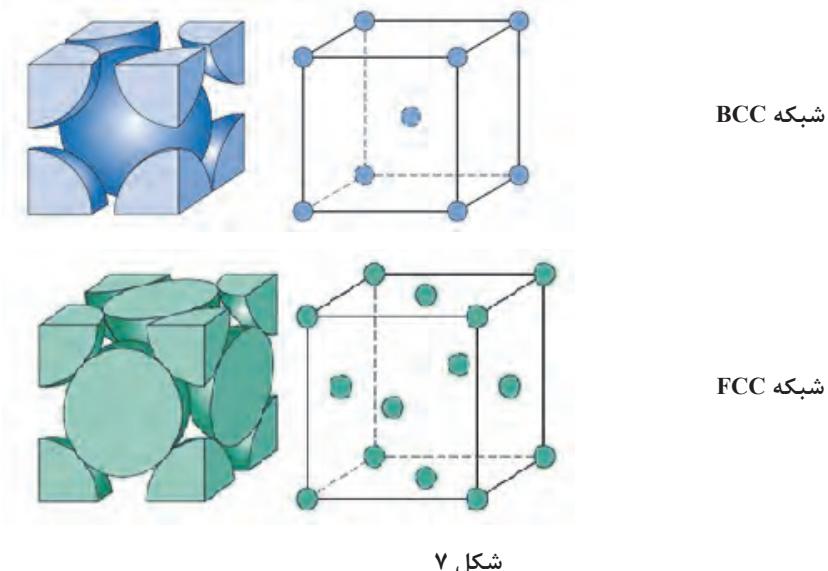

بر عکس، اگر فولاد گرمادیده و سرخ شده آرام سرد شود، سخت و شکننده نمی‌شود، زیرا زمان لازم برای تشکیل مجدد  $Fe_3C$  وجود دارد.

حرارت حاصل از جوش کاری می‌تواند تغییرات فوق را در منطقه ذوب و HAZ ایجاد کند. به علاوه گرما جوش کاری باعث انبساط و انقباض می‌شود و تنش‌های زیادی تولید می‌کند که این عوامل باید تحت کنترل باشد تا جوش با کیفیت مطلوب به دست آید.

تحقیق کنید

درباره شبکه کریستالی FCC و BCC تحقیق کنید.



## اشکالات و عیوب جوش

اجرای عملیات جوش کاری با کیفیت صدرصد و ایده‌آل و ایجاد یک اتصال بدون عیب به ندرت ممکن است. و به طور معمول جوش کاری‌ها دارای معايب و ناپیوستگی‌هایی هر چند کوچک هستند. ناپیوستگی‌هایی که مورد پذیرش استاندارد مرجع قرار گیرد، عیب محسوب نمی‌شود.

استانداردها با در نظر گرفتن مؤلفه‌هایی مثل کیفیت، قابل اعتماد بودن از نظر تأمین نیازهای طراحی همراه با صرفة اقتصادی، محدوده پذیرش عیب را در جوش برای کاربردهای مختلف مشخص کرده‌اند. ولی جوش کاران بدون در نظر گرفتن این ملاحظات، همواره باید خود را به اجرای جوش کاری بدون عیب و نقص موظف بدانند و دائمًا تحت کنترل و بازرسی باشند و تشویق و ترغیب شوند. جوش‌هایی که ناپیوستگی در خارج از محدوده مجاز استاندارد داشته باشد، عیب‌دار به حساب می‌آید و بدون ملاحظات اقتصادی و سایر مسائل پروژه باید طبق دستورالعمل‌های تعمیراتی و با روش‌های اجرایی مورد تأیید، تخریب و دوباره جوش کاری شود. درخصوص ناپیوستگی‌ها در جوش ملاحظات زیر در قراردادها و پیمان‌های اجرای یک پروژه دیده می‌شود.

روش‌های بازدید عیب‌یابی، روش‌های بازرسی‌های مخرب (DT) و غیرمخرب (NDT) خواهد بود. تهیه دستورالعمل تعمیر جوش کاری نیز براساس معیارهای پذیرفتن استاندارد مرجع و توافق قراردادی و اقتصادی در قراردادها گنجانده می‌شود.

### عيوب متداول در جوش کاري:

۱- عيوب ظاهري جوش

۲- عيوب داخلی جوش

### عيوب ظاهري جوش:

(الف) عيوب ابعادي

(ب) ناپيوستگي ظاهري

### الف) عيوب ابعادي

۱- عيوب ابعادي در اتصال سپري (Fillet)


۲- عيوب ابعادي در اتصال سر به سر (Butt)

عيوب ابعادی در اتصال سپری:

### ساق ناکافی (z):

در اتصالات سپری چنانچه در wps اجرایی قید نشده باشد، معمولاً میزان ساق جوش مورد نیاز  $\frac{1}{7}$  ضخامت نازکترین قطعه در نظر گرفته می‌شود. چنانچه ساق جوش مورد نظر از حد مشخص شده کمتر باشد، عیب تلقی می‌شوند و باید ترمیم گردد(شکل ۸).


نکته مهم این است که جوش سپری (Fillet) در هر شرایطی باید دارای ساق‌هایی برابر بر روی دو بال و جان قطعه باشد؛ مگر طبق دستور طراح.

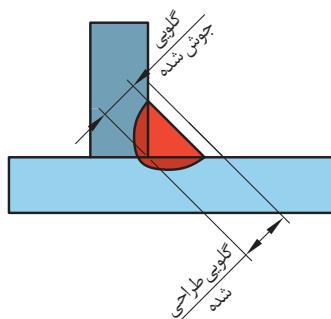

شکل ۸

### گلویی ناکافی (نقعر گرده جوش):

بهترین شرایط برای جوش Fillet، داشتن سطح جوش صاف و تخت است. در این جوش چنانچه در wps اجرایی مورد خاصی قید نشده باشد، معمولاً میزان این گلویی  $\frac{1}{7}$  ضخامت نازکترین قطعه مورد نظر گرفته می‌شود (شکل ۹).

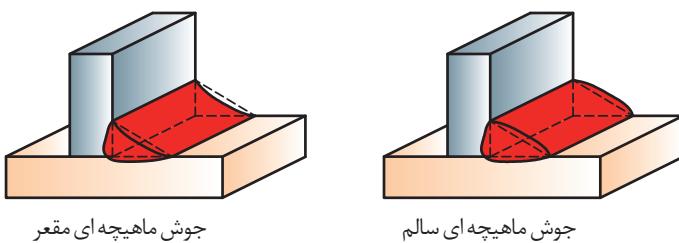

شکل ۹

وجود جوش گوشه با ابعاد کمتر از این حد تقریر گرده جوش تلقی می‌گردد.

### تحدب گرده جوش:


چنانچه ابعاد گلویی جوش Fillet از حد مورد انتظار ( $7t/10$ ) بیشتر باشد، با ثابت ماندن ساق جوش مناسب، عیب تلقی می‌گردد، زیرا گرده جوش اضافی نه تنها در استحکام جوش نقشی ایفا نمی‌کند، بلکه از آنجایی که می‌تواند زوایایی تیز در کناره جوش ایجاد کند، می‌تواند باعث ایجاد نقاط تمرکز تنش در قطعه گردد. میزان انحراف عیوب ابعادی از حد مجاز را می‌توان پس از رؤیت با استفاده از گیج‌های ویژه اندازه‌گیری و ثبت کرد.

WPS چیست و چه کاربردی در جوش کاری دارد.



**عيوب ابعادی در جوش سر به سر (Butt):**  
**تحدب گرده جوش (Convexity):**

بیشترین حد برآمدگی گرده جوش برای اتصالات لببه‌لب (Butt) حدود سه میلی‌متر است و بیش از آن مجاز نیست و عیب تلقی می‌گردد، زیرا باعث ایجاد نقاط تمرکز تنش در اتصال می‌گردد (شکل ۱۰).

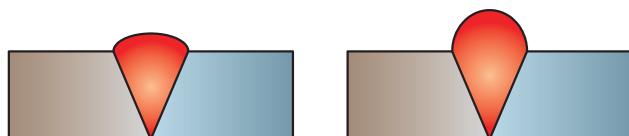

شکل ۱۰

**تقرع گرده جوش (عدم پرشدگی) (Concavity):**


حداقل میزان پرشدگی در جوش‌های Butt باید در حد ضخامت قطعه باشد (شکل ۱۱).



شکل ۱۱

**تحدب ریشه جوش (نفوذ اضافی) (Excess Penetration):**


حداکثر میزان بیرون‌زدگی نفوذ جوش از پشت قطعه ۳ میلی‌متر است بیرون‌زدگی بیش از این حد مجاز نیست و به عنوان عیب نفوذ اضافی تلقی می‌گردد (شکل ۱۲).

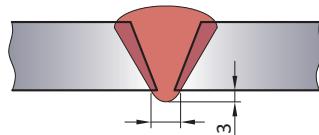

شکل ۱۲

**تقرع ریشه جوش (Root Concavity):**


نفوذ جوش باید به انتهای لبه قطعه در پشت کار برسد (شکل ۱۳).

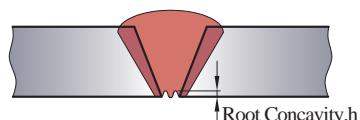

شکل ۱۳

### نا هم ترازی (Mismatch) (Liner Misalignment)

اگر در این اتصال Butt دو جزء اتصال در یک راستا نباشند، این عیب ایجاد می‌گردد (شکل ۱۴).

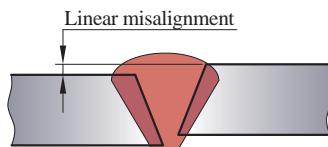

شکل ۱۴



شکل ۱۵ - وسیله‌ای برای تشخیص نا هم ترازی (HI-LO GAUGE)

کار عملی




قطعه کاری را که جوش شیاری (سر به سر) داده اید، بررسی کنید. چه عیوب ابعادی در آن قابل مشاهده است.

### ب- ناپیوستگی ظاهری:

#### کناره (Under Cut)

پر نشدن حوضچه مذاب در کناره‌های جوش و همچنین خوردگی کناره جوش روی قطعات اتصال را کناره جوش می‌گویند (شکل ۱۶).

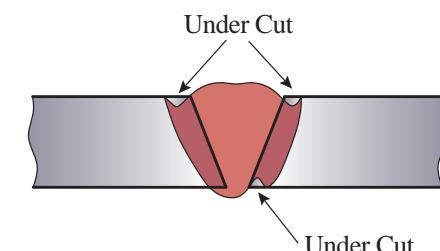


شکل ۱۶



برای رفع عیب کناره چه کاری باید انجام داد؟

### سرفنتگی جوش (Over Lap)


این عیب، پرشدگی بیش از اندازه مجاز است و زمانی اتفاق می‌افتد که فلز جوش رسوب داده شده بیشتر از ظرفیت اتصال باشد و فلز پرکننده بدون ذوب کردن قطعه آن را بپوشاند (شکل ۱۷).

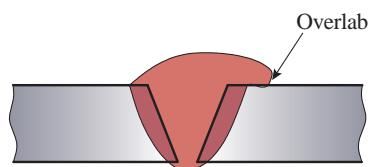

شکل ۱۷

### ذوب ناقص (Lof) Lack of Fusion

حوضچه مذاب در هر مرحله باید با دیواره قطعات مورد اتصال و جوش پاس‌های قبلی به طور کامل اقدام گردد؛ در غیر این صورت، باعث ایجاد عیبی به اسم ذوب ناقص (LOF) می‌گردد. این عیب گاهی ممکن است در سطوح زیرین قطعه اتفاق بیفتد و قابل مشاهده نباشد (شکل ۱۸).

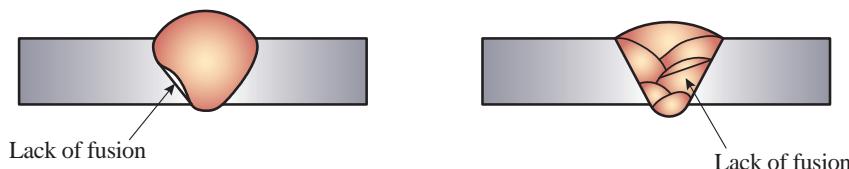


شکل ۱۸

### نفوذ ناقص (Lop) Lack of Penetration

این عیب در صورتی جزء عیوب ظاهری تلقی می‌گردد که به دو طرف قطعه دسترسی باشد؛ در غیر این صورت، این عیب جزء عیوب داخلی در نظر گرفته می‌شود. جوش ذوبی در صورتی نفوذ کامل است که دو لبه اتصال از سطح بالا (ظاهری) تا سطح پایینی به طور کامل ذوب شود و در هم آمیزد. این عیب در دو حالت بررسی می‌شود.

### الف: نفوذ ناقص در اتصالات شیاریک طرفه:


جوش ذوبی باید در پشت قطعه اتصال یا هم سطح در قطعه باشد (در استفاده از پشت بند) و یا از پشت کار بیرون بزند (نهایتاً به اندازه ۳ میلی متر) و در غیر این صورت نفوذ ناقص است (شکل ۱۹).

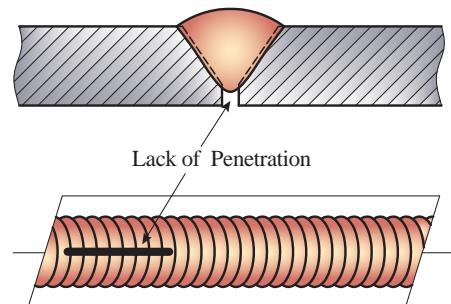

شکل ۱۹

### ب) نفوذ ناقص در اتصالات شیاری دو طرفه:

در این گونه اتصالات پاشنۀ کار و ریشه اتصال در مرکز ضخامت قطعه واقع می‌گردد که باید توسط جوش ذوبی به طور کامل ذوب و پر گردد. اگر این شرایط ایجاد نشود، عیب در نظر گرفته می‌شود (شکل ۲۰).

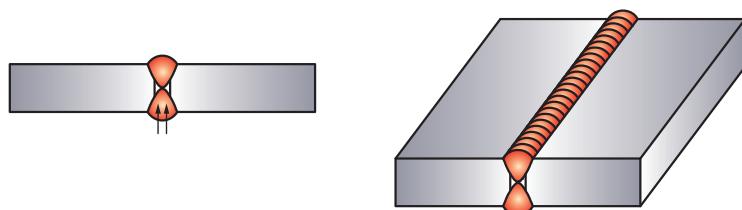

شکل ۲۰

### لکه قوس (Stray Arcing):

در اثر برخورد نوک الکترود به اطراف درز جوش و قطعه در هنگام شروع جوش کاری ایجاد می‌شود (شکل ۲۱).




شکل ۲۱



شکل ۲۲

### چاله جوش (Black Point):

این عیب در نقاط انتهایی خط جوش دیده می شود که عبارت است از پر نشدن انتهای جوش و می تواند محل مناسبی برای بروز عیوب خطرناکی نظیر ترک باشد (شکل ۲۲).

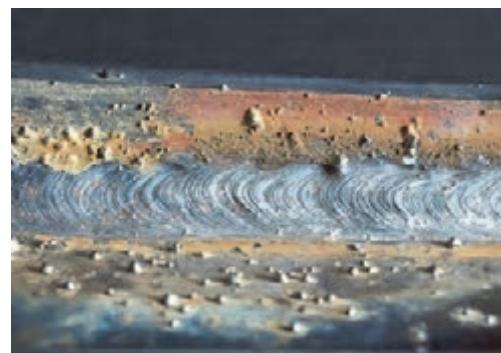

شکل ۲۳

### پاشش و جرقه (Spatter):

اگر در هنگام جوش کاری پارامترهای اساسی جوش رعایت نشود، جرقه و پاشش های ایجاد شده از حد طبیعی بزرگتر می شود؛ که در نتیجه به سطح قطعه و جوش می چسبد و بر روی کار باقی می ماند. این نقاط می توانند محل مناسبی برای جوانه زنی ترک ها و شکست قطعه باشند (شکل ۲۳).

کار عملی



قطعه کاری را که جوش شیاری (سر به سر) و سپری داده اید، بررسی کنید. چه عیوب ناپیوستگی ظاهری در آنها قابل مشاهده است.

## عیوب داخلی جوش

### تخلخل (Porosity):

این عیب در اثر حبس شدن گاز در داخل جوش ایجاد می شود. بنابراین هر عاملی که باعث ایجاد گاز شود، از قبیل چربی و رطوبت، می تواند عامل ایجاد این عیب باشد. همچنین اگر شرایطی پیش بیاید که گازهای ایجاد شده در داخل جوش فرصت خروج را پیدا نکنند، باز هم باعث ایجاد این عیوب می گردند. این عیب می تواند در مدل های مختلفی مشاهده شود که عبارت است از :

#### ۱- تخلخل با پخش یکنواخت:

در این حالت حباب های گاز در تمام طول جوش وجود دارند که ناشی از مواد مصرفی کثیف و ناسالم است (شکل ۲۴).

## ۲-تخلخل خوش‌های:


در این حالت حباب‌های گازی در نقاطی از خط جوش تجمع یافته‌اند که معمولاً ناشی از قطع و وصل شدن جریان جوش کاری در حین کار است. این وضعیت باعث می‌شود حوضچه مذاب سریع سرد شود و حباب‌های ایجادشده فرست خروج پیدا نکنند (شکل ۲۴).

## ۳-تخلخل خطی:

این حالت ناشی از ایجاد حباب‌های گازی و کشیده شدن آن در طول مسیر جوش کاری است (شکل ۲۴).

## ۴-تخلخل لوله‌ای:

این عیب ناشی از حرکت همزمان حباب به سمت قطعه و انجماد حوضچه است (شکل ۲۴).

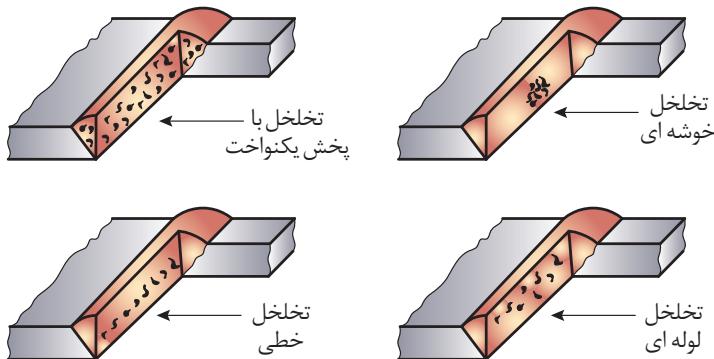

شکل ۲۴

فکر کنید

به نظر شما برای جلوگیری از ایجاد تخلخل در جوش چه کاری باید انجام داد؟




## آخال (Slag Inclusion):

هرگاه در داخل جوش ذرات جامدی باقی بماند، این عیب ایجاد می‌شود. عموماً آخال‌های جوشی به یکی از دو صورت زیر است:

### ۱-آخال سرباره:


ناشی از جا ماندن سرباره جوش قبلی است که در جوش‌های الکترود دستی و زیرپودری می‌تواند رخ دهد (شکل ۲۵).

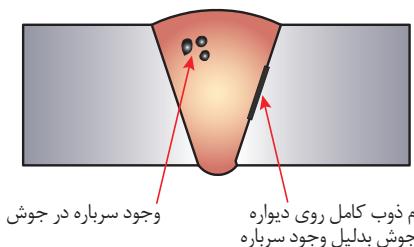

شکل ۲۵

## ۲- آخال تنگستنی:

این عیب در جوش کاری TIG رخ می‌دهد و ناشی از برخورد الکترود تنگستنی به حوضچه مذاب در حین جوش کاری است (شکل ۲۶).

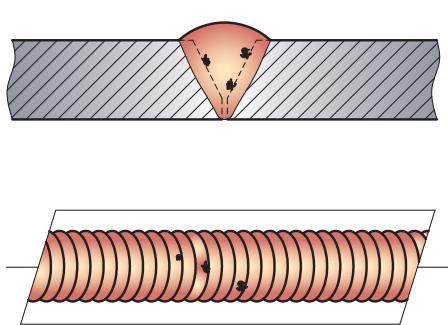

شکل ۲۶

فکر کنید



به نظر شما برای جلوگیری از ایجاد آخال سرباره در جوش چه کاری باید انجام داد؟

## ترک (Crack)

این عیب انواع گوناگونی دارد و معمولاً جزء خطرناک‌ترین عیوب موجود در جوش و قطعه به حساب می‌آید که در زیر به آنها اشاره می‌گردد.

ترک‌ها بر حسب محل وقوع و دمای ایجاد به صورت‌های مختلفی دسته‌بندی می‌شوند.

### انواع ترک از نظر محل بروز عیب:

۱- ترک ستاره‌ای: محل بروز این ترک در چاله انتهایی جوش است (شکل ۲۷-الف).

۲- ترک عرضی: در جهتی عمود بر جهت جوش رخ می‌دهد و می‌تواند در قطعه و یا جوش واقع گردد (شکل ۲۷-الف).


۳- ترک طولی: این ترک در امتداد طولی جوش رخ می‌دهد (شکل ۲۷-الف).

۴- ترک زبانه (گوشه) (شکل ۲۷-ب)

۵- ترک زیر خط ذوب (شکل ۲۷-ب)

۶- ترک در منطقه HAZ (شکل ۲۷-ب)


۷- ترک در ریشه جوش (شکل ۲۷-ب)

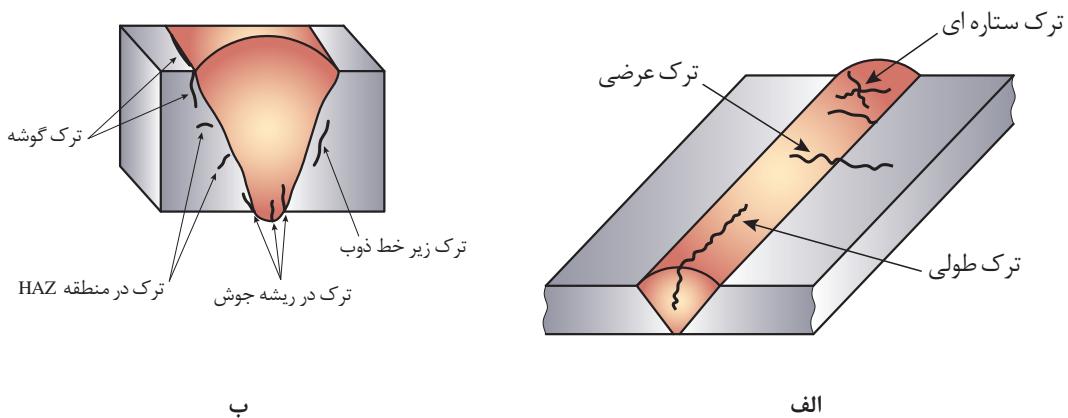

شکل ۲۷




درباره دلیل ایجاد ترک در جوش تحقیق کنید.

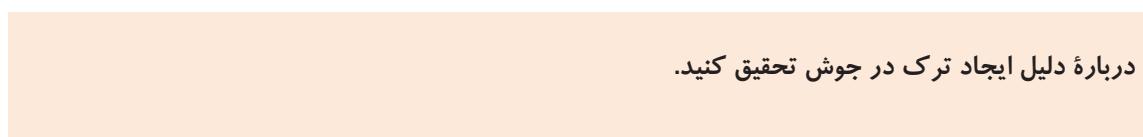

#### انواع ترک از نظر دما:

##### ۱-ترک گرم (سرخ‌شکنی):

این ترک در شروع انجاماد و تشکیل دانه‌ها اتفاق می‌افتد؛ زمانی که دانه‌های فلزی شکل می‌گیرند و استحکام به وجود می‌آید. تنش‌های انقباضی باعث شکست می‌شود که دلیل آن وجود ذوب در مرز دانه‌هاست که مربوط به ترکیبات و آلیاژهای زود ذوب در قطعه است. این ترک به سرخ‌شکنی معروف است و میل به ادامه ندارد ترک سرخ‌شکنی در فولاد خوش‌تراش که دارای گوگرد است، در آلیاژ آلمینیوم با سیلیس و در جوش‌هایی با عرض زیاد بیشتر به وقوع می‌پیوندد (شکل ۲۸).

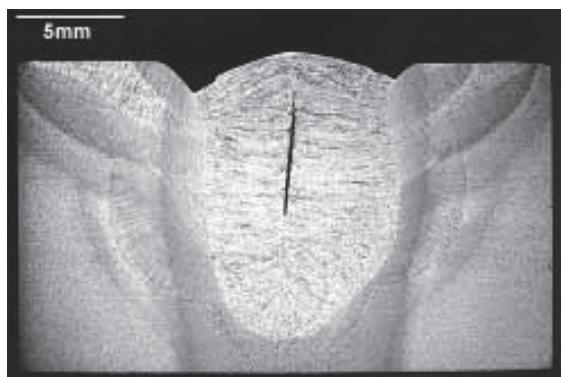

شکل ۲۸- ترک گرم

**۲- شکست سرد:**

این ترک در درجه حرارت‌های پایین و زیر خط انجماد اتفاق می‌افتد و از دانه‌های فلزی جوش و ناحیه HAZ هم عبور می‌کند و میل به ادامه دارد و در اثنای سرد شدن جوش و یا چند روز و یا چند هفته پس از جوش کاری اتفاق می‌افتد. همراه شدن ترددی در فلز جوش و منطقه HAZ و تجاوز تنش‌های کششی از حد تنش شکست قطعه موجب شکست سرد می‌شود (شکل ۲۹).



شکل ۲۹- شکست سرد

این ترک معمولاً در اثر جمع شدن سه عامل زیر اتفاق می‌افتد:


**۱** ترد و سخت شدن منطقه جوش

**۲** افزایش تنش‌های پسماند حرارتی

**۳** حفره‌های گازی و هیدروژن تردد

**پیچیدگی و دلایل آن در اتصالات جوش کاری شده**


اگر یک مکعب فلزی را به صورت یکنواخت تا نزدیکی دمای ذوب گرم کنیم، مشاهده می‌شود که مکعب گرمادیده دارای ابعاد بزرگتری است و پس از سرد شدن به ابعاد اولیه باز می‌گردد (شکل ۳۰).

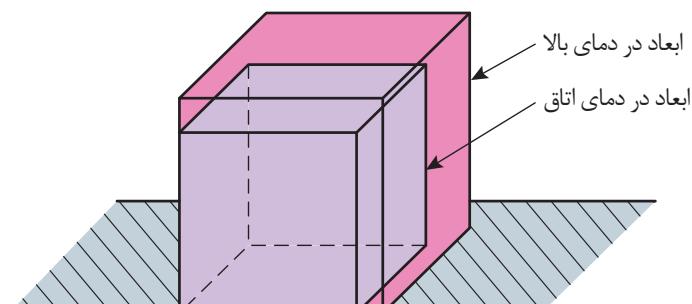

شکل ۳۰


حال اگر میله استوانه‌ای را بین فک‌های ثابت قرار دهیم، به نحوی که اندازه میله درست به اندازه فاصله فک‌ها از هم باشد و نیرویی از طرف فک‌ها به میله وارد نشود (تنش در میله نباشد) (شکل ۳۱)، سپس میله را حرارت دهیم تا گرم شود (مثلاً ۲۵۰ سانتی‌گراد)، میله انبساط پیدا می‌کند و به فک‌ها فشار می‌آورد و چون فک‌ها

ثابت هستند، در میله تنش فشاری ایجاد می‌شود. حالا اجازه می‌دهیم میله سرد شود و به درجه حرارت اتاق برسد. میله منقبض می‌شود و تنش در قطعه حذف می‌گردد و دیگر به فک‌ها فشار وارد نمی‌شود.

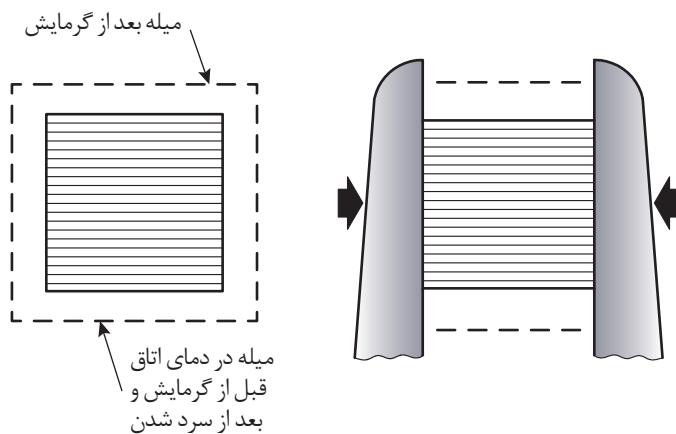

شکل ۳۱


بار دیگر تا  $40^{\circ}\text{C}$  سانتی‌گراد حرارت می‌دهیم که باعث افزایش تنش می‌شود، ولی هنوز قطعه در حالت ارجاعی یا الاستیکی است، اما این بار مقدار تنش از دفعه قبل بیشتر است. البته پس از سرد شدن میله باز هم تنش حذف می‌شود و میله اندازه اولیه خود را خواهد داشت. دفعه سوم تا  $90^{\circ}\text{C}$  سانتی‌گراد حرارت می‌دهیم. ابتدا میله گرم می‌شود و تنش ایجاد می‌شود، سپس افزایش دما باعث می‌شود قطعه به حالت فرم‌پذیری (پلاستیک) درآید. انبساط حرارتی باعث چاق‌تر شدن میله و تغییر شکل آن می‌شود، ولی تنش در قطعه نمی‌ماند. حال چنانچه قطعه سرد شود، به دلیل انقباض میله کوتاه می‌شود و دیگر نمی‌تواند بین دو فک بماند و می‌افتد (شکل ۳۲).

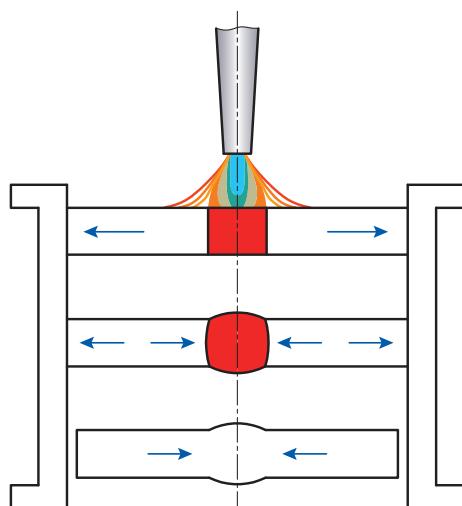

شکل ۳۲

## بازرسی جوش

در جوش کاری هم همین اتفاق می‌افتد و منطقهٔ جوش خورده و گرما (فلز جوش و ناحیه HAZ) شباهت کامل به میله بین دو فک ثابت را دارد، چون قسمت‌های سرد قطعه ثابت هستند و قسمت گرم شده در وسط قطعه کار قرار دارد و محصور است؛ لذا پس از سرد شدن منقبض می‌شود. تنش‌های انقباضی باعث پیچیدگی می‌شود؛ مطابق شکل ۳۳، یا به صورت تنش باقی‌مانده (تنش پسماند) در قطعه می‌ماند.

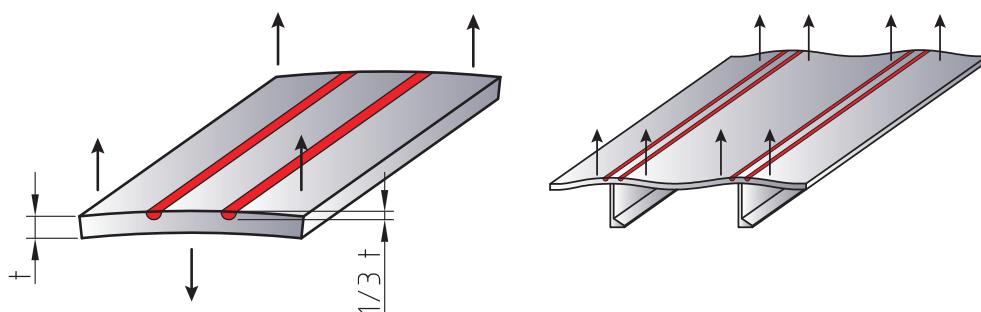

شکل ۳۳

در جوش شیاری و سپری که در کار عملی بخش جوش کاری برق انجام داده‌اید بررسی کنید پیچیدگی وجود دارد یا نه؟ در صورت نبود پیچیدگی روش جلوگیری از پیچیدگی را توضیح دهید.

کار عملی




### أنواع پیچیدگی:

هنگام جوش کاری ممکن است در قطعه یا قطعه‌های مورد جوش کاری پیچیدگی اتفاق بیفتد. پیچیدگی قطعات جوش کاری شده سه نوع است:

#### ۱- پیچیدگی طولی:


روی دیواره لبه یک تسمه فولادی مطابق شکل ۳۴ جوش کاری شده است. تسمه آزاد و بدون مهار است و عامل خمیدگی پس از سرد شدن، انقباضی است که گرده جوش بر جسته روی دیواره تسمه ایجاد می‌کند و این پیچیدگی طولی است.

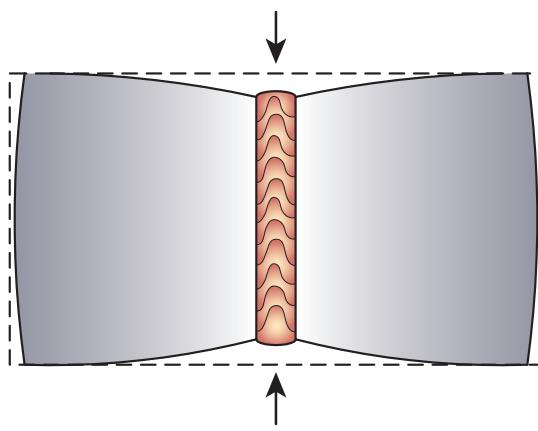

شکل ۳۴

## ۲- پیچیدگی عرضی:


اگر دو ورق به صورت لبه‌لبه جوشکاری شود، بدون این که دو سر ورق خال‌جوش شود و قید و بستی هم وجود نداشته باشد، در هنگام جوشکاری انتهای ورق، مطابق شکل ۳۵، به هم نزدیک می‌شود و یا روی هم سوار می‌شود که به دلیل انقباض عرضی است و به آن پیچیدگی عرضی گویند.

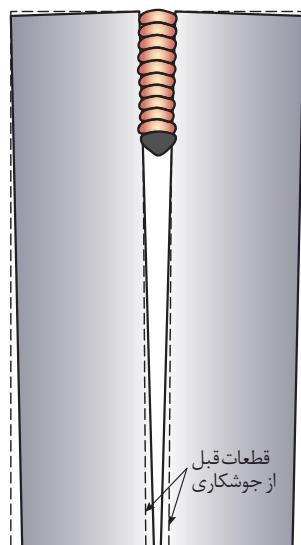

شکل ۳۵

## ۳- پیچیدگی زاویه‌ای:

در جوش‌هایی که قطعات ضخیم به هم جوش می‌خورند و زمانی که تعداد پاس‌های جوشکاری زیاد باشد، در اثر انقباض فلز جوش قطعات کار به طرف پخ V یا U جمع می‌شوند و یا در جوشکاری سه پری (سپری) پیچیدگی‌های زاویه‌ای شکل می‌گیرد (شکل ۳۶).

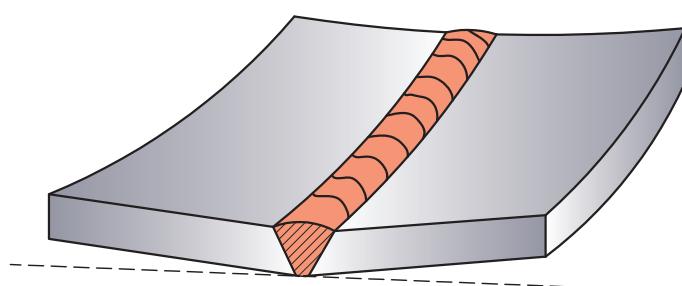

شکل ۳۶

ارزشیابی					
ردیف	مراحل کاری	مکان: کارگاه جوش کاری	بالاتر از حد انتظار	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)
۳	شناسایی عیوب جوش			در حد انتظار	۱- عیوب ظاهری جوش را بشناسد. ۲- عیوب داخلی جوش را بشناسد. ۳- پیچیدگی و دلایل به وجود آمدن آن را بداند.
۲			پایین‌تر از حد انتظار		۱- عیوب ظاهری جوش را بشناسد. ۲- عیوب داخلی جوش را بشناسد.
۱					۱- عیوب ظاهری جوش را بشناسد.

## روش‌های پیشگیری از عیوب جوش

پیشگیری جدا از تعمیرات است؛ حتی اگر این روش‌ها پرهزینه و زمان‌گیر باشد، باز هم اقتصادی‌تر و اصولی‌تر از هزینه‌های سرسام‌آور تعمیرات جوش است که شامل عیب‌یابی، بریدن یا شکافتن جوش و جوش‌کاری مجدد آن است.

دانستن دلایل بروز عیوب جوش مستلزم آگاهی از اصول کلی جوش‌کاری و فرایند اجرای آن است.

### عملیات حرارتی در جوش

به منظور امکان جوش مطلوب و جلوگیری از به وجود آمدن بعضی از انواع عیوب در جوش‌کاری عملیات حرارتی صورت می‌گیرد.

#### پیش‌گرمایی (Preheating):

یعنی حرارت دادن فلز پایه قبل از جوش‌کاری که به منظور دستیابی به اهداف زیر انجام می‌شود: به کاهش سرعت سرد شدن برای جلوگیری از تشکیل ساختار سخت در فولاد کمک می‌کند؛ یعنی فولاد پیش‌گرم می‌شود تا پس از جوش‌کاری آرام سرد شود.

رسیدن به درجه حرارت حداکثر: فلزاتی که هدایت حرارت بالا دارند، مثل مس و آلومینیوم و قطعات ضخیم فولادی، تا درجه حرارت معینی پیش‌گرم می‌شوند تا فلز راحت‌تر به درجه حرارت ذوب برسد.

#### کنترل درجه حرارت بین پاسی:

بعضی از آلیاژها و فولادها و چدن‌ها اگر از درجه حرارتی بالاتر روند یا مدتی در درجه حرارت بالا واقع شوند، ترکیباتی با ساختارهای سخت در دمای مختلف آنها شکل می‌گیرد؛ لذا کنترل دمای پیش‌گرمایی و کنترل دمای بین پاسی بسیار با اهمیت تلقی می‌شود. همچنین سرد شدن قطعه به دلیل قطع جوش‌کاری و سرد بودن

محیطی با ضخیم بودن قطعه نیز موجب سرد شدن سریع جوش می‌شود که باید همواره این مسائل گرمایی مد نظر باشد و به طور دقیق اجرا شود.

#### پس‌گرما (Post Heating)

این عملیات در جوش‌کاری قطعات فولادی سختی‌پذیر و بعضی از آلیاژها اجرا می‌شود. پس‌گرما برای حذف تنش‌ها و حذف سختی و تردی و گاهی رسیدن به زیرساختار مورد نظر اجرا می‌شود. نحوه این عملیات گرمایشی بسته به خواصی که از جوش انتظار داریم و همچنین با توجه به نحوه سرد شدن قطعه، متفاوت خواهد بود. در حقیقت پس‌گرما ترک‌های به وجود آمده را اصلاح نمی‌کند، ولی باعث می‌شود شکست اتفاق نیفتد کپسول‌های گاز خانگی و مخازن تحت فشار و قطعاتی که موقع بارگذاری تحت تنش‌های مختلف قرار می‌گیرند و باید حالت ارجاعی خود را حفظ کنند، پس از عملیات جوش‌کاری تنش‌زدایی می‌شوند. برای اجرای تنش‌زدایی بعضی محصولات صنعتی، کوره مخصوص پس‌گرما برای همان منظور طراحی و ساخته می‌شود

تحقيق کنید



در صنعت کشتی‌سازی پیش‌گرما و پس‌گرما در چه زمانی او به چه دلیلی انجام می‌شود؟

#### راههای جلوگیری از شکست گرم:

برای جلوگیری از شکست گرم در فولادها از الکترودهایی که دارای منگنز زیادی هستند، استفاده می‌کنیم تا از تشکیل سولفید آهن که یک ترکیب زودذوب است و باعث ایجاد ترک گرم می‌شود، جلوگیری کنیم. ضمناً با استفاده از اقدامات دیگری نظیر استفاده از الکترود با قطر بالاتر و پخ مناسب و پهنهای جوش کمتر و همچنین کاهش درجه مهار قطعه، می‌توان جلوی ترک گرم را گرفت.

#### راههای جلوگیری از شکست سرد:

راههای جلوگیری از شکست سرد عبارتند از:

- تمیز بودن سطح قطعه از آلودگی‌هایی نظیر چربی
- استفاده از الکترودهای کم‌هیدروژن
- خشک کردن الکترود
- پیش‌گرم کردن قطعه به منظور کاهش سرعت سرد شدن آن، جهت کاهش میزان تنش‌های پسماند و کاهش میزان ساختارهای ترد در جوش
- عملیات تنش‌زدایی بعد از جوش‌کاری
- کنترل درجه حرارت بین پاسی


همواره باید مدنظر داشت که عیوب داخلی جوش نیز می‌تواند به سطح قطعه راه پیدا کند و قابل مشاهده شود.

### روش‌های جلوگیری از پیچیدگی در جوش کاری

جوش کاران برای جلوگیری از پیچیدگی تدبیری به کار می‌گیرند و در اجرای جوش کاری نکاتی را رعایت می‌کنند تا پیچیدگی به وجود نیاید یا به حداقل برسد.

#### استفاده از مهار مناسب:

مهار کردن قطعات با استفاده از قیدها و گوهها برای نگاه داشتن اتصال در موقعیت اصلی تا زمان سرد شدن جوش به کاهش پیچیدگی کمک خواهد کرد (شکل ۳۷).

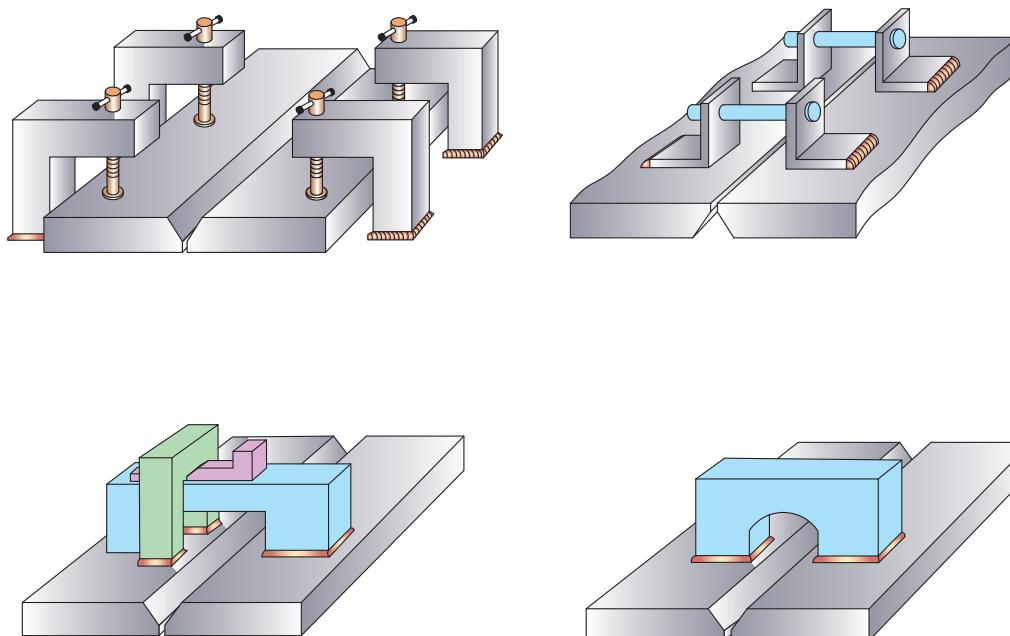

شکل ۳۷


معمولًاً مهار در جوش شیاری به چه شکل است و ضخامت آنها چقدر در نظر گرفته می‌شود؟

تحقیق کنید



#### پیش‌تنظیمی:


حال جوش زدن خارج از وضعیت اصلی در جهت عکس پیچیدگی مطابق شکل ۳۸ است. به این روش پیش‌تنظیمی گویند که پس از عملیات جوش کاری به حالت استاندارد درمی‌آید.

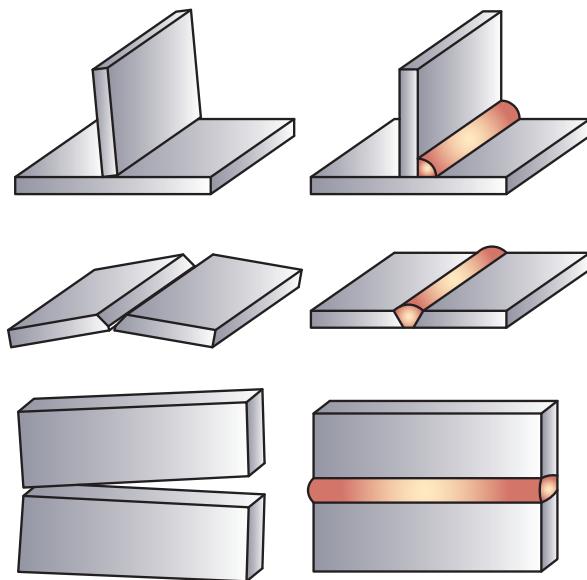

شکل ۳۸

#### کاهش گرمای قطعه در حین جوش کاری:


در جوش کاری ورق های فولاد زنگنزن می توان از تسممه های مبرد از جنس مس استفاده کرد که در مواردی هم جریان آب در این نگهدارنده ها جریان دارد تا گرمای قطعه بالا نرود و پیچیدگی کمتر باشد. تعریف تسممه مبرد: نوعی سیستم خنک کننده است که با گردش آب یا گاز های خنک کننده باعث می شود قطعه کار خنک شود (شکل ۳۹).

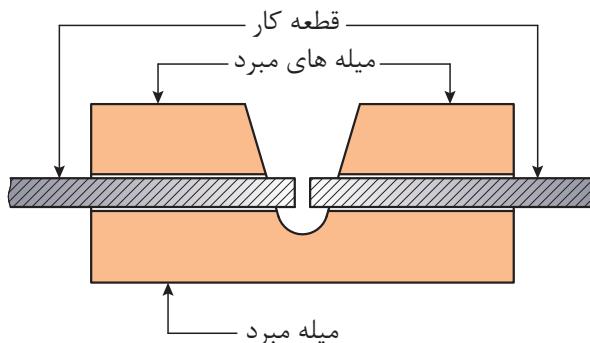

شکل ۳۹

#### استفاده از خط جوش ها خلاف جهت پیچیدگی:


در این کار جوش یک طرفه به جوش دو طرفه تبدیل می شود. در اتصال T شکل از گرده جوش مخالف جهت استفاده شده است (شکل ۴۰).

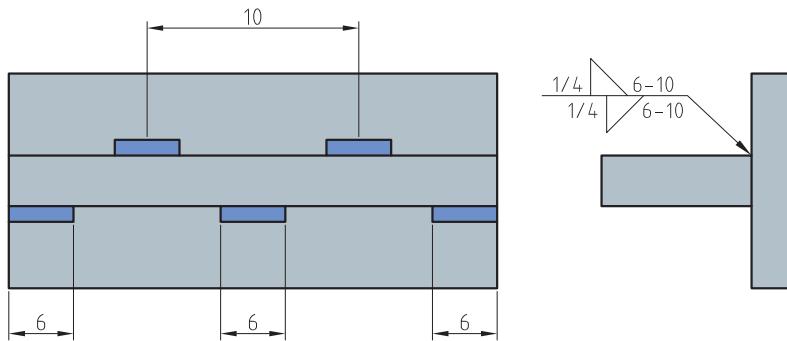

شکل ۴۰

#### استفاده از جوش دوطرفه:

جوش‌های منقطع نه تنها همدیگر را خنثی می‌کنند، بلکه با کاهش طول جوش، تنش پسماند کاهش می‌یابد (شکل ۴۱).

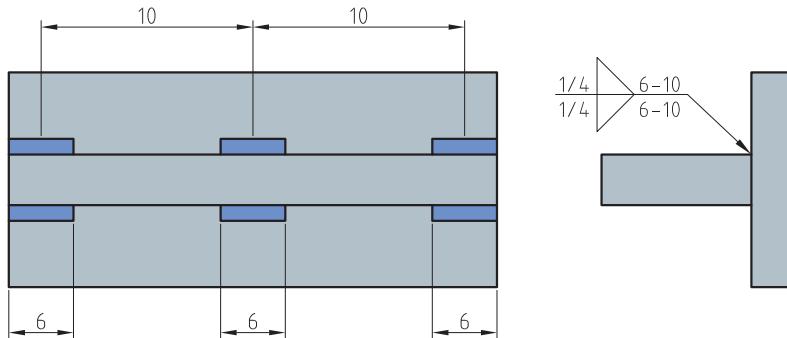

شکل ۴۱

#### تغییر در طراحی:

به جای گرده جوش پیوسته و طولانی می‌توان از یک گروه جوش متقارن بهره گرفت تا تنش‌های باقی‌مانده در قطعه متعادل شوند. در روش جوش متوالی جوش‌کار طول درز را به چند قسمت تقسیم می‌کند و با یکی از دو روش زیر قطعه کار را جوش می‌دهد.

#### روش بازگشتی:

در این روش جوش‌کاری از چپ به راست، ولی حرکت دست از راست به چپ است.

#### روش جوش پرشی بازگشتی:

در این روش جهت پیشروعی جوشی از چپ به راست است، ولی گرده جوش‌ها یک در میان متوالی انجام می‌شود.


## روش‌های دیگر جلوگیری از پیچیدگی عبارتند از:

- پیش‌گرما: گرما دادن فلز پایه قبل از جوشکاری باعث کاهش پیچیدگی می‌شود.
- استفاده از تعداد پاس‌های کمتر.
- استفاده از فاصله ریشه بیشتر و زاویه پخ کمتر.
- استفاده از پشت‌بند.
- استفاده از پخ U شکل به جای پخ V شکل.


## رفع پیچیدگی پس از جوشکاری

استفاده از پرس و چکش‌های مناسب (شکل ۴۲)

حرارت دادن موضعی (شکل ۴۳)

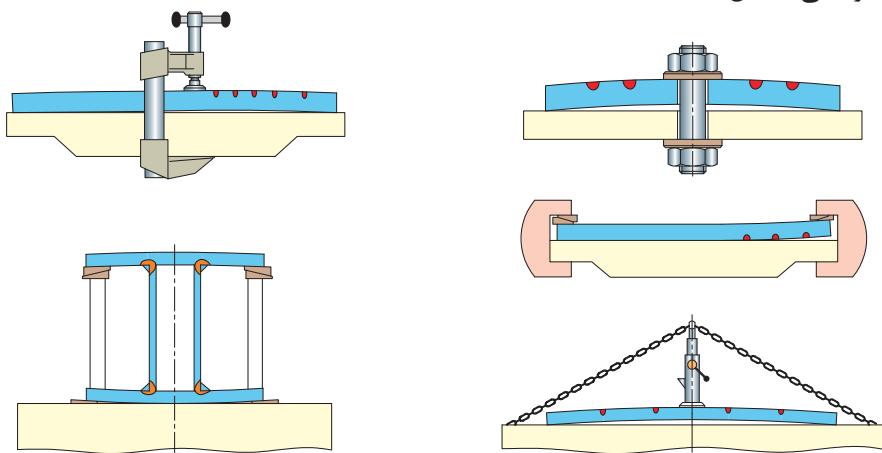

شکل ۴۲

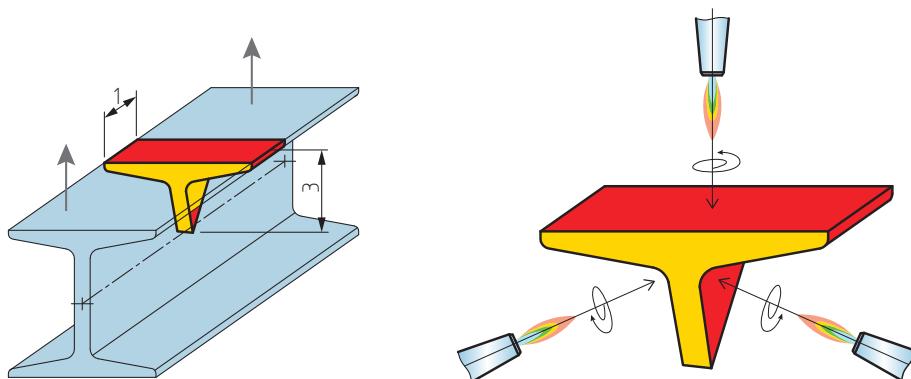

شکل ۴۳

روش دیگر، با استفاده از نیروی کششی است که با حذف تنش‌های انقباضی می‌شود.

## بازرسی جوش

در جوش کاری شیاری ورق‌های فلزی بزرگ در صنعت، در صورت ایجاد پیچیدگی زاویه‌ای، چگونه باید آن را رفع کرد؟

تحقیق کنید



ارزشیابی					
ردیف	مراحل کاری	شرایط کار(ابزار، مواد، تجهیزات، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نمره
۳	راه‌های پیشگیری از عیوب جوش	بالاتر از حد انتظار	۱- روش عملیات حرارتی برای جلوگیری از عیوب جوش را انجام دهد. ۲- روش پیشگیری از شکست سرد جوش را انجام دهد. ۳- روش‌های پیشگیری از پیچیدگی را انجام دهد.	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	
۲	مکان: کارگاه جوش کاری	در حد انتظار	۱- روش عملیات حرارتی برای جلوگیری از عیوب جوش را انجام دهد. ۲- روش پیشگیری از شکست سرد جوش را انجام دهد.		
۱	پایین‌تر از حد انتظار	پایین‌تر از حد انتظار	۱- روش عملیات حرارتی برای جلوگیری از عیوب جوش را انجام دهد.		

## آزمایش‌های جوش (Testing Weld)

اتصالات جوش داده شده باید خواسته طراحان و مهندسان محاسب را تأمین کند و در شرایط مختلف کاری قابلیت کامل داشته باشد؛ برای این منظور، روش‌های متعددی برای بازرسی و آزمایش جوش تنظیم و استاندارد شده است که به نوع کار و حساسیت آن بستگی دارد.

استانداردها و کدهای رایج جوش‌کاری عبارتند از:

ASME D1.1 و AWS IX API STD1104 بخش (WPS) برای اجرای جوش‌کاری یک دستورالعمل یا مشخصه روش جوش‌کاری (WPS) برای اتصالات تنظیم می‌شود. این سند اطلاعات مفصلی راجع به شرایط جوش‌کاری (متغیرها) در کاربرد خاص را ارائه می‌کند.

سپس جوش کار با توجه به پارامترهایی که در (WPS) آمده است، یک اتصال مشابه را جوش‌کاری می‌کند و در صورت تأیید و دارا بودن گواهینامه با اعتبار می‌تواند به عملیات جوش‌کاری بپردازد. یعنی جوش کاران باید نشان دهنده که می‌توانند اتصالاتی را که در این (WPS) آمده است، بدون عیب جوش‌کاری کند.

آزمایش‌های عملیات جوش‌کاری به دو دستهٔ عمده تقسیم می‌شوند:

آزمایش‌های مخبر

آزمایش‌های غیرمخرب

آزمایش‌های مخبر (DT)

این آزمایش‌ها با تخریب اتصال از طریق اعمال تنش‌های مختلف تا مرحلهٔ تغییر فرم و شکست و بریدن اتصال به منظور بررسی فلز جوش و خواص مکانیکی آن انجام می‌شود که در موارد زیر کاربرد دارد:

ارزیابی مواد اولیه (فلز پایه و مواد مصرفی جوش‌کاری)

تعیین کیفیت طراحی در اتصال

تعیین صلاحیت جوش‌کاری

تعیین ساختارهای فلز جوش (متالوگرافی)

پاسخ‌گویی اتصال در شرایط مختلف دما، نیرو، فشار یا کشش

این آزمایش‌ها چون با تخریب اتصال عملی (همراه) می‌شود، به آزمایش‌های مخبر معروف هستند و به انواع زیر تقسیم می‌شوند:

آزمایش کشش:

اتصالات را تحت تنش کشش قرار می‌دهند یا نمونه کششی از فلزجوش را تهیه و مطابق استاندارد مورد آزمایش قرار می‌دهند (شکل ۴۴).



شکل ۴۴

■ آزمایش خمش: در این آزمایش، اتصالات جوش کاری شده را در جهت ریشه، رویه جوش و نیز در جهت عرضی جوش تحت خمش قرار می دهند(شکل ۴۵).




شکل ۴۵

تحقیق کنید



درباره آزمایش کشش و خمش تحقیق کنید.

■ مقاومت در برابر ضربه: نمونه هایی از فلز جوش طبق ابعاد داده شده تهیه می کنند و تحت آزمایش ضربه، رفتار جوش را بررسی می کنند(شکل ۴۶).

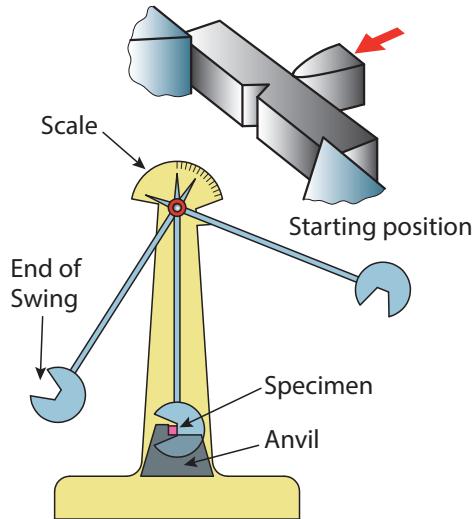

شکل ۴۶



شکل ۴۷ - روش تهیه نمونه برای آزمایش کشش و ضربه

### آزمایش‌های غیرمخرب (روش‌های NDT) (Non DestraCtive Test)

در این روش‌ها اتصالات انجام شده در یک پروژه بدون تخریب بازرسی و کنترل قرار می‌گیرد. روش‌های NDT شامل آزمایش‌های چشمی (VT)، آزمایش‌های مایع نفوذی (PT)، آزمایش‌های موفق صوت (UT)، آزمایش مغناطیسی (MT)، آزمایش رادیوگرافی (RT) و آزمایش نشتی (LT) است که در بخش ۶ قسمت C از کد AWS D1.1 موجود است.

### آزمایش چشمی (VT):

شامل آزمایش قبل از جوشکاری، در حین جوشکاری و پس از جوشکاری است. مشخصات مواد مورد جوشکاری باید با آنالیز و اطلاعات ثبت شده در (WPS) مطابقت داده شود؛ درز اتصال از نظر ابعاد و اندازه و تلرانس مطابقت داده شود و از مواد خارجی از قبیل گریس، رنگ و اکسید باید عاری بوده و تمیز باشد. قطعات صدمه‌دیده که پیچیدگی یا خمیدگی دارند، قبل از جوشکاری باید تعمیر یا تعویض گردند. هم‌محور بودن قطعات باید مورد توجه باشد. عملیات حرارتی مانند خشک کردن الکترود، جریان مناسب الکتریسیته و دستگاه جوشکاری با قدرت لازم باید قبل از جوشکاری بازرسی شود.

مهمنترین عملیات، بازرسی چشمی پس از جوشکاری است. جوش باید از لحاظ تمامی عیوب ظاهری، بررسی شود. کنترل خلل و فرج، سرباره باقی‌مانده روی جوش، نفوذناپذیری، ترک‌های سطحی، ذوب‌شدن، بریدگی کناره، بررسی مقعر و یا محدب بودن سطح روی جوش و سطح زیر جوش از نظر یکنواختی، شکل موج‌ها، جرقه‌های جوش و اندازه جوش‌ها، یکسان بودن ساق جوش‌های ماهیچه‌ای (Fillet)، طول خط جوش‌ها، میزان نفوذ در اتصالاتی که از یک طرف جوشکاری می‌شوند، به راحتی از ظاهر جوش توسط بازرس واقعی تشخیص داده می‌شود. از طرف دیگر با این بازرسی می‌توان در خصوص عیوب داخلی جوش هم تا حدودی اطمینان حاصل کرد.

کار عملی



از یک کارخانه کشتی‌سازی یا کارگاه جوشکاری بازدید کنید و جوشکاری‌های انجام شده را بررسی کنید.

وسایل استفاده شده در بازرسی چشمی عبارتند از:

**گپ‌سنچ (Gap gauge):**


برای اندازه‌گیری فاصله ریشه جوش قبل از جوشکاری استفاده می‌شود (شکل ۴۸).



شکل ۴۸

**هایلو گیج (HI-LO Gauge):**

برای اندازه‌گیری گردهای جوش از  $\frac{1}{4}$  اینچ تا یک اینچ یعنی ( $\frac{2}{3}$  تا ۲۵ میلی‌متر) به کار می‌رود و تحدب و تقرع جوش و ناهم‌ترازی را نیز می‌توان کنترل کرد (شکل ۴۹).

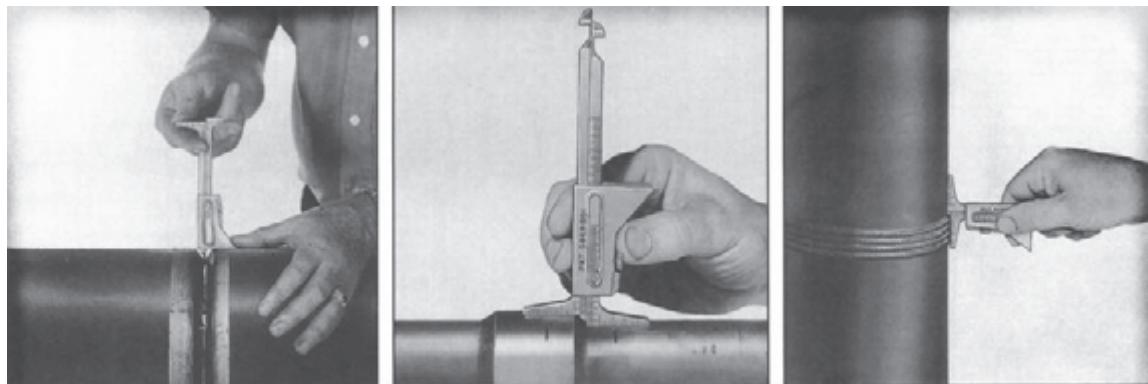

شکل ۴۹

#### گیج چندمنظوره یا کم گیج (Camgauge):


این گیج‌ها قادر به انجام چندین اندازه‌گیری هستند؛ مانند تحدب و تقرع جوش، گرده جوش و اندازه ریشه که در (شکل‌های ۵۰ و ۵۱) همراه با روش‌های اندازه‌گیری آمده است.



شکل ۵۰

با این وسیله می‌توان موارد زیر را اندازه‌گیری کرد (شکل ۵۰):

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| ۱- زاویه آماده‌سازی     | ۵- ارتفاع گرده      |
| ۲- فلز جوش اضافی        | ۶- ناهم‌ترابی       |
| ۳- عمق بریدگی کناره جوش | ۷- اندازه گلویی جوش |
| ۴- اندازه ریشه          | ۸- طول گرده جوش     |

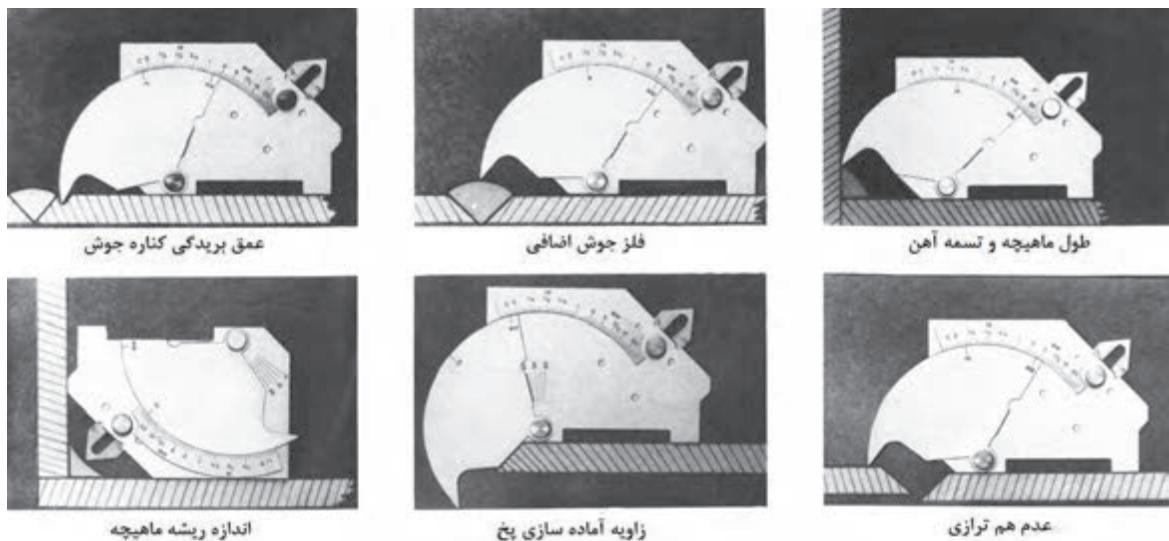

شکل ۵۱

دو قطعه که برای جوش کاری شیاری لبه سازی شده است و دو قطعه که قبلاً به صورت شیاری و سپری جوش داده شده‌اند، توسط ابزار بازرسی چشمی کنترل کنید؟


کار عملی




#### تست مایعات نفوذی (PT):

این آزمایش با نفوذ مایع با استفاده از خاصیت موئینگی در درزها و شکافها و سوراخ‌هایی که در سطح جوش ظاهر می‌شوند، عملی می‌گردد. روش کار به این صورت است که ابتدا سطح جوش کاملاً برس زده می‌شود و به اندازه کافی تمیز می‌گردد و قبل از آزمایش کاملاً خشک می‌شود.

بعد از تمیز کاری سطح جوش، مایع نافذ اغلب به صورت اسپری روی کار پاشیده می‌شود (این اسپری معمولاً قرمز رنگ است). سپس مدت زمان کافی روی قطعه می‌ماند تا بتواند داخل عیوب‌هایی که تا سطح جوش رسیده‌اند، نفوذ کند (اعمال مایع نافذ با استفاده از برس و یا به روش غوطه‌وری نیز می‌تواند انجام شود). سپس مایع به طور کامل از سطح کار پاک می‌شود و مایع ظهور که اغلب سفید رنگ است، روی کار پاشیده می‌شود و سپس به تحلیل نشانه‌ها پرداخته می‌شود. چنانچه عیوب به سطح جوش برسد و مایع نافذ در آن جای گرفته باشد، در تماس با مایع ظهور آن محل تغییر رنگ می‌دهد و عیوب مشخص می‌شود (شکل ۵۲).

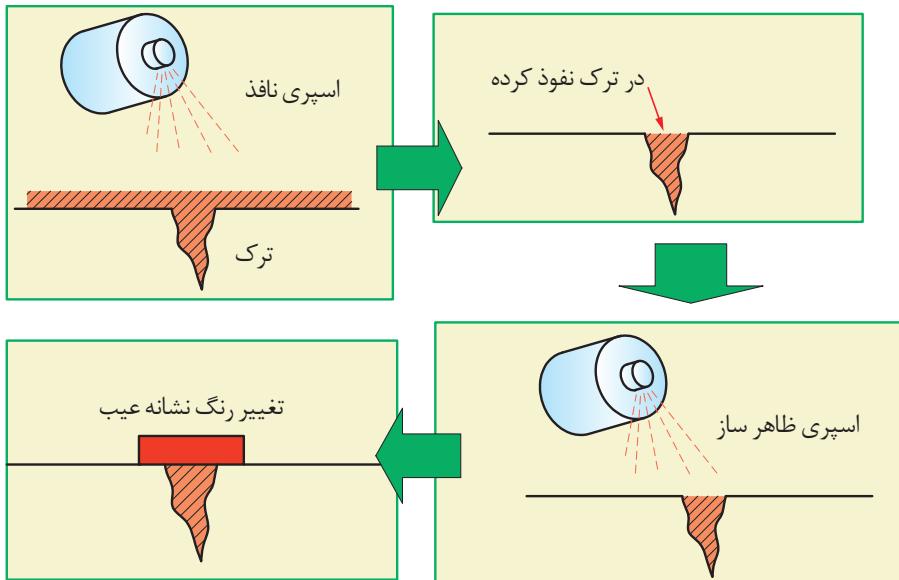

شکل ۵۲

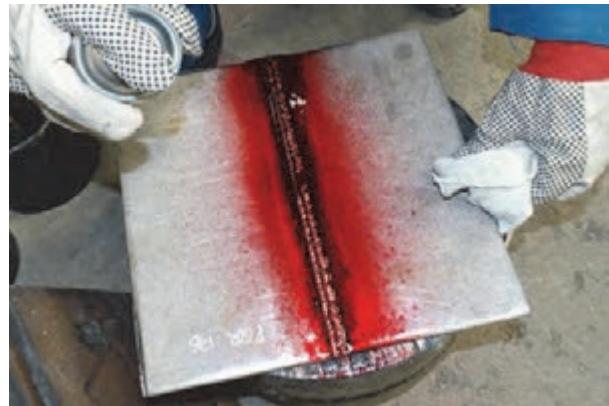

شکل ۵۳ - آزمایش با ماده نافذ

#### آزمایش ذرات مغناطیسی(MT):

این روش با استفاده از تشکیل خطوط مغناطیسی روی سطح جوش و انحراف آن خطوط به دلیل وجود عیوب در جوش عملی می‌گردد. این روش روی فلزات مغناطیسی‌شونده عملی است. مغناطیسی کردن توسط یکیوک (آهنربای برقی) انجام می‌گیرد و برآده آهن برای ایجاد خطوط مغناطیس به کار می‌رود. معمولاً در این روش ابتدا برای ایجاد زمینه دید مناسب، سطح قطعه مورد آزمایش را با اسپری سفیدرنگ می‌پوشانند و سپس قطعه را با استفاده از آهنربای الکتریکی مغناطیسی می‌کنند. در صورت ناپیوستگی در جوش خطوط مغناطیسی که روی سطح کار قرار دار، منحرف می‌شود و باعث تجمع براده‌های آهن می‌گردد؛ از این طریق می‌توان به وجود ناپیوستگی‌ها در جوش پی برد (شکل ۵۴).




شکل ۵۴



آزمایش مایع نافذ و ذرات مغناطیسی برای تشخیص چه عیب جوشی کاربرد زیاد دارد؟

**آزمایش اولتراسونیک(UT):**

آزمایش فراصوتی به طور گستردگی در آشکارسازی نقص‌های درونی مواد استفاده قرار می‌شود. از این روش برای ضخامت‌سنجی قطعات کشتی و مخازن هم به کار می‌رود. روش کار بدین صورت است که امواج فراصوتی که توسط مبدل‌های پیزوالکتریک تولید می‌شوند، توسط پروب‌ها (Prob) داخل قطعه هدایت می‌شوند و پس از عبور از قطعه، وارد فضای گازی نشده و برگشت می‌کنند و امتداد عبور امواج فراصوتی روی مانیتور به صورت اکو مشاهده می‌شود. از آنجایی که سرعت صوت در هر جسمی ثابت و مشخص است، با توجه به مکان اکو بر روی مانیتور دستگاه بازرسی UT و سرعت صوت در جسم مورد نظر می‌توان ضخامت قطعه را به دست آورد. حال اگر اکوی رؤیت شده روی صفحه مانیتور دستگاه زودتر از محل مورد انتظار ظاهر گردد، نشان‌دهنده وجود ناپیوستگی در داخل قطعه است. در این حالت با جابه‌جا کردن پروب بر روی قطعه می‌توان به نوع، محل و اندازه عیب دست یافت (شکل ۵۵).

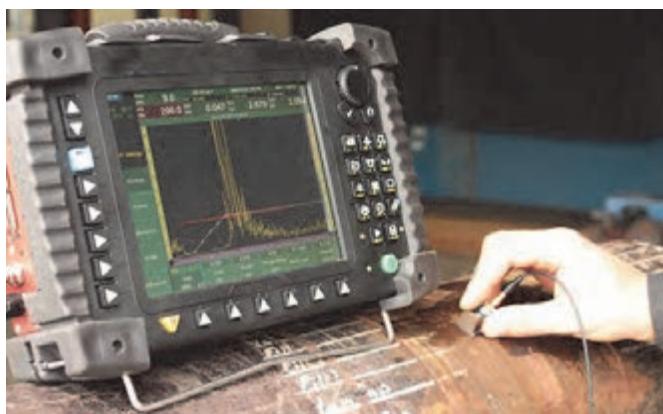

شکل ۵۵


### آزمایش رادیوگرافی (RT):

یکی از مفیدترین و متداول ترین روش های تعیین سلامت جوش است که در اتصالات مختلف و با ابعاد گوناگون استفاده می شود؛ به صورتی که آزمایش دارای فیلم قابل بایگانی است (شکل ۵۶).



شکل ۵۶

روش کار به این صورت است که اشعه X را از قطعه عبور می دهند. قسمتی از اشعه جذب و مقداری از آن در طرف دیگر از قطعه خارج می شود. چنانچه فیلم یا صفحه حساس را در طرف دیگر مستقیماً قرار دهیم تا اشعه بر روی آن اثر کند، ضخامت های بیشتر باعث عبور کمتر اشعه می شود و صفحه فیلم روشن تر است و نیز قسمت های نازک تر اشعه بیشتر عبور می کند و در نتیجه صفحه فیلم تیره تر است؛ در خصوص عیوب هم از این خاصیت استفاده می شود (شکل ۵۷).

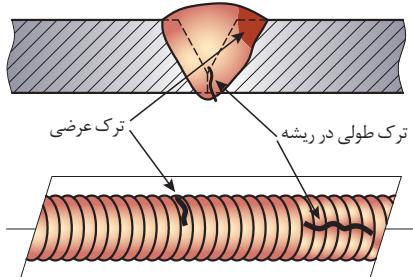

شکل ۵۷

همچنین عبور اشعه از فلزات با چگالی های متفاوت موجب می شود که اشعه از فلز کمتر عبور کند و در نتیجه صفحه روشن تر خواهد بود. چنانچه اشعه از جوش عبور کند و جوش سالم و یکنواخت باشد، صفحه به طور یکنواخت تار می شود. وجود هر گونه عیب نظیر حفره گازی، سرباره محبوس شده، ترک، عدم نفوذ و غیری یکنواختی ضخامت باعث می شود اشعه در موضع ( محل ها ) رقیق تر از قطعه کمتر جذب شود و با شدت بیشتری بر روی فیلم اثر بگذارد. به شکل ۵۸ توجه کنید. چشمء پرتو ممکن است تیوپ ایکس یا دوربین رادیوگرافی گاما باشد. در این روش با قرار دادن حروف سربی روی قطعه می توان شماره قطعه را روی تصویر داشته باشیم (شکل ۵۸).

## بازرسی جوش



شکل ۵۸

در هنگام انجام آزمایش رادیوگرافی باید فاصله مناسب از دستگاه رعایت شود و از عبور و مرور افراد جلوگیری شود.

نکته اینمی



در انجام این آزمایش باید توجه داشت اگر در محیط باز و یا در محیط زیست جانوران قرار دارد، به دلیل تأثیر اشعه X این آزمایش در زمانی انجام گیرد که کمترین تأثیر را بر موجودات داشته باشد و تا شاعع اینم سعی گردد از نبود جانداران اطمینان حاصل شود.

نکته زیست  
محیطی



ارزشیابی					
ردیف	مراحل کاری	شرایط کار(ابزار، مواد، تجهیزات، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نمره
۳	آزمایش‌های جوش	مکان: کارگاه جوش کاری گپسنچ، هایلو گیج، گیج چند منظوره، اسپری مایع نافذ، اسپری ظاهرکننده	بالاتر از حد انتظار	۱- آزمایش چشمی را انجام دهد. ۲- آزمایش مایع نافذ را بتواند انجام دهد. ۳- آزمایش‌های اولتراسونیک، ذرات مغناطیسی و رادیوگرافی را بداند. ۴- بازرسی جوش با وسایلی مانند گیج چند-منظوره و گپسنچ را بتواند انجام دهد.	۳
۲	آزمایش‌های جوش	در حد انتظار	در حد انتظار	۱- آزمایش چشمی را انجام دهد. ۲- آزمایش مایع نافذ را بتواند انجام دهد. ۳- آزمایش‌های اولتراسونیک، ذرات مغناطیسی و رادیوگرافی را بداند.	۲
۱		پایین‌تر از حد انتظار		۱- آزمایش چشمی را انجام دهد.	۱

## ارزشیابی شایستگی بازرگانی جوش

شرح کار:

شناسایی عیوب جوش

روش‌های جلوگیری از عیوب جوش

آزمایش‌های جوش

استاندارد عملکرد:

عیوب جوش را شناسایی کنند، راه‌های پیش‌گیری از بعضی عیوب جوش را به طور عملی انجام دهند و پس از جوش‌کاری، آزمایش چشمی و آزمایش مایع نافذ را انجام دهند و با روش انجام آزمایش‌های دیگر جوش آشنا شوند.

شاخص‌ها:

- سطح قطعه کار تمیز و بدون گرد و غبار، زنگزدگی و چربی باشد

- کنترل لبه‌سازی و مهار قطعه کار قبل از جوش‌کاری و در حین جوش‌کاری با ابزار آزمایش چشمی

- کنترل جوش پس از جوش‌کاری و شناسایی عیوب جوش

- انجام آزمایش مایع نافذ

شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:

شرایط: کارگاه جوش‌کاری با شرایط تهویه مناسب و نور کافی.

ابزار و تجهیزات: گپسنچ، هایلو گیج، گیج چندمنظوره، اسپری مایع نافذ، اسپری ظاهر کننده.

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	شناسایی عیوب جوش	۲	
۲	روش‌های جلوگیری از عیوب جوش	۱	
۳	آزمایش‌های جوش	۱	
	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی، و ...	۲	
	۱- رعایت نکات زیستمحیطی ۲- تمیزکاری محیط پس از انجام آزمایش مایع نافذ ۳- رعایت نکات ایمنی		
	میانگین نمرات	*	

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ۲ است.


## منابع

- ۱- برنامه درسی رشته مکانیک موتورهای دریایی. (۱۳۹۳). سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش.
- ۲- استاندارد شایستگی حرفه رشته مکانیک موتورهای دریایی. (۱۳۹۲). سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش.
- ۳- استاندارد ارزشیابی حرفه رشته مکانیک موتورهای دریایی. (۱۳۹۲). سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش.
- ۴- راهنمای عمل طراحی و تألیف بسته تربیت و یادگیری رشته‌های فنی و حرفه‌ای. (۱۳۹۳). سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش.
- ۵- کوکبی، امیرحسین. (۱۳۸۴). تکنولوژی جوش‌کاری. موسسسه انتشارات علمی.
- ۶- اسکندری، حسین و زارعی، عبدالخالد. (۱۳۹۰). مقدمه‌ای بر جوش‌کاری در صنعت کشتی‌سازی. انتشارات دانشگاه خلیج فارس.
- ۷- شاهدی، علی و استاد رحیمی، محمد مهدی. (۱۳۸۴). تکنولوژی و کارگاه جوش‌کاری، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
- ۸- شاهدی، علی و دلیخون، بهرام. (۱۳۹۵). تکنولوژی و کارگاه جوش برق. تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
- ۹- تقی پور ارمکی، حمید؛ زارعی، بهرام؛ سلطان محمدی، محمدرضا و شادی، حمیدرضا. (۱۳۹۵). ساخت مصنوعات فلزی سبک. تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
- ۱۰- فردی، مهدی. (۱۳۹۵). تکنولوژی و کارگاه تغییر شکل نیمساخته. انتشارات سازمان فنی و حرفه‌ای، دفتر تألیف و برنامه‌ریزی درسی.

11-H.Tschaetch. (2005)." Metal Forming Practice", Translated by: Anne Koth. Springer Berlin Heidelberg, Newyork.

12-T. Vodomphol. (2007)." Fundamentals of Metalworking", Suranaree University of Technology, Lecture Note.

13-ABS Guide for Shipbuilding and Repair Quality standard for Hull Structures During Construction. (2007). American Bureau of Shipping.

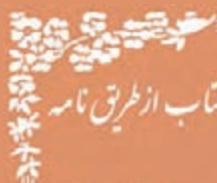

هئر آموزان محترم، هئر حیان عزیز و اولیای آنان می توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طریق نامه

پژوهشی تهران - صندوق پستی ۴۸۷۴ / ۱۵۸۷۵ - کروه درسی مربوط و یا پیام کار [tvoccd@roshd.ir](mailto:tvoccd@roshd.ir) ارسال نمایند.

وبگاه: [www.tvoccd.medu.ir](http://www.tvoccd.medu.ir)

## نظرهای کتاب ای درسی فنی و مرغای و کاردان

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب‌های درسی راهنمایی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نونگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش‌آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پژوهشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبردی دروس نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

ارگان‌ها و موسساتی که در فرایند اعتبارسنجی این کتاب مشارکت داشته‌اند:

- ۱- اداره کل امور دریایی و سازمان‌های تخصصی بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی
- ۲- موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
- ۳- نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران
- ۴- نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
- ۵- مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
- ۶- دبیرخانه کشوری هنرستان‌های علوم و فنون دریایی

همکاران هنرآموز که در فرایند اعتبارسنجی این کتاب مشارکت فعال داشته‌اند.

استان سیستان و بلوچستان

آقای مصطفی یزدانی مقدم برج

استان مازندران

آقای جلال الدین آموزگار

استان هرمزگان

آقای جعفر عبدالله پور

