

جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی (E6)

پایه یازدهم

دوره دوم متوسطه

شاخه: کاردانش

زمینه: صنعت

گروه تحصیلی: مکانیک

رشته مهارتی: جوشکاری لوله و مخزن

نام استاندارد مهارتی مبنا: جوشکاری مخازن فولادی با فرآیند قوس (SMAW)

کد استاندارد متولی: ۸-۷۲/۲۵/۱/۱

عنوان و نام پدیدآور :	جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی (E6) [کتاب های درسی] شاخه کاردانش... / مؤلفان محمود پارسا... [و دیگران]: برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
مشخصات نشر :	تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.
مشخصات ظاهری :	۹۸ ص: مصور: (رنگی)، جدول: (رنگی)، نمودار: (رنگی).
شابک :	۹۷۸-۹۶۴-۰۵-۱۹۹۴-۳
وضعیت فهرستنوسی :	فیبا
یادداشت :	مؤلفان: محمود پارسا، امید گل محله، غلامرضا شیرازی رستمی، آرش حبیبی.
یادداشت :	کتابنامه: ص ۹۸.
موضوع :	۱- جوشکاری با قوس برقی ، ۲- جوشکاری - راهنمای آموزشی
شناسه افزوده :	الف - پارسا ، محمود. ۱۳۴۳. ب - سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. ج - دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش. د - اداره کل نظارت بر نشر و توزع مواد آموزشی
رده بندی کنگره :	۱۳۹۲ ۸۷/۴۶۶۰ TK
رده بندی دیوبی :	۶۰۹/۳۲۳ ک
شماره کتاب شناسی ملی :	۲۱۱۸۲۲۸





وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

جوشکاری با فرآیند قوس الکترونیکی (E6) - ۲۱۱۱۱۳
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش
مصطفی محمدی بارسا، امید گل محله، غلامرضا شیرازی رستمی و آرش حبیبی (اعضای گروه تألیف)
اداره کل نظرات بر شعر و توزیع مواد آموزشی
حامد حاجی محمدی (مدیر هنری) - حامد حاجی محمدی، فرناز موگویی (صفحه‌آرا) - حامد موسوی (طراح جلد) -
فرینوش موگویی (رسام)
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)
تلفن: ۰۹۱۶۱۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار: ۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹
وبگاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارویخش)
تلفن: ۰۹۱۵۸۵۱۶۱، دورنگار: ۰۹۱۶۰، کد پستی: ۱۳۹۰۳۷۵۱۵
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهیمانی خاص»
چاپ پنجم: ۱۴۰۱

نام کتاب:
پدیدآورنده:
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:
مدیریت آماده‌سازی هنری:
شناسه افزوده آماده‌سازی:


نشانی سازمان:

ناشر:

چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نفایس، تهیه فیلم و نکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

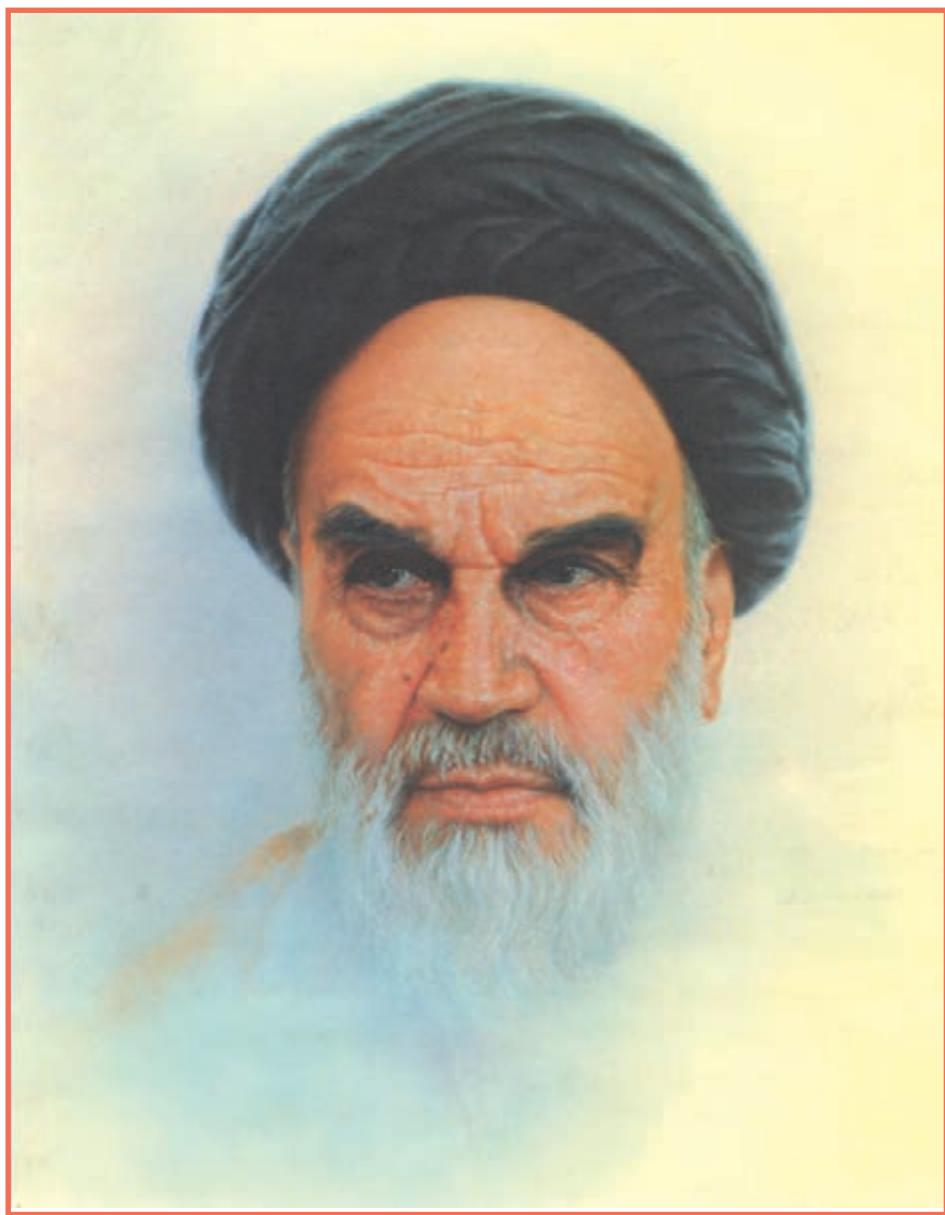

از مکاید [حیله‌های] بزرگ شیطان و نفس اماره آن است که جوانان را وعده
صلاح و اصلاح در زمان پیری می‌دهد تا جوانی با غفلت از دست برود و به پیران وعده
طول عمر می‌دهد و تا لحظه آخر با وعده‌های پوچ انسان را از ذکر خدا و اخلاص برای
او باز می‌دارد تا مرگ برسد.

امام خمینی (قُدِّسَ سِرُّهُ)

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران- صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی
فنی و حرفه‌ای و کارداش، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir

وپ گاه (وب سایت) www.tvoccd.sch.ir

فهرست مطالب

عنوان	صفحة
پیش‌گفتار	
فصل اول پیچیدگی در سازه‌های جوشکاری و راهکارهای جلوگیری از آن	۱
فصل دوم شناخت روش‌های بازرسی و کنترل کیفی جوش	۱۹
فصل سوم توانایی جوشکاری در سطح E5	۳۷
فصل چهارم شناخت روش‌های تولید فولاد	۶۳
فصل پنجم شناخت ساختار و خواص فولاد	۷۲
فصل ششم توانایی جوشکاری در سطح E6	۸۵

دهه‌های اخیر، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی - صنایع خودرو سازی و سایر صنایع در کشور عزیزان پیشرفت چشم‌گیری داشته است و به طبع آن تأمین نیروی انسانی ماهر و کارآمد از مهم‌ترین دغدغه‌های برنامه‌ریزان بوده است.

مشاغل مرتبط با جوشکاری از جمله مشاغلی است که به دلیل نقش آن در صنایع مختلف بیشتر از سایر مشاغل مورد نیاز صنعت می‌باشد. این مهم وظیفه برنامه‌ریزان درسی و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و کاردانش که مجری دوره‌های جوشکاری هستند را به مراتب سنگین‌تر نموده است.

به همین منظور و با توجه به محدودیت منابع آموزشی دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش بر اساس استاندارد مهارت و آموزشی جوشکاری با قوس الکتریکی دستی (SMAW) سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ۵ جلد کتاب درسی تهیه نموده است. این مجموعه بر اساس جدول زیر استانداردهای E۳، E۶، E۸ و E۹ را پوشش می‌دهد:

استاندارد	کتاب
E۳	✓ جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی (E۳) جلد‌های اول، دوم و سوم ✓ جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی (E۶) توانایی‌های ۱۸ و ۲۰
E۶	✓ جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی (E۶)
E۸ و E۹	✓ جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی (E۹ و E۸)

امید است هنرآموزان محترم بر اساس استاندارد و با مدیریت زمان به پیشرفت مهارتی فرآگیران در جهت شکوفایی استعدادشان در کسب مهارت‌های رشته جوشکاری توجه خاص داشته و با هدایت و راهنمایی مدربانه خویش پویایی جوانان را فراهم نمایند.

تلاش شده است این مجموعه از کتاب‌ها بر اساس استاندارد **جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (SMAW)** تدوین شود، اما لازم به ذکر است که مبنای اصلی آموزش و ارزشیابی مهارت‌ها بر اساس استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور می‌باشد. در پایان انتظار دارد همکاران گرامی از نظرات مفید خویش در راستای اصلاح برنامه‌ها و کتاب‌های درسی، این دفتر را بهره‌مند فرمایند.

پیچیدگی در سازه‌های جوشکاری و راهکارهای

چلوگیری از آن

زمان آموزش (ساعت)		سرفصل‌های آموزشی
عملی	نظری	
۳	۴	<p>توانایی شناخت پیچیدگی و انواع آن و علل بروز پیچیدگی در مقاطع جوشکاری شده</p> <p>شناسایی انواع پیچیدگی در مقاطع جوشکاری</p> <p>شناسایی عوامل ایجاد کننده پیچیدگی در مقاطع جوشکاری شده</p> <p>توانایی شناخت روش‌های کنترل و به حداقل رساندن پیچیدگی مقاطع جوشکاری شده</p> <p>شناسایی تنش پسامد در مقاطع جوشکاری شده</p> <p>شناسایی روش‌های عملی در هنگام جوشکاری برای کاهش پیچیدگی مقاطع جوشکاری شده</p>

- ۱ از فراگیر انتظار می‌رود در پایان این بخش بتواند.
- ۲ مفهوم پیچیدگی را در سازه‌های جوشکاری بداند.
- ۳ عوامل ایجاد پیچیدگی را به شناسد.
- ۴ راهکارهای مقابله با پیچیدگی را توضیح دهد

۱-۱- مقدمه

در حالت کلی به ایجاد تغییر در ابعاد و زوایای یک سازه پیچیدگی یا اعوجاج (Distortion) می‌گویند. این موضوع در بیان عام به تاب برداشتن نیز معروف است که موجب از بین رفتن دقت ابعادی قطعه یا سازه می‌گردد. پیچیدگی یا تاب برداشتن یکی از مشکلات رایج در ساخت قطعات و سازه‌ها با استفاده از فرآیندهای جوشکاری است. به شکل (۱-۱) نگاه کنید: ابتدای دو ورقه فولادی که بدون قید و بند در حالت تخت بوسیله جوشکاری به متصل شده اند از روی میز بلند شده است.

شکل (۱-۱)



تاب برداشتن ورقه فولادی که بدون قید و بند بوسیله جوشکاری به هم متصل شده‌اند


دلیل ایجاد پیچیدگی یا اعوجاج سازه‌ها در حین جوشکاری انبساط و انقباض فلز در اثر گرمای ناشی از فرآیند جوشکاری است. همانطور که می‌دانید فلزات مثل اکثر مواد در اثر حرارت انبساط می‌یابند و وقتی سرد می‌شوند منقبض می‌گردند. چنانچه حرارت واردہ به جسم به صورت موضعی باشد (نظیر آنچه در حین عملیات جوشکاری رخ می‌دهد) باعث ایجاد انبساط و انقباض موضعی و غیر متعادل در قطعه می‌شود که نتیجه نهایی آن اعوجاج یا تاب برداشتن قطعه پس از جوشکاری است. در این فصل ضمن شناخت انواع متداول پیچیدگی سازه‌ها در اثر جوشکاری، عوامل موثر بر ایجاد پیچیدگی و تاب برداشتن را بررسی می‌کنیم و با راهکارهای جلوگیری یا مقابله با اعوجاج آشنا می‌شویم.

۱-۲- تقسیم بندی انواع پیچیدگی

به طور معمول پیچیدگی‌های ناشی از فرآیندهای جوشکاری را می‌توان به سه دسته عمده تقسیم کرد.

۱-۲-۱- پیچیدگی یا اعوجاج در اثر انقباض طولی (Longitudinal Shrinkage)

شکل (۱-۲)

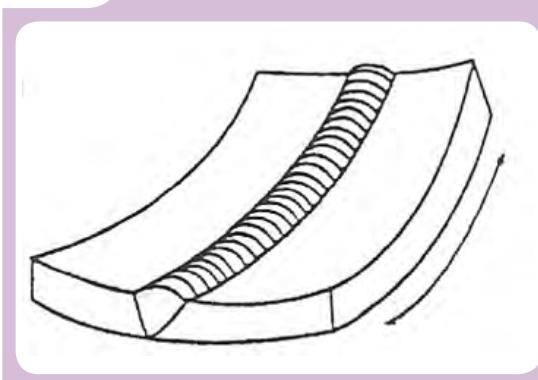


پیچیدگی قطعه در اثر انقباض فلز جوش در امتداد خط جوشکاری

به شکل (۱-۲) نگاه کنید: همانطور که مشاهده می‌کنید قطعه فلزی مشابه شکل (۱-۱) در امتداد طول خود دچار پیچیدگی شده است. دلیل پیچیدگی قطعه مذکور انقباض فلز جوش در امتداد خط جوش می‌باشد. از آنجا که اتصال دو قطعه از طریق جوش یک طرفه با طرح اتصال V صورت گرفته است بنابراین در شرایط جوشکاری حجم مذاب بیشتری در طرف گرده جوش تشکیل می‌شود به همین دلیل مقدار انقباض ناشی از منجمد شدن فلز جوش مذاب در طرف رویی قطعه نیز بیشتر است در نتیجه قطعه بصورت طولی دچار اعوجاج می‌گردد. این نوع پیچیدگی با افزایش ضخامت دو قطعه کار افزایش می‌یابد.

۱-۲-۲- پیچیدگی یا اعوجاج در اثر انقباض عرضی (Transverse Shrinkage)

شکل (۱-۳)

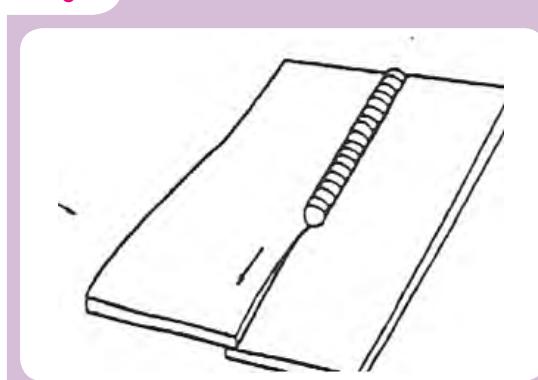


شکل (۱-۳) قطعه فلزی در امتداد عرضی دچار پیچیدگی شده، و باعث گردیده است لبه‌های دو قطعه کار در قسمت جلویی خط جوش روی یکدیگر قرار گیرند. دلیل پیچیدگی قطعه مذکور آن است که دو قطعه کار قبل از جوشکاری بوسیله

به شکل (۱-۳) نگاه کنید: همانطور که مشاهده می‌کنید قطعه فلزی در امتداد عرضی دچار پیچیدگی شده، و باعث گردیده است که لبه‌های دو قطعه کار در قسمت جلویی خط جوش روی یکدیگر قرار گیرند. دلیل پیچیدگی قطعه مذکور آن است که دو قطعه کار قبل از جوشکاری بوسیله خال جوش یا گیره مناسب نسبت به یکدیگر ثابت نشده اند و انقباض ناشی از منجمد شدن فلز جوش مذاب باعث نزدیک شدن لبه‌های دو قطعه کار و نهایتاً روی هم قرار گرفتن آنها شده است.

۱-۲-۳- پیچیدگی یا اعوجاج زاویه ای (Angular distortion)

به شکل (۱-۴) نگاه کنید: همانطور که مشاهده می کنید قطعات فلزی در حالت طرح اتصال لب به لب ۱ و اتصال گوشه ای ۲ دچار پیچیدگی زاویه ای شده اند.

شکل (۱-۴)

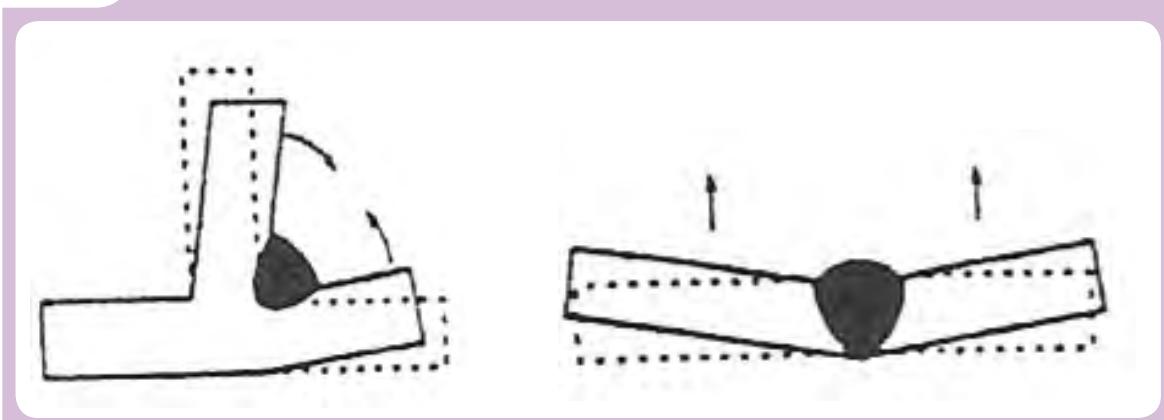

قطعات فلزی در حالت طرح اتصال لب به لب ۱ و اتصال گوشه ای ۲ دچار پیچیدگی زاویه ای شده اند.

شکل (۱-۵)



دو قطعه کار با ضخامت حدود ۱۵ میلی متر در اثر جوشکاری با طرح اتصال V حدود ۲۰ درجه دچار پیچیدگی زاویه ای شده اند.

دلیل این نوع پیچیدگی عدم تعادل در مقدار مذاب فلز جوش در دو طرف قطعه کار و به تبع آن انقباض بیشتر در طرف حوضچه مذاب می باشد. از آنجا که در طرح اتصال لب به لب اتصال دو قطعه از طریق جوش یک طرفه با طرح اتصال V صورت گرفته است بنابراین در شرایط جوشکاری حجم مذاب بیشتری در طرف گرده جوش تشکیل می شود به همین دلیل مقدار انقباض ناشی از منجمد شدن فلز جوش مذاب در طرف رویی قطعه نیز بیشتر است در نتیجه دو قطعه کار به طرف گرده جوش متمایل می شوند. در طرح اتصال گوشه ای نیز چون فلز جوش به طور کلی در یک طرف اتصال ایجاد شده است بنابراین دو قطعه کار به طرف فلز جوش متمایل می گردند. شکل (۱-۵) نشان می دهد که در اثر جوشکاری دو قطعه کار با ضخامت حدود ۱۵ میلی متر با طرح اتصال V حدود ۲۰ درجه دچار پیچیدگی زاویه شده است.

۱-۳- عوامل موثر در پیچیدگی

۱- دستورالعمل جوشکاری

متغیرهای جوشکاری مثل: ولتاژ و شدت جریان که نشان دهنده میزان حرارت ورودی به قطعه کار می‌باشد، تعداد پاس‌های جوشکاری، میزان پیشگرم و پسگرم کردن قطعه کار و فرآیند جوشکاری و ترتیب جوشکاری جزء عواملی هستند که بر اساس دستورالعمل جوشکاری مشخص می‌شوند و روی میزان پیچیدگی قطعه کار موثراند.


۲- خواص متریال پایه

قابلیت هدایت حرارتی، ضریب انبساط حرارتی، قابلیت تغییر فرم پذیری و نیز استحکام فلز پایه تاثیر قابل توجهی در میزان اعوجاج و تاب برداشتن دارند. به طور مثال در شرایط یکسان قطعات فولاد زنگ نزن(نگیر) به دلیل کمتر بودن ضریب انتقال حرارت مشکل بیشتری از نظر پیچیدگی نسبت به قطعات فولادی ساده کم کربن دارند.




۳- طرح اتصال جوشکاری

به طور کلی هندسه طرح اتصال (شکل پخ، زاویه پخ، یکطرفه یا دوطرفه بودن) از جمله عوامل بسیار موثر در ایجاد پیچیدگی و اعوجاج سازه‌های جوشکاری بحساب می‌آید.

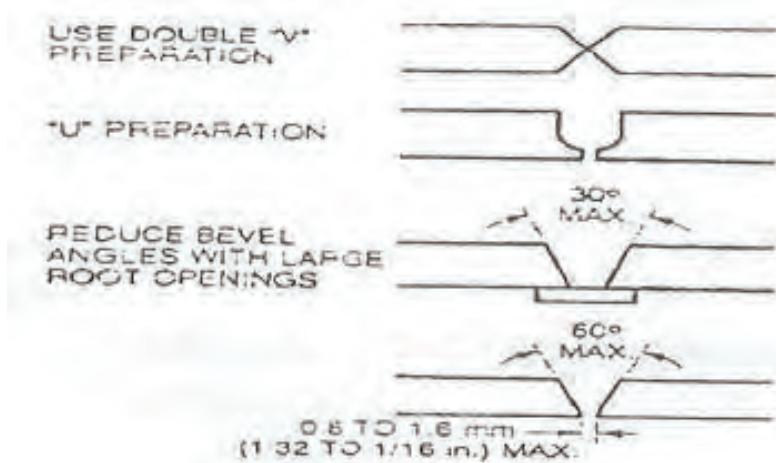

۴- مونتاژ کردن قطعات قبل از جوشکاری

منظور شرایط مونتاژ قبل از شروع جوشکاری است مثل: استفاده از ابزار نگهدارنده نظیر گیره و قید و بند، درجه آزادی قطعه کارها، خال جوش زدن از جمله عواملی هستند که مربوط به شرایط آماده‌سازی و مونتاژ قبل از جوشکاری می‌باشند و روی میزان ایجاد پیچیدگی و اعوجاج در سازه‌های جوشکاری نقش دارند.

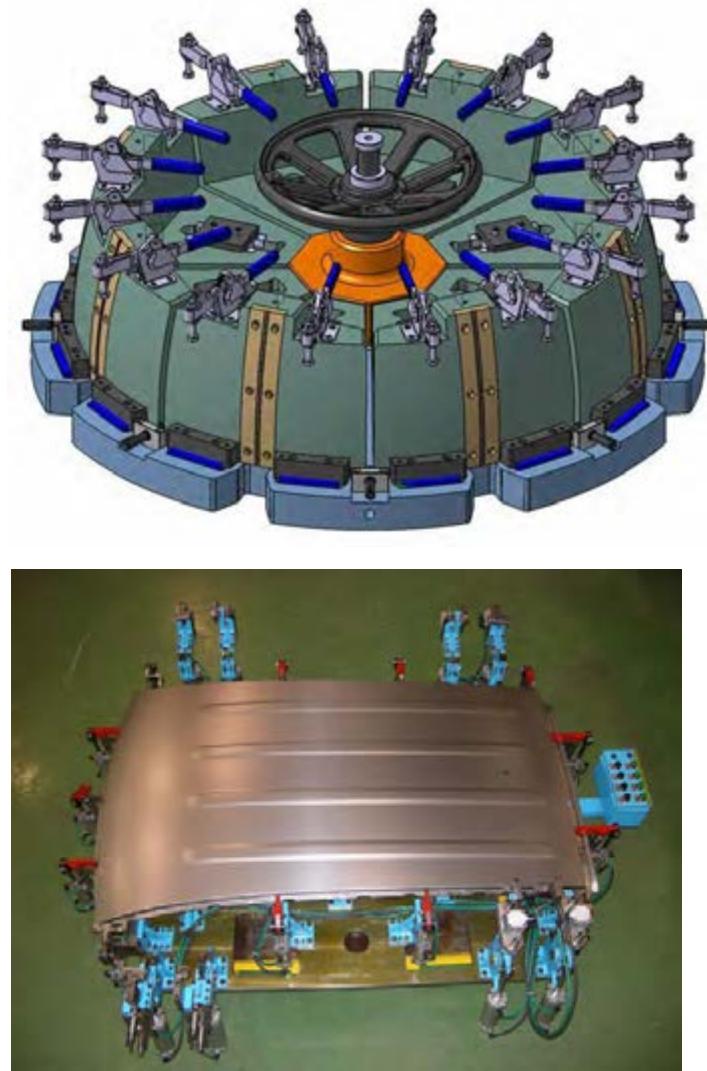

۴-۱- راهکارهای مقابله با اعوجاج


به طور کلی راهکارهای مقابله یا کنترل اعوجاج و پیچیدگی می توانند در دو مرحله انجام پذیرد:

۱- قبل از جوشکاری

۲- بعد از جوشکاری


برای کنترل پیچیدگی، قبل از جوشکاری می توان از راهکارهای زیر استفاده کرد.

۱- حال جوش زدن قطعات به منظور جلوگیری از حرکت و جابجایی قطعات در حین جوشکاری

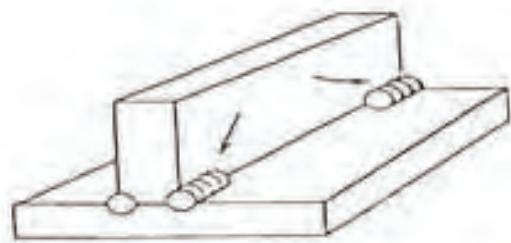

خال چوشی TACK WELDS

۲- استفاده از ابزار نگهدارنده کمکی نظیر: گیره و قید و بند برای مهار کردن قطعات و جلوگیری از انبساط و انقباض های ناخواسته در قطعه حین جوشکاری و یا عملیات دیگر نظیر: ماشینکاری، عملیات حرارتی و غیره

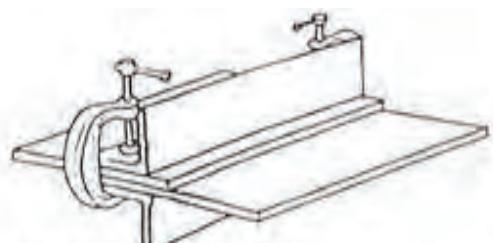

گیره و نگهدارنده CLAMPS





۳- تا حد امکان انجام جوش در دو طرف کار حول محور خشی


فصل اول: پیشگیری در سازه های جوشکاری و راهکارهای جلوگیری از آن




۴- حین طراحی و ساخت قطعه با تدبیر خاصی اعوجاج را خشی کنیم.

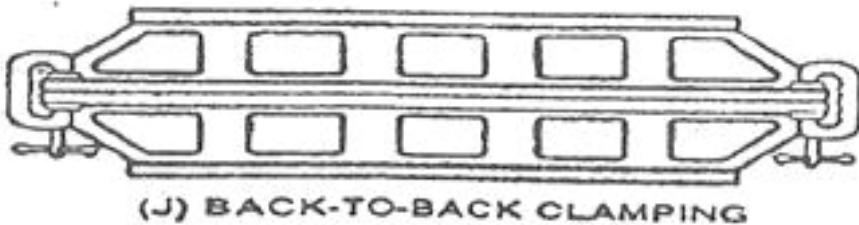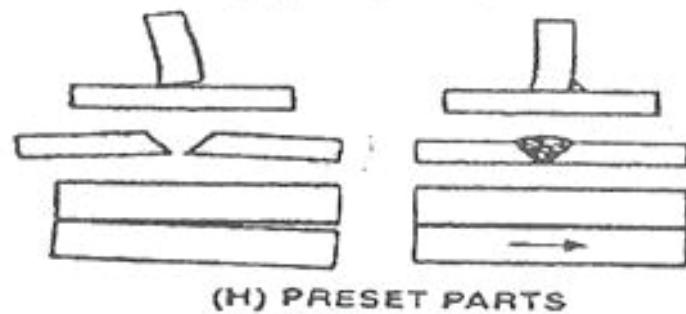

۵- از تعداد جوش کمتر با اندازه کوچکتر برای بدست آوردن استحکام مورد نیاز استفاده شود.

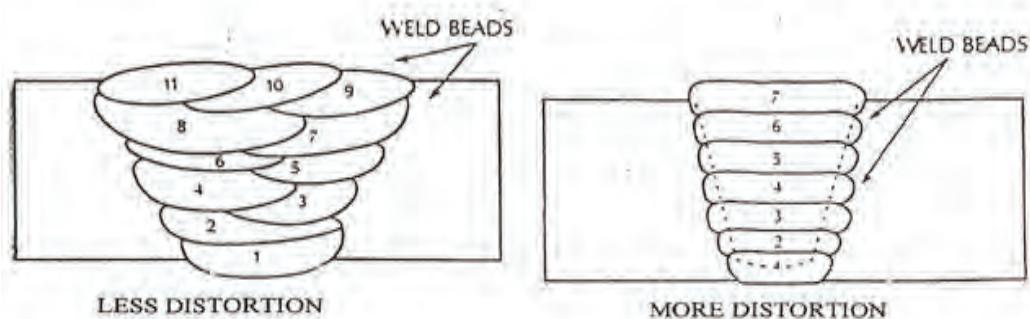


۶- تشدید حرارت و تمرکز آن بر حوزه جوش در اینصورت نفوذ بهتری داریم و نیازی به جوش اضافه نیست.

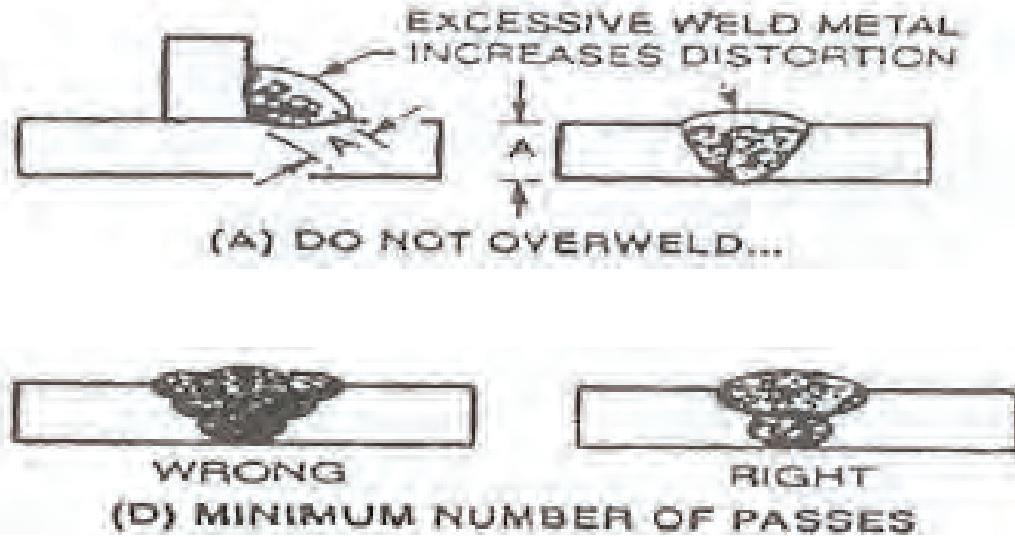




۷- ازدیاد سرعت جوشکاری که باعث کمتر حرارت دیدن قطعه می شود.

۸- در صورت امکان بالا بردن ضخامت چرا که در قطعات با ضخامت کم ، اعوجاج بیشتر نمود دارد.

۹- تا حد امکان انجام جوش در دو طرف کار حول محور خشی

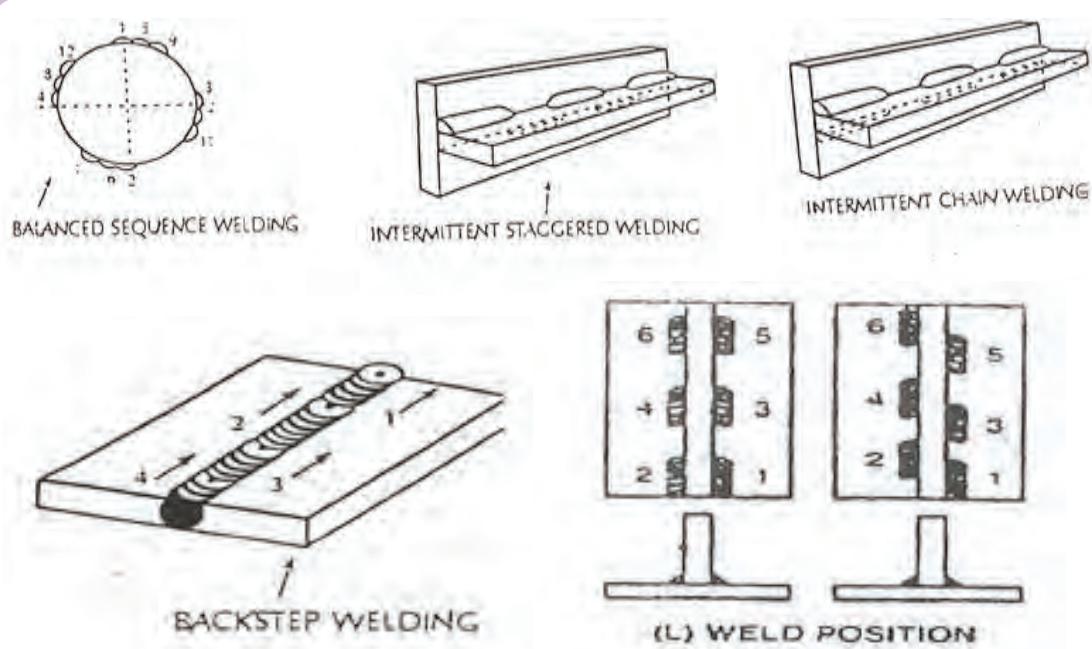

۱۰- طرح مناسب لبه مورد اتصال که اگر صحیح طراحی شده باشد می‌تواند بصورت فرضی مصالح جوش را در اطراف محور خنثی پخش کند و تا حد زیادی از میزان اعوجاج بکاهد.

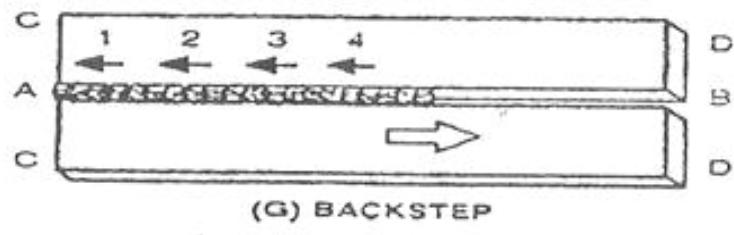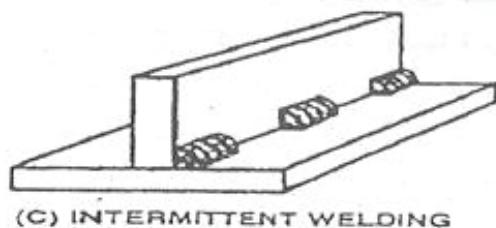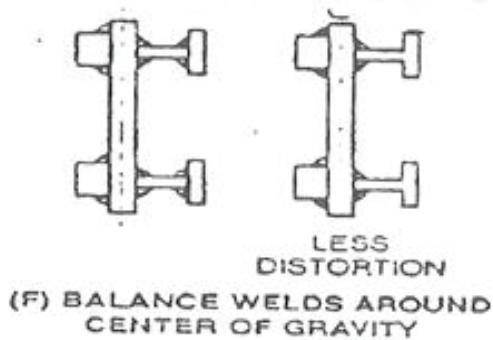

۱-۵- کترل اعوجاج پس از جوشکاری

راهکارهای مقابله با پیچیدگی و اعوجاج در قطعه جوشکاری شده پس از پایان عملیات جوشکاری به طور عمده شامل دو دسته اقدامات می شود:

کاهش یا از بین بردن تنش های باقیمانده
رفع یا کاهش پیچیدگی و اعوجاج بوجود آمده

۱-۵-۱- تنش های باقیمانده

تنش های باقیمانده یا پسماند تنشی هایی هستند بر اثر انجام عملیات مختلف مثل جوشکاری فورج ماشینکاری و غیره در جسم ایجاد می شوند و پس اتمام عملیات در حالی که جسم تحت بارگذاری خارجی قرار ندارد در جسم باقی می مانند. ماهیت تنش های پسماند به گونه ای است که در مجموع یکدیگر را خنثی می کنند. یعنی در مقابل تنش های کششی به مقدار معادل آن تنش های فشاری نیز در جسم وجود دارند، به طوریکه جسم در حالت تعادل باقی بماند.


تشهای پسماند دلیل اصلی ناپایداری قطعات در طول زمان می باشد. هم چنین تنش پسماند باعث پایین آمدن تحمل بارگذاری قطعات و نیز کاهش عمر خستگی می گردد. این تنشها مانند نیروی مازاد بر روی قطعه وجود دارند و در بسیاری از موارد باعث تخریب سازه ها می گردد.

۲-۵-۱- تشکیل تنش‌های پسماند در اتصالات جوشکاری

یکی از فرایندهایی که باعث ایجاد تنش پسماند در سازه‌ها می‌گردد، جوشکاری است که به علت گرم و سرد شدن‌های متوالی جوش و مناطق نزدیک جوش تنشهای پسماند داخلی در فلز جوش و مناطق مجاور آن بوجود می‌آید. مقدار انبساط و تغییر شکل جسم در مقابل گرما متناسب با درجه حرارت می‌باشد. اصولاً با افزایش درجه حرارت تا نقطه ذوب فلز انبساط پیدا می‌کند. هنگامی که در قسمتی از جسم به دلیل جوشکاری درجه حرارت به طور موضعی افزایش یابد در اطراف آن یک شیب حرارتی بوجود می‌آید که می‌خواهد باعث انبساط موضعی بشود، ولی نواحی اطراف موضع جوشکاری که دمای بالایی ندارند تمایل به تغییر شکل ندارند و با تغییر شکل موضع جوشکاری مقابله می‌کنند.



بنابراین در موضعی که فلز در اثر فرآیند جوشکاری ذوب می‌شود هنگام انجام به دلیل انقباض موضعی تنش کششی ایجاد می‌شود و مناطق نزدیک به فلز جوش تحت تنش فشاری قرار می‌گیرند. به این ترتیب تنشهای پسماند جوش در جهت موازی با جهت جوش در فلز جوش و نواحی نزدیک به آن از نوع کششی و در حد تنش تسلیم فلز می‌باشند و با افزایش فاصله از مرکز جوش سطح این تنش‌ها کاهش می‌یابد. لازم به یادآوری است براساس اصل خود تعادلی متناسب با اینگونه تنشها، تنشهای فشاری نیز جهت تعادل جسم در مناطق مجاور جوش بوجود می‌آیند. هم‌چنین میزان و نحوه توزیع تنشهای پسماند جوش وابستگی زیادی به نوع اتصال جوشی و شرایط مهار جسم (ناشی از ابعاد کلی قطعه و قید و بندهای دیگر) دارد.

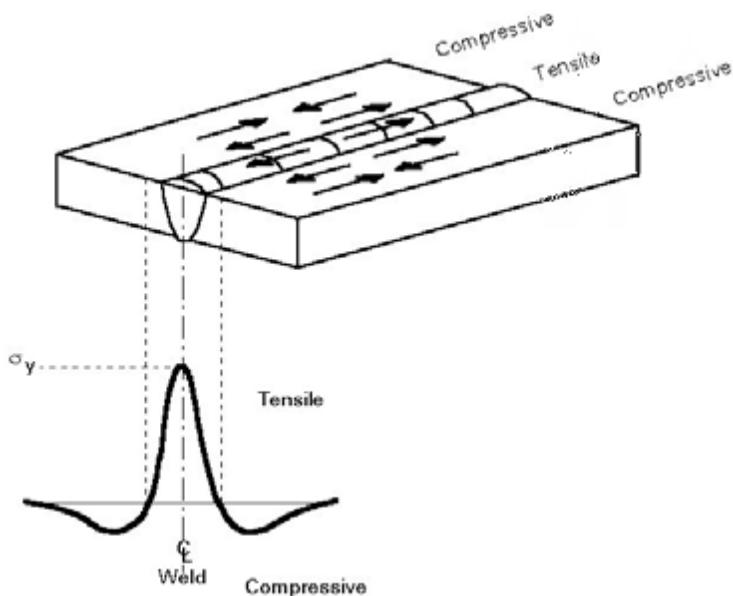

بنابراین تنشهای پسماند ناشی از جوشکاری روی خواص مکانیکی مثل استحکام و خستگی اتصالات جوشی تاثیر گذار است بطوریکه بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در بعضی از سوانح بزرگ مربوط به سازه‌های جوشکاری (ریزش پلهای فلزی و یا دونیم شدن کشتی‌های ساخته شده با اتصالات جوشی) تنشهای پسماند ناشی از جوشکاری مهمترین عامل سانحه شناخته شده است. لذا بهتر است تا حد امکان طول مسیر جوش حداقل باشد و اتصال جوشی طوری طراحی شود که در محل‌های دور از محل‌های مرکز تنش و یا حتی المقدور در محل‌های نزدیک با تنش‌های فشاری قرار گیرند.

بطور خلاصه مهم‌ترین عوامل در تشکیل تنش‌های پسماند جوشی را می‌توان به صورت زیر ذکر کرد:

۱- حرارت موضعی و غیر همگن ناشی از جوشکاری

۲- تغییر شکل جسم ناشی از تنש‌های حرارتی

۳- پایین آمدن تنش تسلیم فلز با افزایش درجه حرارت

۴- میزان مهار جسم یا درجه آزادی قطعه کار

۳-۱-۵- کاهش تنش‌های پسماند در اتصالات جوشکاری

سازه‌های جوش شده چه هنگام جوشکاری مهار شده و چه آزاد بوده باشند در آستانه تنش تسلیم دارای تنش‌های پسماند یا باقیمانده هستند، این تنشها قادراند اشکالاتی در جوش به وجود بیاورند البته احتمال پدید آمدن این اشکالات به ترکیب شیمیایی فولاد، روش جوشکاری، طرح جوش و شرایط بهره برداری و غیره بستگی دارد. با این وصف از بین بردن این تنش‌ها فوائد زیر را نیز در پی خواهد داشت:

۱- افزایش استحکام و تحمل تنش

۲- پایداری بیشتر ابعاد

۳- مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی

۴-۱-۵- تنش زدائی حرارتی

عملیات حرارتی تنش زدائی عبارت از گرم کردن یکنواخت قطعه یا سازه تا دمای مناسب که بستگی به جنس و نوع سازه دارد و نگهداری به مدت معین در آن دما که متناسب با ضخامت در نظر گرفته می‌شود، سپس سرد کردن آرام و یکنواخت است به طور معمول عملیات حرارتی در محدوده دمای حدود ۳۵۰ الی ۷۰۰ درجه سانتی‌گراد انجام می‌گیرد.

مدت عملیات تنش زدائی در مورد قطعات فولادی به‌طور معمول به ازاء هر اینچ ضخامت حدود یک ساعت است. برای قطعات پیشگرم شده اغلب تنش زدائی لازم می‌شود، هم‌چنین قطعات پیچیده یا فولادهایی که میل زیادی به ترک خوردن دارند باید بلافاصله پس از جوشکاری و قبل از سرد شدن تا دمای پیشگرم، در کوره تنش زدائی قرار بگیرند.

پایداری ابعادی در یک جوش مستقیماً از تنש هایی که در قطعه محبوس مانده باشند، متاثر می شود. هنگامی که یک سازه جوشکاری در عین حال که دارای تنش های پسماند یا باقیمانده است تحت عملیات تراشکاری یا ماشینکاری قرار می گیرد، پخش مجدد تنش ها و انقباض جوش رخ می دهد. لذا تراشکار نمی تواند مطمئن باشد که در جهت درستی تراشکاری می کند یا نه، چون جوش همزمان با تراش قطعه به انقباض خود ادامه می دهد. بنابراین در بسیاری مواقع تنش زدائی قطعه جوشکاری قبل از ماشینکاری باعث می شود که قطعه از نظر شکل پایدار بماند و ابعاد آن هنگام ماشینکاری تغییر نکند. در واحد های صنعتی بزرگ سازنده سازه های بزرگ جوشکاری به طور معمول کوره های بزرگ عملیات حرارتی جهت تنش زدایی سازه نهایی وجود دارد.



۱-۵-۵- تنش زدایی مکانیکی

در متند تنش زدایی ارتعاشی تنش مکانیکی بوسیله لرزاننده به قطعه اعمال می گردد. تنش اعمال شده همراه با انرژی موجود در داخل قطعه که ناشی از تنش پسماند می باشد جمع گشته و باعث ایجاد تغییر شکلها میکرو پلاستیک گشته و در نهایت قطعه تنش زدایی می گردد.

تنش زدایی ارتعاشی به دو روش انجام می گیرد. در روش اول که روش تنش زدایی ارتعاشی سنتی نیز

نامیده می‌شود، ارتعاشات فقط در یک فرکانس اعمال می‌گردد ولی در متدهای جدید که به مراتب دارای قابلیتها و تاثیرات بهتری از نظر تنش زدایی می‌باشد، ارتعاشات در چند فرکانس رزنانس اعمال می‌گردد. در این روش نسبت به روش سنتی خطاهای اپراتوری به میزان زیادی کاهش یافته و دارای نویز کمتری می‌باشد همچنین جهت قطعات با فرکانسهای بالا محدودیت ندارد و دارای اثربخشی به مراتب بالاتری می‌باشد. بطوریکه در حال حاضر در دنیا دیگر از روش سنتی استفاده نمی‌گردد.

مهمترین مزایای تنش زدایی به روش ارتعاشی به شرح زیر است. لازم به ذکر است که مقادیر مذکور در هر مورد بر اساس آمار و گزارش‌های ارایه شده به سازندگان تجهیزات تنش زدایی ارتعاشی است.



۶-۱-مزایای تنش زدایی ارتعاشی نسبت به روش حرارتی

کیفیت بدست آمده به خوبی تنش زدایی حرارتی است.

برای مواد و ساختارهای مختلف قابل استفاده می‌باشد.

هیچگونه محدودیت اندازه یا وزن در به کارگیری این روش وجود ندارد.

تاثیری بر خواص مواد از قبیل مقاومت سایش، سختی و تنش تسلیم ندارد.

باعث تاثیرات نامطلوب بر خواص متالورژیکی مواد نمی‌گردد.

باعث از بین رفتن و تخریب پوشش قطعات نمی‌گردد.

نسبت به روش‌های دیگر بسیار سریعتر می‌باشد و باعث صرفه جویی در زمان می‌گردد.

تجهیزات این روش قابل حمل هستند که باعث کاهش فوق العاده هزینه‌های حمل و نقل می‌شود همچنین

می‌توان فرایند تنش زدایی را در محل کار فرما انجام داد و در هزینه‌های حمل و نقل صرفه جویی کرد.

تغییرات نامطلوب در لایه‌های بیرونی قطعات از قبیل اکسید شدگی در این روش اتفاق نمی‌افتد.

زمان مورد نیاز به مقدار زیادی کاهش یافته است. معمولاً اگر قطعات چندان پیچیده و بزرگ نباشد کل عملیات تنش گیری با استفاده از این روش در حد چند دقیقه وقت می گیرد . ولی به هر حال نسبت به روش حرارتی بسیاری از زمانها مثل آماده سازی کوره ، زمان مورد نیاز برای گرم کردن و سپس سرد کردن آن که به صورت تدریجی می باشد حذف می شوند.

راندمان بالا و عدم تولید آلودگی از مزایای روش تنش زدایی ارتعاشی است. با توجه به مسائل زیست محیطی که امروزه بسیار مورد توجه جوامع مختلف است کاهش قابل توجه آلودگی و استفاده از انرژیهای پاک (برق) مهمترین مزیت این روش است. مصرف توان و انرژی فوق العاده پایین است.

۱- محدودیتهای تنش زدایی ارتعاشی

تش زدایی ارتعاشی دارای محدودیتهایی نیز می باشد. به عنوان مثال بهبود دانه بندی که در روش تنش زدایی حرارتی ایجاد می گردد در این روش وجود ندارد و همچنین این روش جهت مواد کار سخت شده و مواد با تنش تسلیم بسیار بالا محدودیت وجود دارد.

۲

شناخت روش‌های بازرسی و کنترل کیفی جوش

زمان آموزش (ساعت)		عنوان توانایی
عملی	نظری	
-	۱۵	<p>توانایی شناخت روش‌های بازرسی مخرب و غیر مخرب بر روی جوش آشنایی با روش FN970 بازرسی با روش به صورت چشمی طبق استاندارد آشنایی با روش‌های بازرسی چشمی جوش قبل و بعد از جوشکاری هم‌چنین در حین کار راههای جوشکاری (guage) و به کار گیری آنها</p> <p>شناسایی روش تست مخرب خمث و کشش بر روی جوش‌ها</p> <p>شناسایی روش تست غیر مخرب مایع نافذ و ذرات مغناطیسی و کاربرد آن</p> <p>شناسایی روش تست مخرب اتراسونیک و کاربرد آن</p> <p>شناسایی روش تست غیر مخرب پرتونگاری و کاربرد آن</p>

از فرآگیر انتظار می‌رود در پایان این بخش بتواند.

اصول بازرسی و کنترل کیفی جوش را توضیح دهد.

روشهای متداول بازرسی را بشناسد.

موارد کاربرد روش‌های متداول بازرسی را بیان کند.

۱

۲

۳

۴

۱-۲- اصول کلی بازرسی و کنترل کیفی جوش

جوشکاری یک فرآیند حساس و ویژه است؛ لذا تنها از طریق بازرسی محصول نهایی نمی‌توان به کیفیت آن اطمینان نمود و آنرا تضمین کرد. بلکه ضروری است در طی فرآیند ساخت و تولید محصولات جوشکاری فعالیت‌های بازرسی و کنترل کیفی بصورت نظاممند و مرحله به مرحله در مورد مواد و متالیاوهای مورد استفاده، ابزار، تجهیزات و دستگاه‌های جوشکاری و بازرسی، پرسنل جوشکار و بازرس، دستورالعمل‌های اجرایی و نیز شرایط اجراء و در نهایت بازرسی قطعات و مجموعه نهایی انجام شود. هم‌چنین لازم است در پایان فرآیند ساخت سازه مورد نظر، مستندات و مدارک مرتبط با کیفیت سازه بایگانی و برای مدت معینی نگهداری گردد.

فعالیت‌های بازرسی و کنترل کیفی مربوط به فرآیند ساخت سازه‌های جوشکاری را می‌توان به ۳ دسته

مطابق شرح زیر تقسیم کرد:

الف- بازرسی قبل از جوشکاری(ساخت)

مواردی که قبل از جوشکاری لازم است از طریق بازرس مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرند شامل موارد

زیر است:

۱- بررسی مدارک طراحی، نقشه‌های

جوشکاری و بازرسی

۲- بررسی دستورالعمل‌های تائید شده

جوشکاری(WPS)

Welding Procedure Specification																																																																													
Client: Mobil	Project: 2210106-Gaster	REF No: 01901/WPS	WPS # RI																																																																										
Procedure Description: 12" Heavy Wall Offshore Tie-in																																																																													
Material: AS3679.1 Grade 250 API SL X65	Diameter: 168.3	Thickness: 18.3																																																																											
Position: 6G	Clamp Type: External																																																																												
Preheat °C (Min): 100	Intergas °C (Max): 300																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ROOT</th> <th>HOT PASS</th> <th colspan="3">FILL & CAP</th> </tr> <tr> <td>Welding Process</td> <td> SMAW</td> <td>SMAW</td> <td colspan="3">SMAW</td> </tr> <tr> <td>Welding Direction</td> <td>Vertical Down</td> <td>Vertical Down</td> <td colspan="3">Vertical Down</td> </tr> <tr> <td>Filler</td> <td>Lincoln SA/T+</td> <td>Lincoln SA/T+</td> <td colspan="3">Holder BV D95M</td> </tr> <tr> <td>Polarity</td> <td>DC +ve</td> <td>DC +ve</td> <td colspan="3">DC +ve</td> </tr> <tr> <td>Shielding Gas</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td colspan="3">N/A</td> </tr> <tr> <td>Purge Gas</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td colspan="3">N/A</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pass No</td> <td>Filler Size (mm)</td> <td>Amps</td> <td>Volt</td> <td>Speed (mm/min)</td> <td>Heat Input (kJ/mm)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>3.2mm</td> <td>70-120</td> <td>18-20</td> <td>2.3-6.6</td> <td>0.4-0.8</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4.0mm</td> <td>130-210</td> <td>18-20</td> <td>2.3-6.8</td> <td>0.6-1.2</td> </tr> <tr> <td>FILL</td> <td>4.0mm</td> <td>140-260</td> <td>18-22</td> <td>1.6-2.2</td> <td>0.6-1.2</td> </tr> <tr> <td>CAP</td> <td>4.0mm</td> <td>130-210</td> <td>18-20</td> <td>1.8-2.7</td> <td>0.6-1.2</td> </tr> </tbody> </table>						ROOT		HOT PASS	FILL & CAP			Welding Process	SMAW	SMAW	SMAW			Welding Direction	Vertical Down	Vertical Down	Vertical Down			Filler	Lincoln SA/T+	Lincoln SA/T+	Holder BV D95M			Polarity	DC +ve	DC +ve	DC +ve			Shielding Gas	N/A	N/A	N/A			Purge Gas	N/A	N/A	N/A			Pass No	Filler Size (mm)	Amps	Volt	Speed (mm/min)	Heat Input (kJ/mm)	1	3.2mm	70-120	18-20	2.3-6.6	0.4-0.8	2	4.0mm	130-210	18-20	2.3-6.8	0.6-1.2	FILL	4.0mm	140-260	18-22	1.6-2.2	0.6-1.2	CAP	4.0mm	130-210	18-20	1.8-2.7	0.6-1.2
ROOT		HOT PASS	FILL & CAP																																																																										
Welding Process	SMAW	SMAW	SMAW																																																																										
Welding Direction	Vertical Down	Vertical Down	Vertical Down																																																																										
Filler	Lincoln SA/T+	Lincoln SA/T+	Holder BV D95M																																																																										
Polarity	DC +ve	DC +ve	DC +ve																																																																										
Shielding Gas	N/A	N/A	N/A																																																																										
Purge Gas	N/A	N/A	N/A																																																																										
Pass No	Filler Size (mm)	Amps	Volt	Speed (mm/min)	Heat Input (kJ/mm)																																																																								
1	3.2mm	70-120	18-20	2.3-6.6	0.4-0.8																																																																								
2	4.0mm	130-210	18-20	2.3-6.8	0.6-1.2																																																																								
FILL	4.0mm	140-260	18-22	1.6-2.2	0.6-1.2																																																																								
CAP	4.0mm	130-210	18-20	1.8-2.7	0.6-1.2																																																																								
<p>NOTES</p> <ol style="list-style-type: none"> API Std 1104EPJ094-SP-PL-3010.R1 Clamp removal stage : 100% completion of root (internal clamp may be used in the event of a breakdown - removed after 50% minimum completion of the rest.) The gap between first and second pass : 16 Minutes Time lag between second pass and 1st fil : 12 Minutes Minimum number of passes before pipe movement : 2 passes Maximum number of passes before break in welding : 3 passes Minimum Number of welds : Root & second pass : 2 , Fill & Cap : 1 Method of cleaning : Grinder / Wire brush Method of Preheat : Gas Torch Qualification reference number : 48280-PP-WPS RI 																																																																													
Company Welding Engineer Approved			Approved for Client																																																																										

۳- بررسی و کنترل تأییدیه دستورالعمل های جوشکاری (PQR)




۴- ارزیابی صلاحیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری



۵- بررسی و تأیید صلاحیت پرسنل بازرسی آزمون های غیرمخرب



- ۶- بررسی و تأیید برنامه جامع بازرسی و کنترل کیفی (QC Plan)
- ۷- بررسی و کنترل مدارک مواد پایه و مواد مصرفی جوشکاری نظیر: تیرآهن، ورق، پروفیل، الکترود، پیچ،
.....
مهره و

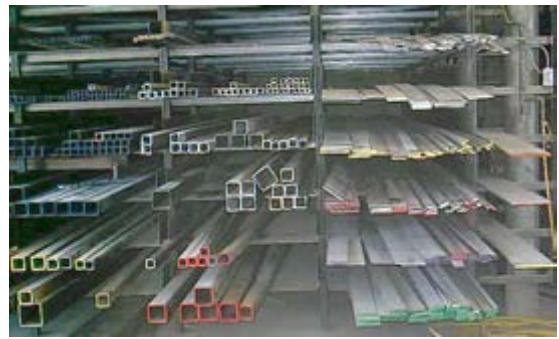

- ۸- بررسی و تأیید صلاحیت تجهیزات جوشکاری

- ۹- بررسی و تأیید برنامه ساخت و تولید محصول، دستورالعملها و رویه‌های اجرایی در خصوص کلیه
مراحل ساخت، مونتاژ، نصب و کنترل کیفی

۱۰- بررسی طرح اتصال‌ها (مثل: زاویه شیار، دهانه ریشه، پشت بند، خال جوش‌ها، شرایط تمیزکاری)،
شرایط فیت آپ، و مونتاژ قطعات



۱۱- بررسی و کنترل شرایط پیشگرم و یا نگهداری و پخت الکترودها (در صورت لزوم)



با توجه به موارد مذکور ملاحظه می‌شود بازرسی‌های قبل از جوشکاری نقش بسیار مهمی در رسیدن به کیفیت سازه‌های جوشکاری ایفاء می‌نمایند زیرا هر کدام بصورت مستقیم در کیفیت جوشکاری تأثیرگذارند و چنانچه به درستی و به موقع انجام شوند، از بسیاری مسائل و مشکلاتی که در مراحل بعدی ممکن است اتفاق بیافتد، جلوگیری گردد.

ب- بازرسی حین جوشکاری (ساخت)

در حین جوشکاری، چندین آیتم وجود دارد که نیاز به کنترل دارند تا نتیجتاً جوش رضایت‌بخشی حاصل شود. هر کدام از این فاکتورها اگر نادیده گرفته شود سبب بوجود آمدن ناپیوستگی‌هایی می‌شود که می‌تواند کاهش جدی کیفیت را در بر داشته باشد. بعضی از این جنبه‌های ساخت که باید کنترل شوند

شامل موارد زیر می‌باشد:

- ۱- کنترل پارامترهای اساسی جوشکاری مثل: شدت جریان، ولتاژ قوس، قطبیت جریان، سرعت پیشروی جوشکاری و غیره
- ۲- کنترل دمای پیشگرم و دمای بین پاسی
- ۳- کیفیت پاس ریشه جوش
- ۴- کنترل توالی و ترتیب جوشکاری
- ۵- بررسی شرایط تمیزکاری پاس‌های جوشکاری و شکل فلز جوش
- ۶- کنترل استفاده صحیح از مواد مصرفی جوشکاری
- ۷- بررسی شرایط شیار زنی و پشت‌بند
- ۸- کنترل پیچیدگی و بررسی‌های ابعادی
- ۹- انجام بازررسی‌های حین جوشکاری که بر حسب مورد ممکن است در نظر گرفته شوند.

ج- بازررسی پس از جوشکاری (ساخت)

علی‌رغم همه توصیه‌ها و بازررسی‌هایی که در مراحل قبل و حین جوشکاری صورت می‌گیرد و شرایطی که لازم است در قبل و حین جوشکاری رعایت شده باشد باز هم ممکن است عیب و ایرادهایی در عمل ایجاد شود. لذا هدف اساسی از بازررسی و کنترل کیفی قطعات و سازه‌های جوشکاری شده کسب اطمینان از کیفیت و انطباق مشخصات آن با معیارهای از پیش تعیین شده است. بعضی از موارد بازررسی بعد از تکمیل جوشکاری دارند عبارتند از:

- ۱- کنترل شکل، ترکیب و ابعاد قطعات یا مجموعه جوشکاری شده
- ۲- کنترل نتایج عملیات پس از جوشکاری مثل: عملیات حرارتی، تشیزدایی و غیره
- ۳- بازررسی چشمی جوش‌ها از نظر ظاهری و ایجاد ناپیوستگی‌های احتمالی نظیر: تخلخل، ذوب ناقص، نفوذ ناقص، بریدگی کناره جوش، رویهم افتادگی، ترکها، ناخالصی‌های سرباره، گرده جوش اضافی و غیره
- ۴- انجام آزمایش‌های مخرب (در صورت لزوم)
- ۵- انجام بازررسی‌های غیر مخرب تکمیلی متناسب با استاندارد و شرایط از پیش تعیین شده

۲-۲- آشنایی با روش‌های متداول بازرسی‌های غیر مخرب



در طی مراحل ساخت و تولید و یا حمل و نقل و استفاده از قطعات و محصولات جوشکاری ممکن است انواع عیوب با اندازه‌ها و شکل‌های مختلف در ماده یا قطعه به وجود آیند. منشا عیوبی که در مواد و قطعات یافت می‌شوند به طور عمده عبارتند از:

- فرآیند تولید محصولات نیم‌ساخته مثل: ریخته‌گری، نورد، اکستروژن، آهنگری یا فورج وغیره
- فرآیند ساخت قطعات و مجموعه‌ها مثل: برشکاری، ماشینکاری، عملیات حرارتی، جوشکاری، وغیره
- زمان استفاده یا کاربری و حمل و نقل به وجود می‌آیند


چون نوع، اندازه، شکل و موقعیت هر عیب روی عملکرد قطعه تاثیر دارد بنابراین آشکار سازی وجود عیب و مشخصات آنها در مرحله از تولید و بهره‌برداری ضروری است. بازرسی‌هایی غیر مخرب در عمل دارای تنوع زیادی هستند. اعتبار هر روش آزمون غیر مخرب بستگی به قابلیت و توانمندی آن روش در آشکارسازی نوع، شکل، اندازه و موقعیت وجود عیب دارد. در این قسمت روش‌های متداول و پر کاربرد بازرسی غیر مخرب را در خصوص سازه‌های جوشکاری به صورت مختصر معرفی می‌کنیم.

۱-۲- بازرسی چشمی

به طور معمول در برنامه‌های بازرسی و کنترل کیفیت محصولات جوشکاری آزمون چشمی به عنوان اولین روش مورد استفاده قرار می‌گیرد و یا در بعضی موارد به عنوان تنها روش ارزیابی و بازرسی محسوب می‌شود. اساس بازرسی چشمی مشاهده است و در عمل برای افزایش دقت و کارائی آن از ابزار و وسائل کمکی مثل: چراغ قوه، ذره‌بین، آینه، خط‌کش، انواع گیج و وسائل دیگر نیز استفاده می‌شود.

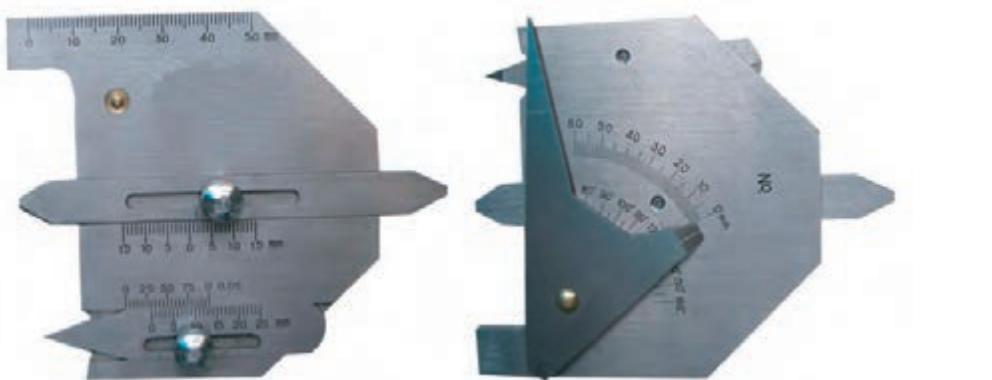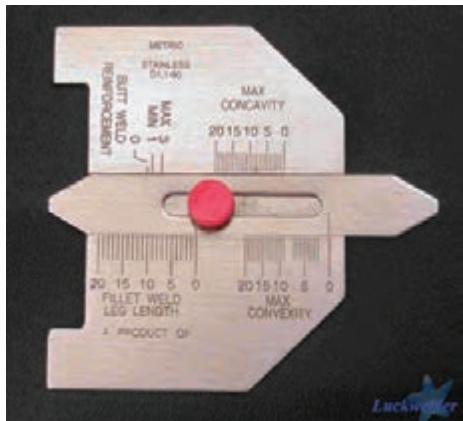

قابلیت روش بازرسی چشمی شناسایی نواقص و عیوب سطحی یا ظاهری می‌باشد. با استفاده از این تکنیک بازرسی می‌توان بسیاری از عیوب و نواقص ظاهری جوش مثل: تخلخل، ذوب ناقص، نفوذ ناقص، بریدگی یا سوختگی کناره جوش، رویهم افتادگی، ترک‌های سطحی، ناخالصی‌های سرباره، گرده جوش اضافی، وضعیت ظاهری و ابعاد جوش، نفوذ اضافی ریشه و موارد دیگر را با وسایل خیلی ساده و با سرعت در مراحل مختلف ساخت و تولید ارزیابی کرد.

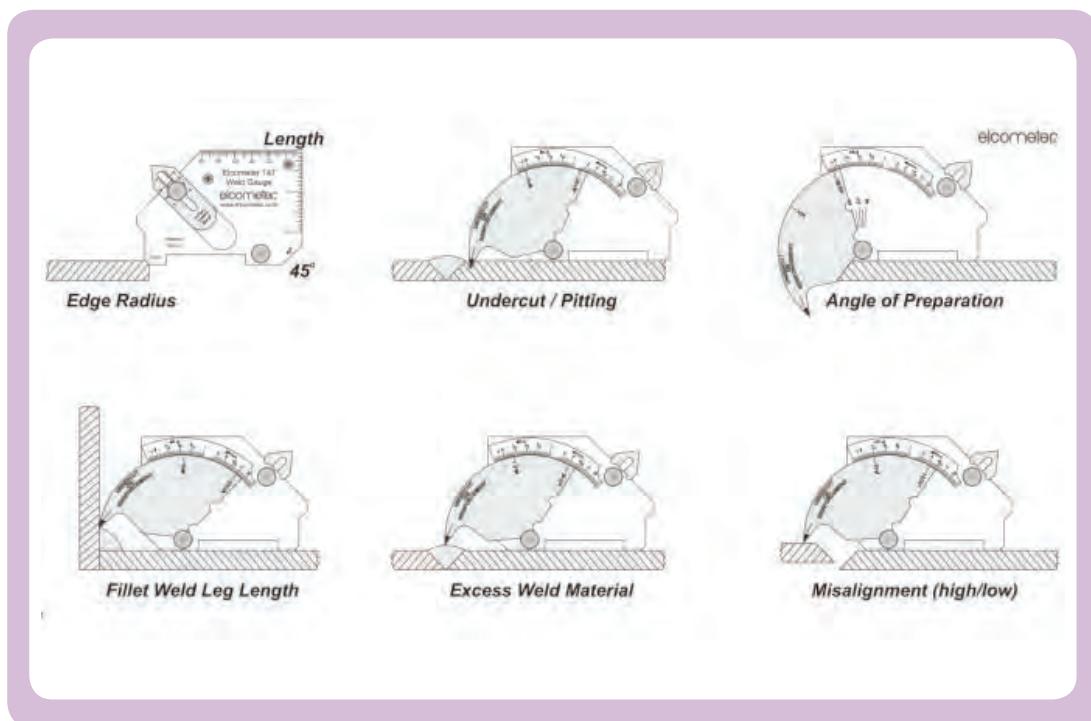

همان طور که پیشتر نیز گفته شد اکثر بازرسی‌های مربوط به مراحل قبل و حین جوشکاری نیز بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات چشمی استوار است لذا ملاحظه می‌شود این نوع بازرسی چنانچه به موقع و از طریق افراد با تجربه صورت پذیرد بسیار کارآمد و موثر است. و به تجربه ثابت شده است؛ بسیاری از عیوبی که بعداً با روشهای بازرسی پیشرفته و پرهزینه کشف می‌شوند، از طریق برنامه نظاممند بازرسی چشمی و کنترل‌های قبل، حین و بعد از جوشکاری به راحتی قابل آشکارسازی می‌باشند.

۲-۲-۲- بازرسی به وسیله مایعات نافذ

ترکها و حفرات کوچک سطحی که در بازرسی چشمی قابل رویت نمی باشند را می‌توان بوسیله آزمون مایعات نافذ شناسایی کرد. آزمون مایعات نافذ به دو طریق صورت می‌گیرد:



- ۱- با استفاده از محلول‌های رنگی که با چشم غیر مسلح دیده می‌شوند.
- ۲- با استفاده از محلول‌های دارای موادی که زیر نور فلورسنت دیده می‌شوند.

مراحل انجام کار

۱- سطح قطعه مورد نظر را تمیز و خشک مینماییم (سطح باید عاری از هرگونه شی خارجی مثل برده‌ها باشد تا مایع نافذ بخوبی داخل ترکها نفوذ نماید).



۲- سپس بوسیله مایع نافذ (penetrant) سطح موردنظر را می‌پوشانیم که می‌توان این عمل را با اسپری نمودن نافذ و یا غوطه ور ساختن قطعه درون نافذ انجام داد. بر اثر خاصیت مویینگی نافذ به درون ترکها نفوذ می‌کند و برای اینکه از نفوذ آن اطمینان حاصل نماییم مدتی را صبر کرده (حدود ۳۰ دقیقه) و سپس

ماده نافذ اضافی را از روی سطح پاک میکنیم.



۳- ظاهر کننده (Developer) که پودر سفید رنگی میباشد را روی سطح فوق اسپری میکنیم . ظاهر کننده باعث میشود مایع نافذ از ترکها بیرون کشیده شود و درنتیجه رنگ بر روی سطح پس میزند.



۴- سپس بوسیله بازررسی چشمی تحت نور سفید (در صورت استفاده از رنگ مرئی) و یا نور ماوراءبنفس (در صورت استفاده از رنگ فلورستنی) نشانه های رنگی ایجاد شده را مشاهده نموده و محل عیوب و ترکها مشخص میگردد.



استفاده‌های عمومی:

شناسایی و تشخیص محل عیوب سطحی در مواد بدون خلل و فرج
کاربردها:

شناسایی ترک و منفذ در جوش

شناسایی عیوب سطحی در ریخته گری

شناسایی ترک ناشی از خستگی در اجسام تحت تنفس
محدودیتها:

جسم باید تقریباً سطح غیر متخلخل و صافی داشته باشد.

زمان تخمینی جهت ارزیابی کمتر از یک ساعت:

۲-۲-۳- بازرسی با ذرات مغناطیسی (Magnetic Particle Testing)



بازرسی با ذرات مغناطیسی، روش حساسی برای ردیابی عیوب سطحی و برخی نقصهای زیر سطحی (نژدیک به سطح) در قطعات دارای خاصیت فرو مغناطیسی است. پارامترهای اساسی فرآیند به مفاهیم نسبتاً ساده‌ای بستگی دارد. هنگامی که یک قطعه فرومغناطیسی، مغناطیسی می‌شود، ناپیوستگی مغناطیسی که تقریباً در راستای عمود بر جهت میدان مغناطیسی واقع است، موجب ایجاد یک میدان نشتی قوی می‌شود. این میدان نشتی در رو و بالای سطح قطعه مغناطیسی شده حضور دارد و می‌تواند توسط ذرات ریز مغناطیسی آشکار شود.

ذرات مورد استفاده در تست MT از موادی که به دقت از لحاظ مغناطیس شوندگی، شکل و قابلیت نفوذپذیری انتخاب شده اند می‌باشند. این ذرات، مغناطیس باقی مانده را در خود نگه نمی‌دارند. این ذرات

از برآدهای تراشکاری هم کوچکترند و در حقیقت این ذرات شبیه پودر می‌باشند. ذرات بر مبنای روش‌های استفاده آنها به دو گروه خشک و تر طبقه بندی می‌شوند. ذرات مغناطیسی توسط نشت میدان مغناطیسی جذب می‌شوند و تجمع ذرات در محل عیب و نشت میدان می‌توان موجب آشکار شدن علائم عیب شود. در روش فلورسنت از لامپ UV (ماوراء بنسخ) که دارای نور مرئی می‌باشد و به آن نور سیاه نیز گفته می‌شود استفاده می‌گردد. پس عملیات تست به وسیله روش فلورسنت در نور مرئی انجام پذیر نیست. ذرات مغناطیسی باید دارای قابلیت نفوذپذیری زیاد باشند تا اطمینان از این که جذب این ذرات توسط میدانهای ضعیف هم صورت می‌گیرد حاصل شود و همچنین باید این ذرات قابلیت نگهداری کم داشته باشند تا مغناطیس باقیمانده در آن کم باشد و این مواد باید بلا فاصله بعد از قطع میدان بر طرف شوند البته اگر جذب نشته میدان نشوند. پاشیدن ذرات خشک یا ذرات مرطوب با یک مایع محلول بر روی سطح قطعه، موجب تجمع ذرات مغناطیسی روی ناپیوستگی می‌شود. بنابراین پل مغناطیسی تشکیل شده، موقعیت، اندازه و شکل ناپیوستگی را نشان می‌دهد. این روش بازرسی در صنایع مختلف مثل: لوله سازی، خودرو، ماشین سازی، هواپیما، کشتی سازی و غیره کاربرد وسیعی دارد.

مراحل کار

تست ذرات مغناطیسی شامل هفت مرحله اصلی می‌باشد که این مراحل به ترتیب شامل:

- ۱- تمیز کردن سطح جوش و آماده سازی سطح قطعه




- ۲- پاشیدن محلول محتوی ذرات مغناطیسی



۳- ایجاد میدان مغناطیس در ناحیه جوش (جهت طولی) و بازرسی برای علائم عیوب طولی



۴- ایجاد میدان مغناطیس در ناحیه جوش (جهت عرضی) و بازرسی برای علائم حاصل از عیوب عرضی

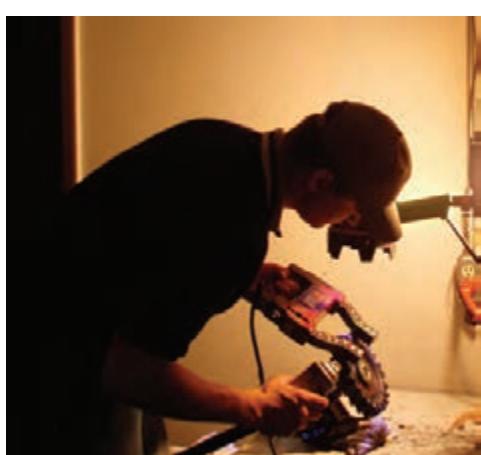

۵- مغناطیس زدایی
۶- تمیز کردن کامل سطح قطعه از مواد تست یک قطعه را می‌توان با به کاربردن آهنرباهای دائم، آهنرباهای الکتریکی و یا عبور یک جریان قوی از درون یا بیرون قطعه، مغناطیس کرد. با توجه به این که با روش آخر می‌توان میدانهای مغناطیسی با شدت زیاد در داخل قطعه ایجاد کرد، این روش به صورت گسترده‌ای در کنترل کیفی محصول به کار می‌رود زیرا این روش حساسیت خوبی برای شناسایی عیوب قطعات و آشکارسازی آنها عرضه می‌دارد






۴-۲-۴- آزمایش فرآصوتی (Ultrasonic Testing)

در این روش، امواج صوتی با فرکانس حدود ۵۰ تا ۲۰ مگاهرتز به درون قطعه فرستاده می‌شود. این موج پس از برخورد به سطح مقابل قطعه و یا سطوح ناشی از وجود ناپیوستگی در داخل قطعه باز تابیده می‌شود. با توجه به اختلاف زمانی رفت و برگشت امواج، می‌توان ضخامت قطعه و یا موقعیت و اندازه ناپیوستگی‌های داخل قطعه را مشخص کرد. روش‌های فرآصوتی به طور گسترده‌ای برای آشکارسازی عیوب داخلی مواد به کار می‌روند.




۵-۲-۵- آزمایش پرتو نگاری و تفسیر فیلم Radiographic Testing and Film Interpretation

تابش الکترومغناطیسی با طول موجهای بسیار کوتاه، یعنی پرتو ایکس یا پرتو گاما از درون مواد جامد عبور می‌کند اما بخشی از آن، توسط محیط جذب می‌شود. مقدار جذب پرتو در هنگام عبور از ماده به چگالی و ضخامت ماده و همچنین ویژگیهای تابش بستگی دارد. تابش عبوری از درون ماده می‌تواند به وسیله یک فیلم یا کاغذ حساس آشکار شده و روی صفحه فلورسنت مشاهده شود، یا این که توسط دستگاههای حساس الکترونیکی نشان داده شود. اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، عبارت پرتو نگاری به معنی فرایندی است که در نتیجه آن، تصویری روی فیلم ایجاد شود، بررسی این فیلم را تفسیر می‌گوییم.

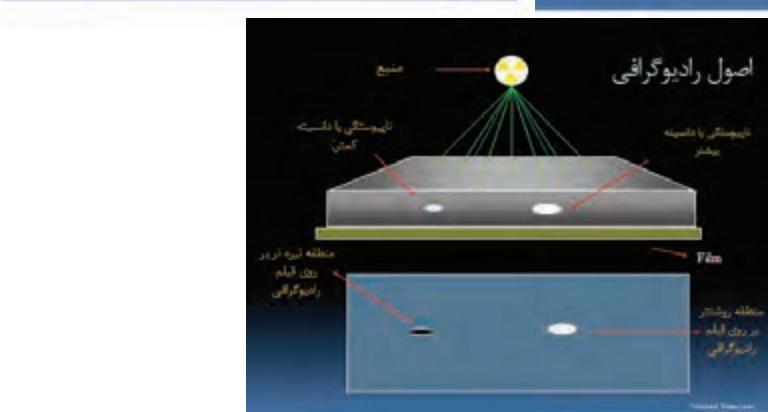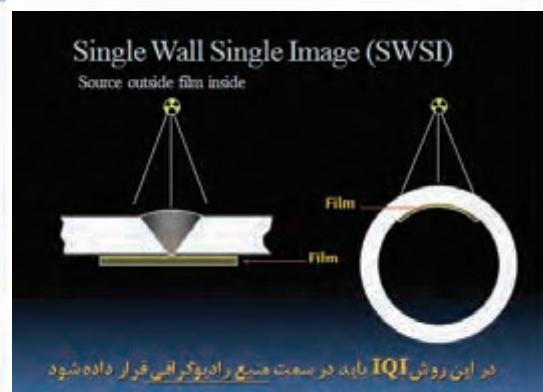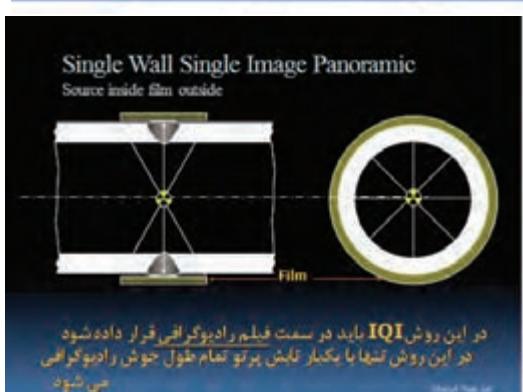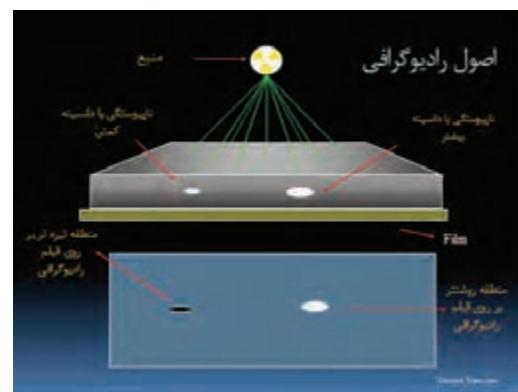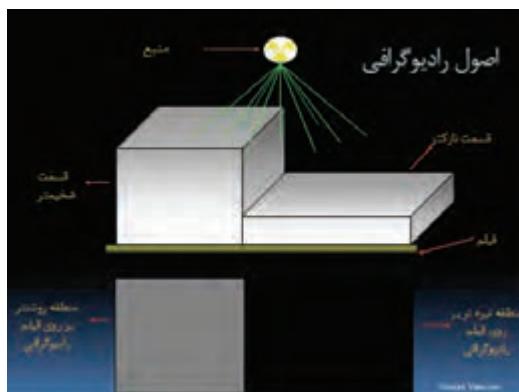


بعد از این که فیلم عکس گرفته شده پرتو نگاری ظاهر شد، تصویری سایه روشن با چگالی متفاوت مشاهده می‌شود. قسمتهايی از فیلم که بيشترین مقدار تابش را دریافت کرده‌اند، سیاه‌تر دیده می‌شوند. هم‌چنانکه پيشتر گفته شد، مقدار تابش جذب شده توسط ماده، تابعی از چگالی و ضخامت آن خواهد بود. همچنین وجود عیوب خاص، مانند حفره‌ها و تخلخل درون ماده، بر مقدار تابش جذب شده تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین پرتو نگاری می‌تواند برای آشکار سازی انواع خاصی از عیوب در بازرسی مواد و قطعات به کار رود.

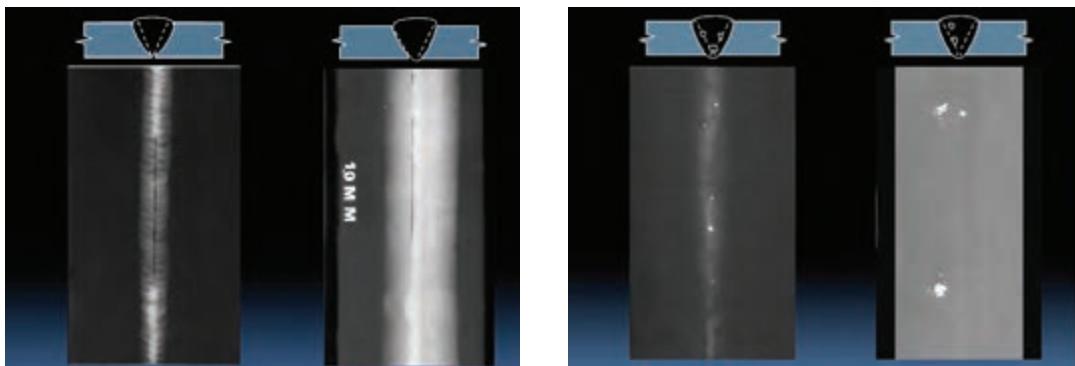

استفاده از پرتو نگاری و فرآيندهای مربوط به آن باید به شدت کنترل شود، زیرا قرار گرفتن انسان در معرض پرتو می‌تواند منجر به آسیب بافت بدن شود.

۶-۲-۲- آزمایش جریان گردابی (Eddy Current Testing)

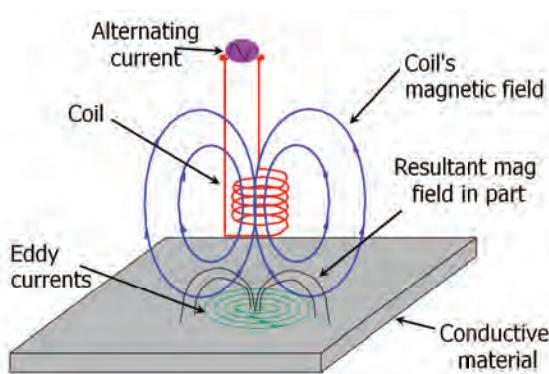

اساس روش‌های آزمون الکترومغناطیسی بر این است که وقتی یک سیم پیچ حامل جریان متناوب، نزدیک ماده‌ای تقریباً رسانا قرار داده شود، جریانهای گردابی یا ثانویه در آن ماده القا خواهد شد. جریانهای القایی، میدانی مغناطیسی ایجاد خواهند کرد که در جهت مخالف میدان مغناطیسی اولیه اطراف سیم پیچ است. تاثیر متقابل بین میدانها موجب ایجاد یک نیروی ضد حرکه الکتریکی در سیم پیچ شده و در نتیجه سبب تغییر مقدار مقاومت ظاهری سیم پیچ خواهد شد.



اگر ماده از نظر ابعاد و ترکیب شیمیایی یکنواخت باشد. مقدار مقاومت ظاهری سیم پیچ کاوشگر نزدیک سطح قطعه در کلیه نقاط سطح قطعه یکسان خواهد بود، به غیر از تغییر اندکی که نزدیک لبه های نمونه مشاهده می شود. اگر ماده ناپیوستگی داشته باشد، توزیع و مقدار جریانهای گردابی مجاور آن تغییر می کند و در نتیجه کاهشی در میدان مغناطیسی در رابطه با جریانهای گردابی به وجود می آید، بنابراین مقدار مقاومت ظاهری سیم پیچ کاوشگر تغییر خواهد کرد.

از روی تحلیل این آثار می توان در مورد کیفیت و شرایط قطعه کار نتیجه گیری کرد. این روشهای بسیار متنوع هستند و با وسیله و روش آزمون مناسب، می توان آنها را برای آشکارسازی عیوب سطحی و زیر سطحی قطعات و تعیین ضخامت پوشش فلزات به کار برد و اطلاعاتی در زمینه مشخصات ساختاری مانند اندازه دانه بندی و شرایط عملیات حرارتی به دست آورد. همچنین می توان خواص فیزیکی مانند رسانایی الکتریکی تراوایی مغناطیسی و سختی فیزیکی را تعیین کرد

توانایی جوشکاری در سطح E5

زمان آموزش (ساعت)		عنوان توانایی
عملی	نظری	جوشکاری قوس با الکترود روپوش دار در سطح E5
۶۴	۱	

Type of weld نوع جوشکاری	Recommended thickness mm	Position	sketch	الکترود روپوش دار electrode		نوبات Remarks
				type	mm	
Introduction						
V-butt weld	>12	PC		R.B	2.5,3.2	One side welding
K-butt weld	>12	PC		R.B	2.5,3.2	
V-butt weld	>12	PE		R.B	2.5,3.2	One side welding
V-butt weld	4.5	PC		R.B	2.5	One side welding
V-butt weld	4.5	PE		R.B	2.5,3.2	One side welding
V-butt weld	>12	PF		R.B	2.5,3.2	One side welding

فرآگرینده پس از پیان این درس باید بتواند

کار عملی ۱ E5-۱

زمان: ۲ ساعت



جوشکاری با طرح اتصال لب به لب و پخ V در وضعیت افقی (pc)

نکات ایمنی را کترل نمایید و مواد، ابزار و تجهیزات جوشکاری را تدارک بینید.

جدول وسایل کار			
ردیف	نام وسیله یا ابزار	مشخصت	تعداد
۱	کابل های دستگاه	طول حدود ۳ متر	۲
۲	رکتیفاير جوش	تا ۳۰۰ آمپر	۱ دستگاه
۳	انبر قطعه گیر	استاندارد	۱
۴	چکش جوشکاری	معمولی	۱
۵	برس سیمی	با سیم فولادی	۱

جدول وسایل ایمنی			
ردیف	نام وسیله	مشخصت	تعداد
۱	ماسک	کلامی	۱
۲	پیش بند	چرمی	۱
۳	دستکش	چرمی	۱ جفت
۴	لباس کار	مناسب بدن	۱ دست
۵	پلند	چرمی	۱ جفت
۶	کفش ایمنی	اندازه پای جوشکار	۱ جفت

جدول مواد لازم				
ردیف	نام	مشخصت	تعداد	ملاحظات
۱	ورق فولادی	۱۵ × ۱۰۰ × ۱۵۰	به تعداد لازم	۲/۵ قطر ۳/۲ یا ۳/۲ قطر ۲/۵
۲	الکترود	E-۷۰۱۸ E-۶۰۱۰	به مقدار کافی	

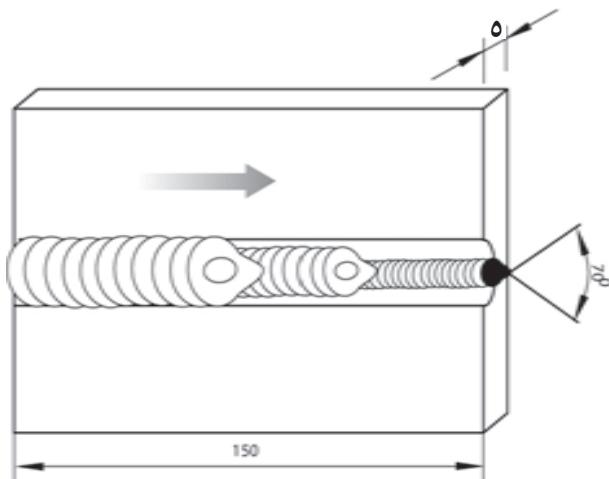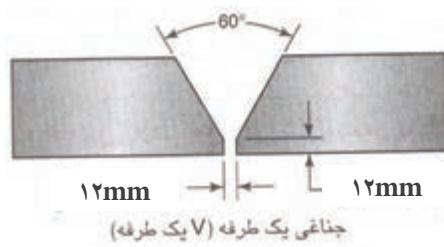

شماره نقشه کار: E5-1	جنس	ابعاد (میلی متر)	وضعیت جوشکاری	نوع جنس	نوع اتصال	نوع جریان و قطبیت
مشخصات قطعه کار	st37	5×100×150	افقی pc	جناغی	سر به سر	متناسب با توصیه سازنده الکترود
فرآیند جوشکاری قوس با الکترود روبوش دار						
هدف آموزش: توانایی جوشکاری قوس الکترود دستی در وضعیت pc با اتصال سر به سر						

مراحل انجام کار

مرحله ۱



- لباس کار پوشید و پس از پوشیدن لباس کار مناسب وسائل ایمنی را آماده کنید.

مرحله ۲



- ابزار و تجهیزات جوشکاری و نیز وسائل و امکانات کارگاهی را از نظر ایمنی کنترل کنید.

مرحله ۳



- قطعه کار را در وضعیت مناسب روی میز قرار دهید و آنرا مونتاژ نماید.

مرحله ۴



۴- دستگاه رکتیفایری را که برای جوشکاری با فر آیند الکترود

دستی انتخاب شده با رعایت نکات ایمنی راه اندازی نمایید و

آمپر مناسب را تنظیم کنید.

مرحله ۵



۵- مطابق دستورالعمل جوشکاری نسبت به اجرای

جوش اقدام کنید.

مرحله ۶



۶- پاس اول را مطابق دستورالعمل و زیر نظر مربي اجرا نمایید.

۷- پس از هر پاس جوشکاری ضمن استفاده از

وسایل ایمنی و محافظت تمیزکاری کنید (مواظب

چشم های خود باشید و از عینک مخصوص

استفاده کنید).



نکته

چشم جوشکار و اطرافیان باید از رسیدن اشعه‌ها و نور جوشکاری در امان باشد. (تحت
محافظت باشد)

مرحله ۸



-۸- پاسهای بعدی را روی پاس اول اجرا نمائید و
به ترتیب پر شدن درز اتصال توجه کنید

مرحله ۹



-۹- چنانچه سطح قطعه کار از جوش یا خال جوش
و جرقه پر شد با استفاده از چکش جوشکاری و
برس سیمی تفاله‌ها (سرباره‌ها) را پاک کنید.

مرحله ۹




۱۰- پس از پایان کار قطعه کار را تمیز کنید و به

مربی خود نشان دهید

۱۱- قطعه کار خود را به کمک ابزار بازرگانی چشمی کنترل نمایید و در خصوص عیوب احتمالی خط جوش و دلایل احتمالی ایجاد آن گزارش تهیه کنید و آنرا با کمک مربی خود بررسی نمایید.

مرحله ۱۱

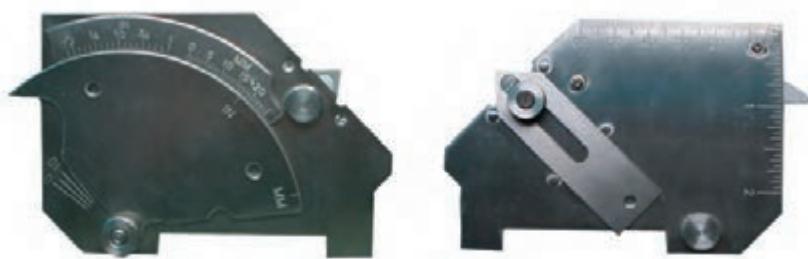


جوشکاری با طرح اتصال لب به لب و پخ V در وضعیت افقی (pc)

نکات ایمنی را کنترل نمایید و مواد، ابزار و تجهیزات جوشکاری را تدارک بینید.


جدول وسایل کار				
ردیف	نام وسیله یا ابزار	مشخصت	تعداد	
۱	کابل های دستگاه	طول حدود ۳ متر	۲	
۲	رکتیفاير جوش	تا ۳۰۰ آمپر	۱	دستگاه
۳	انبر قطعه گیر	استاندارد	۱	
۴	چکش جوشکاری	معمولی	۱	
۵	برس سیمی	با سیم فولادی	۱	

جدول وسایل ایمنی				
ردیف	نام وسیله	مشخصت	تعداد	
۱	مسک	کلامی	۱	
۲	پیش بند	چرمی	۱	
۳	دستکش	چرمی	۱ جفت	
۴	لباس کار	مناسب بدن	۱ دست	
۵	پابند	چرمی	۱ جفت	
۶	کفش ایمنی	اندازه پای جوشکار	۱ جفت	

جدول مواد لازم				
ردیف	نام	مشخصت	تعداد	ملاحظات
۱	ورق فولادی	۱۵۰×۱۰۰×۱۵	به تعداد لازم	۲/۵ یا ۳/۲ قطر
۲	الکترود	E-۷۰۱۸ E-۶۰۱۰	به مقدار کافی	

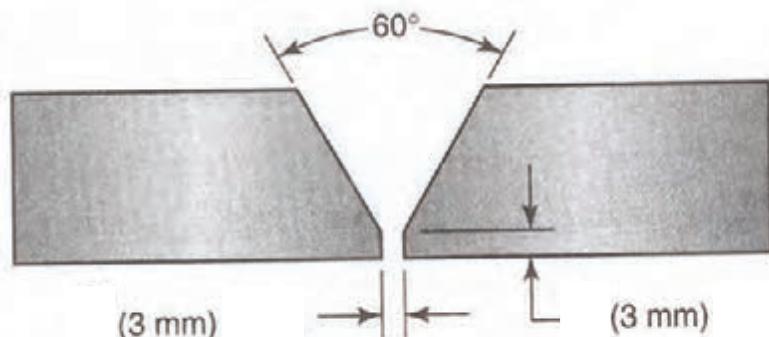

جاناغی یک طرفه (V یک طرفه)

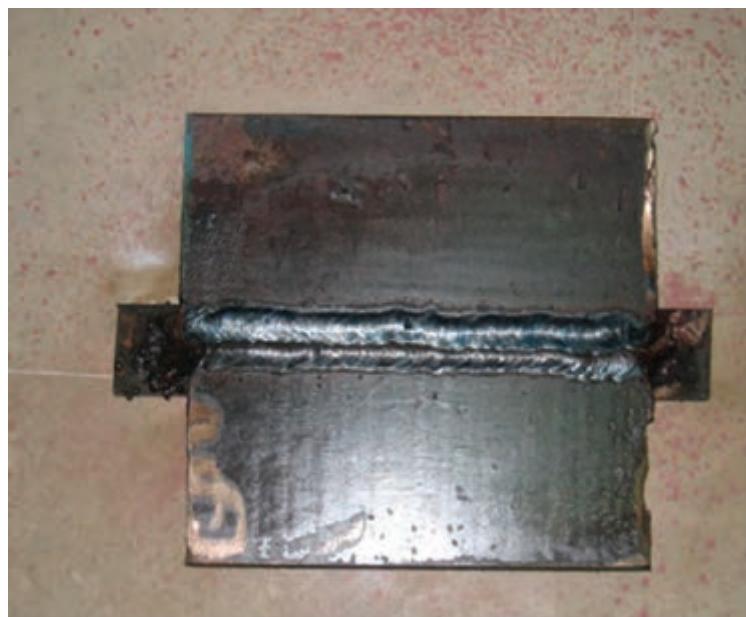


نوع جریان و قطبیت	نوع اتصال	نوع جوش	وضعیت جوشکاری	ابعاد(میلی متر)	جنس	شماره نقشه کار: E5-۲
متناوب با توصیه سازنده الکترود	سر به سر	جنگلی	افقی pc	۱۵۰×۱۰۰×۱۵	st37	مشخصات قطعه کار
۳/۲ یا ۲/۵	سایز الکترود	نوع الکترود: رتیلی یا بازی				
فرآیند جوشکاری قوس با الکترود روپوش دار						
هدف آموزش: توانایی جوشکاری قوس الکترود دستی در وضعیت pc با اتصال سر به سر						

مراحل اجرای کار

تمام مراحل کار مطابق دستور کار (E5-1) است با این تفاوت که در این مرحله از قطعه کار با ضخامت بیشتر از ۱۲ میلیمتر برای تمرین استفاده کنید.

به ترتیب قرار گرفتن پاس های جوشکاری در کنار هم توجه کنید.

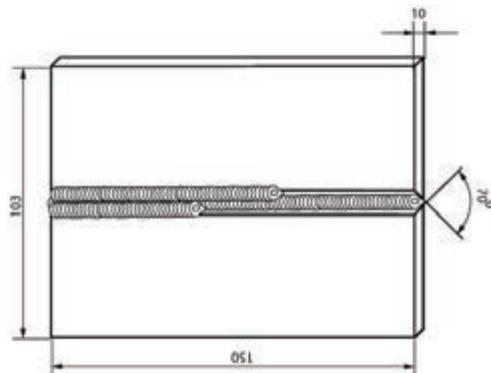

در پایان کار قطعه کار را تمیز کنید و به کمک مربی خود آنرا بررسی نمایید.



قطعه کار خود را به کمک ابزار بازرسی چشمی کنترل نمایید و در خصوص عیوب احتمالی خط جوش و دلایل احتمالی ایجاد آن گزارش تهیه کنید و آنرا با کمک مربی خود بررسی نمایید.




جوشکاری با طرح اتصال لب به لب و پخ V در وضعیت افقی (pc)

نکات ایمنی را کنترل نمایید و مواد، ابزار و تجهیزات جوشکاری را تدارک بینید.

جدول وسایل کار				
ردیف	نام وسیله یا ابزار	مشخصت	تعداد	
۱	کابل های دستگاه	طول حدود ۳ متر	۲	
۲	رکتیفار جوش	تا ۳۰۰ آمپر	۱	
۳	انبر قطعه گیر	استاندارد	۱	
۴	چکش جوشکاری	معمولی	۱	
۵	برس سیمی	با سیم فولادی	۱	
۶	سوزن خط کش	معمولی	۱	
۷	خط کش ۳۰ سانتی	فولادی	۱	
۸	سوزن خط کش	معمولی	۱	
۹	خط کش ۳۰ سانتی	فولادی	۱	

جدول وسایل ایمنی				
ردیف	نام وسیله	مشخصت	تعداد	
۱	ماسک	کلاهی	۱	
۲	پیش بند	چرمی	۱	
۳	دستکش	چرمی	۱ جفت	
۴	لباس کار	مناسب بدن	۱ دست	
۵	پلیند	چرمی	۱ جفت	
۶	کفش ایمنی	اندازه پای جوشکار	۱ جفت	

جدول مواد لازم				
ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	ورق فولادی	۱۵۰ × ۱۰۰ × ۱۵	به تعداد لازم	
۲	الکترو دروپوش دار	E-۷۰۱۸ E-۶۰۱۰	به مقدار کافی	قطر ۲/۲ یا ۲/۵

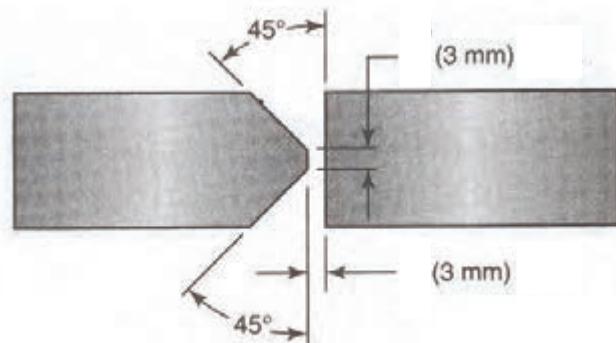

نیم جناغ دو طرفه



شماره نقشه کار: E5-۳	جنس	ابعاد(میلی متر)	وضعیت جوشکاری	نوع جوش	نوع اتصال	نوع جریان و قطبیت
مشخصات قطعه کار	st37	۱۵۰×۱۰۰×۱۵	افقی	جناغی	سر به سر	متناسب با توصیه سازنده الکترود
مشخصات قطعه کار						
فرآیند جوشکاری قوس با الکترود روپوش دار						
هدف آموزش: توانایی جوشکاری قوس الکترود دستی در وضعیت pc با اتصال سر به سر و طرح اتصال k شکل						

مراحل انجام کار

مرحله ۱



۱- لباس کار بپوشید و آماده برای کار شوید.

مرحله ۲



۲- وسائل ایمنی و ابزار و تجهیزات جوشکاری را تدارک ببینید(تحویل بگیرید).

مرحله ۳



۳- قطعه کاری را مطابق نقشه انتخاب و پلیسه گیری نموده و نیز سطح آن را از زنگار وآلودگی های دیگر با استفاده از برس سیمی تمیز کنید

مرحله ۴



۴- قطعه کار را در وضعیت مناسب بیندید و یک طرف آنرا جوشکاری کنید.

پس از اجرای خط جوش ها اجازه دهید قطعه کار سرد شود و عملیات تمیز کاری را انجام دهید.

نکته ایمنی

موقع پاک کردن شلاکه ها از روی خط جوش ها حتماً از عینک ایمنی مناسب استفاده کنید.

مرحله ۵



۵- قطعه کار را برای انجام جوشکاری طرف دوم در وضعیت مناسب بیندید و طرف دیگر را هم جوشکاری کنید

۶- پس از اجرای جوش کاری اجازه دهید قطعه کار سرد شود و عملیات تمیز کاری را در طرف دوم انجام دهید.

مرحله ۳

۷- دستگاه را خاموش کنید.



۸- قطعه کار خود را به کمک ابزار بازرگانی چشمی کنترل نمائید و در خصوص عیوب احتمالی خط جوش و دلایل احتمالی ایجاد آن گزارش تهیه کنید و آنرا با کمک مربی خود بررسی نمائید.

مرحله ۱۱



۹- در پایان کار ابزار و وسائل را جمع‌آوری کرده، میز کار را تمیز و مرتب کنید و ابزار و وسائل را به انبار تحویل دهید.


جوشکاری با طرح اتصال لب به لب و پخ V در وضعیت سر بالا (PF)

نکات ایمنی را کنترل کنید و امکانات جوشکاری را فراهم نمائید.

جدول وسایل کار			
ردیف	نام وسیله یا ابزار	مشخصت	تعداد
۱	کابل های دستگاه	طول حدود ۳ متر	۲
۲	رکتیفاير جوش	تا ۳۰۰ آمپر	۱ دستگاه
۳	انبر قطعه گیر	استاندارد	
۴	چکش جوشکاری	معمولی	
۵	برس سیمی	باسیم فولادی	
۶	سوزن خط کش	معمولی	
۷	خط کش ۳۰ سانتی	فولادی	
۸	سوزن خط کش	معمولی	
۹	خط کش ۳۰ سانتی	فولادی	

جدول وسایل ایمنی			
ردیف	نام وسیله	مشخصت	تعداد
۱	ماسک	کلاهی	۱
۲	پیش بند	چرمی	۱
۳	دستکش	چرمی	۱ جفت
۴	لباس کار	مناسب بدن	۱ دست
۵	پلند	چرمی	۱ جفت
۶	کفش ایمنی	اندازه پای جوشکار	۱ جفت

جدول مواد لازم				
ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	ورق فولادی	۱۵۰ × ۱۰۰ × ۱۵	به تعداد لازم	
۲	الکترود روپوش دار	E-۷۰۱۸ E-۶۰۱۰	به مقدار کافی	قطر ۳/۲ یا ۲/۵

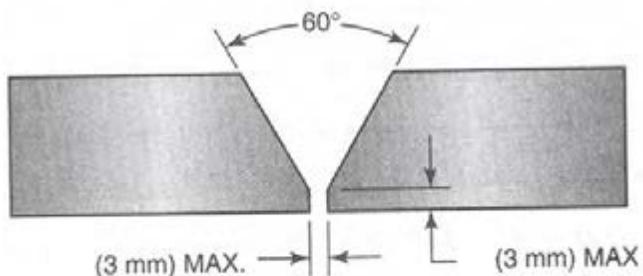

جناغی یک طرفه (V یک طرفه)



نوع جریان و قطبیت	نوع اتصال	نوع جوش	وضعیت جوشکاری	ابعاد(میلی متر)	جنس	شماره نقشه کار: E5-۴
متناوب با توصیه سازنده الکترود	سر به سر	جناغی	PF	۱۵۰×۱۰۰×۱۵	st37	مشخصات قطعه کار
۳/۲ یا ۲/۵	سایز الکترود	نوع الکترود: رتیلی یا بازی				
فرآیند جوشکاری قوس با الکترود روپوش دار						
هدف آموزش: توانایی جوشکاری قوس الکترود دستی در وضعیت PF با اتصال سر به سر						

مراحل انجام کار

۱- قطعه کار را پس از آماده سازی و تمیز کاری با فاصله مناسب روی میز کار مونتاژ نماید



مرحله ۲

۲- قطعه کار را پس از مونتاژ به وسیله خال جوش یا با استفاده از چند لقمه نسبت به هم ثبیت نماید



مرحله ۳

۳- قطعه کار را در وضعیت مناسب روی میز کار بیندید و با رعایت نکات ایمنی شروع به جوشکاری نمایید. (در صورت لزوم از مربي خود مشورت بگيريد).



مرحله ۴

۴- در پایان کار قطعه کار را تمیز کنید و به کمک مربي خود آنرا بررسی نمایید و در خصوص اجرای بازررسی چشمی قطعه گزارش تهیه کنید.




کار عملی ۵-E


زمان: ۱۲ ساعت

جوشکاری با طرح اتصال لب به لب و پخ V در وضعیت بالاسری (PE)

نکات اینمی را کنترل کنید و امکانات جوشکاری را فراهم نمائید.

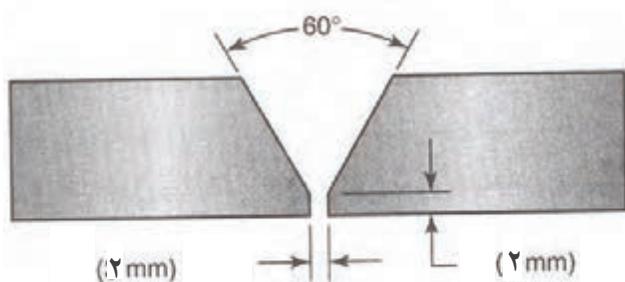

جناغی یک طرفه (V یک طرفه)

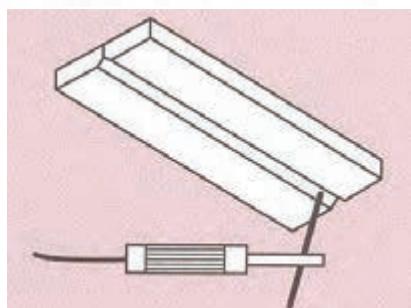

شماره نقشه کار: E5-5	جنس	ابعاد(میلی متر)	وضعیت جوشکاری	نوع جوش	نوع اتصال	نوع جریان و قطبیت
مشخصات قطعه کار	st37	150×100×15	انفی PE	جناغی	سر به سر	متناوب با توصیه سازنده الکترود
فرآیند جوشکاری قوس با الکترود روبوش دار						
هدف آموزش: توانایی جوشکاری قوس الکترود دستی در وضعیت PE با اتصال سر به سر						

مراحل انجام کار

۱- قطعه کار را پس از آماده سازی و تمیز کاری با فاصله مناسب روی میز کار مونتاژ نماید



مرحله ۱

۲- قطعه کار را پس از مونتاژ به وسیله خال جوش یا با استفاده از چند لقمه نسبت به هم تثبیت نماید



مرحله ۳


۳- قطعه کار را در وضعیت مناسب روی میز کار بیندید و با رعایت نکات ایمنی شروع به جوشکاری نماید.





توجه

به نحوه قرار گرفتن پاسهای جوش در روی یکدیگر توجه کنید.

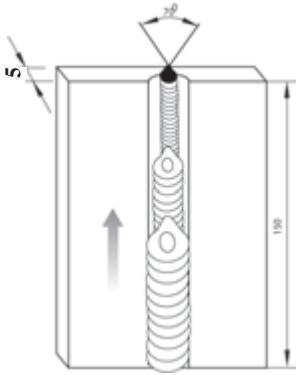

- ۴- در پایان کار قطعه کار را تمیز کنید و به کمک مربی خود آنرا بررسی نمائید.
- ۵- سطح میز کار و کابین چوشکاری را تمیز کنید و وسائل ایمنی و وسائل کار را مرتب کرده و به انبار تحویل دهید.



جوشکاری با طرح اتصال لب به لب و پخ V در وضعیت بالاسری (PE)

نکات ایمنی را کنترل کنید و امکانات جوشکاری را فراهم نمائید.

جدول وسایل کار			
رده	مشخصت	نام وسیله یا ابزار	ردیف
دستگاه	طول حدود ۳ متر	کابل های دستگاه	۱
	تا ۳۰۰ آمپر	رکتیفاير جوش	۲
	استاندارد	انبر قطعه گیر	۳
	معمولی	چکش جوشکاری	۴
	با سیم فولادی	برس سیمی	۵
	معمولی	سوزن خط کش	۶
	فولادی	خط کش ۳۰ سانتی	۷
	معمولی	سوزن خط کش	۸
	فولادی	خط کش ۳۰ سانتی	۹

جدول وسایل ایمنی			
رده	مشخصت	نام وسیله	ردیف
۱	کلاهی	ماسک	۱
۱	چرمی	پیش بند	۲
۱ جفت	چرمی	دستکش	۳
۱ دست	مناسب بدن	لباس کار	۴
۱ جفت	چرمی	پلند	۵
۱ جفت	اندازه پای جوشکار	کفش ایمنی	۶

جدول مواد لازم				
ردیف	نام	مشخصت	تعداد	ملاحظات
۱	ورق فولادی	۱۵۰ × ۱۰۰ × ۱۵	به تعداد لازم	
۲	الکترود روپوش دار	E-۷۰۱۸ E-۶۰۱۰	به مقدار کافی	قطر ۳/۲ یا ۲/۵

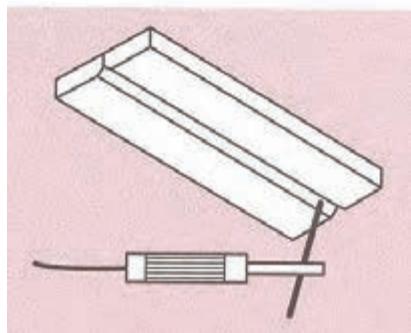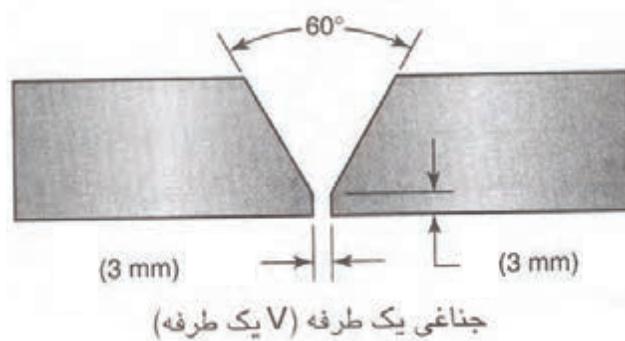

شماره نقشه کار: E5-6	جنس	ابعاد(میلی متر)	وضعیت جوشکاری	نوع جوش	نوع اتصال	نوع جریان و قطبیت
مشخصات قطعه کار	st37	۱۵۰×۱۰۰×۱۵	افقی PE	جاناغی	سر به سر	متناسب با توصیه سازنده الکترود
فرآیند جوشکاری قوس با الکترود روپوش دار						
هدف آموزش: توانایی جوشکاری قوس الکترود دستی در وضعیت PE با اتصال سر به سر						

مراحل انجام کار

تمام مراحل کار مطابق دستور کار E5-5 با این تفاوت که در این مرحله از قطعه کار با ضخامت ۱۵ میلیمتر برای تمرین استفاده کنید.

- قطعه کار را پس از آماده سازی و تمیز کاری با فاصله مناسب روی میز کار مونتاژ نماید.



مرحله ۱

- قطعه کار را پس از مونتاژ به وسیله خال جوش یا با استفاده از چند لقمه نسبت به هم ثبیت نماید.



مرحله ۲


- قطعه کار را در وضعیت مناسب روی میز کار بیندید و با رعایت نکات ایمنی شروع به چوشکاری نمایید.





نحوه

به نحوه قرار گرفتن پاسهای جوش در روی یکدیگر توجه کنید.

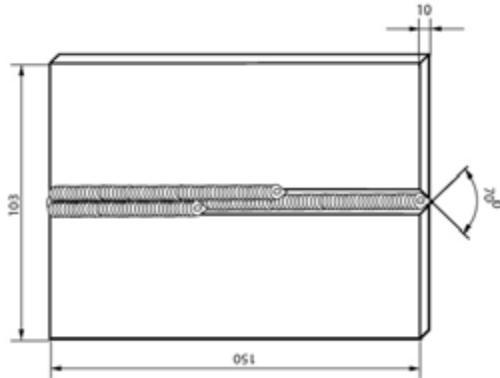

مرحله ۴

۴- در پایان کار قطعه کار را تمیز کنید و به کمک مربی خود

آنرا بررسی نمائید



۵- سطح میز کار و کابین جوشکاری را تمیز کنید و وسائل ایمنی و وسائل کار را مرتب کرده و به انبار تحویل دهید.

۲

شناخت روش‌های تولید فولاد

زمان آموزش (ساعت)		عنوان توانایی
عملی	نظری	
-	۲	<p>شناسایی انواع شبکه کریستالی در فلز آهن</p> <p>شناسایی خواص مکانیکی و شیمیایی شبکه‌های کریستالی آهن در دماهای مختلف</p> <p>شناسایی خواص عملیات حرارتی فولاد</p> <p>شناسایی انواع عملیات حرارتی بر روی فولاد و تأثیر آن بر روی خواص فولاد</p>

۱. حالت پایدار عنصر آهن را در طبیعت بیان کند.
۲. مراحل استخراج سنگ آهن از معدن تا کارخانه فولادسازی را توضیح دهد.
۳. مراحل اصلی تولید فولاد را در کارخانه فولادسازی بیان نماید.
۴. شکل های مختلف محصول کارخانه‌های فولادسازی (نیم ساخته های فولادی) را نام ببرد.
۵. تأثیر عملیات نورد را روی ساختار میکروسکوپی فولاد توضیح دهد.
۶. شرایط سطحی فولاد نورد شده را بیان کند.

نمونه سؤالات پیش آزمون

۱- کدام فلزات در صنعت کاربرد گسترده تری دارند؟

- الف) آلمینیوم و آلیاژهای آن
- ب) آهن و فولاد
- ج) مس و برنج
- د) نیکل و آلیاژهای آن

۲- بیشتر فلزات در طبیعت به صورت یافت می‌شوند.

- ب) ترکیب با اکسیژن
- الف) خالص
- د) ترکیب با کربن
- ج) ترکیب با گوگرد

۳- کدام گزینه زیر فرآیند استخراج آهن را بهتر توضیح میدهد؟

- الف) حرارت دادن سنگ های معدن آهن و ذوب آن
- ب) خرد کردن- جداسازی- ذوب کردن سنگهای معدن آهن با مواد احیاء کننده
- ج) سوزاندن پودر سنگ آهن گوگردی و تولید فولاد مذاب
- د) خرد کردن- جدا کردن و ذوب کردن سنگ معدن آهن

۴- اولین کارخانه ذوب آهن ایران در کدام استان شروع به کار کرده است؟

- ب) یزد
- الف) خوزستان
- د) تبریز
- ج) اصفهان

۵- ظروف استیل آشپزخانه از چه نوع فولادی است؟

- الف) فولاد کربن دار
- ب) فولاد پرآلیاژ کروم و نیکل دار
- ج) آلیاژ آهن و روی
- د) آلیاژ آهن و آلمینیوم

۶- قطعات چدنی در کدام گروه از فلزات قرار دارند؟

الف) رنگی
ب) آهنی

ج) غیرآهنی
د) غیرآلیاژی

۷- در صنعت آهن خالص کاربرد بیشتری دارد یا به صورت فولاد؟

الف) آهن
ب) فولاد

۸- معادن بزرگ سنگ معدن آهن در چه مناطقی وجود دارند؟

الف) خوزستان
ب) یزد

ج) تهران
د) مازندران

۹- کدام فلزات جذب آهنربا نمیشونند؟

الف) فولاد زنگ نزن

ج) چدن
د) آهن نرم

۴-۱- ساختار و خواص فولاد

عنصر آهن حدود ۵ درصد از وزن پوسته زمین را تشکیل می‌دهد و پس از آلمینیوم فراوانترین عنصر فلزی موجود در سطح زمین بحساب می‌آید. این عنصر آهن مثل اکثر عناصر فلزی دیگر در سطح زمین بصورت ترکیبات مختلف اکسیدی در معادن یافت می‌شود در شکل (۴-۱)، نمای معدن سنگ آهن روباز و در شکل (۴-۲) ظاهر کانی‌های محتوی آهن نشان داده شده است. لازم به ذکر است ترکیب شیمیایی کانی‌های اصلی آهن در طبیعت مطابق جدول زیر است.

شکل (۴-۲)



معدن سنگ آهن روباز

شکل (۴-۱)



ظاهر کانی‌های محتوی ترکیبات آهن

جدول ترکیب شیمیایی کانی‌های مهم سنگ معدن آهن

درصد آهن	ترکیب شیمیایی	سنگ معدن آهن
۷۲	Fe_3O_4	ماگنتیت
۷۰	Fe_2O_3	هماتیت
۶۲	$\text{FeO}(\text{OH})$	لیمونیت
۴۸	FeCO_3	سیدریت

برای تهیه آهن و فولاد ابتدا بایستی سنگ‌های محتوی عنصر آهن را که در معادن وجود دارند استخراج کرد، سپس آنها را برای رسیدن به فلز آهن احیاء نمود و برای تهیه آهن نسبتاً خالص و یا تولید فولادهای با کیفیت آهن احیاء شده را تصفیه کرد و بعد به آن عناصر آلیاژی اضافه می‌کنند.

۲-۴-مراحل استخراج سنگ آهن

۱-۴-استخراج سنگ آهن از معدن

ابتدا توده‌های سنگ محتوی کانی‌های آهن استخراج و به کارخانه‌های ویژه فرآوری ماده معدنی منتقل می‌شوند. عملیات کنده‌کاری و خرد کردن سنگ‌ها ممکن است از طریق کار گذاشتن مواد منفجره در داخل سنگ‌ها و یا توسط ماشین‌آلات مخصوص صورت پذیرد که در شکل (۴-۳) نمونه‌ای از این تجهیزات مشاهده می‌گردد.

شکل (۴-۳)



استخراج سنگ‌های معدنی توسط ماشین‌های مکانیکی و به کمک مواد منفجره

۲-۴-خرد کردن سنگ‌های معدنی

در سنگ‌های معدنی کانی‌های مفید و غیرمفید که در اصطلاح باطله نامیده می‌شوند به هم چسبیده‌اند و به طور معمول در صد کانی‌های مفید بسیار کم می‌باشد. بنابراین قبل از ارسال مواد معدنی به کارخانه‌های فولادسازی باید با حذف مقداری از مواد باطله از سنگ معدنی درجه خلوص مواد معدنی را بالا برد. لذا در اولین قدم به کمک سنگ‌شکن‌های مختلف سنگ‌های معدنی خرد می‌شوند و برای خردایش بیشتر از آسیاب استفاده می‌کنند که در شکل (۴-۴) نمونه از تجهیزات سنگ‌شکنی و خرد کردن سنگ‌های معدنی نشان داده شده است. ماده خروجی از سنگ‌شکن‌ها در ابعاد و اندازه‌های قابل مشاهده در شکل (۴-۵) می‌باشد که برای خرد کردن بیشتر از آسیاب‌های مخصوص استفاده می‌گردد.

شکل (۴-۴)



خرد کردن سنگ‌های معدن آهن

شکل (۴-۵)




سنگ معدن آهن خرد شده توسط تجهیزات سنگ
شکنی

۳-۲-۴- بالا بردن درجه خلوص مواد معدنی

پس از خرد کردن و آسیاب کردن مواد معدنی با توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی کانی‌های مفید و مواد باطله همراه، از روش‌های مختلف جهت جدا کردن اجزاء مفید از مواد باطله استفاده می‌گردد. که در مورد سنگهای آهن بیشتر از روش مغناطیسی استفاده می‌کنند. و در شکل‌های (۶-۴ و ۷-۴) فرآیند خرد کردن، آسیاب کردن و جدا کردن یا پر عیار کردن مواد معدنی محتوی کانی‌های آهن نشان داده شده است.




شکل (۴-۶)

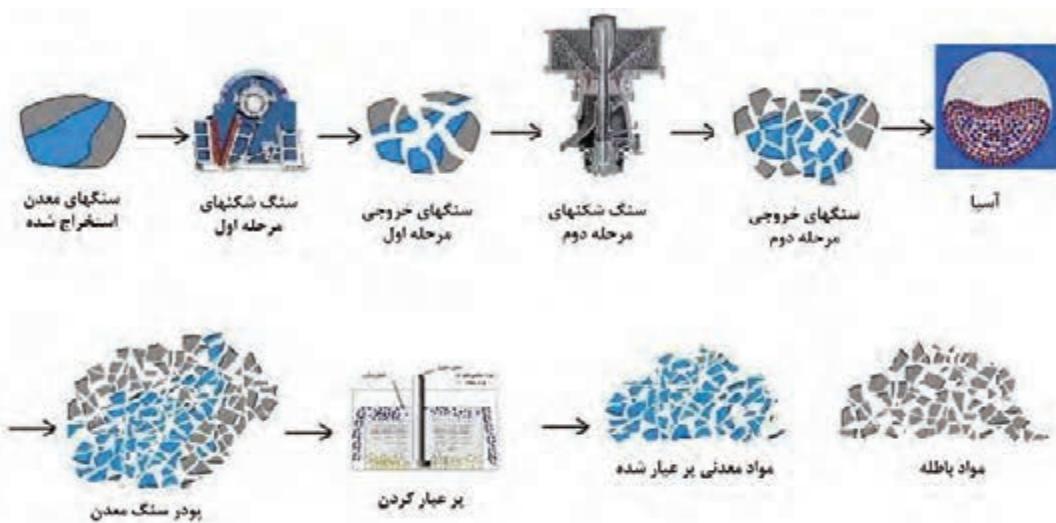

استخراج و پر عبار کردن سنگ های معدن آهن

شکل (۴-۷)

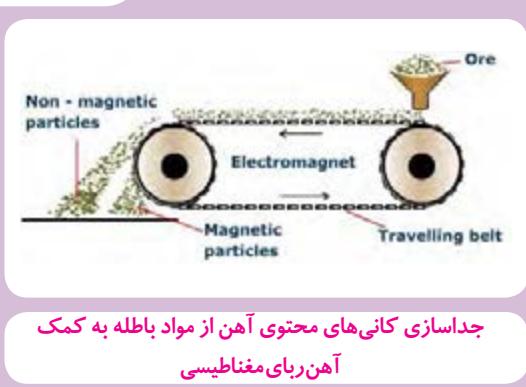

جداسازی کانی های محتوی آهن از مواد باطله به کمک آهن ریای مغناطیسی

شکل (۴-۸)



ذخیره مواد معدنی در فضای روباز

۴-۳-احیاء سنگ آهن

مواد معدنی تغلیظ شده به منظور تهیه آهن به کارخانه های فولادسازی نظری ذوب آهن و فولاد مبارکه اصفهان منتقل می شوند. در کارخانه های فولادسازی از طریق انرژی حرارتی در مجاورت یک ماده احیا کننده نظری: کک یا گاز شهری طی واکنش های شیمیایی که در چند مرحله صورت می گیرد، اتم اکسیژن از ترکیب با آهن حذف و آهن فلزی تولید می گردد شکل های (۴-۸ و ۴-۹) تاسیسات مربوط به ذخیره مواد معدنی و احیاء سنگ معدن آهن را در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان نشان می دهد که از گاز شهری و به روش مستقیم جهت احیاء سنگ آهن استفاده می کنند.

شکل (۴-۹)



تأسیسات احیاء سنگ آهن به روش مستقیم در مجتمع
فولاد مبارکه اصفهان

ولی در کارخانه ذوب آهن اصفهان که تصویر کوره بلند آن در شکل (۴-۱۰) نشان داده شده است از کک بعنوان ماده احیاء کننده سنگ آهن استفاده می‌شود و شکل (۴-۱۱) قسمتهای داخلی کوره را نشان می‌دهد.

شکل (۴-۱۰)



تصویر کوره بلند کارخانه ذوب آهن اصفهان

شکل (۴-۱۱)





بخش‌های اصلی کوره بلند احیاء آهن

آهن تولید شده در کوره‌های احیاء دارای مقدار زیادی عناصر ناخالصی نظیر کربن، سیلیسیم، فسفر، گوگرد و غیره می‌باشد. این آهن که در اصطلاح آهن خام نامیده می‌شود، کاربرد صنعتی ندارد چون: قابلیت شکل‌پذیری، چکش‌خواری و جوش‌پذیری ندارد. بنابراین برای اینکه بتوان از آن جهت تولید قطعات و سازه‌های صنعتی استفاده کرد باید در صد عناصر ناخالصی را کاهش داد و به منظور بهبود خواص به آن عناصر مفیدی اضافه کرد.


۴-۴- تصفیه آهن خام و فولادسازی

تصفیه آهن خام عمدها از طریق دمیدن گاز اکسیژن به درون مذاب آهن خام در کوره‌های مخصوص مشابه

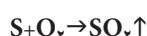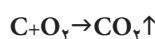

شکل (۴-۱۲) به منظور سوزاندن عناصر ناخالصی صورت می‌گیرد:

شکل (۴-۱۲)

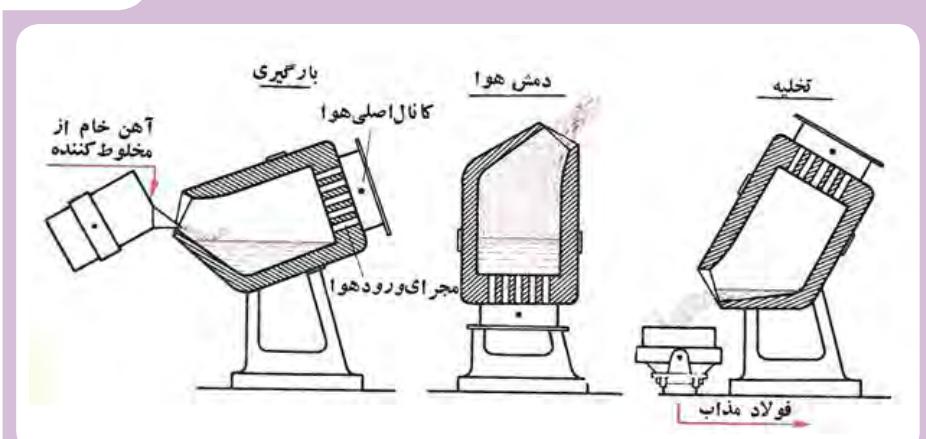

تصفیه آهن خام به روش توماس بسمر

از طریق تصفیه آهن خام می‌توان به ترکیب چندینها یا فولادهای ساده کربنی دست یافت.

۴-۵- تولید فولادهای آلیاژی

عملیات تولید فولادهای آلیاژی پس از حذف یا کاهش درصد عناصر ناخالصی به مقدار مجاز و سپس

اضافه کردن مقدار معین عناصر آلیاژی مثل کرم، نیکل، وانادیوم، مس، منگنز و غیره به مذاب فولاد در

کوره‌های مخصوص صورت می‌گیرد.

شناخت ساختار و خواص فولاد

زمان آموزش (ساعت)		عنوان تولنایی
عملی	نظری	
-	۶	<p>شناسایی انواع شبکه کریستالی در فلز آهن</p> <p>شناسایی خواص مکانیکی و شیمیایی شبکه‌های کریستالی آهن در دماهای مختلف</p> <p>شناسایی خواص عملیات حرارتی فولاد</p> <p>شناسایی انواع عملیات حرارتی بر روی فولاد و تأثیر آن بر روی خواص فولاد</p>

- ۱ شبکه کریستالی فلزات مهم صنعتی را بشناسد.
- ۲ ارتباط بین شبکه کریستالی و خواص مکانیکی را بیان کند.
- ۳ تغییر شبکه کریستالی آهن را در دماهای مختلف بیان نماید.
- ۴ انواع مهم و متداول عملیات حرارتی مربوط به فلزات را بیان کند.

نمونه سؤالات پیش آزمون

۱- آیا همه فلزات در درجه حرارت محیط جامد هستند؟

الف) بله
ب) خیر

۲- آیا امکان دارد آهن و فولاد بخار شوند؟

الف) بله
ب) خیر

۳- آیا اتم های فلز مذاب طبق نظم خاصی کنار هم قرار می گیرند؟

الف) بله
ب) خیر

۴- آیا اتم ها در حالت عادی دارای بار الکتریکی هستند؟

الف) بله
ب) خیر

۵- جزء مثبت و منفی اتم به ترتیب در کجا قرار دارند؟

الف) هر دو در هسته

ب) مثبت در هسته منفی دور هسته

ج) منفی در هسته و مثبت دور هسته

د) هر دو در اطراف هسته

۶- آیا آهن و فولاد معمولی چنانچه تا ۸۰۰ درجه سانتیگراد گرم شوند باز هم جذب آهن ربا

می شوند؟


الف) بله
ب) خیر

۱-۵-ساختار و خواص فولاد

۱-۱-پیوند در فلزات

می‌دانیم هر اتم یک هسته بسیار کوچک می‌باشد که از تعدادی پروتون و نوترون تشکیل شده و در اطراف این هسته تعدادی الکترون در حال حرکت می‌باشند.

شکل (۱-۵)

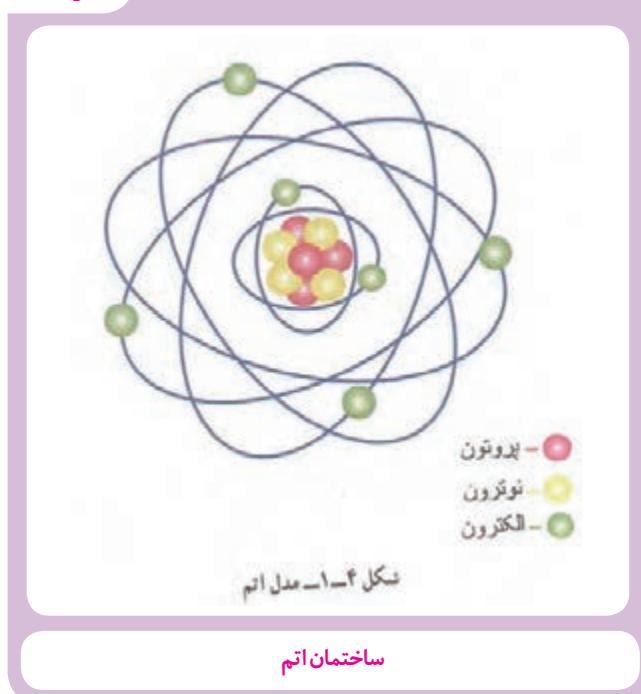

درک بسیاری از خواص مواد مثل خواص فیزیکی و مکانیکی مستلزم شناخت نحوه آرایش اتمها در کنار یکدیگر و آشنایی با نیروهای بین اتمهای تشکیل دهنده ماده می‌باشد. در حقیقت پیوند اتمی نشان دهنده

برآیند نیروهای دافعه و جاذبه بین دو یا چند اتم مجاور یکدیگر است.

زمانیکه دو اتم خیلی دور باشند تأثیری روی همدیگر ندارند ولی چنانچه به هم نزدیک شوند با توجه

به وجود الکترون های دارای بار منفی و پروتونهای دارای بار مثبت نسبت به هم یکسری نیروی جاذبه

(الکترون یک اتم با پروتون های اتم دیگر) و نیروی دافعه (الکترون ها یک اتم با الکترون های اتم دیگر


و نیز پروتون های دو اتم با همدیگر) اعمال می‌نمایند که این نیروها در فاصله معینی بین مراکز دو اتم به

حالت تعادل می‌رسد.

در پیوند بین اتمها الکترون های مدار آخر یا آخرین لایه الکترونی تأثیرگذار بوده و نقش ایفا می‌نمایند.

اگر مجموعه هسته اتم و الکترون های غیر از لایه خارجی را در عناصر فلزی بصورت یک مجموعه واحد در نظر بگیریم می توانیم ساختار اتمی مواد فلزی و آلیاژهای آنها را به صورت شکل مقابل نمایش دهیم.


شکل (۵-۲)

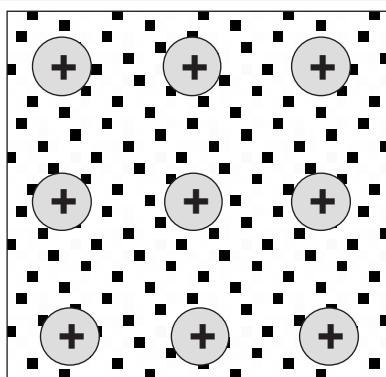

ساختار اتمی مواد فلزی

در اینجا دایره های با علامت مثبت در وسط نشان دهنده مجموعه هسته اتم و لایه های

شکل (۵-۳)

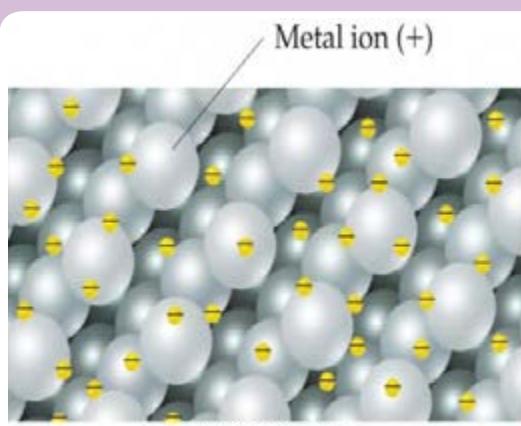

ساختار اتمی مواد فلزی که هسته های با بار مثبت در یک دریایی از الکtron شناور می باشند

الکترونی غیر از مدار آخر می باشد که علامت مثبت نشان دهنده بیشتر بودن تعداد پروتون ها در مقایسه با تعداد الکترون های اطراف آن منهای الکترون های مدار آخر می باشد و علامت های منفی مابین دایره های سفید رنگ نشان دهنده الکترون های مدار خارجی اتم های فلزی است که در محدوده فضای خاکستری رنگ قابلیت حرکت دارند. عبارت دیگر براساس مدل مذکور می توان تصور کرد هسته های با بار مثبت در یک دریایی از الکترون شناور می باشند (شکل ۳-۵).

این تصویر ذهنی می تواند به درک بسیاری از خواص فلزات مثل: هدایت الکتریکی، حرارتی، چکش خواری، شکل پذیری و... کمک نماید. بر این اساس براحتی می توان دریافت چگونه الکترون های غیرمستقر در ساختار اتمی فلزات که آزادانه می توانند در سراسر ساختمان ماده حرکت نمایند سبب هدایت جریان


الکتریکی یا گرما می‌شوند و یا آزادی حرکت نسبی هسته‌های یا بار مثبت نسبت به یکدیگر در اثر اعمال نیروی مکانیکی سبب تغییر شکل نسبتاً راحت فلزات در مقایسه با مواد جامد دیگر می‌گردد.

۱-۵-۱-۲- ساختار بلور در فلزات

اتم‌های فلزات در حالت مذاب بدون هیچ نظمی در کنارهم قرار دارند و نیروی جاذبه آنها نسبت به هم کم است. ولی وقتی مذاب فلز منجمد می‌شود اتم‌های فلز جامد طبق نظم خاصی در کنار هم قرار می‌گیرند و این نظم در تمام قسمت‌های جامد تکرار می‌شود.

طبق تعریف حداقل نظم در ساختارهای منظم بنام سلول واحد نظم اتمی معروف است. بر این اساس در ساختار فلزات ۱۴ نوع واحد نظم اتمی وجود دارد ولی با توجه به اینکه اکثر فلزات صنعتی پر کاربرد از جمله آهن در سه نوع شبکه کریستالی مبلور می‌شوند لذا در ادامه به معرفی مختصر این سه نوع شبکه می‌پردازیم.

شکل (۵-۴)

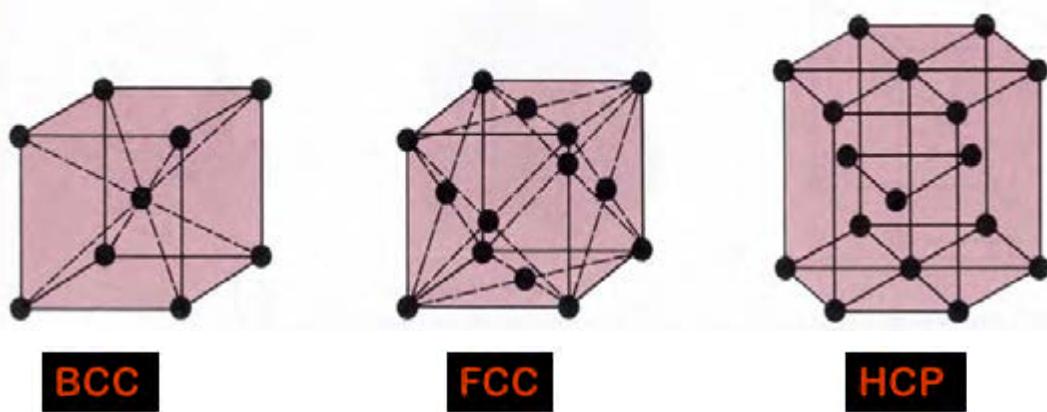


شبکه‌های کریستالی متداول در فلزات

۱-۵-۱-۲-۱- سلول واحد مکعبی با وجود مرکز پر (FCC)

همانطور که در شکل (۵-۵) مقابل ملاحظه می‌شود در اینجا سلول واحد بصورت یک مکعب فرض می‌شود که در هر گوشه مکعب و مرکز سطوح جانبی مکعب یک اتم قرار می‌گیرد که هر اتم گوشه بین هشت

سلول واحد مجاور هم مشترک است و هر اتم موجود در مرکز شش سطح جانبی مکعب یا سلول واحد مجاور هم مشترک است بنابراین در این ساختار سهم هر سلول واحد مجموعاً معادل چهار اتم کامل است یعنی $\frac{1}{8} \times 4 = \frac{1}{2}$. در دمای معمولی ساختار کریستالی فلزاتی مثل: مس، آلومینیوم، نقره و طلا، پلاتین، نیکل و سرب بصورت FCC است.


شکل(۵-۵)

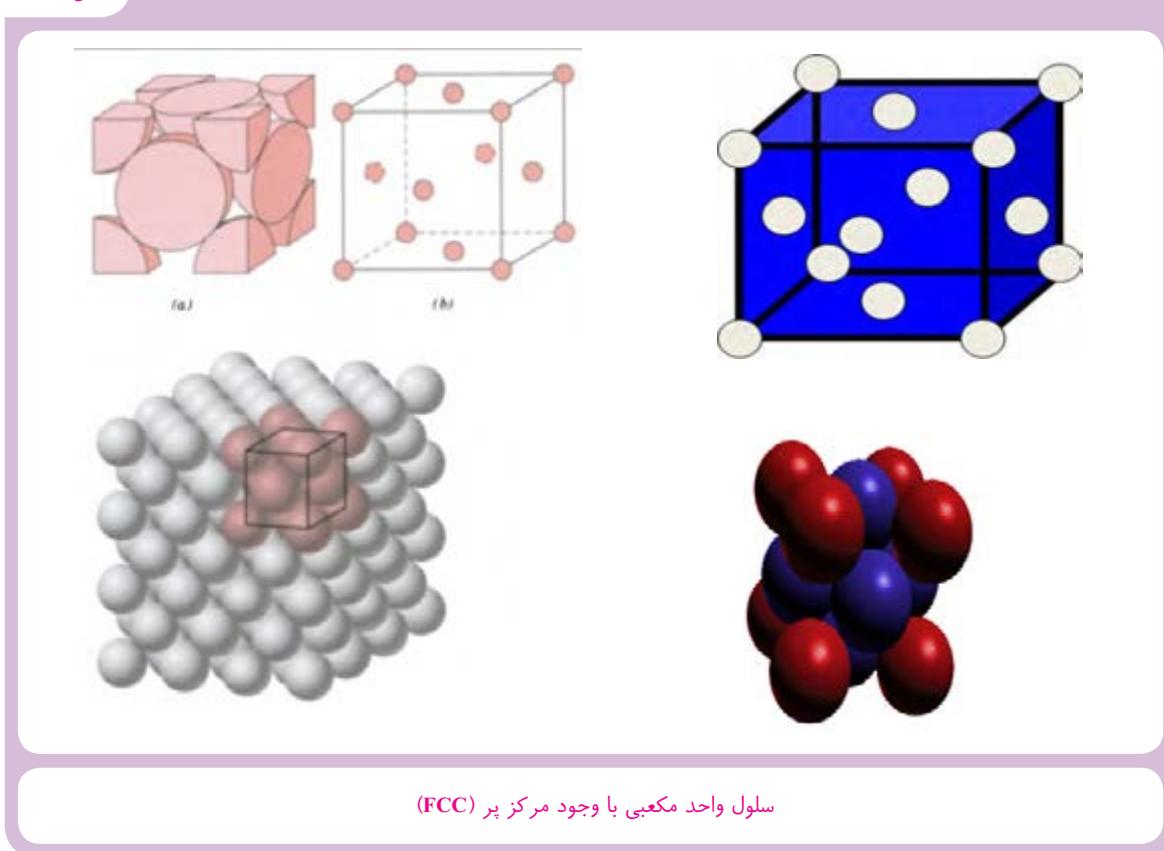

۱-۲-۵- سلول واحد مکعبی مرکز پر (BCC)

براساس آنچه که در شکل(۵-۶) ملاحظه می‌شود در اینجا سلول واحد بصورت یک مکعب فرض شده است که در هر گوشه مکعب یک اتم و در وسط مکعب هم یک اتم قرارگرفته است در اینجا هم اتم‌های واقع در گوشه‌ها سلول واحد بین هشت سلول واحد مجاور هم مشترک هستند ولی اتم موجود در مرکز مکعب فقط به همان مکعب مربوط می‌شود بدین ترتیب سهم هر سلول واحد در این ساختار معادل دو اتم است $\frac{1}{8} \times 8 + 1 = 2$ بسیاری از فلزات نظیر: آهن، کرم، تنگستن، وانادیم، مولیبدن در دمای محیط دارای ساختار BCC هستند.


شکل (۵-۶)

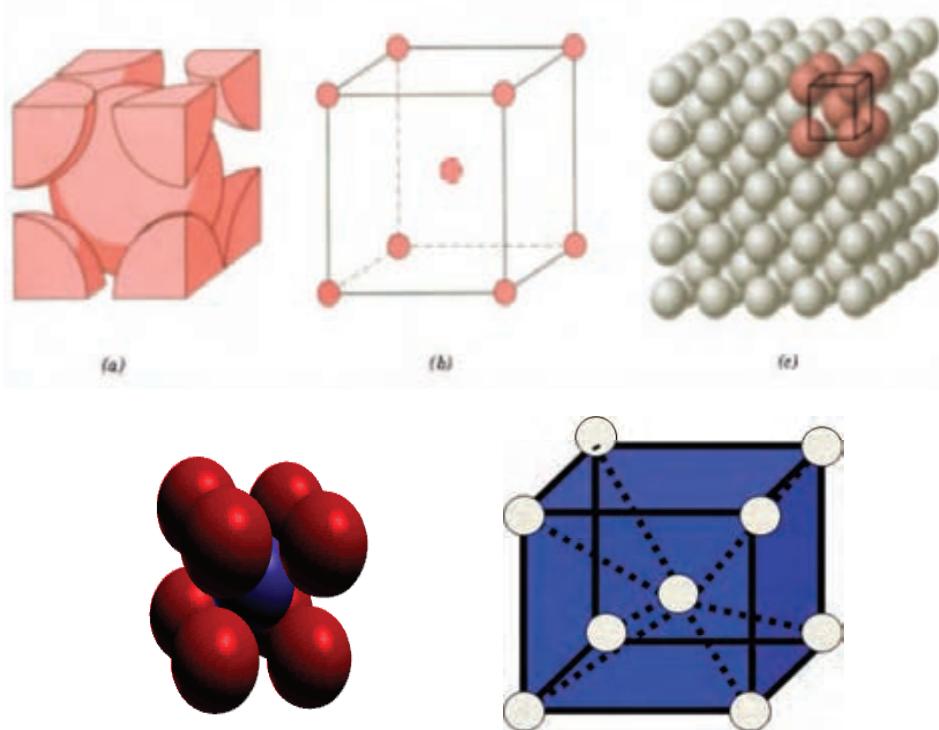سلول واحد مکعبی مرکز پر (BCC)^۱

۱-۲-۳-۵- سلول واحد منشور با قاعده شش ضلعی فشرده HCP

نمایش این سلول واحد در شکل (۵-۷) نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می‌گردد سلول واحد بصورت یک شش وجهی منظم است بطوریکه دوازده اتم در ۱۲ گوشه آن قرار گرفته، دو اتم در وسط وجه بالایی و پایینی و سه اتم در وسط صفحات میانی مستقر می‌باشند. بدین ترتیب تعداد اتمهای متعلق به یک سلول واحد HCP مجموعاً معادل شش می‌باشد (یک ششم به ازاء هر یک از اتمهای گوشه، یک دوم به ازاء اتمهای وجود بالا و پایین و سه اتم متعلق به صفحات میانی که ویژه هر سلول واحد است) $= 6 + 3 = 12 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{2}$ فلزاتی مثل روی، کادمیم، منگنز، تیتانیم، کبالت و منیزیم در دمای محیط و شرایط طبیعی دارای ساختار کریستالی بشکل HCP می‌باشند.


شکل (۵-۷)

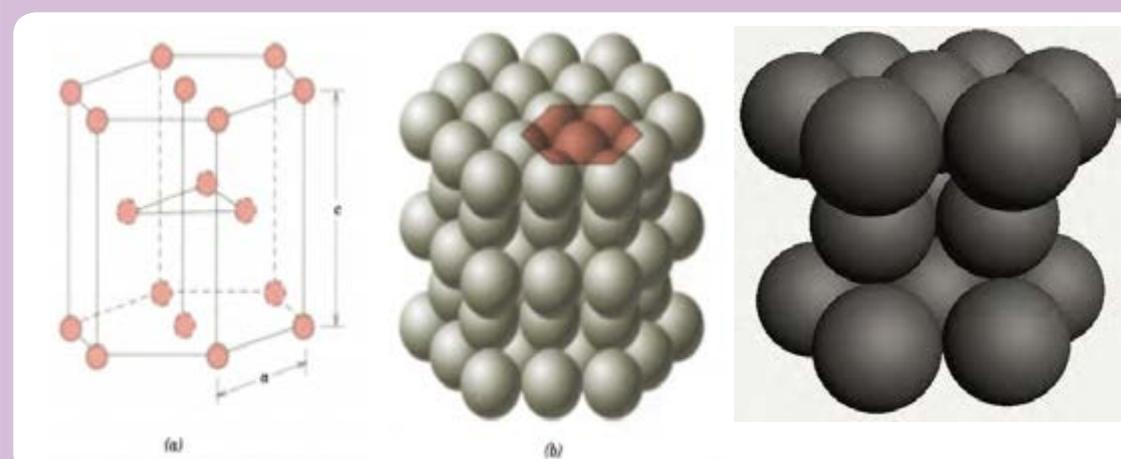

سلول واحد منشور با قاعده شش ضلعی فشرده

۴-۵- تغییر شبکه کریستالی در اثر دما

شکل (۵-۸)

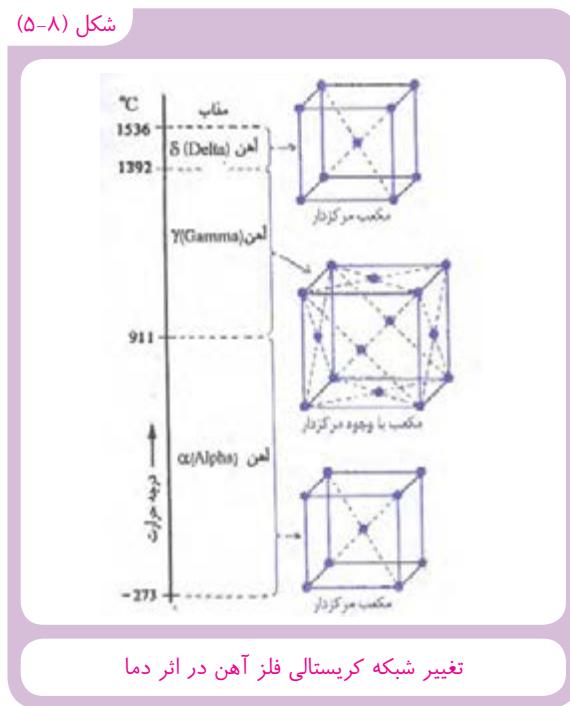

ساختار اتمی بعضی از مواد جامد بلوری و فلزات در اثر تغییر دما ممکن است تغییر نماید یعنی نحوه آرایش اتمی آنها از یک حالت منظم به حالت منظم دیگر درآیند که به این مواد چند شکل یا به اصطلاح آلوتروپی می‌گویند. اینگونه تغییرات ساختاری سبب تغییر در خواص ماده می‌شود مثل آهن که در حالت انجماد می‌تواند در سه حالت بلوری یا سه نوع آلوتروپ ظاهر شود. بعارت دیگر دارای سه نوع نظم اتمی می‌باشد که در درجات حرارت معین نظم جدید به خود می‌گیرند.

۱- آهن در دمای پایین یعنی زیر ۹۱۱ درجه سانتیگراد بصورت ساختار مکعبی مرکز پر یا BCC وجود دارد که اصطلاحاً به آن آهن الfa یا فریت می‌گویند.

۲- چنانچه قطعه آهن را حرارت دهیم در دمای ۹۱۱ درجه سانتیگراد نحوه آرایش اتمهای آهن تغییر می‌کند

و به صورت مکعب با وجوده مرکز پر (FCC) در می‌آیند و با افزایش دما تا ۱۳۹۲ درجه سانتیگراد این حالت پایدار می‌ماند به ساختار اتمی آهن در حالت FCC اصطلاحاً آهن گاما یا آستنیت می‌گویند.

۳- درجه بالاتر از دمای ۱۳۹۳ درجه سانتیگراد مجدداً ساختار کریستالی آهن به حالت BCC تبدیل می‌شود که اندازه هر ضلع آن کمی بزرگتر از حالت BCC اولیه است و این حالت تا دمای ذوب آهن خالص که اندازه هر ضلع آن کمی بزرگتر از حالت BCC اولیه است. لازم به ذکر است آهن در این ساختار اتمی هم آهن دلتا نامیده می‌شود.

در درجه حرارت محیط آهن دارای نظم BCC (اتم در مرکز مکعب) است بدلیل کوچک بودن حفره‌های مابین اتمهای تشکیل دهنده سلول قابلیت جذب اتمهای کربن بسیار کمی دارد. ولی وقتی فولاد گرم شود و تغییر شبکه داده و دارای شبکه FCC می‌شود که فضای خالی بین اتمهای آن دارای حفره‌های بزرگتری است و قابلیت جذب اتم کربن تا ۲٪ را دارا می‌باشد.

۳-۵- عملیات حرارتی و تأثیر آن روی خواص فولاد

بطور کلی عملیات حرارتی فرآیندی است شامل حرارت دادن یک ماده جامد تا دمایی مشخص و نگهدارشتن ماده در آن دما برای یک مدت معین و سپس سرد کردن با سرعت کنترل شده تا دمای محیط همانطور که می‌دانید آهن خالص بدلیل استحکام پایین استفاده صنعتی ندارد و همیشه همراه با مقدار کربن بنام فولاد استفاده می‌شود. کربن در فولاد به دو صورت وجود دارد یکی در حالت اتمی یعنی قرار گرفتن بین اتمهای آهن و دیگری بصورت ترکیب با آهن (Fe_3C) ترکیب در درجه حرارت کمتر از ۹۱۱ درجه سانتیگراد پایدار است ولی از دمای مذکور به بعد به اتمهای اولیه خود تجزیه می‌گردد.



همچنین در دمای ۹۱۱ درجه سانتیگراد شبکه اتمی آهن از حالت BCC به FCC تغییر می‌نماید و فضای خالی مناسب برای جا دادن اتمهای کربن تجزیه شده از Fe_3C فراهم می‌گردد. بنابراین در فولاد گاما کربن بصورت اتمی در فضای خالی بین اتمهای آهن قرار می‌گیرند.

چنانچه فولاد سختی پذیر را حرارت دهیم تا ساختار اتمی آن از حالت BCC (α) به FCC (γ) تبدیل شود مطابق آنچه گفته شد کربن آزاد شده از تجزیه Fe_3C در فولاد تشکیل می‌شود و سختی بیشتر از حالت اولیه بدست نمی‌آید.

شکل (۵-۹)



کوره عملیات حرارتی آزمایشگاهی

ولی چنانکه سریع سرد شود اجباراً کربن در شبکه BCC بصورت متراکم و فشرده باقی می‌ماند و سختی بیشتر از قبل از حرارت دادن فولاد خواهد شد که به این عملیات آب دادن یا سخت کردن حرارتی می‌گویند. سختی حاصل از عملیات حرارتی مذکور با توجه به درصد کربن و بعضی عناصر آلیاژی رابطه مستقیم دارد که به یاری خداوند در تحصیلات دانشگاهی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

۱-۳-۵- آنیل کردن

نوعی عملیات حرارتی است که عمدتاً روی قطعات ساخته شده از فولادهای کم کربن تا کربن متوسط تحت عملیات تغییر شکل قرار گرفته صورت می‌گیرد فرآیند آنیل کردن شامل سه مرحله است.

۱- حرارت دادن تا رسیدن به دمای معینی که تابع مقدار کربن موجود در فولاد است ولی حدود ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ درجه سانتی گراد می‌باشد یعنی منطقه‌ای که ساختار اتمی فولاد دارای شبکه کریستالی FCC یا فاز آستانیت است.

۲- نگهداری قطعه برای مدت معین به منظور کامل شدن تغییر ساختار اتمی قطعه بصورت آهن گاما (γ) که بستگی به ترکیب شیمیایی، دما و ابعاد قطعه دارد.


۳- سرد کردن قطعه یا ماده به آرامی تا دمای محیط که در داخل کوره صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است چنانچه قطعه در مرحله آخر بجای سرد شدن در داخل کوره در هوای آزاد سرد شود به آن عملیات نرمالیزه کردن می‌گویند.

۱-۳-۶- تنش زدایی

در این عملیات حرارتی هدف تنشهای داخل در شبکه اتمی ماده است این تنشها ممکن است در اثر سرد شدن غیریکنواخت قطعه پس از ریخته گری یا عملیات حرارتی بوجود آمده باشند و یا ممکن است در اثر اعمال تنشهای بیرونی مثل تغییر شکل، ماشینکاری، سنگ زنی و غیره ایجاد شده باشند.

با توجه به اینکه اساساً وجود تنشهای داخلی در قطعات مضر است و می‌توانند سبب ترک خوردن، تاب برداشتن و نهایتاً تخریب زودهنگام قطعه شوند لازم است آنها را حذف کرد و یا مقدار آنها را کاهش داد برای اینکار قطعه را در حدود $900-400^{\circ}\text{C}$ برای مدت زمان معینی که به ایجاد قطعه و دما بستگی دارد حرارت می‌دهند سپس آن را به آرامی سرد می‌کنند.

شکل (۵-۱۰)

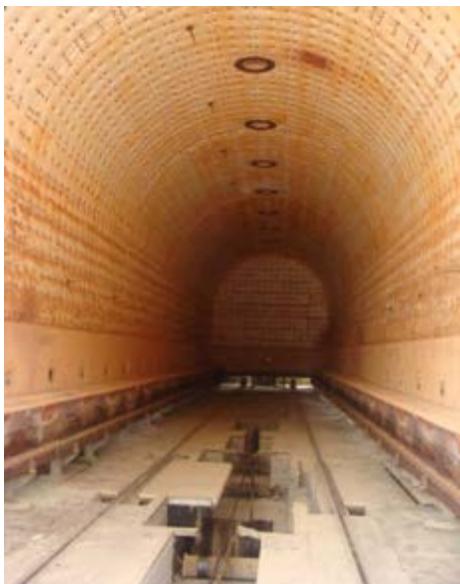

کوره عملیات حرارتی صنعتی با ابعاد بزرگ

نمونه سؤالات آزمون پایانی

۱- وقتی دو اتم شوند نسبت به همه جاذبه دارند.

- الف) به هم نزدیک شوند
- ب) از هم دور شوند
- ج) مثل هم باشند
- د) به صورت یون باشند.

۲- در حقیقت پیوند اتمی نشان دهنده برآیند نیروی دافعه و جاذبه بین دو یا چند اتم.... است.

- ب) مجاور
- الف) یکسان
- د) همسان
- ج) متفاوت

۳- عبارت ساده تجسم اتم ها در یک فلز جامد کدام است؟

- الف) هسته های بار مثبت دار در یک دریای الکترون شناور می باشد.
- ب) الکترون ها در یک مجموعه رویهم قرار گرفته و نوترون ها را دور می زند.
- ج) پرتون ها بی حرکت بوده و نوترونها در حال حرکت هستند.
- د) پرتون و نوترون و الکترون دارای حجم یکسان هستند.

۴- مقصود از سلول واحد چیست؟ شرح دهد.

۵- نمایش یک سلول واحد مکعبی BCC را بطور شماتیک رسم کنید.

۶- چند اتم در تشکیل یک شبکه سلول واحد منشور با قاعده شش ضلعی فشرده شده اثر دارد؟

۷- فولاد از درجه حرارت محیط تا نقطه ذوب چند مرحله دچار تغییر شبکه کریستالی می شود؟

۸- کدام عامل در سختی فولاد نقش دارد؟

الف) درصد کربن

ب) ضخامت قطعه فولادی

ج) شکل قطعه فولادی

د) نوع عناصر آلیاژی

۹- چگونه فولاد با عملیات سخت می شود؟ جواب را در چهار سطر بنویسید.

توانایی جوشکاری در سطح E6

زمان آموزش (ساعت)		عنوان توانایی
عملی	نظری	توانایی جوشکاری در سطح E6 برای کسب گواهینامه
۴۰	۲	مهارت درجه ۱ جوشکاری (SMAW) در سطح E6

فرآیندهای پیش از پیان این درس باید بتوانند

کار عملی ۱ E6-۱

زمان: ۱ ساعت

دستور کار

جوشکاری با طرح اتصال لب به لب و پخ V در وضعیت سر بالا با زاویه ۴۵ درجه.

نکات ایمنی (کترل شود)

۱- کابل های ورودی به دستگاه باید سالم و با اجسام تیز و برنده در تماس نباشد

۲- ماسک جوشکاری سالم و دارای شیشه با درجه تیرگی مناسب و نیز شیشه سفید تمیز باشد.

۳- اجسام قابل احتراق کاملاً از اطراف محل جوشکاری دور باشند.

۴- سیستم تهویه کارگاه قبل از شروع کار روشن باشد

جدول وسایل کار




ردیف	نام وسیله یا ابزار	مشخصات	تعداد
۱	کابل های دستگاه	کابل حدود ۳ متر	۲
۲	رکتیفاير جوش	تا ۳۰۰ آمپر	۱
۳	انبر قطعه گیر	استاندارد	۱
۴	چکش جوشکاری	معمولی	۱
۵	برس سیمی	با سیم فولادی	۱

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام وسیله	مشخصات	تعداد
۱	ماسک	کلاهی	۱
۲	پیش بند	چرمی	۱
۳	دستکش	چرمی	۱ جفت
۴	لباس کار	مناسب بدن	۱ دست
۵	پابند	چرمی	۱ جفت
۶	کفش ایمنی	اندازه پای جوشکار	۱ جفت

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	ورق فولادی	۵ × ۱۰۰ × ۱۵۰	به تعداد لازم	
۲	الکترود	E-۶۰۱۳ E-۷۰۱۸	به مقدار کافی	قطر ۲/۵ یا ۳/۲

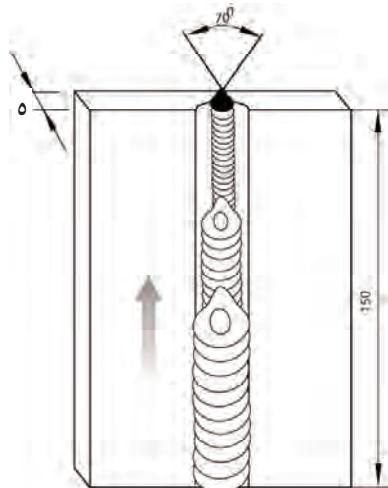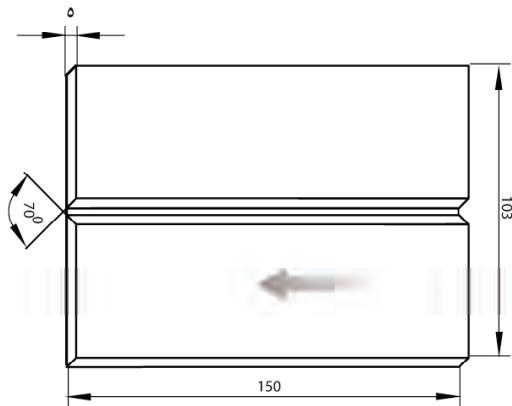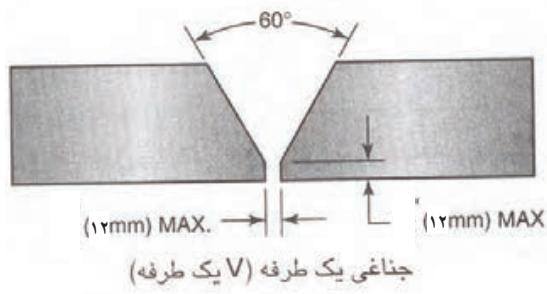

شماره نقشه کار:	E6-1
نوع جریان و قطبیت	نوع اتصال
متناسب با الکترود	نوع جوشکاری
سرمه سر	PF
متناوب با الکترود	ابعاد (میلی متر)
	۱۵۰×۱۰۰×۵
	stir
فرآیند جوشکاری: قوس الکتروودستی با الکترود روپوش دار	جنس
سایز الکترود: ۲/۵ یا ۳/۲ رتبه بازی	مشخصات قطعه کار
نوع الکتروودستی با الکترود روپوش دار	
تمرين:	تعریف:
هدف های آموزش: جوشکاری قوس با الکترود روپوش دار در وضعیت PF و تحت زاویه ۴۵ درجه	

مراحل انجام کار

- ۱- پس از پوشیدن لباس کار مناسب وسائل ایمنی را آماده کنید.
- ۲- ابزار و تجهیزات جوشکاری و نیز وسائل و امکانات کارگاهی را از نظر ایمنی کنترل کنید.

مرحله‌ی ۲



مرحله‌ی ۱



مرحله‌ی ۳



- ۳- یک عدد الکترود را مطابق شکل در دهانه انبر جوشکاری قرار دهید و چک کنید که لقی نداشته باشد.

مرحله‌ی ۵



- ۴- انبر را در محل مناسب قرار دهید.

- ۵- ماسک کلاهی را برای استفاده خود آماده نمائید و شیشه‌های آن را تمیز کنید.



مرحله‌ی ۶




۶- کابل انبر الکترود گیر را به ترمینال (-) دستگاه وصل کنید و دقت کنید لقی نداشته باشد.

مرحله‌ی ۷



۷- قطعه کار را پس از آماده سازی و تمیز کاری با فاصله مناسب روی میز کار مونتاژ نمایید.

مرحله‌ی ۸

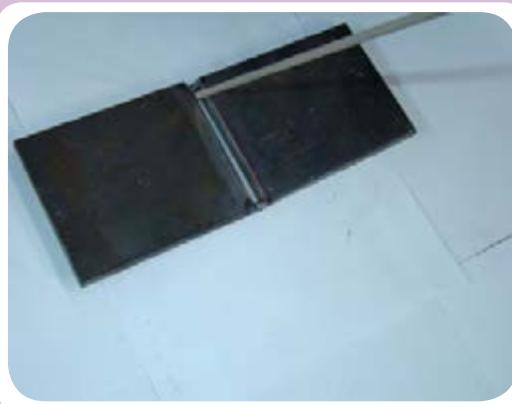


۸- قطعه کار را پس از مونتاژ به وسیله خالجوش یا با استفاده از چند لقمه نسبت به هم ثبیت نمایید.

۹- مرحله‌ی ۹

قطعه کار را در وضعیت مناسب روی میز کار بیندید و با رعایت نکات ایمنی شروع به جوشکاری نمائید



توجه ۱: به نحوه قرار گرفتن پاسهای جوش در روی یکدیگر توجه کنید

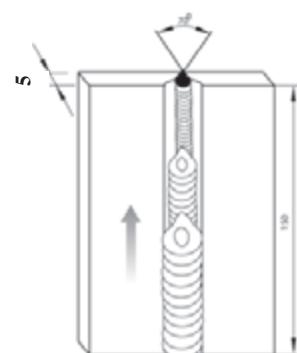

توجه ۲: به نحوه گرفتن زاویه الکترود نسبت به خط جوش دقت نمائید



مرحله‌ی ۱۰

۱۰- در پایان کار قطعه کار را تمیز کنید و به کمک مربی خود آنرا بررسی نمائید.



۱۱- قطعه کار خود را به کمک ابزار بازرسی چشمی کنترل نمائید و در خصوص عیوب احتمالی خط جوش و دلایل احتمالی ایجاد آن گزارش تهیه کنید و آنرا با کمک مربی خود بررسی نمائید.

مرحله‌ی ۱۱



۱۲- سطح میز کار و کابین جوشکاری را تمیز کنید و وسائل ایمنی و وسائل کار را مرتب کرده و به انبار تحویل دهید.

دستور کار دوم

جوشکاری با طرح اتصال لب به لب و پخ K در وضعیت سر بالا با زاویه ۴۵ درجه

نکته‌ی ایمنی

۱- کابل‌های ورودی به دستگاه باید سالم و با اجسام تیز و برنده در تماس نباشد.

۲- ماسک جوشکاری سالم و دارای شیشه‌ی با درجه تیرگی مناسب و نیز شیشه‌ی سفید تمیز باشد.

۳- اجسام قابل احتراق کاملاً از اطراف محل جوشکاری دور باشند.

۴- سیستم تهویه کارگاه قبل از شروع کار روشن باشد

جدول وسایل کار


ردیف	نام وسیله یا ابزار	مشخصات	تعداد
۱	کابل‌های دستگاه	طول حدود ۳ متر	۲
۲	رکتیفاری‌جوش	تا ۳۰۰ آمپر	۱
۳	انبرقطعه‌گیر	استاندارد	۱
۴	چکش جوشکاری	معمولی	۱
۵	برس سیمی	با سیم فولادی	۱

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام وسیله	مشخصات	تعداد
۱	ماسک	کلامی	۱
۲	پیش‌بند	چرمی	۱
۳	دستکش	چرمی	۱ جفت
۴	لباس کار	مناسب بدن	۱ دست
۵	پابند	چرمی	۱ جفت
۶	کفش ایمنی	اندازه پای جوشکار	۱ جفت

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	ورق فولادی	۵ × ۱۰۰ × ۱۵۰	به تعداد لازم	
۲	الکترود	E-۶۰۱۳ E-۷۰۱۸	به مقدار کافی	قطر ۲/۵ یا ۳/۲

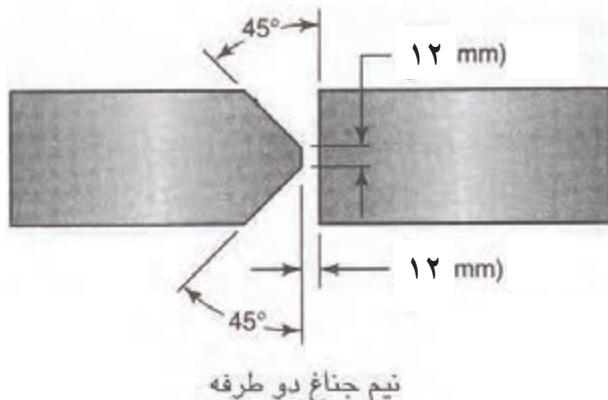

شماره نقشه کار:	E6-2
جنس	st37
بعضیت جوشکاری	PF
نوع جوشکاری:	قوس الکترودستی با الکترود روپوش دار
نوع اتصال	متاسب با الکترود
نوع جوش	سریه سر
نوع جریان و قطبیت	جناغی
فرآیند جوشکاری:	قوس الکترودستی با الکترود روپوش دار
هدف های آموزش:	جوشکاری قوس با الکترود روپوش دارد در وضعیت PF و طرح اتصال k شکل تحت زاویه ۴۵ درجه

مراحل انجام کار

۱- لباس کار بپوشید و آماده برای کار شوید.



مرحله‌ی ۲

۲- وسائل ایمنی و ابزار و تجهیزات جوشکاری را تدارک بینید(تحویل بگیرید).



مرحله‌ی ۳

۳- قطعه کاری را مطابق نقشه انتخاب و پلیسه گیری نموده و نیز سطح آن را از زنگار و آلودگی های دیگر با استفاده از برس سیمی تمیز کنید.



مرحله‌ی ۸



۴- دستگاه جوشکاری را راهاندازی کنید و آمپر مناسب را برای جوشکاری با الکترود تنظیم نمایید.

دقت کنید حرکت دست شما بدون نوسان و با سرعت مناسب باشد تا پهنه‌ی جوش با اندازه مورد نظر ایجاد شود. و در انتهای خط جوش و هنگام قطع قوس الکترود را کمی به کار نزدیک کنید و پس از اندکی مکث در جهت عکس حرکت پیش روی از قطعه کار جدا کنید.



؟

مرحله‌ی ۹



۵- قطعه کار را در وضعیت مناسب بیندید و یک طرف آنرا جوشکاری کنید.

مرحله‌ی ۱۰



۶- پس از اجرای خط جوش‌ها اجازه دهید قطعه کار سرد شود و عملیات تمیزکاری را انجام دهید.

توجه: به زاویه الکترود نسبت به سطح قطعه کار توجه نمایید.



نکته ایمنی

موقع پاک کردن شلاکه‌ها از روی خط جوش‌ها حتماً از عینک ایمنی مناسب استفاده کنید.

مرحله‌ی ۱۱



۷- قطعه کار را برای انجام جوشکاری طرف دوم در وضعیت مناسب ببندید و طرف دیگر را هم جوشکاری کنید.

مرحله‌ی ۱۲



۸- پس از اجرای جوشکاری اجزه دهید قطعه کار سرد شود و عملیات تمیزکاری را در طرف دوم انجام دهید.

مرحله‌ی ۱۳



۹- قطعه کار جوشکاری شده را برس بزنید و به مربی نشان دهید (با او مشورت کنید).

مرحله‌ی ۱۴



۱۰- دستگاه را خاموش کنید.

۱۱- قطعه کار خود را به کمک ابزار بازرسی چشمی کنترل نمائید و در خصوص عیوب احتمالی خط جوش و دلایل احتمالی ایجاد آن گزارش تهیه کنید و آنرا با کمک مربی خود بررسی نمائید.

مرحله‌ی ۱۵



۱۲- در پایان کار ابزار و وسائل را جمع‌آوری کرده، میز کار را تمیز و مرتب کنید و ابزار و وسائل را به انبار تحویل دهید.

منابع

- * Metallurgy of welding lancaster, tohn Fredrik-6th ed. - 1999
- * Welding Inspection Technology-American Welding Society-4th ed.- 2000.
- * Aws welding Handbook 7th ed-Vol.2
- * Aws D1.1-structural welding code-steel-2000
- * Aws B1.11-Guide for the Visual Inspection of welds-1988.
- * Iso 5817-welding-fusion-welded Toints in steel-nickel, titanium & thair alloys-Quality level for imperfections-2003 (E).
- * Welded Toim design-Hicks, Jogn Groffrey.
- * Welding metallurgy-sindo kou
- * Iso 2553-welded, brazed and soldered Ioints-symbolic representaion on drauings.
- * Aws A2.4 standard symbols for welding, Brazing, and Nondestructive Examineation.

جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود روپوش دار - جلد اول و دوم - علی شاهدی سازمان پژوهش و

برنامه ریزی آموزشی - ۱۳۸۵

جوشکاری - استاد رحیمی - وزارت آموزش و پرورش - ۱۳۷۳

