

کیفیت سطح


هدف‌های رفتاری: از فرآگیر انتظار می‌رود که در پایان این فصل:

- روش تعیین زیری R_a را معرفی کند.
- روش تعیین زیری R_z را شرح دهد.
- مقدار R_z یا R_a را برای روش‌های مختلف تولید از جدول استخراج کند.

۷- کیفیت سطح

۱- مقدمه

به شکل ۷-۱ نگاه کنید. در این شکل یک گیره‌ی رومبزی که شامل قطعات گوناگونی از قبیل پیچ، اهرم، فک متحرک، بدنه و هریک از این قطعات به روش مخصوص تولید می‌شود و ... است، ملاحظه می‌شود.

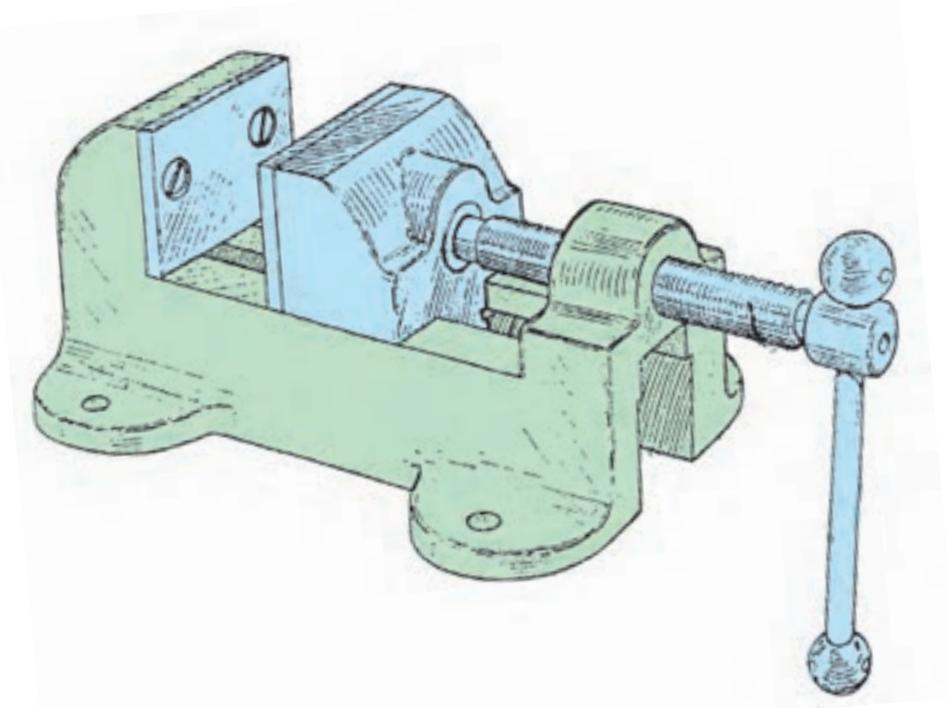


شکل ۷-۱

در این شکل بدنه‌ی گیره را به‌نهایی می‌بینید. برای ساخت این قطعه ابتدا از عملیات ریخته‌گری استفاده شده سپس با انجام عملیات ماشین کاری بر روی آن، تکمیل و برای استفاده آماده شده است.

از نظر پرداخت، سطوح مختلفی دارد.

سؤال مهم: آیا لازم است تمام سطوح موجود در یک قطعه به یک اندازه پرداخت شوند؟ برای یافتن پاسخ شکل ۷-۲ را نگاه کنید.

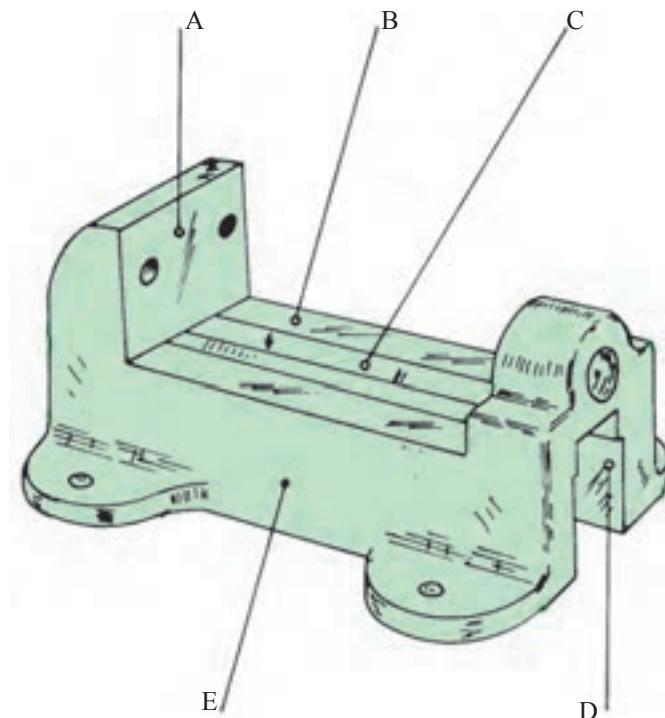

شکل ۷-۲

می‌ماند؛ «البته ممکن است طراح، دستوری مبنی بر این که سطح حتی‌الامکان تمیزتر ریخته‌گری شود، داده باشد».

همان‌طور که ملاحظه شد، سطوح بادشده با دقتهای مختلفی از نظر پرداخت ساخته می‌شوند. پس یک نکته‌ی مهم صنعتی آن است که سطوح را با دقتهی در حد لزوم پرداخت نمایند، زیرا پرداخت زیادتر از حد نیاز، باعث صرف وقت و هزینه‌ی بیش‌تر است که این در نهایت باعث بالا رفتن قیمت تولید می‌شود؛ ضمن آن که فایده‌ای هم ندارد. به عبارت دیگر، در صنعت هر سطح تا آن اندازه پرداخت می‌شود که بتواند کار مورد نظر را با دقته لازم انجام دهد.

با توجه به آن‌چه گذشت، با مشاهده‌ی یک سطح خواهید دید که از پرداخت معینی برخوردار است و به عکس، می‌توان گفت که آن سطح دارای زیری معینی است.

با اندکی دقته ملاحظه می‌کنید که روی این قطعه سطوح مختلفی را می‌توان تشخیص داد :

- سطح A نیاز به ماشین کاری دارد، زیرا باید نسبت به سطح B گونیا شود؛ البته پرداخت زیادی را لازم ندارد، چون قسمت آج خورده‌ی فک روی آن نصب می‌شود.

- سطح B باید با دقته پرداخت شود تا فک متحرک به راحتی بلغزد.


- سطح C به علت آن که یک سطح راهنمای است، نیاز به ماشین کاری و پرداخت خوب دارد.

- سطح D نیز به صورت اولیه «حاصل از ریخته‌گری» باقی خواهد ماند؛ البته ممکن است در صورت لزوم اندکی خشن تراشی شود.

- سطح E به همان صورت حاصل از ریخته‌گری باقی

در شکل ۷-۳ قطعه‌ای را ملاحظه می‌کنید که در آن سطح A به روش صفحه‌تراسی تولید شده است.

در صنعت معمول است که برای سطوح مختلف درجات معینی از زیری را قادر می‌شوند تا بتوان آن‌ها را از نظر صافی و پرداختی با یک دیگر مقایسه نمود.

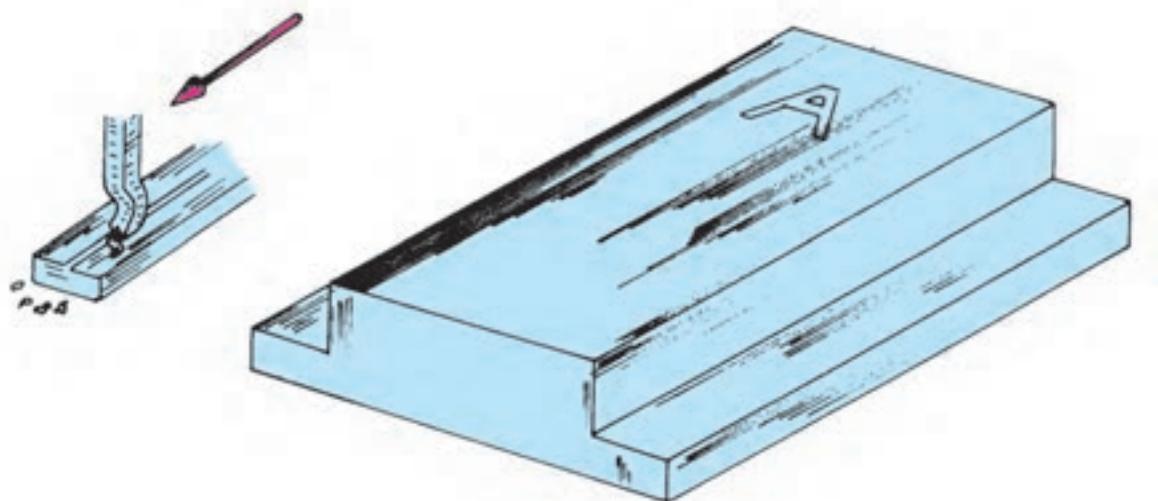


شکل ۷-۳

در اینجا خاطرنشان می‌شود که چون براده‌برداری از سطح باید به وسیله‌ی ابزار صورت گیرد و عمل این ابزار در نهایت کندن ذرات با اندازه‌های متفاوت از سطح مورد نظر است، ایجاد پستی و بلندی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. البته این پستی و بلندی با کوچک شدن اندازه‌ی ذرات کم خواهد شد؛ با این همه، حتی اگر براده‌ها آن قدر ریز باشند که با چشم دیده نشوند، باز هم پستی و بلندی به وجود می‌آید؛ به دیگر سخن، امکان ندارد که سطحی مطلقاً صاف به دست آورد.

در این شکل با رسم فلش، جهت براده‌برداری مشخص شده است. شیارهای بسیار ظرف حاصل از عمل رنده را در اصطلاح «جهت خواب ابزار» می‌نامند که در حقیقت همان جهت تولید است.


اگر برای تولید این سطح بهترین وضعیت را در نظر بگیریم، باز هم جهت براده‌برداری یا خواب ابزار را می‌توان با چشم دید؛ به علاوه اگر ناخن انگشت را به ملاتیت روی سطح بشکشد، خواب ابزار احساس خواهد شد (شکل ۷-۴).

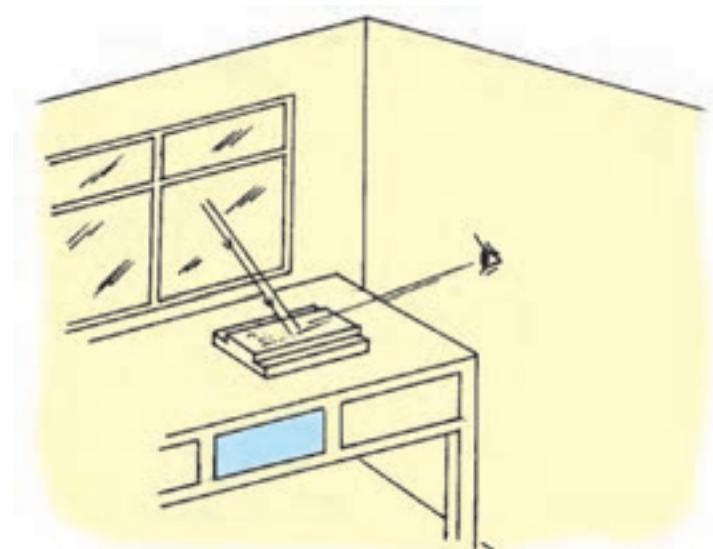

شکل ۷-۴

حال اگر به وسیله‌ی میکروسکوپ این کار را انجام دهیم،
شکل ۷-۵ ج حاصل خواهد شد.


این شکل با حدود بزرگ‌نمایی $50\times$ برابر حاصل شده است. به این ترتیب، می‌بینید که سطح به ظاهر صاف و پرداخت شده ممکن است تا چه اندازه دارای ناهمواری باشد. در اینجا به یک نکته‌ی مهم توجه کنید که «انتخاب مقطع برای بزرگ‌نمایی، عمود بر جهت تولید صورت گرفته است». در شکل ۷-۶ تصویر بزرگ‌شده‌ی مقطع از جلو نشان داده می‌شود.

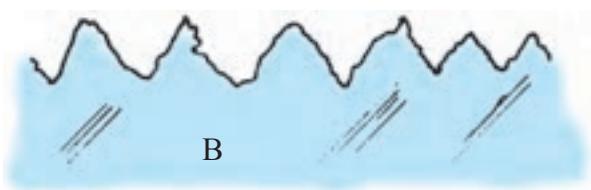

شکل ۷-۶


اکنون باید دید که چگونه میزان پرداخت سطح را مشخص می‌کنیم؛ یعنی «در نقشه نمایش می‌دهیم». در استانداردهای قدیمی استفاده از علایم مثلی رایج بوده است؛ مثلاً، با تقسیم میزان پرداخت به چهار مرحله، این کار صورت می‌گرفت.

برای مثال، اگر خطوط حاصل از تولید سطحی با چشم مشاهده و با دست حس می‌گردید، گفته می‌شد که سطح خشن است و اگر چنین سطحی با برآده برداری به دست می‌آمد، از یک مثلث برای مشخص کردن آن استفاده می‌شد. (در ادامه در این باره توضیح بیشتر داده می‌شود). در شکل ۷-۷ نمونه‌ای از آن را مشاهده می‌کنید.

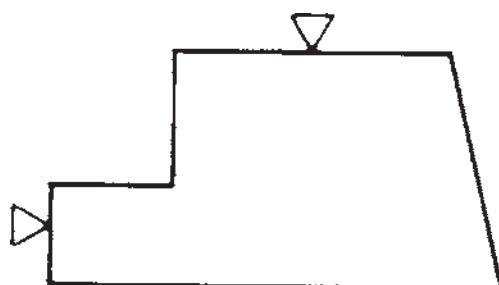

شکل ۷-۷

اگر به وسیله‌ی ذره‌بین پستی و بلندی موجود بر سطح را حدود $20\times$ برابر بزرگ کنیم، تصویری مانند شکل ۷-۵ ب مشاهده خواهد شد.

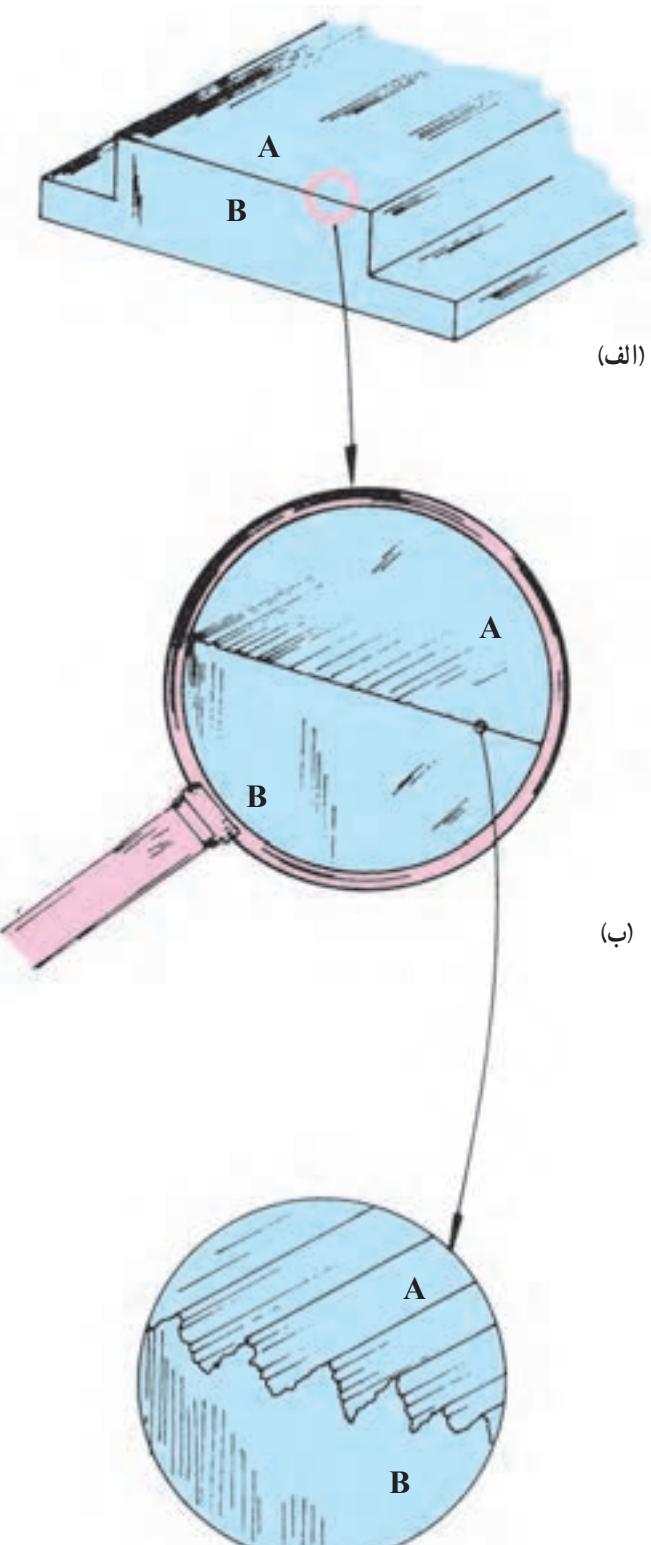

شکل ۷-۵

سطح A در عین آن که مطابق نمونه دارای پرداخت مناسب است، در اندازه‌ی بزرگ موج و ناهمواری دارد. به این ترتیب، درمی‌یابید که باید وضعیت کلی سطح از نظر هندسی را با یک علامت، و پرداخت قسمت‌های جزئی را با علامتی دیگر معین کرد.


در بخش تولرانس‌های هندسی، وضعیت کلی سطح از نظر ناهمواری بررسی خواهد شد، اما در اینجا که موضوع پرداخت سطح مطرح است باید نمونه‌های کوچک را بررسی کرد.

براساس پیشنهاد ISO برای اندازه گیری میزان زبری، نمونه هایی از سطح را عمود بر جهت خواب ابزار یا تولید، انتخاب می کنیم و سنجش را براساس آن انجام می دهیم. اندازه های این نمایه ها در حدها ۱-۷ مشخص شده است.

بدیهی است هرچه پرداخت‌ها ظریف‌تر باشند باید از نمونه‌های کوچک‌تر استفاده کرد.

با اندکی توجه به این تقسیم‌بندی فوراً در می‌یابیم که تقسیم‌بندی پرداخت سطح به چهار مرحله، برای کارهای مختلف صنعت، مطلقاً گویا و کافی نیست؛ به همین منظور در استاندارد ISO، ۱۲ مرحله برای پرداخت پیشنهاد شده است.

اینک به نکته‌ی دیگری توجه کنید: هر سطح بزرگ، در عین پرداخت، ممکن است دارای ناهمواری یا موج باشد. به شکل ۷-۸ دقت کنید.

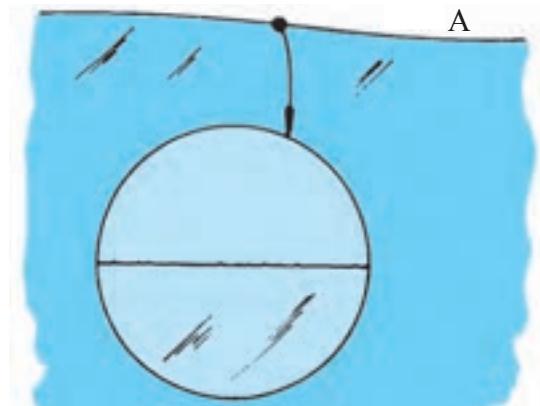


۷۸

حدول ۱-۷- مری بو ط به طول نمونه های مورد آزمایش

طول نمونه‌ی آزمایش بر حسب میلی‌متر	۸	۲۵	۸	۲۵	۸
------------------------------------	---	----	---	----	---

۷-۲-۱ تعريف زیری سطح Ra : Ra عبارت است از متوسط ارتفاع خشنی سطح. برای روشن شدن مطلب به شکل ۷-۹ نگاه کنید.

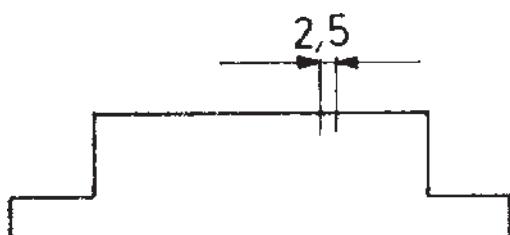

۷۹

۷-۲_ معیارهای تعیین زبری سطح

مهم‌ترین معیارهای تعیین زبری سطح عبارت اند از :

الف) میانگین زبری: که با علامت Ra مشخص می شود.

ب) میانگین بلندترین ارتفاعهای زبری: که در پنج نمونه

و با Rz مشخص می شود.

بدین ترتیب، زیری سطح را می‌توان با روش‌های مختلف نشان داد. دو روش یاد شده، روش‌هایی است که در کشورهای مختلف به کار می‌رود؛ به طوری که برخی از نقشه‌ها با روش Rz و برخی با علامت گذاری می‌شود. اینک به اختصار هریک را شرح می‌دهیم.


میکروسکوپ طول نمونه را بزرگ می‌کنیم که در این صورت، شکلی مانند ۷-۱۰ ملاحظه می‌شود.

در این شکل نمونه‌ای دیده می‌شود که طول آن $5/2$ انتخاب شده است. بدیهی است در این نمونه پستی و بلندی‌ها با چشم غیرمسلح مشخص نیست؛ پس با وسیله‌ای مانند ذره‌بین قوی یا



اختیار می‌شود که در حد متوسط پستی و بلندی‌ها قرار گیرد. در شکل ۷-۱۱ خط را با نام OX ترسیم کردیم.


در این شکل می‌توان خطی را به طور تقریب موازی با جهت عمومی سطح در نظر گرفت. به طور دقیق‌تر این خط چنان

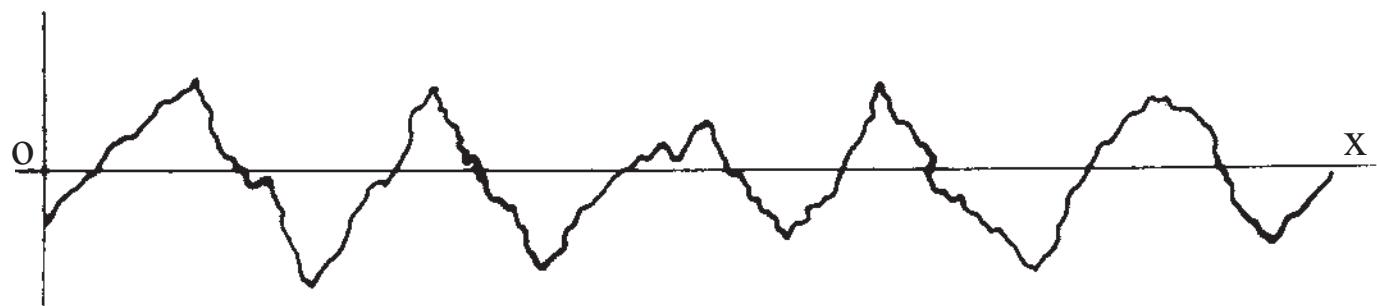

شکل ۷-۱۱

پایین خط مساوی باشند (شکل ۷-۱۲).

اضافه می‌شود که خط OX چنان رسم شده که جمع کل سطوح هاشور خورده‌ی بالای خط با سطوح هاشور خورده‌ی

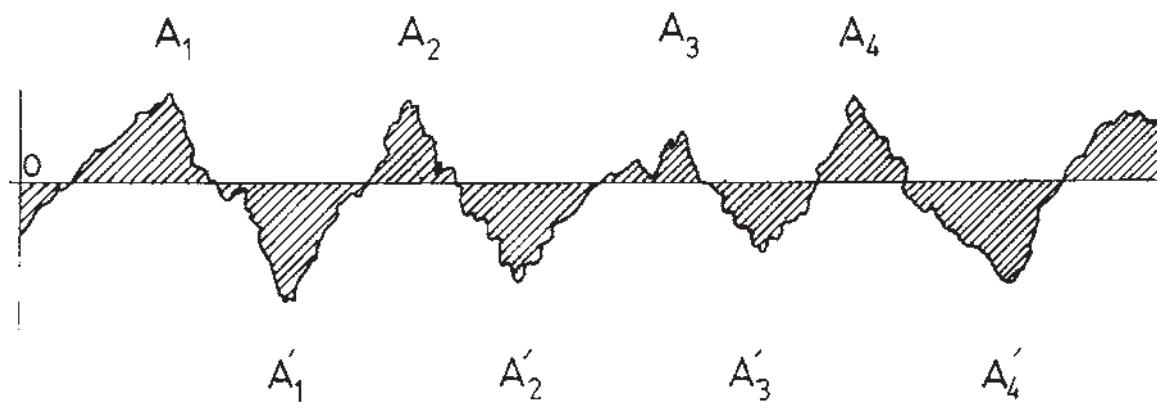


شکل ۷-۱۲

مجموعه‌ی سطوح یاد شده را می‌توان به صورت نواری با عرض یک‌نواخت و طول OX درآورد (شکل ۷-۱۳).

به این ترتیب، می‌توان نوشت:


$$A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \cdot A_4 \cdot \dots = A'_1 \cdot A'_2 \cdot A'_3 \cdot A'_4 \cdot \dots$$

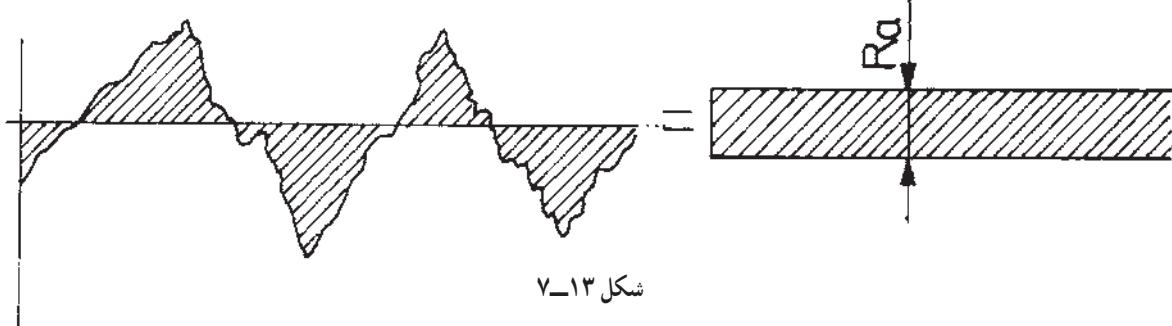

شکل ۷-۱۳

نوار می‌تواند دقیقاً معرف میزان پرداخت سطح باشد، زیرا هرچه عرض آن کمتر شود سطح، پرداخت‌تر خواهد بود.
این مطلب را به زبان ریاضی هم می‌توان بیان کرد (به شکل ۷-۱۴ نگاه کنید).

با اندکی دقت در می‌یابیم که عرض این مستطیل باید برابر Ra یا متوسط ارتفاع خشنی (زیری) باشد. روشن است که به‌سبب بسیار کوچک بودن این عرض باید آن را با واحدی مناسب اندازه‌گیری کرد. در اینجا از واحد میکرون‌متر (یک میلیونیم متر) استفاده می‌کنیم. هم‌چنین مشاهده می‌شود که عرض این

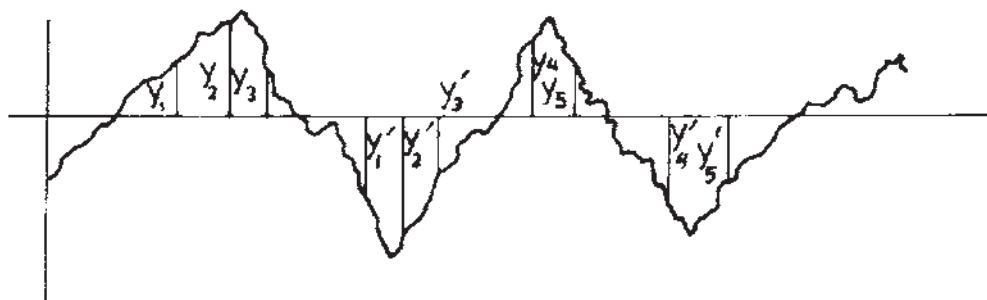

شکل ۷-۱۴

مانند سطوح موجود در شکل ۷-۱۲ (سطح موجود در بالا و زیر خط محور) برابر 27200 mm^2 در طول 2 mm است؛ بنابراین، مطلوب است محاسبه‌ی Ra :

حل:

$$Ra = \frac{\text{مجموعه‌ی سطوح}}{Lm} = \frac{27200}{2000} = 27 / 2 \cdot m$$

۷-۲-۲- تعريف زبری سطح: Rz : عبارت است از معدل بلندترین ارتفاع‌های زبری که آن را به‌وسیله‌ی دیاگرام و به صورت‌های گوناگون می‌توان معین کرد. به شکل ۷-۱۵ دقت کنید.

به تعداد ارتفاعات مثبت یعنی y_1, y_2, y_3, \dots ارتفاعات منفی یعنی y'_1, y'_2, y'_3, \dots اندازه‌گیری می‌شود؛ آن‌گاه معدل حسابی آنها بدون در نظر گرفتن علامت منفی برای y'_1, y'_2, \dots به دست می‌آید. این معدل حسابی، همان Ra است:


$$Ra = \frac{y_1 + y_2 + y_3 + \dots + y_n + y'_1 + y'_2 + y'_3 + \dots + y'_n}{2n}$$

برای محاسبه‌ی دقیق‌تر می‌توان کل مساحت‌ها را در یک طول معین (Lm) اندازه‌گیری و بر طول Lm تقسیم کرد تا متوسط عرض نوار به دست آید.

مثال: مجموعه‌ی سطوح اندازه‌گیری شده در یک آزمایش،

۱- دستگاه‌های اندازه‌گیری، مقدار Ra یا Rz یا پارامترهای دیگر را به‌طور اتوماتیک اندازه‌گیری می‌کنند.

طول نمونه

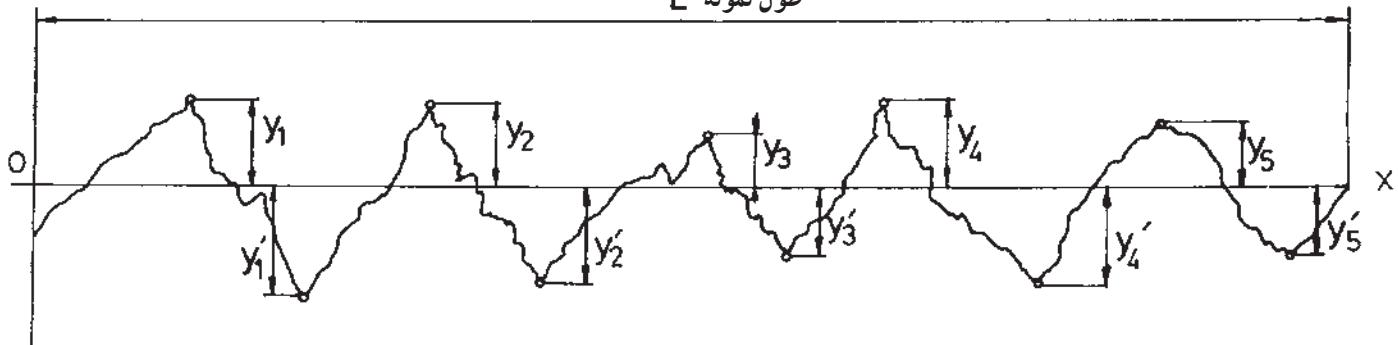


شکل ۷-۱۵

«در اینجا توجه کنید که لازم نیست خط OX حتماً در وسط باشد؛ بلکه کافی است آن را موازی با جهت عمومی سطح انتخاب کنیم». بدیهی است که از پستی و بلندی‌های موجود در یک نمونه، بلندترین آن‌ها به تعداد ۱۰ عدد (پنج بلندی و پنج گودی) انتخاب می‌شود. این مطلب را می‌توان با تعبیر شکل ۷-۱۶ هم بیان کرد.

با درنظر گرفتن خط OX در طول نمونه می‌توان ۵ ارتفاع y_1, y_2, \dots یا بلندی نسبت به OX و پنج عمق ناصافی y'_1, y'_2, \dots را اندازه‌گیری کرد و معدل آن‌ها را به این ترتیب به دست آورد (بدون درنظر گرفتن علامت منفی) :

$$Rz = \frac{y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5}{5}$$

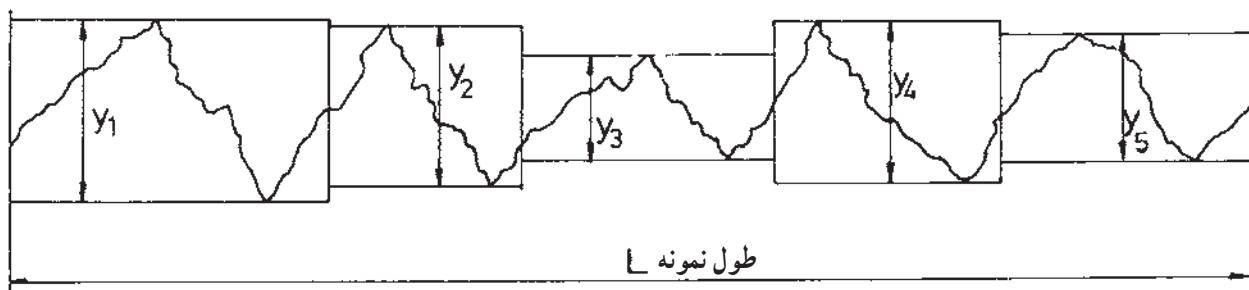


شکل ۷-۱۶

نمونه توجه کنید و به وسیله‌ی آن Rz را به دست آورید (شکل ۷-۱۷).

$$Rz = \frac{y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5}{5} \quad \text{پس :}$$

مثال: به دیاگرام مشاهده شده در میکروسکوپ، در طول

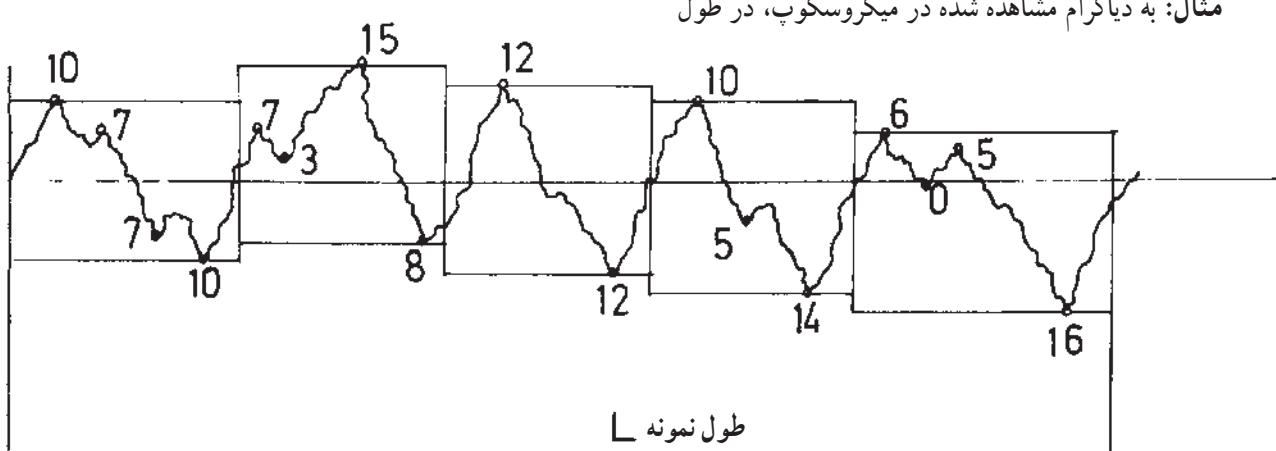

شکل ۷-۱۷

$$Rz = \frac{19 + 21 + 23 + 25 + 14}{5} = 20/4$$

دقت کنید که برخی از اعداد موجود روی دیاگرام استفاده نشده‌اند. به طور معمول این عدد همراه علامت \checkmark به صورت $Rz = 20/4$ نوشته می‌شود.^۱

البته اعداد داده شده در این دیاگرام بر حسب میکرون و از سطح مبنای OX است، «بدون درنظر گرفتن علامت». اکنون در این دیاگرام که در طول نمونه‌ی L ترسیم شده است، با پنج تقسیم‌بندی که بر طبق شکل ۷–۱۶ صورت گرفته بلندترین ارتفاعات خشنی درنظر گرفته می‌شود:

تمرین

- ۱- آیا لازم است تمام سطوح یک مجموعه به یک میزان پرداخت شوند؟ (مجموعه مانند گیره، جک و...).
- ۲- هر سطح را تا چه میزان باید پرداخت کرد؟
- ۳- چرا در سطح، پستی و بلندی به وجود می‌آید؟
- ۴- آیا می‌توان یک سطح را به طور مطلق پرداخت کرد؟
- ۵- با ترسیم یک شکل دستی مفهوم پستی و بلندی را توضیح دهید.
- ۶- در استانداردهای قدیمی پرداخت سطح در نقشه چگونه مشخص می‌شد؟
- ۷- آیا موج دار بودن یک سطح همان مفهوم پرداخت سطح را دارد؟
- ۸- در اندازه‌گیری پرداخت سطح از نمونه‌های کوچک استفاده می‌شود یا بزرگ؟ چرا؟
- ۹- طول نمونه‌ها چه قدر است؟
- ۱۰- برای پرداخت‌های ظرفی‌تر، طول نمونه را چگونه انتخاب می‌کنند؟
- ۱۱- معیارهای تعیین زبری چیست؟
- ۱۲- Ra را تعریف کنید (با ترسیم شکل دستی).
- ۱۳- ترسیم خط متوسط برای پستی و بلندی‌ها چگونه انجام می‌شود؟
- ۱۴- رابطه‌ی بین سطوح جزئی چیست؟
- ۱۵- واحد اندازه‌گیری Ra چیست؟
- ۱۶- با ترسیم شکل دستی روش محاسبه‌ی Ra را با فرمول بیان کنید.
- ۱۷- آیا برای اندازه‌گیری Ra باید همیشه طول معینی را درنظر گرفت؟
- ۱۸- برای محاسبه‌ی دقیق Ra چه باید کرد؟
- ۱۹- Rz را تعریف کنید (با ترسیم شکل دستی).
- ۲۰- رابطه‌ی ریاضی برای تعیین Rz چیست؟ آن را به چند صورت می‌توان نوشت؟ با ترسیم شکل دستی توضیح دهید.

۱- Rz را با تعابیر دیاگرامی دیگر هم می‌توان بیان کرد. آنچه در آینده بررسی می‌کنیم روش Ra در نمایش پرداخت سطح است.