

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز

دوره دوم متوسطه

شاخه: کارداش

زمینه: صنعت

گروه تحصیلی: برق و رایانه

رشته‌های مهارتی: ماشین‌های الکتریکی

نام استاندارد مهارتی مبنا: تعمیر ماشین‌های الکتریکی درجه (۲)

کد استاندارد متولی: ۸ - ۵۳/۴۷/۲/۴

متون درسی شاخه کارداش، زمینه صنعت، گروه تحصیلی برق و رایانه، رشته‌های مهارتی ماشین‌های الکتریکی.	۱۳۹۵	۱۱۶	۱۳۹۵	۴۹۴ ع/ درسی ایران، ۱۳۹۵	/۴۶	۶۲۱
برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تأليف: دفتر تأليف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش.	۱	موتورهای برقی سه فاز - سیم پیچی. الف. عنوان.				

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و
حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

info@tvoecd.sch.ir

پیام‌نگار (ایمیل)

www.tvoecd.sch.ir

وب‌گاه (وب‌سایت)

وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

نام کتاب : سیم پیچی الکترو موتورهای سه‌فاز - دوره دوم متوسطه - ۳۱۰۱۷۲

مؤلف : علی عراقی

وبراستار فنی : فریدون علومی

وبراستار ادبی : احمد بروجردی

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزیع : اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۰۹۱۶۱-۸۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار : ۰۹۲۶۶-۸۸۳۰۹۲۶۶، کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌سایت : www.chap.sch.ir

رسم : محمد سیاحی

عکاس : آتلیه عکاسی شرکت صنایع آموزشی

صفحه‌آرا : طرفه سهائی

طرح جلد : طاهره حسن زاده

ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارویخش)


تلفن : ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار : ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی : ۳۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ : چاپ اول ۱۳۹۵

حق چاپ محفوظ است.

شابک ۹۷۹-۰۵-۱۲۵۵-۹ ISBN ۹۶۴-۰۵-۱۲۵۵-۹

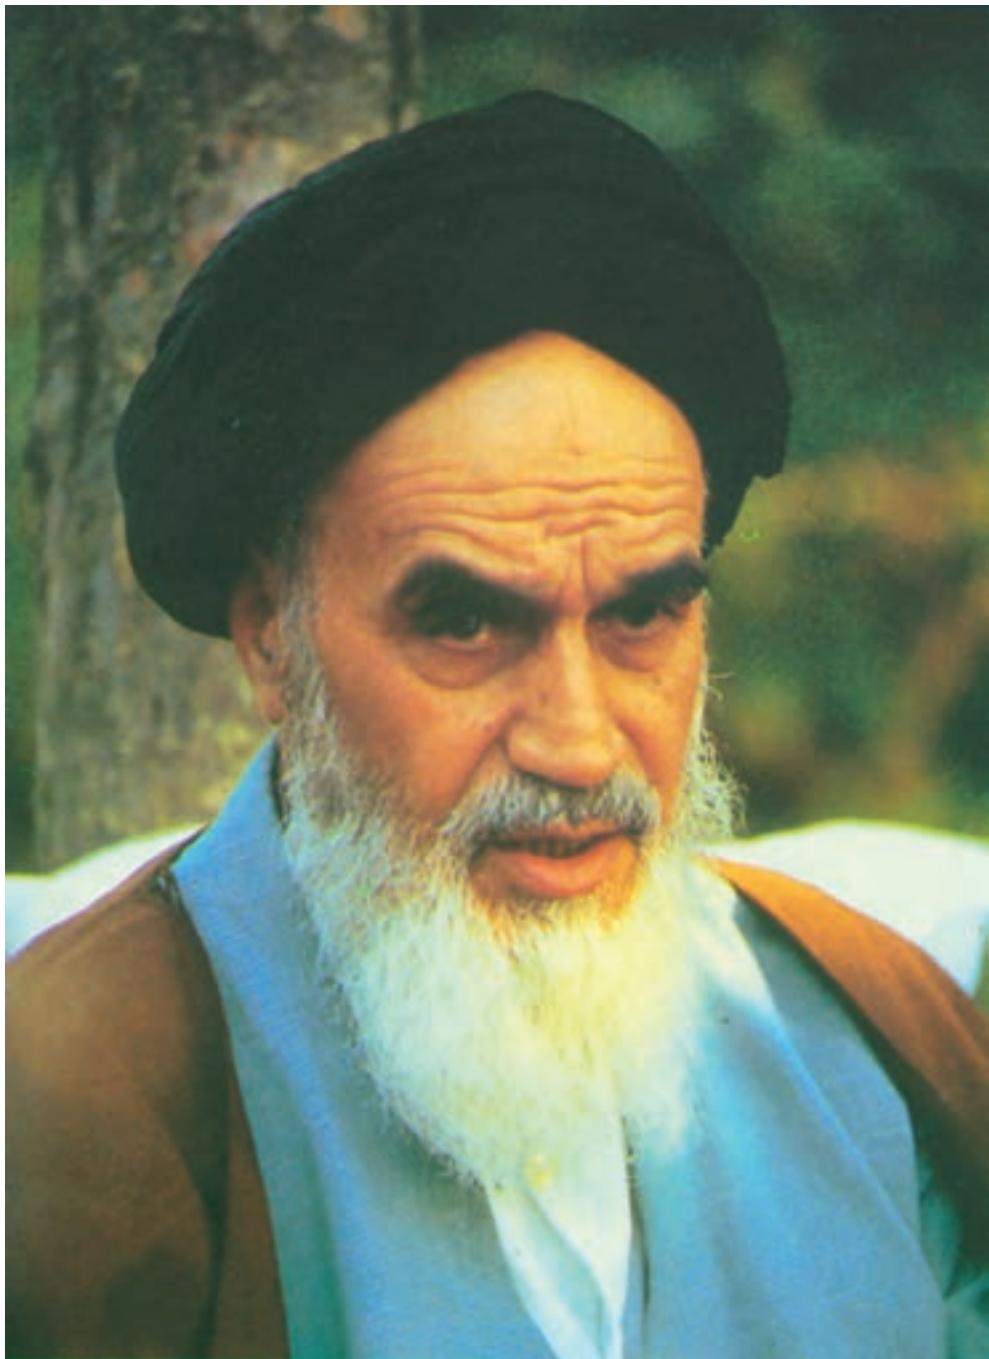

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات
کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشد
و از اتکای به اجنب بپرهیزید.
امام خمینی (قدس سرہ الشریف)

مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های پودمانی

برنامه‌ریزی تأليف «پودمان‌های مهارت» یا «کتاب‌های تخصصی شاخه کارداش» بر مبنای استانداردهای «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه کارداش، مجموعه هشتم» صورت گرفته است. براین اساس ابتدا توانایی‌های هم‌خانواده (Power Harmonic) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت‌های هم‌خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته‌بندی می‌شوند. در نهایت واحدهای کار هم‌خانواده با هم مجدداً دسته‌بندی شده و پودمان مهارتی (Module) را شکل می‌دهند.

دسته‌بندی «توانایی‌ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون‌های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم پویا بر برنامه‌ریزی و تأليف پودمان‌های مهارت نظارت دائمی دارد. با روش مذکور یک «پودمان» به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه کارداش» چاپ سپاری می‌شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پودمان مهارت (M_1 و M_2 و ...) و هر پودمان نیز به تعدادی واحد کار (U_1 و U_2 و ...) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی ویژه (P_1 و P_2 و ...) تقسیم می‌شوند. به طوری که هنرجویان در پایان آموزش واحدهای کار (مجموع توانایی‌های استاندارد مربوطه) و کلیه پودمان‌های هر استاندارد، تسلط و مهارت کافی در بخش نظری و عملی را به گونه‌ای کسب خواهند نمود که آمادگی کامل را برای شرکت در آزمون جامع نهایی جهت دریافت گواهینامه مهارت به دست آورند.

بدیهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه کارداش و کلیه عزیزانی که در امر توسعه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند ما را در غنای کیفی پودمان‌ها که برای توسعه آموزش‌های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر تأليف کتاب‌های درسی
فنی و حرفه‌ای و کارداش

مقدمه

در مجموعه پومنان های مهارتی رشته برق، به اهمیت ماشین های الکتریکی بی برده و دریافتیم که قسمت اعظم محرك های مکانیکی در کارخانه های صنعتی، توسط موتورهای الکتریکی صورت می گیرد. این ماشین ها نقش بسیار مهمی در استمرار فعالیت کارخانه ها ایفا می کنند و به همین علت ضرورت دارد افرادی که با آن ها سروکار دارند، از مهارت های بیشتری برخوردار باشند. در این مجموعه سعی شده است تا با فرمول ها و روابط علمی ساده، مسائل مرتبط با ماشین های الکتریکی مورد بررسی قرار گیرد.

موضوع های ارائه شده در این کتاب، در سه قسمت تنظیم شده اند. قسمت اول به دیاگرام های سیم بندی اختصاص دارد و در آن نقشه های سیم پیچی را در قالب دیاگرام گستردگ و مدور، تشریح کرده ایم. در این قسمت، اصطلاحات مربوط به سیم بندی الکتروموتورها، محاسبات ساده موتورها و ارتباط بین این اصطلاحات با تعداد شیارها و تعداد قطب ها، بیان شده است. برای تفہیم بیشتر، به اندازه کافی کار عملی ارائه شده تا فرآگیران با کشیدن نقشه های مختلف، مهارت کافی را در طرح و رسم دیاگرام ها کسب کنند.

در قسمت دوم، روش کلاف گذاری درون شیارها بیان شده است. اصول قراردادن کلاف ها در داخل شیارها، در انواع کلاف های مساوی و متعدد المركز با سیم بندی های تک قطب و جفت قطب، تشریح شده و در نهایت چندین نمونه کار عملی ارائه شده است تا هنرجویان با انجام آن ها، مهارت مطلوب را کسب کنند.

در قسمت سوم، شیوه سربندی گروه کلاف ها بیان شده است. توصیه های مربوط به آزمایش ارتباط بین سر سیم ها با استفاده از اهم متر، بارها تکرار شده است. سربندی ها با شماره گذاری شیارهای استاتور و در نظر گرفتن نقشه اتصال گروه کلاف های هر فاز، انجام شده تا فرآگیران ضمن کار، با نقشه خوانی بیشتر آشنا شوند و تهیه نقشه و رعایت دستور العمل های موجود در آن را بیشتر رعایت کنند. از آن جایی که مراحل اجرای کار و تنظیم موارد موجود در واحد های کاری براساس دستور العمل تصویب شده کارشناسی انجام شده، ممکن است نواقصی در مجموعه مشاهده شود که انتظار داریم مریان و همکاران عزیز در صورت روبرو شدن با مواردی که نیاز به اصلاح دارند، نکات و روش های اصلاحی آن ها را به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اطلاع دهند تا پس از بررسی و تأیید، در چاپ های بعد اعمال شود.

در پایان از اعضای کمیسیون هماهنگی دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و اعضای کمیسیون تخصصی کار داش رشته الکترو تکنیک، آقایان، مهندس سید محمود صمودی، مهندس فریدون علومی، مهندس امیرحسین ترکمانی، مهندس ناصر علی پور و مهندس شهرام خدادادی که در برنامه ریزی و تألیف این کتاب، بنده را راهنمایی کرده و موجب بهبود کیفی کتاب شده اند، سپاسگزاری می کنم.

مؤلف

فهرست مطالب

عنوان	صفحة
واحد کار اول : توانایی ترسیم دیاگرام های سیم بندی الکتروموتورهای یک طبقه یک سرعته سه فاز	۱
پیش آزمون (۱).....	۲
۱-۱- میدان مغناطیسی استاتور و تعداد قطبها.....	۳
۱-۲- ایجاد میدان دور توسط جریان سه فاز.....	۶
۱-۳- اصطلاحات و روابط نقشه کشی سیم پیچی استاتور الکتروموتورها.....	۱۳
۱-۴- سیم بندی یک طبقه استاتور الکتروموتورها.....	۱۷
۱-۵- انواع سیم بندی از لحاظ شکل کلافها.....	۱۹
۱-۶- اصول محاسبه دیاگرام الکتروموتورهای آسنکرون سه فاز یک طبقه یک سرعته.....	۲۰
۱-۷- سیم بندی یک طبقه با گام کسری (سیم بندی به ازای قطب).....	۲۳
۱-۸- کارهای عملی ۱.....	۳۷
آزمون پایانی (۱).....	۵۵
واحد کار دوم : توانایی قراردادن کلاف در شیار استاتور.....	۵۷
۲-۱- قرار دادن کلاف در شیار استاتور.....	۵۸
۲-۲- قراردادن کاغذ پر شمان روی کلافها.....	۶۱
۲-۳- کارهای عملی ۲.....	۶۳
آزمون پایانی (۲).....	۱۰۱
واحد کار سوم : سربندی سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز.....	۱۰۳
۳-۱- اصول سربندی کلافها در داخل استاتور.....	۱۰۴
۳-۲- کارهای عملی ۳.....	۱۱۰
آزمون پایانی (۳).....	۱۱۵
پاسخ پیش آزمون.....	۱۱۵
منابع و مأخذ.....	۱۱۶

هدف کلی پودمان

محاسبه و ترسیم دیاگرام های سیم بندی موتورهای یک طبقه سه فاز

جمع	ساعات عملی	ساعات نظری	عنوان توانایی	شماره	
				واحد کار	توانایی
۶۰	۴۰	۲۰	محاسبه و ترسیم دیاگرام های سیم بندی الکتروموتورهای یک طبقه یک سرعته سه فاز	۱۷	۱
۱۷۰	۱۵۰	۲۰	قرار دادن کلاف در شیار استاتور	۲۳	۲
۲	۱	۱	سریندی سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز	۲۶	۳
۲۳۲	۱۹۱	۴۱	جمع کل		

واحد کار اول

توانایی ترسیم دیاگرام‌های سیم‌بندی الکتروموتورهای یک طبقه یک سرعته سه‌فاز

هدف کلی

محاسبه و ترسیم دیاگرام‌های سیم‌بندی موتورهای یک‌طبقه سه‌فاز

هدف‌های رفتاری: از فرآیند، انتظار می‌رود با گذراندن این پیمانه بتواند:

- ۱- میدان مغناطیسی اطراف سیم جریان دار را شرح دهد.
- ۲- میدان دور در سطح استاتور را شرح داده، چگونگی تشکیل آن را تشریح کند.
- ۳- دور رتور را محاسبه کند.
- ۴- روابط و فرمول‌های مربوط به نقشه‌کشی الکتریکی را بیان کند.
- ۵- محور قطبی و گام قطبی را تعریف کند.
- ۶- تعداد شیارهای موجود در هر قطب هر فاز را از طریق محاسبه به‌دست آورد.
- ۷- گام سیم‌بندی را تعریف کند و آن را از طریق محاسبه به‌دست آورد.
- ۸- زاویه الکتریکی شیارها را تعریف کند و آن را از طریق محاسبه به‌دست آورد.
- ۹- گام فازی را تعریف کند و آن را از طریق محاسبه به‌دست آورد.
- ۱۰- شروع فازها را با استفاده از گام فازی و زاویه الکتریکی مشخص کند.
- ۱۱- سیم‌بندی یک‌طبقه را شرح دهد.
- ۱۲- انواع سیم‌ییچی‌ها را از نظر نوع کلاف‌ها شرح دهد.
- ۱۳- سیم‌ییچی متحدم‌المرکز و کلاف مساوی را شرح دهد و موارد کاربرد آن‌ها را بیان کند.
- ۱۴- دیاگرام سیم‌بندی الکتروموتورهای سه‌فاز یک‌طبقه یک‌سرعته را به صورت زنجیری محاسبه و ترسیم کند.
- ۱۵- دیاگرام سیم‌بندی الکتروموتورهای سه‌فاز یک‌طبقه یک‌سرعته را به صورت حلقه‌ای محاسبه و ترسیم کند.

ساعت‌آموزش

جمع	عملی	نظری
۶۰	۴۰	۲۰

پیش آزمون (۱)

۱- وضعیت میدان مغناطیسی استاتور موتورهای سه فاز چگونه است؟

۱- با مقدار ثابت در حال گردش است.

۲- با مقدار ثابت موقعیتی ثابت دارد.

۳- با تغییرات سینوسی در حال گردش است.

۴- با تغییرات نامشخص در حال گردش است.

۲- یک موتور سه فاز ۴ قطب با لغزش ۴ درصد در شبکه‌ای با فرکانس 50 هرتز کار می‌کند. سرعت گردش رотор آن در هر دقیقه چند دور است؟

۱) 1440 (۲) 1500

۲) 1410 (۴) 1460

۳- ارتباط صحیح بین گام قطبی (Y_P) و گام کلاف (Y_Z) کدام است؟

$Y_Z \geq Y_P$ (۲) $Y_Z \leq Y_P$ (۱)

$Y_Z > Y_P$ (۴) $Y_Z = Y_P$ (۳)

۴- زاویه الکتریکی بین دو شیار متواالی در موتور سه فاز ۳۶ شیار ۶ قطب، چند درجه الکتریکی است؟

۱) 60° (۲) 90°

۲) 30° (۴) 45°

۵- گام فازی (Y_{PH}) چند برابر گام قطبی (Y_P) است؟

۱) یک سوم (۲) یک و نیم

۳) دو سوم (۴) یک دوم

۶- در یک موتور سه فاز ۳۶ شیار ۶ قطب، فاز U از شیار شماره ۱ شروع می‌شود. شروع فاز W از کدام شیار است؟

۱) 13 (۲) 7 (۱)

۲) 12 (۴) 6 (۳)

۷- کدام موتور الکتریکی قادر به تولید حوزه‌ی دوار در سطح استاتور خود است؟

۱) سه فاز (۲) یک فاز


۳) دوفاز (۴) دو فاز و سه فاز

۸- گام کلاف یک موتور سه فاز ۲۴ شیار ۲ قطب در حذف هارمونی سوم، کدام است؟

۱) $1-12$ (۲) $1-11$


۳) $1-9$ (۴) $1-10$

مقدمه

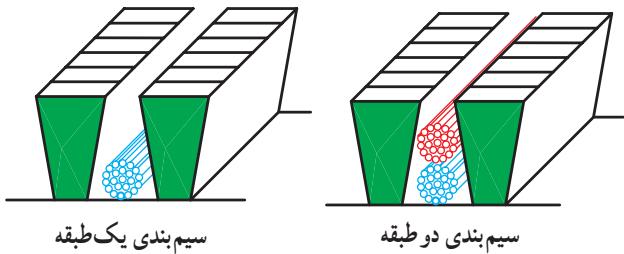

شکل ۱-۱- انواع سیم‌بندی

در سیم‌بندی یک طبقه الکتروموتورها، در هر شیار استاتور یک بازوی کلاف قرار می‌گیرد. اگر تعداد بازوها در هر شیار بیش از یک باشد، سیم‌بندی را چند طبقه می‌گویند. متداول‌ترین سیم‌بندی چند طبقه در موتورهای سه‌فاز، سیم‌بندی دو طبقه است که دو بازو در هر شیار قرار می‌گیرد (شکل ۱-۱).

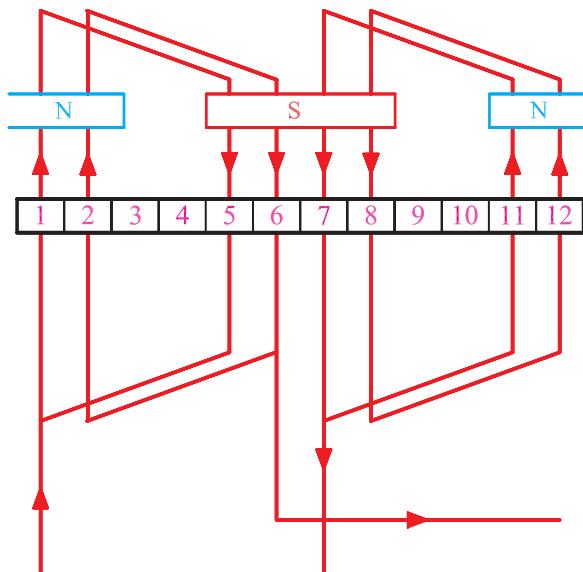


شکل ۱-۲- عرض کلاف بیشتر، قطب کمتر


۱-۱- میدان مغناطیسی استاتور و تعداد قطب‌ها

میدان مغناطیسی استاتور با عبور جریان الکتریکی از سیم‌های داخل شیارها، تأمین می‌شود. تعداد قطب‌های مغناطیسی که در سطح استاتور تشکیل می‌شود، به عرض بازوها کلاف و فاصله دو بازو از یکدیگر بستگی دارد به عبارت دیگر، چه اندازه از سطح استاتور را می‌پوشاند. اگر عرض دو بازوی یک کلاف تقریباً نصف سطح جانبی استاتور را پوشش دهد، در سطح استاتور دو قطب تشکیل می‌شود (شکل ۱-۲). اگر عرض دو بازو تقریباً یک چهارم سطح استاتور را پوشاند، تعداد قطب‌های استاتور به چهار قطب می‌رسد (شکل ۱-۳). به این ترتیب، تعداد قطب‌ها با کاهش عرض بازوی کلاف‌ها زیاد می‌شود، به گونه‌ای که می‌توان گفت:


تعداد قطب‌های یک موتور با عرض دو بازوی یک کلاف نسبت عکس دارد.

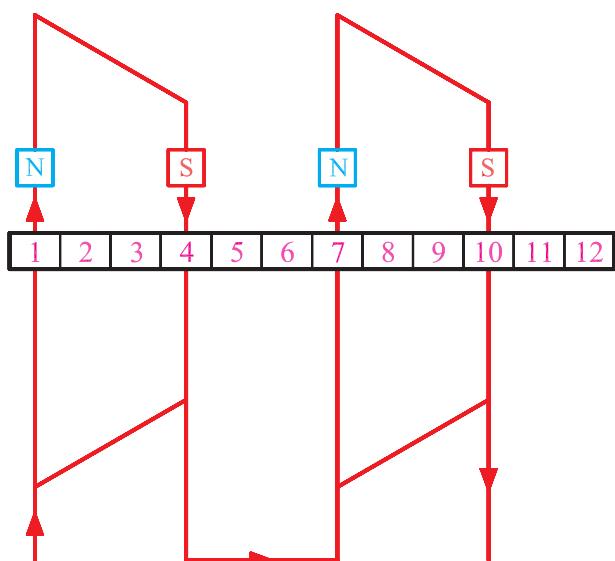

شکل ۱-۳- عرض کلاف کمتر، قطب بیشتر

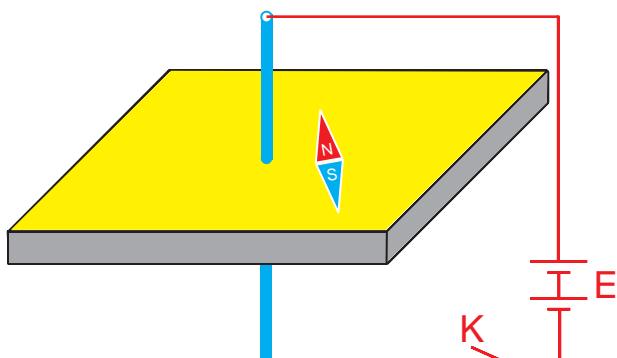

(الف)

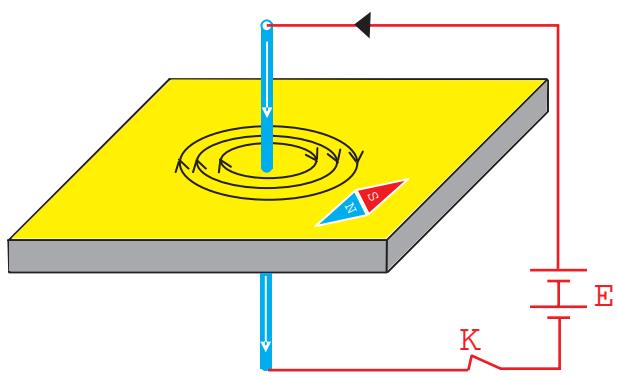

(ب)

شکل ۱-۴- آزمایش ارستد

۱-۱- میدان مغناطیسی هادی جریان دار
آزمایش ارستد: هرگاه سیم هادی الکتریکی را مطابق شکل ۱-۴- الف، از درون صفحه‌ای عایق عبور داده و در نزدیکی آن، عقربه‌ای مغناطیسی قرار دهیم، قطب N عقربه مغناطیسی در راستای میدان مغناطیسی زمین، به طرف شمال جهت‌گیری می‌کند.

با اتصال کلید K، عقربه مغناطیسی تغییر جهت داده و در راستای خاصی قرار می‌گیرد. از این تغییر وضعیت می‌توان نتیجه گرفت با عبور جریان الکتریکی از یک هادی الکتریکی، در اطراف آن میدان مغناطیسی به وجود می‌آید. این میدان بر عقربه مغناطیسی اثر گذاشته و آن را در راستایی معین قرار می‌دهد (شکل ۱-۴- ب).

میدان مغناطیسی اطراف سیم جریان دار، خواصی به شرح زیر دارد :


میدان مغناطیسی در هر نقطه از اطراف سیم، کمیتی برداری است و بر خط میدانی که از آن نقطه می‌گذرد، مماس بوده و جهت آن همسو با خطوط میدان است.

- خطوط میدان، روی صفحه‌ای قرار دارند که بر محور سیم جریان دار عمود است.


- خطوط میدان، در نزدیکی سیم متراکم‌تر از دیگر قسمت‌های است. بنابراین، میدان در نزدیکی سیم قوی‌تر از دیگر قسمت‌های آن است.

- جهت خطوط میدان، با قاعده «دست راست» تعیین می‌شود.


اگر انگشت شست دست راست در جهت جریان باشد، چهار انگشت نیم‌بسته دست راست، جهت خطوط میدان اطراف سیم جریان دار را نشان خواهند داد (شکل ۱-۵).

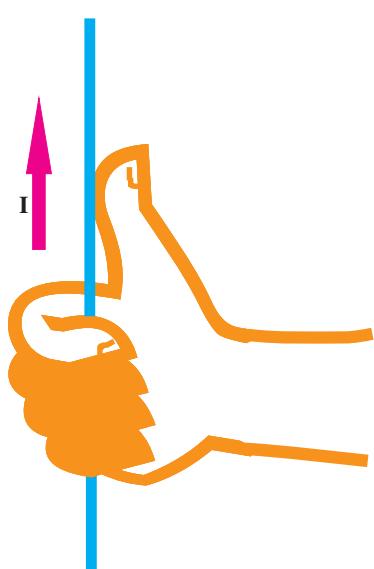

شکل ۱-۵- تعیین جهت میدان اطراف سیم راست

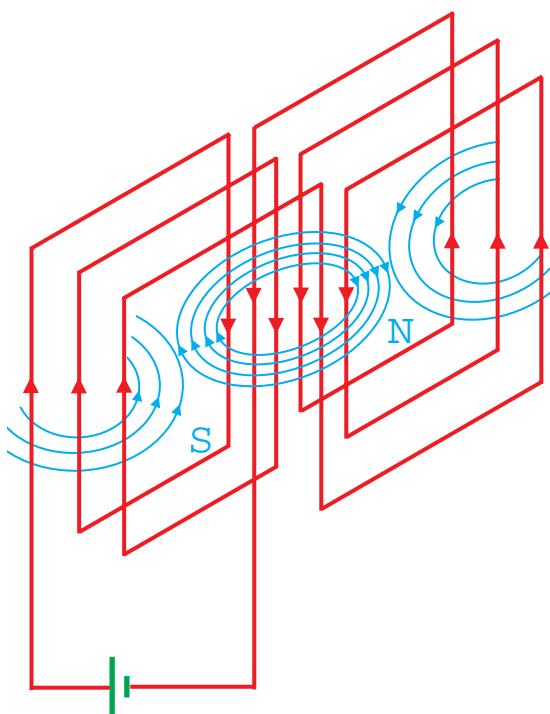

شکل ۱-۶- ایجاد میدان قوی با سیم های جریان دار هم جهت

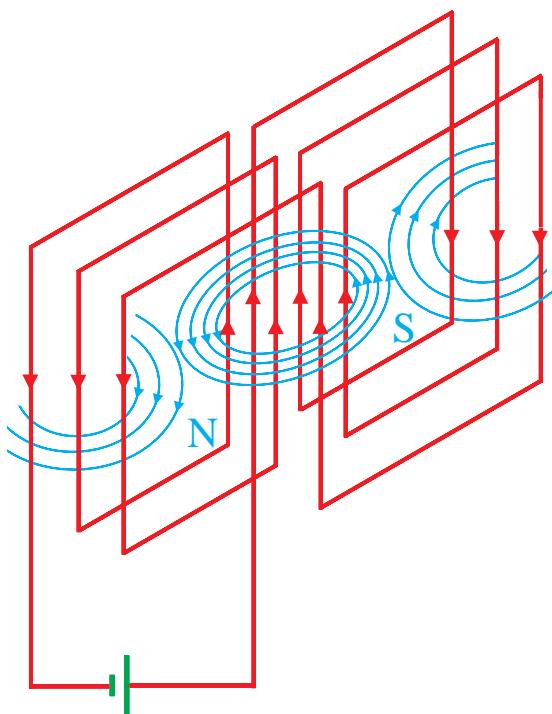

شکل ۱-۷- تعویض موقعیت قطب های NS با تغییر جهت جریان


۱-۲- قطب های الکتریکی: هادی های الکتریکی سطح استاتور، به صورت بازو های سیم پیچ مسطح، سری شده و مجموعاً یک گروه کلاف سیم پیچی را تشکیل می دهند. در این وضعیت، میدان مغناطیسی هادی های هم جهت، جمع شده و میدان مغناطیسی قوی تری را در مرکز سیم پیچ به وجود می آورند. تقویت میدان مغناطیسی در سطح استاتور، باعث افزایش نیروی اعمال شده بر هادی های جریان دار رتور شده و با تقویت گشتاور موتور، قدرت آن افزایش می یابد (شکل ۱-۶).

اگر جهت جریان الکتریکی در بازو های سیم پیچ ها عوض شود، موقعیت قطب های مغناطیسی S و N عوض می شود (شکل ۱-۷).


۲-۱- ایجاد میدان دوار توسط جریان سه‌فاز

با توجه به این که اختلاف فاز ولتاژها بین خطوط در شبکه سه‌فاز، 120° درجه الکتریکی است، سیم پیچ فازهای مربوطه در موتورهای سه‌فاز، با 120° درجه الکتریکی نسبت به هم، در شیارهای استاتور قرار می‌گیرند. یک موتور سه‌فاز ۶ شیار را در نظر می‌گیریم و موقعیت تشکیل قطب‌های را با توجه به مقادیر مختلف ωt در فاصله صفر تا 360° درجه، در سطح استاتور بررسی می‌کنیم. در شکل‌های داده شده، جریان مربوط به ولتاژهای منفی را «خروجی» و جریان مربوط به ولتاژهای مثبت را «ورودی» در نظر می‌گیریم.


۲ سرگروه کلاف‌های مربوط به سیم پیچ اول (U_1 و U_2) را با فاز L_1 ، سیم پیچ دوم (V_1 و V_2) را با L_2 و سیم پیچ سوم (W_1 و W_2) را با فاز L_3 ، تغذیه می‌کنیم (شکل ۸-۱-الف).

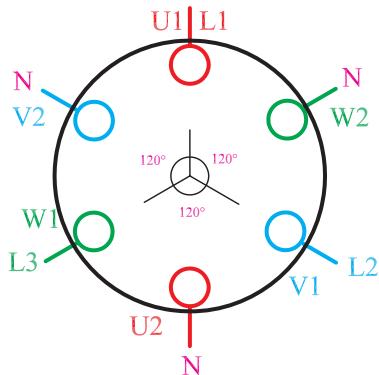


شکل ۸-۱-الف - موتور سه‌فاز ۶ شیار

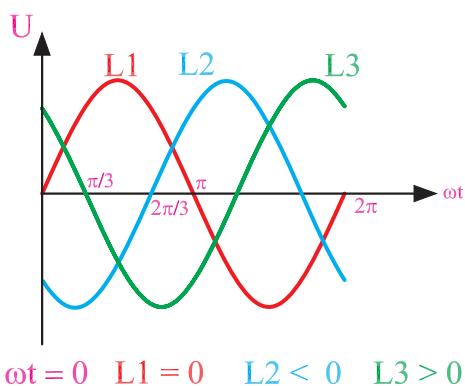


در موقعیت $\omega t = 0$ ، $L_1 = 0$ و $L_2 < 0$ و $L_3 > 0$ فازها، قطب‌سازی و جهت جریان در کلاف‌ها، مطابق شکل ۸-۱-ب خواهد شد. به علت صفر بودن دامنه فاز L_1 ، در سیم پیچ اول جریانی وجود ندارد.

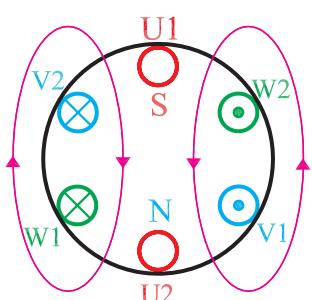


شکل ۸-۱-ب

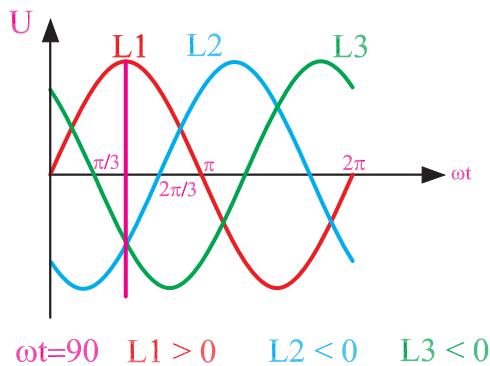


در موقعیت $\omega t = 90^\circ$ فازها، قطب‌سازی $L_1 > 0$ و $L_2 < 0$ و $L_3 < 0$ جهت جریان در کلاف‌ها، مطابق شکل ۸-۱-ج خواهد شد.

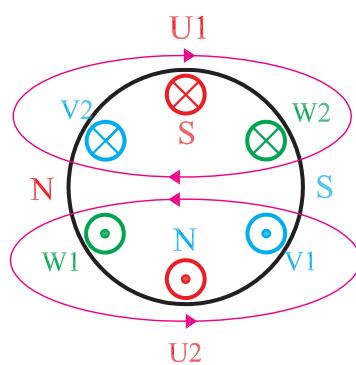


شکل ۸-۱-ج

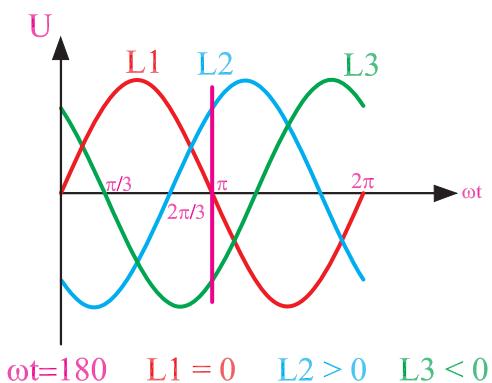


در موقعیت $\omega t = 180^\circ$ فازها، قطب‌سازی $L_1 = 0$ و $L_2 > 0$ و $L_3 < 0$ جهت جریان در کلاف‌ها، مطابق شکل ۸-۱-د خواهد شد. به علت صفر بودن دامنه فاز اول در سیم پیچ U_1 ، جریان صفر خواهد بود.

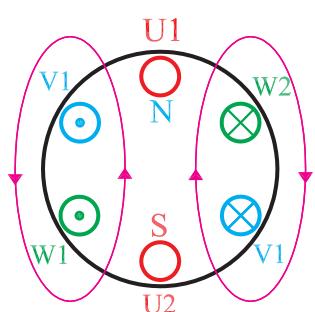


شکل ۸-۱-د

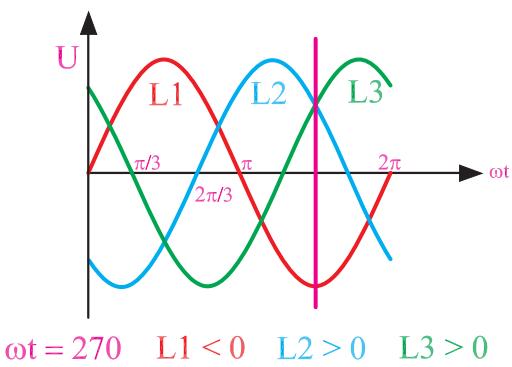


در موقعیت $\omega t = 270^\circ$ و $L_1 < 0$, $L_2 > 0$, $L_3 > 0$ فازها، قطب سازی و جهت جریان در کلافها، مطابق شکل ۱-۸-ه خواهد شد.

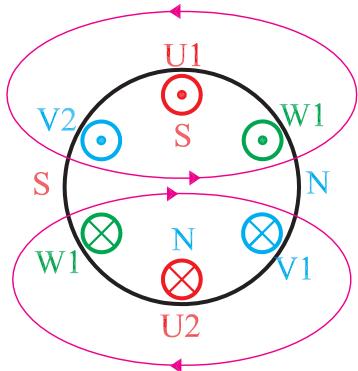

شکل ۱-۸-ه

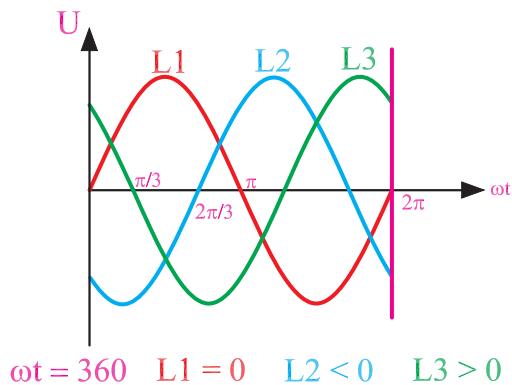



در موقعیت $\omega t = 360^\circ$ و $L_1 = 0$, $L_2 < 0$, $L_3 > 0$ فازها، قطب سازی و جهت جریان در کلافها، مطابق شکل ۱-۸-و خواهد شد.

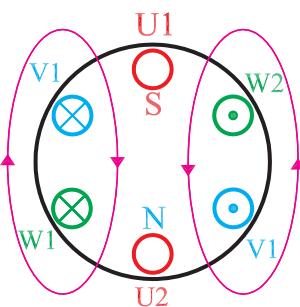

شکل ۱-۸-و

در بخش‌های مختلف شکل ۱-۸ مشاهده می‌شود که با تغییر متغیر ωt از 0° تا 360° درجه، قطب‌های N و S نیز یک دور کامل سطح استاتور را می‌پیمایند (این خاصیت در موتورهای ۲ قطبی صادق است. درباره اثرات قطب‌ها بر سرعت گردش میدان، بحث خواهیم کرد). اگر زاویه پیمودشده در یک ثانیه f بار سطح استاتور را خواهد پیمود. یعنی، سرعت گردش قطب‌ها با f (فرکانس جریان متناوب) نسبت مستقیم دارد. بنابراین می‌توان گفت:

با تغییر ωt ، حوزه مغناطیسی دوری در سطح استاتور تشکیل می‌شود که سرعت گردش آن با فرکانس جریان متناوب، نسبت مستقیم دارد.

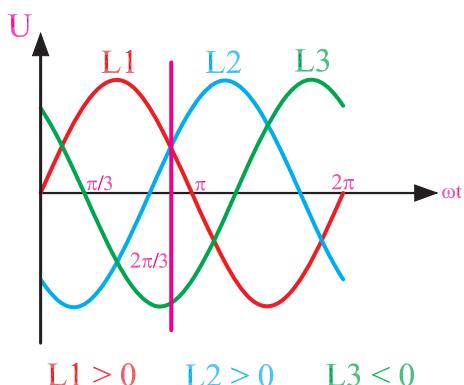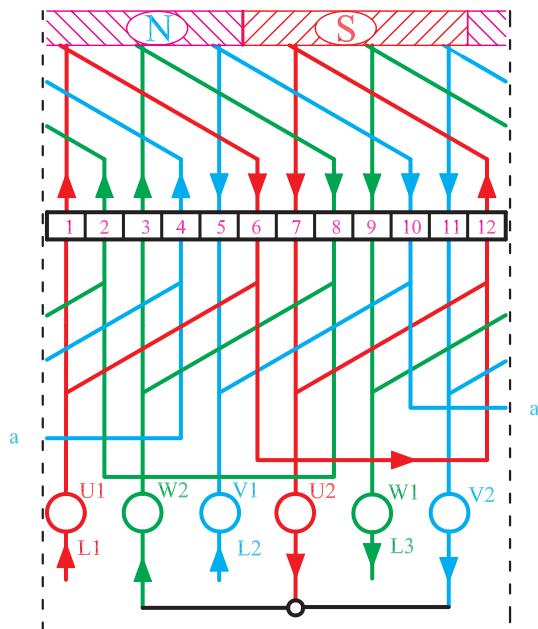



شکل ۱-۹—ایجاد دو قطب در سطح استاتور

۱-۲-۱—ایجاد میدان دوری ۲ قطبی توسط جریان متناوب سه‌فاز: یک موتور سه‌فاز ۱۲ شیار را در نظر می‌گیریم. برای هر فاز، دو کلاف را به‌گونه‌ای در نظر می‌گیریم که بازوی آن‌ها ۵ شیار از هم فاصله داشته باشد. سطح استاتور را به سه قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم و فاصله‌های به‌دست آمده بازوی کلاف‌های مربوط به فازها را درون شیارهای استاتور قرار می‌دهیم. در لحظه‌ای خاص از جریان متناوب سه‌فاز، مسیر جریان را درون بازوی کلاف‌ها تعییب می‌کنیم. بازوهایی را که جهت جریان یکسانی دارند، دسته‌بندی می‌کنیم و هر مجموعه به‌دست آمده را به یک قطب اختصاص می‌دهیم (شکل ۱-۹).


۱-۲-۱- ایجاد میدان دورار قطبی توسط جریان

متناوب سه فاز: یک موتور ۲۴ شیار را در نظر می‌گیریم. گام کلافها را به اندازه یک چهارم سطح استاتور ($Y = \frac{24}{4} = 6$)

منظور می‌کنیم و مطابق شکل ۱-۱ برای یک لحظه از موقعیت فازها، مسیر جریان الکتریکی هر سه فاز را در داخل کلافها رسم کرده و تعداد قطب‌های تشکیل شده را با توجه به جهت جریان در بازوی کلافها، بدست می‌آوریم.

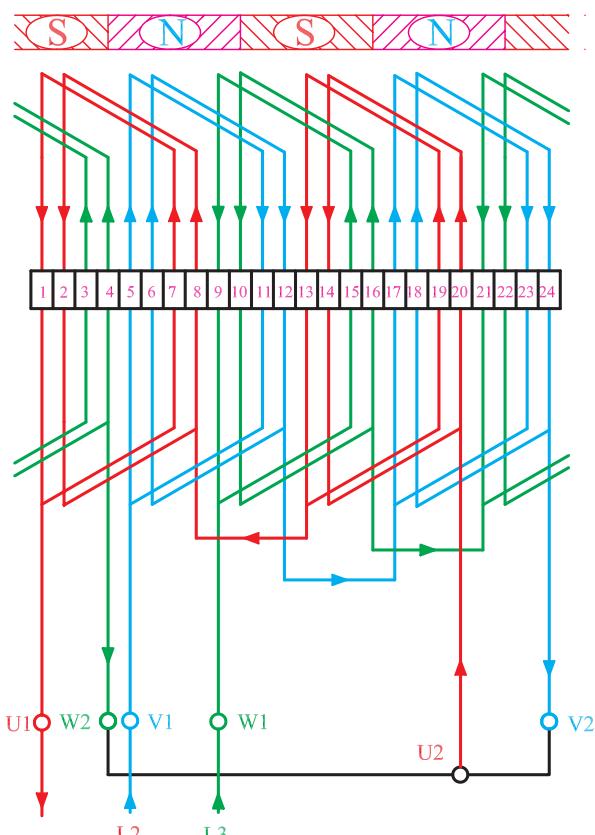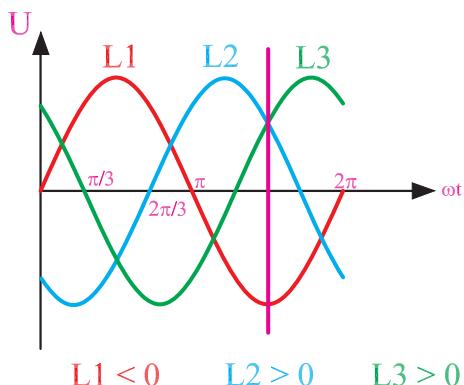

شکل ۱-۱

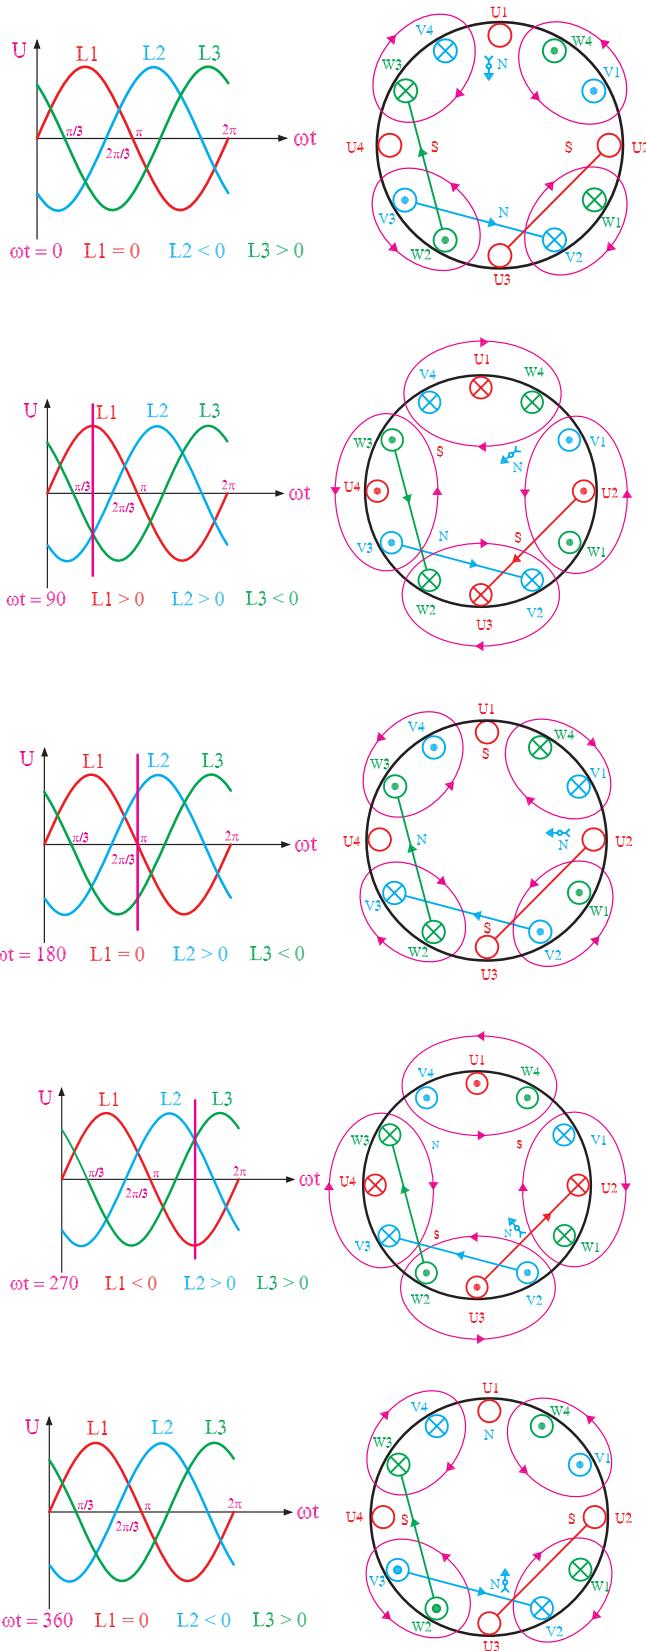

شکل ۱۱-۱- جابه‌جایی میدان مغناطیسی در موتور ۴ قطب

در شکل ۱-۹ ۱- دیدیم که گام کلاف تقریباً برابر نصف شیارها بوده و ۲ قطب در سطح استاتور تشکیل می‌شود. در شکل ۱-۱۰ با درنظرگرفتن گام کلاف برابر یک چهارم شیارها، در سطح استاتور ۴ قطب به وجود می‌آید. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت:

تعداد قطب‌های یک موتور به گام کلاف بستگی دارد هرقدر که گام کلاف کوچکتر باشد، تعداد شکل‌های تشکیل شده بیشتر است.

- تأثیر تعداد قطب‌ها بر سرعت گردش حوزه دوران

در موتورهای ۲ قطب با تغییر زاویه الکتریکی جریان، به اندازه‌ی 36° درجه میدان مغناطیسی یک بار استاتور را دور می‌زند. این موضوع را در موتورهای ۴ قطب دنبال می‌کنیم و جایه جایی قطب‌ها را در این نوع موتورها با تغییر 36° درجه زاویه الکتریکی جریان‌ها، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در سطح استاتور، برای هر فاز دو کلاف (۴ موقعیت جریان) در نظر می‌گیریم و با توجه با تغییر ωt و جهت جریان‌ها و براساس قاعده دست راست، قطب‌ها را تشکیل می‌دهیم. با ۲ برابر شدن قطب‌ها، جایه جایی (سرعت گردش) میدان مغناطیسی نصف می‌شود (شکل ۱-۱۱). بنابراین:

سرعت گردش حوزه دوران با تعداد قطب‌ها، نسبت عکس دارد.

پلاک موتور	
Style	Frame = B3
R.P.M=2850	F=50HZ
T C°	Hours
VOLts=220V/380V	COS φ=0.82
kw=2kw	Ph=3
Amp=10.9/6.22	Code

شكل ۱۲-۱-الف

$$\%S = \frac{N_s - N_r}{N_s} \times 100$$

$$N_r = N_s(1-S)$$

۳-۲-۱- محاسبه تعداد دور رتور: در بررسی ایجاد حوزه دوار، آموختیم که سرعت گردش میدان با فرکانس جریان متناوب، نسبت مستقیم و با تعداد قطب‌ها، نسبت عکس دارد. در صنعت، دور موتورها را در دقیقه بیان می‌کنند و روی پلاک موتورها، تعداد دور در دقیقه را به صورت R.P.M می‌نویسند(شکل ۱۲-۱-الف). سرعت گردش حوزه دوار را «دور سنکرون» می‌گویند و آن را با N_s نشان می‌دهند که اندازه آن با توجه به مطالب گفته شده، برابر است با :

$$N_s = \frac{f \times 120}{2P}$$

که در آن :

N_s = دور سنکرون (سرعت گردش حوزه دوار) در هر دقیقه

f = فرکانس جریان متناوب (هرتز Hz)

$2P$ = تعداد قطب‌های موتور

در موتورهای آسنکرون رتور قفسی، جریان میله‌های رتور از طریق القای مغناطیسی حوزه دوار استاتور، تأمین می‌شود. به همین دلیل می‌بایستی سرعت گردش رتور از سرعت سنکرون کمتر باشد تا میله‌های رتور، با قطع خطوط میدان و تغییر شار مواجه شده و در آن‌ها جریان القا شود. بنابراین در موتورهای القایی، دور رتور با دور سنکرون هماهنگ نیست و به همین دلیل به آن‌ها موتورهای آسنکرون (غیرهماهنگ) می‌گویند.

میزان عقب‌افتادگی دور رتور نسبت به دور سنکرون، به تعداد قطب‌ها، قدرت و بار موتور بستگی دارد. در موتورهای معمولی، میزان عقب‌افتادگی دور رتور از دور سنکرون بین ۴ تا ۱۰ درصد از دور سنکرون است. به عقب‌افتادگی دور رتور نسبت به دور سنکرون، «لغزش» یا «ضریب لنگی» می‌گویند و آن را با S نشان می‌دهند. در اغلب موارد، لغزش را بر حسب درصد محاسبه و به صورت رویرو بیان می‌کنند :

که در آن $N_r =$ دور رتور است.
بنابراین، سرعت رتور را می‌توان از رابطه رویرو به دست آورد :

حل:

$$f = 50 \text{ Hz} \quad \% S = \% 4$$

$$N_s = \frac{f \times 120}{2P}$$

$$N_r = \frac{50 \times 120}{2} = 3000 \text{ R.P.M}$$

$$N_r = N_s(1 - S)$$

$$N_r = 3000(1 - 0.4) = 2880 \text{ R.P.M}$$

مثال: یک موتور ۲ قطب در فرکانس ۵۰ هرتز شبکه

کار با لغش ۴ درصد کار می کند. مطلوب است:

۱- سرعت سنکرون در هر دقیقه

۲- دور رتور در هر دقیقه

مثال: سرعت گردش رتور یک موتور سه فاز ۴ قطب

۱۴۱ دور در دقیقه است. اگر فرکانس شبکه ۵۰ هرتز باشد،

لغش موتور چند درصد است؟

حل:

$$N_r = 141 \text{ R.P.M}, f = 50 \text{ Hz}$$

$$N_s = \frac{f \times 120}{2P} = \frac{50 \times 120}{400} = 150 \text{ [R.P.M]}$$

$$\%S = \frac{N_s - N_r}{N_s} \times 100 = \frac{150 - 141}{150} \times 100 = \%6$$

۳-۱- اصطلاحات و روابط نقشه کشی سیم پیچی استاتور الکتروموتورها

در سیم بندی استاتور الکتروموتورها، تعداد شیارهای استاتور را با Z نشان می دهند. تعداد شیارها در موتورهای سه فاز، اغلب مضربی از عدد ۶ است. بیشتر موتورهای سه فاز مورد استفاده در صنعت، به صورت $Z = 48$, $Z = 36$, $Z = 24$ و $Z = 12$ شیار طراحی می شوند.

۱-۳-۱- گام قطبی (Y_p): گام قطبی تعداد شیارهایی از استاتور است که به وسیله یک قطب پوشش داده می شوند. گام قطبی را با Y_p نشان می دهیم (شکل ۱-۱۲-ب) و مقدار آن را از رابطه زیر محاسبه می کنیم :

$$Y_p = \frac{Z}{2P}$$

شکل ۱-۱۲-ب- نمایش گام قطبی

که در آن :

$Z = \text{تعداد شیارها و } 2P = \text{تعداد قطب‌های استاتور}$
است.


به بیان دیگر، گام قطبی تعداد شیارهایی است که بین مراکز دو قطب غیرهمنام متواالی در استاتور قرار می‌گیرند.
مثال: گام قطبی الکتروموتور ۳۶ شیار ۴ قطب را به دست آورید.

حل: $Z = 36, 2P = 4$


$$Y_P = \frac{Z}{2P} = \frac{36}{4} = 9$$

چون یکی از بازوهای کلاف در شیار شماره ۱ قرار می‌گیرد، بازوی بعدی آن در شیار $1 + 9 = 10$ قرار خواهد گرفت.

۱-۳-۲ محور قطبی: محور قطبی، خطی است که مراکز دو قطب S و N را در یک مغناطیس به هم وصل می‌کند. سوی محور قطبی از قطب S به طرف قطب N است (شکل ۱-۱۳-الف).

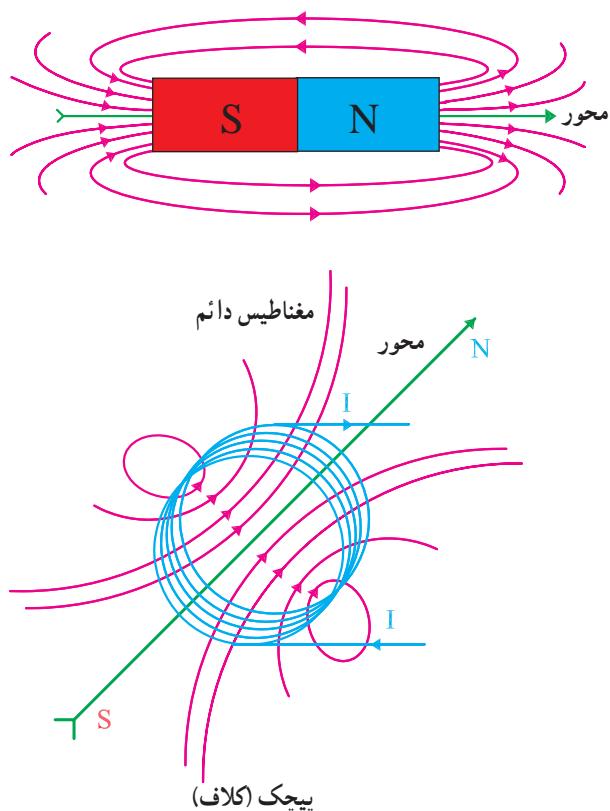

شکل ۱-۱۳-الف - نمایش محور مغناطیسی در مغناطیس دائم و پیچه

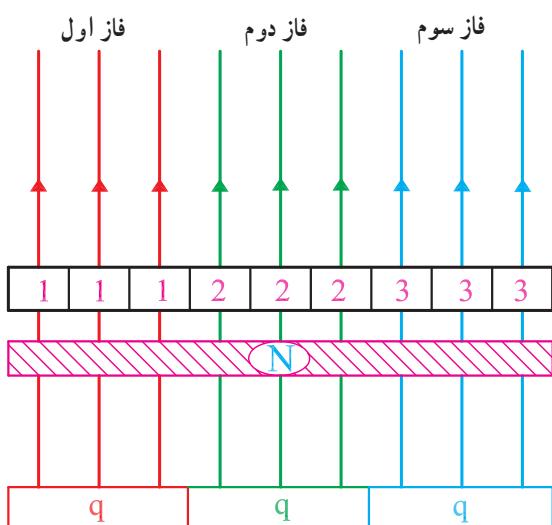

شکل ۱-۱۳-ب

۱-۳-۳ تعداد شیارهای هر فاز در زیر هر قطب (q):


اگر تعداد شیارهای یک استاتور برابر با Z باشد، در موتورهای m فاز، به هر فاز $\frac{Z}{m}$ شیار خواهد رسید. هر فاز $2P$ قطب تشکیل می‌دهد. بنابراین، تعداد شیارهای زیر هر قطب برای هر فاز از $\frac{Z}{m}$ به تعداد قطب‌ها به دست می‌آید (شکل ۱-۱۳-ب).

$$q = \frac{Z}{2P.m}$$

مثال: استاتور یک موتور سه فاز ۲۴ شیار، ۴ قطب دارد. تعداد شیارهای هر فاز زیر هر قطب را به دست آورید.
حل:

$$Z = 24, m = 3, 2P = 4$$

$$q = \frac{Z}{2P.m} = \frac{24}{4 \times 3} = 2$$

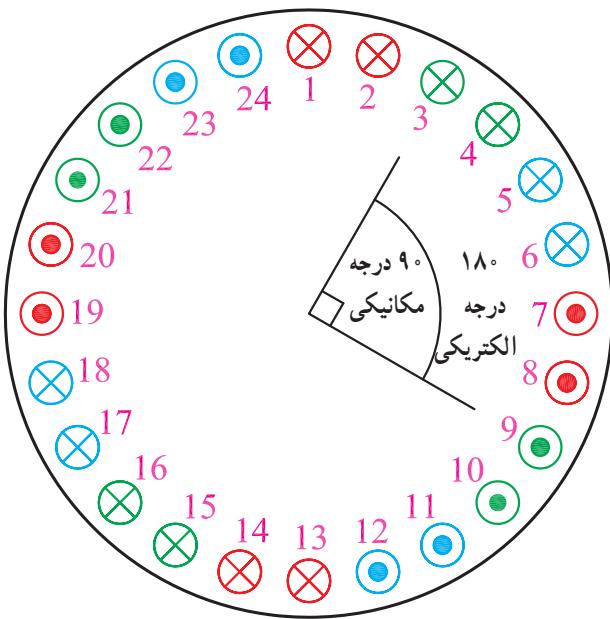

شکل ۱۳-۱-ج

۴-۳-۱-زاویه الکترونیکی بین شیارها: اختلاف زاویه الکترونیکی هر شیار را از شیار مجاور آن، زاویه الکترونیکی شیارها می‌نامند و آن را با α_{ez} نشان می‌دهند. α_{ez} از رابطه زیر قابل محاسبه است :

$$\alpha_{ez} = \frac{P \times 36^\circ}{Z}$$

که در آن :

$P =$ تعداد شیارهای استاتور
است (شکل ۱۳-۱-ج).

۴-۳-۱-زاویه مکانیکی بین شیارها: از تقسیم ۳۶ درجه به تعداد شیارها، زاویه مکانیکی بین دو شیار به دست می‌آید. این زاویه را با α_{mz} نشان می‌دهند. زاویه مکانیکی بین شیارها از رابطه زیر به دست می‌آید (شکل ۱۳-۱-ج) :

$$\alpha_{mz} = \frac{36^\circ}{Z}$$

از مقایسه روابط α_{ez} و α_{mz} می‌توان نتیجه گرفت :

$$\alpha_{ez} = P \times \alpha_{mz}$$

مثال: استاتور یک الکتروموتور سه فاز، ۳۶ شیار دارد.
زاویه الکترونیکی و زاویه مکانیکی شیارها را برای حالت های ۴، ۲ و ۶ قطب به دست آورید.

حل:

$$Z = 36, m = 3, 2P = 2, 4, 6$$

$$\alpha_{ez} = \frac{P \times 36^\circ}{Z}$$

$$2P = 2 \Rightarrow P = 1$$

$$\alpha_{ez} = \frac{1 \times 36^\circ}{36} = 1^\circ \quad \alpha_{mz} = \frac{36^\circ}{36} = 1^\circ$$

$$2P = 4 \Rightarrow P = 2$$

$$\alpha_{ez} = \frac{2 \times 36^\circ}{36} = 2^\circ \quad \alpha_{mz} = \frac{36^\circ}{36} = 1^\circ$$

$$2P = 6 \Rightarrow P = 3$$

$$\alpha_{ez} = \frac{3 \times 36^\circ}{36} = 3^\circ \quad \alpha_{mz} = \frac{36^\circ}{36} = 1^\circ$$

ملاحظه می‌شود α_{ez} با تعداد قطب متناسب است ولی α_{mz} مستقل از تعداد قطب است.

۶-۳-۱- گام سیم‌بندی: تعداد شیارهای موجود بین دو بازوی یک کلاف را گام سیم‌بندی می‌گویند و آن را با Y_Z نشان می‌دهند. اندازه Y_Z از رابطه روپرتو به دست می‌آید :

$$Y_Z = y_p \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

که در آن :

Y_P = گام قطبی
 n = شماره هارمونی (در سیم‌بندی گام کسری درباره آن بحث خواهیم کرد) است.

۶-۳-۲- گام فازی: گام فازی، تعداد شیارهایی است که بین شروع دو فاز قرار دارند. گام فازی را با Y_{Ph} نشان می‌دهند. در موتورهای سه‌فاز، بین فازها 120° درجه الکتریکی اختلاف فاز وجود دارد. از آن جا که یک گام قطبی 180° درجه الکتریکی است، لذا در موتورهای سه‌فاز، گام فازی مساوی $\frac{2}{3}$ گام قطبی است.

$$Y_{Ph} = \frac{2}{3} Y_P$$

تعداد شیارهایی که در یک گام فازی قرار می‌گیرد، به زاویه الکتریکی شیارها α_{ez} بستگی دارد. تعداد شیارهای موجود در یک گام فازی، براساس رابطه روپرتو قابل محاسبه است :

$$Y_{Ph} = \frac{2}{3} Y_P = \frac{120^\circ}{\alpha_{ez}}$$

با توجه به گام فازی، می‌توان شیارهای شروع فازها را در یک موتور سه‌فاز مشخص کرد.

شیار شماره ۱ = شروع فاز
 $V_1 = 1 + Y_{Ph} = 1 + \frac{120^\circ}{\alpha_{ez}}$ شیار شماره ۱ = شروع فاز
 $W_1 = 1 + 2Y_{Ph} = 1 + \frac{240^\circ}{\alpha_{ez}}$ شیار شماره ۱ = شروع فاز

$Z = 36, 2P = 4, m = 3$

$$\alpha_{ez} = \frac{P \times 360^\circ}{Z} = \frac{2 \times 360^\circ}{36} = 20^\circ$$

حل:

مثال: با فرض کردن یک الکتروموتور سه‌فاز ۳۶ شیار ۴ قطب، معین کنید فازهای این الکتروموتور از کدام شیارهای استاتور شروع می‌شوند.

$$U_1 = 1$$

$$V_1 = 1 + \frac{12^\circ}{\alpha_{ez}} = 1 + \frac{12^\circ}{2^\circ} = 7$$

$$W_1 = 1 + \frac{24^\circ}{2^\circ} = 13$$

حل:



$$\alpha_{ez} = \frac{P \times 36^\circ}{Z} = \frac{2 \times 36^\circ}{24} = 3^\circ$$

$$U_1 = 1$$

$$V_1 = 1 + \frac{12^\circ}{\alpha_{ez}} = 1 + \frac{12^\circ}{3^\circ} = 5$$

$$W_1 = 1 + \frac{24^\circ}{\alpha_{ez}} = 1 + \frac{24^\circ}{3^\circ} = 9$$

مثال: فازهای الکتروموتور سه‌فاز ۲۴ شیار ۴ قطب، از کدام شیارها شروع می‌شوند.

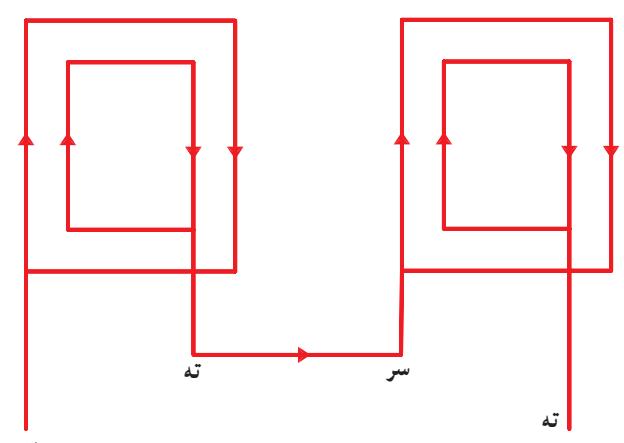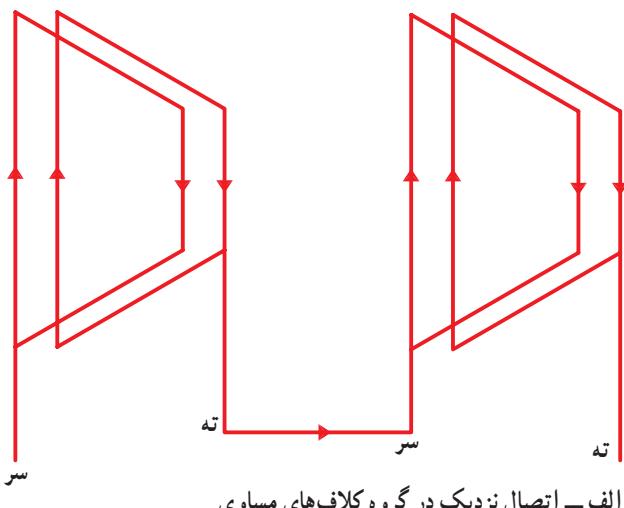

شکل ۱۴-۱ - اتصال نزدیک گروه کلافها ($G = P$)

۴-۱- سیم‌بندی یک طبقه استاتور الکتروموتورها
در دروس گذشته آموختیم که اگر در هر شیار استاتور، یک بازو از کلافهای سیم‌پیچی فرار بگیرد، سیم‌پیچی رایک طبقه می‌نامند. سیم‌بندی یک طبقه موتورهای سه‌فاز به صورت زیر انجام می‌شود:


- سیم‌بندی یک طبقه با گام کامل

- سیم‌بندی یک طبقه با گام کسری


۱-۴- سیم‌بندی یک طبقه با گام کامل:
در سیم‌بندی یک طبقه با گام کامل، گام سیم‌پیچی با گام قطبی برابر است ($Y_P = Y_Z$). این نوع سیم‌پیچی معمولاً به ازای زوج قطب انجام می‌شود.

در سیم‌پیچی به ازای زوج قطب، تعداد گروه کلافهای یک فاز، برابر با نصف قطب‌هاست. اگر تعداد گروه کلافهای یک فاز را با G نشان دهیم، در سیم‌پیچی به ازای زوج قطب، $G = P$ خواهد بود ($P =$ تعداد نصف قطب‌ها).


در سیم‌پیچ‌های به ازای زوج قطب، اتصال گروه کلاف‌ها، اتصال نزدیک است. در اصطلاح موتور پیچ‌ها، اتصال گروه کلاف‌ها سر به ته و ته به سر است. بر همین اساس، در یک موتور ۴ قطب با دو گروه کلاف، اتصال کلاف به صورت قسمت‌های الف و ب شکل ۱۴-۱ خواهد بود.

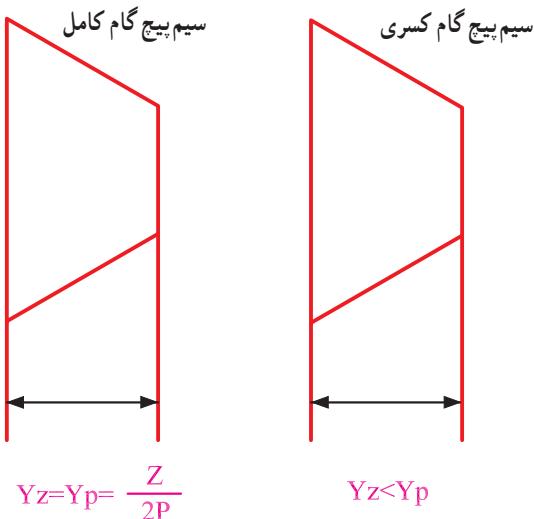

شکل ۱-۱۵- مقایسه سیم پیچی گام کسری با سیم پیچ گام کامل

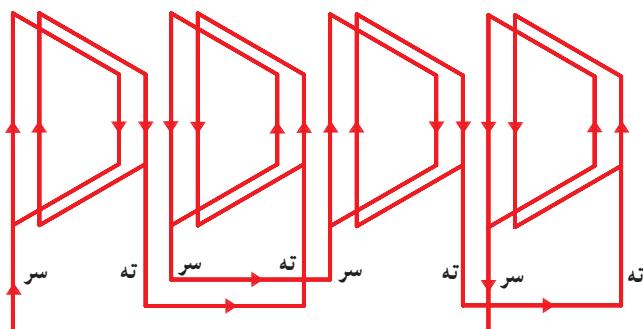

شکل ۱-۱۶- اتصال دور (با فاصله) در سیم پیچی کلاف مساوی $G = 2P$ (۴ قطب و ۴ گروه کلاف)

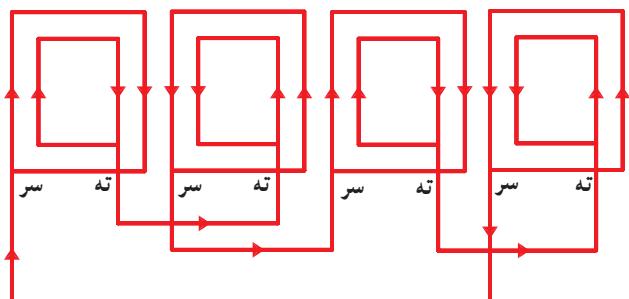

شکل ۱-۱۷- اتصال دور (با فاصله) در سیم پیچی کلاف متحده مرکز (۴ قطب با ۴ گروه کلاف) $G = 2P$


۱-۴-۲- سیم پیچی یک طبقه با گام کسری: یکی از روش‌های متداول در سیم پیچی موتور یک طبقه، روش گام کسری است. این روش در مقایسه با روش گام کامل، دارای مزایایی به شرح زیر است:

- ۱- کاهش سیم مصرفی
- ۲- کاهش مقاومت اهمی سیم پیچ‌های موتور و کاهش تلفات اهمی رتور
- ۳- افزایش بازده موتور
- ۴- کاهش لرزش‌های موتور
- ۵- افزایش عمر موتور

در شکل ۱-۱۵ سیم‌بندی گام کسری و گام کامل یک موتور با یکدیگر مقایسه شده است.

در سیم‌بندی گام کسری، بیشتر از سیم پیچی به ازای قطب استفاده می‌شود. به بیانی دیگر، تعداد گروه کلافها در هر فاز برابر با تعداد قطب‌هاست ($G = 2P$).


در سیم پیچی موتورها به ازای قطب، اتصال کلافها به یکدیگر از نوع اتصال دور (با فاصله) است. در اصطلاح موتورپیچ‌ها، کلاف‌های هر فاز با اتصال سر به سر و ته به ته با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. شکل ۱-۱۶ سیم‌بندی گام کسری را با کلاف‌های مساوی نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که تعداد گروه کلافها با تعداد قطب‌ها برابرند. در شکل ۱-۱۷ سیم‌بندی به ازای قطب، به روش گام کسری با کلاف‌های متحده مرکز مشاهده می‌شود.

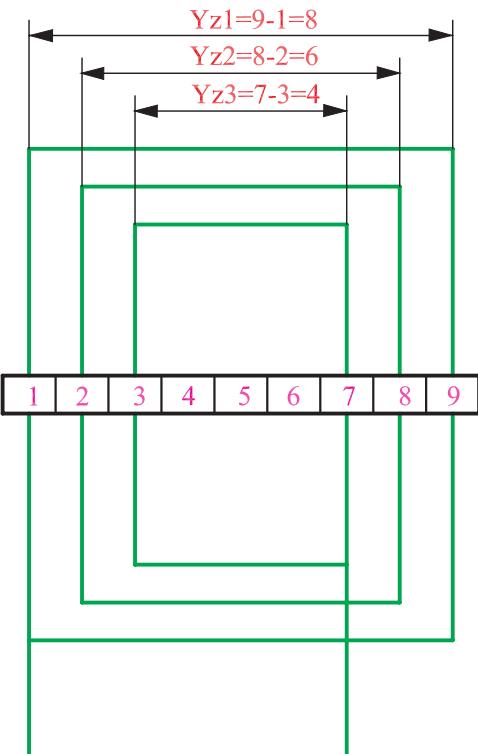

شکل ۱-۱۸- سیم‌بندی متحdalمرکز (گام کلاف‌ها برابر نیستند)

۵-۱- انواع سیم‌بندی از لحاظ شکل کلاف‌ها
سیم‌پیچی استاتور الکتروموتورها به ۲ صورت زیر انجام می‌شود :

- سیم‌بندی متحdalمرکز
- سیم‌بندی گام مساوی (کلاف مساوی)

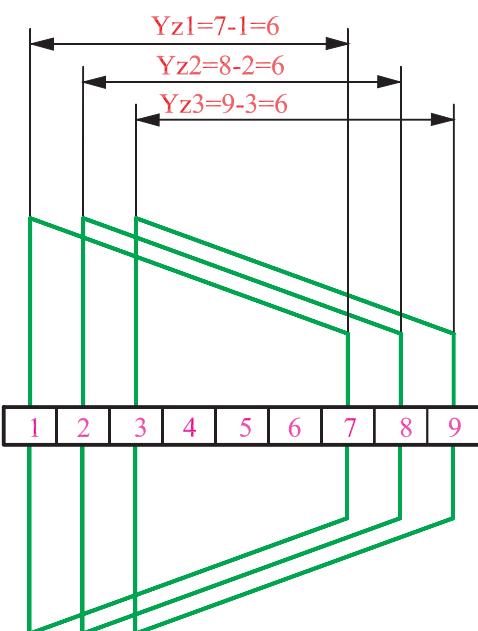

شکل ۱-۱۹- سیم‌بندی کلاف مساوی (گام کلاف‌ها برابر هستند)

۱-۵-۱- سیم‌بندی متحdalمرکز: در سیم‌پیچی متحdalمرکز، گام کلاف‌ها در یک گروه از کلاف برابر نبوده و کلاف‌ها به گونه‌ای یکدیگر را در بر می‌گیرند که مراکزشان بر هم منطبق می‌شود. گام هر کلاف بیرونی به اندازه ۲ شیار از گام کلافی که درون و مجاور آن قرار گرفته، بیشتر است. این سیم‌بندی بیشتر در موتورهای تکفاز کاربرد دارد (شکل ۱-۱۸).

۱-۵-۲- سیم‌بندی کلاف مساوی: در سیم‌پیچی کلاف مساوی، گام تمام کلاف‌ها در مجموعه سیم‌بندی با هم برابر بوده و برای پیچیدن آن‌ها می‌توان از قالب‌هایی با اندازه مساوی استفاده کرد. در این نوع سیم‌پیچی سیم کمتری در مقایسه با سیم‌پیچی متحdalمرکز مصرف می‌شود و محاسبه تعداد دور هر کلاف، ساده‌تر است. در سیم‌بندی کلاف مساوی، کلاف‌های فازهای متفاوت از روی یکدیگر عبور کرده و آن‌ها را باید نسبت به هم عایق کرد (شکل ۱-۱۹).

۶-۱- اصول محاسبه دیاگرام الکتروموتورهای آسنکرون سه فاز یک طبقه یک سرعته
دیاگرام های سیم بندی الکتروموتورها را در ۴ مرحله زیر محاسبه می کنیم :

۱. محاسبات مربوط به رسم دیاگرام

۲. تشکیل جدول سیم بندی

۳. رسم دیاگرام

۴. سربندی و تشکیل قطب های سیم پیچی

$\frac{2m}{2p}$	U_1	U_2	V_1	V_2	W_1	W_2

شکل ۱-۲۰- تشکیل جدول سیم بندی

۱-۶-۱- محاسبات سیم بندی: در این مرحله، با استفاده از روابطی که گفته شد، گام قطبی، گام کلاف، زاویه الکتریکی شیارها، تعداد شیارهای هرفاز در زیر هر قطب و شماره شیارهای شروع فازها را تعیین می کنیم.

۱-۶-۱- تشکیل جدول سیم بندی: جدول سیم بندی (شکل ۱-۲۰) موقعیت U_1 ، U_2 ، V_1 ، V_2 و W_1 و W_2 را در شیارهای استاتور نشان می دهد.
در تشکیل این جدول به تعداد قطب های موتور ردیف و به تعداد فازها، ستون باز می کنیم. اگر یک موتور سه فاز، ۴ قطب داشته باشد، قسمت اول جدول سیم بندی آن مطابق شکل ۱-۲۰ ترسیم می شود.

برای تکمیل جدول، $q = \frac{Z}{2p.m}$ را محاسبه می کنیم.

فرض می کنیم تعداد شیارهای استاتور برای جدول رسم شده، ۳۶ عدد باشد. سپس مقدار q را به دست می آوریم.

$$q = \frac{Z}{2p.m} = \frac{36}{4 \times 3} = 3$$

هر ستون مربوط به هر فاز را در جدول شکل ۱-۲۰ به

قسمت تقسیم می کنیم (شکل ۱-۲۱).

$\frac{2m}{2p}$	U_1	U_2	V_1	V_2	W_1	W_2


شکل ۱-۲۱- تقسیم ستون های هر فاز به q قسمت

$2m$ $2p$	U_1	U_2	V_1	V_2	W_1	W_2
	1	2	3	7	8	9
					13	14
					15	


شکل ۱-۲۲- تعیین شیارهای شروع فازها

$2m$ $2p$	U_1	U_2	V_1	V_2	W_1	W_2
	1	2	3	7	8	9
$Y_P=9$	10	11	12	16	17	19
	19	20	21	25	26	27
	28	29	30	34	35	36
					4	5
					6	

شکل ۱-۲۳- افزودن گام قطبی به ستون‌های جدول و تکمیل آن

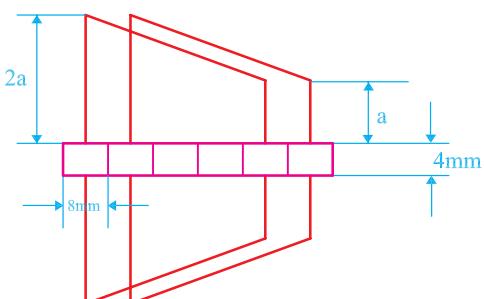

شکل ۱-۲۴- ابعاد پیشنهادی دیاگرام گسترده ذوزنقه‌ای

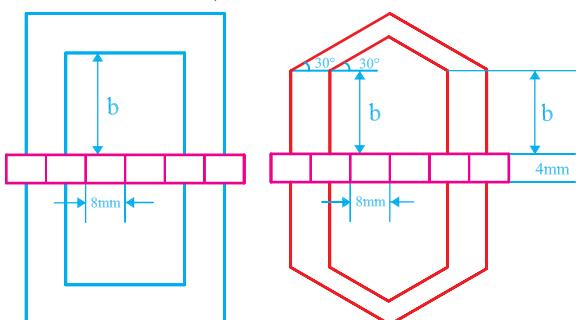

شکل ۱-۲۵- ابعاد پیشنهادی دیاگرام گسترده ۶ ضلعی و مستطیل

شیارهای شروع فازها را با محاسبه بدست می‌آوریم. در ابتدای هر فاز، در ردیف اول می‌نویسیم و به اندازه q شماره‌های متوالی آن‌ها را در جدول (شکل ۱-۲۲) منظور می‌کنیم. برای درج مشخصات در جدول (شکل ۱-۲۱) شیارهای شروع فازها به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

$$Z = 36, \quad 2P = 4, \quad m = 3$$

$$\alpha_{ez} = \frac{P \times 360}{Z} = \frac{2 \times 360}{36} = 20^\circ$$

\rightarrow شروع فاز ۱

$$V_1 = 1 + \frac{120}{20} = 1 + \frac{120}{20} = 7$$

$$W_1 = 1 + \frac{240}{20} = 1 + \frac{240}{20} = 13$$


ردیف‌های بعدی جدول را با افزودن یک گام قطبی به شماره‌های هم‌ستون ردیف بالا، تکمیل می‌کنیم.

گام قطبی موتوری با مشخصات جدول (شکل ۱-۲۳) را می‌توان از رابطه زیر بدست آورد و جدول را کامل کرد.

$$Y_P = \frac{Z}{2P} = \frac{36}{4} = 9$$

۳-۱- رسم دیاگرام سیم‌بندی: دیاگرام سیم‌بندی را با روش‌های مختلفی رسم می‌کنند. در دیاگرام‌های گسترده، استاتور را برش داده و دیاگرام را به صورت مسطح رسم می‌کنند. در دیاگرام‌های مسطح، بازوهای کلافها را به صورت ذوزنقه (شکل ۱-۲۴) مستطیل یا ۶ ضلعی (شکل ۱-۲۵) رسم می‌کنند. در دیاگرام‌های مدور، برش عرضی استاتور را به صورت دایره‌ای در نظر می‌گیرند و با استفاده از دوایر اطراف استاتور سیم‌بندی را رسم می‌کنند.

به علت وجود خطوط پیشتر در دیاگرام سیم‌بندی، تعقیب سیم‌بندی کاری مشکل است. برای آسان کردن تعقیب سیم‌بندی، عموماً در ترسیم دیاگرام سیم‌بندی، مشخصات خطوط هر فازها را با رنگ جداگانه رسم می‌کنند.

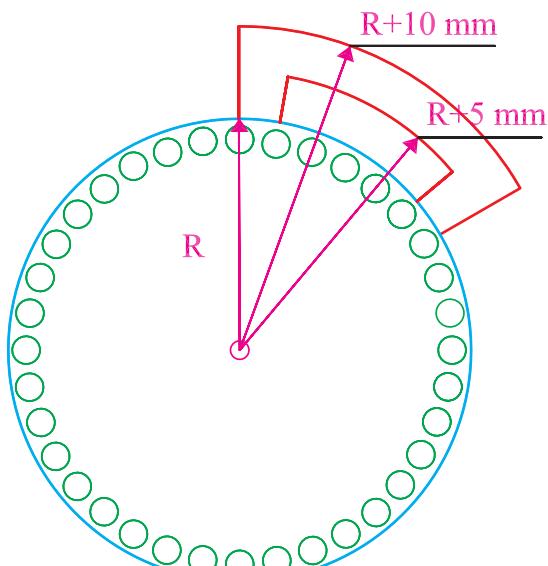


شکل ۱-۲۶—ابعاد پیشنهادی دیاگرام مدور

$2m$ $2p$	U_1	U_2	V_1	V_2	W_1	W_2			
	1	2	3	7	8	9	13	14	15
	10	11	12	16	17	19	22	23	24
	19	20	21	25	26	27	31	32	33
	28	29	30	34	35	36	4	5	6

شکل ۱-۲۷


در رسم دیاگرام‌ها، رعایت اندازه‌های مندرج در شکل‌های ۱-۲۵ و ۱-۲۶ توصیه می‌شود.

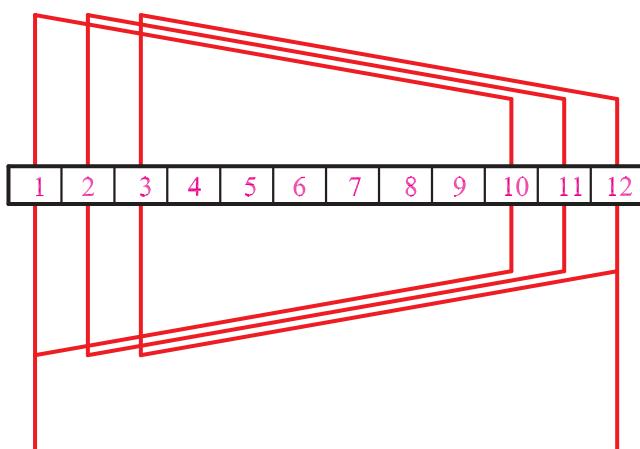

الف—یک گروه کلاف

جدول شکل ۱-۲۳ را در نظر می‌گیریم. با توجه به هدایت سیم‌ها در داخل شیارها، ۲ نوع سیم‌بندی کلاف مساوی و متعددالمرکز امکان‌پذیر است. اگر مطابق جدول شکل ۱-۲۷ بازوی کلاف‌های سیم‌بیچ U_1 و U_2 را از ۱^۰ به ۲^۰، ۱۰^۰ به ۱۹^۰، ۲۰^۰ به ۲۸^۰ و ۲۱^۰ به ۲۹^۰ هدایت کنیم، گام تمامی کلاف‌ها در سیم‌بیچی، مساوی خواهد شد. شکل ۱-۲۸ الف هدایت یک گروه کلاف از سیم‌بیچ U_1 و U_2 را نشان می‌دهد.

با توجه به قسمت الف شکل ۱-۲۸ محل قرار گرفتن بازوها در شیارهای استاتور مطابق قسمت ب شکل ۱-۲۸ خواهد بود.

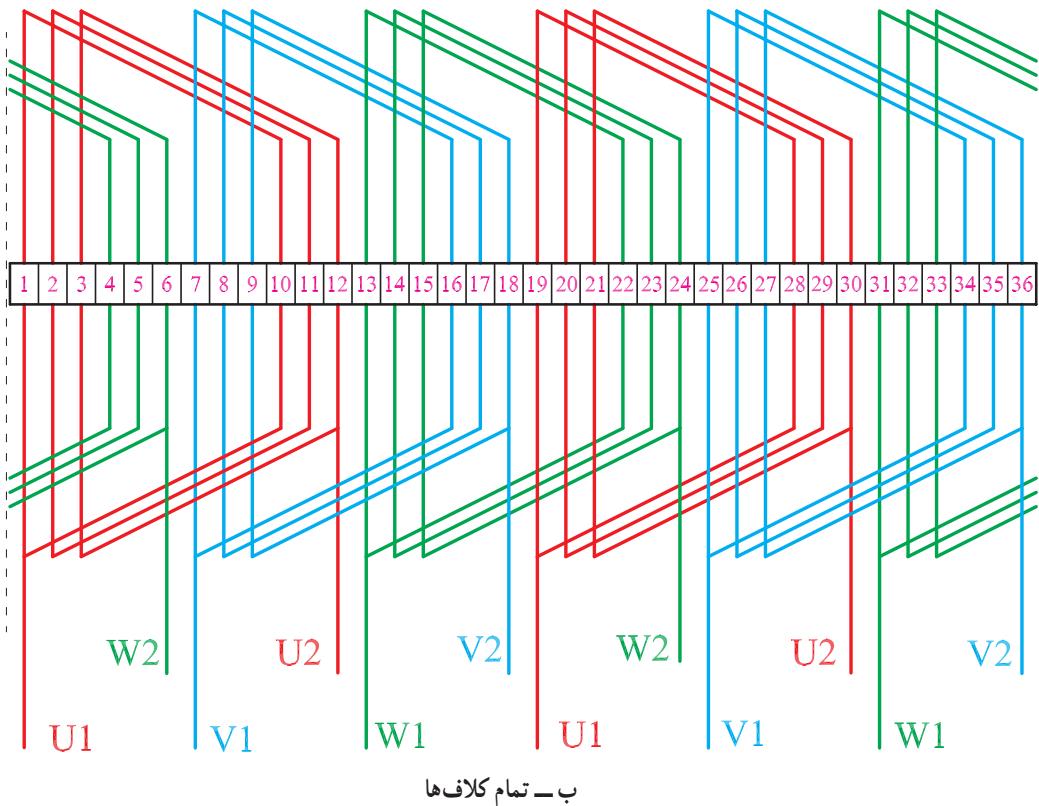


شکل ۱-۲۸ - دیاگرام سیم بندی کلاف مساوی

$2m$ $2p$	U_1	U_2	V_1	V_2	W_1	W_2			
	1 10 19 28	2 11 20 29	3 12 21 30	7 16 25 34	8 17 26 35	9 19 27 36	13 22 31 4	14 23 32 5	15 24 33 6


اگر مطابق جدول شکل ۱-۲۹ بازوهای کلافهای سیم پیچ U_1 و U_2 را از ۱ به ۱۲، ۱۰ به ۳، ۱۱ به ۲۰، ۱۹ به ۳۰، ۲۰ به ۲۸ هدایت کنیم، گام کلافها در سیم پیچی مساوی نبوده، ولی مرکز هر گروه کلاف یکی می شود و در واقع سیم پیچی متحده مرکز خواهیم داشت. شکل ۱-۳۰ - الف یک گروه کلاف از سیم پیچ U_1 و U_2 در سیم بندی متحده مرکز را نشان می دهد.

شکل ۱-۲۹


با درنظر گرفتن جدول شکل ۱-۲۹ موقعیت بازوی کلافها در هر سه فاز مطابق با شکل ۱-۳۰-ب خواهد شد.

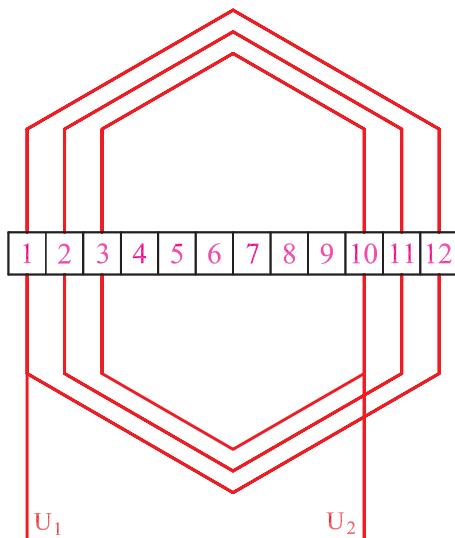

شکل ۱-۳۰-الف-یک گروه کلاف

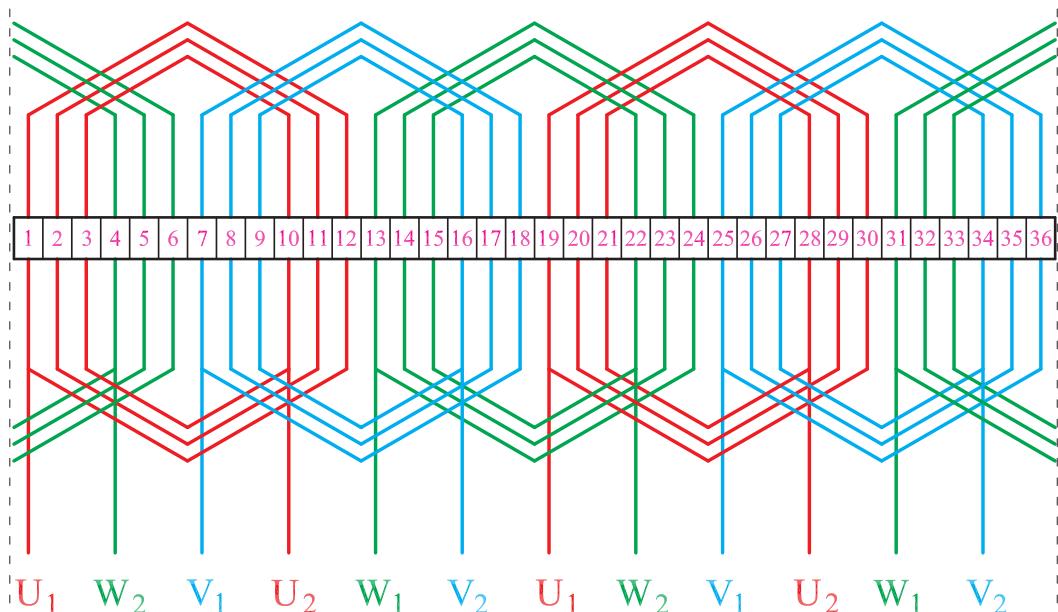


شکل ۱-۳۰-ب- تمام کلافهای دیاگرام دور سیم‌بندی کلاف متحوال مرکز

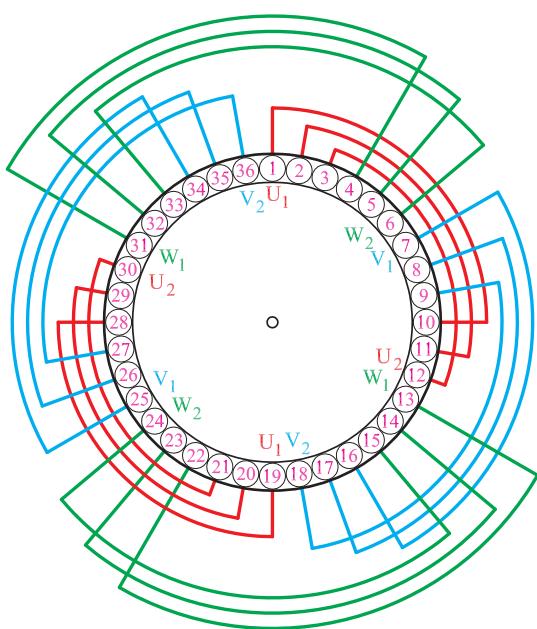

موقعیت بازوهای کلافها در داخل شیارها را می‌توان به صورت دیاگرام دور نشان داد. در شکل ۱-۳۱ دیاگرام دور سیم‌بندی کلاف مساوی مربوط به شکل ۱-۲۸ مشاهده می‌شود.


شکل ۱-۳۱- دیاگرام دور کلاف مساوی

دیاگرام دور سیم‌بیچی کلاف متحdalمرکز مربوط به شکل ۱-۳۲ به صورت شکل ۱-۳۲ رسم می‌شود.

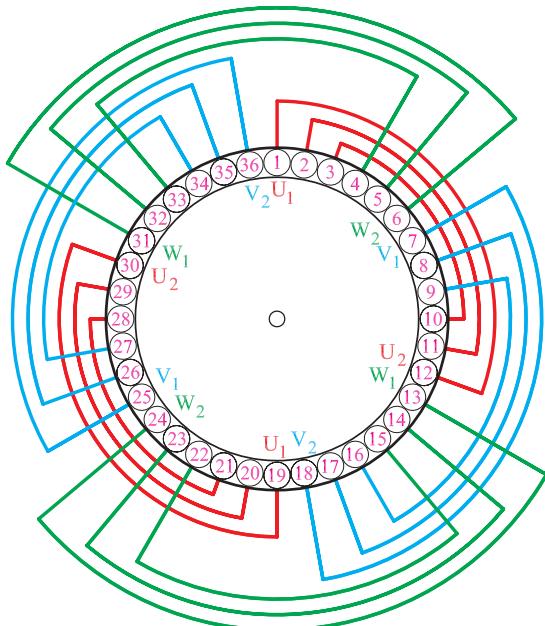


شکل ۱-۳۲—دیاگرام دور کلاف متحdalمرکز

۴-۱-۶—سربندي و تشکيل قطب‌ها: برای سربندي گروه کلاف‌های هر فاز، به تعداد گروه کلاف‌ها در هر فاز مراجعه می‌کنیم و اگر $P = G$ باشد، از اتصال نزدیک استفاده می‌کنیم. در این مثال، برای ۴ قطب در هر فاز، ۲ گروه کلاف وجود دارد. بنابراین تعداد گروه کلاف‌ها برابر با نصف تعداد قطب‌هاست و اتصال گروه کلاف‌ها از نوع نزدیک است ($G = P$) .

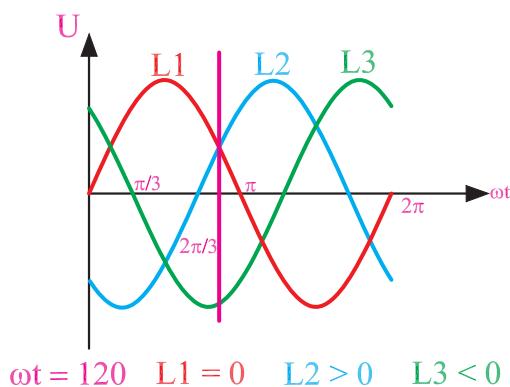


شکل ۱-۳۳

برای قطب‌سازی، معمولاً یک لحظه از منحنی سه‌فاز را که تغذیه‌کننده موتور است، درنظر می‌گیرند و با توجه به موقعیت فازها، جریان‌های مثبت را ورودی (درونسو) با علامت \otimes و جریان‌های منفی را خروجی (برونسو) با علامت \odot منظور می‌کنیم. فرض می‌کنیم در موقعیت $\omega t = 120^\circ$ ، منحنی سه فاز قرار گرفته‌ایم که فاز L_1 و L_2 در نیمسیکل مثبت قرار گرفته و جریان‌های درونسو تولید می‌کنند و فاز L_3 نیز در نیمسیکل منفی قرار دارد و جریان برونسو برقرار می‌کند (شکل ۱-۳۳).

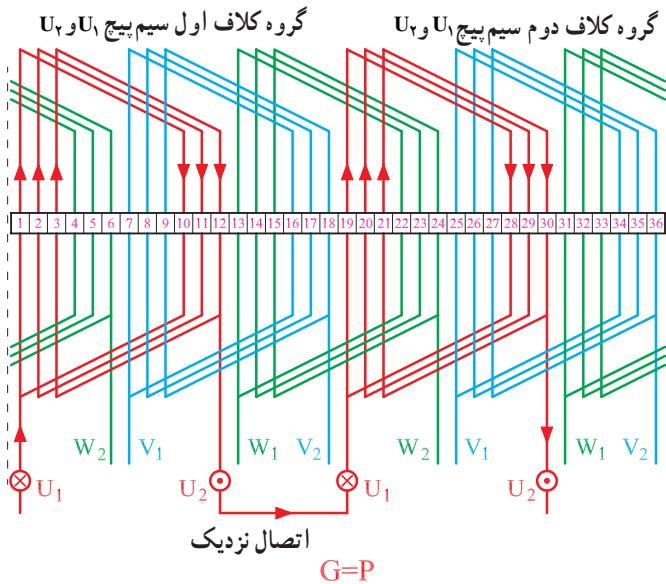


شکل ۱-۳۴- سربندی و قطبسازی سیم پیچ U_1 و U_2

سربندی گروه کلافهای سیم پیچ U_1 و U_2 با اتصال نزدیک تر دیگر در سیم بندی کلاف مساوی، مطابق شکل ۱-۳۴ است. مشاهده می شود که انتهای گروه کلاف اول سیم پیچ U_1 و U_2 که از شیار ۱۲ خارج شده است، به ابتدای گروه کلاف دوم این سیم پیچ که از شیار شماره ۱۹ وارد می شود، وصل شده است. در واقع، اتصال ته به سر صورت گرفته که آن را اتصال نزدیک می نامیم.

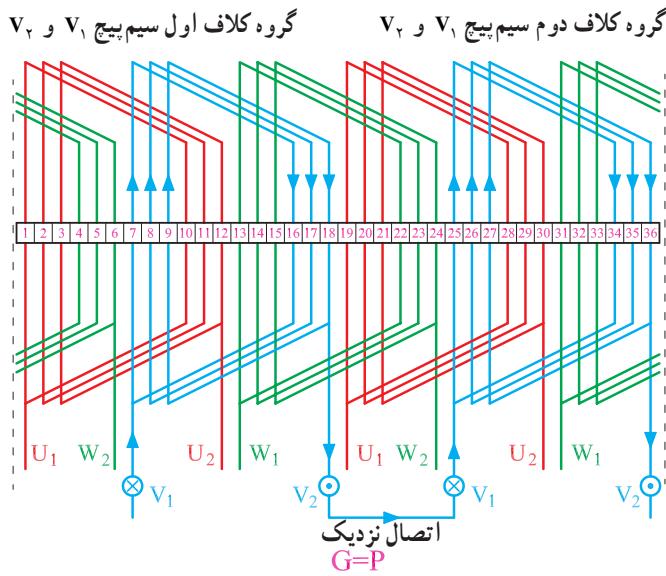

شکل ۱-۳۵- سربندی و قطبسازی سیم پیچ V_1 و V_2

سربندی گروه کلافهای سیم پیچ V_1 و V_2 به صورت شکل ۱-۳۵ انجام می شود. گروه اول، از شیار ۷ وارد شده، از شیار ۱۹ خارج می شوند و در شیار ۲۵ به ابتدای گروه کلاف دوم سیم پیچ V_1 و V_2 وصل می شوند. در نهایت ورودی سیم پیچ V_1 و V_2 از شیار ۷ شروع شده و خروجی آن از شیار ۳۶ بیرون می آید.

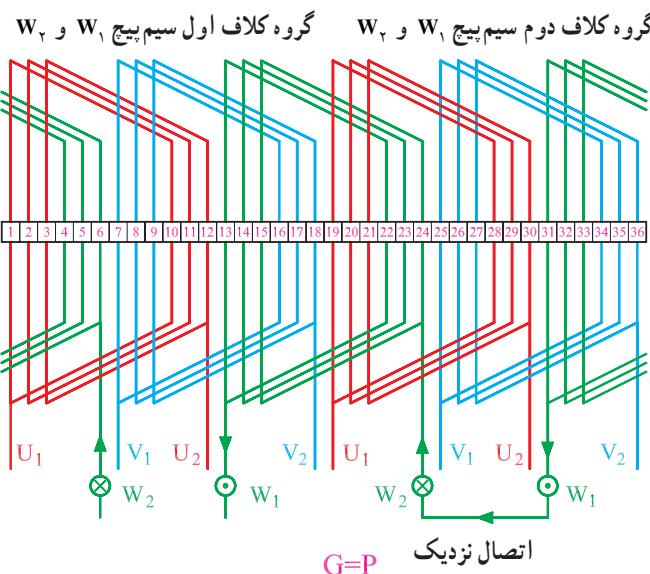


شکل ۱-۳۶- سربندی و قطبسازی سیم پیچ W_1 و W_2

سربندی گروه کلافهای سیم پیچ W_1 و W_2 به صورت شکل ۱-۳۶ انجام می شود. گروه اول از شیار ۱۳ وارد شده از شیار ۲۴ خارج می شود. گروه اول از شیار ۳۳ به ابتدای گروه کلاف دوم سریپیچ W_1 و W_2 وصل می شود. در نهایت، ورودی سیم پیچ W_1 و W_2 از شیار ۱۳ شروع شده و خروجی آن از شیار ۶ بیرون می آید.


در شکل ۱-۳۷ سریندی کامل سیم پیچی موتور به صورت کلاف مساوی شان داده شده است. در این شکل، ارتباط گروه کلاف های سه فاز در یک جا نشان داده است. ورودی برق سه فاز L_1, L_2, L_3 به U_1, V_1, W_1 متصل شده است. در این شکل، موقعیت $L_3 < L_2 > L_1$ است و از آن جا که جهت جریان بازوها در شیارها ۹ تا ۱ یکی است یک قطب را می سازند به این ترتیب، بازو های شیار های ۱۰ تا ۱۸ و ۲۷ تا ۳۶ نیز در تشکیل قطب ها شرکت می کنند و در مجموع ۴ قطب در سطح استاتور ایجاد می شود که ۲ برابر تعداد گروه کلاف ها در هر فاز است.

نکته: هنگام سیم بندی به گروه های کلاف توجه کنید

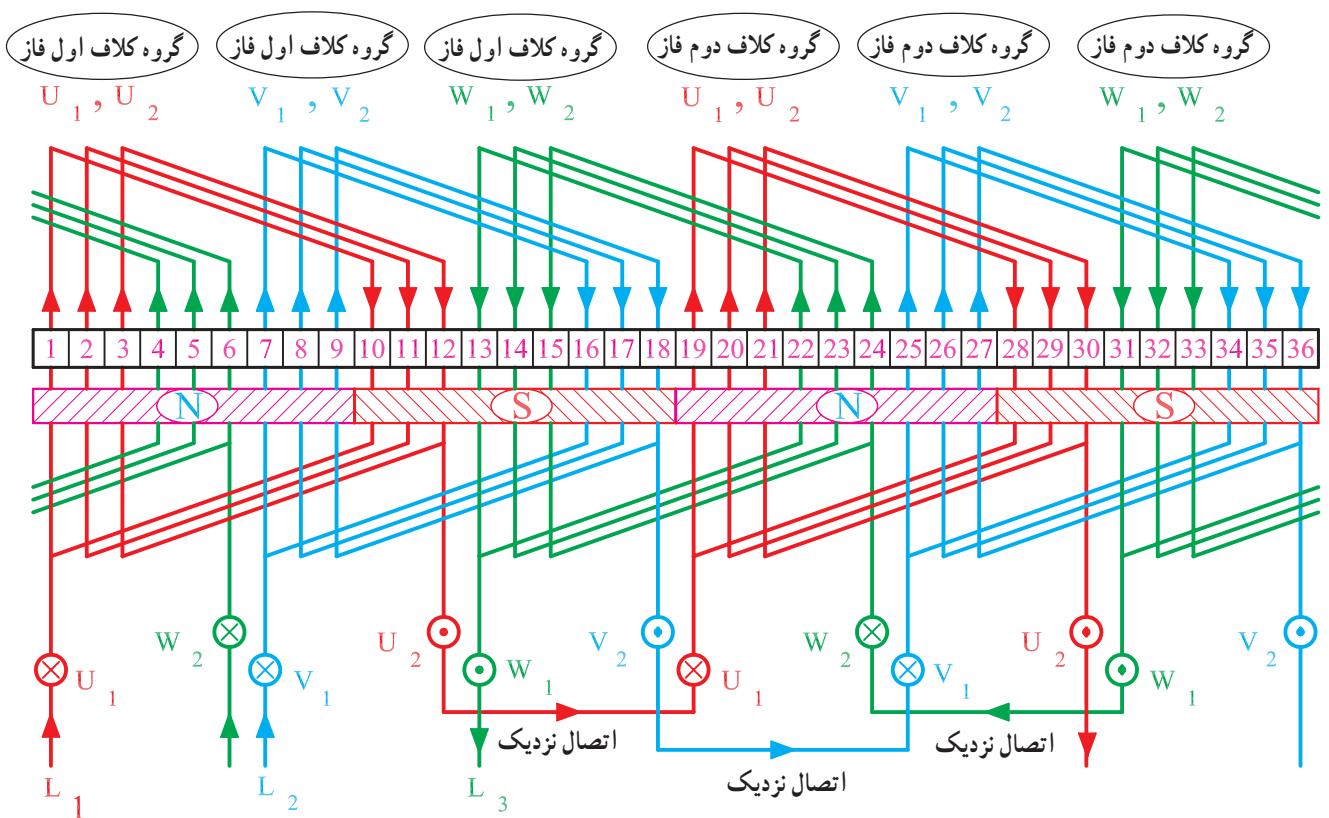


شکل ۱-۳۷— سریندی و قطب سازی کامل سه فاز یک موتور ۳۶ شیار ۴ قطب با سیم پیچ های گام مساوی

شکل ۱-۳۸ سریندی و قطب‌سازی کامل موتور سه‌فاز ۳۶ شیار ۴ قطب با اتصال نزدیک به روش ترسیم ۶ ضلعی را با سیم‌پیچی کلاف متعدد مرکز نشان می‌دهد. در این شکل، بازوهای موجود در شیارهای ۱ تا ۹ قطب N، ۱۰ تا ۱۸ قطب S، ۱۹ تا ۲۷ قطب N و شیارهای ۲۷ تا ۳۶ قطب S را تشکیل می‌دهند. در مجموع، ۴ قطب در سطح استاتور تشکیل می‌شود.

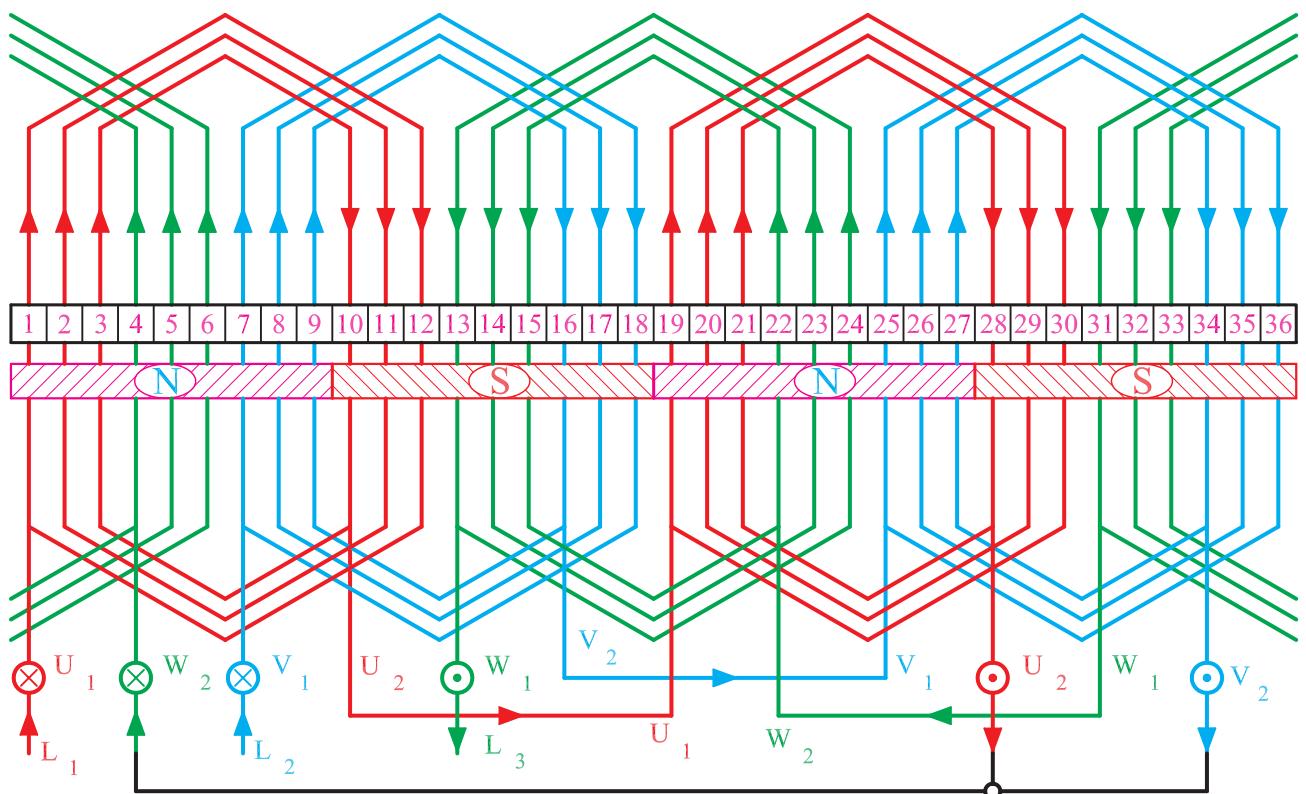


شکل ۱-۳۸—سریندی و قطب‌سازی کامل سه‌فاز یک موتور ۴ قطب ۳۶ شیار با سیم‌پیچ‌های متعدد مرکز (گام نامساوی)

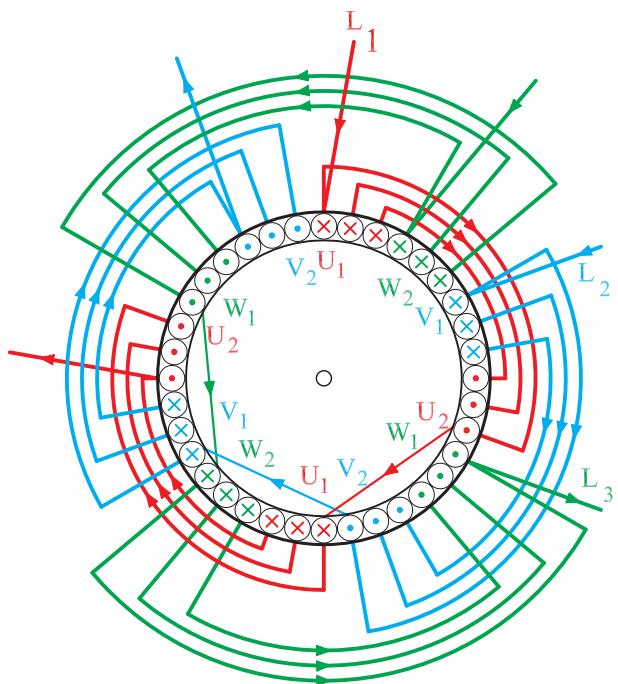

شکل ۱-۳۹

شکل ۱-۳۹ دیاگرام کامل سیم‌بندی موتور سه‌فاز ۳۶
شیار ۴ قطب را با اتصال تزدیک به روش دیاگرام مدور کلاف
مساوی نشان می‌دهد. جریان ورودی یا درونسو با علامت \otimes و
جریان‌های برونسو با علامت \odot نشان داده شده است.

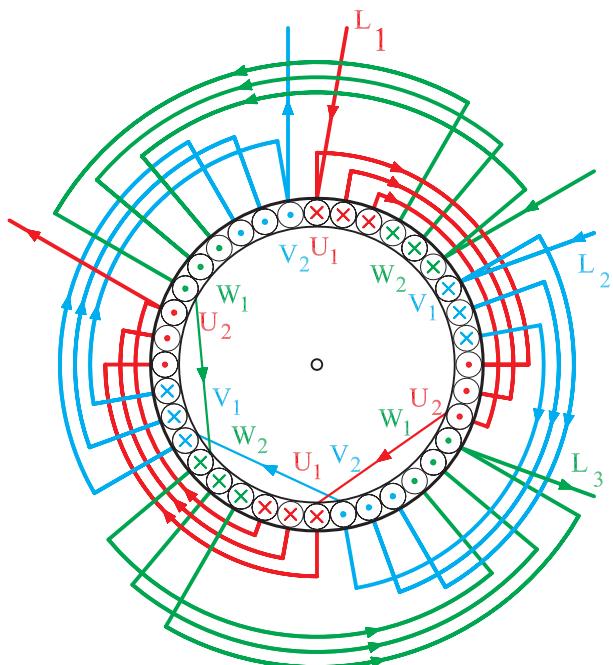

شکل ۱-۴۰

شکل ۱-۴۰ دیاگرام کامل سیم‌بندی موتور سه‌فاز ۳۶
شیار ۴ قطب را با اتصال تزدیک به روش دیاگرام مدور با کلاف
متعدد مرکز نشان می‌دهد.

$2m$	U_1	U_2	V_1	V_2	W_1	W_2
$2p$	1	2	5	6	9	10
	7	8	11	12	15	16
	13	14	17	18	21	22
	19	20	23	24	3	4

(الف)

$2m$	U_1	U_2	V_1	V_2	W_1	W_2
$2p$	1	2	5	6	9	10
	7	8	11	12	15	16
	13	14	17	18	21	22
	19	20	23	24	3	4

(ب)

$2m$	U_1	U_2	V_1	V_2	W_1	W_2
$2p$	1	2	5	6	9	10
	7	8	11	12	15	16
	13	14	17	18	21	22
	19	20	23	24	3	4

(ج)

شکل ۱-۴۱

مثال: موتوری سه فاز ۲۴ شیار و ۴ قطب مفروض است.
دیاگرام سیم‌بندی این موتور را برای حالت‌های کلاف مساوی
صلعی و متعدد مرکز دور رسم کنید.

حل:

$$Z = 24, m = 3, 2P = 4 \quad \text{محاسبات}$$

$$Y_P = \frac{Z}{2P} = \frac{24}{4} = 6, q = \frac{Z}{2P.m} = \frac{24}{4 \times 3} = 2$$

$$\alpha_{ez} = \frac{P \times 36^\circ}{Z} = \frac{2 \times 36^\circ}{24} = 3^\circ$$

شروع فاز $U_1 = 1$

$$V_1 = 1 + \frac{12^\circ}{3^\circ} = 5 \quad \text{شروع فاز}$$


$$W_1 = 1 + \frac{24^\circ}{3^\circ} = 9 \quad \text{شروع فاز}$$

تشکیل جدول

چون $q = 2$ است، هر فاز دو ستون خواهد داشت و
چون $Y_P = 6$ است هر ردیف از ردیف بالای ۶ شیار فاصله
دارد.

جدول الف (شکل ۱-۴۱) ارتباط گروه کلاف‌های فاز
 U_1 و U_2 جدول ب شکل ۱-۴۱ ارتباط گروه کلاف‌های فاز
 V_1 و V_2 و جدول ج شکل ۱-۴۱ ارتباط گروه کلاف‌های فاز
 W_1 و W_2 را نشان می‌دهد.

رسم دیاگرام سیم پیچی
دیاگرام فازها، به تنها بی و یکجا در قسمت الف تا د شکل
۱-۴۲ نشان داده شده است.

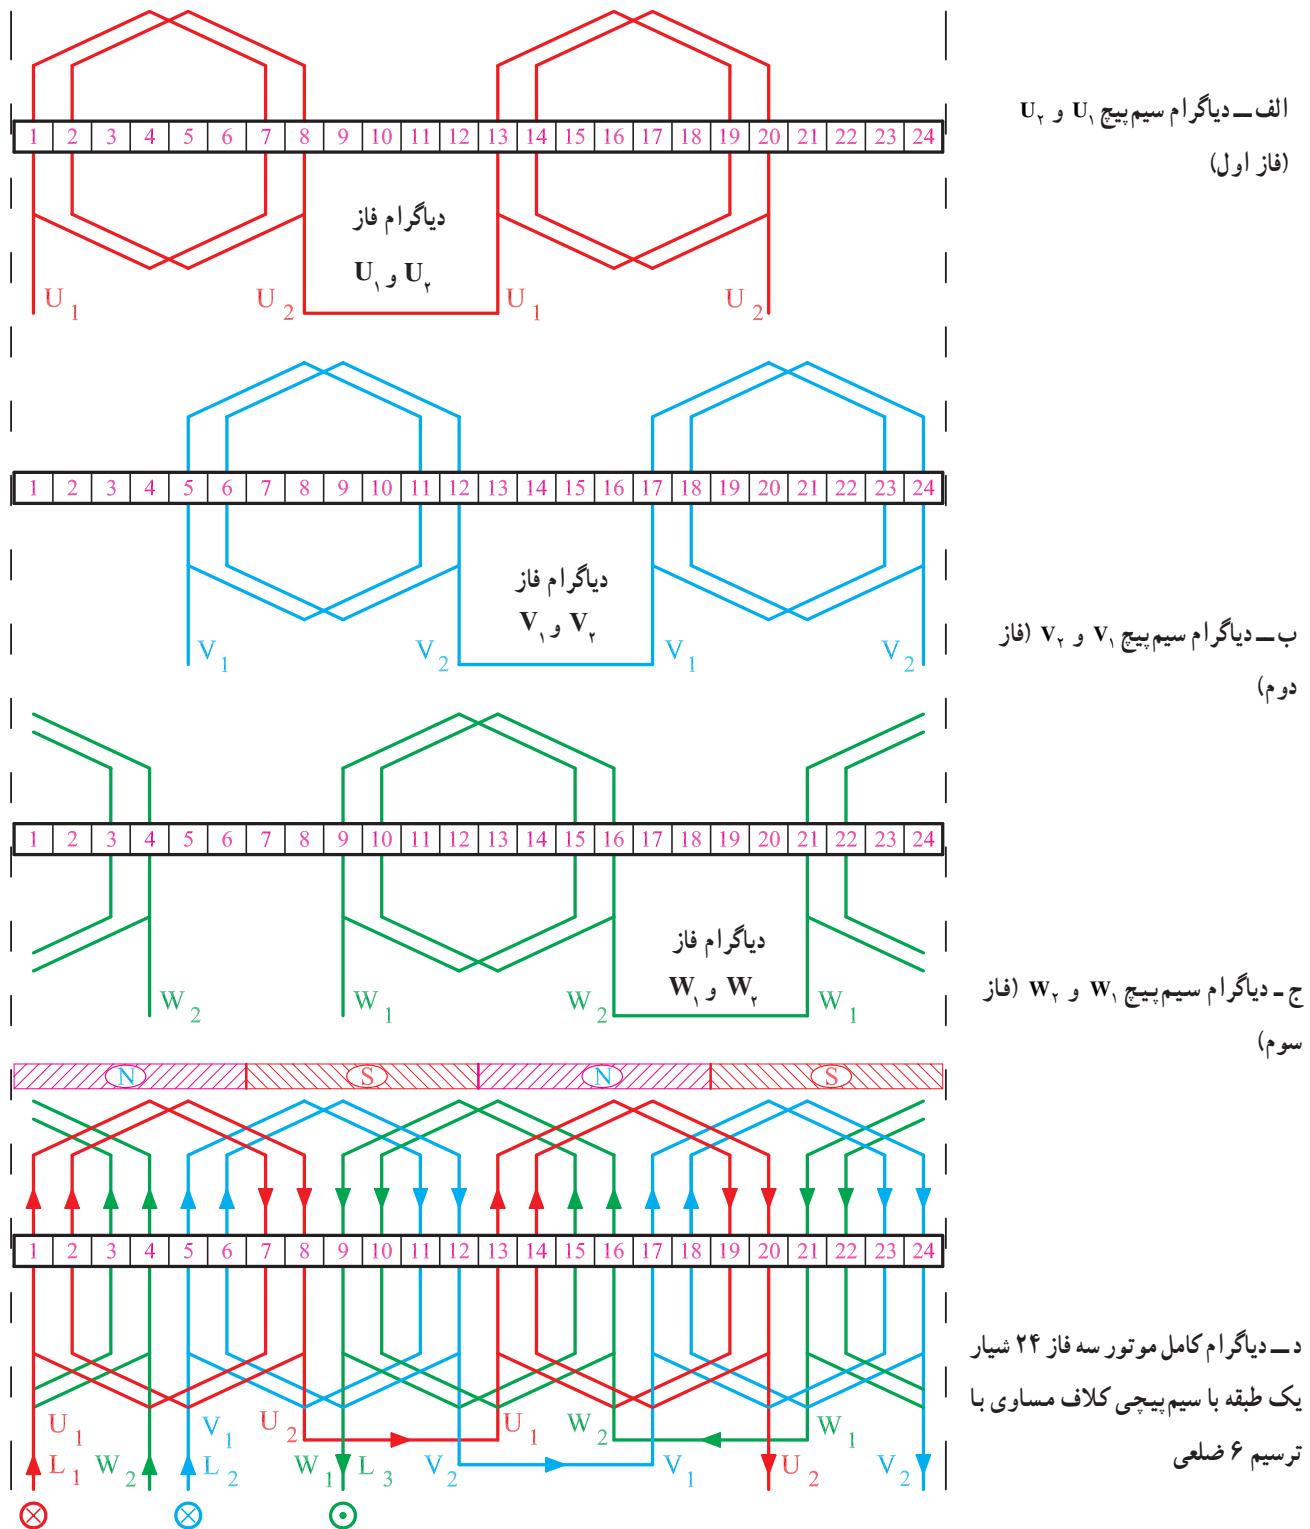


شکل ۱-۴۲

$2m$ 2p	U_1	U_2	V_1	V_2	W_1	W_2
	1 7 13 19	2 8 14 20	5 11 17 23	6 12 18 24	9 15 21 3	10 16 22 4

رسم دیاگرام مدور متعددالمرکز
اگر هدایت بازوی کلافها را در فاز U_1 و U_2 ، از ۱ به ۲، ۷ به ۱۳، ۷ به ۲۰ و ۱۴ به ۱۹ و در فازهای بعدی بعده مطابق جدول شکل ۱-۴۳ انجام دهیم، سیم‌بندی به صورت متعددالمرکز انجام می‌شود.

شکل ۱-۴۳—جدول سیم‌بندی موتور سدفاز ۲۴ شیار ۴ قطب متعددالمرکز

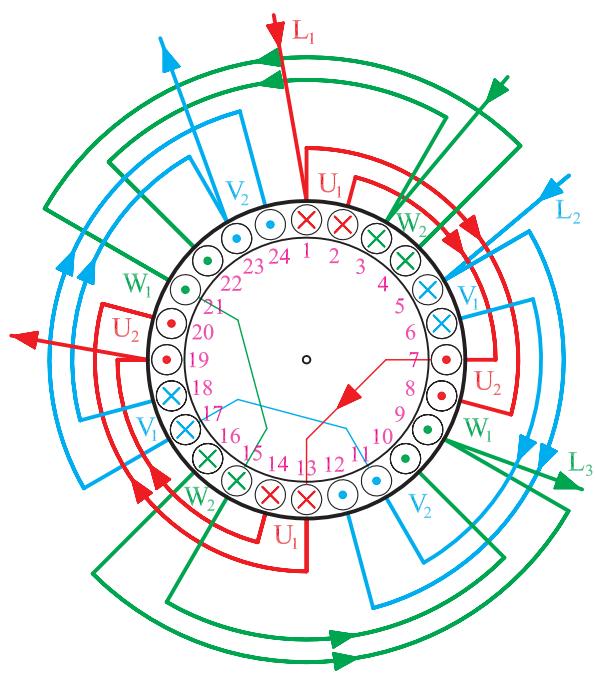

دیاگرام مدور سیم‌بندی متعددالمرکز به صورت شکل ۱-۴۴ ترسیم می‌شود.

شکل ۱-۴۴—دیاگرام مدور موتور سدفاز ۲۴ شیار ۴ قطب متعددالمرکز

تشکیل جدول:

به تعداد فازها، ستون و به تعداد قطب‌ها، ردیف باز می‌کنیم.

$\frac{2m}{2P}$	U ₁	U ₂	V ₁	V ₂	W ₁	W ₂

هر ستون را به دو ستون فرعی تقسیم می‌کنیم.

$\frac{2m}{2P}$	U ₁	U ₂	V ₁	V ₂	W ₁	W ₂

هر ستون فرعی را به $\frac{q}{2}$ ستون کوچک تقسیم می‌کنیم.

$\frac{2m}{2P}$	U ₁	U ₂	V ₁	V ₂	W ₁	W ₂

در ستون فرعی سمت چپ هر فاز، از شروع فازها به

تعداد $\frac{q}{2}$ عدد متوالی می‌نویسیم.

$\frac{2m}{2P}$	U ₁	U ₂	V ₁	V ₂	W ₁	W ₂
	1 2		9 10		17 18	

۷-۱- سیم‌بندی یک طبقه با گام کسری (سیم‌بندی به ازای قطب)

سیم‌بندی به ازای قطب، تعداد گروه کلاف‌ها برابر تعداد قطب‌هاست. در این نوع سیم‌بندی، گرچه گام سیم‌بندی کسری بوده و مقدار کسری گام، به اندازه $\frac{q}{2}$ است، اما هدف اصلی توزیع سیم پیچ مربوط به هر فاز در سطح استاتور است تا بهتر تهווیه شود. این نوع سیم‌بندی، بیشتر مزایای سیم‌بندی گام کسری را دارد. از این نوع سیم‌بندی بیشتر در موتورهای ۲ قطب و q های زوج استفاده می‌شود. طراحی با q های فرد، خارج از بحث ماست. به این طریق، گام سیم‌بندی کوتاه شده و فرم آن شکلی‌تر می‌شود و از تلفات اهمی بیشتر، جلوگیری می‌شود. مراحل رسم دیاگرام نظیر مراحل سیم‌بندی به ازای جفت قطب‌هاست.

مثال: دیاگرام سیم‌بندی الکتروموتور ۲۴ شیار ۲ قطب سه فاز را به ازای قطب طرح و رسم کنید.
محاسبات:

$$Z = 24, \quad 2P = 2, \quad m = 3$$

$$Y_Z = \frac{Z}{2P} = \frac{24}{2} = 12$$

$$\alpha_{ez} = \frac{P \times 360}{Z} = \frac{1 \times 360}{24} = 15^\circ$$

$$q = \frac{Z}{2P.m} = \frac{24}{2 \times 3} = 4$$

شروع فاز $U_1 = 1$

$$V_1 = 1 + \frac{12^\circ}{\alpha_{ez}} = 1 + \frac{12^\circ}{15} = 9$$

$$W_1 = 1 + \frac{24^\circ}{\alpha_{ez}} = 1 + \frac{24^\circ}{15} = 17$$

کسری گام، به اندازه $2 = \frac{q}{2} = \frac{4}{2}$ شیار خواهد بود.

بنابراین، می‌توان نوشت:

$$Y_Z = Y_P - \frac{q}{2} = 12 - 2 = 10$$

$$Y_P = \frac{Z}{2P} = \frac{24}{2} = 12$$

گام قطبی:

m 2P	U ₁	U ₂
	1 2 23 24	
	13 14 11 12	

الف – هدایت بازوی کلاف‌ها در شیارهای مربوط به فاز U₁ و U₂

m 2P	V ₁	V ₂
	9 10 7 8	
	21 22 19 20	

ب – هدایت بازوی کلاف‌ها در شیارهای مربوط به فاز V₁ و V₂

m 2p	W ₁	W ₂
	17 18 15 16	
	5 6 3 4	

ج – هدایت بازوی کلاف‌ها در شیارهای مربوط به فاز W₁ و W₂

شکل ۱_۴۵

برای تکمیل جدول، ستون فرعی سمت راست هر فاز را به کمک گام سیم‌بندی و سطرهای فرعی هر فاز را با گام قطبی تکمیل می‌کنیم. مثلاً، برای فاز U₁ و U₂ می‌توانیم به ترتیب زیر عمل کنیم:


$$\left\{ \begin{array}{l} \text{ستون اول } 1+12=13 \\ \text{ستون دوم } 2+12=14 \end{array} \right. \text{ سطر فرعی سمت چپ}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{ستون اول } 1+10=11 \\ \text{ستون دوم } 2+10=12 \end{array} \right. \text{ سمت راست سطر دوم}$$


به همین ترتیب می‌توان جداول را برای تمام سیم‌پیچ‌ها تکمیل کرد. محل بازوهای سیم‌پیچ‌های U₁ و U₂، V₁ و V₂، W₁ و W₂ در جداول الف تا ج شکل ۱_۴۵ به طور کامل نشان داده شده است.

رسم دیاگرام سیم‌بندی


در شکل ۱-۴۶ دیاگرام سیم‌بندی کلاف مساوی این موتور، به روش ذوزنقه‌ای رسم شده است. در این شکل ابتدا کلاف‌های مربوط به هر فاز به طور جداگانه و سپس کلاف‌های هر سه فاز همراه با قطب‌بندی به طور کامل رسم شده است.

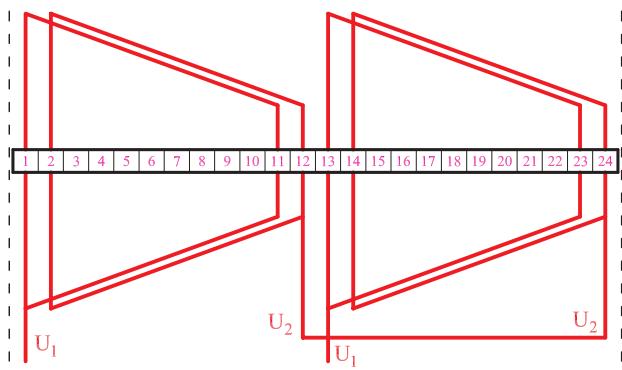


الف – کلاف‌های فاز اول

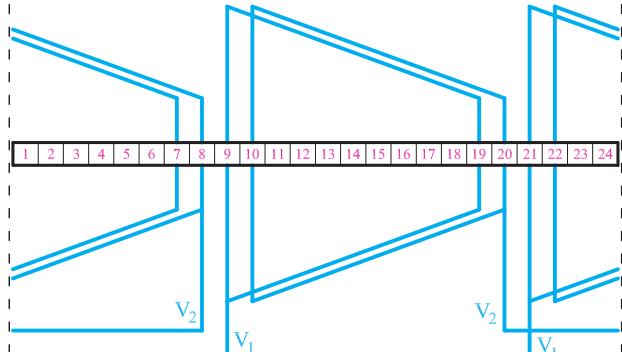

ب – کلاف‌های فاز دوم

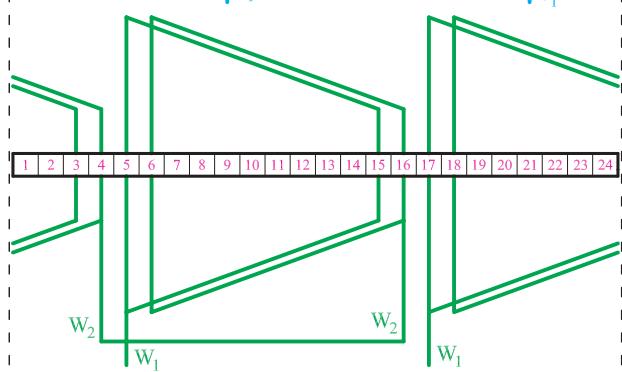

ج – کلاف‌های فاز سوم

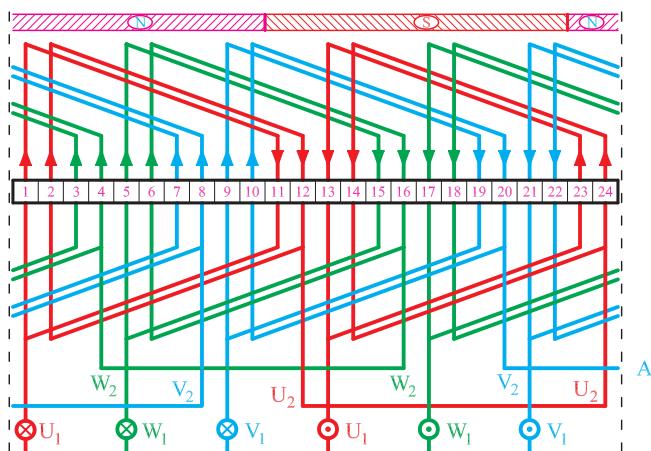


د – سیم‌بندی کامل موتور

شکل ۱-۴۶ – دیاگرام سیم‌بندی موتور سه فاز ۲۴ شیار یک طبقه ۲ قطب به ازای قطب اتصال دور

برای تعیین قطبها، لحظه‌ای درنظر گرفته شده که در آن $L_1 > 0$ و $L_2 > 0$ است.

سیم‌بندی موتور ۲۴ شیار ۲ قطب را می‌توان به صورت متعددالمرکز نیز انجام داد. شکل ۱-۴۷ دیاگرام سیم‌بندی این موتور را به صورت متعددالمرکز نشان می‌دهد. کلافها به شکل ۶ ضلعی رسم شده‌اند. عملکرد این موتور با موتور دارای سیم‌بندی کلاف مساوی شکل ۱-۴۷ تفاوتی ندارد.

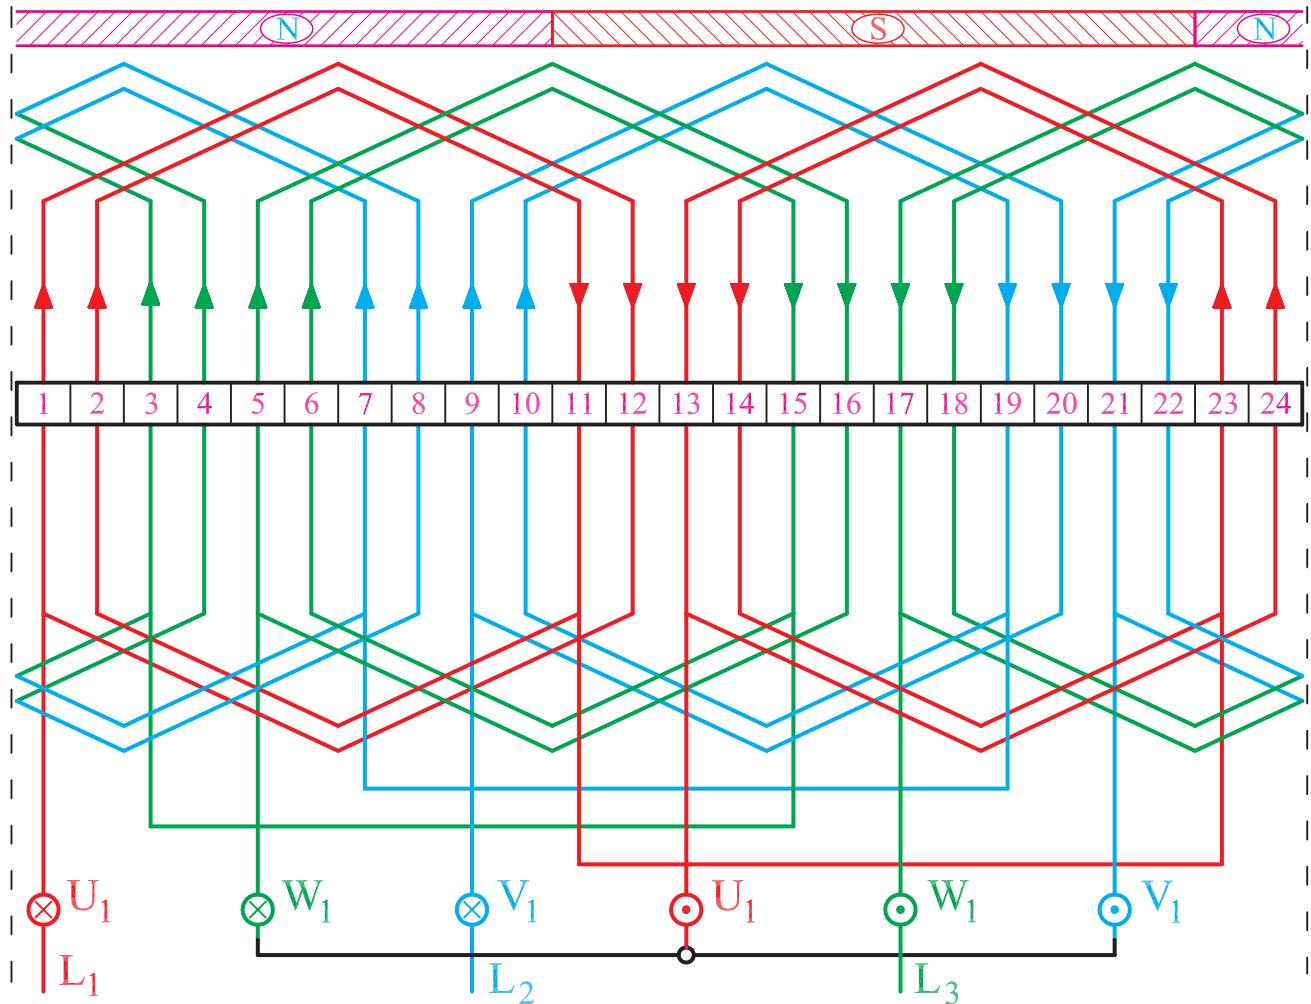

شکل ۱-۴۷—دیاگرام سیم‌بندی موتور ۲۴ شیار ۲ قطب به ازای قطب متعددالمرکز به روش ترسیم ۶ ضلعی

محل رسم کار عملی

۱-۸-۱- کارهای عملی ۱

۱-۸-۱- کار عملی ۱

زمان: ۱۰ ساعت (زمان اختصاص داده شده برای انجام

تمرین‌های اضافی و کسب مهارت بیشتر است)

هدف: محاسبه و ترسیم دیاگرام سیم‌بندی موتور سه‌فاز

یک طبقه یک سرعته

نکات ایمنی: روشنایی مناسب را روی میز کار فراهم

کنید (شدت روشنایی ۳۰۰ تا ۵۰۰ لوکس مناسب است). از میز
و صندلی استاندارد نقشه‌کشی استفاده کنید.

وسایل و ابزار مورد نیاز

۱. کاغذ معمولی برای محاسبات و جداول (۲ برگ)

۲. کاغذ A سفید یا شطرنجی (یک برگ)

۳. خط‌کش Cm ۳۰ یک عدد

۴. مداد در چهار رنگ

۵. مدادتراش و پاک‌کن یک عدد

۶. پرگار یک عدد

۷. شابلون دایره و شابلون حروف انگلیسی هر کدام یک

عدد

۸. گونیا یک عدد

۹. نقاله یک عدد

۱۰. میز کار یک عدد

دیاگرام سیم‌بندی استاتور موتور سه‌فاز ۲۴ شیار ۸ قطب

را به صورت یک طبقه به ازای جفت قطب (G = P) محاسبه و

رسم کنید.

مراحل کار

۱. مشخصات موتور را از صورت مسئله استخراج کرده و

آنها را با روابط مربوطه بنویسید. $Z = 2p = 2$ ، $m = 1$ ، $G = P = 1$

۲. گام قطبی را به دست آورید.

$$Y_P = \frac{Z}{2P}$$

۳. زاویه الکترویکی را به دست آورید.

$$\alpha_{ez} = \frac{P \times 360}{Z}$$

۴. تعداد شیارهای هر فاز زیر هر قطب را تعیین کنید.

محل رسم کار عملی

$$q = \frac{Z}{2p.m}$$

۵. شیارهای شروع هر فاز را مشخص کنید.

$$U_1 = 1$$

$$V_1 = 1 + \frac{12^\circ}{\alpha_{ez}}$$

$$W_1 = 1 + \frac{24^\circ}{\alpha_{ez}}$$

۶. جدولی تشکیل دهید که سه ستون و ۸ ردیف داشته

باشد.

۷. شماره‌های شروع هر فاز را در جدول بنویسید.

۸. ردیف‌های بعدی را با افرودن یک گام قطبی به مقدار بالاتر خود کامل کنید.

۹. ۲۴ خانه به ابعاد $7 \times 1\text{Cm}^0$ در کنار هم رسم کنید.

محل رسم کار عملی

۱۰. دیاگرام فاز U_2 و U_1 را رسم کرده و سریندی آن را انجام دهید.

۱۱. دیاگرام فاز V_2 و V_1 را در کنار فاز L_2 و L_1 را در کنار فازهای U_2 و U_1 رسم کنید. فازها را در موقعیت $L_3 < 0$ ، $L_2 > 0$ و $L_1 > 0$ قرار دهید. دیاگرام را تکمیل کنید و قطب‌های آن را مشخص کنید.

۱۲. دیاگرام فاز W_2 و W_1 را در کنار فازهای U_2 و U_1 و V_2 و V_1 رسم کنید. فازها را در موقعیت $L_3 < 0$ ، $L_2 > 0$ و $L_1 > 0$ قرار دهید. دیاگرام را تکمیل کنید و قطب‌های آن را مشخص کنید.

۲-۱-۸- کار عملی ۲

زمان: ۱۰ ساعت

هدف: محاسبه و ترسیم دیاگرام سیم‌بندی موتور سه‌فاز

یک طبقه یک سرعته

نکات ایمنی: روشنایی مناسب را روی میز کار فراهم

کنید (شدت روشنایی ۳۰۰ تا ۵۰۰ لوکس مناسب است). از میز
و صندلی استاندارد نقشه‌کشی استفاده کنید.

وسایل و ابزار مورد نیاز

۱. کاغذ معمولی برای محاسبات و جداول (۲ برگ)

۲. کاغذ A4 سفید یا شطرنجی (یک برگ)

۳. خط‌کش Cm ۳۰ یک عدد

۴. مداد در چهار رنگ

۵. مدادتراش و پاک‌کن یک عدد

۶. پرگار یک عدد

۷. شابلون دایره و شابلون حروف انگلیسی، هر کدام یک

عدد

۸. گونیا یک عدد

۹. نقاله یک عدد

۱۰. میز کار یک عدد

دیاگرام سیم‌بندی استاتور موتور سه‌فاز ۳۶ شیار ۶ قطب

را به صورت یک طبقه به ازای جفت قطب ($G = P$) محاسبه و
رسم کنید.

مراحل کار

۱. مشخصات موتور را از صورت مسئله استخراج کرده

و آن‌ها را با روابط مربوطه بنویسید.

محل محاسبات

۲. گام قطبی را به دست آورید.

۳. زاویه الکتریکی را به دست آورید.

۴. تعداد شیارهای هر فاز زیر هر قطب را تعیین کنید.

۵. شیارهای شروع هر فاز را مشخص کنید.

۶. جدولی تشکیل دهید که سه ستون و ۶ ردیف داشته

باشد.

محل رسم کار عملی

۷. هر ستون را به اندازه ۲ = ۹ ستون فرعی تقسیم کنید.

۸. با توجه به شروع فازها و گام قطبی، جدول سیم‌بندی را کامل کنید.

۹. سیم‌بندی را از نوع کلاف متعددالمرکز با روش ۶ ضلعی در نظر بگیرید. هدایت بازوها را در شیارهای هر فاز مشخص کنید.

۱۰. در طول ورق A4 ، ۳۶ خانه 7×10 mm در نظر بگیرید و دو خط برش در انتهای آن‌ها رسم کنید.

محل رسم کار عملی

۱۱. دیاگرام فاز U_2 و U_1 را رسم کنید. با توجه به موقعیت $L_1 > 0$ ، جهت جریان در بازوهای کلافها را مشخص کنید.

۱۲. دیاگرام فاز V_2 و V_1 را در کنار فاز U_2 و U_1 رسم کنید و با توجه به موقعیت $L_2 < 0$ ، جهت جریان بازوهای فاز V_2 و V_1 را مشخص کنید.

۱۳. دیاگرام فاز W_2 و W_1 را در کنار ۲ فاز دیگر رسم کنید. مسیر جریان‌های فاز W_2 و W_1 را در موقعیت $L_3 < 0$ تعیین کنید. با توجه به جهت جریان‌های یکسان در بازوهای مجاور قطب‌سازی را انجام دهید.

محل محاسبات

۳-۱-۸- کار عملی ۳

زمان: ۱۰ ساعت

هدف: محاسبه و ترسیم دیاگرام سیم‌بندی موتور سه‌فاز

یک طبقه یک سرعته

نکات ایمنی: روشنایی مناسب را روی میز کار فراهم کنید (شدت روشنایی ۳۰۰ تا ۵۰۰ لوکس مناسب است). از میز و صندلی استاندارد نقشه‌کشی استفاده کنید.

وسایل و ابزار مورد نیاز

۱. کاغذ معمولی برای محاسبات و جداول (۲ برگ)

۲. کاغذ A4 سفید یا شطرنجی (یک برگ)

۳. خط‌کش Cm ۳۰ یک عدد

۴. مداد در چهار رنگ

۵. مدادتراش و پاک‌کن یک عدد

۶. پرگار یک عدد

۷. شابلون دایره و شابلون حروف انگلیسی، هر کدام یک عدد

عدد

۸. گونیا یک عدد

۹. نقاله یک عدد

۱۰. میز کار یک عدد

دیاگرام سیم‌بندی استاتور موتور سه‌فاز ۲۴ شیار ۴ قطب

را به صورت یک طبقه به ازای قطب ($G = 2P$) محاسبه و رسم کنید.

مراحل کار

۱. مشخصات موتور را از صورت مسئله استخراج کرده

و آن‌ها را با روابط مربوطه بنویسید.

۲. گام قطبی را به دست آورید.

۳. زاویه الکتریکی را به دست آورید.


۴. تعداد شیارهای زیر هر قطب هر فاز را تعیین کنید.

۵. شیارهای شروع هر فاز را مشخص کنید.

۶. جدولی تشکیل دهید که ۳ ستون و ۴ ردیف داشته باشد.

۷. هر ستون را به $2 = q$ ستون فرعی و هر ستون فرعی را به $1 = \frac{q}{2}$ ستون کوچک تقسیم کنید.

محل رسم کار عملی

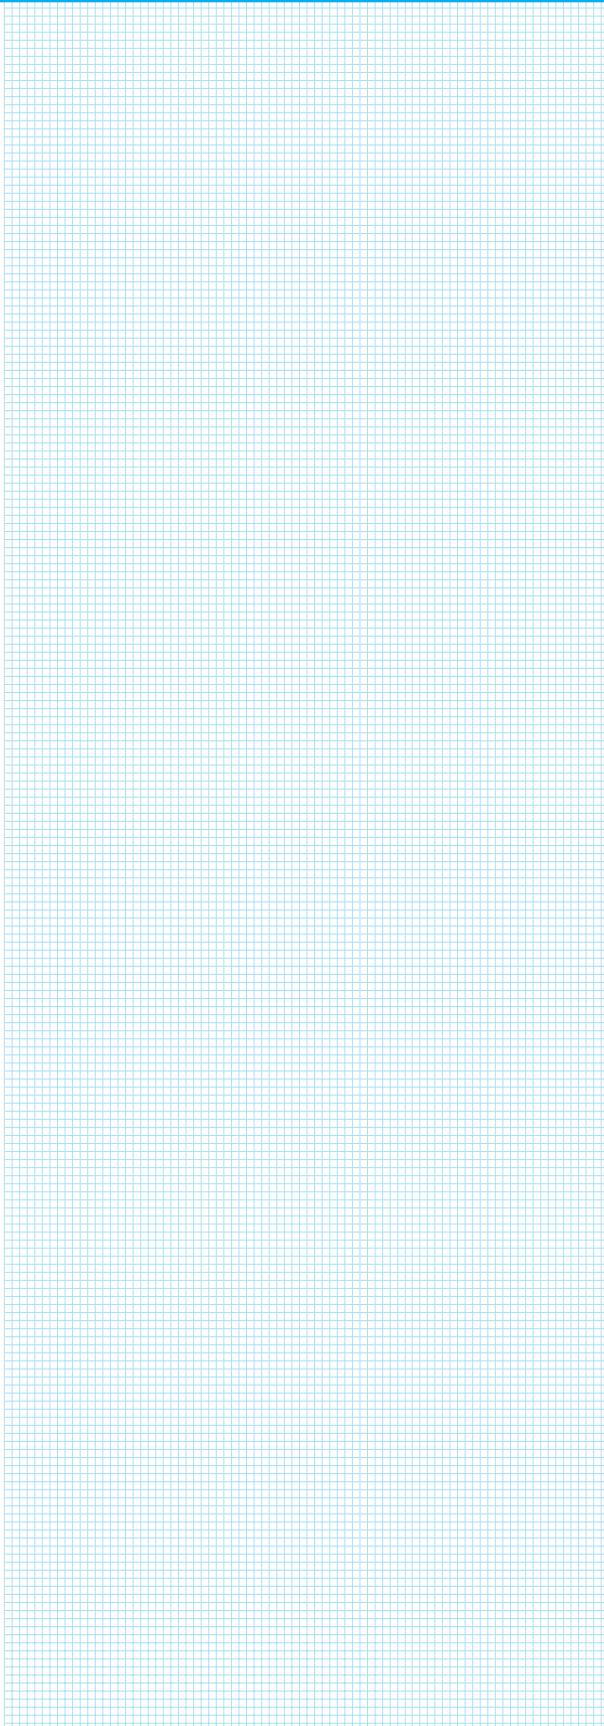

۸. در هر ردیف، در ستون‌های سمت چپ شیار شروع فاز

در نظر بگیرید و $1 = \frac{q}{2}$ عدد متوالی را در جدول بنویسید.

۹. بقیه ستون‌های سمت چپ هر فاز را با فاصله یک گام

قطبی کامل کنید.

۱۰. ستون‌های سمت راست هر فاز را با گام سیم‌بندی

$Y_z = Y_p - \frac{q}{4} = 6 - 1 = 5$ کامل کنید.

۱۱. در طول کاغذ A4، ۲۴ خانه رسم کنید به طوری که

۷۵ درصد از طول کاغذ را پوشش دهند.

محل رسم کار عملی

۱۲. دیاگرام فاز U_2 و U_1 را رسم کنید. با توجه به موقعیت $L_1 > 0^\circ$ ، جهت جریان در بازوهای کلافها مشخص کنید.

۱۳. دیاگرام فاز V_2 و V_1 را در کنار فاز U_2 و U_1 رسم کنید. با توجه به موقعیت $L_2 > 0^\circ$ ، جهت جریان بازوهای فاز V_2 و V_1 را مشخص کنید.

محل رسم کار عملی

۱۴. دیاگرام فاز W_2 و W_1 را در کنار ۲ فاز دیگر رسم کنید. مسیر جریان‌های فاز W_2 و W_1 را در موقعیت $L_3 < 0^\circ$ تعیین کنید. با توجه به جهت جریان‌های یکسان در بازوهای مجاور، قطب‌سازی را انجام دهید.

۱۵. دیاگرام دور موتور سه‌فاز ۴ قطب را شیار به ازای $L_1 > 0^\circ$ و $L_2 > 0^\circ$ براحتی کنید. براساس موقعیت $L_1 < 0^\circ$ و $L_2 > 0^\circ$ مسیر جریان‌ها را تعیین کرده و قطب‌های سیم‌بندی را مشخص کنید.

محل محاسبات

۴-۱-۸- کار عملی ۴

زمان: ۱۰ ساعت

هدف: محاسبه و ترسیم دیاگرام سیم‌بندی موتور سه فاز

یک طبقه یک سرعته

نکات ایمنی: روشنایی مناسب را روی میز کار فراهم کنید (شدت روشنایی ۳۰۰ تا ۵۰۰ لوکس مناسب است). از میز و صندلی استاندارد نقشه‌کشی استفاده کنید.

وسایل و ابزار مورد نیاز

۱- کاغذ معمولی برای محاسبات و جداول (۲ برگ)

۲- کاغذ A₄ سفید یا شطرنجی (یک برگ)

۳- خط کش ۳۰ cm یک عدد

۴- مداد در چهار رنگ

۵- مداد تراش و پاک‌کن یک عدد

۶- پرگار یک عدد

۷- شابلون دایره و شابلون حروف انگلیسی، هر کدام یک عدد

عدد

۸- گونیا یک عدد

۹- نقاله یک عدد

۱۰- میز کار یک عدد.

دیاگرام سیم‌بندی استاتور موتور سه فاز ۳۶ شیار ۶ قطب را به صورت یک طبقه به ازای قطب (G = 2P) محاسبه و رسم کنید.

مراحل کار

- ۱- مشخصات موتور را از صورت مسئله استخراج کرده و آن‌ها را با روابط مربوطه بنویسید.
- ۲- گام قطبی را به دست آورید.

محل رسم کار عملی

۳— زاویه الکتریکی را به دست آورید.

۴— تعداد شیارهای زیرقطب هر فاز را تعیین کنید.

۵— شیارهای شروع هر فاز را مشخص کنید.

محل رسم کار عملی

۶- جدولی تشکیل دهید که ۳ ستون و ۶ ردیف داشته باشد.

۷- هر ستون را به $q=2$ ستون فرعی تقسیم کرده و هر ستون فرعی را به $1 = \frac{q}{2}$ ستون کوچک تقسیم کنید.

۸- در هر ردیف، در ستون‌های سمت چپ شیار شروع هر فاز در نظر بگیرید و $1 = \frac{q}{2}$ عدد متوالی را در جدول بنویسید.

محل رسم کار عملی

۹- بقیه ستون‌های سمت چپ هر فاز را با فاصله یک گام
قطبی کامل کنید.

۱۰- ستون‌های سمت راست هر فاز را با گام سیم‌بندی

$$Y_Z = Y_p - \frac{q}{2} = 6 - 1 = 5$$

۱۱- در طول کاغذ A_4 ، ۳۶ خانه رسم کنید به طوری که
درصد از طول کاغذ را پوشش دهد.


محل رسم کار عملی

۱۲- دیاگرام سیم‌بندی فاز U_2 ، U_1 را رسم کرده و مسیر جریان را براساس $L_1 > 0$ مشخص کنید.

۱۳- دیاگرام سیم‌بندی فاز V_2 ، V_1 را در کنار فاز U_2 ، U_1 رسم کنید. براساس $L_2 > 0$ ، مسیر جریان را در فاز V_2 ، V_1 مشخص کنید.

۱۴- دیاگرام سیم‌بندی فاز W_2 ، W_1 را رسم کرده و
قطب بندی موتور را کامل کنید.

محل رسم کار عملی

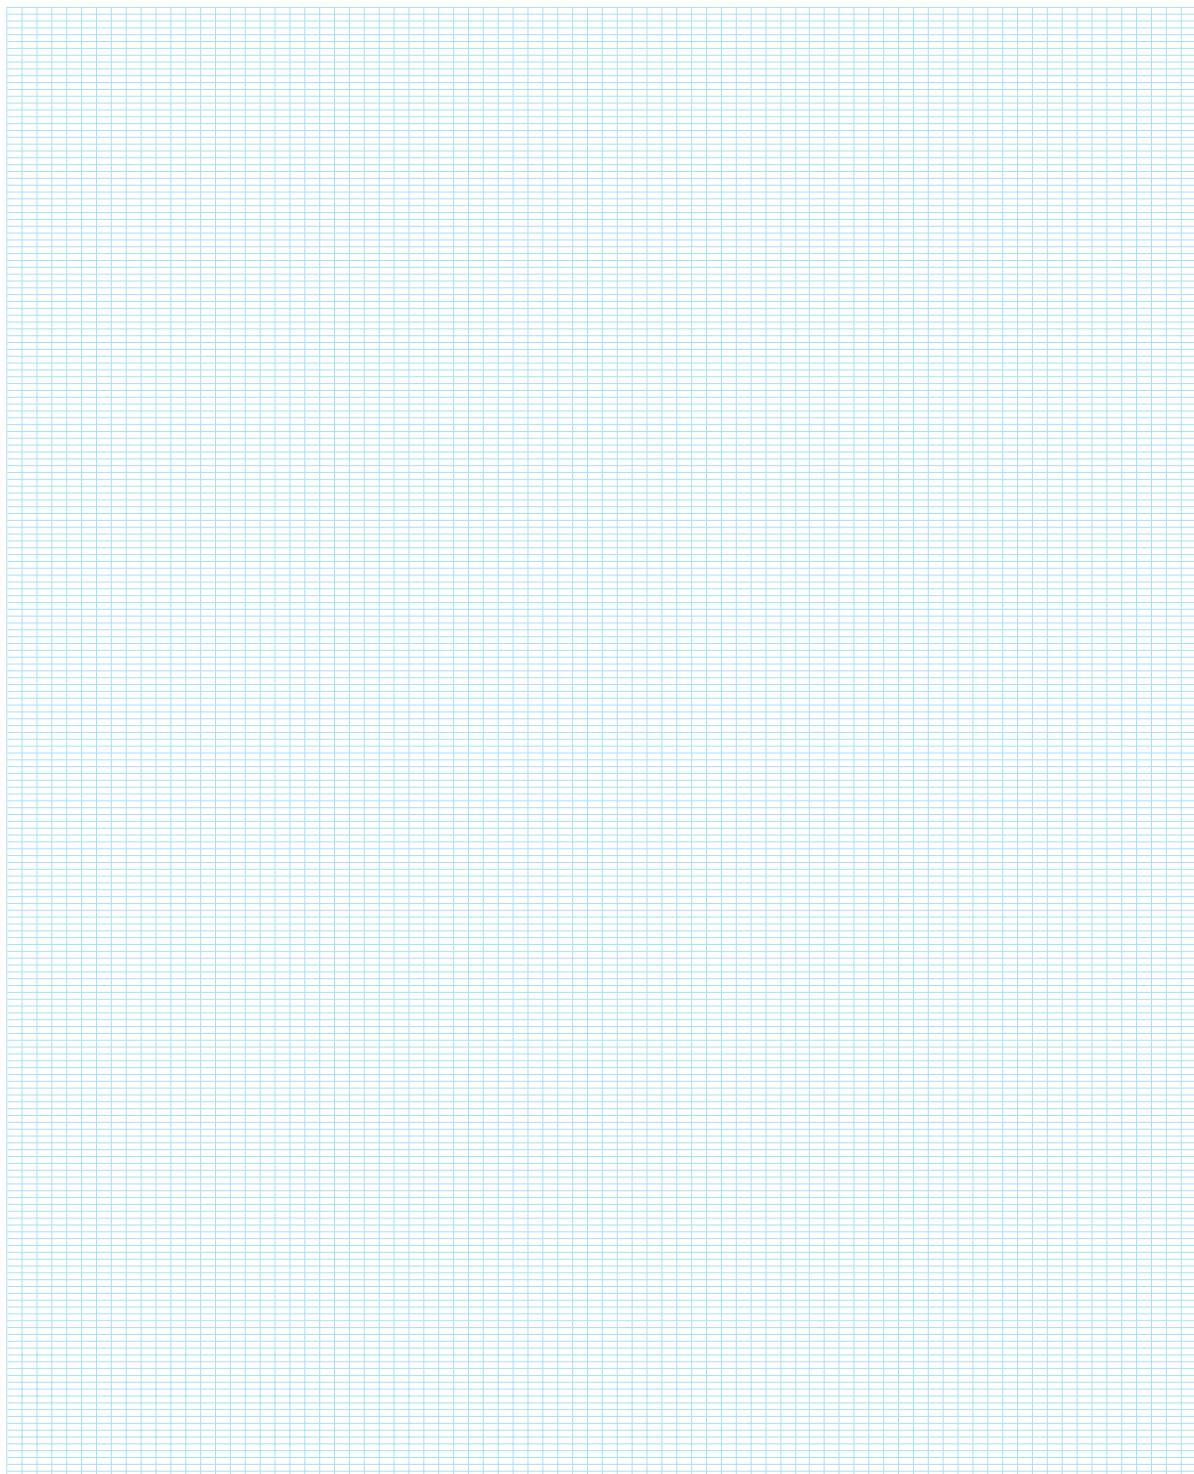

آزمون پایانی (۱)

- ۱- چگونه می‌توان تعداد طبقات سیم‌بندی استاتور یک الکتروموتور را تشخیص داد؟
 - ۲- قاعده «دست راست» در زمینه تعیین جهت خطوط میدان مغناطیسی اطراف یک سیم راست جریان دار را بیان کنید.
 - ۳- جریان برق متناوب سه فاز، چگونه در سطح استاتور حوزه دور مغناطیسی ایجاد می‌کند.
 - ۴- ارتباط سرعت حوزه دور مغناطیسی در سطح استاتور با فرکانس جریان متناوب و تعداد قطب‌های موتور چگونه است؟
 - ۵- از چه طریقی می‌توان در استاتور یک موتور سه فاز، میدان‌های ۲ قطبی، ۴ قطبی و ۶ قطبی ایجاد کرد؟
 - ۶- سرعت گردش یک موتور ۶ قطب که با فرکانس ۵ هرتز و بالغش ۸ درصد کار می‌کند چند دور در دقیقه است؟
 - ۷- اصطلاحات: گام قطبی، محور قطبی، گام سیم‌بندی، زاویه الکتریکی شیارها را تعریف کرده و رابطه آن‌ها را بنویسید.
 - ۸- تعداد شیارهای زیر هر قطب هر فاز یک الکتروموتور ۴۸ شیار سه فاز ۴ قطب را به دست آورید.
 - ۹- زاویه الکتریکی شیارهای پرسش شماره ۸ را به دست آورید.
 - ۱۰- رابطه گام قطبی با گام سیم‌بندی در موتورهای الکتریکی دارای سیم‌بندی گام کامل و گام کسری را بیان کنید.
 - ۱۱- شماره شروع فازهای یک موتور سه فاز ۴۸ شیار ۶ قطب را مشخص کنید.
 - ۱۲- موارد کاربرد سیم‌بندی کلاف مساوی و کلاف متحدم‌المرکز را در موتورهای الکتریکی بیان کنید.
 - ۱۳- سیم‌بندی به ازای جفت قطب و به ازای قطب را شرح دهید.
 - ۱۴- اتصال کلاف‌های هر فاز در سیم‌بندی به ازای قطب و به ازای جفت قطب، چگونه است؟
 - ۱۵- مزایا و کمبودهای سیم‌بندی گام کسری را بیان کنید.
 - ۱۶- مراحل ترسیم دیاگرام سیم‌بندی استاتور یک موتور الکتریکی را بیان کنید.
 - ۱۷- دیاگرام سیم‌بندی استاتور یک موتور ۳۶ شیار ۶ قطب سه فاز را به ازای جفت قطب، طرح و رسم کنید.
 - ۱۸- دیاگرام سیم‌بندی استاتور یک موتور ۴۸ شیار ۴ قطب سه فاز را به ازای جفت قطب، طرح و رسم کنید.
 - ۱۹- دیاگرام سیم‌بندی استاتور یک موتور ۴۸ شیار ۸ قطب سه فاز را به ازای قطب، طرح و رسم کنید.
 - ۲۰- گام قطبی از تقسیم بر به دست می‌آید.
 - ۲۱- دور یک موتور ۴ قطب بالغش ۴ درصد در یک دقیقه کدام است؟
- الف) ۱۵۰° ب) ۱۴۶° ج) ۱۱۴° د) ۱۴۴°



۲۲- زاویه الکتریکی بین شیارهای یک موتور ۶ قطب، 3° درجه است. زاویه مکانیکی بین شیارهای آن چند درجه است؟

- الف) 20° ب) 10° ج) 6° د) 9°

۲۳- لغش در موتورهای آسنکرون، کوچک تر از و در موتورهای سنکرون، برابر با است.

واحدکار دوم

توانایی قراردادن کلاف در شیار استاتور

هدف کلی

قراردادن کلاف‌ها در شیارها و تکمیل سیم‌بندی استاتور موتورهای سه فاز یک طبقه یک سرعته

هدف‌های رفتاری: از فرآگیر، انتظار می‌رود با گذراندن این پیمانه، بتواند:

۱- کلاف‌ها را مرتب و صاف کند.

۲- سرهای خروجی کلاف‌ها را به سوی جعبه اتصال موتور، هدایت کند.

۳- از ساییده شدن سیم‌ها به بدنه موتور، جلوگیری کند.

۴- بازوهای کلاف‌ها را با توجه به نقشه موتور، در داخل شیارها قرار دهد.

۵- روی بازوها را با کاغذ «پرشمان» پوشاند تا سیم‌ها از شیارها بیرون نزنند.

۶- سیم‌بندی کلاف مساوی را برای الکتروموتور سه فاز یک طبقه یک سرعته انجام دهد.

۷- سیم‌بندی کلاف متحdalمرکز را برای الکتروموتور سه فاز یک طبقه یک سرعته انجام دهد.

ساعات آموزش

جمع	عملی	نظری
۱۷۰	۱۵۰	۲۰

۱-۲- قراردادن کلاف در شیار استاتور


پس از عایق کاری شیارهای استاتور، پیچیدن کلافها توسط دستگاه کلاف پیچ و آماده سازی کلافها، بازوی های آنها را درون شیارهای استاتور قرار می دهند.

این مرحله از اجرای سیم بندی موتورها حائز اهمیت بوده و عمده ترین مرحله سیم بندی است. قراردادن سر کلافها در شیار استاتور ظرفات خاصی دارد و باید با دقت و حوصله زیادی اجرا شود. موتور پیچها، با تمرین زیاد و رعایت اصول فنی، مهارت سیم پیچی را در این مرحله کسب می کنند.


دهانه شیارهای استاتور به دلیل مسائل فنی، به مراتب از ضخامت بازوی کلافها کم عرض تر است. بنابراین، ممکن نیست بتوان بازووهای کلافها را یکجا درون شیارها قرار داد. در این مورد، با توجه به عرض دهانه شیارها باید سیم های بازوی هر کلاف را به گروههای چندتایی تقسیم کرده و آنها را در میان دو انگشت شست و سبابه قرارداد و با حرکت لغزشی انگشتان، سیم ها را به درون شیار هدایت کرد.

در هدایت سیم ها به داخل شیارها باید سیم ها را به طور منظم روی هم چید. هیچ گونه فضای خالی نباید بین آنها وجود داشته باشد سیم ها نباید به صورت مورب یا ضربه دهند شیارها قرار گیرند، زیرا فضای کافی برای هدایت بقیه سیم ها باقی نخواهد ماند. در مواقعی که فضای کافی برای سیم ها وجود ندارد، معمولاً سیم های درون شیار را با کاردک های مخصوص فیبری، جابه جا کرده و آنها را روی هم فشار می دهند تا فضای لازم برای بقیه سیم ها فراهم شود.


نمونه ای از کاردک های مورد استفاده را در شکل ۲-۱ مشاهده می کنید. هنگام استفاده از این کاردک ها می بایستی دقت کرد تا آسیبی به لامپ روی سیم های مسی وارد نیاید.

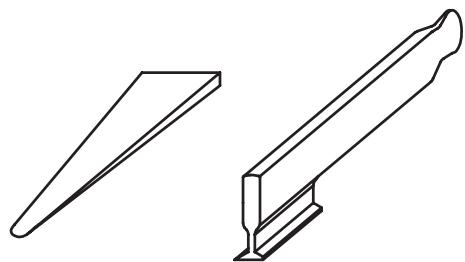

ابزار کاهش فضای بین سیم ها

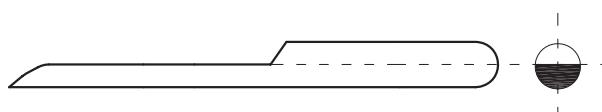

وسیله هدایت سیم ها به داخل شیارها

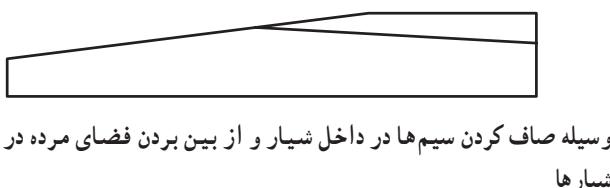

وسیله صاف کردن سیم ها در داخل شیار و از بین بردن فضای مرده در شیارها

شکل ۱-۲- نمونه هایی از کاردک های فیبری کاهش فضای بین سیم ها



حالت قرارگرفتن انگشتان دست‌ها و مراحل مختلف استفاده از انگشتان شست و سبابه، در شکل ۲-۲ نشان داده شده است.



شکل ۲-۲- حالت انگشتان شست و سبابه در کلاف‌گذاری



کلاف‌ها، مطابق قسمت الف شکل ۲-۳ بین انگشتان قرار می‌گیرند. سیم‌ها را مطابق قسمت ب شکل ۲-۳ مرتب کرده و آن‌ها را به شیارها هدایت کنید. به این ترتیب، از مورب قرارگرفتن سیم‌ها بر روی هم جلوگیری شده و از فضای داخل شیار، به‌طور کامل استفاده می‌شود.




شکل ۲-۳

قبل از قراردادن بازوی کلافها در داخل شیارها، لازم است کلافهای در سمتی از استاتور قرار دهید که محل مخصوص هدایت سیم‌ها به جعبه اتصالات (تخته کلم) در آن سمت قرار دارد (شکل ۲-۴).



شکل ۲-۴— محل عبور سر سیم‌ها به جعبه اتصالات (تخته کلم)

کلافها به منظور قراردادن بازوهای کلافها در داخل شیارهای استاتور، مطابق شکل ۲-۵ در مقابل استاتور قرار می‌گیرند.

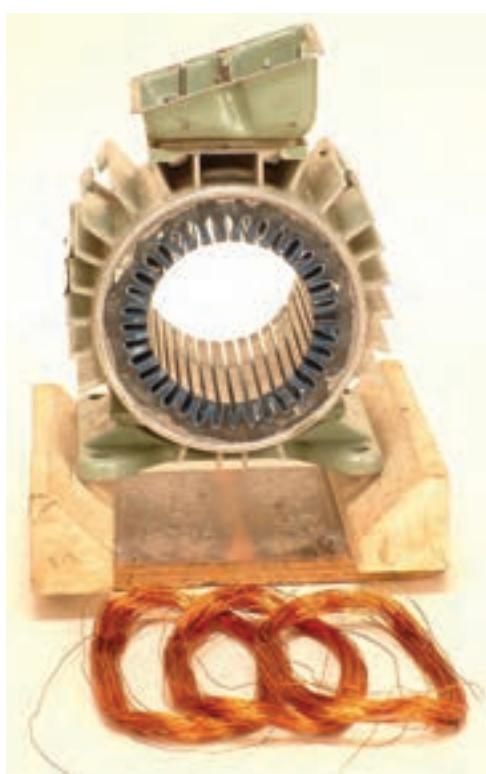


شکل ۲-۵— موقعیت کلافها در مقابل استاتور، قبل از جاگذاری آنها در داخل استاتور



شکل ۲-۶- موقعیت انگشتان شست و سبایه در جای گذاری کلافها در داخل شیار استاتور



شکل ۲-۷- قرار گرفتن یک بازو در داخل یک شیار

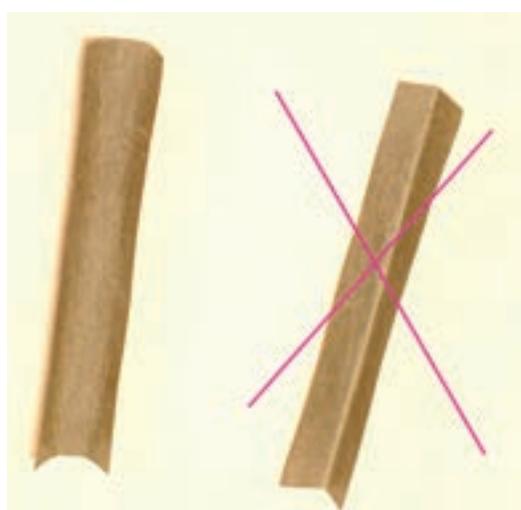

شکل نادرست کاغذ پرشمان شکل صحیح کاغذ پرشمان

شکل ۲-۸- انتخاب شکل صحیح کاغذ پرشمان

یکی از پیچک‌های گروه کلاف موردنظر را انتخاب کرده و آن را مطابق شکل ۲-۶ درون شیارهای استاتور قرار می‌دهیم.

تمام سیم‌های مربوط به یک بازوی هر پیچک را با حوصله زیاد و به طور مرتب در داخل شیار قرار می‌دهیم (شکل ۲-۷).

۲-۲- قرار دادن کاغذ پرشمان روی کلافها

پس از استقرار سیم‌ها در داخل شیارها، لازم است روی آن‌ها را با کاغذ پرسپان (پرشمان) پوشانید تا از شیار بیرون نیایند. کاغذ پرسپان را ابتدا به صورت ناوданی فرم می‌دهیم و در داخل شیار قرار می‌دهیم (شکل ۲-۸).



کاغذ پرشمان برای جلوگیری از بیرون آمدن سیم‌ها، روی بازوها را در داخل شیار می‌پوشاند (شکل ۲-۹).

شکل ۲-۹—پوشاندن روی بازوها توسط کاغذ پرشمان



طول کاغذ پرشمان را ۵ میلی‌متر بیشتر از اندازه طول شیار در نظر بگیرید تا پس از جاگذاری آن در داخل شیار به منظور روکش بازو، طرفین شیار را حدود $2/5$ تا $2/5$ میلی‌متر بیشتر از طول شیار پوشش دهد (شکل ۲-۱۰).

شکل ۲-۱۰—طول کاغذ پرشمان از هر طرف شیار حدود $2/5$ تا $2/5$ میلی‌متر بیشتر است.



موقعیت کلاف در داخل شیار، از استقرار کامل آن، در شکل ۲-۱۱ نشان داده شده است.

شکل ۲-۱۱—استقرار کامل یک کلاف در داخل شیارهای استاتور

۲-۳- کارهای عملی ۲

۱-۳-۲- کار عملی ۱

هدف: قراردادن کلاف‌ها در داخل شیارها

زمان: ۲۴ ساعت

نکات ایمنی: محیط کار را از خرد سیم و کاغذ پاک کنید. بدنه استاتور را کاملاً از چربی و گردوخاک پاک کنید. از روشنایی مناسب در روی میز کار استفاده کنید از میز کار و صندلی استاندارد مناسب استفاده کنید تا هیچ‌گونه فشاری بر کمر و پاهایتان وارد نشود.

وسایل و ابزار مورد نیاز

۱- استاتور نگهدار یک عدد

۲- کاردک چوبی یک عدد

۳- کاردک فیبری یک عدد

۴- استاتور ۳۶ شیار سه فاز عایق کاری شده یک عدد

(شکل ۲-۱۲)

۵- شش گروه کلاف سه‌تایی آماده با گام‌های مساوی

۱ به ۱۰

۶- قیچی کاغذبر یک عدد

۷- کاغذ پرشمان ۰/۲۰ به حد کافی

مراحل انجام کار

۱- پوسته موتور را روی نگهدارنده استاتور قرار دهید.

۲- یکی از شیارها را به عنوان شیار شروع سیم‌بندی در نظر بگیرید و آن را با شماره ۱ علامت‌گذاری کنید.

۳- جهت گردش برای جاگذاری کلاف‌ها را به دلخواه انتخاب کنید (شکل ۲-۱۳).



شکل ۲-۱۲- پوسته موتور سه فاز ۳۶ شیار




شکل ۲-۱۳- انتخاب شیار شروع و مسیر کلاف‌گذاری

۴- یک گروه کلاف سه تایی در طرف استاتور که سر سیم ها از آن طرف به جعبه اتصال هدایت می شوند، قرار دهید (شکل ۲-۱۴).



شکل ۲-۱۴- تعیین محل قرارگیرنده کلاف ها

۵- بازوی اول کلاف شماره یک را در شیار شروع سیم بندی قرار دهید (شکل ۲-۱۵).

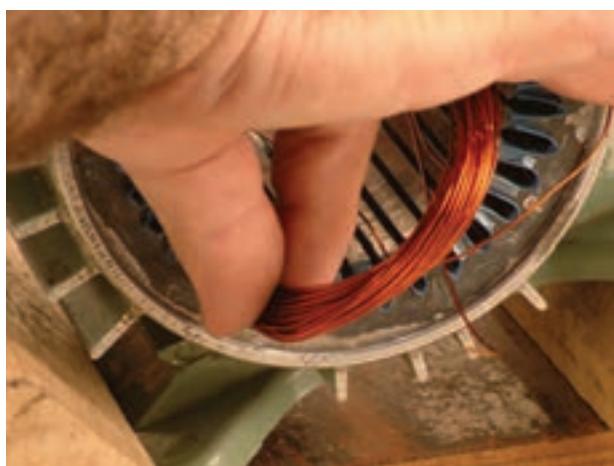

شکل ۲-۱۵- قراردادن بازوی شماره یک در شیار شماره ۱

۶— کاغذ پرشمان را به اندازه‌ای مناسب بیرید و روی بازو را با آن پوشانید (شکل ۲-۱۶).



شکل ۲-۱۶— پوشاندن روی بازو با کاغذ پرشمان

۷— پس از قراردادن بازوی دوم کلاف شماره یک، پیشانی‌های آن را در جهت سیم پیچی خم کنید تا جای کافی برای بازوها بعدی فراهم شده و براحتی در داخل شیارها قرار بگیرند. این عمل را برای همه کلاف‌ها پس از جازدن آن‌ها اجرا می‌کنیم (شکل‌های ۲-۱۷).

شکل (۲-۱۷— الف) نحوه خم کردن پیشانی کلاف را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۱۷— الف

شکل (۲-۱۷— ب) پیشانی کلاف پس از خم شدن.




شکل ۲-۱۷— ب

—۸— دو بازوی گروه کلاف اول را مطابق کلاف اول قرار دهید. توجه کنید که ورود و خروج هر کلاف مثل کلاف اول باشد. به این ترتیب انتهای گروه کلاف اول از شیار شماره ۱۲ بیرون خواهد آمد (شکل ۲-۱۸).



شکل ۲-۱۸— قرار گرفتن گروه کلاف شماره یک در داخل شیارها

—۹— سه شیار را خالی رها کنید تا محل شروع گروه کلاف دوم مشخص شود. شیار شماره ۷، محل قرار گرفتن گروه کلاف دوم است (شکل ۲-۱۹).

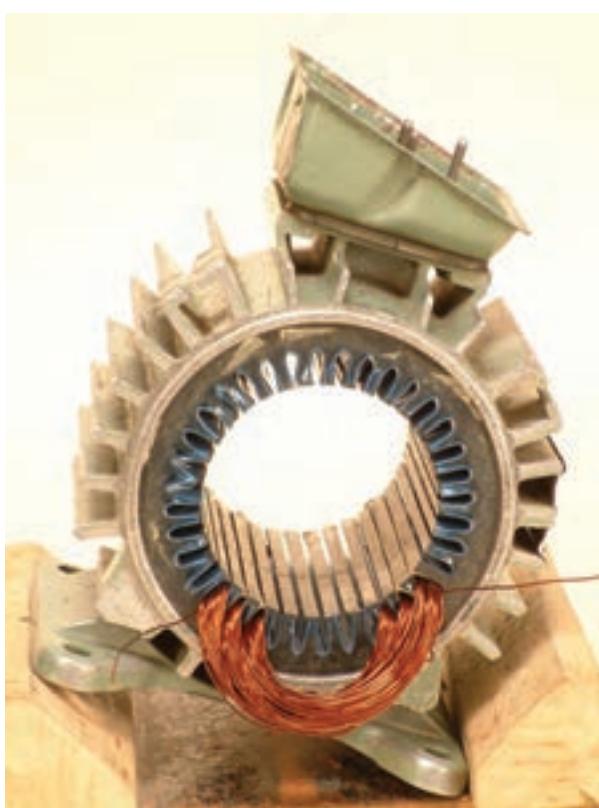

شکل ۲-۱۹— محل شروع گروه کلاف دوم

۱۰- اولین کلاف مربوط به گروه کلاف دوم را در شیار
شماره ۷ قرار دهید (شکل ۲-۲۰).




شکل ۲-۲۰- قراردادن اولین کلاف گروه کلاف دوم

۱۱- دو کلاف دیگر گروه کلاف دوم را در داخل شیارها
قرار دهید (شکل ۲-۲۱).




شکل ۲-۲۱- قرارگرفتن بازو های گروه کلاف دوم در داخل شیارها

۱۲— اولین کلاف گروه کلاف سوم را در شیار شماره ۱۳ قرار دهید (شکل ۲-۲۲).

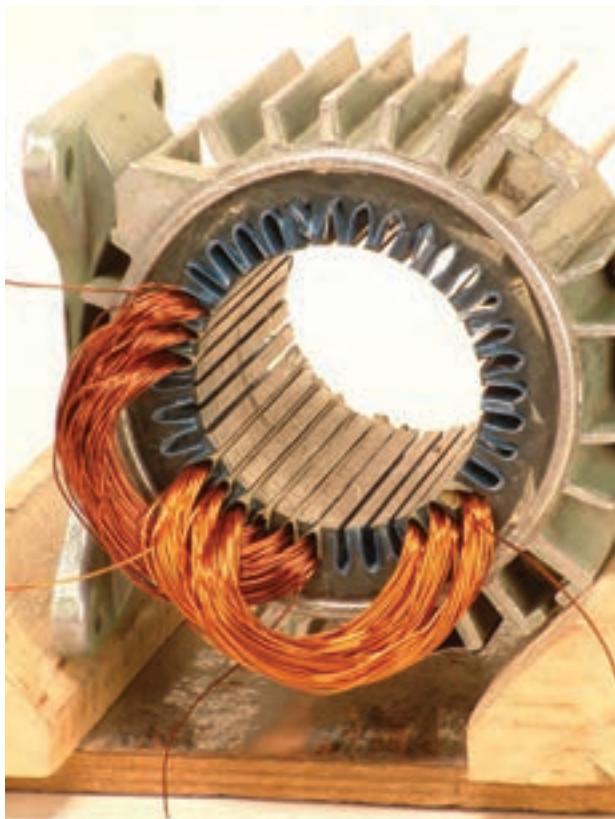

شکل ۲-۲۲— شروع گروه کلاف سوم از شیار شماره ۱۳

۱۳— گروه کلاف سوم را در شیارهای مربوطه قرار دهید (شکل ۲-۲۳).

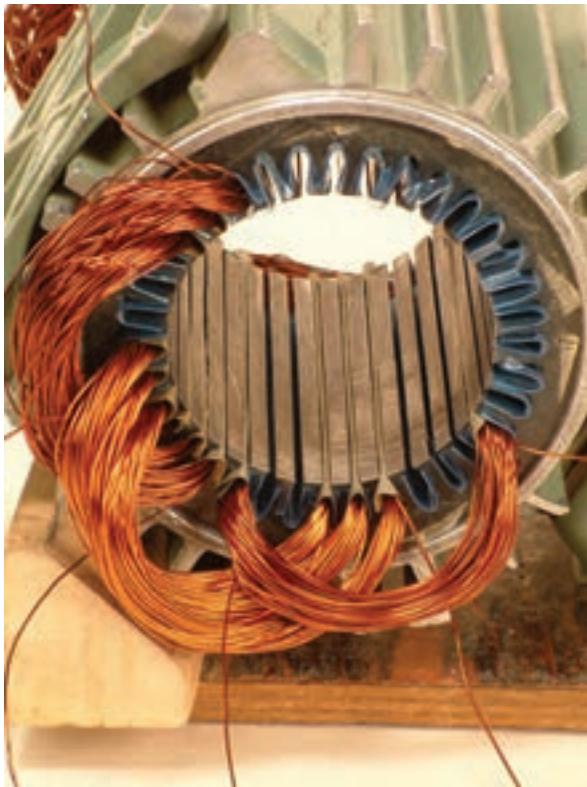

شکل ۲-۲۳— قرار گرفتن گروه کلاف سوم



شکل ۲-۲۴—قرارگرفتن گروه کلاف شماره چهار

۱۴—گروه کلاف چهارم را از شیار شماره ۱۹ شروع کنید و سه بازوی آن را به طوری متوالی در شیارهای ۱۹، ۲۰ و ۲۱ قرار دهید (شکل ۲-۲۴).



شکل ۲-۲۵—قرارگرفتن گروه کلاف شماره پنج

۱۵—گروه کلاف پنجم را از شیار شماره ۲۵ شروع کنید و بازوهای آن را به طور متوالی در شیارهای ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قرار دهید (شکل ۲-۲۵).



شکل ۲-۲۶-الف

۱۶- قبل از قراردادن گروه کلاف شماره ۶، بازوهای موجود در شیارهای ۱، ۲ و ۳ را بیرون آورده و آنها را به طرف بالا خم کنید (شکل ۲-۲۶).

شکل ۲-۲۶-الف موقعیت بازوهای موجود در شیارهای ۱ و ۲ و ۳ را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۲۶-ب

در شکل ۲-۲-ب بازوهایی که از شیارهای ۱ و ۲ و ۳ بیرون آورده شده‌اند را نشان می‌دهد.

۱۷—گروه کلاف ششم را از شیار ۳۱ شروع کنید و بازوهای آن را به طور متوالی در شیارهای ۳۲، ۳۱ و ۳۳ قرار دهید و بازوهای ۱، ۲ و ۳ را به جای خود برگردانید (شکل ۲-۲۷).




شکل ۲-۲۷—جاز دن گروه کلاف ششم

تمرین

کلافهای گذاشته شده در کار عملی شماره ۱ در قسمت

۱-۸-۱ مربوط به سیم پیچی موتور سه فاز ۳۶ شیار ۴ قطب به ازای جفت قطب است. ابتدا شیارهای استاتور را شماره گذاری کنید و کلافهای مربوط به هر فاز را که در داخل شیارها قرار گرفته است، با شماره های موجود در شکل ۲-۲۸ مقایسه کنید. اگر تفاوت هایی با شیارهای استاتور مشاهده کردید، علت تفاوت ها را بیان کنید.

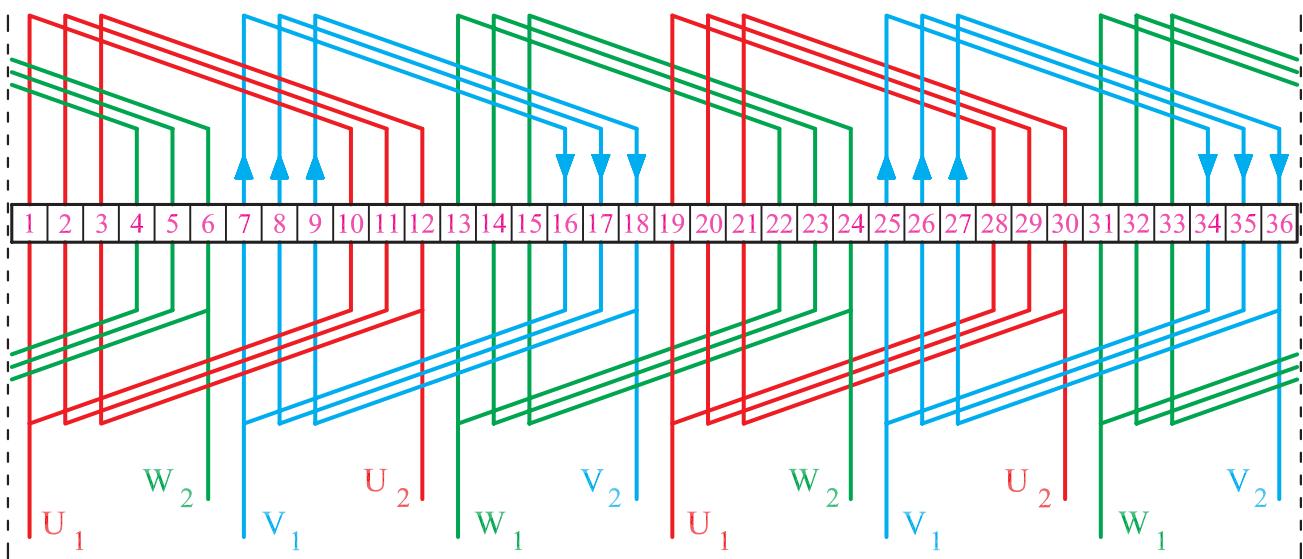

شکل ۲-۲۸ - سیم بندی یک طبقه استاتور ۳۶ شیار

۲-۳-۲ - کار عملی ۲

هدف: قراردادن کلافها در داخل شیارها

زمان: ۲۴ ساعت

نکات ایمنی: محیط کار را از خرده سیم و کاغذ پاک کنید. بدنه استاتور را کاملاً از چربی و گرد و خاک پاک کنید. از روشنایی مناسب در روی میز کار استفاده کنید. از میز کار و صندلی استاندارد مناسب استفاده کنید تا هیچ گونه فشار بر کمر و پاها وارد نشود.

وسایل و ابزار مورد نیاز

۱- استاتور نگهدار یک عدد

۲- کاردک چوبی یک عدد

۳- کاردک فیبری یک عدد

۴- استاتور ۳۶ شیار سه فاز عایق کاری شده یک عدد

۵- ۱۸ کلاف های آماده با گام های سیم بندی ۱ به ۶

۶- قیچی کاغذ بر یک عدد


۷- کاغذ پرشمان ۰/۲۰ به حد کافی

موضوع: قراردادن کلاف ها در داخل شیارهای یک

موتور ۳۶ شیار ۶ قطب در سیم بندی به ازای قطب.

مراحل انجام کار

۱۸-۱ کلاف براساس قسمت ۲-۲۹ الف در نظر بگیرید.

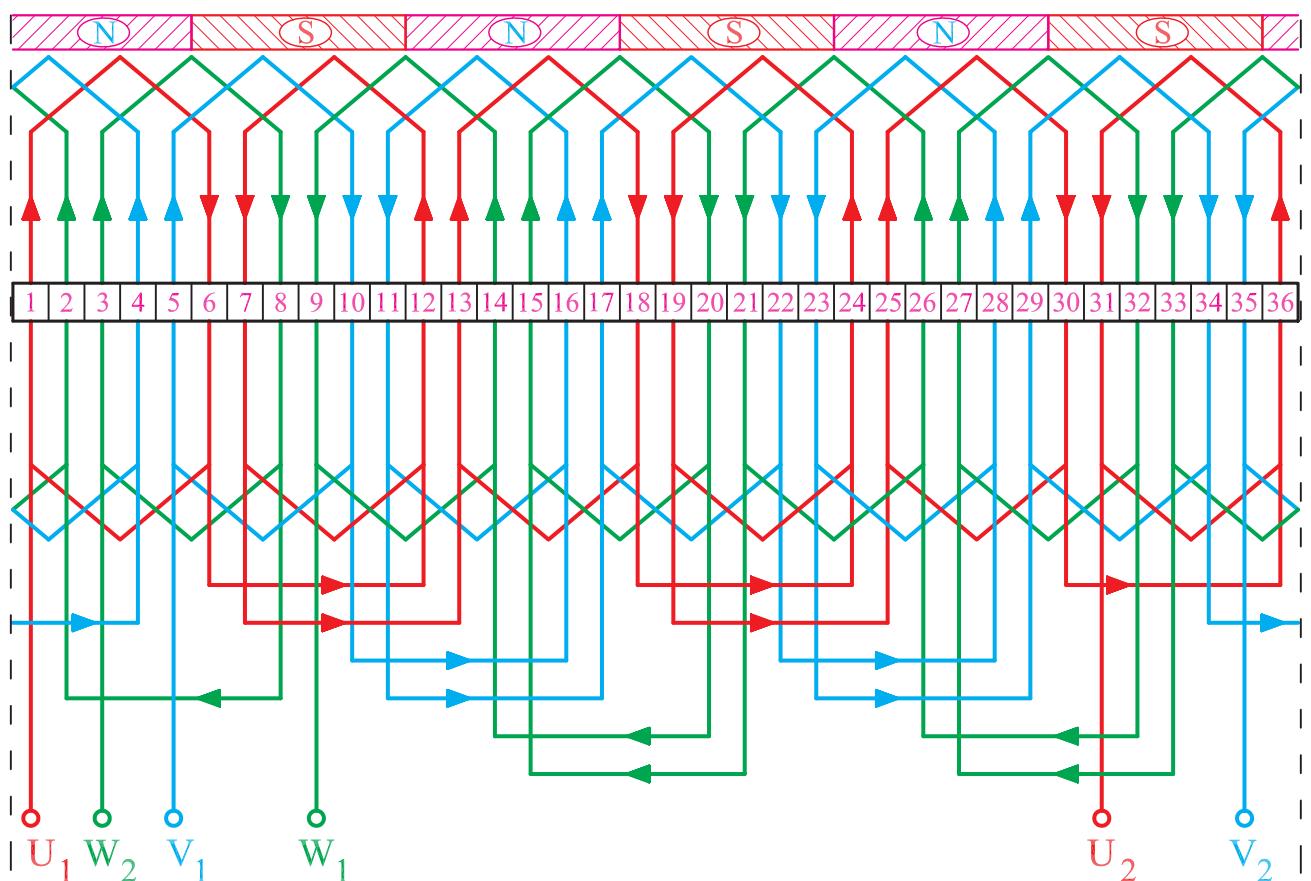

شکل ۲-۲۹-الف - دیاگرام سیم بندی موتور سه فاز ۳۶ شیار ۶ قطب یک طبقه به ازای قطب (G = ۲P)



شکل ۲-۲-ب - انتخاب شیار شروع سیم‌بندی



شکل ۲-۲-ج - قراردادن کلاف شماره ۱

۲- استاتور موتور را روی نگهدارنده استاتور قرار دهید.

۳- یکی از شیارها را به عنوان شیار شماره ۱ در نظر

بگیرید.

۴- جهت گردش برای جاگذاری کلاف‌ها را انتخاب کنید

(شکل ۲-۲-ب).

۵- بازوی اول کلاف شماره یک را در داخل شیار شماره

۱ قرار دهید. روی آن را با کاغذ پرشمان بپوشانید.

۶- بازوی دوم آن را با توجه به گام سیم‌بندی ۱ به ۶ در

شیار شماره ۶ قرار دهید. روی آن را با کاغذ پرشمان بپوشانید

(شکل ۲-۲-ج).



۷- کلاف شماره یک را فرم دهید تا برای بازوهای بقیه کلاف‌ها جا باز شود (شکل ۲-۳°).

شکل ۲-۳°




۸- کلاف‌های دوم را با فاصله یک شیار، در شیارهای ۳ و ۸ قرار دهید (شکل ۲-۳۱).

شکل ۲-۳۱- موقعیت کلاف دوم



شکل ۲-۳۲—موقعیت کلاف سوم

۹—کلاف شماره ۳ را به فاصله یک شیار از کلاف دوم، در شیارهای ۵ و 1° قراردهید (شکل ۲-۳۲).

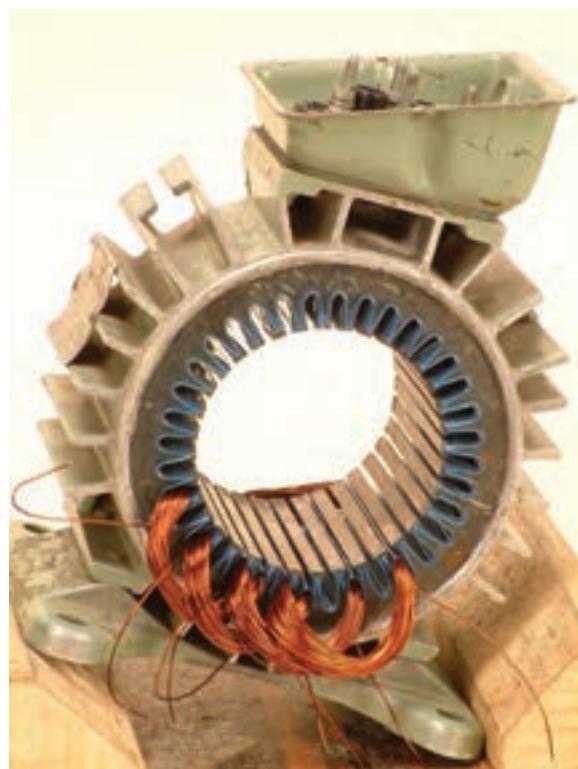

شکل ۲-۳۳—موقعیت کلاف شماره ۴

۱۰—کلاف شماره ۴ را به فاصله یک شیار از کلاف شماره ۳، در شیارهای ۷ و ۱۲ قراردهید (شکل ۲-۳۳).

۱۱- بقیه کلافها را به ترتیب و به فاصله یک شیار از ماقبل خود تا کلاف شماره ۱۶ در شیارهای مربوطه قرار دهید (شکل ۲-۳۴).



شکل ۲-۳۴- موقعیت کلافها از کلاف شماره ۱ تا کلاف شماره ۱۶

۱۲- قبل از قراردادن کلاف شماره ۱۷، هر دو بازوی موجود در شیار ۱ و ۳ را از شیارهای مربوطه خارج کرده و به سمت بالا خم کنید (شکل ۲-۳۵).



(الف)



(ب)

شکل ۲-۳۵- بیرون آوردن بازوهای ۱ و ۳ از شیارهای مربوطه

۱۳— کلاف شماره ۱۷ را در شیارهای مربوطه قرار دهید
شکل ۲-۳۶.



شکل ۲-۳۶— موقعیت کلاف شماره ۱۷

۱۴— کلاف شماره ۱۸ را در شیارهای مربوطه قرار دهید
شکل ۲-۳۷.



شکل ۲-۳۷— موقعیت کلاف شماره ۱۸



(الف)



(ب)

شکل ۲-۳۸—هدایت بازوی شیار شماره ۱ به مکان اولیه

۱۵—بازوی شماره ۱ را به شیار شماره ۱ برگردانید (شکل ۲-۳۸).

شکل (۲-۳۸-الف) بازوی شماره ۱ قبل از برگردانیدن آن به شیار شماره ۱

شکل (۲-۳۸-ب) بازوی شماره ۱ پس از برگردانیدن آن به داخل شیار شماره ۱



(الف)

۱۶- بازوی شماره ۳ را به شیار شماره ۳ برگردانید. به این ترتیب، تمام کلاف‌ها در شیارهای مربوطه مستقر می‌شوند (شکل ۲-۳۹).

شکل ۲-۳۹(الف) بازوی شماره ۳ را قبل از برگردانیدن آن به شیار ۳ نشان می‌دهد.



(ب)

شکل ۲-۳۹-برگرداندن بازوی شماره ۳ به شیار شماره ۳ و گذاشتن کامل کلاف‌ها در داخل شیارها

شکل ۲-۳۹(ب) بازوی شماره ۳ را پس از قرارگرفتن آن در شیار شماره ۳ نشان می‌دهد.

با توجه به دستورهای ارائه شده در کارهای عملی شماره ۱ و ۲، کارهای عملی شماره ۳ تا ۶ را انجام دهید. توصیه می‌شود ابتدا اطلاعات کلی سیم پیچی را در هر مورد به دست آورید. سپس اقدام به کلاف‌گذاری در داخل شیارها کنید. مثلاً:

محاسبات لازم را انجام دهید.

– نقشه موتور را تهیه کنید.

– با توجه به گام کلاف، قالب مناسب تهیه کنید.

– پس از تأیید اطلاعات توسط مربی کارگاه، تعداد کلاف‌های مورد نیاز را آماده کنید.

– شیارهای استاتور را از نظر عایق‌بندی کنترل کنید و در صورت تشخیص عایق نامناسب، آن را با عایق خوب تعویض کنید.

– با حوصله‌ی زیاد کلاف‌ها را در داخل شیارها قرار دهید.


۲-۳-۳ کار عملی شماره ۳

زمان: ۲۴ ساعت


موضوع: سیم‌بندی موتور ۳۶ شیار سه فاز ۴ قطب با سیم‌بندی کلاف متحدل‌مرکز به‌ازای جفت قطب.

مراحل انجام کار


۱- شکل ۲-۴۰ را در نظر بگیرید. ۶ گروه کلاف سه تابی متحدل‌مرکز تهیه کنید و با توجه به شکل ۲-۴۱ کلاف‌ها را مطابق شکل‌های داده شده، ابتدا کلاف کوچک و بعد کلاف متوسط و سپس کلاف بزرگ را در شیارها قرار دهید (شکل ۲-۴۱).

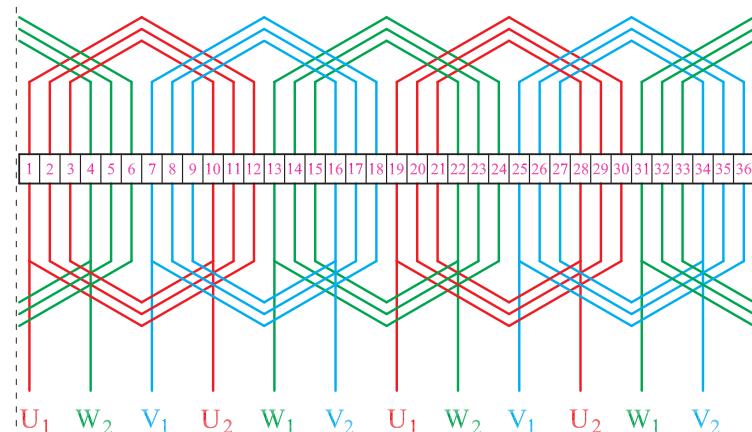


شکل ۲-۴۰

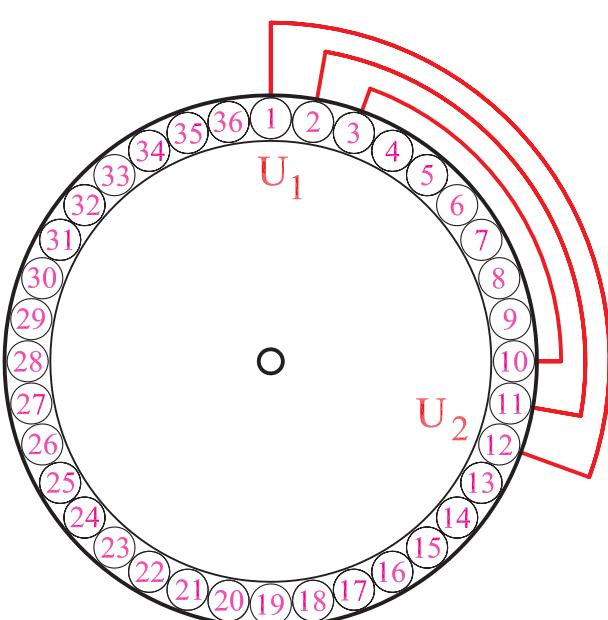

شکل ۲-۴۱- قرار دادن کلاف‌های گروه کلاف شماره ۱ در شیارهای استاتور موتور سه فاز ۳۶ شیار با سیم‌بندی متحدل‌مرکز

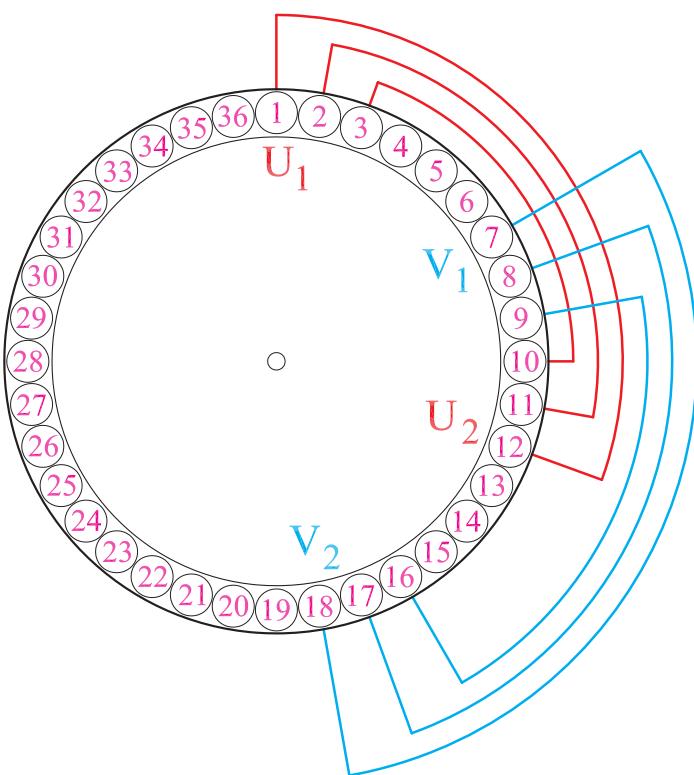


۲- سه شیار خالی را رها کنید و گروه کلاف دوم را در داخل شیارها قرار دهید و گروه کلاف دوم را در شیارهای ۱۶-۹، ۱۷-۸ و ۱۸-۷ قرار دهید (شکل ۲-۴۲).

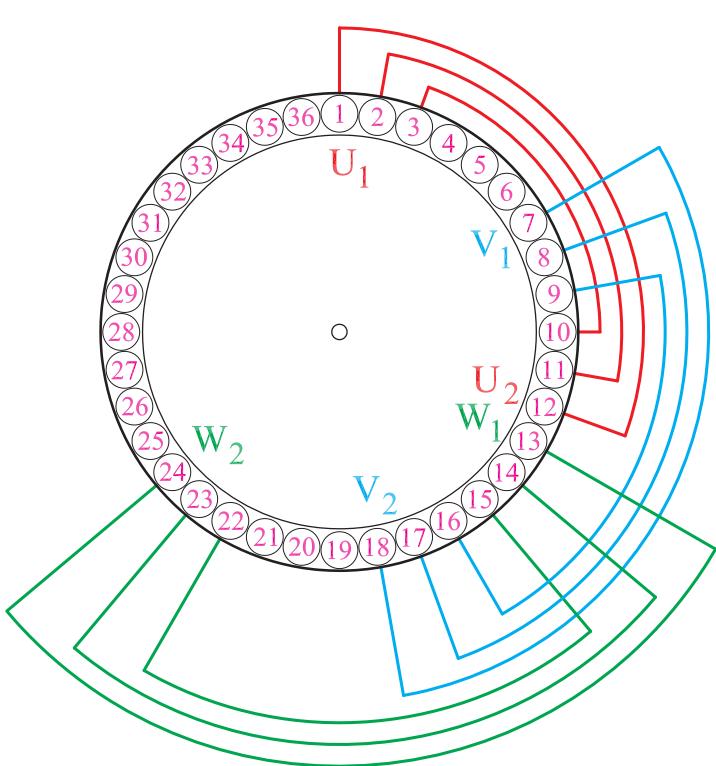

۳- گروه کلاف شماره ۳ را در شیارهای ۱۴-۲۲، ۱۵-۲۲ و ۱۳-۲۴ قرار دهید (شکل ۲-۴۳).


شکل ۲-۴۳- قرار دادن کلافهای گروه کلاف شماره ۳ در شیارهای استاتور موتور سه فاز ۳۶ شیار با سیم بندی متحده مرکز

۴- گروه کلاف شماره ۴ را در شیارهای ۲۱-۲۰، ۲۸-۲۱ و ۳۰-۱۹ قرار دهید (شکل ۴-۴).

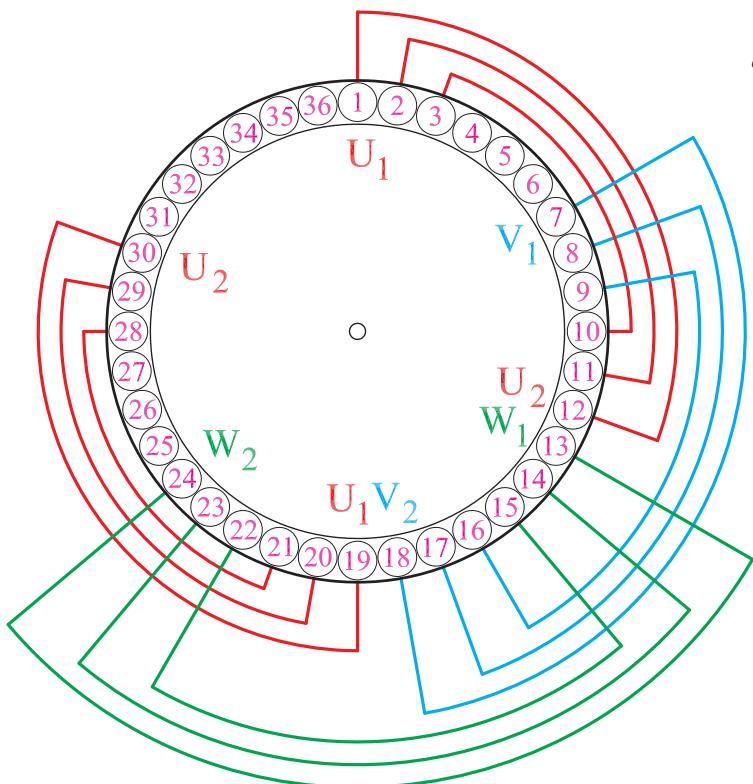


شکل ۴-۴- قرار دادن کلافهای گروه کلاف شماره ۴ در شیارهای استاتور موتور سه فاز ۳۶ شیار با سیم بندی متحدد المركز

۵- گروه کلاف شماره ۵ را در شیارهای ۲۷-۲۴، ۲۵-۳۵ و ۲۶-۳۶ قرار دهید (شکل ۴-۵).

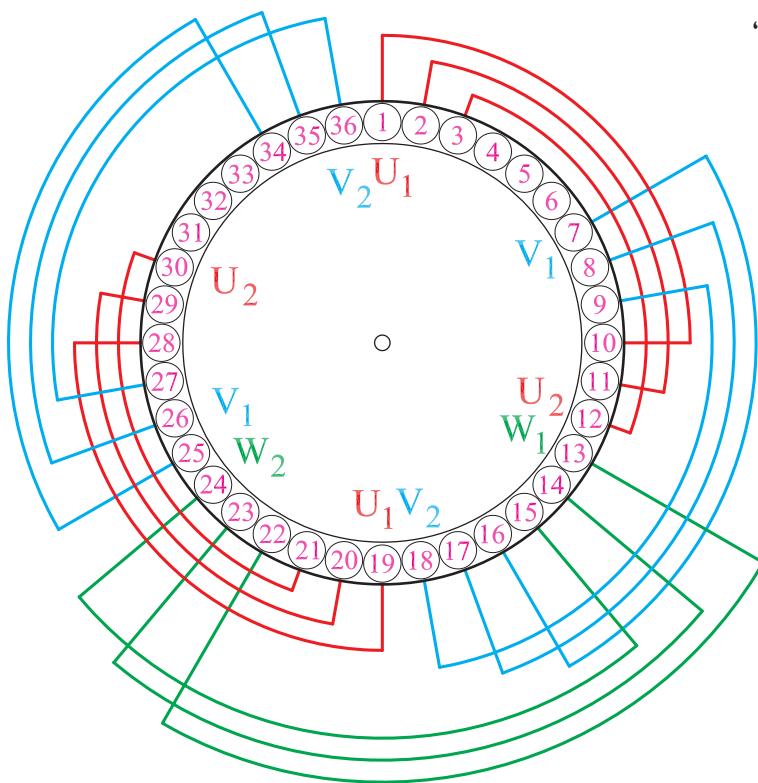


شکل ۴-۵- قرار دادن کلافهای گروه کلاف شماره ۵ در شیارهای استاتور موتور سه فاز ۳۶ شیار با سیم بندی متحدد المركز

۶- بازوهای ۱، ۲ و ۳ از گروه کلاف شماره ۱ را از شیارهای ۲، ۳ و ۱ خارج کنید تا بازوهای زیرین گروه کلاف شماره ۶ در شیارها ۴، ۵ و ۶ قرار گیرند (شکل ۲-۴۶).

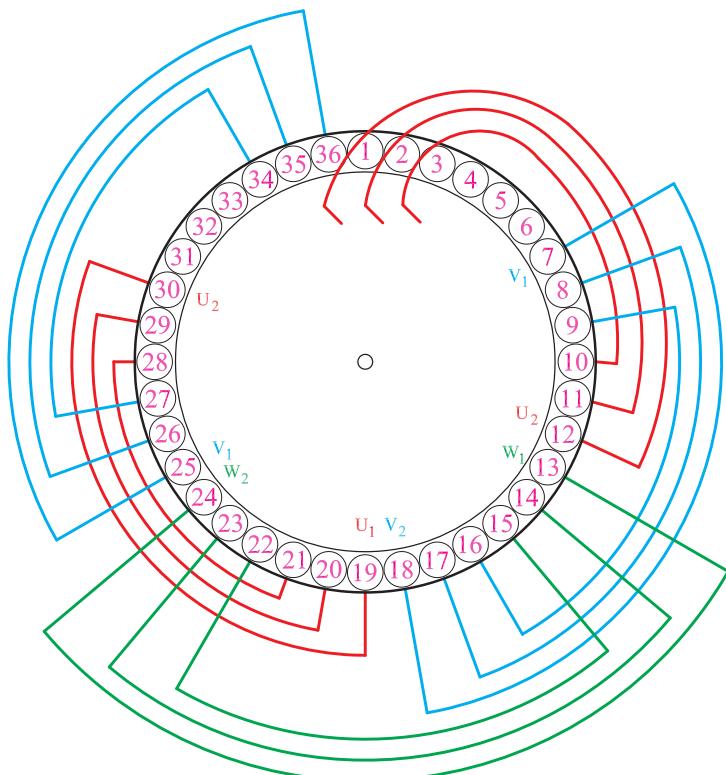


شکل ۲-۴۶- خارج کردن بازوهای گروه کلاف شماره ۱ از شیارهای مربوطه به منظور قرار دادن گروه کلاف شماره ۶

۷- گروه کلاف شماره ۶ را در شیارها ۴-۳۲، ۴-۳۳ و ۵-۳۲ قرار دهید (شکل ۲-۴۷).

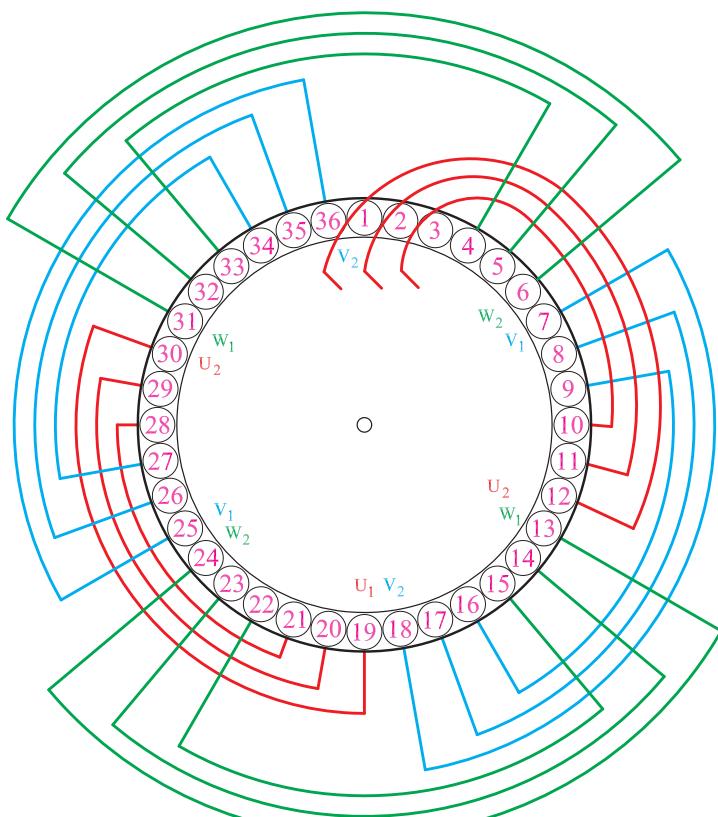

شکل ۲-۴۷- قرار دادن کلافهای گروه کلاف شماره ۶ در شیارهای استاتور موتور سه فاز ۳۶ شیار با سیم بندی متحدم مرکز

۸- بازوهای ۱، ۲ و ۳ مربوط به گروه کلاف شماره ۱ را به شیارهای ۲، ۳ و ۱ برگردانید (شکل ۲-۴۸).

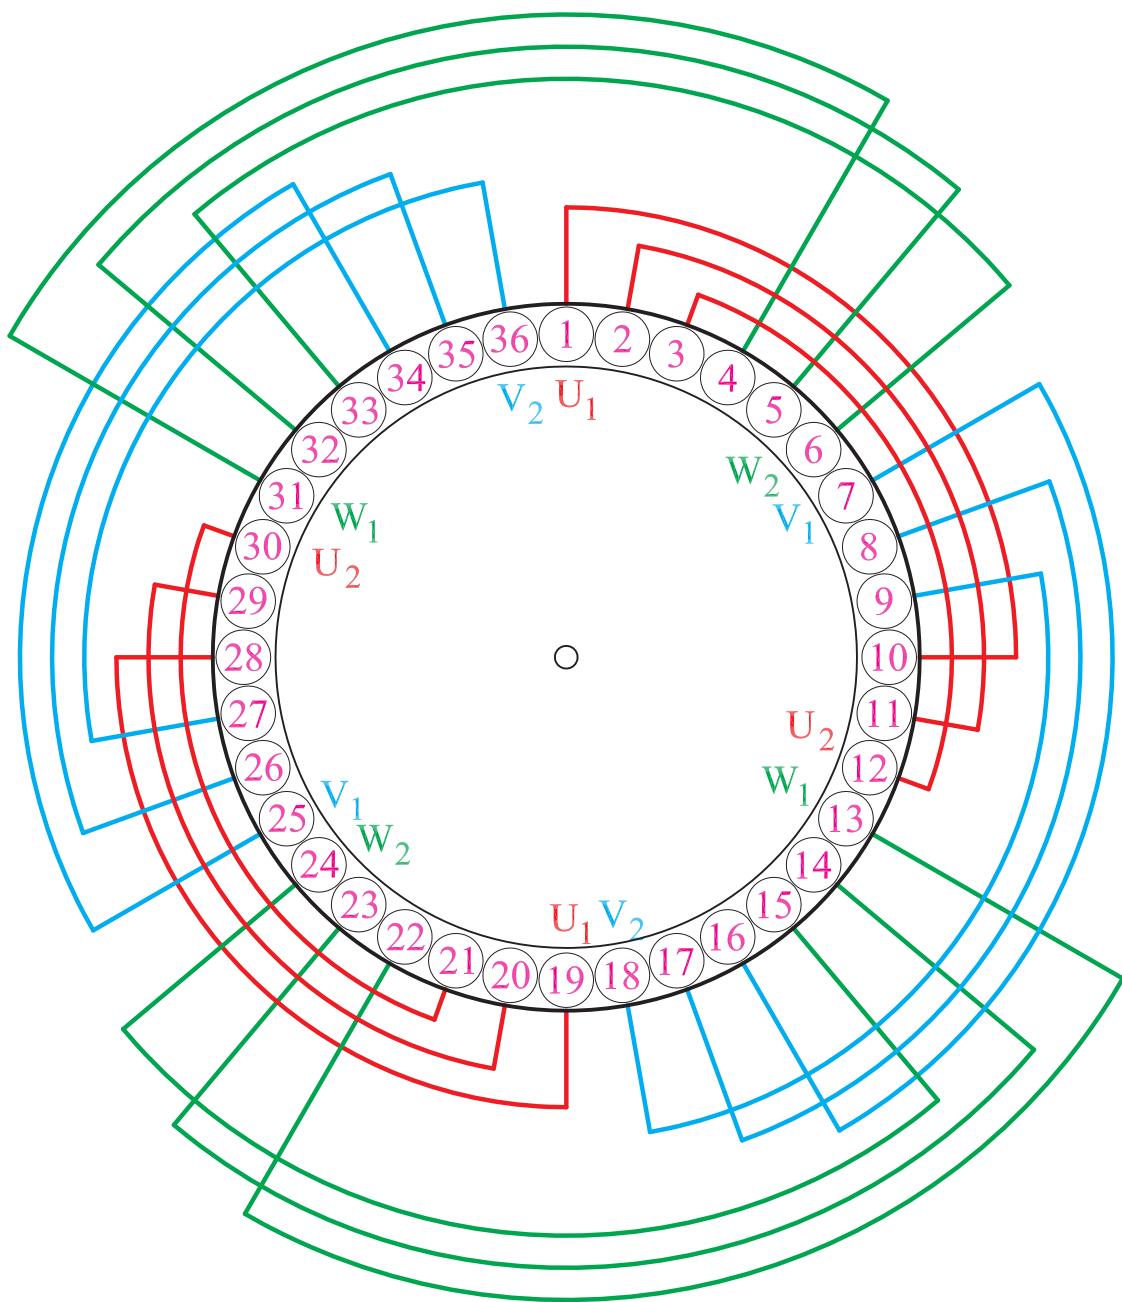

شکل ۲-۴۸- قرار دادن بازوهای ۱، ۲ و ۳ در شیارهای مربوطه و تکمیل سیم‌بندی


۴-۳-۲- کار عملی

زمان: ۲۴ ساعت


موضوع: سیم‌بندی موتور ۲۴ شیار سه فاز ۴ قطب با سیم‌بندی بهازای قطب.

مراحل انجام کار

۱- شکل ۲-۴۹ را درنظر بگیرید و ۱۲ کلاف با گام ۱ به ۶ تهیه کنید.

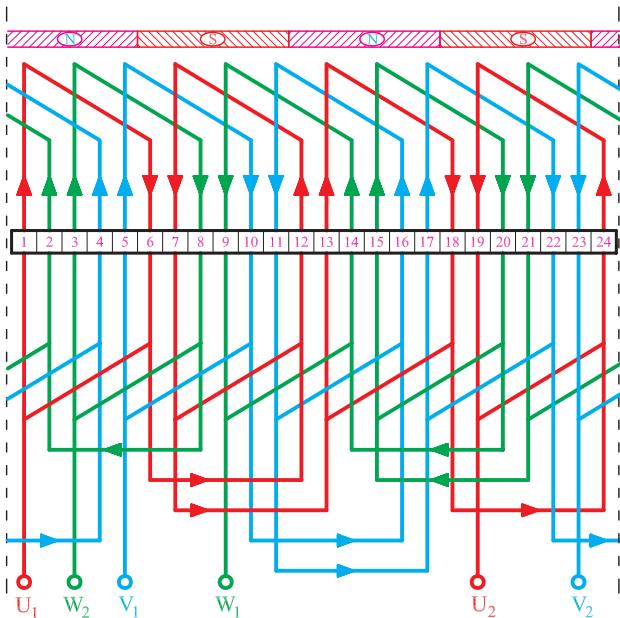

شکل ۲-۴۹

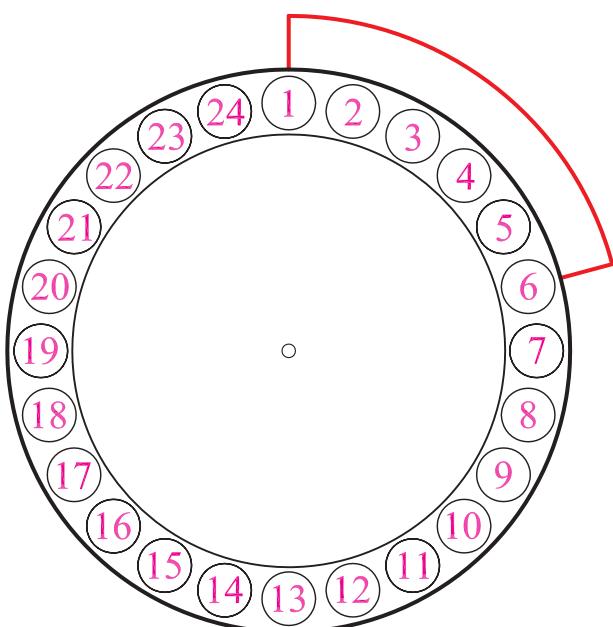


شکل ۲-۵۰- محل قرار گرفتن کلاف شماره یک در شیارهای استاتور موتور ۲۴ شیار ۴ قطب در سیم‌بندی بهازای قطب

۲- یک شیار به عنوان شیار آغاز سیم‌بندی درنظر بگیرید.

۳- جهت گردش برای سیم‌بندی را درنظر بگیرید.


۴- کلاف شماره ۱ را جاگذاری کنید (شکل ۲-۵۰).

۵-شیار شماره ۲ را رها کنید و کلاف دوم را در شیارهای ۳ و ۸ قرار دهید (شکل ۲-۵۱).

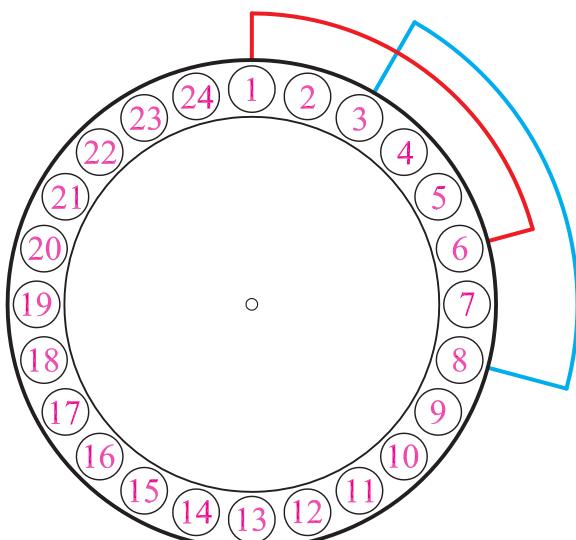


شکل ۲-۵۱- محل قرار گرفتن سومین کلاف، در شیارهای استاتور موتور ۲۴ شیار ۴ قطب در سیم‌بندی بهازای قطب

۶-شیار شماره ۴ را رها کنید و کلاف سوم را در شیارهای ۵ و ۱۰ قرار دهید (شکل ۲-۵۲).

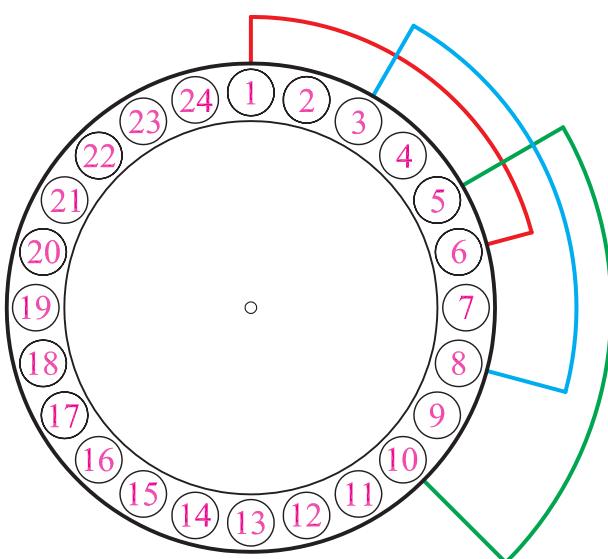


شکل ۲-۵۲- محل قرار گرفتن دومین کلاف، در شیارهای استاتور موتور ۲۴ شیار ۴ قطب در سیم‌بندی بهازای قطب

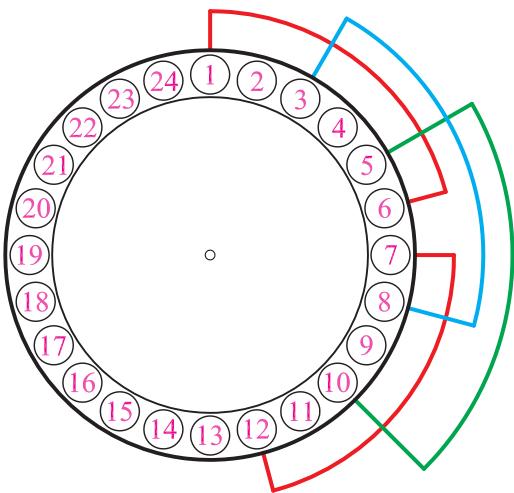

۷- به همین ترتیب، کلافهای چهار تا نهم را در شیارهای ۱۲-۷، ۱۴-۹، ۱۶-۱۱، ۱۸-۱۳، ۱۵-۲۰ و ۲۲-۲۱ قرار دهید (شکل‌های ۵۳ و ۵۴).


شکل ۲-۵۳- محل قرار گرفتن چهارمین کلاف، در شیارهای استاتور موتور ۲۴ شیار ۴ قطب در سیم‌بندی به‌ازای قطب

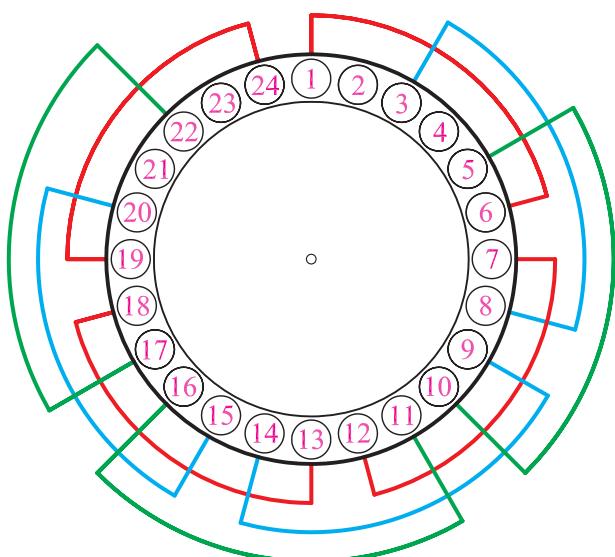


۸- کلاف دهم را مطابق شکل ۲-۵۴ در شیارهای ۲۴-۱۹ قرار دهید.

شکل ۲-۵۴- محل قرار گرفتن دهمین کلاف، در شیارهای استاتور موتور ۲۴ شیار ۴ قطب در سیم‌بندی به‌ازای قطب

۹- بازوهای موجود در شیارهای ۱ و ۳ را از شیارهای مربوطه خارج کنید. کلافهای ۱۱ و ۱۲ را در جای خود قرار دهید و بازوهای خارج شده از شیارهای ۱ و ۳ را به جایگاه خود برگردانید (شکل ۲-۵۵).

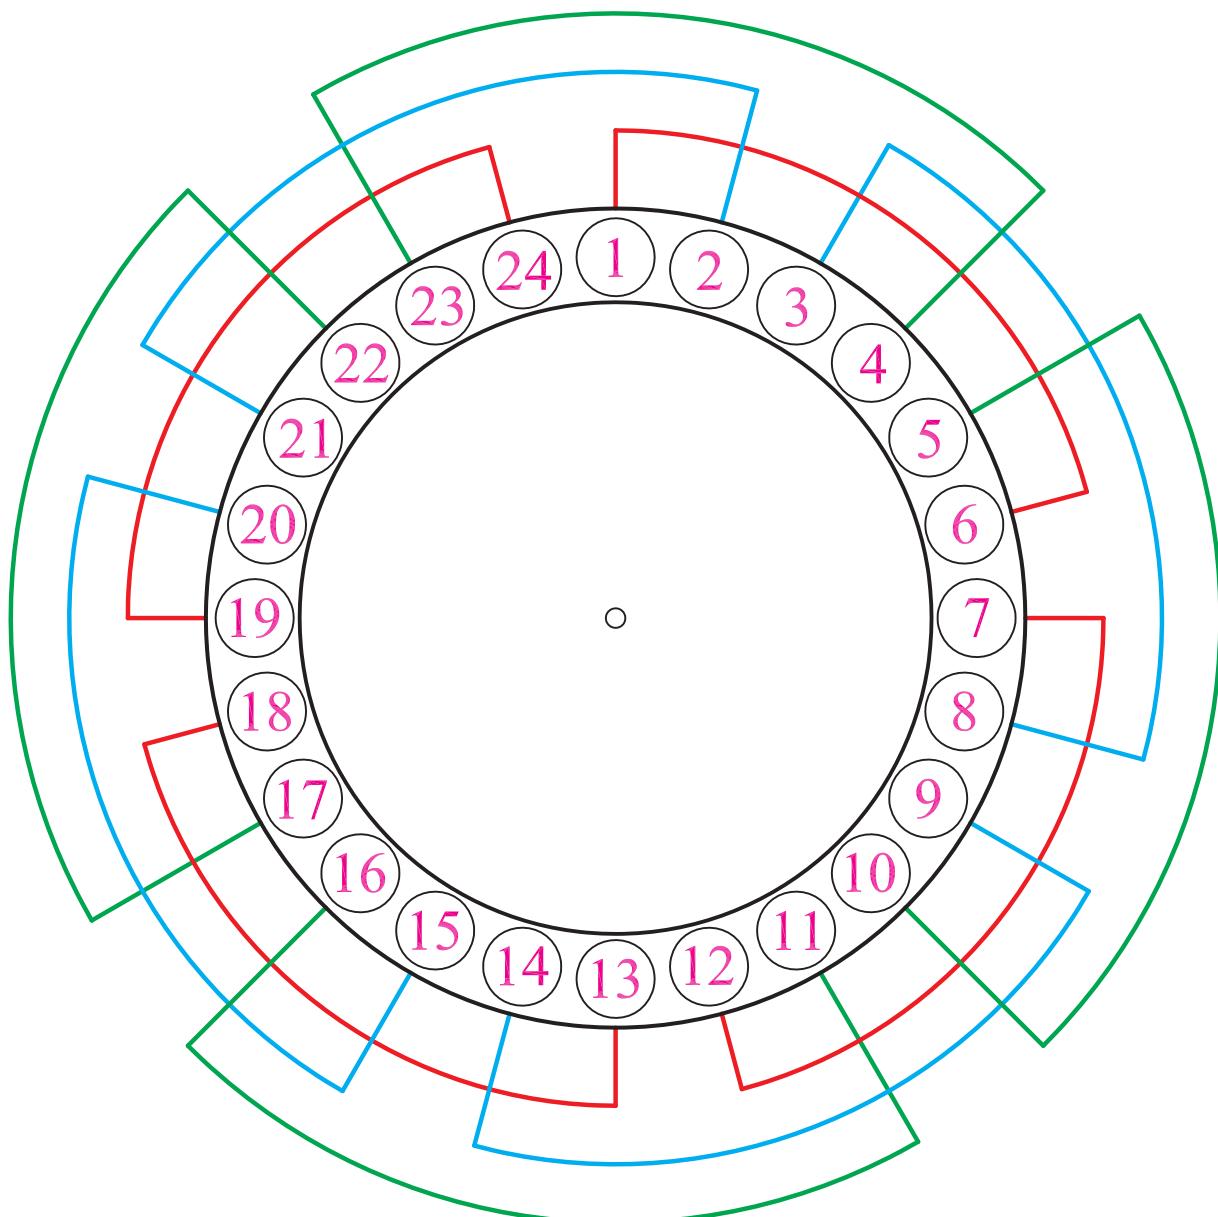

شکل ۲-۵۵- بازوهای ۱ و ۳ را به جای اصلی برگردانده و کلافگذاری در داخل شیارها کامل می‌شود.

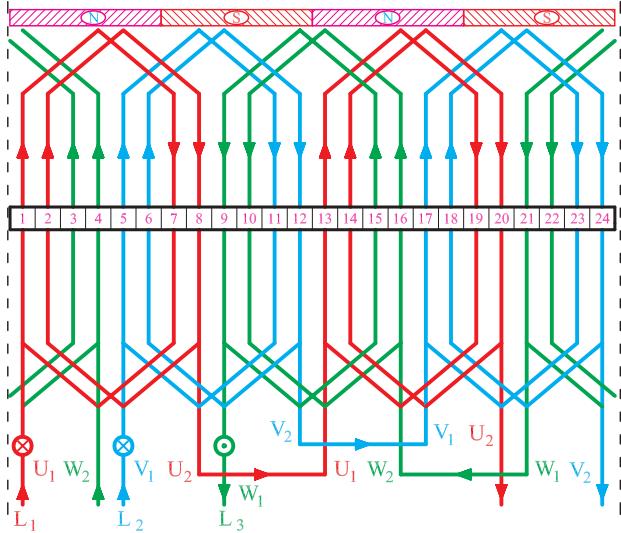

شکل ۲-۵۶

۵-۳-۲- کار عملی

زمان: ۲۴ ساعت

موضوع: سیم‌بندی موتور ۲۴ شیار سه فاز ۴ قطب با

سیم‌بندی کلاف متعدد مرکز به‌ازای جفت قطب.

مراحل انجام کار

۱- شکل ۲-۵۶ را در نظر بگیرید و ۶ گروه کلاف با گام‌های

۱ به ۸ و ۲ به ۷ تهیه کنید.


۲- شیاری را به عنوان شیار آغاز سیم‌بندی در نظر بگیرید.

۳- جهت گردش برای سیم‌بندی را در نظر بگیرید.

۴- گروه کلاف شماره ۱ را جاگذاری کنید. ابتدا کلاف ۲


به ۷ سپس کلاف ۱ به ۸ را در شیارهای استاتور قرار دهید

(شکل ۲-۵۷).

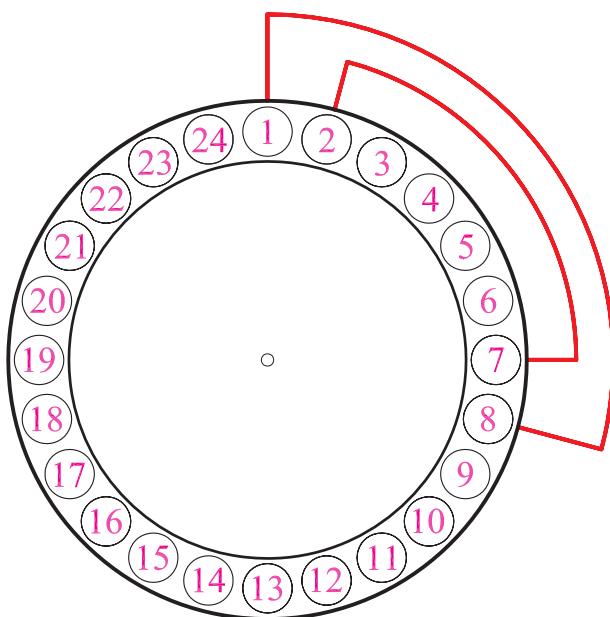


شکل ۲-۵۷- محل قرار گرفتن گروه کلاف اول در شیارهای استاتور ۲۴

شیار ۴ قطب با سیم‌بندی متعدد مرکز به‌ازای جفت قطب

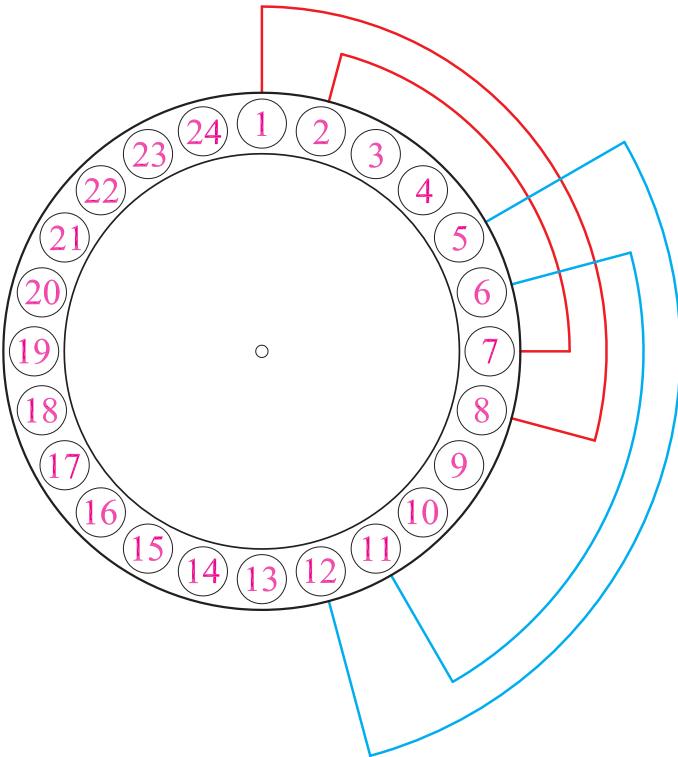

۵- شیارهای ۳ و ۴ را رها کنید و گروه کلاف شماره ۲ را در شیارهای ۶-۵ و ۱۲-۱۱ قرار دهید (شکل ۲-۵۸).


شکل ۲-۵۸- محل قرار گرفتن گروه کلاف دوم در شیارهای استاتور ۲۴
شیار ۴ قطب با سیم‌بندی متحده مرکز به ازای جفت قطب

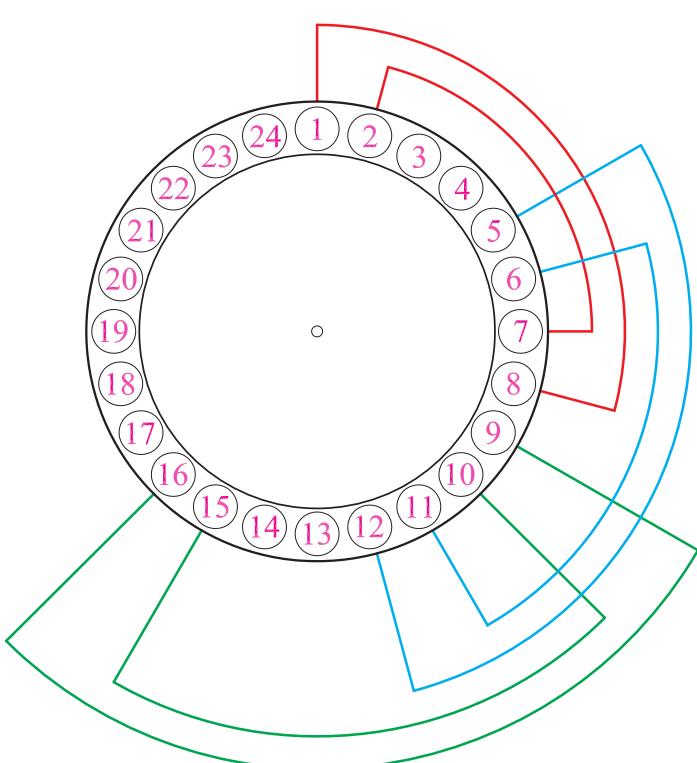

۶- گروه کلاف شماره ۳ را در شیارهای ۹-۱۰ و ۱۵-۱۶ قرار دهید (شکل ۲-۵۹).


شکل ۲-۵۹- محل قرار گرفتن گروه کلاف سوم در شیارهای استاتور ۲۴
شیار ۴ قطب با سیم‌بندی متحده مرکز به ازای جفت قطب

۷- گروه کلاف شماره ۴ را در شیارهای ۱۳-۱۴ و
۲۰-۲۴ و گروه کلاف شماره ۵ را در شیارهای ۱۷-۱۸ و ۲۳-۲۴ قرار دهید (شکل ۶-۲).

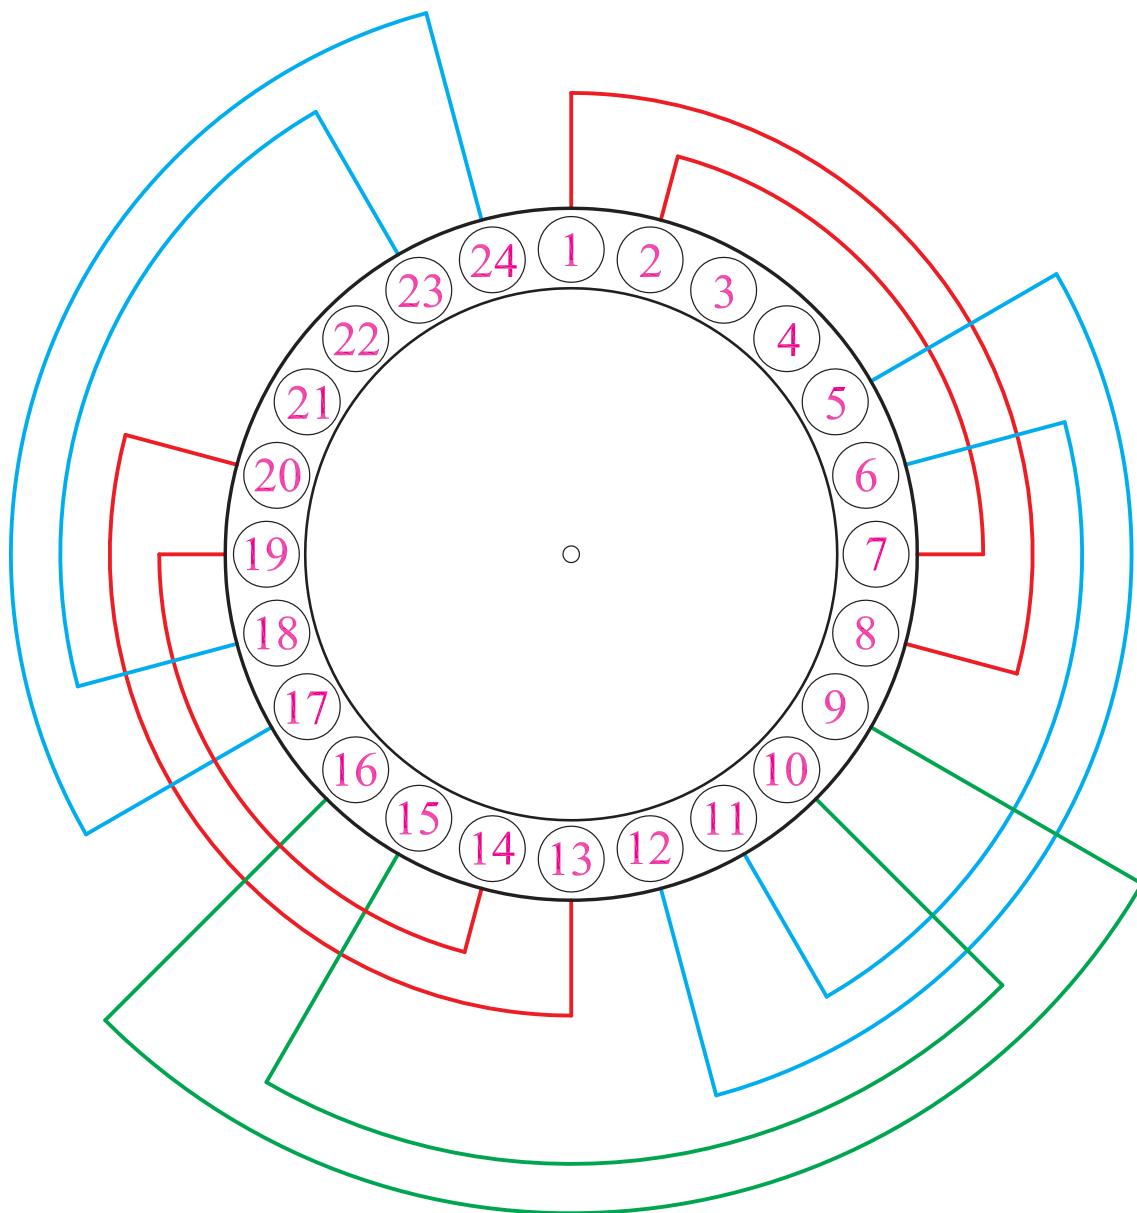

شکل ۶-۲- م محل قرار گرفتن گروه کلاف پنجم در شیارهای استاتور ۲۴ شیار ۴ قطب با سیم بندی متحده مرکز به ازای جفت قطب


۸- بازوهای ۱ و ۲ از گروه کلاف شماره ۱ را از شیارهای ۱ و ۲ خارج کنید. تا بتوانید بازوهای برگشته گروه کلاف ششم را که زیر بازوی شروع اول قرار می‌گیرند، جاگذاری کنید (شکل ۲-۶۱).

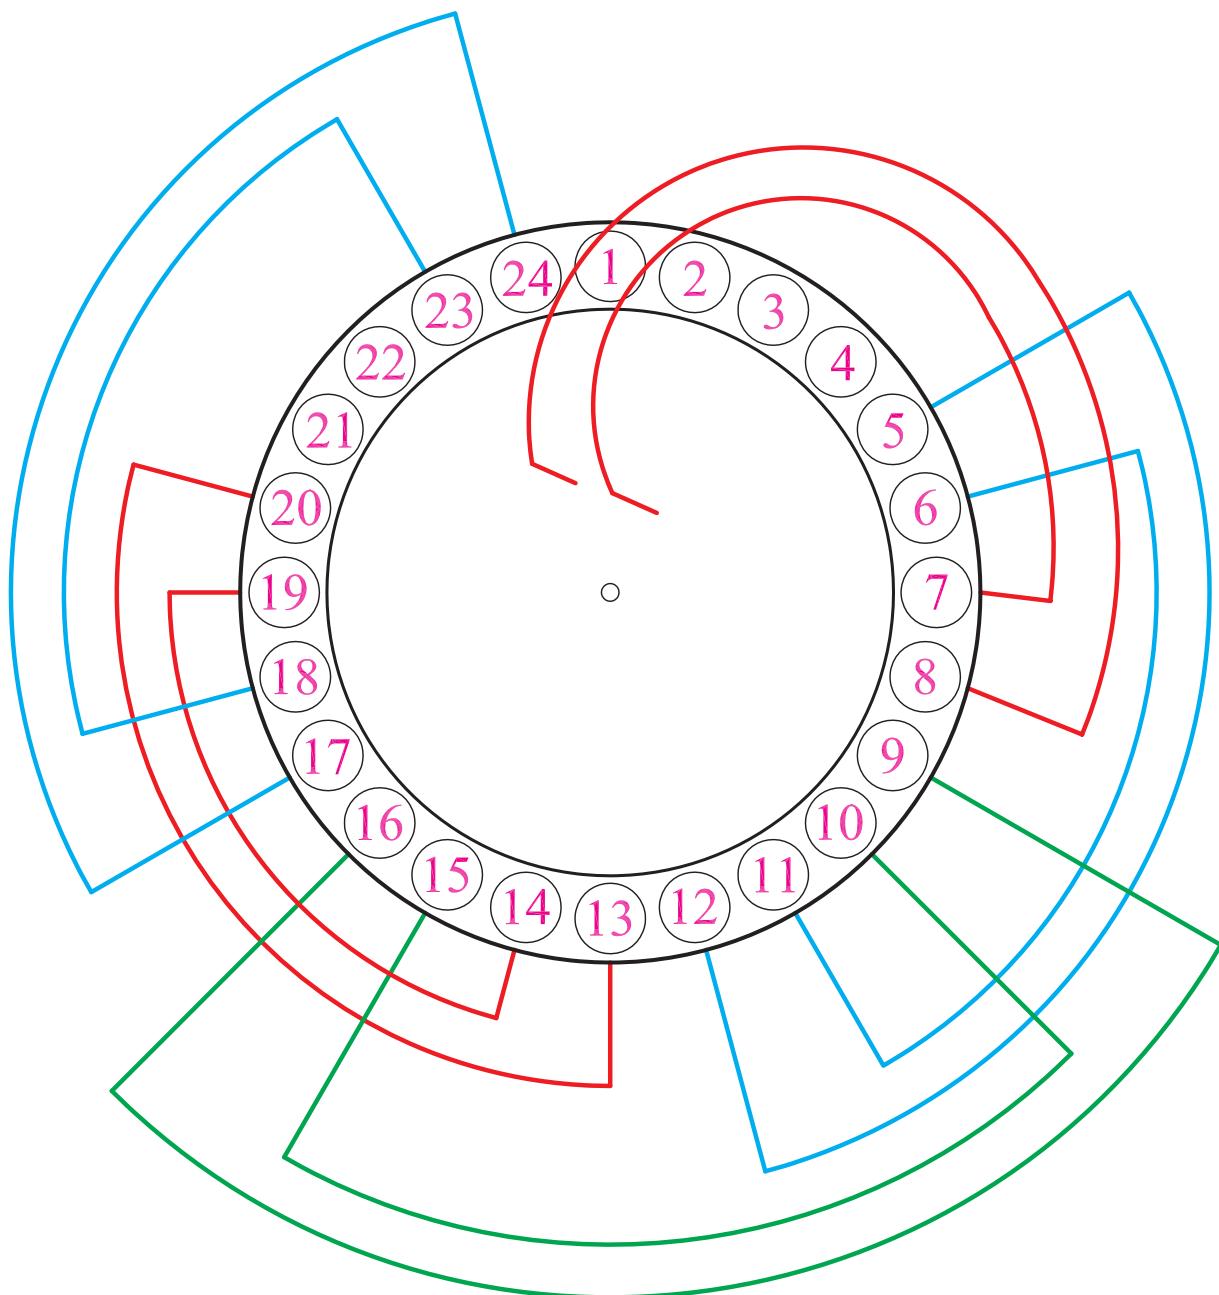

شکل ۲-۶۱- خارج کردن بازوهای ۱ و ۲ از شیارهای ۱ و ۲ به منظور قرار دادن بازوهای گروه کلاف شماره ۶


۹- گروه کلاف شماره ۶ را در شیارهای ۲۱-۲۲ و ۳-۴.

قرار دهید (شکل ۶۲-۲).

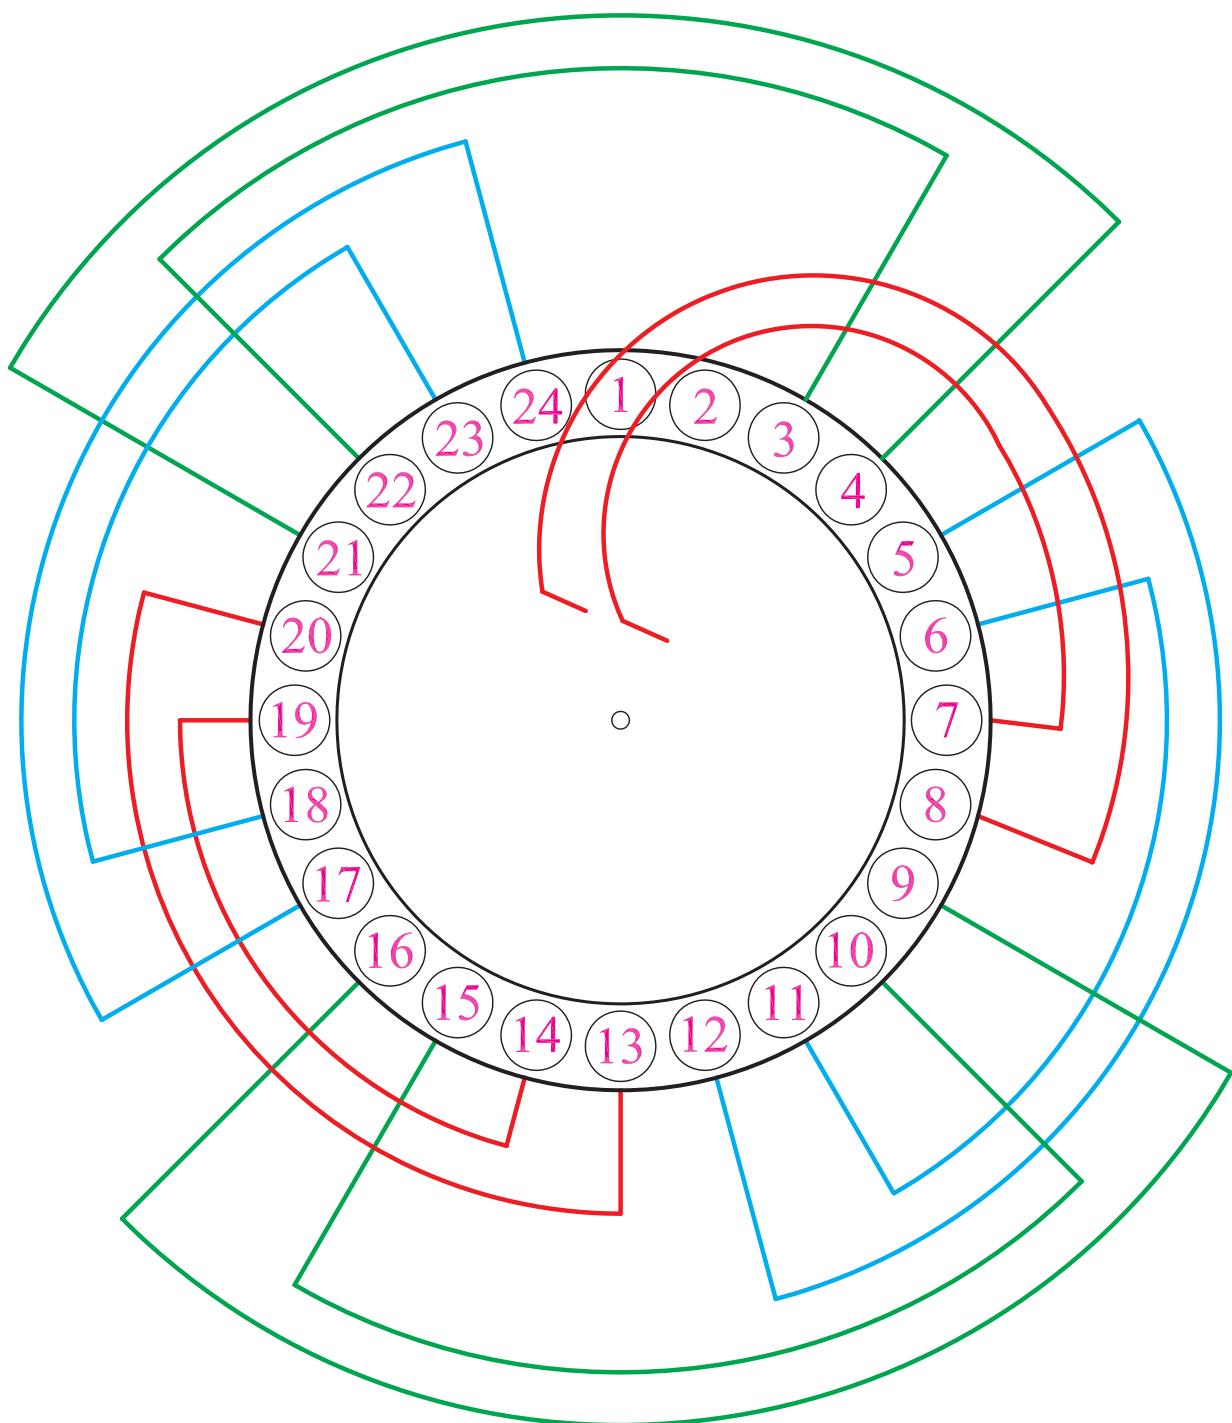


شکل ۶۲-۲- محل قرار گرفتن گروه کلاف ششم در شیارهای استاتور ۲۴ شیار ۴ قطب با سیم‌بندی متحده مرکز به‌ازای جفت قطب

۱۰- بازوهای ۱ و ۲ گروه کلاف شماره ۱ را به جای اصلی برگردانید (شکل ۲-۶۳).

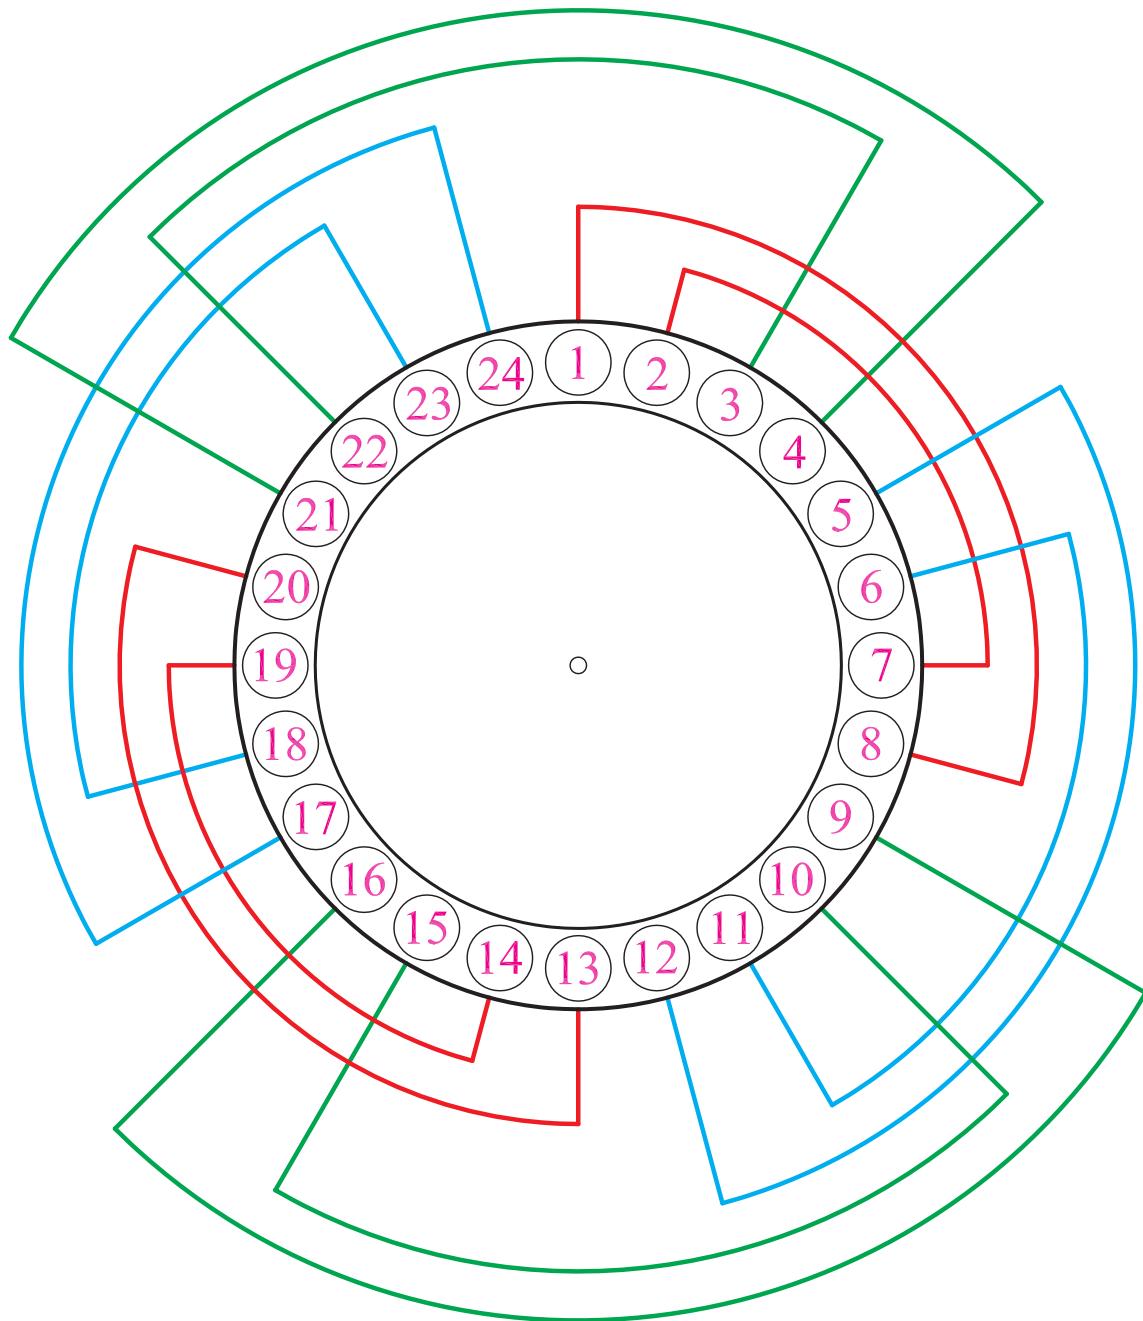

شکل ۲-۶۳- برگردانیدن بازوهای ۱ و ۲ به شیارهای مربوطه و تکمیل کلاف‌گذاری در شیارهای استاتور

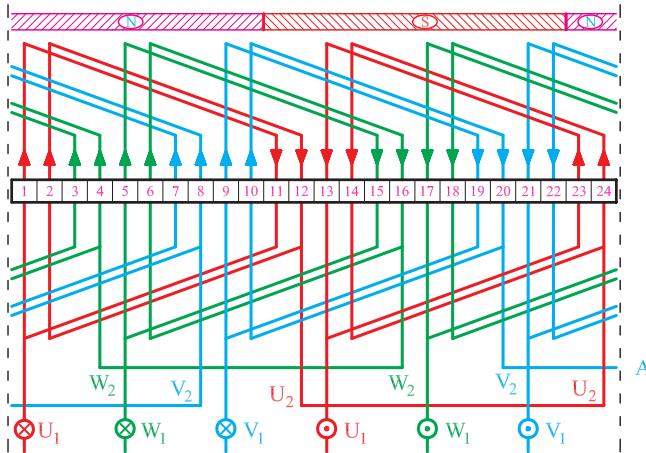

شکل ۲-۶۴

۶-۲-۳- کار عملی ۶

زمان: ۲۴ ساعت

موضوع: سیم‌بندی موتور ۲۴ شیار سه فاز ۲ قطب با

سیم‌بندی به‌ازای قطب.

مراحل انجام کار

۱- شکل ۲-۶۴ را در نظر بگیرید و ۶ گروه کلاف با گام


مساوی ۱ به ۱۱ تهیه کنید.

۲- شیاری را به عنوان شیار آغاز سیم‌بندی در نظر بگیرید.

۳- جهت گردش برای سیم‌بندی را در نظر بگیرید.

۴- بازوهای گروه کلاف شماره ۲-۱ و ۱۲-۱۱ را


جاگذاری کنید (شکل ۲-۶۵).

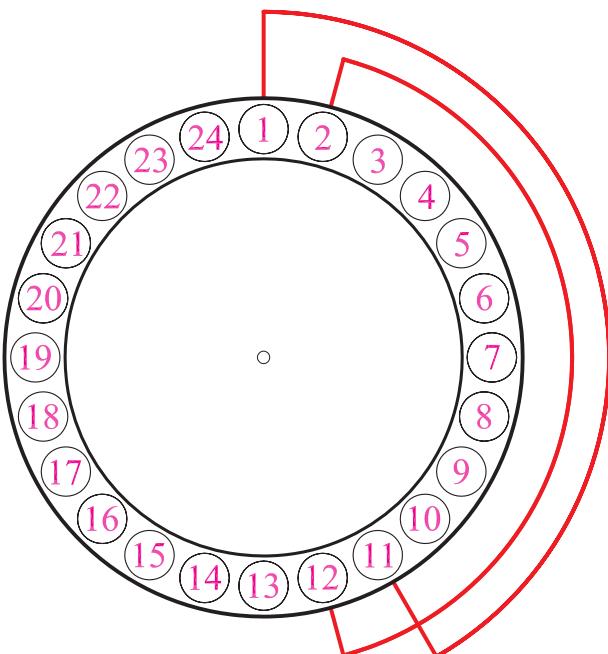

شکل ۲-۶۵- محل قرار دادن گروه کلاف شماره یک در سیم‌بندی موتور


سه فاز ۲ قطب ۲۴ شیار با سیم‌بندی به‌ازای قطب

۵- شیارهای ۳ و ۴ را رها کنید و گروه کلاف دوم را در شیارهای ۱۵-۱۶ و ۶-۵ قرار دهید. به همین ترتیب، شیارهای ۷ و ۸ را رها کنید و گروه کلاف سوم را در شیارهای ۹-۱۰ و ۲۰-۱۹ قرار دهید. سپس گروه کلاف چهارم را در شیارهای ۱۲-۱۴ و ۲۳-۲۴ قرار دهید (شکل ۲-۶۶).

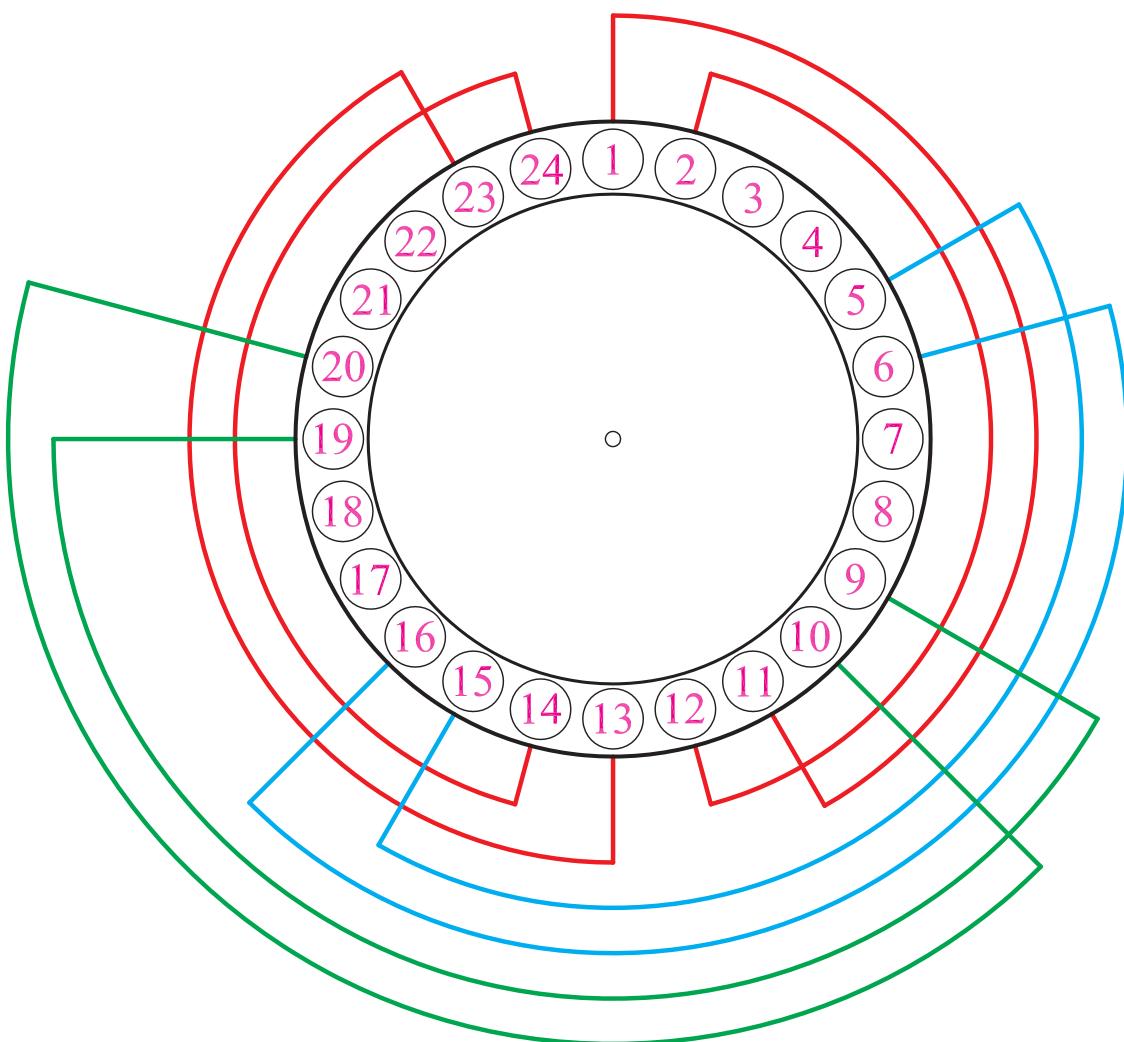


شکل ۲-۶۶- محل قرار دادن گروه کلاف شماره چهار در سیم بندی موتور سه فاز ۲۴ قطب شیار با سیم بندی به ازای قطب

۶- بازوهای ۱ و ۲ و ۵ و ۶ را خارج کنید تا بتوانید
بازوهای برگشتی گروه کلافهای شماره ۵ و ۶ را در شیارهای
مربوطه قرار دهید (شکل ۶۷-۲).

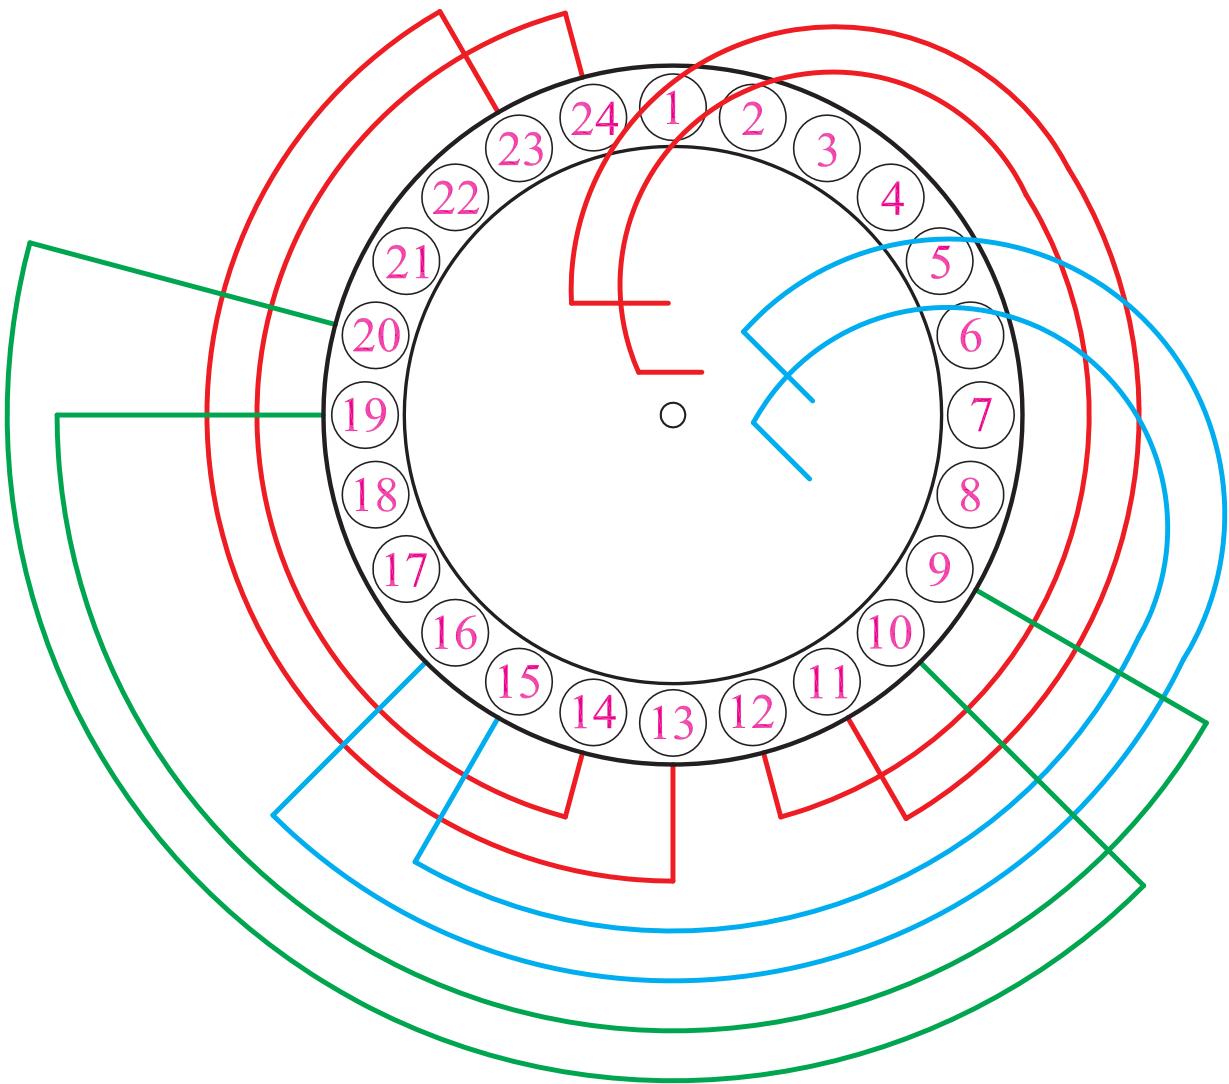


شکل ۶۷-۲- خارج کردن بازوهای ۱ و ۲ و ۵ و ۶ از شیارهای مربوطه به منظور قرار دادن گروه کلاف شماره ۵ و ۶

۷- گروه کلاف شماره ۵ را در شیارهای ۱۷-۱۸ و ۲-۴ قرار دهید.
 ۸- گروه کلاف شماره ۶ را در شیارهای ۲۱-۲۲ و ۸-۷ قرار دهید.
 (شکل ۶-۶۸).

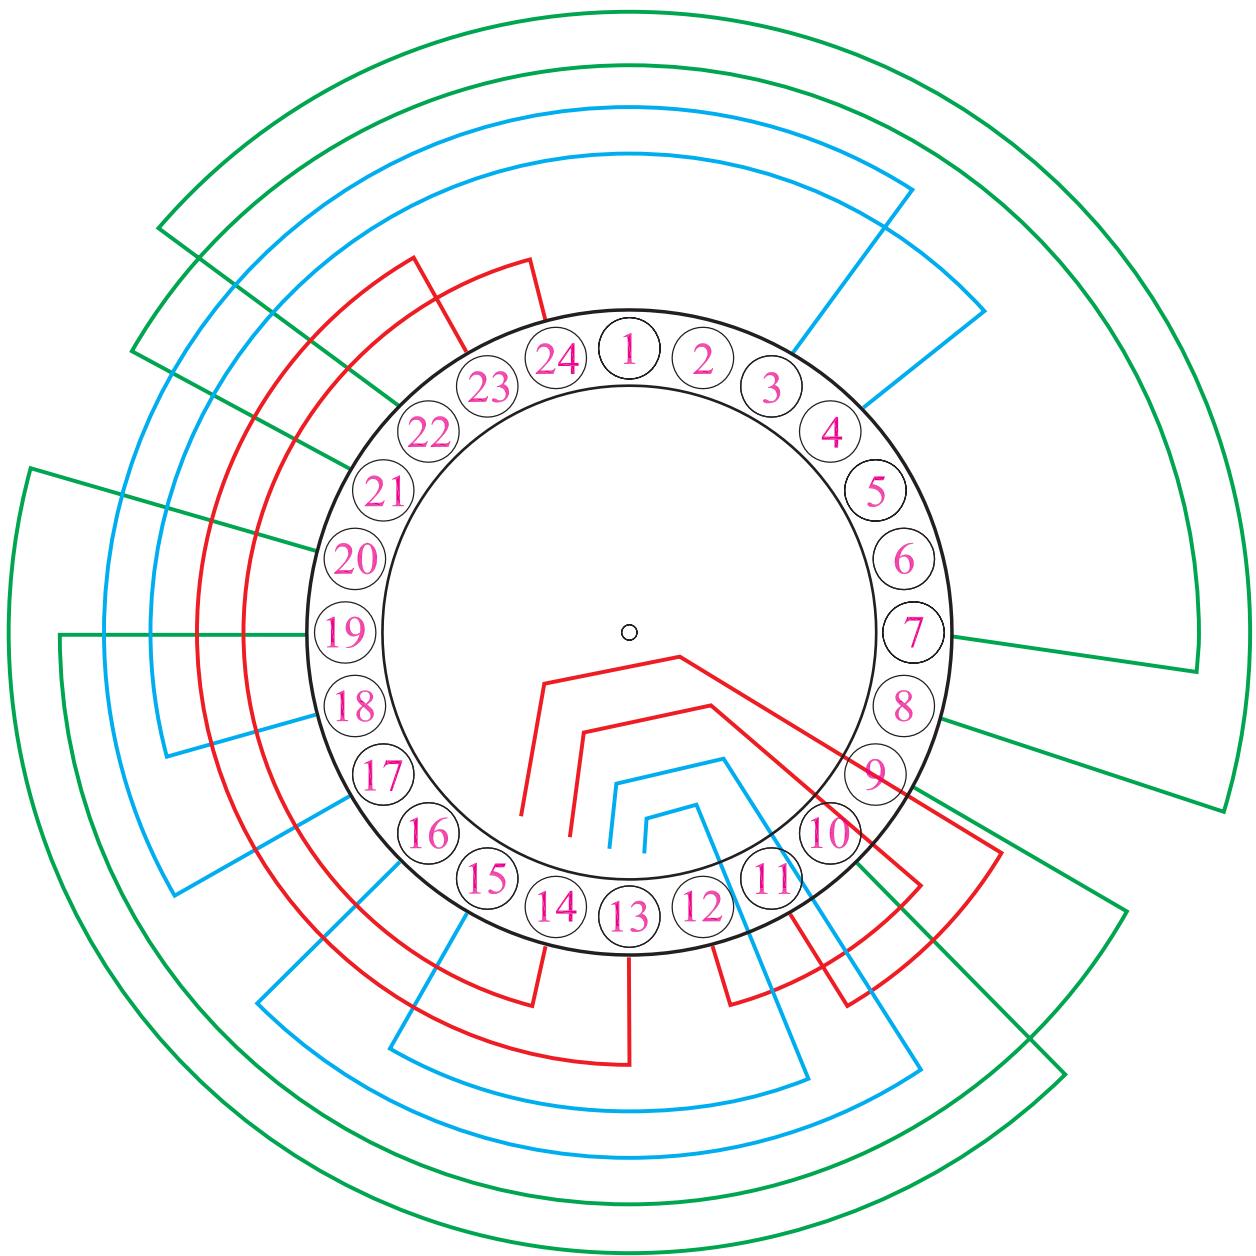

شکل ۶-۶۸- قرار دادن گروه کلاف شماره ۶

۸- بازوهای ۲ و ۱ گروه کلاف شماره ۱ و بازوهای ۵ و ۶ گروه کلاف شماره ۲ را به جای خود برگردانید. به این ترتیب سیم‌بندی کامل می‌شود (شکل ۲-۶۹).

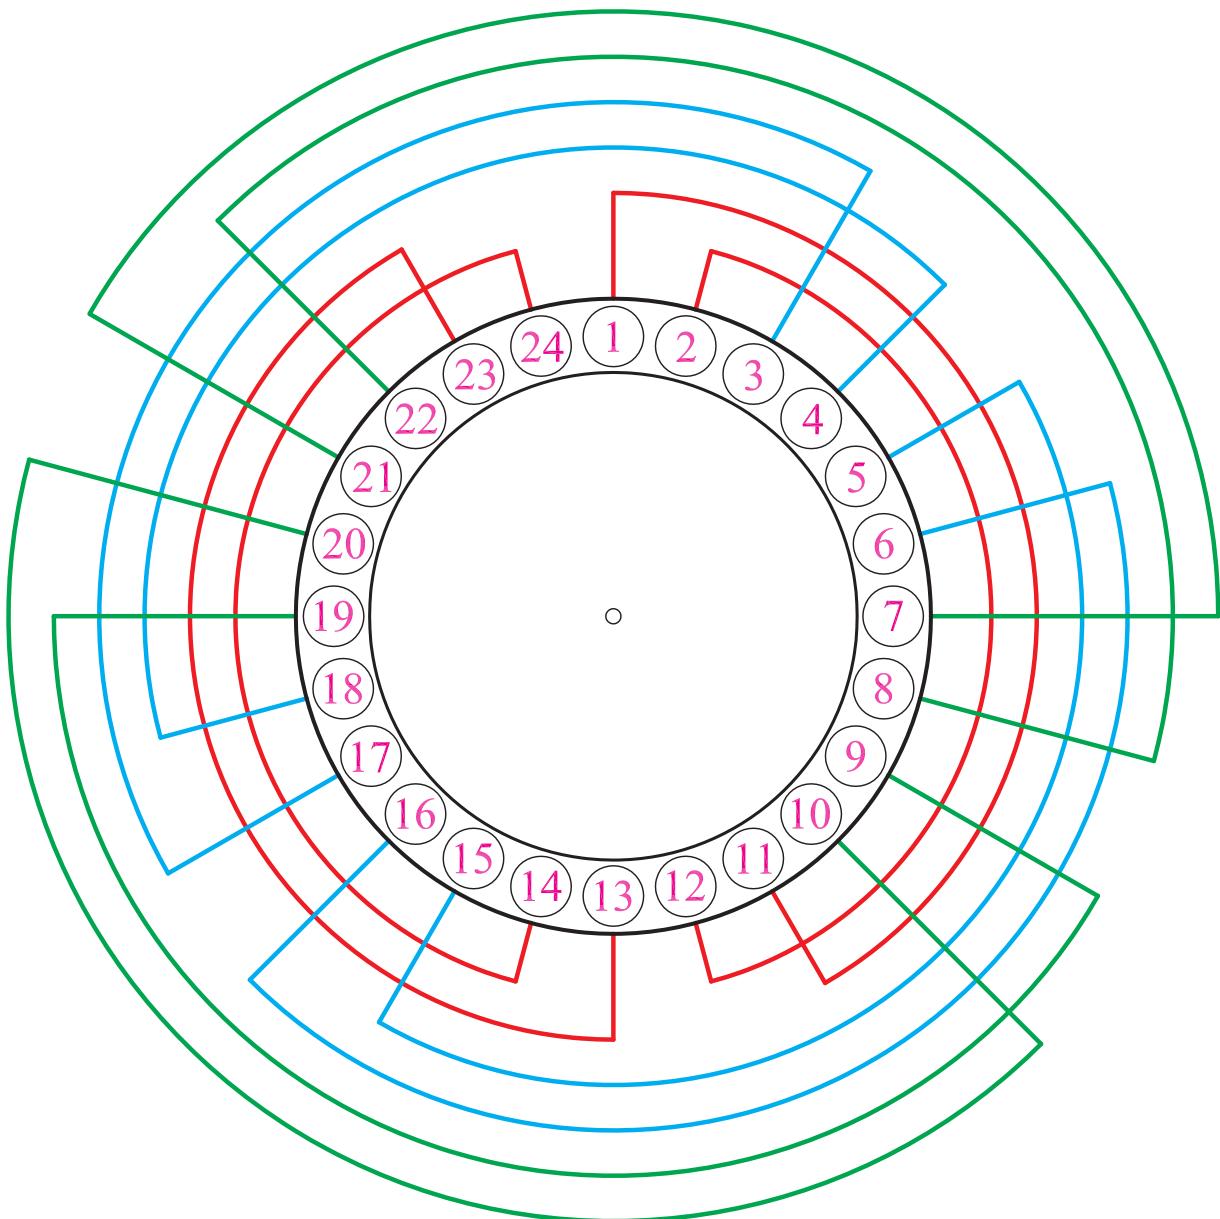

شکل ۲-۶۹- برگردانیدن بازوهای گروه کلاف‌های شماره ۱ و ۲ به جای اولیه و تکمیل کلاف‌گذاری در داخل شیارهای موتور ۲۴ شیار ۲ قطب با سیم‌بندی به ازای قطب

آزمون پایانی (۲)

- ۱- به چه دلیل، قبل از جاگذاری کلاف در داخل شیار لازم است کلاف‌ها را مرتب و صاف کرد؟
- ۲- اقدامات لازم برای جلوگیری از ساییده شدن سیم‌ها به بدن استاتور و اتصال آن‌ها به بدن، را بیان کنید.
- ۳- اگر روی بازوها پس از جاگذاری آن‌ها در داخل شیارها با کاغذ پرسپان پوشانده نشود، چه عواقبی در بی خواهد داشت؟
- ۴- نکات اینمی در هنگام کلاف‌گذاری در داخل شیارها را بیان کنید.
- ۵- ابزار لازم برای کلاف‌گذاری در داخل شیارها را نام ببرید.
- ۶- مراحل کلاف‌گذاری در داخل شیارها را نام ببرید.
- ۷- کار عملی: یک الکتروموتور سه فاز ۳۶ شیار را در اختیار بگیرید و مراحل مختلف کلاف‌گذاری این موتور را برای سیم‌بندی ۲ قطب به‌ازای سیم‌بندی $G = 2P$ انجام داده و کلاف‌ها را در داخل شیارها قرار دهید.

واحد کار سوم

سریندی سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز

هدف کلی

اتصال گروه کلافها در هر فاز



هدف‌های رفتاری: از فرآگیر، انتظار می‌رود با گذراندن این پیمانه، بتواند:

۱- با اهم‌تر، سر گروه کلافها را پیدا کند.

۲- با استفاده از نقشه موتورها، اتصال گروه کلافها را در هر فاز الکتروموتورهای سه فاز یک سرعته انجام دهد.

۳- ابتدا و انتهای فازها را با U_1, U_2 و V_1, V_2 و W_1, W_2 برچسب بزنند.

۴- سرهای هر فاز را به سیم افشار اتصال دهد و با برچسب مربوطه به تخته کلم هدایت کند.

۵- سرهای مربوط به هر فاز را در تخته کلم، به ترمینال‌های مربوطه هدایت کرده و اتصال دهد.

۶- دو سر هر فاز را با اهم‌تر آزمایش کند و از اتصال تمامی گروه کلافها در هر فاز، اطمینان حاصل کند.

ساعات آموزش

جمع	عملی	نظری
۲۰	۱۶	۴

۱-۳-۱- اصول سربندی کلاف‌ها در داخل استاتور

پس از قرار دادن کلاف‌ها در داخل شیارها، لازم است گروه کلاف‌های مربوط به هر فاز موتور، ارتباط الکتریکی داشته باشند. ارتباط گروه کلاف‌ها باید به گونه‌ای باشد که میدان‌های حاصل از جریان کلاف‌های مجاور، هم جهت بوده و در سطح استاتور ۲P قطب تشکیل دهند. بنابراین، در سربندی کلاف‌ها لازم است دقت بیشتری شود زیرا یک اتصال غلط موجب می‌شود حوزه دوران به طور صحیح در سطح استاتور تشکیل نشود. در این گونه موقعی، یا رتور قفل کرده و به گردش درنمی‌آید و یا در صورت چرخش رتور، جریان زیادی از شبکه توسط موتور الکتریکی دریافت می‌شود که امکان دارد در زمان کوتاه، سیم‌های استاتور را از بین ببرد.

(الف)



(ب)

شکل ۱-۳-۱- سر و ته یک گروه کلاف مقاومت ناچیزی نشان می‌دهد.

در سربندی کلاف‌ها با توجه به نقشه موتور، یکی از کلاف‌ها را به عنوان شیار شماره یک درنظر می‌گیریم و آن را با U_1 برچسب می‌زنیم و انتهای گروه کلاف مربوطه را از طریق نقشه پیدا می‌کنیم و لام سرسیم آن را بر می‌داریم و برای اطمینان، دو سر آن را با اهم‌متر آزمایش می‌کنیم. برای این منظور، سر لام برداری شده U_1 را با انتهای کلاف انتخاب شده به ترمینال‌های اهم‌متر هدایت می‌کنیم. اگر اهم‌متر مقاومت ناچیزی نشان دهد انتخاب سر و ته گروه کلاف صحیح است. در صورت نمایش مقاومت زیاد توسط اهم‌متر، باید ته کلاف را با سیم‌های مجاور تعویض کرده و آزمایش‌های لازم را انجام داد تا ته کلاف مشخص شود. به این ترتیب، سر و ته گروه کلاف‌های مربوط به هر فاز را از طریق نقشه و اهم‌متر مشخص کرده و طبق نقشه سربندی می‌کنیم (شکل ۱-۳-۱).

در سربندی کلافها اگر $P = G$ باشد، اتصال گروه کلافها اتصال نزدیک است، یعنی ته هر گروه کلاف به سر گروه کلاف بعدی در آن فاز متصل می‌شود.

در سربندی کلافها اگر $G = 2P$ باشد، اتصال گروه کلافها اتصال دور است، یعنی ته هر گروه کلاف به ته گروه کلاف بعدی و سر تمام گروه کلافها به هم متصل می‌شوند.

برای سربندی گروه کلافها، ابتدا نقشه گستردۀ یا دیاگرام مدور موتور را در نظر بگیرید و براساس شماره‌های نقشه، شیارهای استاتور را شماره‌بندی کنید. سرسیم‌های گروه کلافها را در سیم‌پیچ‌ها، مطابق نقشه پیدا کنید. پس از اطمینان از ابتدا و انتهای گروه کلافها، به اندازه مناسب از سرسیم‌ها جدا کرده و از سر آن‌ها به اندازه $1/5$ سانتی‌متر لاک برداری کنید. مطابق نقشه، از سرسیم‌هایی که باید به هم متصل شوند، «وارنیش» بگذرانید. از هر سیم با اندازه یک سانتی‌متر بر روی سیم دیگر، به طور مرتب ببیچید. پس از لحیم کاری و آزمایش اتصال دو سر دو گروه کلاف، اتصال گروه کلافهای بعدی را ادامه دهید. مثلاً اتصال گروه کلافهای مربوط به فاز U_1 و U_2 در موتور ۳۶ شیار سه فاز ۴ قطب با سیم‌بندی به ازای قطب، در مراحل زیر انجام می‌شود :

- ۱- نقشه دیاگرام گستردۀ یا مدور سیم‌پیچی مربوط به فاز U_1 و U_2 را تهیه کنید (شکل ۲-۲).



شکل ۳-۳- شماره‌گذاری استاتور کلاف‌گذاری شده

- ۲- شیارهای استاتور را شماره‌گذاری کنید (شکل ۳-۳).



شکل ۴-۳- آزمایش ارتباط کلافهای گروه کلاف شماره ۱

۳- ابتدا و انتهای گروه کلاف شماره ۱ فاز U_1 و U_2 را که سرهای آن از شیار ۱ و ۱۲ خارج شده‌اند، با اهم‌متر آزمایش کنید.

۴- سرسیم‌هایی را که از شیارهای ۱۹ و ۳۰ خارج می‌شوند، با اهم‌متر آزمایش کنید. این سیم‌ها باید به هم ارتباط داشته باشند (شکل ۴-۳).



الف

۵- سرهای خروجی از شیارهای ۱۲ و ۱۹ را به اندازه کافی و به گونه‌ای بیرید که پس از اتصال به هم، سیم اضافی در سطح استاتور وجود نداشته باشد.

۶- سرسیم‌ها را از وارنیش‌های مورد نیاز عبور دهید (شکل ۵-۵).

شکل ۵-۳-الف)- قرار دادن وارنیش با قطر کم روی


سیم



ب

شکل ۵-۳-ب)- عبور دادن وارنیش با قطر بیشتر روی وارنیش قطر کمتر

شکل ۵-۳- عبور دادن سیم‌ها از داخل وارنیش

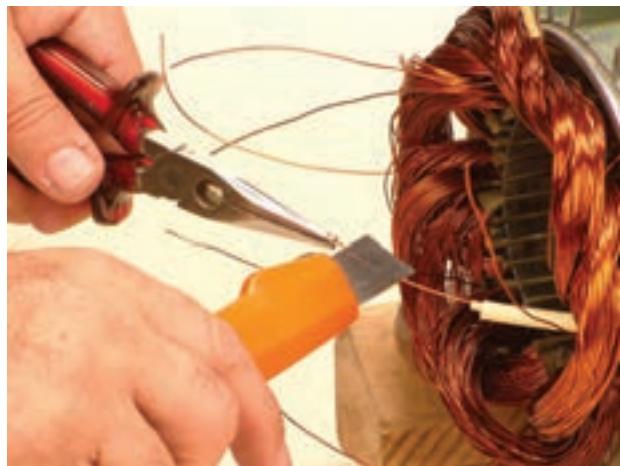

شکل ۳-۶- سرسبیم‌های خروجی از شیارهای ۱۲ و ۱۹ را پس از کوتاه کردن، به اندازه $1/5$ تا 2 سانتی‌متر لاک برداری کنید (شکل ۳-۶).




۷- سرسبیم‌های خروجی از شیارهای ۱۲ و ۱۹ را پس از کوتاه کردن، به اندازه $1/5$ تا 2 سانتی‌متر لاک برداری کنید (شکل ۳-۶).

۸- سرسبیم‌های خروجی از شیارهای ۱۲ و ۱۹ را روی هم قرار داده و هر کدام را به اندازه یک سانتی‌متر روی دیگری بتابانید (شکل ۳-۷).

شکل ۳-۷- سیم‌ها را به هم گره زده و به اندازه یک سانتی‌متر روی هم بتابانید.

محل اتصال را لحیم کنید (شکل ۳-۸).

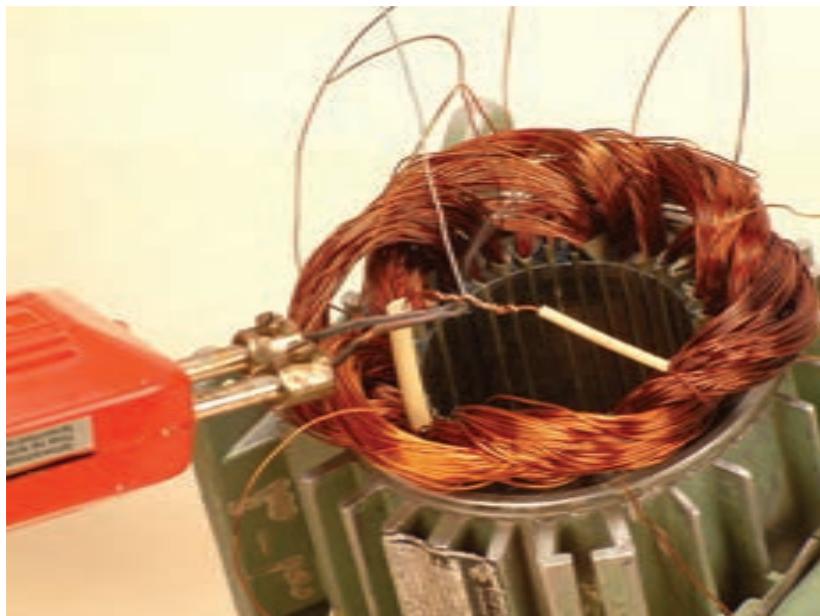

شکل ۳-۸- محل اتصال دو سیم را لحیم کنید.

۹- وارنیش‌های با قطر کمتر را از طریق هر دو سیم به محل لحیم شده انتقال دهید تا کاملاً آن را پوشش دهد (شکل ۳-۹).



شکل ۳-۹- هدایت وارنیش‌ها به محل لحیم شده

۱۰- وارنیش با مقطع زیاد را روی دو وارنیش با قطر کمتر بکشید (شکل ۳-۱۰).



شکل ۳-۱۰



شکل ۳-۱۱- اتصال سیم افshan به ابتداء و انتهای فاز و برچسب زدن آن

۱۱- پس از سریندی، به منظور اطمینان از اتصال بین دو گروه کلاف، سرسیم هایی را که از شیارهای ۱ و ۳ خارج شده اند، لاک برداری کرده و ارتباط آنها را با اهم متر آزمایش کنید.

۱۲- سرسیمی را که از شیار شماره ۱ بیرون آمده است، به اندازه کافی کوتاه کرده و پس از لاک برداری، آن را به سیم افshan اتصال دهید و محل اتصال را لحیم کاری کرده و با وارنیش مناسب پوشانید. به سیم افshan برچسب U بزنید (شکل ۳-۱۱).



شکل ۳-۱۲

۱۳- سیم خروجی از شیار شماره ۲۰ را با سیم افshan اتصال داده و پس از لحیم کاری و گذاشتن وارنیش، برچسب U_۲ بزنید (شکل ۳-۱۲).



شکل ۳-۱۳- شماره گذاری شیارها

۳-۲- کارهای عملی ۳ کار عملی ۱

هدف: سربندی سیم پیچی الکتروموتورها
نکات ایمنی: از روشنایی مناسب در روی میز کار استفاده کنید. از میز کار و صندلی استاندار مناسب استفاده کنید تا هیچ‌گونه فشاری بر کمر و پاهایتان وارد نشود.


وسایل و ابزار مورد نیاز
۱- نگهدارنده استاتور یک عدد
۲- استاتور ۳۶ شیار کلاف‌گذاری شده در کار عملی شماره ۲ واحد کار دوم (شکل ۲-۳۹) یک عدد

۳- اهم متر یک عدد
۴- وارنیش مناسب مقطع سیم
۵- هویه برقی یک عدد

۶- روغن و سیم لحیم به حد کافی
۷- سیم افshan مناسب در سه رنگ به حد کافی

موضوع: سربندی سیم پیچی الکتروموتور سه فازشش قطب ۳۶ شیار به‌ازای قطب مراحل انجام کار

۱- استاتور را روی نگهدارنده استاتور قرار داده و شیارها را شماره گذاری کنید (شکل ۳-۱۳).

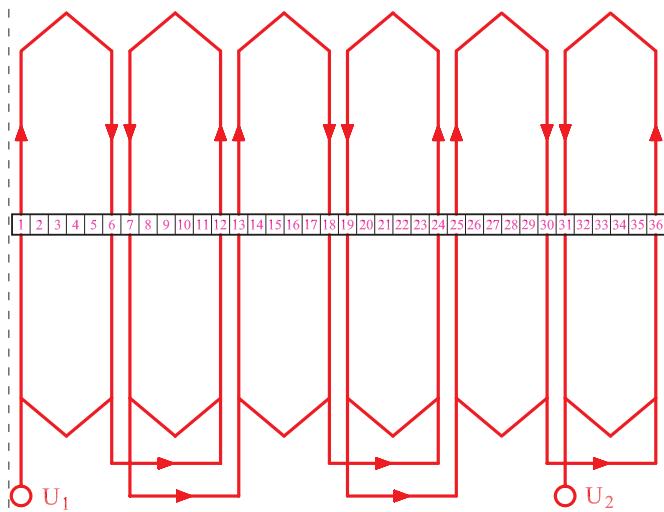

شکل ۳-۱۴- نقشه اتصالی فاز U_1 و U_2 موتور ۳۶ شیار ۴ قطب با سیم‌بندی به‌ازای قطب



شکل ۳-۱۵- سربندی فاز U_1 و U_2 موتور ۳۶ شیار ۴ قطب


۲- نقشه گستردۀ اتصالی فاز U_1 و U_2 را آماده کنید

(شکل ۳-۱۴).

۳- براساس اتصال‌های موجود در نقشه ۳-۱۴ ابتدا سیم‌های خروجی از شیارها ۱، ۶-۷، ۱۲-۱۳، ۱۸-۲۴، ۲۵ و ۳۰-۳۶ را با اهم‌متر آزمایش کنید. در صورتی که در همه موارد عقره اهم‌متر مقداری ناچیز را نشان داد، سیم خروجی را به ترتیب شماره ۶ به ۱۲، ۷ به ۱۳، ۱۸ به ۲۴ و ۳۰ به ۳۶ به هم ارتباط داده و روی اتصالی‌ها را با وارنیش پوشانید.

۴- سیم‌های خروجی از شیار ۱ و ۳۱ سیم افسان را لحم کرده و روی آن‌ها را وارنیش بکشید.

۵- به سیم افسان شماره ۱، برچسب U_1 و شماره ۳۱ را برچسب U_2 بزنید (شکل ۳-۱۵).

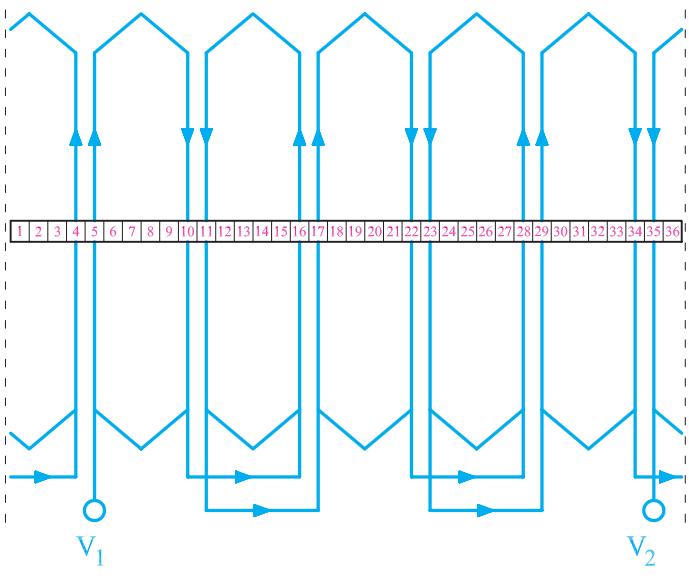


شکل ۱۶-۳-الف

۶- براساس نقشه اتصال گروه کلافهای فاز V_1 و V_2 ، سیم‌های خروجی از شیارهای ۵-۱۰، ۱۱-۱۶، ۲۲-۲۳، ۲۸-۲۹، ۳۴-۳۵ و ۴-۳۵ را با اهم متر آزمایش کنید و از اتصال آن‌ها به یکدیگر خاطر جمع شوید. سپس سرسریم‌های خروجی از شیارهای ۱۰ را به ۱۱، ۱۶ را به ۲۲، ۲۸ را به ۲۳، ۲۹ را به ۱۷ و ۳۴ را به ۴ اتصال دهید.


به سیم خروجی از شیار شماره ۵ سیم افشار اتصال داده و برچسب V_1 بزنید. سیم خروجی از شیار ۳۵ را به سیم افشار اتصال داده و برچسب V_2 بزنید (شکل ۱۶-۳).

شکل (۱۶-۳-الف) نقشه اتصال سرسریم‌ها به یکدیگر را نشان می‌دهد.

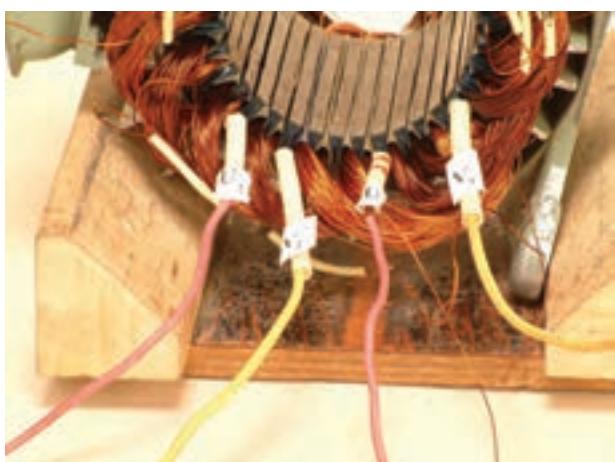

شکل ۱۶-۳-ب

شکل ۱۶-۳-۶- نقشه اتصالی فاز V_1 و V_2 موتور ۳۶
شیار ۴ قطب با سیم‌بندی به ازای قطب

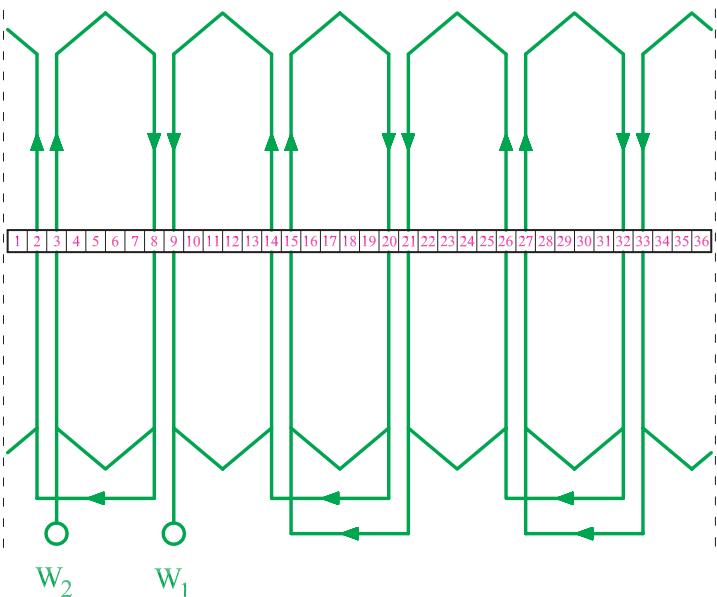

شکل ۱۷-۳-الف - نقشه اتصال سریم پا

۷- براساس نقشه اتصال گروه کلافهای فاز W_1 و W_2 سیم‌های خروجی از شیارهای ۹-۱۴، ۲۰-۲۶، ۲۱-۲۷، ۲۲-۳۲ و ۳-۲ را با اهم‌تر آزمایش کنید و از اتصال آن‌ها به یکدیگر خاطر جمع شوید. سپس سریم‌های خروجی از شیارهای ۱۴ را به ۲۰، ۲۱ را به ۲۶، ۲۲ را به ۲۷، ۳۳ را به ۲ را به ۸ اتصال دهید.


سیم خروجی از شیار شماره ۹ را با سیم افshan اتصال داده و برچسب W_1 بزنید. سیم خروجی از شیار ۳ را به سیم افshan اتصال داده و برچسب W_2 بزنید (شکل ۱۷-۳).



شکل ۱۷-۳-ب

شکل ۱۷-۳-ق - نقشه اتصالی فاز W_1 و W_2 موتور ۳۶ شیار ۴ قطب با سیم‌بندی به‌ازای قطب

۸- سیم‌های لحیم شده را مرتب کرده و روی کلاف‌ها بخوابانید. سپس سیم‌های افشاران را از کوتاه‌ترین مسیر به جعبه اتصال موتور هدایت کنید (شکل ۳-۱۸).

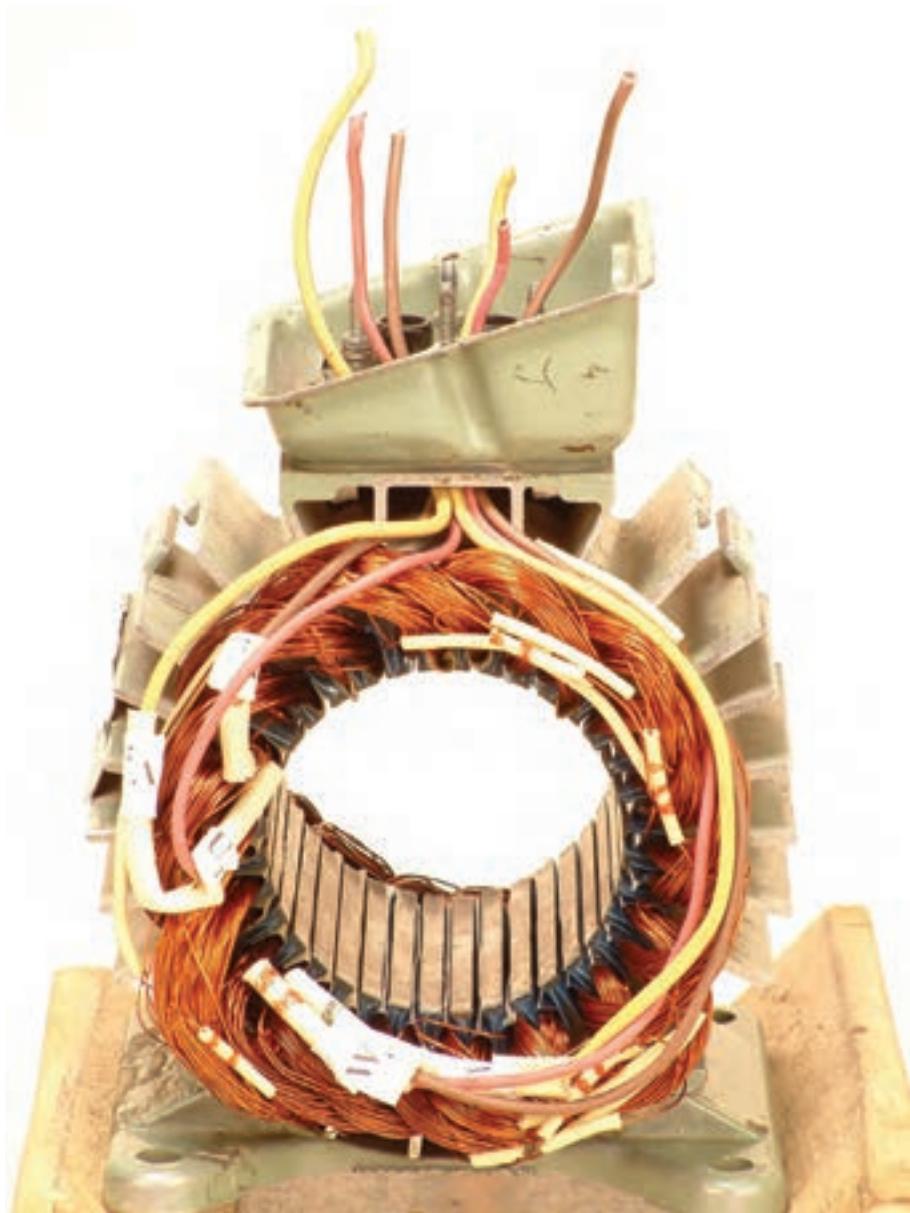

شکل ۳-۱۸- هدایت سیم‌های افشاران به جعبه اتصال موتور

آزمون پایانی (۳)

- ۱- چه لزومی دارد سرسیم گروه کلافها را قبل از سیم‌بندی با اهم‌تر آزمایش کنیم؟
- ۲- اگر براساس نقشه، وقتی که سرسیم‌ها را با اهم‌تر آزمایش می‌کنیم، سیم‌ها به هم راه ندهند، اشکال کار در کجا است؟ اقدام بعدی برای یافتن سرسیم‌های گروه کلاف را بیان کنید.
- ۳- برای چه منظور در سربندی گروه کلاف‌های یک فاز از نقشه اتصالی هر فاز موتور استفاده می‌کنند؟ آیا امکان دارد که بدون دسترسی به نقشه سربندی، گروه کلاف‌های هر فاز را به یکدیگر اتصال داد؟
- ۴- به چه مناسبی، شیارهای داخل استاتور را در هنگام قرار دادن کلاف‌ها در داخل شیارها، شماره‌گذاری می‌کنند؟
- ۵- چرا محل اتصال گروه کلاف‌ها را لحیم کاری کرده و محل لحیم کاری را با وارنیش می‌پوشانند؟
- ۶- علت استفاده از وارنیش با مقطع زیاد بر روی وارنیش‌های با مقطع کم را بیان کنید.
- ۷- چرا در انتهای سربندی هر فاز، ابتدا و انتهای سیم‌ها را برچسب می‌زنند؟
- ۸- استفاده از سیم‌های افشاران در ابتدا و انتهای هر فاز چه محسانی دارد؟
- ۹- آیا پس از سربندی گروه کلاف، آزمایش سرهای ابتدا و انتهای هر فاز با اهم‌تر ضرورت دارد؟ دلیل خود را بیان کنید.

- ۱۰- کار عملی: یک موتور ۳۶ شیار ۲ قطب با سیم‌بندی یک طبقه $G=2P$ را در اختیار بگیرید. پس از شماره‌گذاری و آزمایش سر گروه کلاف‌ها، آن را سربندی کنید. سر فازها را به سیم افشار اتصال دهید و سرسیم‌های هر فاز را برچسب زده و از کوتاه‌ترین مسیر به جعبه اتصال هدایت کنید.
- ۱۱- کار عملی: استاتور کلاف‌گذاری شده شکل ۴۸-۲ را در اختیار بگیرید و سربندی آن را کامل کنید.
- ۱۲- در سربندی گروه کلاف‌ها سعی می‌شود اتصال گروه کلاف‌ها به گونه‌ای باشد تا بازوهای در قطب‌سازی پلاریته داشته باشند.
- ۱۳- در سربندی با سیم‌پیچی به‌ازای قطب اتصال گروه کلاف‌ها هر فاز، اتصال و در سیم‌پیچی به‌ازای جفت قطب، اتصال گروه کلاف‌ها اتصال است.

پاسخ پیش آزمون

پاسخ واحد کار اول	
شماره تست	گزینه صحیح
۱	۱
۳	۲
۱	۳
۴	۴
۳	۵
۲	۶
۴	۷
۳	۸

منابع و مأخذ

- ۱- «محاسبه و سیم پیچی موتورهای القایی سه فاز»، مؤلفین: علی عراقی - محمد حیدری، زنده‌یاد مرحوم علی رحیمیان پرور - احمد معیری، انتشارات سیم لاکی، فارس.
- ۲- «محاسبه و سیم پیچی موتورهای الکتریکی (شوری و عملی)»، مؤلف: دکتر حسین رحمتی‌زاده، انتشارات نیلوفر.
- ۳- مجموعه جزوات آموزشی موتورپیچی دانشگاه شهید رجایی تهران، مؤلفین: علی عراقی و علی رحیمیان پرور، انتشارات دانشگاه شهید رجایی.

فهرست رشته های مهارتی که می توانند از کتاب سیم پیچی موتورهای سه فاز استفاده نمایند.

ردیف	نام رشته‌ی مهارتی	شماره‌ی رشته‌ی مهارتی	کد رایانه‌ای رشته‌ی مهارتی	نام استاندارد مهارتی مبنای	کد استاندارد مهارتی متولی
۱	ماشین‌های الکتریکی	۱_۱۰_۱_۳۰۶	۹۳۷۶	تعییر ماشین‌های الکتریکی درجه(۲)	۷۵ - ۸ و ۵۳/۴۸
۲	ماشین‌های الکتریکی درجه(۱)	۱_۱۰_۱۰۱_۳۰۵	۹۳۷۵		
۳		۱_۱۰_-			
۴		۱_۱۰_-			
۵		۱_۱۰_-			

