


## فصل سوم

### آماده‌سازی نقشه‌ها

هدف‌های رفتاری : پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می‌رود :

- ۱- با ایجاد لایه‌های جدید در اتوکد اجزای نقشه درون لایه‌ها را مدیریت کند.
- ۲- ویژگی‌های نمایشی اجزای لایه‌ها را تغییر دهد.
- ۳- بلوک‌های مورد نیاز برای استفاده‌های بعدی بسازد.
- ۴- از اشکال ترسیم شده گروه ایجاد کرده و آن را در مکان‌های مورد نیاز به کار گیرد.
- ۵- اندازه‌گذاری نقشه‌ها در اتوکد را توضیح دهد.
- ۶- شیوه‌های اندازه‌گذاری را تعریف و تنظیم کند.
- ۷- اندازه‌گذاری شکل‌ها را به روش گوناگون انجام دهد.
- ۸- از فرمان پلات و تنظیمات آن برای چاپ نقشه‌ها استفاده کند.
- ۹- از ترسیمات انجام شده در محیط اتوکد خروجی گرافیکی دریافت نماید.
- ۱۰- فایل‌های آسیب دیده در اتوکد را تنظیم و بازسازی کند.
- ۱۱- ذخیره‌سازی فایل‌های پشتیبان را مدیریت کند.
- ۱۲- فایل‌های نقشه اتوکد را از تعاریف اضافی پاک‌سازی کند.

ملاحظه می کنید که همیشه یک لایه 0 در فایل اتوکد وجود دارد که تاکنون آن چه در صفحه ترسیم، کشیده می شد در این لایه قرار می گرفت. حال برای ایجاد نظم در ترسیمات، ابتدا باید لایه هایی را به این پنجره اضافه کنیم. به این منظور بر دکمه New Layer به صورت نمایش داده شده است، کلیک کنید. لایه جدیدی با نام Layer 1 ایجاد می شود. می توانید این نام را پاک کنید و نام دلخواه خود را تایپ نمایید.

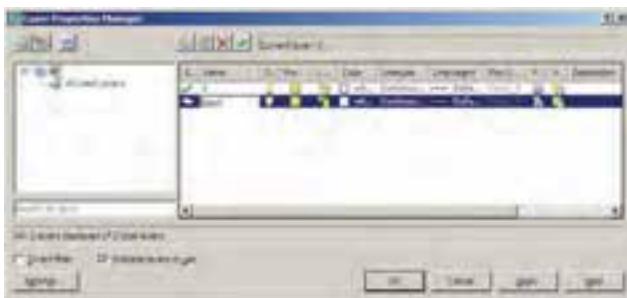

به همین ترتیب لایه هایی ایجاد نمایید.




**ویژگی های لایه ها :** هر لایه اتوکد دارای ویژگی های مربوط به خود است. شکل های ترسیم شده در هر لایه نیز همان ویژگی هارا به خود خواهند گرفت. بخشی از این ویژگی ها، مشخصات نمایشی اجزای لایه بر صفحه ترسیم است و بخشی نیز به مدیریت لایه ها مربوط می شوند. در زیر، ویژگی های لایه ها معرفی می گردد.

**Status :** این ویژگی که با نام «وضعیت» شناخته می شود، حالت «جاری بودن» یک لایه را تعیین می کند. لایه ای که جاری باشد، ترسیمات در آن قرار می گیرند. بنابراین، هیچ گاه نمی توان بیش از یک لایه جاری داشت. برای جاری شدن یک لایه، پس از انتخاب آن، بر دکمه Set Current که به صورت نمایش داده می شود کلیک می کنیم و یا بر علامت ، که در کنار نام لایه و در ستون Status قرار گرفته است، دوبار کلیک می کنیم. اکنون

از آن جایی که اتوکد در ترسیم و سازماندهی نقشه هایک برنامه کاملاً حرفه ای است، باید ذخیره کردن اجزای ترسیمی این نقشه ها در فایل مورد نظر، از نظم و مدیریتی خاص برخوردار باشد. منظم کردن بخش های مشابه نقشه ها، نام گذاری، ذخیره سازی و گروه بندی قسمت های تکراری در اتوکد، هم به عملیات کار و کترل نقشه ها سرعت می بخشد، و هم در گزارش های نهایی و استفاده مجدد از اطلاعات در نقشه های آتی کمک شایانی می کند. در این فصل سعی بر آن است تا ضمن ترسیم یک پلان ساده، مدیریت فایل این نقشه نیز مدنظر قرار گیرد.


### ۱-۳- ایجاد لایه ها و مدیریت اجزای نقشه درون لایه ها

اتوکد برای کاربران خود این امکان را ایجاد کرده است که بتوان اجزای مشابه از ترسیمات نقشه ها را در داخل لایه های مختلفی از فایل ذخیره نمود تا بخش های مشابه نقشه به سادگی و به تفکیک در دسترس باشند. به طور مثال، نقشه کشان هر مجموعه از دیوارها، درها، پنجره ها، پله ها، مبلمان، اندازه گذاری، متن ها و ... را به طور مجزا در درون لایه های مربوطه ذخیره می کنند. کار با لایه ها در اتوکد بسیار ساده است. ضمن این که امکانات متنوع و قابلیت های پیچیده ای در اختیار شما قرار خواهد داد، که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد. اکنون برای شروع به کار با لایه ها، یک فایل جدید را در اتوکد باز کنید. برای ایجاد یا مدیریت لایه ها فرمان... Layer را از منوی Format اجرا می کنیم و یا در نوار ابزار Layers بر دکمه کلیک می نماییم. چنان چه این نوار ابزار در محیط اتوکد وجود ندارد، آن گونه که در فصل قبل آموختید، آن را به محیط اضافه نمایید. با اجرای فرمان Layer Properties Manager پنجره به صورت زیر باز می شود.

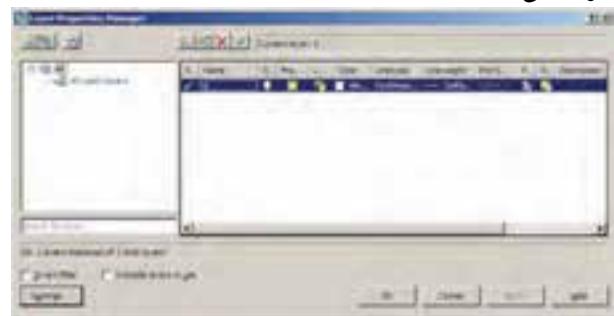

برمی‌گردد مجدداً اجزای آن به نمایش درمی‌آیند. برای کردن یک لایه باید بر علامت  در ردیف لایه کلیک کنید تا به صورت  درآید.

تفاوت حالت Off و Freeze در این است که در حالت Freeze هیچ عملیاتی بر روی اجزای لایه اجرا نمی‌شود و تقریباً لایه و اجزای آن از محیط اتوکد حذف شده فرض می‌شوند. بنابراین، نمی‌توان لایه جاری را به صورت Freeze درآورد. اگر بخواهید به این کار اقدام کنید پیغام زیر ظاهر می‌شود، که به شما می‌گوید نمی‌تواند لایه جاری را Freeze کند.

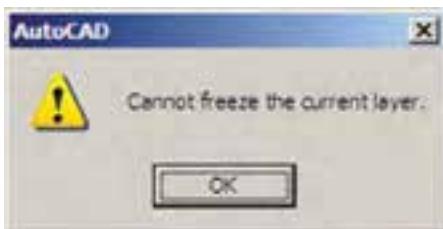


هم‌چنین اگر بخواهید لایه Freeze شده‌ای را به صورتی جاری درآورید، باز هم پیغام خطای به شکل زیر ظاهر می‌شود.



اجزای لایه Freeze شده در عملیات فرمان‌های گروهی و دسته جمعی اتوکد به حساب نمی‌آیند. مثلاً وقتی در فرمان‌های ویرایشی، برای انتخاب شکل‌ها از انتخاب کلی (All Selection) استفاده می‌شود شکل‌های لایه Freeze Off انتخاب می‌شوند اما شکل‌های لایه Freeze انتخاب نمی‌گردند. وقتی از فرمان‌های بزرگ‌نمایی فرمان Zoom Extents را اجرا می‌کنیم محدوده شکل‌های لایه Off – با وجود خاموش بودن لایه و نایدای بودن شکل‌ها – در صفحه ترسیم نشان داده می‌شود اما محدوده شکل‌های لایه در آن قرار نمی‌گیرد. هم‌چنین فرمان Regen، که بازسازی شکل‌های صفحه ترسیم را اجرا می‌نماید، بر روی شکل‌های لایه عمل نمی‌کند.


**Lock/Unlock** : این خصوصیت که با نام «قفل/باز»

لایه‌ای را فعال کنید. ملاحظه می‌نمایید که در بالای پنجره دربرابر عبارت : Current Layer نام لایه به نمایش درآمده است. این به آن معناست که پس از خروج از این پنجره و اجرای رسم در صفحه ترسیم، شکل‌هایی که ایجاد می‌شوند، در این لایه قرار می‌گیرند.

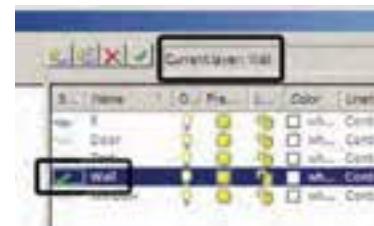


**On/Off** : این ویژگی که به صورت «روشن/خاموش» نیز بیان می‌شود، می‌تواند یک لایه اتوکد را در یکی از دو حالت روشن یا خاموش قرار دهد. چنان‌چه یک لایه خاموش شود کلیه اشکال موجود در آن از صفحه ترسیم ناپدید می‌گردد. پس از روشن کردن لایه، این اجزا دوباره در صفحه ترسیم ظاهر می‌شوند. از این ویژگی در زمان‌هایی استفاده می‌شود که به دلیل تراکم با شلوغ بودن ترسیمات، کنترل رسم به سختی اجرا می‌شود. در این حال لایه‌های غیرضروری خاموش می‌شوند تا حداقل اطلاعات مورد نیاز در صفحه ترسیم به نمایش درآید. برای خاموش کردن لایه کافی است بر روی علامت  در ردیف آن لایه کلیک کنیم تا به صورت  در آید و برای روشن کردن، مجدداً بر این چراغ خاموش کلیک می‌کنیم.

اگر لایه جاری را خاموش کنید پیغامی به صورت زیر ظاهر می‌شود که مضمون آن به شما هشدار می‌دهد که در حال خاموش کردن لایه‌ای هستید که قرار است رسم شکل‌ها در آن اتفاق بیفتد. برای روشن ماندن لایه، دکمه Yes و برای خاموش کردن آن دکمه NO را می‌زنید.

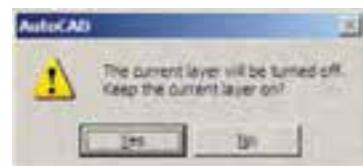

**Freeze/Thaw** : این ویژگی شبیه به ویژگی روشن و خاموش است. وقتی لایه‌ای به حالت Freeze قرار داشته باشد، اجزای آن در صفحه ترسیم داده نمایش نمی‌شوند و وقتی به حالت

ملاحظه می شود که در حال حاضر تنها یک نوع خط، یعنی همان ممتد، در این پنجره وجود دارد. برای استفاده از دیگر نوع خط های موجود در اتوکد باید آن ها را بارگذاری نمود. به این منظور بر روی دکمه ... Load کلیک کنید تا پنجره Load or Reload Linetypes باز شود.

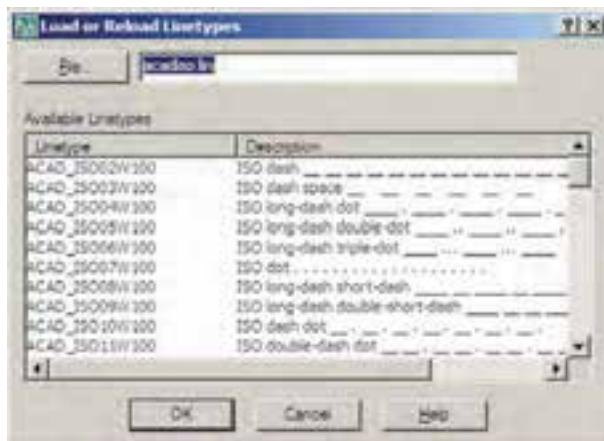

در این پنجره می توانید هر یک از نوع خط های موجود در لیست Available Linetypes را انتخاب نمایید. اکنون نوع خط ISO03W100 را انتخاب نمایید. این نوع از خط چین است، انتخاب کنید و دکمه OK را بزنید. این نوع خط به پنجره قبلی اضافه می شود. حال، دوباره دکمه ... Load را بزنید و نوع خط ACAD ISO07W100 را نیز بارگذاری نمایید.


**Lineweight** : این ویژگی که تعیین کننده «ضخامت خط» شکل های یک لایه است، بیشتر به منظور رعایت اصول نقشه کشی، که در آن هر گروه از اجزای نقشه با ضخامتی خاص ترسیم می شوند، به کار می رود. در پنجره مدیریت لایه های اتوکد عبارت Default در ستون ضخامت خط و در برابر همه لایه ها درج شده است. می توان ضخامت خطوط را هنگام انجام تنظیمات پلاٹ تعیین نمود. لذا از آن جا که اغلب نقشه کشان حرفه ای اتوکد این کار را می کنند، این مقدار برای همه لایه ها به صورت پیش فرض (Default) قرار گرفته است. اما چنان چه بخواهیم این مقدار را برای هر لایه تنظیم نماییم، باید بر عبارت Default کلیک کنیم تا پنجره Lineweight باز شود.

شناخته می شود، امکان تغییرات بر روی شکل های ترسیم شده در یک لایه را کنترل می کند. زمانی که یک لایه قفل است می توان ترسیمات جدیدی را در آن اعمال کرد، اما نمی توان هیچ گونه عملیات ویرایشی را، که منجر به تغییر این شکل ها می شود، اجرا نمود. بنابراین، اجزای یک لایه قفل شده، در صفحه ترسیم دیده می شود و امکان ترسیم در آن لایه وجود ندارد. پس می توان یک لایه قفل شده را به صورت جاری درآورد. برای قفل کردن یک لایه باید بر علامت در ردیف آن لایه کلیک کنید تا به صورت در آید.

**Color** : ویژگی رنگ لایه ها کمک می کند تا کاربر اشکال موجود در لایه های مختلف را، با توجه به اختلاف رنگی، آن ها از یکدیگر تشخیص دهد. برای تغییر رنگ یک لایه، بر روی علامت Select Color کلیک می کنیم. آن گاه پنجره Color باز می شود. این پنجره روش های مختلفی را برای انتخاب رنگ در اختیار کاربر قرار می دهد.



**Linetype** : این ویژگی که با عنوان «نوع خط» ترجمه می شود، چگونگی نمایش خطوط اشکال را در آن لایه تعیین می کند. همیشه به صورت پیش فرض این نوع خط به صورت خط پیوسته یا ممتد (Continuous) در نظر گرفته می شود. اما اگر بخواهیم آن را تغییر دهیم بر روی عبارت Continuous، که وضعیت فعلی نوع خط را نشان می دهد، کلیک می کنیم تا پنجره Select Linetype باز شود.

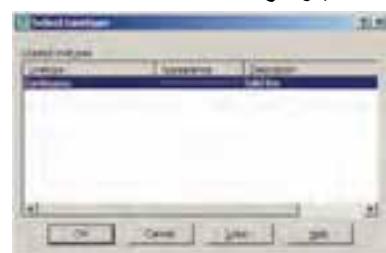


ایجاد شده در این لایه ها مشاهده نمایید. به این منظور کافی است که دکمه LWT را در نوار وضعیت فعال کنید.



## ۲-۳- تغییر ویژگی های نمایشی اجزای لایه ها به صورت خاص

در نظام لایه های اتوکد تمامی شکل های ترسیم شده در لایه، از ویژگی های نمایشی آن لایه تعیین می کنند. این ویژگی ها عبارت اند از : رنگ، نوع خط، ضخامت خط. اما اگر کاربر بخواهد این ویژگی ها را برای یک یا بعضی از اجزای لایه ها تغییر دهد، اتوکد این امکان را در نوار ابزار Properties در اختیار او قرار می دهد.

**انتقال مشخصات از یک شکل به شکل دیگر :** اتوکد فرمانی را در اختیار کاربران قرار می دهد تا به واسطه آن بتوان مشخصات یک شکل را به دیگر شکل ها منتقل نمود. این فرمان با عنوان Match Properties شناخته شده است و در منوی Modify قرار دارد. همچنین می توان آن را با استفاده از دکمه در نوار ابزار Standard اجرا نمود.

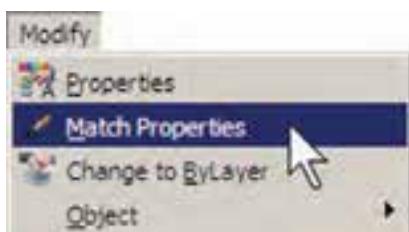

پس از اجرای فرمان Match Properties، ابتدا بر روی شکل مبدأ و سپس بر روی همه شکل های مقصد کلیک می کیم. این فرمان، هر چه از مشخصات شکل ها را، که قابل تغییر باشد، از شکل مبدأ به شکل مقصد انتقال می دهد. مثلاً اگر دو شکل هم لایه نباشند، شکل مقصد به لایه شکل مبدأ وارد می شود. هم چنین اگر هر دو از جنس هاشور باشند، الگوی هاشور اول به دومی منتقل می شود و چنان چه از نوع متن باشند، شیوه متن



در این پنجره ضخامت ها با واحد میلی متر نوشته شده و به راحتی می توان آن ها را انتخاب کرد.

**Plot :** این قابلیت تعیین می کند که یک لایه در هنگام پلات، بر روی کاغذ چاپ شود یا خیر. اگر بر روی علامت در مقابل هر ردیف از لایه ها کلیک کنید به صورت در می آید و این به معنای آن است که دیگر اجزای این لایه برای چاپ در نظر گرفته نمی شود.

دسترسی سریع به لایه ها هنگام کار در صفحه ترسیم ویژگی های مدیریتی لایه ها مانند وضعیت، روش/خاموش، Freeze/Thaw و قفل/باز را می توان از نوار ابزار Layers تغییر داد. مثلاً برای فعال کردن لایه Window کافی است پنجره کشویی لایه ها را در این نوار ابزار باز و بر روی این لایه کلیک کنیم.



**نمایش ضخامت خطوط بر روی نقشه :** همان طور که متوجه شده اید، ضخامت خط های تنظیم شده در پنجره مدیریت لایه ها در صفحه ترسیم نمایش داده نمی شوند. این ضخامت ها در هنگام پلات بر روی کاغذ اثر مورد نظر را می گذارند. اما شما می توانید در صفحه ترسیم نیز همین ضخامت ها را بر روی اشکال

با اجرای فرمان Properties پنجره آن باز می‌شود و مشخصات شکل انتخاب شده را به نمایش می‌گذارد.



مثلاً با انتخاب یکی از خط‌های ترسیم شده و اجرای Properties، پنجره مذکور به صورت فوق باز می‌شود. ملاحظه می‌کنید که در بخش General مشخصاتی همچون لاپه، رنگ، نوع خط، ضخامت خط و ... به نمایش درآمده است که همگی در همین جا قابل تغییر هستند. یکی از این مشخصات که برای خطوط دارای نوع خط غیر از متمد (مثلاً خط‌چین) کاربرد دارد Linetype scale است. این ویژگی مقیاس قطعات خط‌چین را تنظیم می‌کند؛ بنابراین، زمانی که خط‌چین درشت باشد این عدد را کوچک و زمانی که خط‌چین ریز است آن را بزرگ می‌کنیم. در بخش 3D Visualization مشخصه مصالح آن وجود دارد، که مربوط به بحث سه‌بعدی سازی اتوکد است و از مقوله این کتاب خارج است. در بخش Geometry مشخصات ترسیمی خط، مانند مختصات ابتداء و انتهای آن، طول خط و زاویه آن به نمایش درآمده‌اند.


### ۳-۳- ساخت بلوک‌ها

بلوک‌ها یکی از روش‌های متداول استفاده از شکل‌های تکراری در اتوکد هستند. در بسیاری مواقع، یک شکل در نقشهٔ اتوکد بارها تکرار می‌شود و از آن‌جا که در موارد مختلف با اندازه‌ها


و فونت و سایر مشخصات متنی اولی به دومی منتقل می‌گردد. Match Properties فرمان که شکل‌های بعد منتقل نماید. به چه ویژگی‌هایی را از شکل اول به شکل‌های بعد منتقل نماید. به این منظور، پس از اجرای فرمان و انتخاب شکل اول، باید حرف S (ابتدای کلمه Settings) را تایپ و Enter نمود یا با کلیک راست ماوس بر روی صفحهٔ ترسیم، گزینه Settings را از پنجره Property Settings باز شده انتخاب نمود. بدین ترتیب پنجره Property Settings باز می‌شود و می‌توان ویژگی‌هایی را، که لازم نیست از یک شکل به شکل دیگر منتقل گردد، غیرفعال نمود.



مشاهده مشخصات شکل: به طور کلی می‌توان همه مشخصات یک شکل را در اتوکد مشاهده نمود و موارد قابل تغییر را به صورت انحصاری تغییر داد. برای نمایش مشخصات هر شکل، ابتدا آن را انتخاب می‌نماییم. سپس از منوی Modify فرمان Properties را اجرا می‌کنیم و یا از دکمه در نوار ابزار Standard استفاده می‌کنیم و یا آن که از دکمه‌های کمکی Ctrl+1 کمک می‌گیریم.

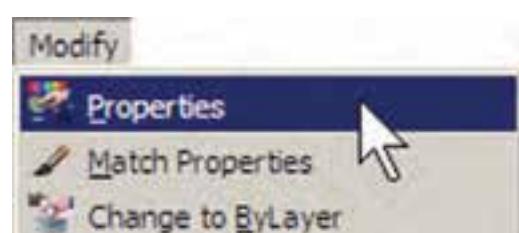


بزنید تا پنجره مجددًا ظاهر گردد.

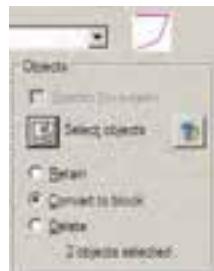

با زوایای متفاوتی در نقشه قرار می‌گیرد، نمی‌توان تنها با اجرای فرمان Copy آن را در مکان‌های مورد نیاز استفاده نمود.

برای ساخت بلوک، از منوی Draw فرمان Block گزینه Make... را اجرا می‌کنیم. این فرمان را می‌توان با استفاده از دکمه در نوار ابزار Draw نیز به کار گرفت.

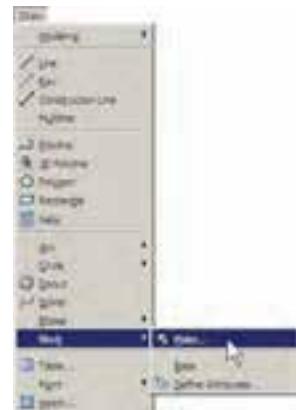

در بالای این بخش نیز پیش نمایش کوچکی از در مورد نظر نشان داده شده است. در این جا سه گزینه انتخابی وجود دارد. این سه گزینه تعیین می‌کنند که، پس از خروج از پنجره و ساخت بلوک، این دو شکل انتخاب شده چه تغییری داشته باشند.

**Retain** : با انتخاب این گزینه شکل انتخاب شده به همین

صورت در صفحه ترسیم باقی خواهد ماند و تغییری نمی‌کند.

**Convert to block** : این گزینه شکل انتخاب شده

را به یک بلوک تبدیل می‌کند.

**Delete** : با این گزینه شکل انتخاب شده حذف می‌گردد.

گزینه Retain را انتخاب کنید تا، پس از ساخت بلوک،

شکل‌های فعلی به صورت تغییر نکرده باقی بمانند. در پنجره کشویی

واحد اندازه گیری بلوک را تعیین می‌کنیم، که در این

جا لازم است آن را بر روی Centimeters تنظیم نماییم.



در بخش Description نیز می‌توانید توضیح دلخواهی


برای بلوکی، که در حال ساختن آن هستید، تایپ کنید. در پایان

دکمه OK را بزنید تا بلوک مورد نظر از این در ساخته شود.

اکنون که واحد اندازه گیری بلوک را بر روی سانتی‌متر

تنظیم کردید، برای هماهنگی این بلوک با نقشه موجود، باید واحد

پنجره Block Definition باز می‌شود. در این پنجره ابتدا نام بلوکی را که می‌خواهیم ایجاد کنیم در کادر Name تایپ می‌کیم.

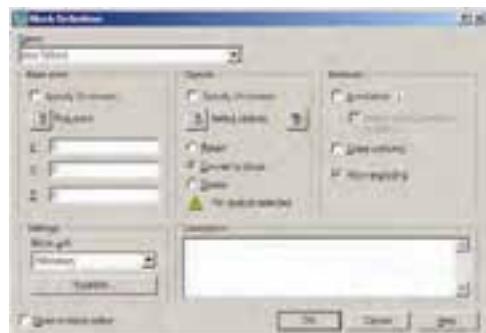

در بخش Base Point نقطه مبنای قرارگیری بلوک تعیین می‌شود. این نقطه مکان شروع قرارگیری بلوک در نقاط دیگر صفحه ترسیم را تعیین می‌نماید. بر دکمه در کنار عبارت Pick کلیک کنید. پنجره موقتاً ناپدید می‌شود. بر نقطه مورد نظر کلیک کنید.

پنجره ساخت بلوک دوباره ظاهر می‌شود. در بخش Objects شکل‌هایی که متعلق به این بلوک هستند تعیین می‌شوند. بر روی دکمه ، کنار عبارت Select Objects، کلیک کنید تا پنجره بلوک ناپدید شود. آن‌گاه شکل‌های مربوط را انتخاب کنید و Enter را

**Scale** : در این بخش مقیاس قرارگیری بلوک بر صفحه ترسیم تعیین می شود. اگر این مقدار 1 وارد شود بلوک، بدون هیچ تغییر اندازه ای، در صفحه قرار می گیرد.

**Rotation** : این عدد زاویه چرخش بلوک را روی صفحه ترسیم تنظیم می کند، که چنان چه صفر وارد شود، بلوک با همان زاویه ای که ساخته شده است، روی صفحه قرار می گرد. در هر سه بخش فوق، گزینه ای **Specify On screen** وجود دارد که اگر فعال باشد، این مقدار بر روی صفحه ترسیم و هنگام ناپدید شدن این پنجره از کاربر پرسیده می شود؛ در غیر این صورت هرگاه گزینه مذکور فعال نشود، مقادیر مربوط به آن بخش در همین پنجره وارد می شود. با نگاهی به این پنجره مشاهده می کنید که به صورت پیش فرض تنها **Insertion point**، یعنی مختصات قرارگیری بر روی صفحه ترسیم، تعیین می شود. اکنون **OK** را می زنیم. ملاحظه می کنید که با ناپدید شدن پنجره **Insert** بلوک در نقطه مبدأ به نشانگر ماوس می چسبد و به همراه حرکت ماوس جایه جا می شود. ماوس را به مکان موردنظرتان ببرید و کلیک کنید.

توجه داشته باشید که همیشه شکل های مربوط به یک بلوک به همیگر متصل می شود و در واقع یک بلوک با تمام اجزایش یک شکل واحد محسوب می شود و نمی توان در فرمان های ویرایشی یکی از اجزاء متعلق به بلوک را به تنهایی انتخاب نمود. اما فعال شدن گزینه **Explode** در انتهای پنجره **Insert** موجب می شود که هنگام قراردادن بلوک فراخوانی شده در صفحه ترسیم، اجزاء آن از یکدیگر جدا شوند.

**تمرین ۲** : چند پلان سینک یا روشی را که در تمرین قبل به بلوک تبدیل کرده اید با مقیاس های گوناگون و زوایای مختلف انتخابی در صفحه فراخوانی کنید.


انتقال بلوک به دیگر فایل ها : بلوک هایی که در یک فایل ساخته می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند، به همراه آن فایل ذخیره می شوند و هرگاه آن فایل دوباره در اتوکد باز شود، باز هم می توان از آن بلوک ها استفاده نمود. اما اگر این فایل را بیندیم و فایل جدیدی را برای ترسیم نقشه باز کنیم دیگر آن بلوک ها در فایل جدید وجود ندارند. برای این که بتوان بلوک ساخته شده

اندازه گیری فایل را نیز بر روی سانتی متر قرار دهید. بنابراین همان گونه که در قبل آموختید، با استفاده از فرمان... Units از منوی Format به این کار اقدام کنید.

**تمرین ۱** : پلان یک سینک ظرفشویی یا کاسه روشی را ترسیم کرده و به بلوک تبدیل کنید.

### فراخوانی بلوک ها در صفحه ترسیم

اکنون لازم است تا از بلوک ساخته شده در بخش های دیگر نقشه استفاده کنیم. به منظور فراخوانی بلوک از منوی Insert فرمان... **Block** را اجرا می کنیم یا دکمه را از نوار ابزار Draw به کار می گیریم.

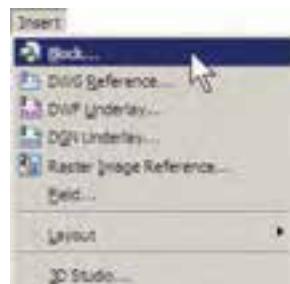

پنجره Insert به صورت زیر باز می شود.



در کادر **Name** نام بلوک جدیدی که ساخته ایم مشاهده می شود. اگر پنجره کشوبی آن را باز کنید نام هیچ بلوک دیگری دیده نمی شود. زمانی که چندین بلوک را در یک فایل اتوکد ساخته باشیم، در این پنجره فهرستی کامل از آن ها نشان داده می شود تا به هر کدام نیاز داریم آن را فراخوانی کنیم. این پنجره سه مشخصه اصلی بلوک را برای جایگذاری در صفحه ترسیم از کاربر می پرسد :

**Insertion Point** : این مکان نقطه ای است که باید نقطه مبدأ بلوک - که هنگام ساخت آن را تعیین کردیم - در آن مختصات قرار گیرد.

wblock به منظور اجرای این فرمان باید در خط فرمان عبارت Write آن w را تایپ کنید و Enter را بزنید. پنجه Block باز می‌شود.

را در دیگر فایل‌ها نیز به کار گرفت، اتوکد فرمانی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

اتوکد فرمانی با عنوان Write Block طراحی نموده است، که می‌تواند یک بلوك را به یک «فایل بلوك» تبدیل نماید.



ذخیره‌سازی فایل بلوك را در کامپیوترتان تعیین نمایید. همان‌گونه که ملاحظه می‌کنید، این مسیر به طور پیش‌فرض در My Document از حافظه ویندوز انتخاب شده و نام فایل نیز با همان نام تعیین گردیده است. اگر خواستیم مسیر و یا نام ذخیره‌سازی فایل را تغییر دهیم باید بر روی دکمه... در کنار آن کلیک کیم.

بادکمه OK از فرمان خارج شوید. اکنون فایل بلوك ساخته شده است.

حالا، فایل قبلی را بیندید و فایل جدیدی باز کنید. برای بستن فایل جاری می‌توانید از منوی File فرمان Close را اجرا نمایید و سپس از منوی File فرمان New را کلیک کنید تا یک فایل جدید باز شود.

پنجه فوق امکان تبدیل هر بخش از نقشه را به صورت «فایل بلوك» دارد. در بخش Source اگر گزینه Block انتخاب شود یک بلوك ساخته شده را به فایل تبدیل می‌کند. چنان‌چه انتخاب شود همه نقشه ترسیمی به صورت Entire drawing فایل بلوك ذخیره می‌گردد. اگر Objects را انتخاب نماییم، همانند روش ساخت بلوك (Make Block)، می‌توان تعدادی از شکل‌های موجود را به همراه نقطه مبدأ (Base point) انتخاب نمود و ملاحظه می‌کنید که دو بخش Objects و Base point در زیر مجموعه Source تنها در حالتی که گزینه Objects در زیر مجموعه Source فعال باشد، روشن‌اند.

در بخش Destination از این پنجه باید مسیر و نام




پنجره کشویی فهرست بلوک‌ها وجود ندارد. این به دلیل آن است که فایل جدیدی را باز کرده‌ایم.

اکنون، در فایل جدید از منوی Insert فرمان ... Block را اجرا کنید. در پنجره باز شده خواهید دید که نام بلوک قبلی در



ایجاد نمودید – بروید و فایل بلوک را انتخاب کنید و دکمه Open کلیک کنید. پنجره Select Drawing File... را بزنید.

اکنون برای وارد کردن فایل بلوک ساخته شده روی دکمه Write Block – که در مسیر ذخیره‌سازی فایل بلوک – می‌شود. به مسیر ذخیره‌سازی فایل بلوک

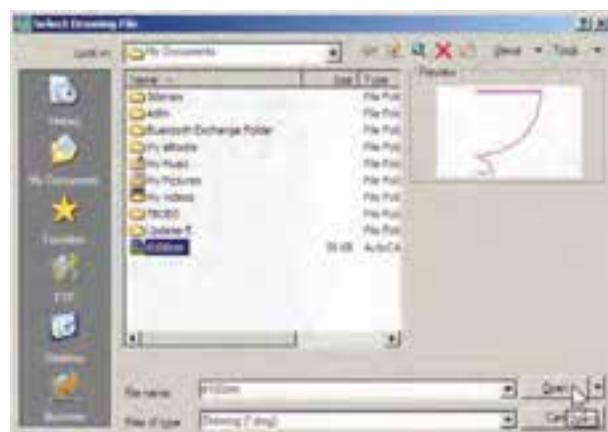

**استفاده از فایل‌های بلوک آماده :** مشاهده نمودید که اگر یک کاربر حرفه‌ای اتوکد بتواند تعداد زیادی از بلوک‌های مورد نیاز در اتوکد را بسازد و به صورت فایل بلوک ذخیره کند، در تمامی نقشه‌ها امکان استفاده از این بلوک‌ها را خواهد داشت. چنین عملیاتی را بسیاری از مهندسین مشاور یا دفاتر فنی مهندسی انجام داده‌اند و بعضاً آن را در بازار منتشر نموده‌اند و شما می‌توانید با تهیه آن، به مجموعه‌ای غنی از انواع بلوک‌های کاربردی اتوکد، دسترسی پیدا کنید.


شرکت سازنده اتوکد نیز در نگارش‌های اخیر، کلکسیون کوچکی از انواع بلوک‌های نقشه‌های معماری، عمران، مکانیک، برق و ... تهیه نموده و درون نرم‌افزار قرار داده است، تا کاربران بتوانند از این مجموعه در فایل‌های خود استفاده نمایند.

اکنون، محتوای فایل بلوک، به عنوان یک بلوک عادی، وارد این فایل می‌شود. از این پس روش فراخوانی بلوک، همانند قبل است و با تنظیم مکان قرارگیری، مقیاس و دوران، بلوک مورد نظر را در فایل جدید قرار می‌دهیم. ضمناً باورود فایل بلوک به این فایل جدید، بلوک موردنظر در حافظه آن قرار می‌گیرد و از این پس می‌توان آن را از لیست بلوک‌های موجود در فایل فراخوانی نمود.




ایجاد کنید و رنگ دلخواهی برای آن انتخاب نمایید. سپس آن لایه را به صورت جاری درآورید.


برای استفاده از این بلوک‌ها ابتدا فایل نقشهٔ قبلی را باز کنید. در پنجرهٔ مدیریت لایه‌ها یک لایه جدید با عنوان Blocks ایجاد کنید.

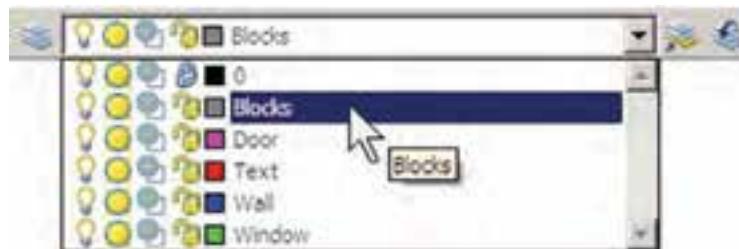


از منوی Tools فرمان Palettes را اجرا و گزینهٔ DesignCenter را کلیک نمایید.

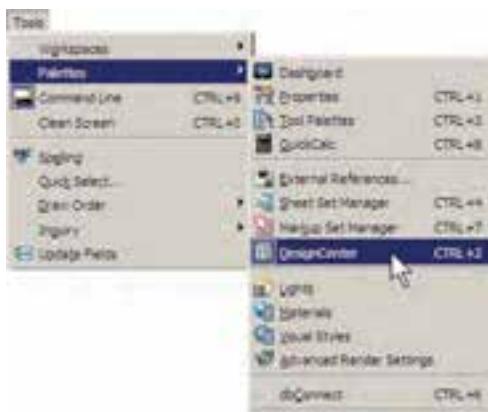


بنجروه باز شده فهرستی از امکانات طراحی اتوکد را در مسیر بلوک‌های متريک را پیدا کنید. اختیار شما قرار می‌دهد. از مسیر نصب اتوکد، مطابق تصویر زیر،

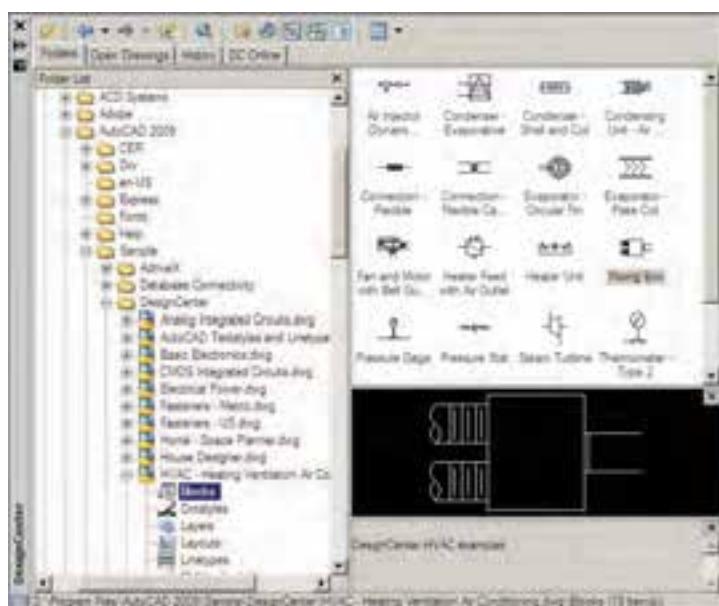

تایپ می کنیم و دکمه <New را می زنیم.

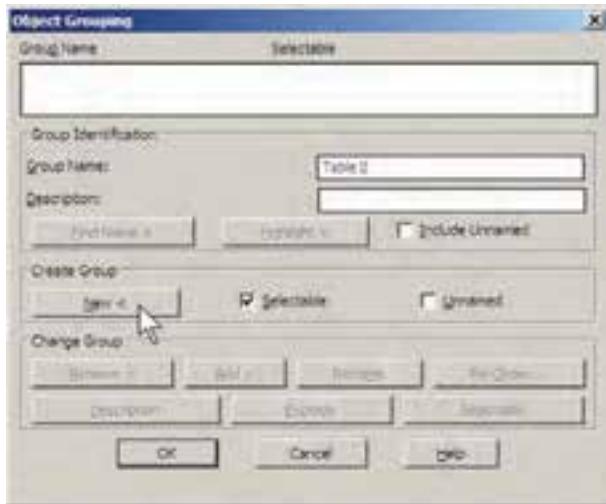

بازدن دکمه <New پنجره موقتاً ناپدید می شود و شما باید اشکالی را که متعلق به این گروه جدید هستند انتخاب نمایید. پس مجموعه موردنظر را انتخاب کنید و Enter را بزنید تا دوباره به پنجره گروه بازگردید. ملاحظه می کنید که این گروه در فهرست نام گروهها ایجاد شده و در ستون Selectable در برابر آن عبارت Yes آمده است. این به آن معناست که کلیه اجزای این گروه در عملیات ویرایشی با هم انتخاب خواهند شد. اکنون دکمه OK را بزنید تا از پنجره فوق خارج شوید.

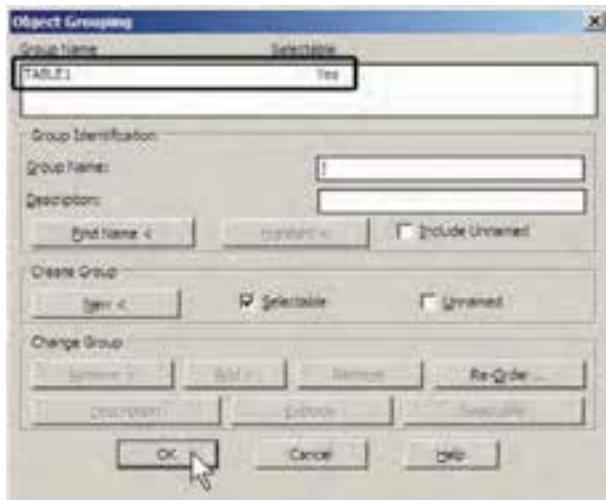

اکنون فرض کنید می خواهیم از این گروه یک کپی تهیه کنیم. فرمان کپی را اجرا نمایید و بر روی یکی از اجزای این گروه کلیک کنید. همه اجزای گروه با هم انتخاب می شوند. آن را به مکان دوم ببرید و فرمان را پایان دهید.


فهرستی از بلوک های تأسیساتی سمت راست این پنجره به نمایش درمی آید. بر یک بلوک دوبار کلیک کنید تا پنجره Insert Block باز شود و پس از انجام تنظیمات، این بلوک را در صفحه ترسیم خود قرار دهید.

اگر پنجره Design Center مزاحم کار شما در محیط اتوکد است می توانید بر نوار آبی سمت چپ آن کلیک نمایید و آن را به سمت چپ یا راست صفحه هدایت کنید تا مانند نوار ابزارهای دیگر در کنار صفحه ترسیم قرار گیرد. برای بستن این پنجره نیز از علامت در گوشۀ آن استفاده می کنید.

### ۴-۳- به کارگیری گروه ها

امکان دیگری به نام گروه سازی در اتوکد وجود دارد که نسبتاً ساده‌تر از قابلیت بلوک سازی است، اما فاقد همه ویژگی های بلوک هاست و قابلیت انتقال به دیگر فایل ها را نیز ندارد. وقتی مجموعه ای از اشکال محیط اتوکد تبدیل به گروه می شوند، می توان همه را با هم انتخاب کرد و عملیات ویرایشی مانند کپی را برای همگی اجرا نمود. هر زمان که یک گروه را تغییر دهیم این تغییر از این به بعد اعمال می شود و در گروه های قبلی این تغییر مشاهده نمی گردد.

در خط فرمان عبارت group یا مخفف آن حرف g را تایپ کنید و Enter را بزنید تا پنجره Object Grouping باز شود.

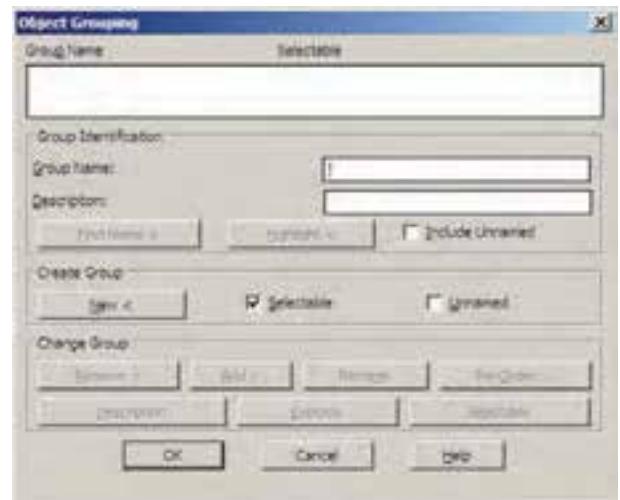


در حال حاضر در این پنجره هیچ گروهی ساخته شده است. برای ساخت گروه جدید ابتدا نام گروه را در کادر Group Name

## پرسش و تمرین

- ۱- ویژگی Status در تنظیم لایه‌ها چه اهمیتی دارد و به چند روش می‌توان آن را تغییر داد؟
- ۲- تفاوت ویژگی On/Off و Freeze/Thaw در لایه‌های اتوکد چیست؟
- ۳- چه موقوعی لایه را قفل می‌کنیم؟
- ۴- نوع خط‌های جدید را چگونه در اتوکد بارگذاری می‌کنیم؟
- ۵- فرمان Match Properties چگونه کار می‌کند؟
- ۶- گزینه Linetype scale در مشخصات شکل‌ها چه وظیفه‌ای دارد؟
- ۷- انتخاب نقطه مبنا (Base point) در ساخت بلوک‌ها چه اهمیتی دارد؟
- ۸- مزیت صدور فایل‌های بلوک به دیگر فایل‌های اتوکد چیست؟
- ۹- گروه‌ها و بلوک‌ها چه تفاوتی با یک دیگر دارند؟

### ۶-۳- تعریف شیوه اندازه‌گذاری و تنظیمات آن

در آغاز عملیات اندازه‌گذاری، همیشه یک شیوه‌اندازه‌گذاری (Dimension Style) تعریف می‌شود. همان‌گونه که در فصل پنجم ملاحظه نمودید، تعریف شیوه برای نگارش متن‌ها نیز در اتوکد وجود دارد (Text Style). مزیت استفاده از شیوه (Style) در ترسیم یا ایجاد شکل‌ها این کمک را به کاربران می‌کند که هماهنگی و نظم مشخصی در همه شکل‌ها به وجود آید و هر زمان که به اعمال تغییر در آن شیوه نیاز بود، آن تغییر به صورت خودکار به همه اشکالی که مطابق آن شیوه ایجاد شده‌اند، نیز اعمال گردد. برای ایجاد یا تغییر شیوه‌های اندازه‌گذاری از منوی اعمال گردد. برای ایجاد یا تغییر شیوه‌های اندازه‌گذاری فرمان Dimension Format یا منوی Dimension Style را در اتوکد اجرا می‌کنیم.

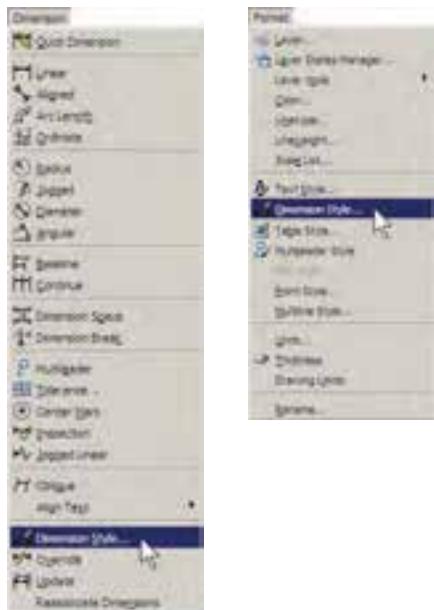

با اجرای این فرمان پنجره Dimension Style Manager باز می‌شود. در این پنجره، کادر Styles فهرستی از شیوه‌های اندازه‌گذاری موجود در فایل را نمایش می‌دهد. اگر برای اولین بار این پنجره باز شود تنها یک شیوه ISO 25 در آن مشاهده خواهد شد (ممکن است در برخی فایل‌ها یا نگارش‌های اتوکد این شیوه با نام Standard نشان داده شود). این بدان معنی است که چنان‌چه کاربر بدون تعیین شیوه اندازه‌گذاری، شروع به اندازه‌گذاری نقشه کند، آن اندازه‌ها از شیوه موجود یعنی ISO 25 تعییت خواهد کرد.



### ۵-۳- اندازه‌گذاری نقشه‌ها در اتوکد

یکی از آخرین مراحل نقشه‌کشی، مشخص کردن و نمایش اندازه‌ها بر روی نقشه ترسیم شده است. هرچند نقشه کشان، نقشه‌های خود را با مقیاس مشخصی ترسیم می‌کنند اما قرار دادن همه اندازه‌های مورد نیاز بر روی نقشه، کمک شایان توجهی خواهد بود به مجريان و ناظران و همه کسانی که در آینده از آن نقشه استفاده می‌نمایند. خوانایی و درک یک نقشه وابستگی زیادی به کامل بودن اندازه‌های نمایش داده شده دارد. در اتوکد امکانات مفصلی برای اندازه‌گذاری نقشه‌ها فراهم شده، که در نگارش‌های اخیر آن بسیار توسعه یافته است.


**مفهوم اندازه و اجزای اندازه‌گذاری:** وقتی در اتوکد اندازه‌گذاری بر روی یک فاصله صورت می‌گیرد، شکل جدیدی ترسیم می‌شود که مقدار عددی آن فاصله در آن نمایش داده می‌شود. به این شکل جدید «اندازه» (Dimension) اطلاق می‌گردد. یک «اندازه» شامل بخش‌های زیر است :

- ۱- متن یا **Text** ، که عدد اندازه را نشان می‌دهد.
- ۲- خط اندازه یا **Dimension Line** ، که عدد اندازه روی آن نوشته شده و فاصله ابتداء انتهای آن در واقع همان طول اندازه‌گذاری شده است. بعضی اوقات این خط در دو قطعه و در طرفین متن قرار می‌گیرد.
- ۳- خط‌های اتصال یا **Extension Line** ، که فاصله انداده شده را به خط اندازه و متن آن وصل می‌کنند. معمولاً این خطوط نیز دو قطعه هستند.

۴- پیکان‌ها (**Arrowheads**)، که اتصال دهنده خط‌های اندازه به خط‌های اتصال اند و هر چند نام آن‌ها پیکان قرار داده شده اما می‌توانند با علامت‌های دیگری هم چون نقطه، تیک، دایره و ... نیز نمایش داده شوند.

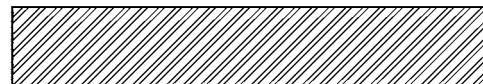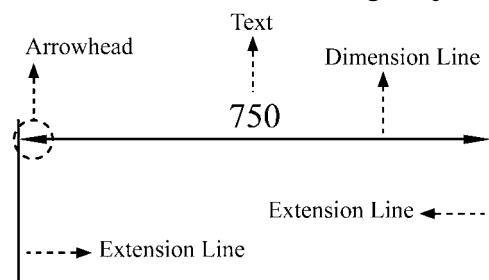

ویژگی های شیوه جدید، کلیه مشخصات اندازه گذاری هایی که از این پس مطابق این شیوه ایجاد می گردد، سفارشی خواهد شد.


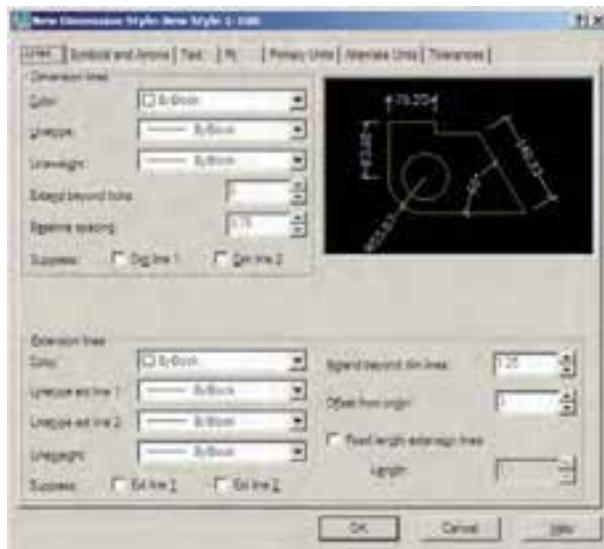


بخش های مختلف پنجره تنظیمات در زبانه های فوقانی آن قابل دسترسی هستند. این بخش ها به شرح زیرند :


**۱- خطوط مربوط به اندازه گذاری (Lines)** : در بخش Lines تنظیم های مربوط به خطوط اندازه (Dimension Lines) و خطوط اتصال (Extension Lines) تعریف می شوند.

**۲- نشانه ها و پیکان ها (Symbols and Arrows)**

مهم ترین تنظیمی که در بخش نشانه ها و پیکان ها اعمال می شود تعیین شکل و اندازه پیکان های دوسر خطوط اندازه است. در کادر Second Arrowheads در دو پنجره کشوی First و Second می توان برای هر یک از دو پیکان، یک نشانه مشخص نمود.

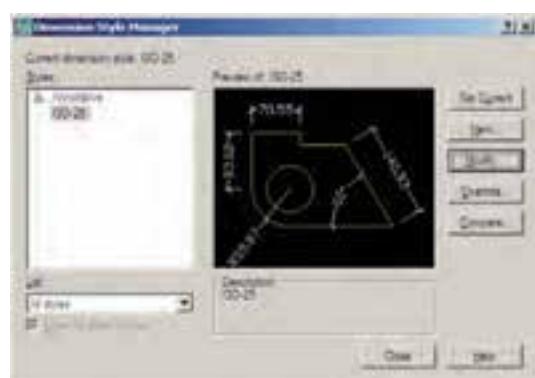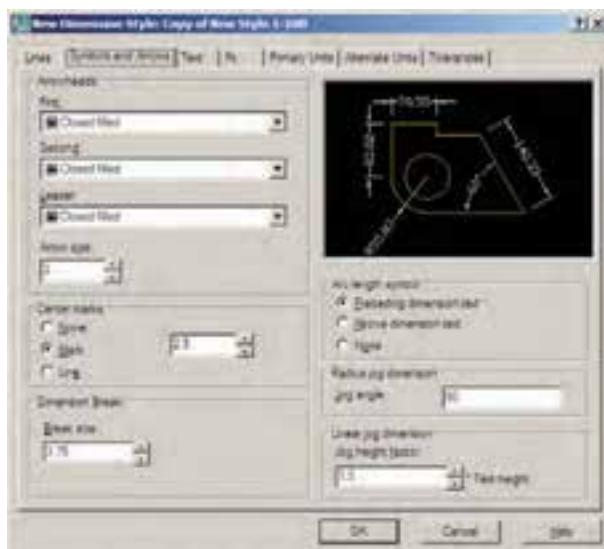

برای ایجاد یک شیوه جدید از دکمه New... استفاده می شود. با زدن این دکمه پنجره Create New Dimension Style باز می شود. در کادر New Style Name نام شیوه جدید را تایپ می کنیم. پنجره کشوی Start With از انتخاب مبنای اولیه این شیوه، براساس یکی از شیوه های موجود است. این بخش در شرایطی مورد استفاده قرار می گیرد که بخواهید شیوه ای جدید، مشابه یکی از شیوه های قبلی، اما با تغییرات اندک نسبت به آن ایجاد نمایید. بنابراین، با انتخاب نام آن شیوه در این کادر، کلیه تنظیمات آن به عنوان شروع کار به این شیوه جدید منتقل می شود تا با تغییر آن ها، شیوه جدید را اصلاح نمایید. در حال حاضر ما تنها یک انتخاب در پیش رو داریم و آن شیوه ISO 25 است که تنها شیوه موجود است. در پنجره کشوی Use for برای اتوکد تعیین می کنیم که این شیوه جدید برای کدام یک از انواع اندازه گذاری مورد استفاده قرار بگیرد. درباره انواع اندازه گذاری در ادامه این فصل صحبت خواهد شد. هرگاه این بخش بر روی All dimensions تنظیم گردد، شیوه جدید برای ایجاد همه انواع اندازه گذاری ها کاربردی خواهد بود.

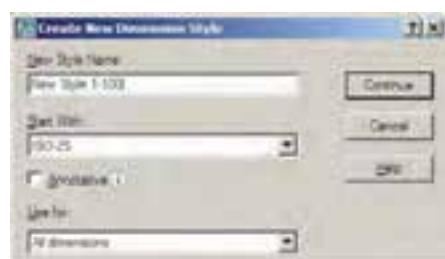


پس از تکمیل این قسمت ها دکمه Continue را می زیم تا به پنجره تنظیمات اندازه گذاری بروم. آن گاه پنجره New Dimension Style باز می شود. با اعمال هرگونه تغییرات در


اندازه‌گذاری منتقل نمود.

**۳- متن اندازه‌گذاری (Text)**: در تنظیمات متن می‌توان

مشخصات تعیین شده برای یک شیوه متن (Text Style) را به شیوه

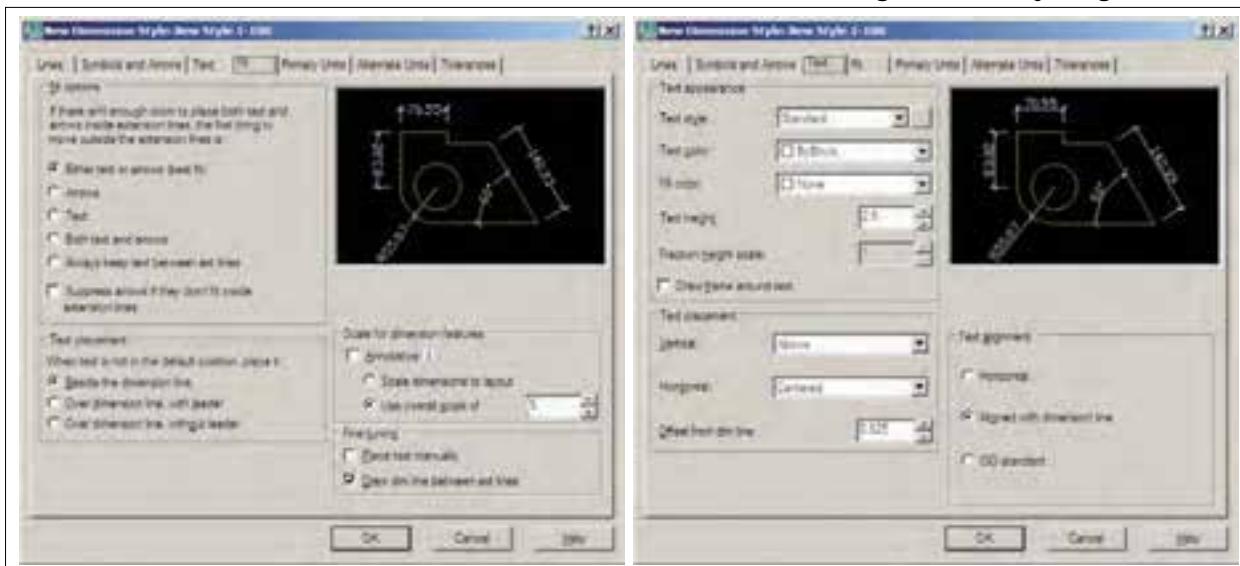

میان دو خط اتصال امکان ندارد. در این حال روش‌های مختلفی برای حل این مشکل وجود دارد و هریک از نقشه‌کشان یکی از آن‌ها را برای خود انتخاب می‌کنند و برخی از آن‌ها در شکل زیر دیده می‌شود.

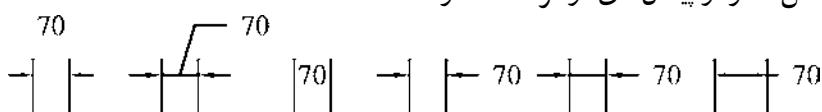


اندازه‌های طولی و سایر تنظیمات مربوطه در کادر Linear dimensions واحدهای اندازه‌های زاویه‌ای و تنظیماتشان در کادر Angular dimensions تعیین می‌گردند.

**۴- جای‌گیری صحیح اجزای اندازه (Fit)**: مهم‌ترین


وظيفة این حوزه، در شرایطی که محدودیت مکانی وجود دارد، تعیین وضعیت قرارگیری اجزای اندازه‌گذاری است. زمانی که اندازه‌گذاری بر روی یک فاصله کوچک اعمال می‌شود، معمولاً قرارگیری هر دو بخش متن اندازه و پیکان‌های دوسر خط اندازه

**۵- واحدهای اصلی اندازه (Primary Units)**:


در این بخش تعیین می‌کنید که در شیوه اندازه‌گذاری حاضر، اندازه‌های درج شده با چه واحدی مشخص شوند. واحدهای

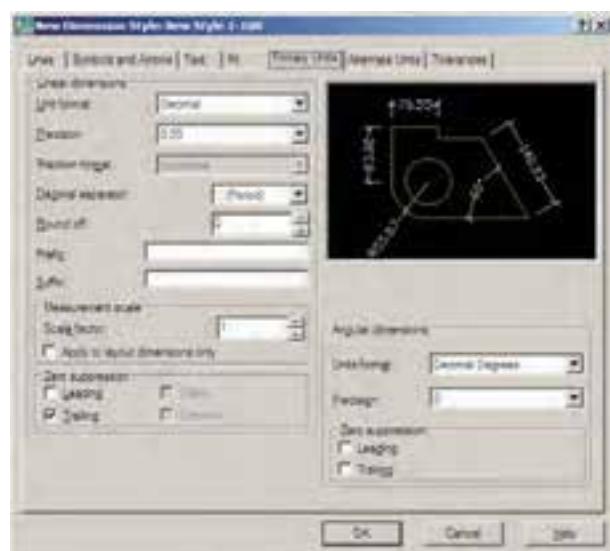

مهندسی است. بنابراین، اتوکد این امکان را فراهم کرده است که هنگام درج اندازه‌ها بر روی شکل‌ها، طول اندازه‌گذاری شده با دو واحد نشان داده شود.

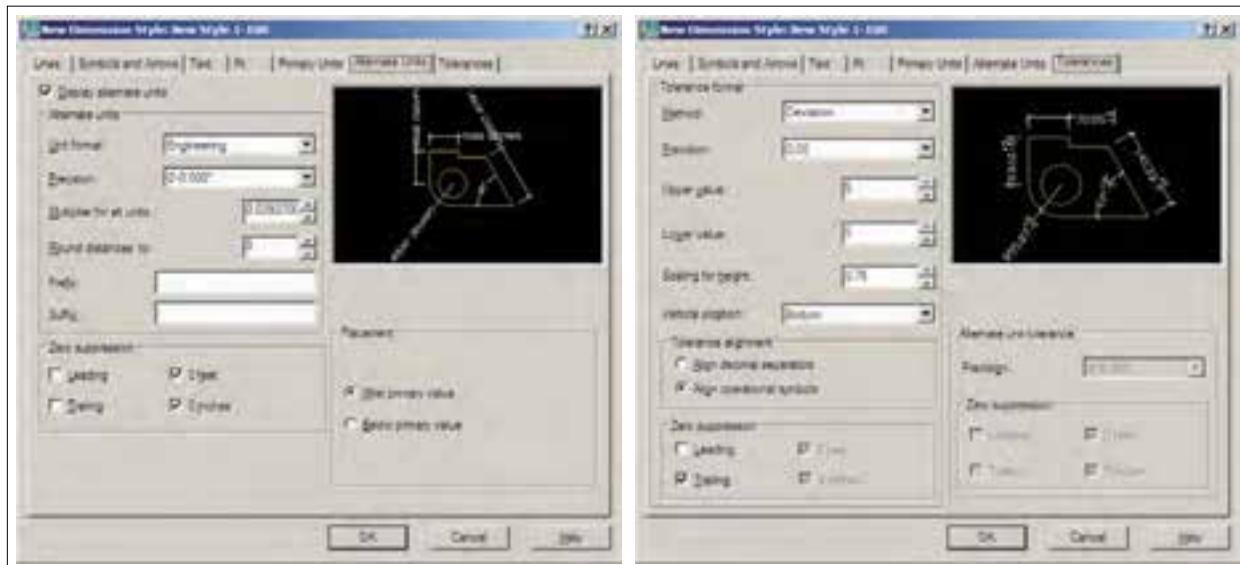

برای آن که از این پس با این شیوه بر روی شکل‌ها اندازه‌گذاری کنیم باید آن را به صورت جاری درآوریم (همان‌گونه که یک لایه را به صورت جاری درآوردیم). به این منظور بر روی نام شیوه‌جديد کلیک Current و دکمه SetCurrent را می‌زنیم تا در مقابل عبارت : می‌کنیم و دکمه dimension style را برای نمایش درآید.

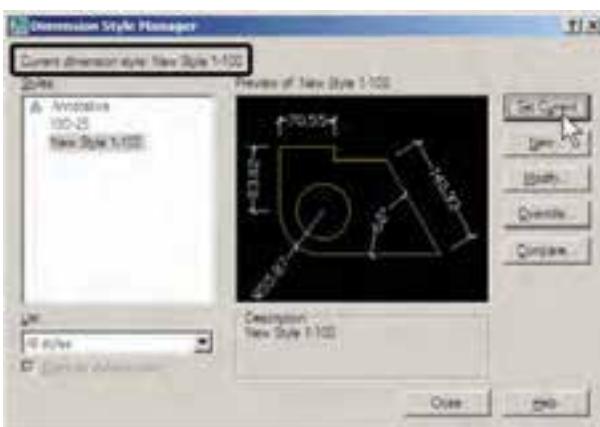

هر زمان که خواستید تغییراتی در تنظیمات مربوط به یک شیوه اندازه‌گذاری اعمال کنید، به همین پنجره بپایید و با انتخاب نام آن شیوه بر روی دکمه ... Modify کلیک کنید تا پنجره هفت قسمتی تنظیمات، که توضیح داده شد، باز شود و امکان این تغییرات را برای شما فراهم نماید.

**۶- واحدهای معادل (Alternate Units)** : می‌دانیم همه اعداد می‌توانند معادل‌هایی در واحدهای دیگر داشته باشند. مثلاً  $\frac{2}{5}$  سانتی‌متر در واحد ددهی معادل یک اینچ در واحد

**۷- اختلاف اندازه‌گیری (Tolerance)** : بعضی اوقات در اندازه‌گیری مشخصات یک محصول اختلافی وجود دارد یا آن که دقت‌های اندازه‌گیری متفاوت است. بنابراین، به منظور جلوگیری از اشتباه و یا جلب توجه مخاطبان به احتمال وجود اختلاف در اندازه‌گیری، آن اختلاف را در اندازه ثبت شده درج می‌کنند. این امکانات کمتر در نقشه‌کشی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بعضی در نقشه‌کشی قطعات صنعتی و در رشته مکانیک کاربرد دارد.


با پایان یافتن تنظیمات مربوط به شیوه اندازه‌گذاری می‌توانید دکمه OK را بزنید و به پنجره اولیه Dimension Style Manager بازگردید. اکنون ملاحظه می‌کنید که شیوه جدید اندازه‌گذاری‌ای که تعریف کرده‌اید، در ستون Style اضافه شده است.




در زیر به شرح این روش‌ها می‌پردازیم.

### ۱- خطی (Linear) : روش Linear به منظور اندازه‌گذاری

فواصل افقی یا عمودی استفاده می‌شود. با اجرای فرمان Linear بر روی دو نقطه، که می‌خواهیم اندازه فاصله افقی یا عمودی آن‌ها را درج کنیم، کلیک می‌کنیم و ماوس را در جهتی که قرار است آن اندازه نشان داده شود حرکت می‌دهیم و از شکل اصلی دور می‌کنیم. با کلیک سوم مکان قرارگیری خط اندازه و متن آن تعیین می‌شود و فرمان پایان می‌یابد.

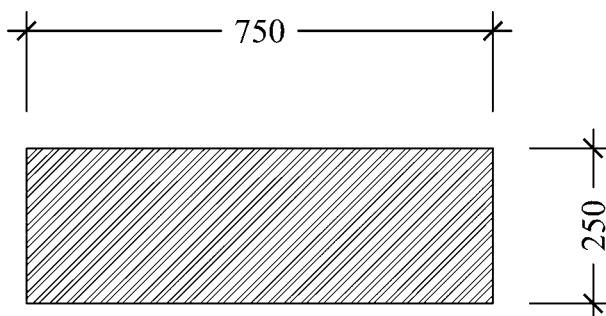


### ۲- مایل (Aligned) : برای اندازه‌گذاری فاصله‌های مایل (غیرافقی و عمودی) از فرمان Aligned استفاده می‌شود. روش اجرای آن شبیه به روش Linear است به این ترتیب که دو نقطه موردنظر انتخاب می‌گردد و با حرکت ماوس و کلیک سوم، مکان قرارگیری اندازه ثابت می‌شود.

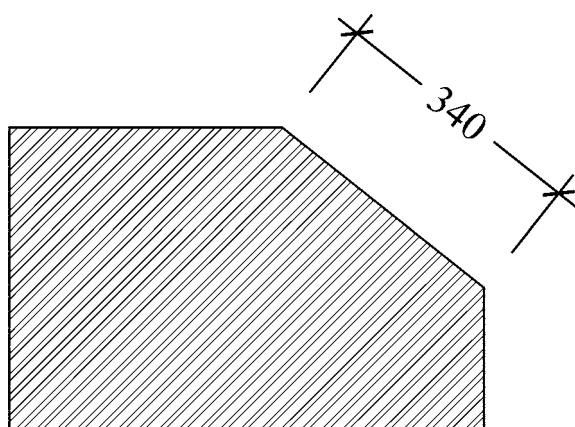

### ۳- طول کمان (Arc Length) : اگر بخواهیم طول‌های

مدور را اندازه‌گذاری کنیم باید از فرمان Arc Length استفاده نماییم. در این روش با اجرای فرمان و کلیک تنها بر روی کمان موردنظر، مکان قرارگیری خط اندازه و متن آن را با حرکت ماوس

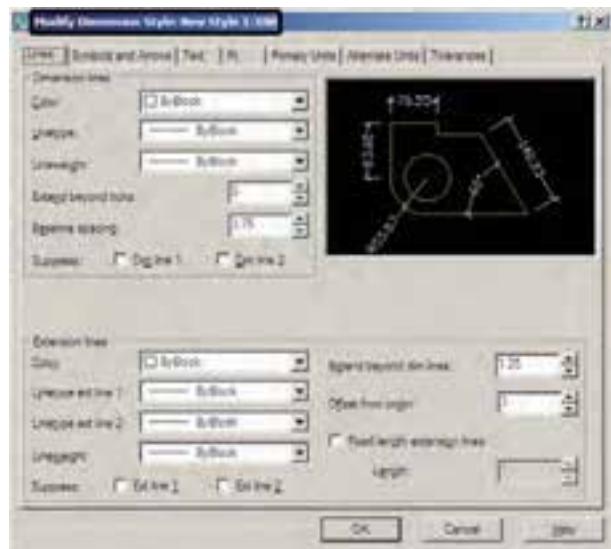


### ۷-۳- روش‌های اندازه‌گذاری شکل‌ها

پس از تنظیم شیوه اندازه‌گذاری و فعال کردن آن به صورت شیوه‌جاری، می‌توانیم از روش‌های گوناگونی، که در اتو کد به منظور درج اندازه بر روی شکل‌ها پیش‌بینی شده است، استفاده نماییم. این روش‌ها در منوی Dimension قرار دارند. می‌توانید به جای اجرا کردن این فرمان‌ها از منوی مذکور، نوار ابزار Dimension را فعال نمایید تا بتوانید از دکمه‌های آن استفاده نمایید.




## ۶- قطر (Diameter) : برای اندازه‌گذاری قطر دایره

از فرمان Diameter استفاده می‌شود. روش آن دقیقاً مشابه فرمان Radius است؛ یعنی پس از انتخاب دایره، ماوس را به داخل یا بیرون دایره حرکت می‌دهیم و برای درج عدد قطر کلیک می‌کنیم. در اندازه‌گذاری قطر شیوه نگارش اندازه به این صورت است که علامت  $\varnothing$  قبل از عدد اندازه قرار داده می‌شود.

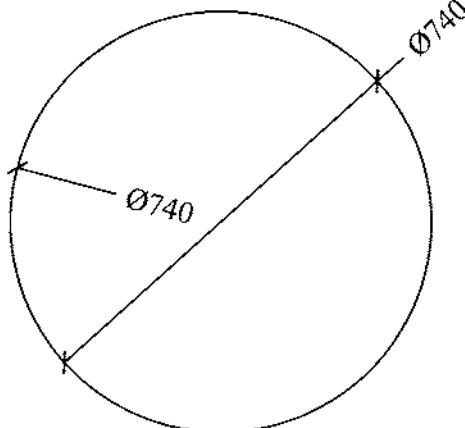

## ۷- زاویه (Angular) : فرمان Angular به منظور


نمایش اندازه زاویه بین دو خط به کار می‌رود. پس از اجرای این فرمان ابتدا بر روی دو خط موردنظر کلیک می‌کنیم. سپس با حرکت ماوس و تعیین مکان قرارگیری اندازه زاویه، کلیک سوم را اجرا می‌کنیم. باید توجه داشت که دو خط همیشه دارای دو زاویه‌اند: زاویه کوچک‌تر و زاویه مکمل آن زاویه؛ یعنی زاویه بزرگ‌تر. در عین حال بسته به آن که حرکت ماوس و کلیک سوم در جهت زاویه کوچک‌تر یا بزرگ‌تر اعمال شود، آن زاویه بر روی شکل، نشان داده خواهد شد.

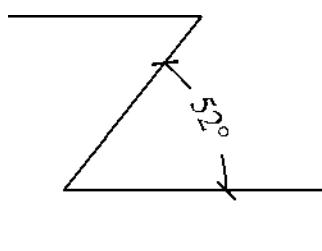

## ۸- خط مبنا (Baseline) : اگر بخواهیم چندین اندازه

هم راستارا به گونه‌ای اندازه‌گذاری کنیم که یکی از خطوط اتصال آن‌ها مشترک باشد یا در واقع فواصل تمامی اجزای آن راستا از یک نقطه اندازه‌گذاری شود از Baseline استفاده می‌کنیم. در شرایطی می‌توان از روش خط مبنا استفاده نمود که پیش از آن با

و کلیک دوم تعیین می‌کنیم.

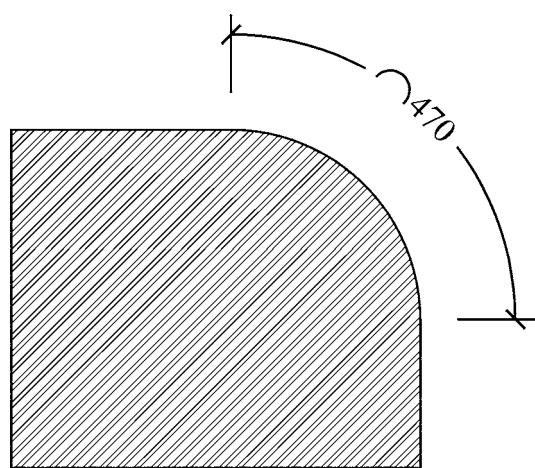


## ۴- مختصات نقطه (Ordinate) : این روش به منظور

درج مختصات یک نقطه  $(x,y)$  بر روی ترسیم اتوکد به کار می‌رود. اما در نقشه‌کشی معماری کاربردی ندارد. روش اجرای آن به این ترتیب است که بر روی نقطه موردنظر کلیک می‌کنیم و مکان درج مختصات را با حرکت ماوس و کلیک دوم تعیین می‌نماییم.

## ۵- شعاع (Radius) : برای اندازه‌گذاری شعاع دایره

و کمان از فرمان Radius استفاده می‌شود. پس از اجرای فرمان و کلیک بر روی دایره یا کمان موردنظر، با حرکت ماوس، مکان قرارگیری اندازه شعاع را تعیین و کلیک دوم را اجرا می‌کنیم. توجه کنید که اگر ماوس را درون دایره ببرید و کلیک کنید، اندازه شعاع در داخل سطح دایره درج می‌گردد و چنان‌چه در بیرون کلیک کنید، شعاع موردنظر تا خارج دایره ادامه می‌یابد و در آن جا عدد اندازه قرار داده می‌شود. نوع نگارش اندازه شعاع نیز به این ترتیب است که حرف R (اول کلمه Radius) قبل از عدد آن نوشته می‌شود.

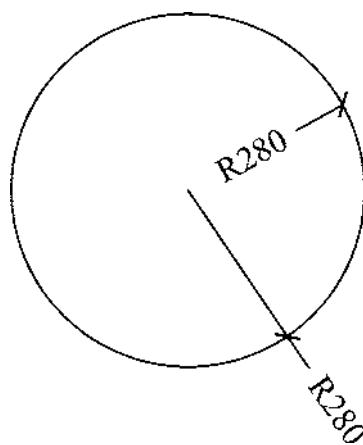



یکی از روش‌های قبلی اندازه‌ای بر روی صفحه درج شده باشد.

#### ۹—ممتد (Continue) :

اگر بخواهیم فواصل مجاور یک دیگر را به صورت ردیفی و منظم اندازه‌گذاری نماییم از Continue استفاده می‌کنیم. در این روش نیز باید قبل اولین فاصله به وسیله یکی از روش‌های قبلی اندازه‌گذاری شده باشد.

**تغییر مشخصات اندازه:** زمانی که یک شیوه اندازه‌گذاری

به صورت جاری تعیین می‌شود همه اندازه‌های ترسیم شده روی صفحه از تنظیمات آن شیوه استفاده می‌کنند. هرگاه درج اندازه‌هایی با یک شیوه دیگر نیاز باشد، در پنجره Dimension Style شیوه جاری را عوض می‌کنیم. سپس از فرمان‌های منوی Dimension

برای رسم اندازه‌های جدید استفاده می‌نماییم. اگر در این میان خواستیم تا یکی یا بعضی از اندازه‌های ترسیم شده را تغییر دهیم می‌توانیم با اجرای فرمان Properties، مشخصات شیوه آن اندازه خاص را عوض کنیم. به این منظور با انتخاب آن اندازه و اجرای

فرمان Properties پنجره مشخصات اندازه باز می‌شود و در ۸ بخش، کلیه تعاریف و تنظیمات مربوط به آن اندازه را در اختیار ما می‌گذارد. این بخش‌ها در واقع همان بخش‌های تعریف و تنظیم

شیوه‌های اندازه‌گذاری‌اند، که پیش از این توضیح داده شد.


برای دسترسی به تنظیمات هر کدام از بخش‌ها کافی است بر روی علامت کلیک کنید تا باز شود و امکانات آن را در اختیار شما قرار دهد.

به همین ترتیب می‌توان با استفاده از فرمان Match Properties مشخصات یک اندازه را به یک یا بعضی از دیگر اندازه‌های موجود انتقال داد.

### پرسش و تمرین

- ۱— به چند روش می‌توان به پنجره شیوه‌های اندازه‌گذاری دسترسی پیدا کرد؟
- ۲— در تعریف شیوه جدید اندازه‌گذاری گرینه Start With دارد؟
- ۳— بخش Fit در تنظیمات اندازه‌گذاری در چه مواردی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- ۴— اندازه‌گذاری Linear و Aligned چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی با یک دیگر دارند؟
- ۵— اندازه‌گذاری Continue و Baseline در چه شرایطی به کار می‌روند؟

### ۸-۳- چاپ کردن نقشه ها

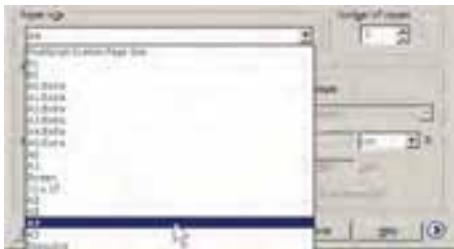

در بخش Number of copies تعداد خروجی های چاپ را تعیین می کنید.

در بخش Plot area محدوده ای از نقشه، که باید چاپ شود، تعیین می گردد.

در بخش Plot offset برای فرمان پلات مشخص می کنید که محدوده انتخاب شده در بالا، با چه فاصله ای از لبه های کاغذ، چاپ شود.

بخش Plot scale یکی از مهم ترین تنظیمات پلات است. در این قسمت برای اتوکد تعیین می کنید که نقشه ترسیم شده با چه مقیاسی بر روی کاغذ چاپ شود.


در زیر جدولی برای مقیاس های متداول در نقشه کشی ارائه شده است، تا کاربران بتوانند با مراجعه به آن، اعداد بخش Plot scale را تنظیم نمایند.

مهم ترین روش دریافت خروجی از نقشه های رسم شده در اتوکد چاپ کردن یا پلات گرفتن آن ها بر روی کاغذ است. همانند بسیاری از نرم افزارهای موجود، اتوکد می تواند به هر چاپگری که در سیستم عامل ویندوز تعریف شده باشد خروجی بفرستند. تفاوت اتوکد با برخی دیگر از نرم افزارها آن است که اتوکد هیچ محدودیتی از نظر ابعاد کاغذ خروجی چاپ ندارد. لذا ملاحظه می کنید که در بسیاری از دفاتر فنی، از رسام ها (پلاترهای) بزرگ رنگی یا سیاه و سفید برای چاپ نقشه ها استفاده می شود. به هر حال کاربران عادی اتوکد عموماً برای چاپ کردن نقشه های محدود، از چاپگرهای کوچک خانگی بهره می برند. بنابراین، آموختن روش چاپ نقشه برای همه کاربران، امری ضروری به نظر می رسد.

به منظور چاپ کردن نقشه، پس از اتمام ترسیم و قرار دادن نوشته ها و اندازه گذاری های لازم بر روی آن، از منوی File فرمان... را اجرا می نماییم و یا از نوار ابزار Standard بر روی دکمه کلیک می کنیم. در این صورت پنجره Plot باز می شود.


units	mm	مقیاس پلات	واحد ترسیمی نقشه
۲	۱	۱/۲	متر
۲۵	۱	۱/۲۵	متر
۵	۱	۱/۵	متر
۱	۱	۱/۱	متر
۲	۱	۱/۲	متر
۲	۱	۱/۲	سانتی متر
۲۵	۱	۱/۲۵	سانتی متر
۵	۱	۱/۵	سانتی متر
۱	۱	۱/۱	سانتی متر
۲	۱	۱/۲	سانتی متر

اتوکد برای کاربرانی که با واحد های انگلیسی (اینج و فوت) کار می کنند این امکان را فراهم کرده است، که به جای mm از واحد inches استفاده کنند. به طوری که با استفاده از پنجره

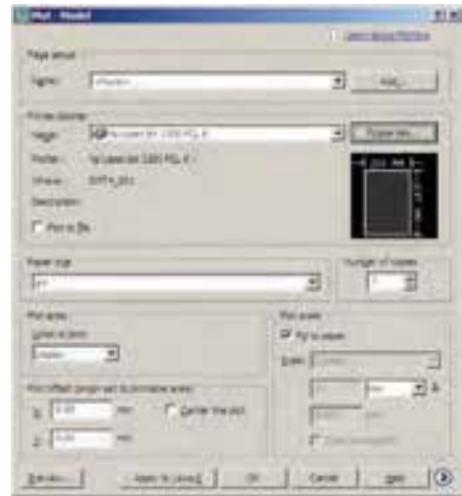

در بخش Printer/Plotter پنجره کشویی Name می توانید یکی از چاپگرهای تعریف شده در ویندوز یا اتوکد را برای چاپ انتخاب کنید. در بخش Paper size اندازه کاغذ خروجی چاپ تعیین می شود.

تا خروجی پلات از طریق گزینه Plot to file (که قبلًاً توضیح داده شد) درون یک فایل گرافیکی ذخیره شود. می‌توانید برنامه نصب چنین چاپگرهایی را باید و بر روی ویندوز نصب کنید. اما اتوکد خود نیز امکان نصب چنین چاپگرهای اختصاصی را دارد. وقتی برنامه اتوکد بر روی ویندوز نصب می‌شود چند چاپگر گرافیکی را نیز نصب می‌نماید. کافی است برای دریافت خروجی گرافیکی، فرمان Plot را اجرا کنید و از فهرست چاپگرهای موجود در پنجره پلات، یکی از آن‌ها را انتخاب نمایید و سایر عملیات مربوط به پلات را، آن‌گونه که آموخته‌اید، ادامه دهید.

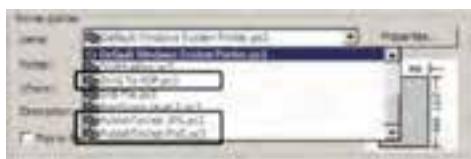


این چاپگرهای عبارت‌اند از:

۱- چاپگر تولیدکننده فایل PDF قابل باز شدن در نرم افزارهای Acrobat To PDF با عنوان DWG To PDF.

۲- چاپگر تولیدکننده فایل JPG، که یکی از متداول‌ترین فایل‌های گرافیکی قابل استفاده در اکثر نرم افزارهای ویندوز است، با عنوان PublishTo Web JPG.

۳- چاپگر تولیدکننده فایل گرافیکی PNG با عنوان PublishToWeb PNG.

وقتی عملیات چاپ با این چاپگرهای به انجام رسید پنجره‌ای باز می‌شود که مکان و نام ذخیره‌سازی فایل گرافیکی را سؤال می‌کند و بدین ترتیب فایل خروجی گرافیکی در حافظه کامپیوتر ذخیره می‌شود. در زیر، این پنجره را که برای چاپگر فایل JPG باز شده است، ملاحظه می‌کنید.

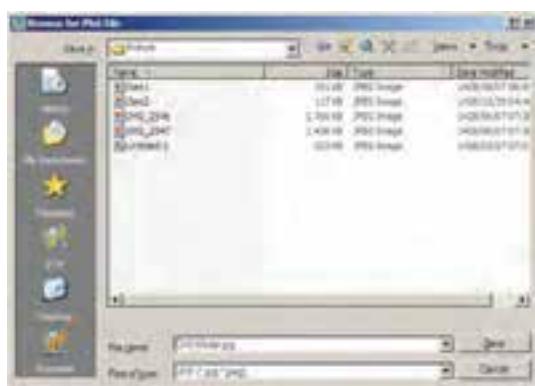

کشویی آن، می‌توان این واحد را تغییر داد.

در پایان، برای مشاهده پیش‌نمایش چاپ می‌توانید بر روی دکمه Preview کلیک کنید تا پنجره پلات موقتاً ناپدید شود و نقشه، آن‌گونه که قرار است بر روی کاغذ چاپ گردد، به شما نمایش داده شود.




اگر پیش‌نمایش مورد نظر برای شما مطلوب است می‌توانید، ضمن کلیک راست بر روی همین صفحه، از پنجره باز شده Plot را انتخاب کنید تا عملیات چاپ اجرا شود. چنان‌چه نیاز بود تا تنظیمات جدیدی بر روی پلات صورت گیرد در پنجره باز شده با کلیک راست، Exit را کلیک می‌کنید تا به پنجره پلات باز گردد. هم چنین می‌توانید بدون دیدن پیش‌نمایش پلات، بر روی دکمه OK در پنجره پلات کلیک کنید تا عملیات چاپ به انجام برسد.




### ۳-۹- دریافت فایل خروجی گرافیکی از اتوکد


گاهی اوقات لازم می‌شود ترسیمات اعمال شده در اتوکد، به صورت یک فایل گرافیکی، در دیگر نرم افزارها مورد استفاده قرار بگیرند. روش‌های مختلفی برای دریافت فایل گرافیکی از اتوکد وجود دارد. بهترین روشی که به این منظور وجود دارد پلات گرفتن از محیط اتوکد با استفاده از یک چاپگر فایل گرافیکی است

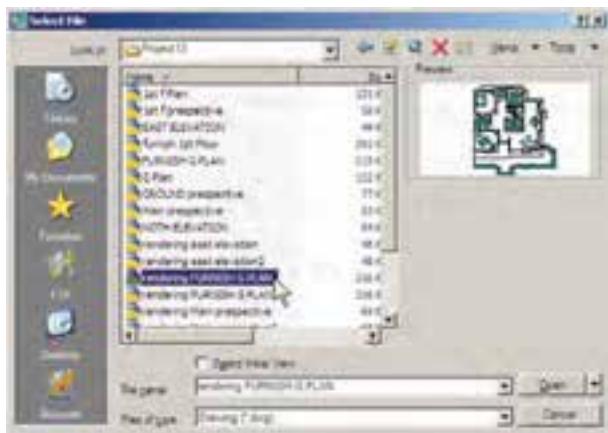

با انتخاب فایل و زدن دکمه Open پنجره متنی اتوکد ظاهر می شود و کلیه بخش های فایل انتخاب شده را، ضمن اصلاح اشکالات موجود، باز می کند. ضمناً گزارشی مبنی بر خطا های پیدا شده ارائه می دهد.

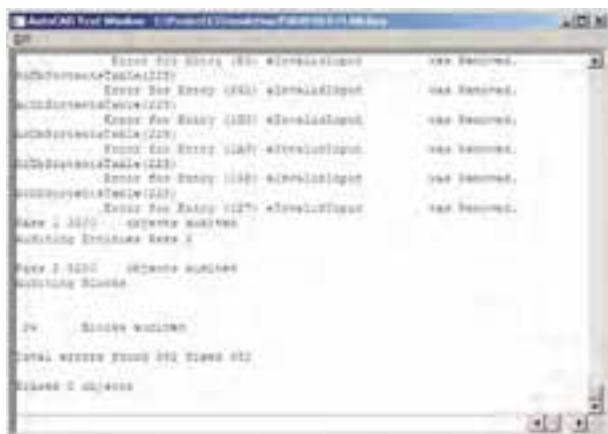

در پایان، پنجره زیر، که نشان دهنده پایان این عملیات است، نمایش داده شده و با زدن دکمه OK فایل ترمیم شده در محیط اتوکد باز می شود.

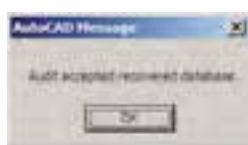

### ۱۱-۳- استفاده از فایل های پشتیبان

در اکثر برنامه های حرفه ای امکانات تهیه پشتیبان (Backup) از فایل های در حال اجرا وجود دارد. این فایل ها در شرایطی که به دلیل بروز خطای در برنامه یا ویندوز، محیط برنامه بسته می شود، به یاری کاربر می آیند تا اطلاعات پیشین بازیابی شود و از دست نروند.

### ۱۰-۳- رفع اشکالات فنی فایل ها

بعضی اوقات فایل های نقشه اتوکد آسیب می بینند. این آسیب ممکن است به دلیل حادث شدن یک خطأ در میان اجرای برنامه اتوکد یا ویندوز، قطع برق در هنگام استفاده از اتوکد، به وجود آمدن سکتور خراب بر روی دیسکتی که فایل اتوکد در آن ذخیره شده، انتقال فایل از یک نگارش اتوکد به نگارشی دیگر، استفاده از یک اسکریپت خارجی درون فایل و ... باشد. چنان چه آسیب مذکور خیلی شدید نباشد، اتوکد می تواند این فایل را ترمیم و بازسازی کند. این ترمیم به دو روش صورت می گیرد.

اگر فایل مذکور در اتوکد باز شده باشد و بخواهیم اشکالات فنی آن را برطرف نماییم از منوی Drawing به فرمان File می رویم و زیر فرمان Audit را اجرا می کنیم.



روش دوم زمانی است که فایل آنقدر آسیب دیده است که امکان باز کردن آن در محیط اتوکد وجود ندارد. در این حال قبل از باز کردن (Open) فایل، زیر فرمان ... Recover را از فرمان Drawing Utilities در منوی File اجرا می کنیم. پنجره Select File باز می شود و از ما می خواهد تا مسیر و نام فایل آسیب دیده را تعیین نماییم.

این پنجره از طریق منوی File فرمان Drawing Utilities زیر فرمان ... Drawing Recovery Manager نیز قابل دسترسی است. ملاحظه می کنید که اگر کاربر فایل مذکور را تاکنون ذخیره نکرده باشد تنها فایلی که به عنوان پشتیبان درین پنجره نمایش داده خواهد شد فایلی است که به صورت خودکار با پسوند sv\$ ذخیره شده است.

### ۱۲-۳- پاک سازی فایل های اتوکد

با پایان یافتن ترسیم نقشه در محیط اتوکد، می توانید اضافات آن را پاک سازی نمایید تا حجم آن نیز کاهش یابد و فعالیت های بعدی بر روی آن آسان تر شود. در پاک سازی فایل ها، اتوکد با یک جستجوی دقیق درون فایل، کلیه تعاریف اضافی را که ضمن کار ایجاد شده ولی استفاده نشده اند پیدا می کند و به نمایش می گذارد. این تعاریف شامل موارد زیرند :

- ۱- بلوک های استفاده نشده
  - ۲- شیوه های اندازه گذاری استفاده نشده
  - ۳- لایه های به کار نرفته
  - ۴- نوع خط های اضافه شده و به کار گرفته نشده
  - ۵- شیوه های پلات اضافه
  - ۶- شیوه های متن به کار نرفته
- چنان چه بخواهید می توانید برخی یا همه این تعاریف اضافی را از فایل مورد نظر حذف کنید.

برای اجرای عملیات پاک سازی، زیر فرمان ... Purge را از فرمان های Drawing Utilities در منوی File اجرا می کنید. در این صورت پنجره Purge باز می شود و فهرست تعاریف فوق را به نمایش می گذارد. مواردی که دارای علامت هستند، حاوی تعاریف اضافی اند، که می توانید با انتخاب هر کدام و زدن دکمه Purge در پایین پنجره، آن را حذف نمایید. اگر خواستید همه تعاریف اضافی را یک باره حذف نمایید بروی دکمه All Purge کلیک می کنید. در این حال برای حذف هر کدام از موارد، سوالی مبنی بر اطمینان از پاک شدن آن به نمایش درمی آید.

اتوکد نیز برای کاربران دو راهکار تهیه فایل های پشتیبان قرار داده است، که به صورت خودکار آن ها را ذخیره می کند. هر زمان که خطاهای مذکور در برنامه پیش آید، پس از باز شدن مجدد برنامه اتوکد، پیغامی به صورت زیر ظاهر می شود و اظهار می دارد که در آخرین استفاده شما از یک فایل، برنامه به خطای برخورد کرده و بسته شده است و هم اکنون می توانید به جای باز کردن آن فایل، از فایل های پشتیبان (تهیه شده توسط اتوکد) استفاده نمایید.



با ورود به صفحه اتوکد پنجره Drawing Recovery Manager باز می شود و فایل های پشتیبان ذخیره شده را نمایش می دهد. فایلی که پسوند sv\$ دارد به طور خودکار توسط اتوکد ذخیره شده است. فایل با پسوند dwg همان فایلی است که کاربر ضمن انجام کار در آخرین فرمان Save ذخیره کرده است. فایل دارای پسوند bak، نیز فایلی است که به صورت کمکی هنگام ذخیره سازی فایل اصلی dwg در همان مسیر ذخیره می شود. هر کدام از این فایل ها را که کلیک کنید، جزئیات آن به همراه آخرین تاریخ و ساعت ذخیره سازی در بخش Details به نمایش درمی آید و



پیش نمایش آن در بخش Preview نشان داده می شود. از مشخصات نشان داده شده می توانید آخرین فایل ذخیره شده پیش از بروز خطای را بباید و با دوبار کلیک بر آن، فایل مورد نظر را باز کنید.


چندین فایل را می‌دهد. بنابراین، شما می‌توانید هنگام کار کردن در یک فایل، به سادگی فایل جدیدی را با فرمان New از منوی File ایجاد کنید یا فایل ذخیره شده‌ای را با استفاده از فرمان Open همین منو باز نمایید. باز بودن هم زمان چندین فایل می‌تواند مرور اطلاعات موجود در هر کدام را، که با دیگر فایل‌ها مرتبط است، برای کاربر آسان سازد. مثلاً می‌توانید با استفاده از فرمان‌های Cut/Copy/Paste، که در اکثر برنامه‌های ویندوز وجود دارند، قسمت‌هایی از یک نقشه را از یک فایل به فایل دیگر منتقل نمایید. برای حرکت میان فایل‌های باز شده می‌توانید از منوی Window بروی هر کدام از فایل‌های مورد نظر کلیک کنید. در این منو فایل جاری با علامت  نشان داده می‌شود.



کار کردن بر روی چندین فایل : اتوکد از جمله برنامه‌هایی است که امکان باز کردن و کار کردن هم زمان بر روی

Arrange Tile Vertically، Tile Horizontally یا Icons استفاده نمایید. نمونه‌ای از این نمایش‌ها را در زیر ملاحظه می‌نمایید.

برای حرکت سریع در میان فایل‌های باز شده می‌توانید از دکمه‌های کمکی Ctrl+F6 استفاده نمایید. برای مرتب کردن نمایش فایل‌های باز شده می‌توانید از فرمان‌های Cascade،

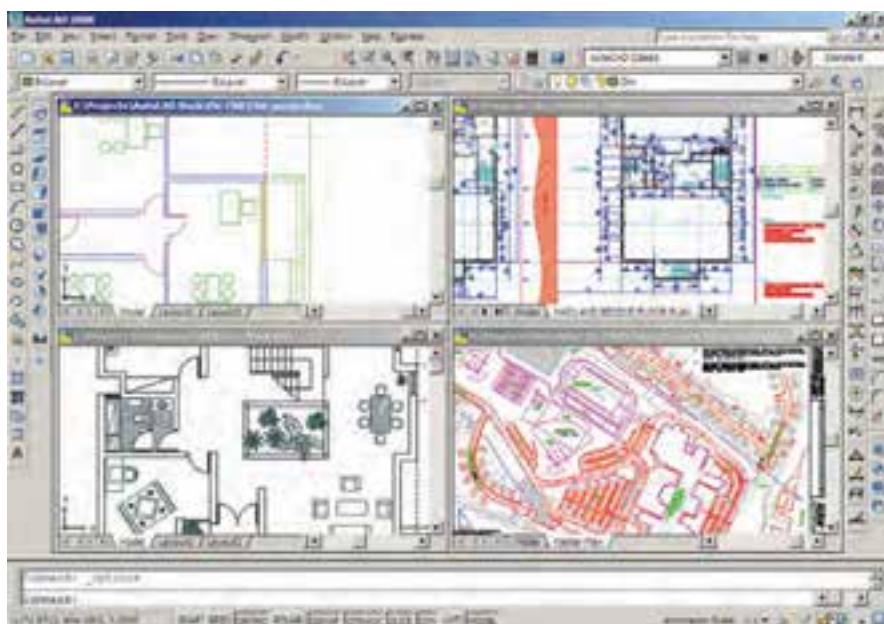

Close All فایل ها باز نگه داشتن محیط اتوکد فرمان **بستن همه فایل ها** را بیندید، بدون آن که بقیه فایل ها بسته شوند، ابتدا آن را به صورت جاری درآورید و فرمان **را اجرا نمایید.** Close را از منوی Window یا منوی File اجرا کنید. برای

### پرسش و تمرین

- ۱- بخش Plot area در فرمان پلات چه وظیفه ای دارد؟
- ۲- چگونه رابطه میان مقیاس چاپی نقشه و مقیاس ترسیمی آن را در فرمان پلات برقرار می کنیم؟
- ۳- فرمان های Audit و Recover چه تفاوتی با یک دیگر دارند؟
- ۴- اتوکد به چند روش از فایل های ایجاد شده، پشتیبان تهیه می کند؟
- ۵- چگونه می توان در میان فایل های باز شده در محیط اتوکد حرکت کرد؟

## منابع بخش اول

Abbott D, **AutoCAD® Secrets every user should know**, Wiley Publishing, Inc, Indiana, 2007

Allen L, Scott O, **AutoCAD®: Professional Tips and Techniques**, John Wiley & Sons, Inc, Indiana, 2007

Autodesk, Inc, **AutoCAD® 2008 Help**, 2007

Grabowski R, **The Illustrated AutoCAD® 2008 Quick Reference**, Autodesk Press, 2007

Finkelstein E, **AutoCAD® 2008 and AutoCAD LT 2008 Bible**, Wiley Publishing, Inc, Indiana, 2007

Omura G, **Mastering AutoCAD® 2008 and AutoCAD® LT 2008**, John Wiley & Sons, Inc, Indiana, 2007

Yarwood A, **Introduction to AutoCAD® 2008: 2D and 3D Design**, Newnes, Oxford, 2007

Finkelstein E, **AutoCAD® 2007 and AutoCAD® LT 2007 Bible**, Wiley Publishing, Inc, Indiana, 2006

Grabowski R, **Using AutoCAD® 2005 Basics**, Autodesk Press, Australia, 2005

Finkelstein E, **AutoCAD® 2002 Bible**, Hungry Minds, Inc, New York, 2002

Hood J D, **Easy AutoCAD®**, McGraw Hill, 1987

Tickoo S, **AutoCAD®: A Problem Solving Approach**, Delmar Publishers, 1995