


## بخش هشتم

### کارگاه نگهداری معدن

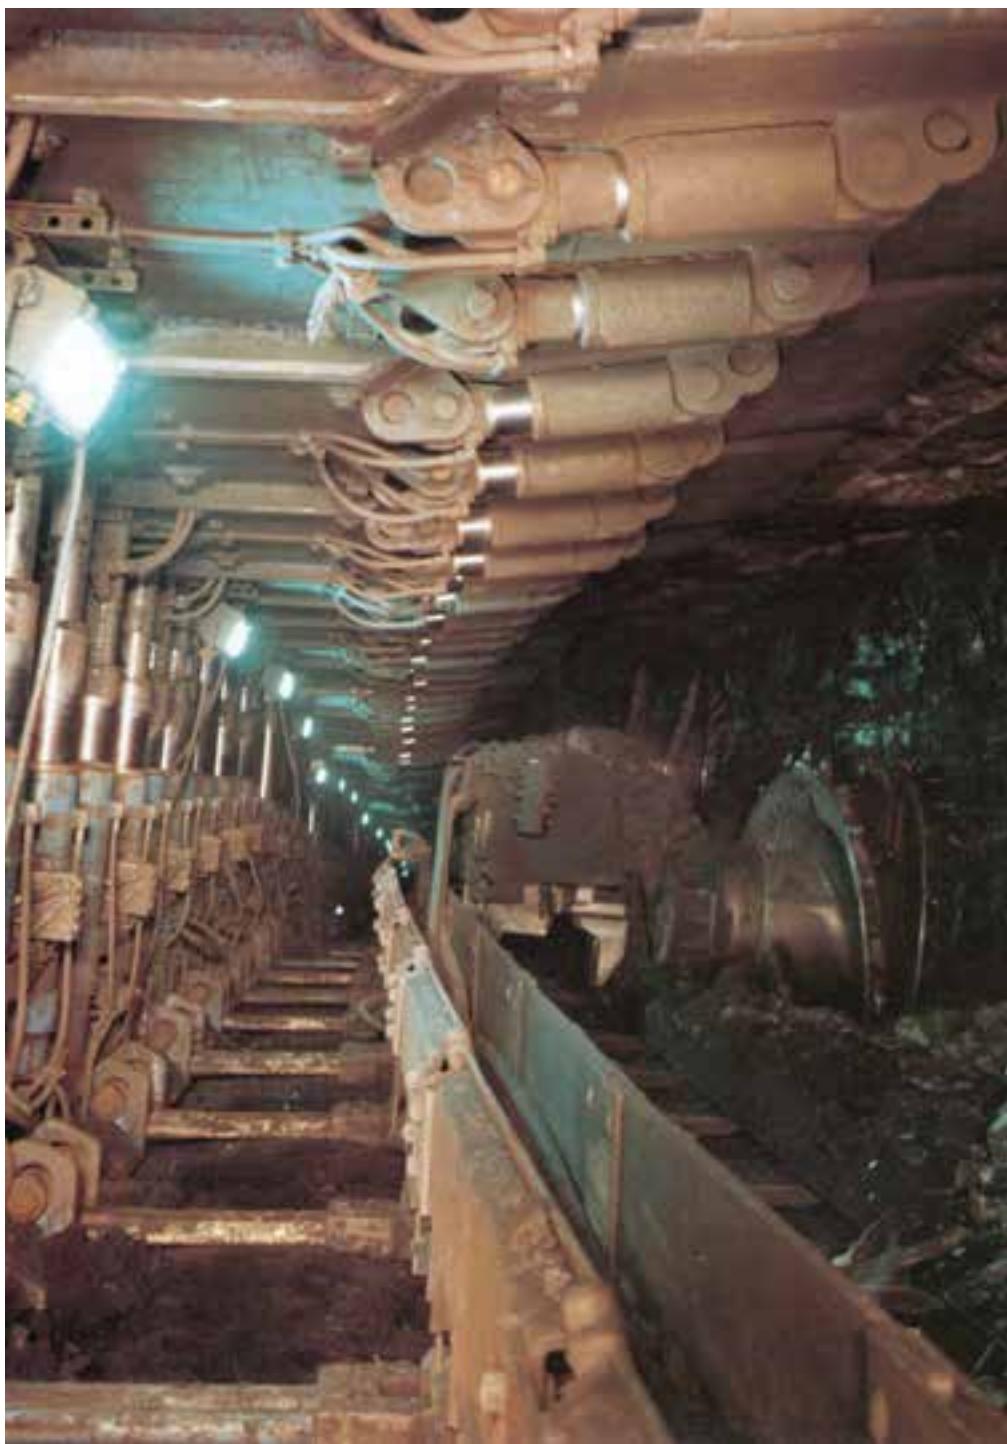

## کارگاه نگهداری چوبی

پس از شناسایی مصالح نگهداری و آشنایی با کاربرد آن‌ها، زمان آن فرامی‌رسد که در شرایط واقعی معدن شیوه‌ی استفاده از مصالح مذکور را جهت حفظ و نگهداری سقف و دیواره‌ی تونل‌ها و کارگاه‌های استخراج زیرزمینی به کار گیرید. روش‌های انجام این کار در این بخش به صورت علمی و عملی آموختن داده می‌شود.

**هدف‌های رفتاری:** پس از پایان این برنامه‌ی کارگاهی از شما انتظار می‌رود که :

- ۱- اجزای اصلی داریست چوبی را شناسایی کرده آن‌ها را به بدیگر متصل کنید.
- ۲- در تونل چوب بست کاری کنید.
- ۳- قاب‌های نگهداری در تونل را، تقویت کنید.
- ۴- در کارگاه استخراج چوب بست کاری کنید.
- ۵- قاب‌های نگهداری در کارگاه استخراج را، تقویت کنید.
- ۶- با چوب کرسی چینی کنید.
- ۷- با چوب جرزبندی کنید.




### نگهداری چوبی

اجزای اصلی داریست چوبی به شرح زیر است.

۱- پایه (ستون): اجزایی هستند که بار سقف را به کف منتقل می‌کنند و به صورت عمود یا مایل نسبت به سقف قرار می‌گیرند. قطر آن‌ها به طور معمول نسبت به اجزای دیگر بیشتر است.

۲- کلاهک (سرلا): چوب‌هایی هستند که بار سقف را به ستون منتقل می‌کنند و بر روی دو ستون مقابل هم قرار گرفته و یک قاب نگهداری را تشکیل می‌دهند. این تعریف در مورد دستک نیز صادق است.


۳- لارده: برای انتقال بارهای افقی و قائم به قاب به کار می‌روند. لارده‌ها الواری هستند که دو قاب متواالی را نیز به هم متصل می‌کنند و مقطع آن‌ها ممکن است نیم‌دایره یا مستطیل باشد. لارده‌ها کیپ یا با فاصله از هم قرار می‌گیرند.

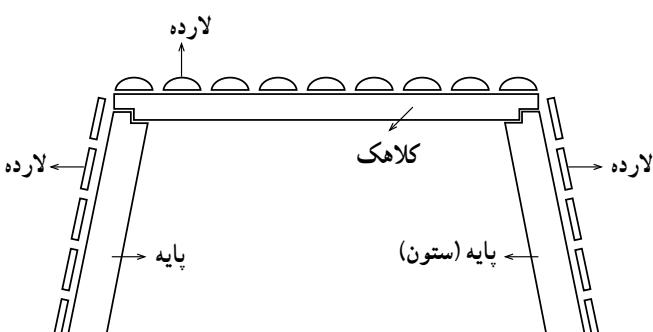

شکل ۱-۲۴- اجزای اصلی نگهداری چوبی



شکل ۲-۲۴- لارده گذاری با مقطع دایره و مستطیل

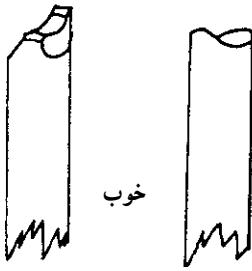


شکل ۲۴-۳ - گود نمودن شعاع مناسب برای ستون در روش اتصال گلوگرگی



الف - باریک کردن بیش از حد ستون  
ب - نامساوی بودن شعاع کلاهک با شعاع قوسی ستون

شکل ۲۴-۴ - اتصال گلوگرگی

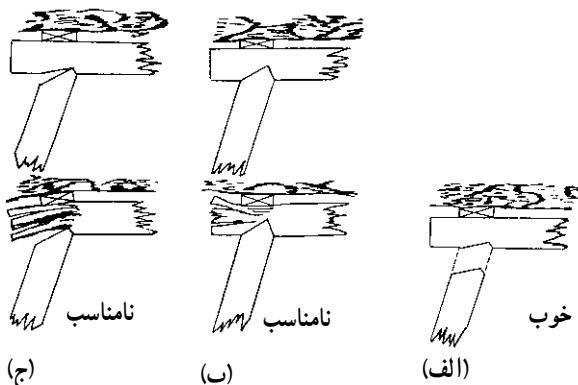

الف - برش مناسب و دارای عمق برش ۲ تا ۳ سانتی متر  
ب - عمق برش بیش از ۲ تا ۳ سانتی متر است.  
ج - عمق برش کمتر از ۲ تا ۳ سانتی متر و همین طور بین ستون و کلاهک فاصله دارد.

شکل ۲۴-۵ - اتصال ساده

سایر اجزای متصل به قاب‌های نگهداری با اصطلاحاتی از قبیل شمع، دستک، پاس، گوه چوب حمال و ... به کار می‌روند که ضمن معرفی روش‌های نگهداری چوبی، با آن‌ها آشنا خواهید شد. نحوه اتصال اجزای نگهداری به یکدیگر: برای اتصال قسمت‌های مختلف قاب به یکدیگر و همچنین اتصال آن‌ها به زمین، برش‌های مختلفی در انتهای آن‌ها وارد کنید. در حدامکان سعی کنید، قسمت ضخیم‌تر چوب را برای اتصال مورد استفاده قرار دهید. از به کار بردن میخ یا پیچ و مهره برای متصل کردن اجزا خودداری کنید. زیرا در صورت عدم استقلال قاب‌ها اگر یکی از آن‌ها واژگون شود، کلیه قاب‌ها نیز واژگون می‌شوند روش‌های برش و اتصال چوب‌ها به شرح زیر است:

#### الف) اتصال چوب‌ها با یکدیگر

۱ - اتصال گلوگرگی<sup>۱</sup>: این روش بیشتر اوقات در کارگاه استخراج استفاده می‌شود و همین‌طور در کارگاه‌هایی که دارای کف صاف دارند به کار می‌روند. برای انجام این کار انتهای ستون را کمی باریک کرده و آن را به صورت قوسی گود کنید. شعاع قوس باید با شعاع کلاهک برابر باشد. در این صورت کلاهک یا دستک به راحتی به پایه، تکیه می‌کند.


اگر انتهای ستون را بیش‌تر از حد معمول باریک کنید یا شعاع قوس را با شعاع کلاهک برابر نکنید کلاهک یا ستون خواهد شکست. این اتصالی در مقابل فشارهایی که در امتداد محور ستون باشد مقاومت دارد و در مقابل فشارهای جانبی مقاومت آن کم می‌باشد.

۲ - اتصال ساده<sup>۲</sup>: این نوع اتصال بیش‌تر در تونل‌ها، مورد استفاده قرار گرفته و همین‌طور در تونل‌هایی که شیب آن‌ها از ۱۰ درجه بالاتر باشد و یا تونل‌های دنبال لایه کوچک افقی از این اتصال استفاده می‌کنند و شبیه اتصال گلوگرگی است. با این تفاوت که عمق برش را کمتر و در حدود ۲ تا ۳ سانتی‌متر ایجاد کنند.


در صورتی که برش را خیلی عمیق ایجاد کنید، کلاهک خواهد شکست. هم‌چنین اگر بین کلاهک و ستون نیز فاصله‌ای باقی بماند، کلاهک خواهد شکست. این نوع اتصال مانند اتصال گلوگرگی در برابر فشارهایی که به موازات امتداد ستون وارد می‌شوند مقاومت می‌کنند و در مقابل فشارهای جانبی تا حدی مقاومت دارند.

قائم یا مایل است، دارای شیب مناسب باشد. سطوح بریده شده باید کاملاً با هم در تماس باشند. در غیراین صورت حتماً یکی از این چوب‌ها خواهد شکست. این نوع اتصال در مقابل نیروهای جانبی بخوبی مقاومت می‌کند.


**۳- اتصال مضاعف:** در این روش باید ستون و کلاهک را به صورت نیم‌نیم برش دهید. به قسمت بریده شده انتهای کلاهک را شاخ و قسمت جلوی اتصال را چانه می‌گویند. باید توجه داشته باشید که سطح قسمت‌های بریده شده، نسبت به این که ستون

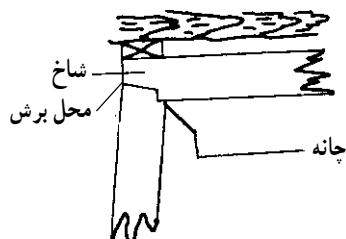

شکل ۶-۲۴- قسمت‌های مختلف اتصال مضاعف

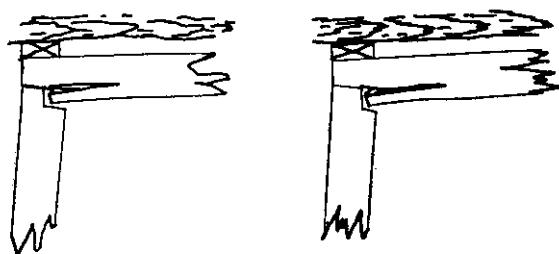

عدم داشتن تماس بین کلاهک و ستون در تمامی نقاط آن و در نتیجه شکست کلاهک

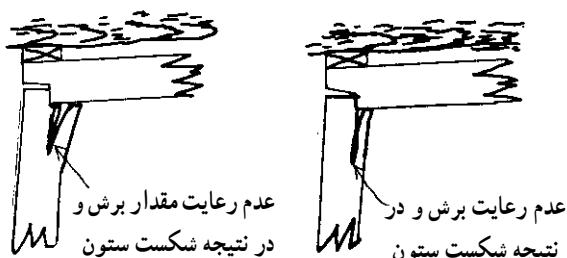


شکل ۶-۷- عدم رعایت مقدار برش در ستون و کلاهک

چوب بست قابل تراکم می شود و این عمل باشدگی در آن ایجاد می گردد.


همچنین اگر کف زمین خیلی سست باشد، بدون تیز کردن انتهای چوب آن را روی زمین قرار دهید و یا این که می توانید یک چوب کف زمین گذاشته و ستون را روی آن قرار دهید.

ب) اتصال چوب با زمین: در صورتی که کف دارای سختی متوسط باشد، انتهای چوب را تیز کرده و به طور کامل داخل زمین فرو ببرید.


اگر می خواهید چوب بست قابل تراکم باشد، باید اطراف چوب فضای خالی مناسبی، تعییه کنید. یکی از روش های ایجاد تراکم پذیری در چوب می توان با مخروطی ساختن انتهای ستون

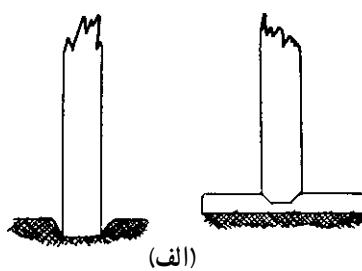

(الف)

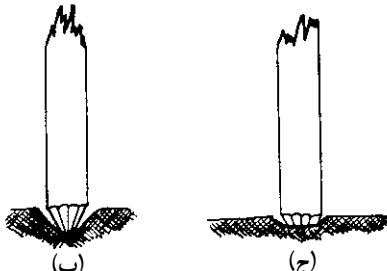

(ب)

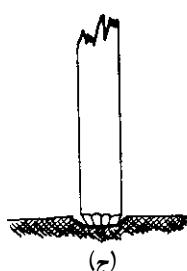

(ج)

الف - در زمین های سست

ب - چوب بست قابل تراکم


ج - کف کارگاه دارای سختی متوسط است.

شکل ۸ - اتصال ستون با زمین


این سنجاقک ها با میل گرد به قطر  $3^{\circ}$  میلی متر می سازند به طوری که در شکل می بینید به طور افقی در دو چال قرار می دهند. پایین کلاهک نصب کنید.

روش های دیگر برای نگهداری موقت به این صورت است که رکاب هایی به دو یا چند کلاهک دائمی نصب کنید، چند دستک از آن ها عبور داده و کلاهک های موقت را روی آن قرار دهید.

**چوب بست کاری در تونل نگهداری موقت:** بعد از عملیات لق گیری، باید به طور موقت از سقف نگهداری کرده و بعد از آن چوب بست دائم را نصب کنید. روش های نگهداری سقف، به طور موقت بسته به سختی آن متفاوت است. برای مثال می توانید یک کلاهک را به وسیله‌ی دو گوه یا دو تکیه گاه، به سقف نصب کنید.

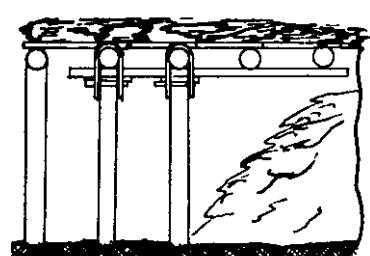


شکل ۱۰ - نحوه نصب کردن رکاب های دائمی و قرار دادن کلاهک های موقت

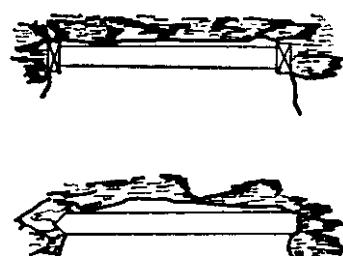

شکل ۹ - نصب کلاهک بر روی دو گوه یا دو تکیه گاه


برای ساخت تکیه گاه از میل گرد آهنی استفاده کنید. برای این کار میله را به شکل زیر درست کرده که به آن سنجاقک می گویند.

پشت آنها گوه و لارده قرار می‌گیرد. فاصله‌ی قاب‌ها را در حدود یک متر از هم انتخاب کنید و در تونل‌های افقی معمولاً از قاب‌های قائم استفاده می‌شود.

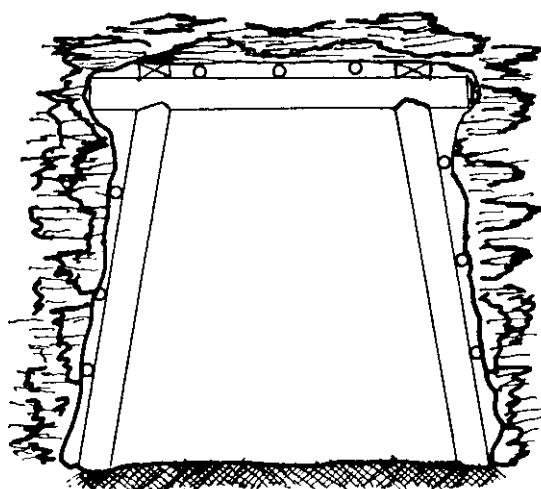

شکل ۱۴—۲۴—اجزای مختلف یک قاب چوبی


اگر تونل افقی باشد، اتصال چوب‌ها را گلوگرگی انتخاب کنید و اگر شیب تونل در جهت عرضی بیشتر از  $10^{\circ}$  باشد، اتصالی دست بالا را ساده و اتصالی دست پایین را مضاعف انتخاب کنید. در تونل‌های کوچک و افقی می‌توانید، از اتصال ساده استفاده کنید و چوب بست را به شکل زیر نصب کنید.

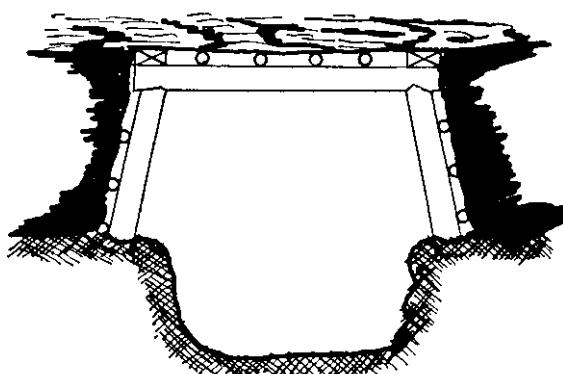

شکل ۱۵—۲۴— نحوه نصب قاب در تونل‌های کوچک و افقی

در تونل‌های شیبدار پایه‌ها را کمی مایل نسبت به خط عمود بر سقف و کف و در جهت خلاف شیب قرار دهید.

در صورتی که فشار سقف زیاد باشد، از زیر کلاهک ماقبل آخر و از روی کلاهک آخر تعدادی دستک مایل نصب کرده و انتهای آنها را در تکیه‌گاه مناسبی قرار داده یا زیر آن یک چوب کمکی (شمع) قرار دهید.

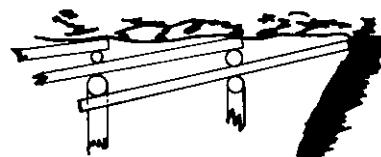


شکل ۱۶—۲۴— نحوه عبور دادن دستک از زیر کلاهک ماقبل آخر و از روی آخرین کلاهک




شکل ۱۷—۲۴—

در مواردی که امکان ریزش دیواره‌ها وجود داشته باشد، باید تخته‌هایی روی دیواره قرار دهید و بهوسیله‌ی چوب‌های کوتاهی که به پاس معروف‌اند و در حالی که از یک طرف به تخته‌ها و از طرف دیگر به آخرین ستون تکیه داده‌اید آنها را نگهداری کنید.

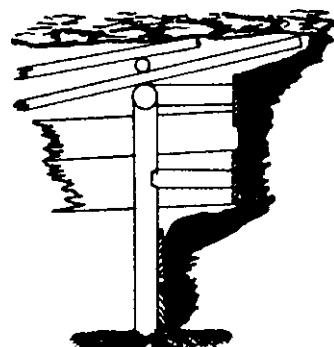

شکل ۱۸—۲۴— نحوه چیدن پاس در محیط‌های ریزشی


نگهداری دائم: شکل کلی چوب بست دائم به صورت ذوزنقه‌ای است و از دو ستون و یک کلاهک تشکیل شده که در

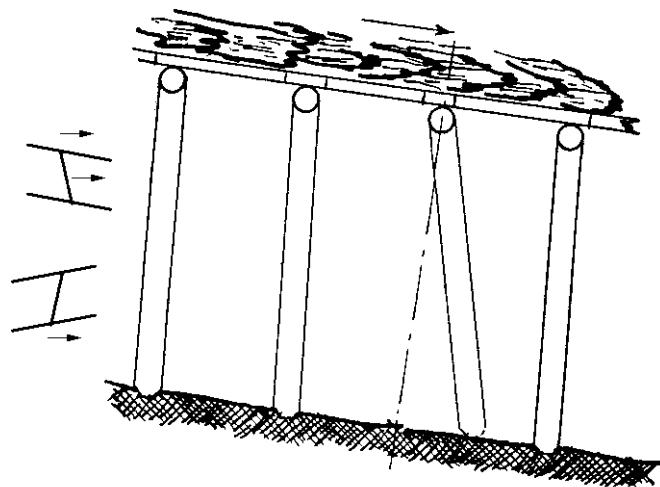

شکل ۱۶-۲۴— نحوه نصب قاب‌های چوبی در تونل‌های شیبدار


اصطلاح پیشخان<sup>۱</sup> گویند). و پس از حفر کامل تونل از طریقه عادی استفاده می‌کنند.

در تونل‌های دنباله لایه اگر قبل از حفر کامل تونل در خود لایه پیش روی کرده‌اید، داربست‌ها را با یکی از روش‌های زیر نصب کنید. (بخشی که سطح مقطع کوچک‌تری دارد، در

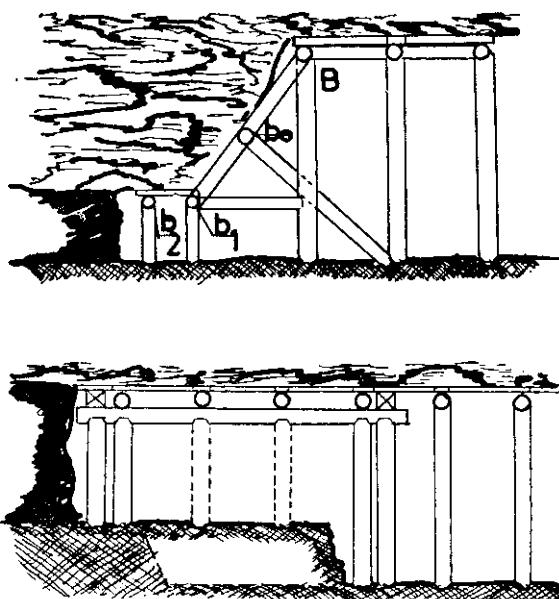

شکل ۱۷-۲۴

در تونل‌های دنباله لایه‌ی پرشیب و یا عمودی، در حد امکان ستون‌های پایین دست را روی کف لایه قرار دهید و اتصال چوب‌ها را به صورت ساده یا مضاعف برقرار کنید. چوب بست‌ها را بر حسب شیب و ضخامت لایه به یکی از صورت‌های زیر درست کنید.

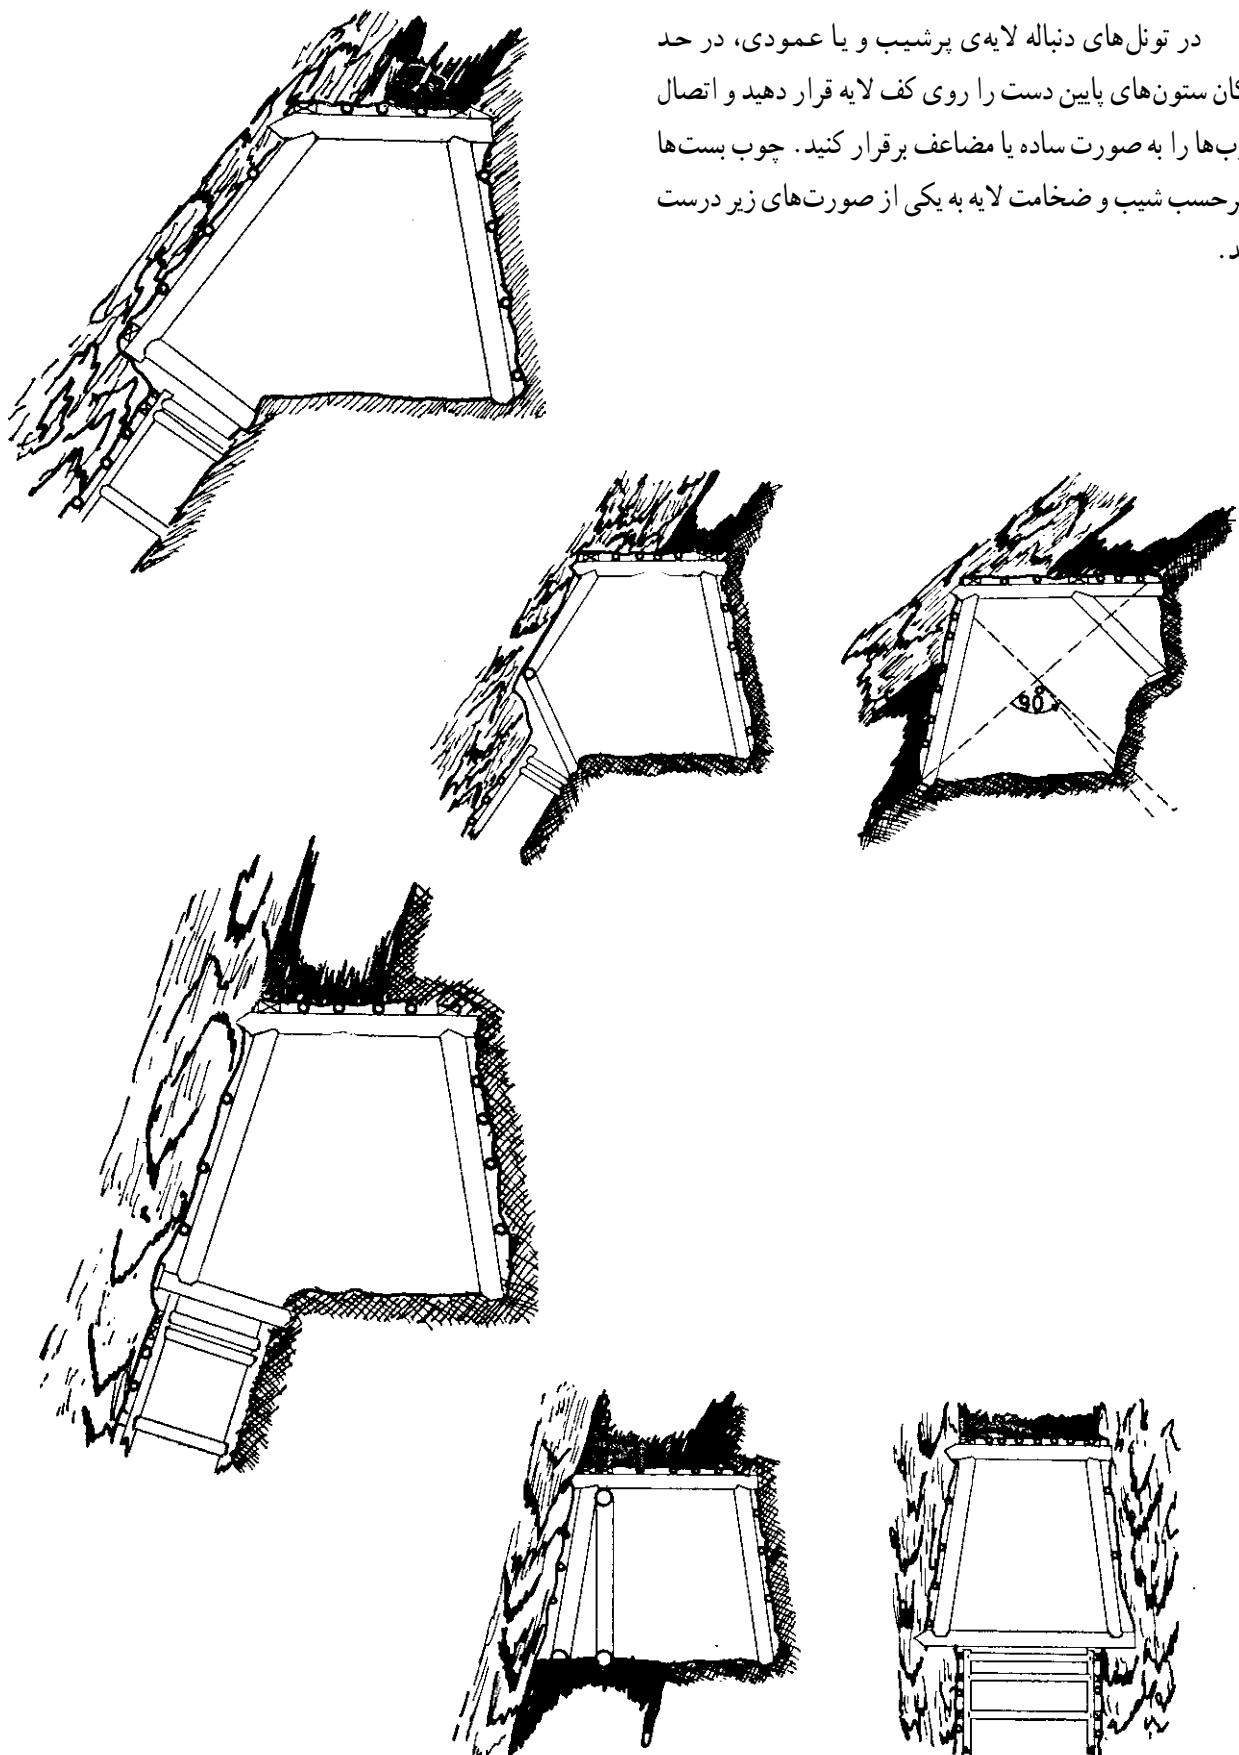


شکل ۱۸-۲۴- چوب بست‌کاری در تونل‌های دنباله لایه با شیب زیاد و یا عمودی

تقویت چوب بست در برابر فشارهای سقف به دور کلاهک کابل یا تسمه‌ی فولادی پیچید یا در وسط کلاهک یک (پایه کمکی) شمع قرار دهید.

**تقویت قاب‌های نگهداری در تونل**  
در صورتی که فشارهای واردہ از یک جهت، بیشتر از جهت‌های دیگر باشد، باید چوب بست را تقویت کنید. برای




شکل ۲۴-۱۹—شکسته شدن چوب بست در اثر فشار طبقات

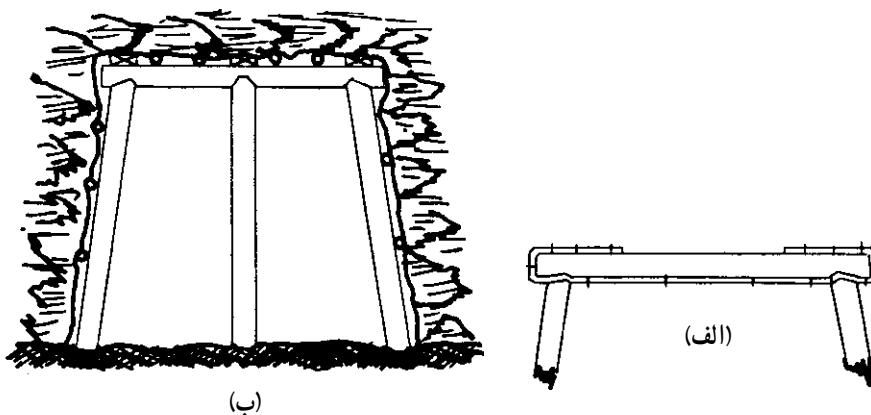


الف—پیچیدن تسمه و یا کابل به دور کلاهک ب—نصب شمعک در وسط کلاهک  
شکل ۲۴-۲۰—نحوه‌ی تقویت قاب‌های نگهداری در تونل

جهت تقویت چوب بست در برابر فشارهای دیواره یک پاس زیر کلاهک قرار دهید.


هم‌چنین می‌توانند دو قطعه چوب مایل که به ستون‌ها تکیه داده‌اند، در وسط کلاهک نصب کنید.

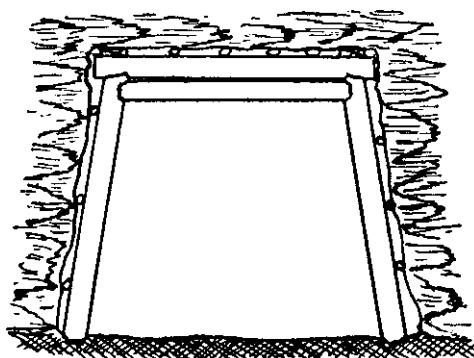

شکل ۲۴-۲۱—نصب دو قطعه چوب مایل که به ستون‌ها تکیه داده‌اند و در وسط کلاهک نصب شوند.

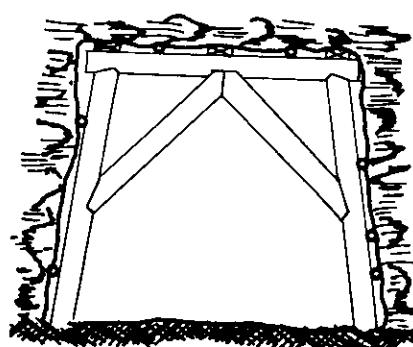


شکل ۲۴-۲۲—نصب دو قطعه چوب بست در برابر فشارهای واردہ از دیواره‌ها

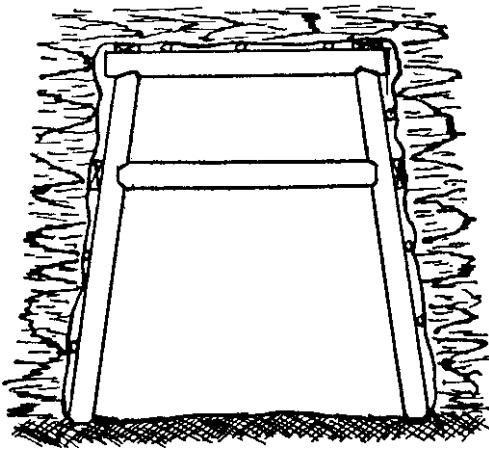


اگر ارتفاع تونل زیاد بود، چوب پاس را در فاصله‌ی دو سوم ارتفاع تونل از کف آن قرار دهید.

شکل ۲۳-۲۴- نحوه‌ی تقویت چوب بست در برابر فشارهای وارد از دیواره‌ها زمانی که ارتفاع ستون‌ها زیاد باشد.

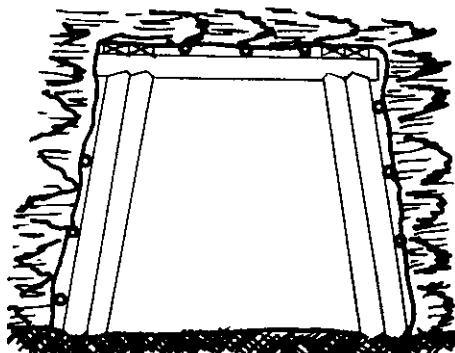

و یا دو ستون اضافی و کمکی در کنار ستون‌های اصلی قرار دهید.


شکل ۲۴-۲۵- نصب دو ستون اضافی و کمکی در کنار ستون‌های اصلی

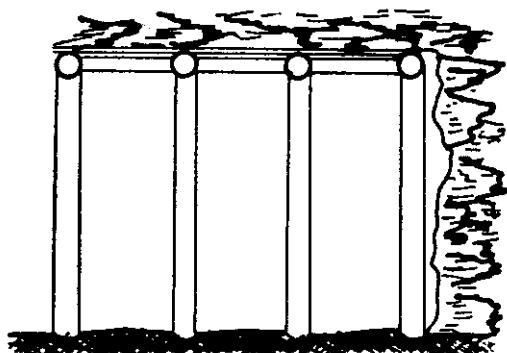

شکل ۲۵-۲۶- نحوه‌ی تقویت چوب بست در هنگام آتش‌کاری

در زمانی که عمل آتش‌کاری صورت می‌گیرد و یا فشارهای مایل به قاب نگهداری زیاد وارد می‌شود، برای تقویت چوب بست باید بین چند قاب آخر و در زیر کلاهک آن‌ها، پاس‌هایی قرار دهید.


این کار را با اتصال تخته‌هایی بین چند قاب آخر نیز، می‌توانید انجام دهید.  
در صورت تقویت بیشتر دو روش فوق را با هم به کار گیرید.

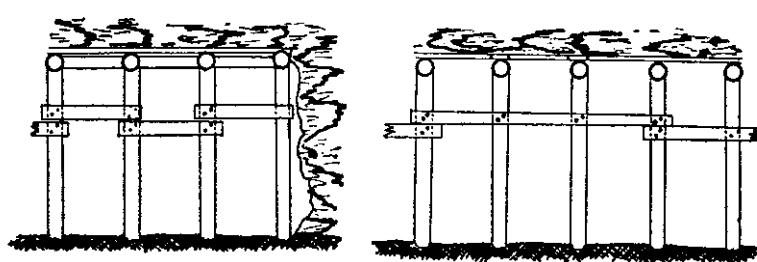

شکل ۲۶-۲۷- نحوه‌ی تقویت چوب بست در هنگام آتش‌کاری

ستون‌هایی در زیر آن نصب کنید. بین چوب‌های حمال و ستون مقابل به آن یک پاس افقی قرار دهید.


در سایر نقاط برای تقویت چوب بست‌ها، یک یا دو چوب حمال در گوشه‌ی قاب‌ها و عمود بر سطح آن‌ها قرار داده و

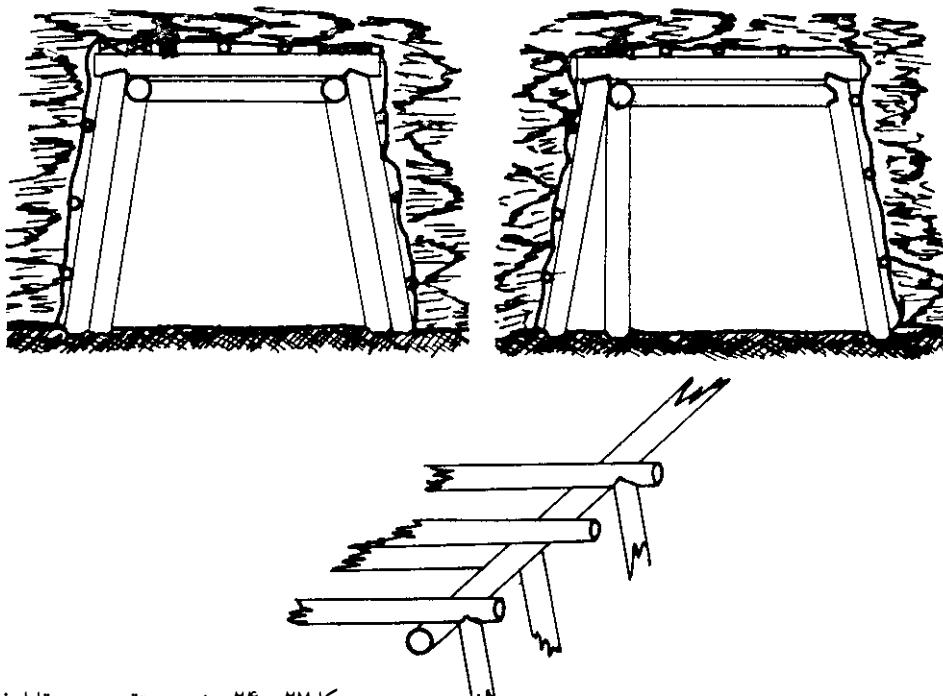


شکل ۲۷-۲۸ - نحوه تقویت در مقابل فشارهای مایل

تونل نرم باشد و آماس کند، روی کف تونل هم یک چوب حمال قرار دهید. تقویت چوب بست‌ها به این روش را چوب بست چندگوش<sup>۱</sup> گویند.

در مواردی که فشار بیش از حد، از تمام جهات وجود دارد، یک یا چند چوب حمال در زیر کلاهک و مجاورت ستون‌ها قرار داده و بین آن‌ها پاس‌هایی در سطح قاب نصب کنید. اگر کف

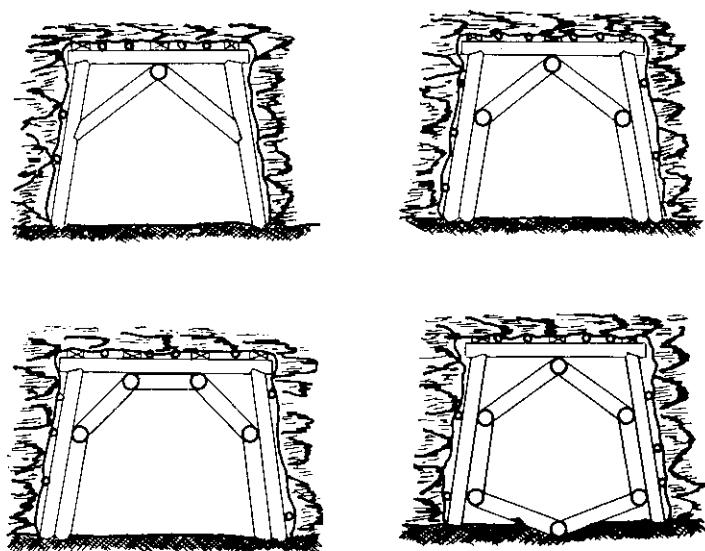

شکل ۲۷-۲۸ - چوب بست چندگوش

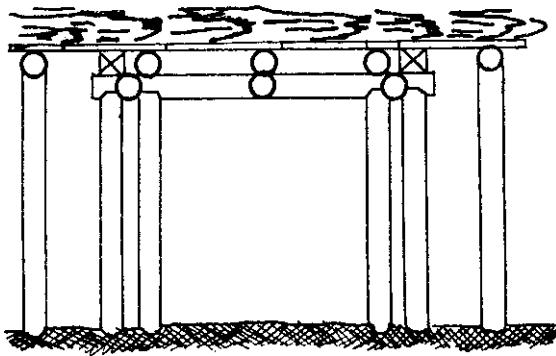


شکل ۲۹-۲۴- چوب بستکاری در محل تقاطع دو تونل

در محل تلاقی تونل با کارگاه استخراج یا محل تقاطع دو تونل، باید قاب‌ها را تقویت کنید. زیرا در این مناطق سقف تونل نسبت به نواحی دیگر سست‌تر است. برای این‌که ورودی هر یک از تونل‌ها باز بماند، ستون‌های ورودی تونل را برداشته و کلاهک‌ها را به وسیله‌ی چوب حمال و چهارستون نگهداری کنید. زیرا نصب چوب‌های حمال، ارتفاع تونل را کاهش می‌دهد. در تقاطع‌ها ارتفاع تونل را بیش‌تر حفر کنید.

آن‌ها را نگهداری کنید. حالت‌های مختلف آن در اشکال زیر آمده است.


چوب بست‌ها را باید در انشعابات فرعی نیز، تقویت کنید. به این ترتیب که طول کلاهک یکی از تونل‌ها را افزایش داده و زیر آن‌ها چوب‌های حمال قرار دهید و به وسیله‌ی ستون‌های کمکی،

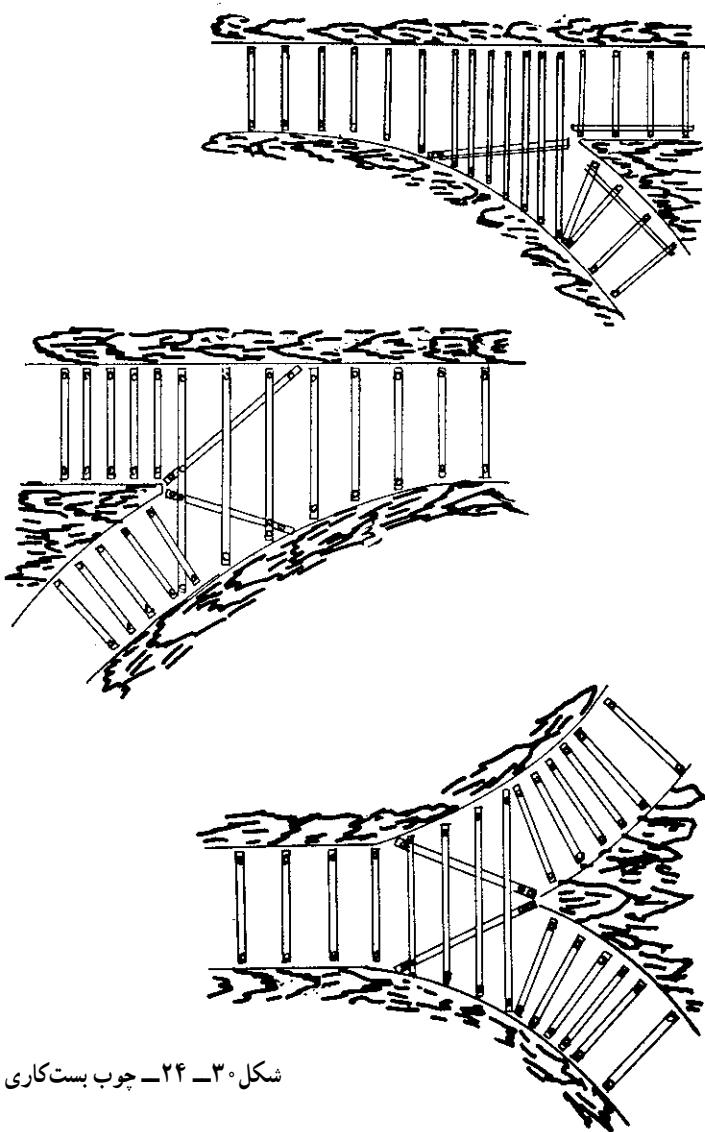


شکل ۳۰-۲۴- چوب بستکاری در تقاطع‌ها

دو پاس افقی در بالا و پایین قاب نصب کنید.

برای تقویت محل برخورد انتهای بالایی دویل با تونل،  
چهار گوشه‌ی قاب چوب حمال قرار داده و دو ستون اضافی و

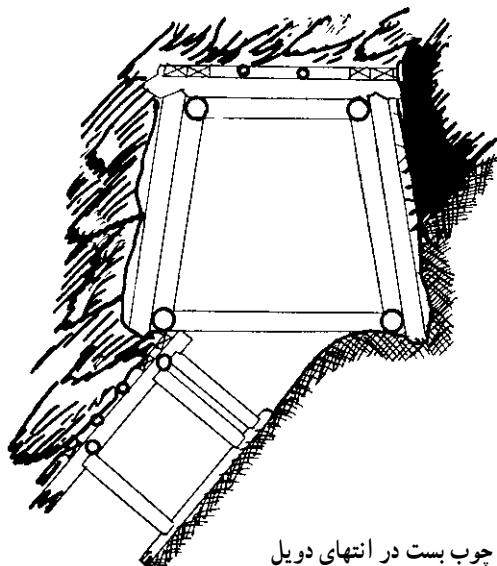


شکل ۳۱-۲۴- چوب بست در انتهای دویل

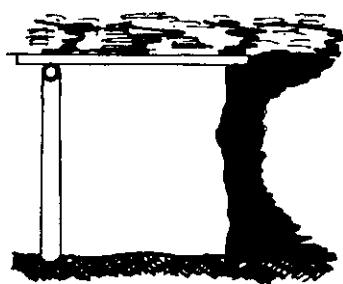


شکل ۳۳-۲۴- نحوه چوب بست کاری در کارگاه با شیب ملایم

در کارگاه‌های شیب‌دار زیر دستک دو قطعه شمع نصب  
کنید. در این حالت چوب بست موقت به شکل زیر است.

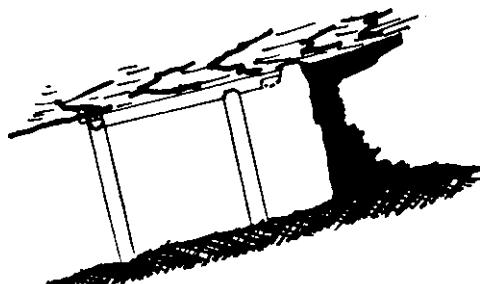


شکل ۳۴-۲۴- چوب بست کاری موقت در کارگاه بالارو

چوب بست کاری در کارگاه استخراج  
نگهداری موقت در کارگاه استخراج: در کارگاه‌هایی  
با شیب ملایم و افقی تعدادی دستک یا لارده، از روی آخرین  
ردیف چوب بست عبور داده و انتهای آن را در جبهه‌ی کار قرار  
دهید. برای سهولت در کوییدن لارده یا دستک، بین آن و سقف  
کارگاه یک قطعه چوب زیر دستک قرار دهید.

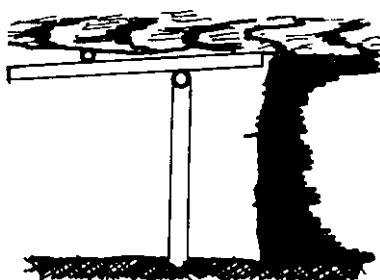


شکل ۳۲-۲۴- نحوه چوب بست کاری پیش رو در کارگاه با شیب ملایم


هنگامی که حفاری را به اندازه‌ی یک راهرو انجام دادید،  
انتهای دستک موقت را روی یک شمع قرار دهید و یا این که  
انتهای لارده را در تکیه‌گاهی قرار دهید.

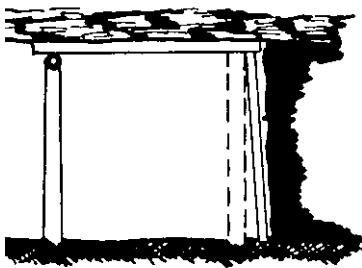


شکل ۳۵-۲۴- چوب بستکاری پیش رو در کارگاه با شیب ملائم

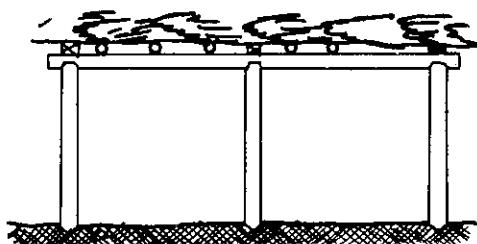


شکل ۳۶-۲۴- نگهداری دائم در کارگاه استخراج در سطح افقی

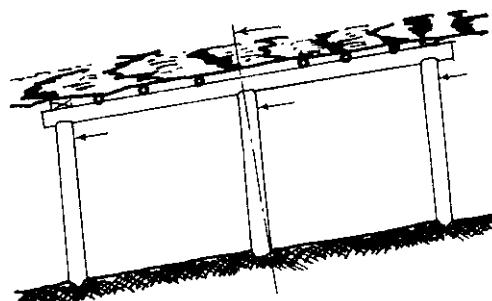

شکل ۳۷-۲۴- قابها به موازات امتداد جبهه کار و پایه ها نسبت به خط عمود بر سطح لایه و در جهت مخالف شیب قرار دهید. ضمناً طرف خاکریزی بایستی کمی مایل باشند.

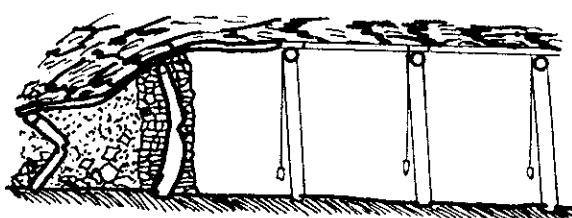

شکل ۳۸-۲۴- مایل بودن به طرف خاکریزی

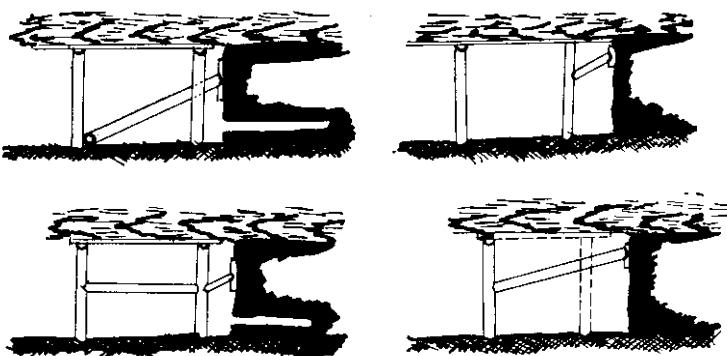

شمع را در محلی نصب کنید که مانع از قرارگیری چوب بست دائم نگردد. در شکل روبرو نگهداری دائم به صورت نقطه چین نمایش داده شده است.


نگهداری دائم در کارگاه استخراج: اگر در یک کارگاه افقی یا کم شیب کار می کنید، برای نگهداری از یک دستک که طول آن به اندازه عرض دو یا سه راهرو است، استفاده کرده و زیر آن ۳ تا ۴ ستون یا پایه قرار دهید. دستک ها را به موازات جبهه کار و نوک به نوک با یکدیگر قرار دهید. اگر فشار سقف زیاد است، ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر از دستک هارا کنار هم قرار دهید. برای اتصال پایه و دستک از اتصال گلوگرگی استفاده کنید.

در لایه های کم شیب ستون ها را کمی مایل نسبت به خط عمود بر سطح لایه و در جهت مخالف شیب قرار دهید. ضمناً طرف خاکریزی بایستی کمی مایل باشند.


برای نگهداری سطح جبهه کار از پاس های کوتاه یا بلند استفاده کنید و آن ها را به پایه ها یا به زمین کارگاه تکیه دهید. به سطح جبهه کار نیز تخته هایی را تکیه دهید.

شکل ۳۹-۲۴- چوب بستکاری در جبهه کار

پرکنید باید زیر جبهه‌ی کار پاس‌های افقی قرار دهید.  
اگر سقف و کف لایه سست است، زیر پایه‌ها، قطعات کوچک چوب (به آن‌ها آستانه نیز می‌گویند) قرار دهید.

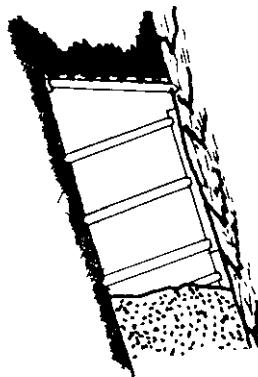


شکل ۴۳-۲۴—در حالتی که شیب لایه زیاد و در حد قائم است.

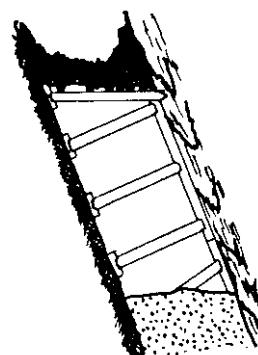


شکل ۴۴-۲۴—در صورتی که سقف و کف لایه سُست باشد.

در صورتی که لایه تقریباً قائم است زیر پایه‌ها، چوب یک تکه‌ای (آستانه‌ی کامل) قرار دهید.

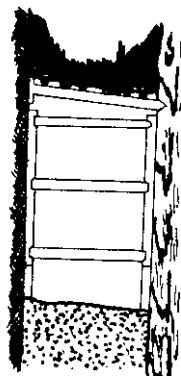


شکل ۴۵-۲۴— نحوهی قرار دادن آستانه‌ی کامل در لایه‌های تقریباً قائم


در کارگاه‌هایی که دارای شیب متوسط تا زیاد و ضخامت کم است، به علت این‌که افراد و در مواردی ماشین‌آلات در هنگام کار به چوب‌بست‌ها تکیه می‌کنند، باید دقیق بیشتری در نصب آن‌ها انجام گیرد. در این کارگاه‌ها باید پایه‌ها را عمود بر سطح لایه قرار دهید. انتهای اولین دستک را می‌توانید به تنها‌یی به کلاهک قاب داخل تونل تکیه دهید. یا آن را به یک چوب گرد که در روی کلاهک قرار داده‌اید، تکیه دهید.  
در زیر چوب گرد می‌توانید، قطعات لاشه سنگ، جهت پرکردن فضاهای خالی بریزید.

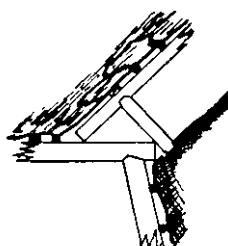

شکل ۴۰-۲۴— نحوهی اتصال انتهای اولین دستک به تنها‌یی کلاهک داخل تونل

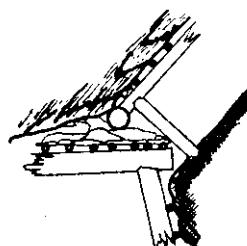


شکل ۴۱-۲۴— نحوهی اتصال به یک چوب گرد و لاشه سنگ

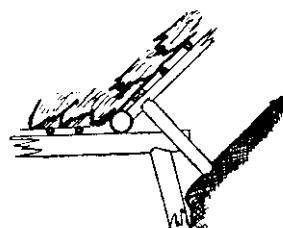


شکل ۴۲-۲۴— نحوهی اتصال به یک چوب گرد

اگر شیب لایه بسیار زیاد یا قائم باشد و بخواهید آن را به صورت برش‌های کوچک افقی بالارو استخراج کرده و سپس

و کم کردن اجزای آن تقویت می‌شوند. اما گاهی لازم است از قطعات اضافی برای تقویت استفاده کنید. در محل برخورد کارگاه با توپل یک ستون اضافی در کنار آخرین ستون کارگاه نصب کنید و تعداد لاردهای آن را افزایش دهید و باید توجه داشته باشید که توپل قبلًا حفر شده باشد و در غیر این صورت یعنی کارگاه استخراج زودتر حفر شده و بعد توپل حفر گردیده است می‌توانید دو یا چند چوب مورب قرار دهید که اصطلاحاً زانویی می‌گویند تا قاب نگهداری تقویت گردد.

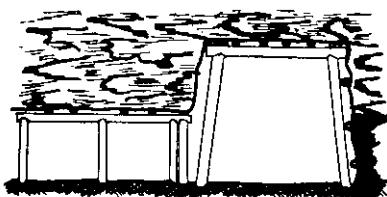


شکل ۴۹—۲۴— نحوهی چوب بستکاری در محل تلاقي کارگاه استخراج و توپل

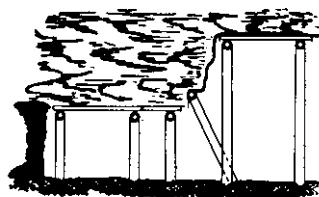


شکل ۵۰—۲۴— نحوهی قرار دادن زانویی

اگر کف کارگاه نسبت به کف توپل در ارتفاع بیشتری قرار داشته باشد، زیر پایه‌های دو ردیف آخر کارگاه یک آستانه قرار دهید.

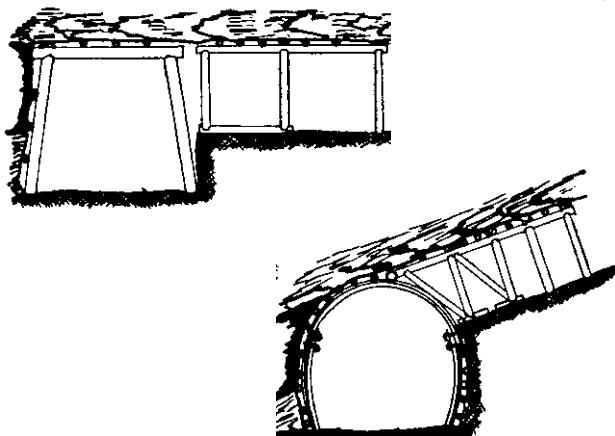

شکل ۵۱—۲۴— نحوهی قرار دادن آستانه در زیر پایه‌های دو ردیف آخر در مواقعی که کف کارگاه در ارتفاع بیشتری نسبت به کف توپل قرار دارد.


اگر ضخامت لایه زیاد است می‌توانید زیر پاس‌های افقی، پاس‌های قائمی قرار دهید که به پایه‌ها تکیه کرده‌اند.

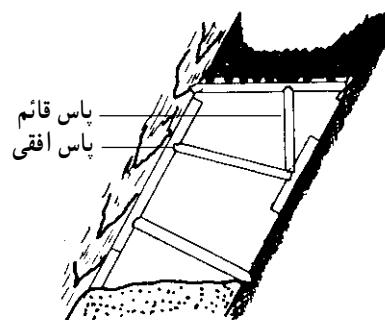


شکل ۴۶—۲۴— نحوهی قرار دادن پاس‌های افقی زیر پاس‌های قائم

در استخراج لایه‌های خیلی ضخیم که به صورت قاج‌های افقی صورت می‌گیرد. اگر استخراج از پایین به بالا باشد زیر پایه‌ها به طور دائم آستانه قرار دهید.

و اگر استخراج از بالا به پایین است، باید کف کارگاه را به وسیله‌ی تخته‌های چوبی، صفحات یا توری‌های آهنی فرش کنید تا یک سقف مصنوعی برای قاج زیرین به وجود آورده باشد.

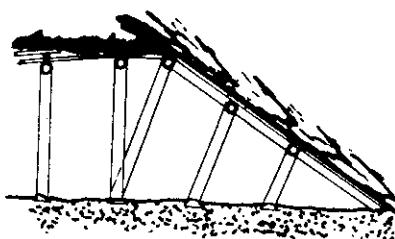


شکل ۴۷—۲۴— نحوهی چوب بستکاری در استخراج لایه‌های ضخیم و استخراج قاج‌ها از پایین به بالا

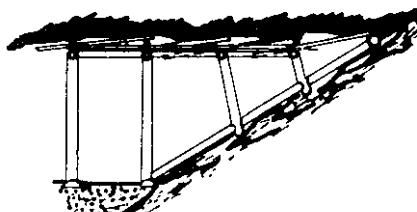

شکل ۴۸—۲۴— نحوهی چوب بستکاری در استخراج لایه‌های ضخیم و استخراج قاج‌ها از بالا به پایین

تقویت قاب‌های نگهداری در کارگاه استخراج  
قب‌های نگهداری با به کارگیری چوب‌هایی با قطر بیشتر

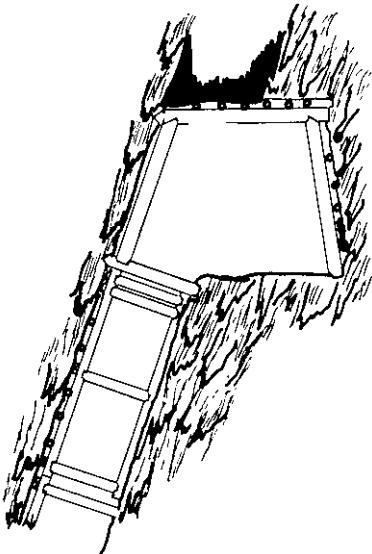


شکل ۵۳—۲۴— نحوه تقویت چوب بست با پایه‌های اضافی در بالای کارگاه استخراج


به طور کلی در محل‌هایی که بی‌نظمی در سقف، کف و یا دیواره کارگاه وجود دارد، به علت پدیدآمدن یک ناحیه‌ی سست، قاب‌های نگهداری در این قسمت‌ها را باید تقویت کنید. حالت‌های مختلف این بی‌نظمی‌ها در اشکال زیر نشان داده شده است.

در کارگاه‌های شیب‌دار قسمت پایین آن را در برابر ریزش خاک تقویت کنید. برای این کار بین پایه‌های اول به تعداد کافی لارده و شمع قرار دهید و شمع‌ها را به وسیله‌ی پاس به ستون قاب‌های توپل، تکیه دهید.

اگر ضخامت و شیب لایه زیاد است، یک چوب حمال زیر شمع قرار داده و آن را توسط دو چوب مایل نگهداری کنید.

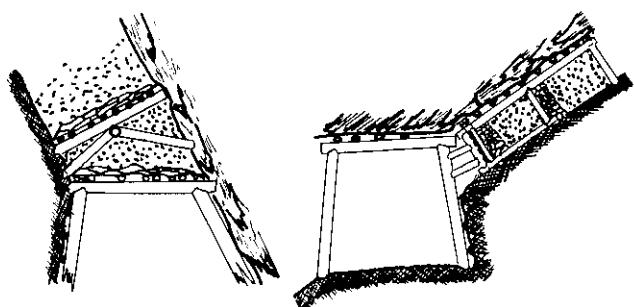


شکل ۵۴—۲۴— نحوه تقویت کارگاه‌های شیب‌دار در برابر ریزش خاک در بالای کارگاه نیز چوب بست‌های را با قراردادن ستون‌های اضافی تقویت کنید.

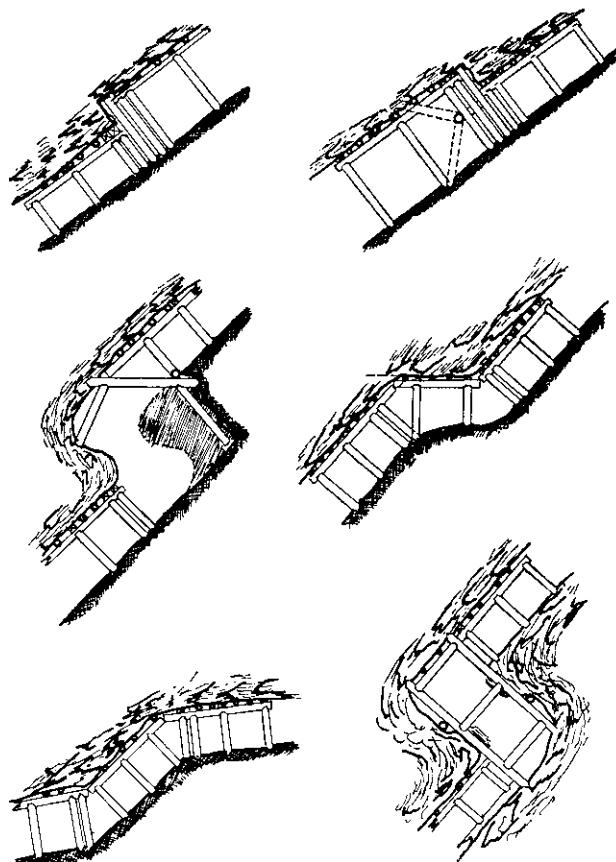

شکل ۵۴—۲۴— نحوه تقویت قاب‌های نگهداری در حالت‌های مختلف بی‌نظمی و پدید آمدن ناحیه‌ی سست

## کرسی چینی


برای استخراج کانسارهایی که به شکل رگه‌ای با ضحامت کم یا توده‌ای هستند، می‌توانید از روش کرسی چینی برای نگهداری استفاده کنید. برای این کار عنصر نگهداری را به شکل چهارگوش درست کرده و اتصالات آن را به نحوی درست کنید که به راحتی به هم قفل شوند.

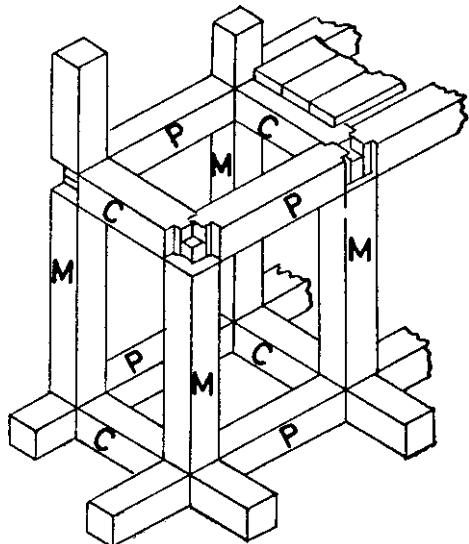


شکل ۵۵-۲۴- نحوه کرسی چینی با چوب

عملیات استخراج را در برش‌های افقی بالا رو انجام دهید. کرسی‌ها در حین پیشروی به بالا باقی می‌مانند. برای شروع به اندازه‌ی یک کرسی حفاری را انجام داده و سپس کرسی را نصب کنید. آن‌گاه در جهت‌های مختلف عمل استخراج را انجام دهید و پیشروی کرده و به ترتیب کرسی‌های دیگری قرار دهید به همین ترتیب در طرفین کرسی اولی حفاری و چوب بست کاری کنید و توجه داشته باشید هر کرسی دارای ۲ متر ارتفاع و طول قاعده آن از ۱۸۰ سانتی‌متر و اندازه چوب‌های چهار تراش آن‌ها ۲۰×۳۰ تا ۳۰×۳۰ سانتی‌متر باشد.


عمر کارگاه باید با عمر چوب‌ها برابر باشد. برای این که از خطر پوسیدن و شکسته شدن چوب‌ها در امان باشید، عملیات خاکریزی و پرکردن را هم‌زمان با حفاری انجام دهید. بین افق خاکریزی و افقی که عمل حفاری انجام می‌گیرد باید به اندازه‌ی دو کرسی فاصله بگذارید تا هم‌زمان با هم بتوانید این دو عمل را انجام دهید. این روش به علت مصرف بیش از اندازه‌ی چوب گران‌ترین روش استخراج به شمار می‌رود.

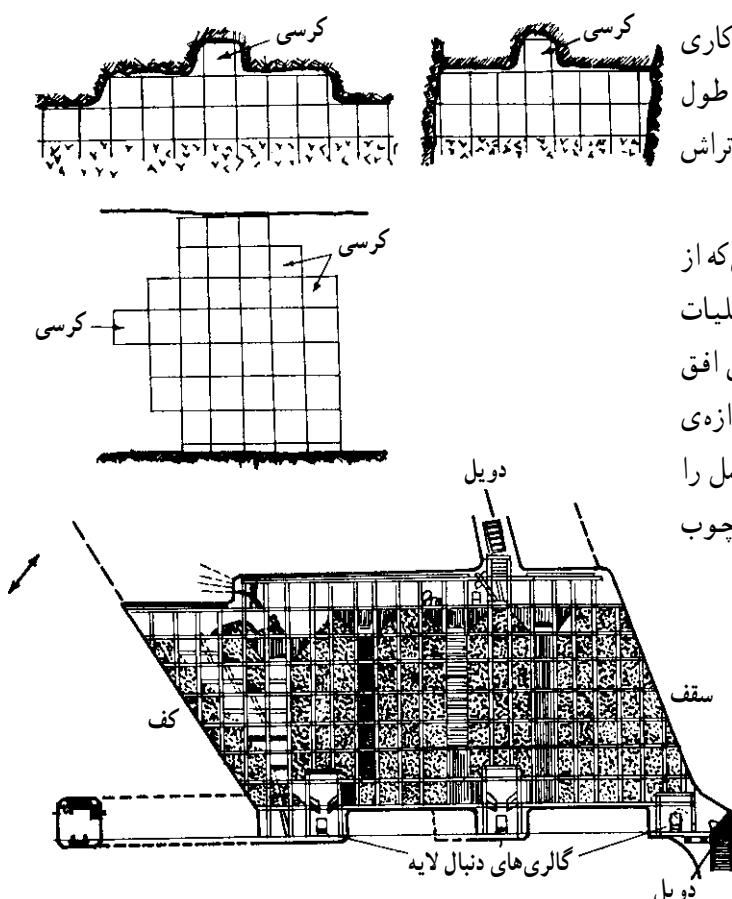

شکل ۵۶-۲۴- نحوه کرسی چینی و پیشروی در اطراف یک کرسی

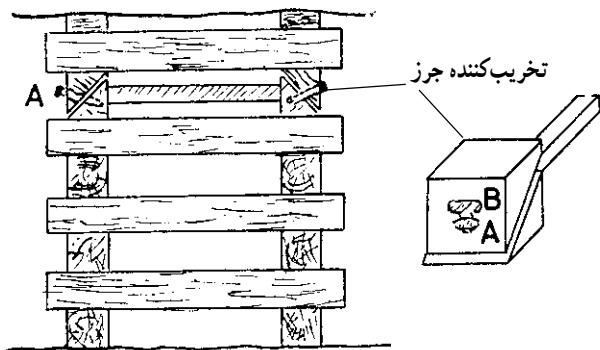

شکل ۵۷—۲۴— جربه و تفريغ جربه

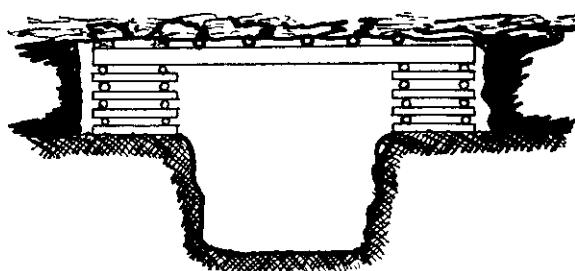

شکل ۵۸—۲۴— استفاده از جربه به جای ستون

**جربه‌بندی:** در مواردی که فشار سقف بسیار زیاد باشد، از جربه‌بندی نیز می‌توانید استفاده کنید. جربه‌های چوبی دارای مقاومت بسیاری هستند و راهروی کارگاه را از محل‌های تخریب شده، جدا می‌کنند. جربه‌های چوبی معمولاً از تخته درست می‌شوند و تا اندازه‌ای قابل تراکم هستند. برای تخریب و بازیابی آن‌ها باید یک تخریب‌کننده در جرز قرار دهید که دارای ضامن مخصوصی است. هرگاه آن را آزاد کنید، جرز تخریب می‌شود.

از جربه‌بندی در تونل می‌توانید به جای ستون‌های نگهداری نیز از آن استفاده کنید.

### دستور کار عملی


- ۱— انواع اتصال چوب‌ها را شناسایی و بسازید.
- ۲— در کارگاه استخراج چوب بست کاری کنید.
- ۳— قاب‌های نگهداری در تونل تقویت کنید.
- ۴— کرسی چینی کنید.
- ۵— جربه‌بندی کنید.

### کارگاه نگهداری فلزی در تونل

هدفهای رفتاری: پس از پایان این برنامه‌ی کارگاهی از شما انتظار می‌رود که :


- ۱— تونل را با قاب فلزی نگهداری کنید.
- ۲— کارگاه استخراج را با پایه‌های فلزی نگهداری کنید.

نیمرخ قاب از آهن I شکل یا ریل است که اتصال قطعات را باید به وسیله‌ی یک زائدی مخصوص که در شکل نشان داده شده است، برقرار کنید. در حال حاضر استفاده از این قاب‌ها متداول نیست.

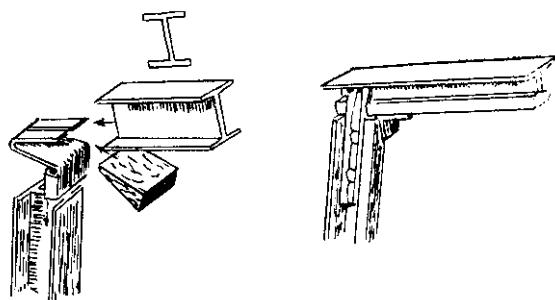

شکل ۲-۲۵— قاب‌های ذوزنقه‌ای با نیمرخ I یا ریلی

ب) قاب‌های قوسی یک پارچه (صلب): این قاب‌ها به شکل نیم دایره‌ی یک تکه بوده و نیمرخ آن‌ها متنوع است. در مکان‌هایی که کف آن‌ها آماس کمتری دارد، از این قاب‌ها استفاده کنید.

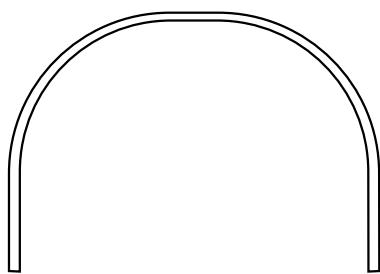


شکل ۳-۲۵— قاب یک پارچه صلب

قاب‌های نگهداری فلزی که در تونل مورد استفاده قرار می‌گیرند، به شکل قوسی بوده و «آرک» نامیده می‌شوند. آرک‌ها را تنها به منظور نگهداری دائم به کار ببرید. برای حمل و نقل و نصب آن‌ها از جرثقیل، لوکوموتیو یا نیروی کارگران استفاده کنید. فاصله‌ی قاب‌ها براساس فشار سقف تعیین می‌شود. هرچه فشار سقف بیش‌تر باشد، فاصله‌ی قاب‌ها را کم‌تر کنید برای نصب، پایه‌های قاب را در کف تونل فرو ببرید بین قاب‌ها لارده‌ی چوبی یا فلزی قرار دهید. اگر بین لارده و دیواره‌ی تونل فاصله‌ای باقی ماند، آن را با لاشه سنگ پر کنید. در حد امکان سعی کنید لارده‌ها کیپ هم قرار گیرند. در زیر به معروفی انواع قاب‌های فلزی که در تونل استفاده می‌شوند، می‌پردازیم :

#### أنواع قاب‌های فلزی


۱— قاب‌های ثابت

الف) قاب ذوزنقه‌ای: شکل این قاب‌ها مانند قاب‌های چوبی بوده و از دو پایه و یک کلاهک تشکیل شده است.











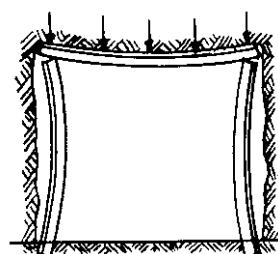


شکل ۱-۲۵— قاب ذوزنقه‌ای

۲- قاب‌های کشویی: نیم رخ این قاب به شکل ناودانی است و به صورت سه یا چهار تکه ساخته می‌شود. قطعات قاب را به وسیله‌ی رکاب و پیچ به یکدیگر متصل کنید و باید توجه داشته باشید نیروی واردہ از طرف رکاب (کُربی) باید آنقدر زیاد باشد که تواند دو قطعه روحه بلغزند و امتداد رکاب (کُربی) از مرکز قوس قاب می‌گذرد.

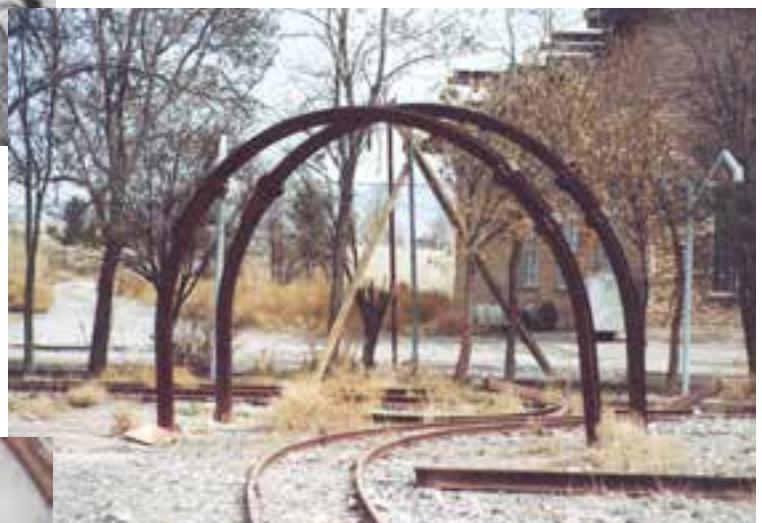


شکل ۴-۲۵- اجزای مختلف قاب کشویی

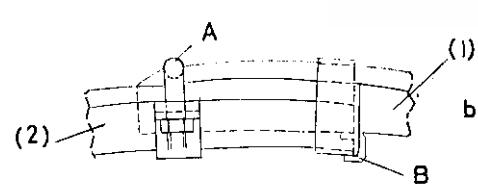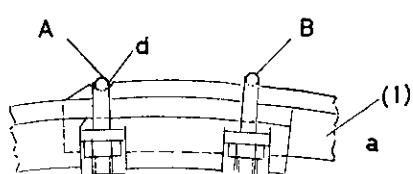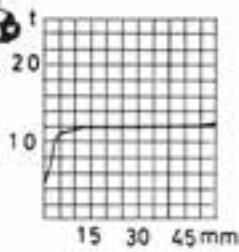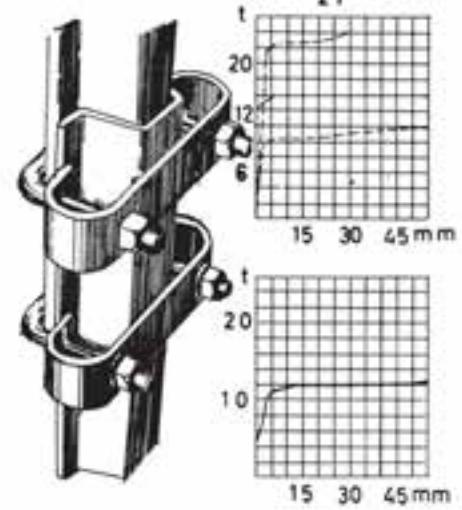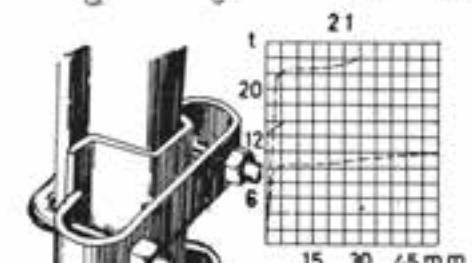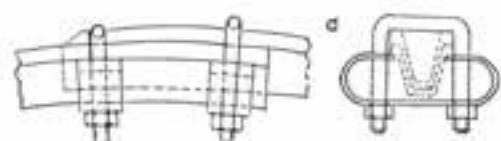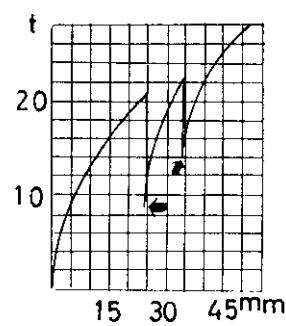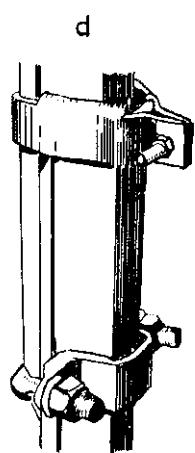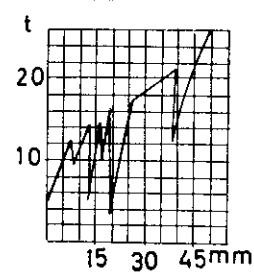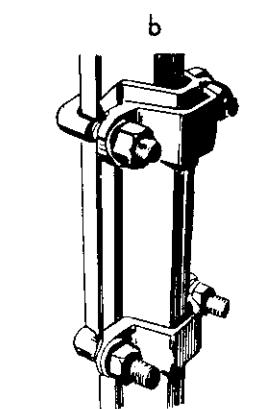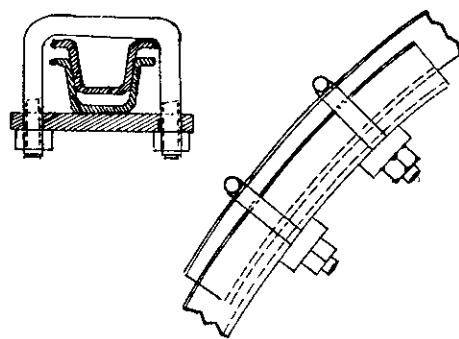



شکل ۵—۲۵— انواع رکاب (کربی) و پیچ برای اتصال قاب‌های کشویی

قرینه می‌باشد ولی هر یک از قسمت‌های قاب ممکن است نسبت به پایین محور غیر قرینه باشند و این قاب را در تونل‌های پرشیب استفاده می‌کنند و از قاب‌های دو تکه‌ای در مواردی که فشارهای افقی بسیار زیاد باشد استفاده می‌کنند.


قاب‌های کشویی قابل تراکم بوده و در اثر فشار سقف قطعات آن داخل یکدیگر حرکت می‌کنند و بدون این که قاب خم شود، مقطع آن کوچک می‌گردد. شکل‌های مختلف آن می‌تواند به صورت‌های زیر باشد. همان‌طور که می‌دانید قاب‌های کشویی از ۳ تا ۴ تکه تشکیل می‌شوند و مقطع آن‌ها نسبت به محور تونل

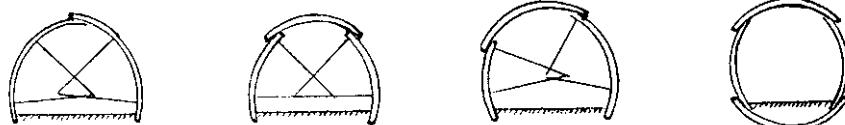

شکل ۶-۲۵- انواع قاب‌های کشویی چند تکه‌ای

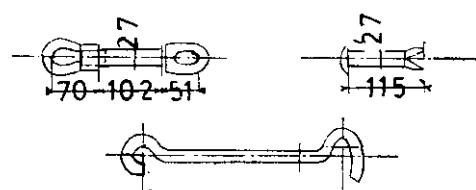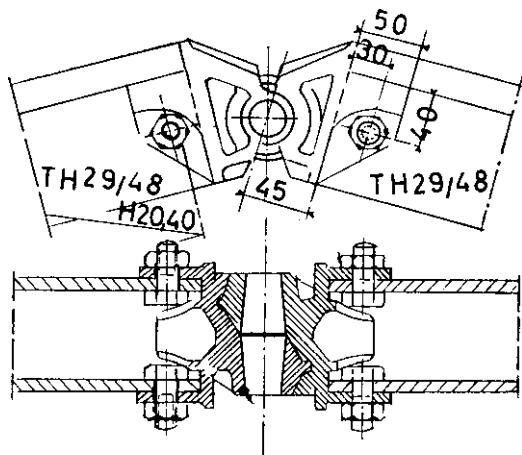

شکل ۷-۲۵- قاب و مفاصل قاب لورانس

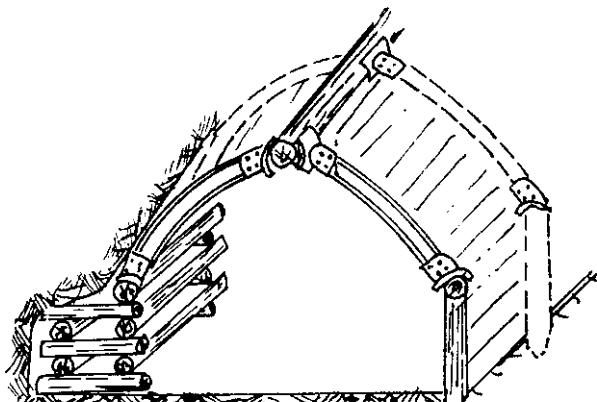

شکل ۸-۲۵- قاب مُل

برای نصب قاب قطعات آن را به صورت جداگانه به داخل تونل انتقال داده و در آن‌جا قطعات را بر روی هم سوار کرده و قاب را نصب کنید. هنگام نصب قاب‌های کشویی به نکات زیر توجه داشته باشید :

- ۱- در نقاط اتصال، حداقل  $40^{\circ}$  سانتی‌متر از هر طرف را، روی هم قرار دهید.
- ۲- قطعات را در هنگام اتصال کاملاً موازی قرار دهید به‌طوری که بیش‌ترین تماس را با هم داشته باشند.
- ۳- فاصله‌ی بین قاب و دیواره را به‌طور کامل پر کنید.
- ۴- پیچ رکاب‌ها را به اندازه‌ی کافی سفت کنید. سفت کردن بیش از حد باعث شکستگی خواهد شد.

**۳- قاب‌های مفصل‌دار:** این نوع قاب‌ها نیز چند تکه بوده و دارای مفصل‌هایی هستند که داخل هم قرار گرفته و توسط قلاب‌هایی نسبت به هم ثابت می‌شوند. در یک نوع آن که به‌نام قاب لورانس<sup>۱</sup> مشهور است به دو انتهای تکه‌های قاب یک مفصل متصل می‌کنند که دارای محوری است و منتهی به دو حلقه‌ی می‌شود و به توسط یک قلاب، قاب‌ها به یکدیگر متصل می‌شوند.

این قاب‌ها برخلاف قاب‌های کشویی، در اثر فشار سقف تغییر شکل می‌دهند. در مواردی که با فشار شدید روبرو هستند پایه‌ی قاب را جدا کرده و قاب را روی جرزچوبی قرار دهید به جای مفصل مرکزی قاب، می‌توانید از یک چوب گرد استفاده کرده و دو قاب متولی را به هم متصل کنید. به این نوع قاب، قاب مُل<sup>۲</sup> می‌گویند.

کلاهک روی ستون قرار گیرد تا زمانی که فشار طبقات، بالا رود  
کلاهک روی ستون لغزیده و ارتفاع آن کم شده و ستون و کلاهک  
به وسیله‌ی پیچ و مهره (کربی) به هم متصل و محکم می‌شوند. بعد از  
سرهم کردن قالب آن را در چاله‌های حفر شده قرار داده و سپس  
پای قاب و چاله‌ها را با سنگ و مواد سیمانی پر کرده و در جای  
خود محکم می‌کنند. برای پایداری بیشتر قاب‌ها، آن‌ها را در امتداد  
سممه‌های فلزی به یکدیگر متصل می‌کنند.

## نحوه‌ی نصب قاب‌های فلزی

ابتدا به اندازه‌ی دو سر عرض قاب فلزی، دو عدد چاله به  
عمق ۵۰ cm که براساس شرایط فشار و خاک اطراف تعیین شده  
است، حفر می‌شود. به طور معمول مقطع قطعات قاب به شکل U و  
مقطع کلاهک کمی کوچک‌تر از مقاطع پایه‌ها است که برای وصل  
آن‌ها به یکدیگر در داخل شیار ستون قرار می‌گیرد و بعد از سرهم  
کردن قاب به ارتفاع معین، ستون و کلاهک به صورتی که آج قاب  
کلاهک روی ستون قرار دارد، و باید همیشه مقدار معین از طول

### دستور کار عملی

- ۱- انواع قاب‌های فلزی را شناسایی کنید و نحوه‌ی به کارگیری آن‌ها را شرح دهید.
- ۲- نحوه‌ی نصب قاب فلزی را شرح دهید.
- ۳- یک قاب فلزی به طور گروهی نصب کنید.

## نگهداری فلزی در کارگاه استخراج

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این برنامه‌ی کارگاهی از شما انتظار می‌رود که:

- ۱- انواع پایه‌های فلزی را شناسایی کنید.
- ۲- پایه‌های مکانیکی را شناسایی و نحوه‌ی کارکردنشان را شرح دهید.

### پایه‌های فلزی


مهم‌ترین وسایل نگهداری فلزی در کارگاه، استخراج

پایه‌های فلزی هستند. این پایه‌ها از دو قسمت اصلی تشکیل می‌شوند. بخش پایینی آن که با کف کارگاه در تماس است، قنداق نام دارد و شکل مقطع آن مربع یا گرد است. قسمت بالایی پایه سمبه نام دارد و مانند یک پیستون در داخل قنداق قرار می‌گیرد. این دو قسمت به‌وسیله‌ی یک قفل نسبت به هم ثابت می‌شوند.

اجزای اصلی نگهداری فلزی در کارگاه استخراج به شرح

زیر است:





- |     |                      |
|-----|----------------------|
| الف | - پایه‌های مکانیکی   |
| ب   | - پایه‌های هیدرولیکی |
| ج   | - پایه‌های متحرک     |
- ۱- پایه‌های فلزی      ۲- دستک‌های فلزی

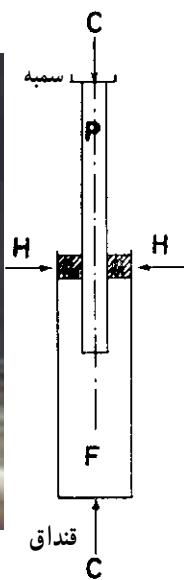


شکل ۲۶-۲۶- شماتیک پایه و پایه‌ی فلزی




شکل ۱-۲۶- انواع پایه‌ی فلزی

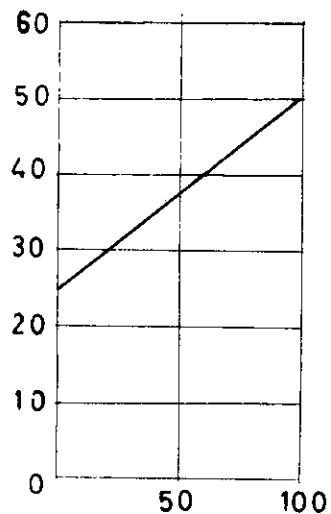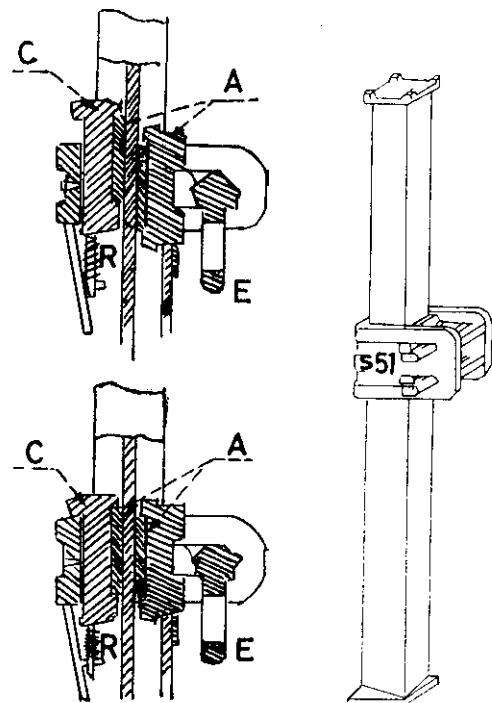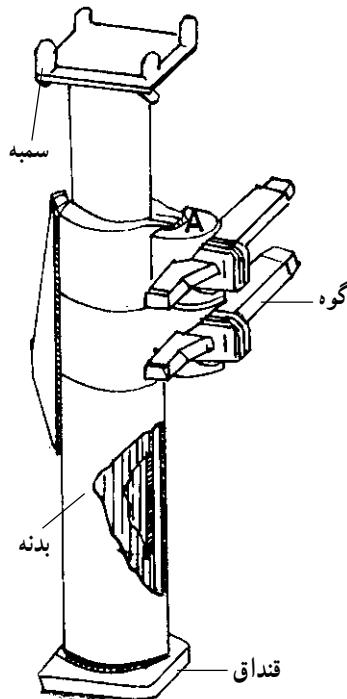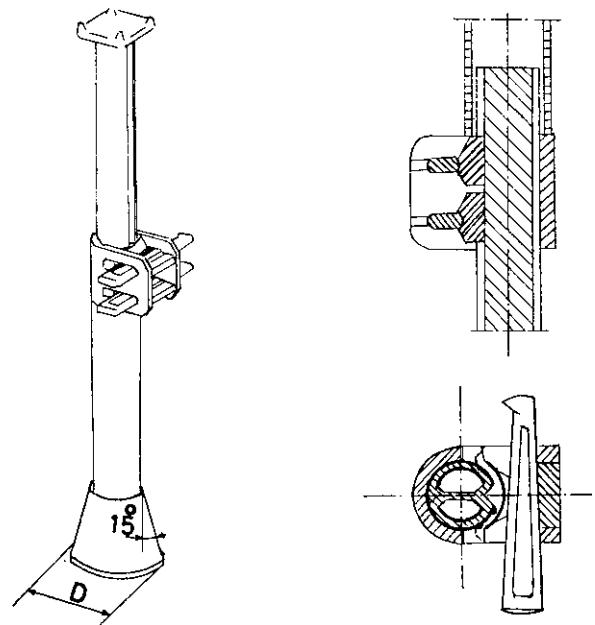

شکل ۳-۲۶- اجزای مختلف پایه‌ی فلزی

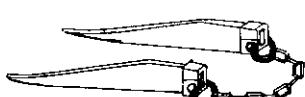

شکل ۴-۲۶- گوهی ساده

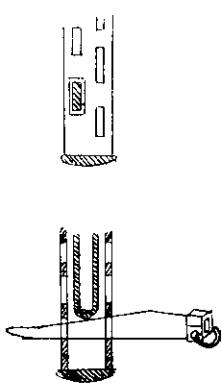


پایه‌های فلزی در اثر فشارهای سقف قابل تراکم بوده و دارای حداقل و حداکثر طول هستند. توجه کنید که هرگز آنها را در حداقل طول خود نصب نکنید. زیرا قابلیت تراکم خود را از دست داده و در اثر فشار سقف شکسته خواهد شد. پایه‌های فلزی دارای انواع مختلفی هستند. مقاومت پایه‌های هیدرولیکی یک‌نواخت بوده و تراکم آن‌ها تدریجی است. ولی تراکم در پایه‌های مکانیکی به صورت قطعه قطعه و بریده بریده است.

### پایه‌های مکانیکی

برای این که بتوانید طول پایه‌ها را کم و زیاد کرده و فشار ابتدایی را در آن‌ها ایجاد کنید، وسیله‌ای به نام کشنده (بالابر) به پایه متصل شده است. انواع متداول آن به شرح زیر است: ساده‌ترین نوع کشنده گوهی ساده‌ای است که باید آن را در سوراخ‌های موجود در بدنی قداق بکویید.

دارای یک مهره‌ی گوشهدار (a) است که روی قفل تکیه کرده و یک پیچ (v) از داخل آن عبور می‌کند. با چرخاندن پیچ بهوسیله‌ی آچار (M) می‌توانید پایه را باز کرده و فشار ابتدایی را ایجاد کنید.

گوهی فلزی دیگری وجود دارد که باید آن را بین قفل و یک گیره دیگر قرار دهید. این گوه به نام گوهی G.H.H معروف است. کشنده‌ی دیگر، که بهنام کشنده‌ی پیچی و یا با دنده‌ی کشویی

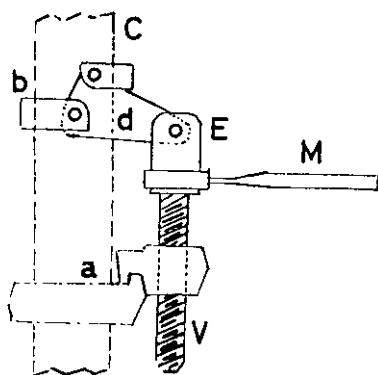

شکل ۷-۲۶—کشنده‌ی پیچی و یا کشنده با دنده‌ی کشویی




شکل ۶-۲۶—گوهی G.H.H



شکل ۵-۲۶—گوهی G.H.H

بچرخانید، محور (6) حرکت کرده و سنبه به طرف بالا یا پایین حرکت می‌کند.

در بعضی پایه‌ها به جای پیچ یک دنده‌ی کشویی قرار داده شده است که به کمک یک دستگیره می‌توانید آن را بالا و پایین کنید.

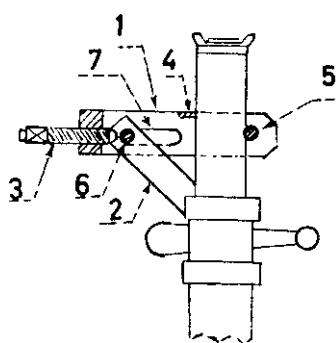

شکل ۹-۲۶—کشنده‌ی دارنده‌ی رکاب




شکل ۸-۲۶—کشنده‌ی کشویی

برای ثابت کردن سنبه و قنداق نسبت به هم از قفل‌های قابل تراکم استفاده کنید. به طور معمول قفل‌ها به شکل گوهای هستند.


نوع دیگر دارای یک رکاب (1) است و بهوسیله‌ی دو گوهی موازی (4 و 5) سنبه را می‌گیرد. هرگاه پیچ (3) را

دارای چهار دندانه برآمده باشد.  
اگر در کارگاه‌های شیب‌دار کار می‌کنید، یک مفصل کروی در روی صفحه متصل کنید.

برای سهولت در نصب کلاهک‌ها و دستک‌های فلزی به انتهای بالایی پایه، یک صفحه‌ی فولادی به شکل مربع جوش دهید. این صفحه «سره» نامیده می‌شود که باید در چهار طرف،

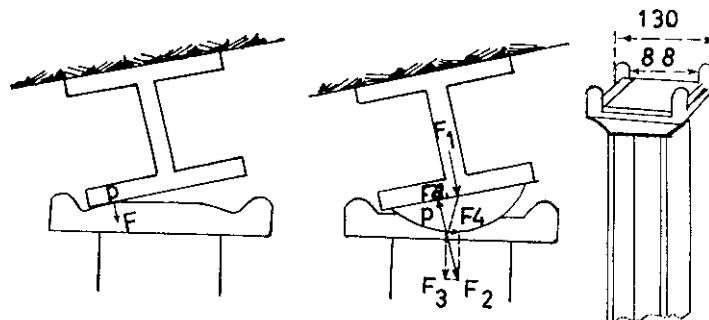

شکل ۱۰-۲۶- سره

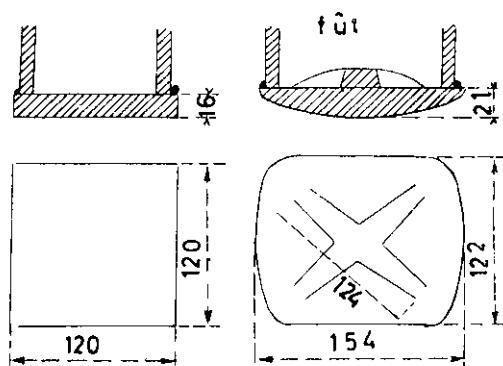


شکل ۱۱-۲۶- سینی

جهت قرارگرفتن مناسب پایه، در روی زمین یک صفحه‌ی چهار ضلعی یا مدور به زیر پایه جوش دهید. این صفحه «سینی» نامیده می‌شود. اگر کف کارگاه به‌طور کامل صاف است، سطح زیر سینی باید صاف باشد. اما معمولاً از داخل برجسته است.

اگر کف کارگاه نرم باشد، پایه‌ها را روی یک سینی بزرگ‌تر قرار دهید.

به منظور افزایش طول پایه وسیله‌ای به نام سرک وجود دارد که دارای طول ثابت بوده و روی یک سینی جوش خورده است. برای اضافه کردن طول پایه آن را زیر پایه قرار دهید.

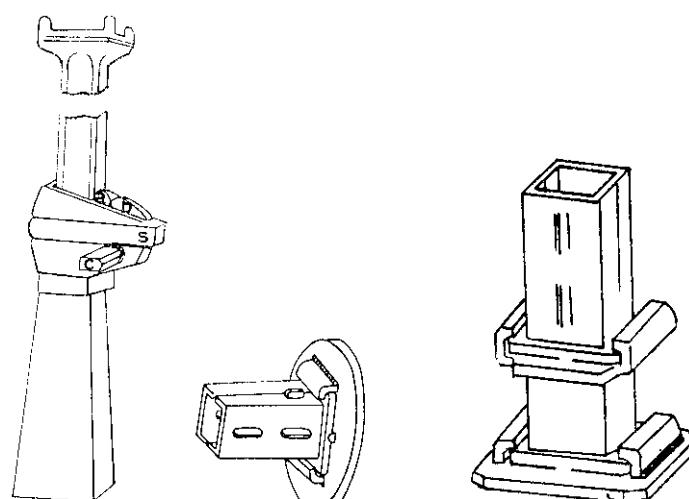

شکل ۱۲-۲۶- سرک


### دستور کار عملی

- ۱- پایه‌ی مکانیکی را شرح دهید.
- ۲- پایه‌ی مکانیکی را به‌طور گروهی نصب کنید.

### پایه‌های هیدرولیکی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این برنامه‌ی کارگاهی از شما انتظار می‌رود که :


- ۱- پایه‌های هیدرولیکی را نصب کنید.
- ۲- پایه‌های متحرک را سرویس کنید.
- ۳- مرکز کنترل هیدرولیکی پایه‌های هیدرولیک را تشریح کنید.

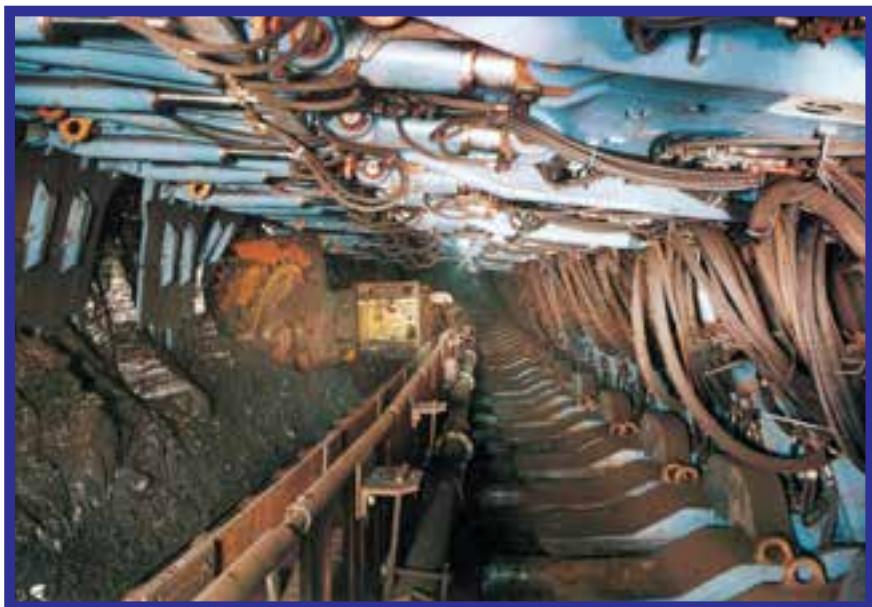

## پایه‌های هیدرولیکی

به طور یک‌نواخت متراکم و کوتاه می‌شوند. فشار اولیه پایه را در بعضی مدل‌ها به وسیله‌ی تلمبه‌ی دستی، می‌توان ایجاد کرد.

اصول کار پایه‌های هیدرولیکی، شبیه جک‌های روغنی است. این پایه‌ها نیز قابل تراکم بوده و در اثر فشار زیاد سقف

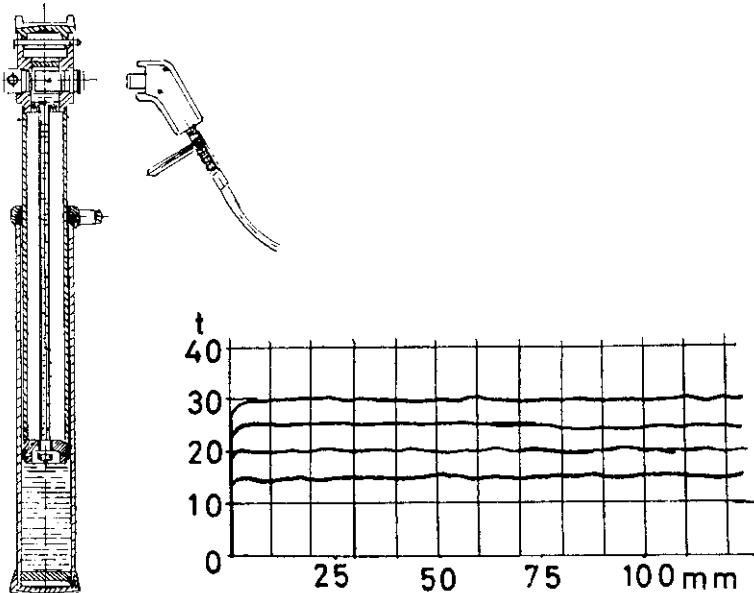

شکل ۱-۲۷—پایه‌ی هیدرولیکی و نمودار آن

## پایه‌های متحرک

پایه‌های هیدرولیکی متحرک به گونه‌ای ساخته شده‌اند که کلیه‌ی اجزای نگهداری را در یک واحد مستقل به همراه دارند. کلیه‌ی این اجزا بر روی یک شاسی نصب می‌شوند.

برخی پایه‌ها به وسیله‌ی موتور کمکی به کار افتاده و حجم سیال داخل آن ثابت است.


برای کنترل بهتر پایه‌ها، بهتر است، تعدادی از آن‌ها را به یک تلمبه‌ی مرکزی متصل کنید. تلمبه‌ی مرکزی را با برق یا هوای فشرده به کار بیاندازید.



شکل ۴-۲۷—پایه‌ی متحرک



شکل ۳-۲۷—پایه‌ی هیدرولیکی

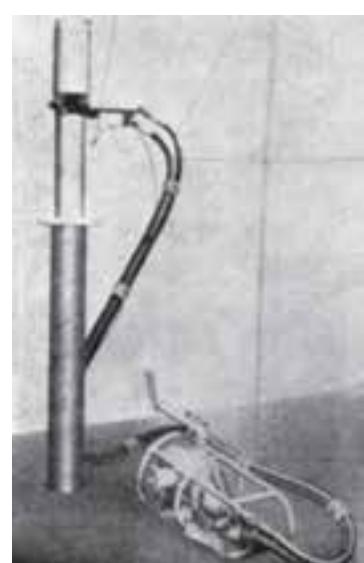

شکل ۲-۲۷—پایه‌ی هیدرولیکی همراه با موتور کمکی


دستگاه برش ماده‌ی معدنی روی آن قرار می‌گیرد.

علاوه بر پایه‌های هیدرولیکی عمودی، دارای جک‌های هیدرولیکی افقی نیز هستند که به ناو زنجیری مقابل آن‌ها متصل و



شکل ۵-۲۷—پایه‌ی هیدرولیکی و متحرک

جک‌های افقی به ناو فشار وارد کرده و باعث پیشروی جبهه‌ی کار به جلو می‌شوند. کلیه‌ی جک‌های هیدرولیکی به یک مرکز هیدرولیک متصل هستند. دستک‌ها و کلاهک‌های این پایه‌ها نیز به صورت چند تکه بوده و قطعات آن همزمان با پیش‌روی باز می‌شوند. این نوع پایه‌ها را در لایه‌های منظم و کم شیب و کارگاه‌هایی که مقاومت کف بالایی دارند، جهت استخراج مکانیزه استفاده کنید. برای نصب، واحدهای مستقل را در کنار هم و در طول کارگاه قرار داده و کلیه آن‌ها را به مرکز هیدرولیکی متصل کنید. بعد از هر پیش‌روی به اندازه‌ی حداکثر طول پایه، آن‌ها را با تکیه بر ناو یا به طور مستقل به جلو حرکت دهید. این روش نگهداری هزینه‌ی سیار دارد. ولی در عوض، دارای ضربه ایمنی بسیار بالا و کارآبی زیاد برای استخراج است.

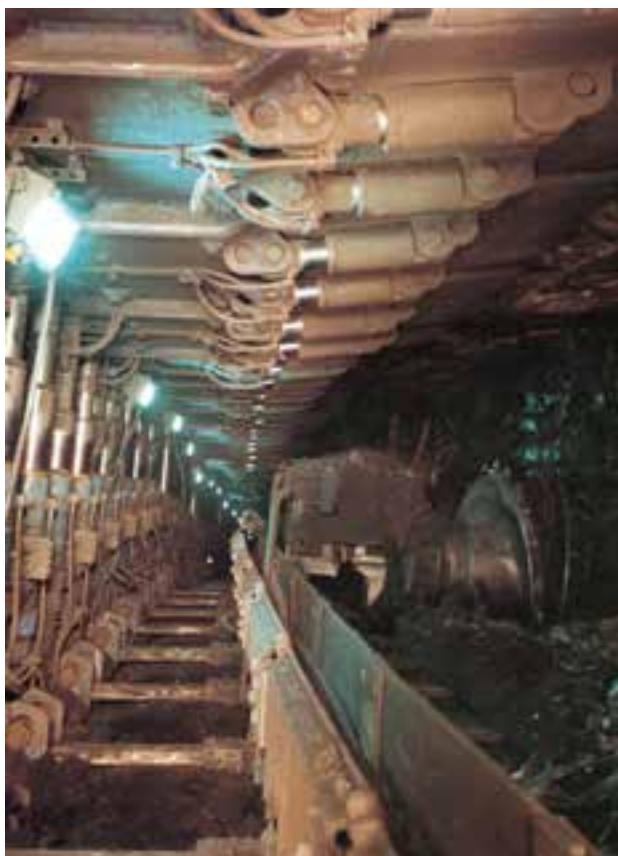

شکل ۷-۲۷—پایه‌ی هیدرولیکی و متحرک




شکل ۶-۲۷—مرکز هیدرولیک

## أنواع پایه‌های متحرک

- واحد به طور جداگانه می‌تواند، به جلو حرکت کند.
- ۲- برخی واحدها به صورت زوجی است و هر واحد از دو ستون هیدرولیک تشکیل می‌شود. حرکت واحدها به جلو با تکیه کردن به یکدیگر صورت می‌گیرد.

پایه‌های متحرک در انواع و اشكال گوناگون ساخته می‌شوند. در کل می‌توان آن‌ها را به سه دسته تقسیم‌بندی کرد.


۱- پایه‌هایی که مستقل بوده و موتور هیدرولیک آن‌ها دسته‌ی (v) را با تکیه به ناو (a) حرکت می‌دهد. در نتیجه یک

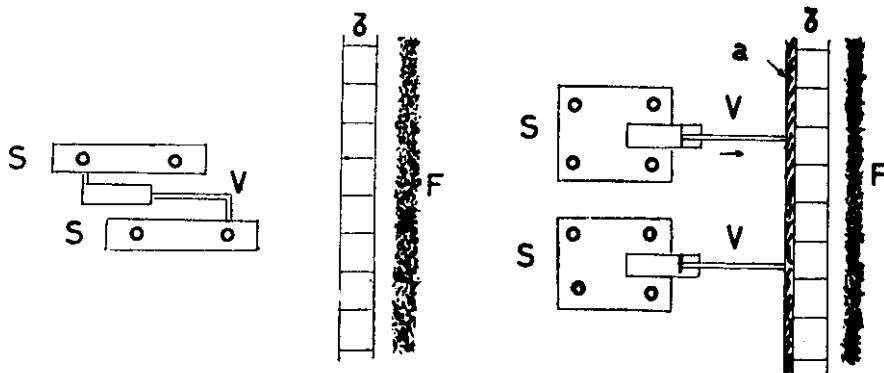

شکل ۸-۲۷- شماتیک عمل کرد پایه‌ی متحرک

عرض کارگاه نسبت به حالت‌های قبل بیشتر است.


۳- نوعی از پایه‌ها نیز وجود دارند که در این حالت پایه‌ها دو به دو در امتداد یکدیگر و به دنبال هم پیشروی را انجام می‌دهند.

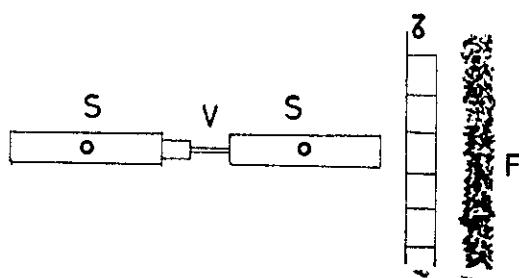

شکل ۹-۲۷- شماتیک عمل کرد پایه‌ی متحرک

## دستک‌های فلزی

محل قرارگیری دستک‌های فلزی بین انتهای بالایی پایه و سقف کارگاه است. دستک‌های فلزی به صورت یک تکه و چند تکه ساخته می‌شوند که به شرح انواع مختلف آن می‌پردازیم:

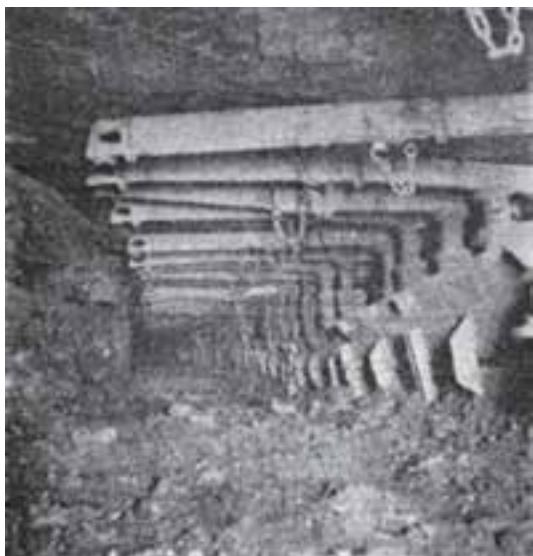


شکل ۱۰-۲۷—دستک فلزی

استفاده می‌شود، باید دو طرف آن را با یک صفحه و پیچ و مهره تقویت کنید.

الف) دستک‌های یک تکه: مقطع دستک‌های یک تکه به طور معمول به شکل T مضاعف است. اگر از این نوع




شکل ۱۱-۲۷—دستک یک تکه

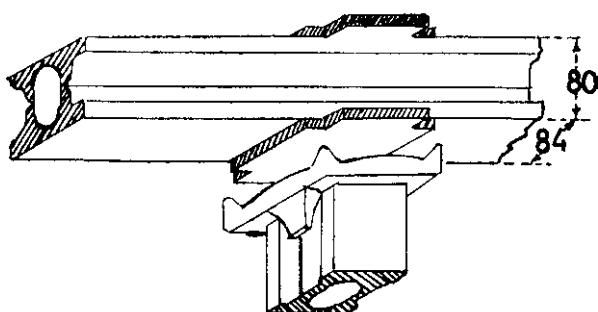

شکل ۱۲-۲۷—دستک لوله مشکل از ۲ نیم رخ ناودانی

به علت مقاومت کم تیرآهن T شکل از دستک لوله که ترکیب دو نیم رخ ناودانی است، استفاده کنید.

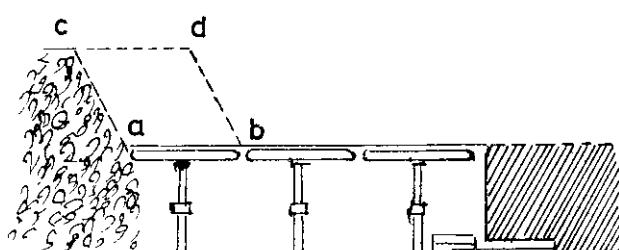


شکل ۱۳-۲۷—نحوهی قرار دادن پایه زیر دستک

برای سهولت در امر تخریب و بازیابی، فقط یک پایه، زیر دستک قرار داده و همچنین پایه را در وسط آن قرار دهید.



ب) دستک های چند تکه: محل اتصال دستک های چند تکه به طور معمول به شکل مفصل ساخته شده است و برای ازدیاد فاصله‌ی بین جبهه‌ی کار و آخرین ردیف پایه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

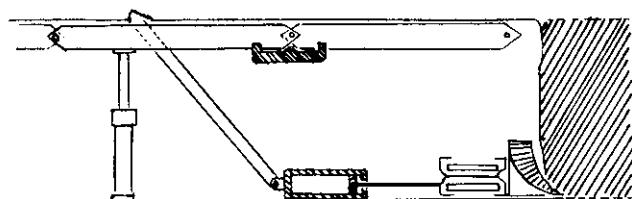


شکل ۱۴-۲۷— دستک چند تکه

جهت نصب دستک ها باید آن ها را با یک زاویه‌ی کوچک در حدود  $5^{\circ}$  نسبت به افق قرار دهید.

شکل مفصل ها مختلف است و بعضی از آن ها در یک طرف دو شاخه بوده و طرف دیگر در داخل آن قرار می‌گیرد. این دو قسمت به وسیله‌ی گوشه نسبت به هم ثابت می‌شوند.



شکل ۱۶-۲۷— دستک مفصل دار و چند تکه

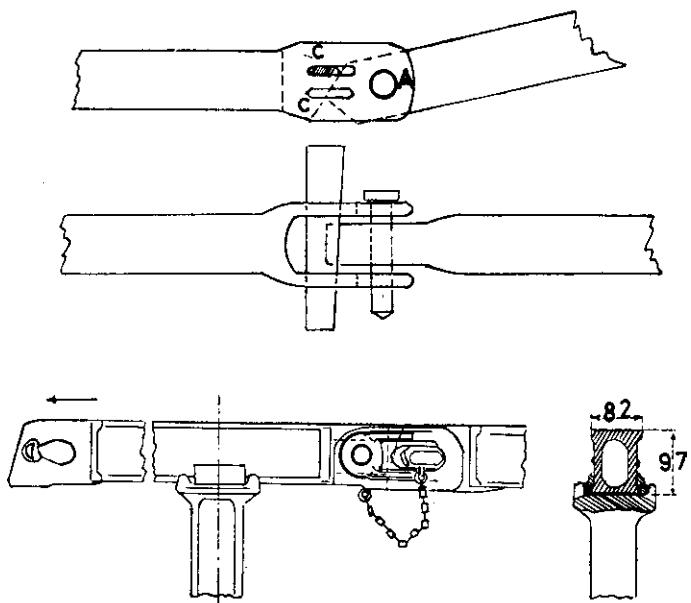

شکل ۱۵-۲۷— دستک مفصل دار



دستک‌های مفصل‌دار را برای جلوگیری از ریزش جبهه‌ی کار نیز می‌توانید استفاده کنید. برای این کار دستک را با زاویه‌ی حدود  $90^{\circ}$  نسبت به امتداد جبهه‌ی کار نصب کنید. برای ثابت کردن دستک از دو گوه استفاده کنید و برای بالا بردن اینمی نگهداری پشت دستک‌ها چند لارده با فاصله قرار دهید.

شکل ۱۷-۲۷- دستک مفصل‌دار

این نوع معمولاً به صورت هیدرولیکی انجام می‌گیرد.

در بعضی از پایه‌های هیدرولیکی متحرک نگهداری سقف به وسیله‌ی کلاهک‌های کشویی صورت گرفته و باز و بسته شدن



شکل ۱۸-۲۷- پایه‌ی هیدرولیکی با کلاهک کشویی


### دستور کار عملی

- ۱- پایه‌ی هیدرولیکی نصب کنید.
- ۲- پایه‌های متحرک را سرویس و راه اندازی کنید.
- ۳- دستک‌های فلزی را شناسایی کنید.
- ۴- یک دستک فلزی نصب کنید.

## نگهداری به وسیلهٔ پیچ سنگ


هدف‌های رفتاری: پس از پایان این برنامه‌ی کارگاهی از شما انتظار می‌رود که:

- ۱- اجزای پیچ سنگ را تشریح کنید.
- ۲- نحوه‌ی عمل کرد پیچ سنگ را تشریح کنید.
- ۳- پیچ سنگ را شناسایی کنید.
- ۴- با پیچ سنگ عمل‌کار کنید.

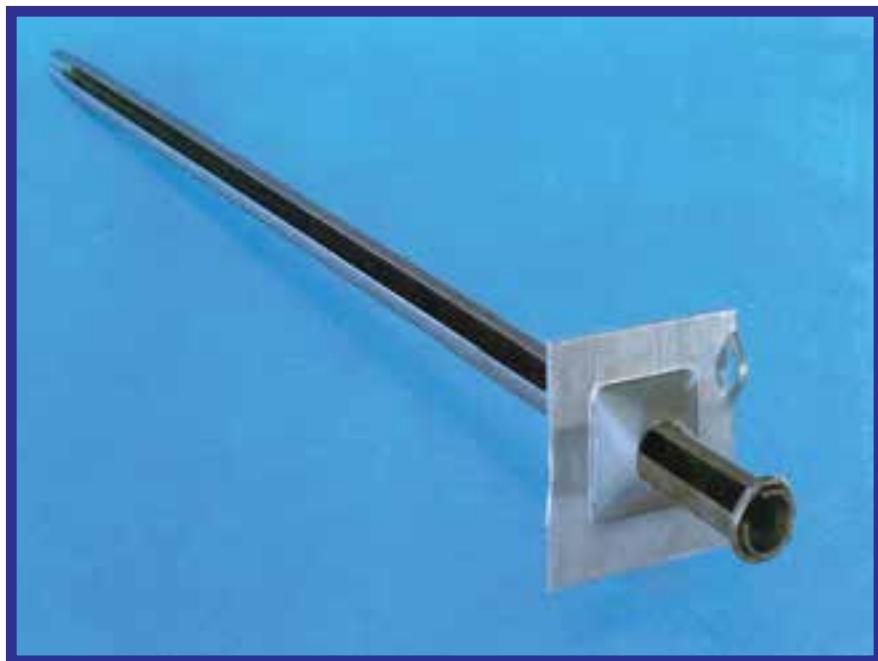

پیچ در جهت مخالف بار سقف وارد می‌کند، باعث تقویت آن می‌شود. مهم‌ترین مزیت استفاده از پیچ سنگ برای نگهداری اشغال فضای بسیار کم و قیمت ارزان‌تر آن‌ها نسبت به دیگر وسایل نگهداری است. اما باید دانست که در همه جا نمی‌توان از آن‌ها استفاده کرد. و اغلب بدون علامت ظاهری ریزش می‌کنند.

**نگهداری بوسیلهٔ پیچ سنگ<sup>۱</sup>:** پیچ سنگ‌ها نوعی از اجزای نگهداری هستند که چند لایه نازک از سقف را بهم متصل کرده و یک لایه ضخیم به وجود می‌آورند. از این وسایل هنگامی استفاده کنید که فاصله‌ی زمانی بین حفر تا نصب اجزای نگهدارنده، کوتاه باشد. بدین ترتیب با نصب پیچ سنگ بار سقف توسط خود سنگ تحمل می‌شود. همچنین با توجه به فشاری که

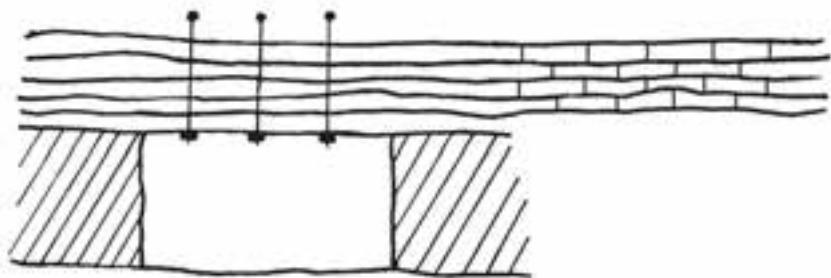


شکل ۱-۲۸- نحوهٔ نگهداری پیچ سنگ در لایه‌های مختلف سقف

### طریقهٔ نصب پیچ سنگ‌ها

برای نصب پیچ سنگ‌ها ابتدا باید به مقدار کافی در سقف و دیواره تونل چال حفر کنید، برای حفر چال در مقاطع کوچک از پرفرازورهای معمولی با پایه‌های پیستونی استفاده کنید و همچنین



شکل ۲-۲۸- طریقهٔ نصب پیچ سنگ

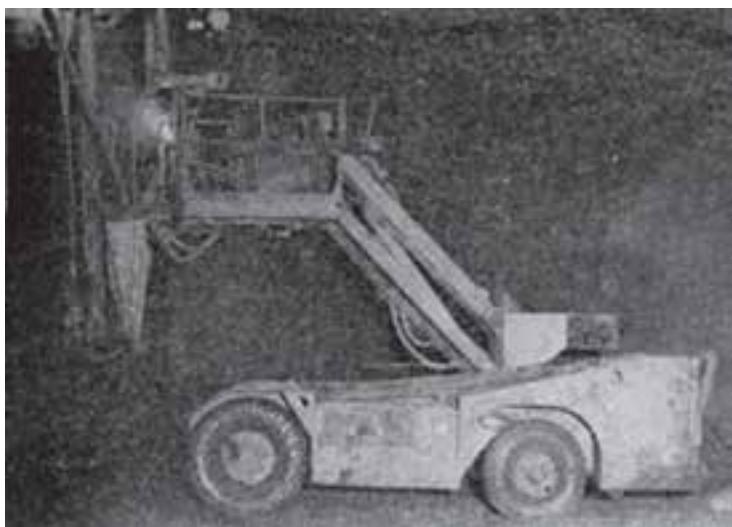

برای کارگاه‌های وسیع و لایه‌های ضخیم از پایه‌های مخصوص که دارای نردهام و سکوی کار هستند، استفاده کنید.


شکل ۳-۲۸- پایه‌ی مخصوص نصب پیچ سنگ دارای نردهام و سکوی کار

دستگاه آندوسکوب<sup>۱</sup> استفاده می‌کنند. این دستگاه شبیه به پریسکوپ بوده و دارای یک چراغ است که داخل چال را روشن می‌کند تا بتوان از داخل چال و لایه‌های سقف عکس برداری کرد.



شکل ۴-۲۸-۵- دستگاه آندوسکوب جهت







قطر چال را به اندازه‌ای بزنید که پیچ با فشار داخل چال قرار گیرد و عمق آن را طوری انتخاب کنید که انتهای رزوه شده پیچ از چال بیرون بماند. طول پیچ‌هایی که استفاده می‌کنید، باید برابر با نصف یا یک سوم عرض کارگاه یا تونل باشد و فاصله‌ی پیچ‌ها را به گونه‌ای در نظر بگیرید که در هر یک متر مربع یا  $\frac{1}{8}$  متر مربع یک پیچ قرار گیرد. پس از نصب، یک واشر چوبی یا فلزی از انتهای پیچ عبور داده و مهره‌ی آن را به وسیله‌ی آچار مخصوص سفت کنید.

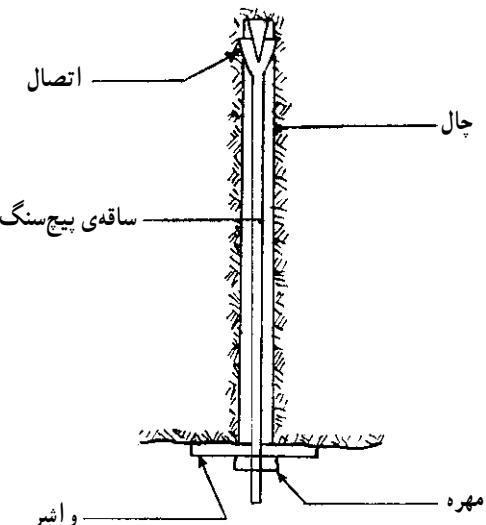

شکل ۴-۲۸-۶- اجزای مختلف پیچ سنگ

جهت مشاهده‌ی موقعیت قرارگیری لایه‌های سقف، نیاز به عکس برداری از آن‌ها قبل از نصب پیچ‌سنگ است که از

## أنواع پیچ سنگ‌ها

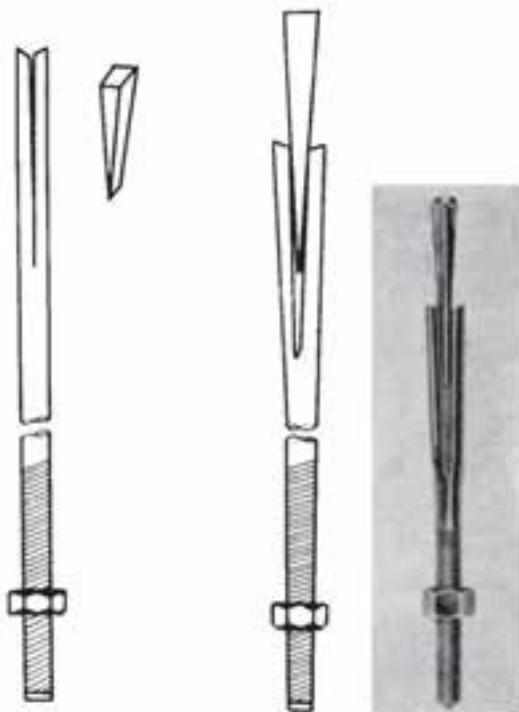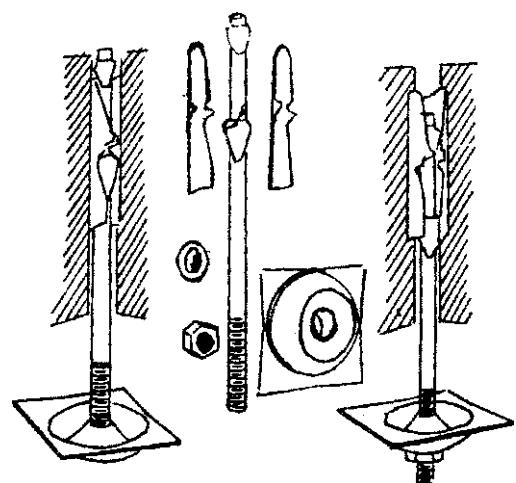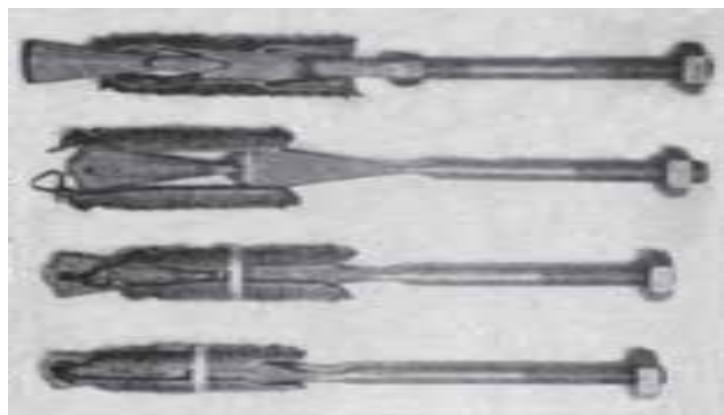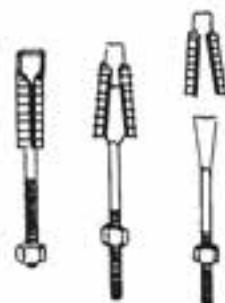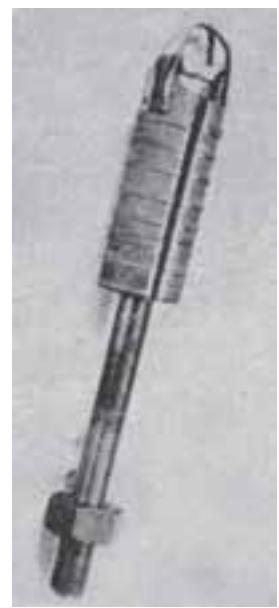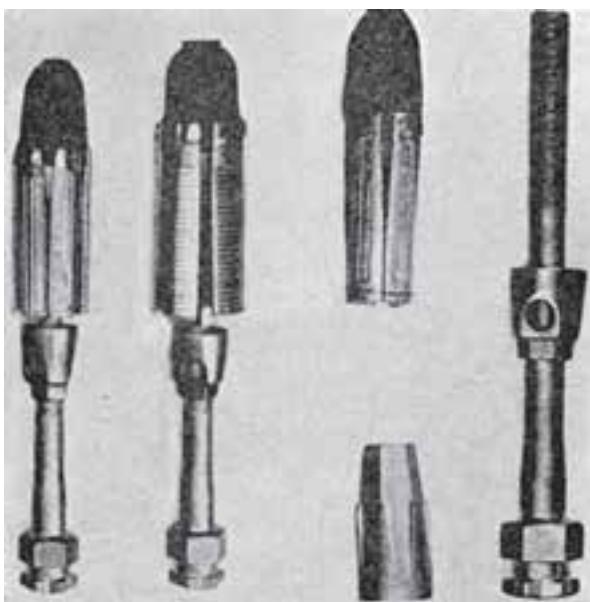

ساده‌ترین نوع پیچ‌سنگ که باید در سنگ‌های سخت به کار رود، میله‌ای است فولادی که از یک طرف رزوه شده و از طرف دیگر دارای شکاف است. در روی این شکاف یک گوه که به شکل هرم است، قرار می‌گیرد. برای نصب، پیچ را داخل چال قرار دهید به گونه‌ای که گوهی آن مماس با کف چال باشد. به وسیله‌ی پیکور یا کلنگ مکانیکی ضربه‌هایی به سر پیچ وارد کنید. بدین ترتیب گوه وارد شکاف شده و پیچ در سقف گیر می‌کند. واشر را از انتهای پیچ عبور داده و مهره‌ی آن را به وسیله‌ی آچار مخصوص سفت کنید.

شکل ۶—۲۸—أنواع و اجزاء پیچ سنگ




اگر می‌خواهید پیچ را مایل نصب کنید واشری به کار ببرید که ضخامت یک طرف آن بیشتر است. هم‌چنین برای جلوگیری از ریزش سقف و یا دیواره می‌توانید از توری آهنی استفاده کنید. چون توری آهنی رسانای الکتریکی است، باید به فاصله‌ی هر ۱۵ متر به وسیله‌ی یک قطعه سیم، توری را به ریل اتصال دهید. تا در صورت ایجاد هر گونه جریان الکتریکی به زمین منتقل و از بروز جرقه و... جلوگیری می‌شود.

شکل ۷-۲۸- نحوه‌ی به کار بردن پیچ سنگ

به طور کامل دیواره‌ی چال را فرامی‌گیرد. بعد از قراردادن پیچ به داخل چال، واشر را انداخته و مهره را سفت کنید.


یکی دیگر از انواع متداول پیچ سنگ‌ها که به نام بتني یا دوغ آبی معروف‌اند، دارای یک منفذ در وسط و یک شیار در بدنه‌ی پیچ است. بدنه‌ی پیچ آجدار بوده و نحوه‌ی نصب به این صورت است که بعد از حفر چال و قرار دادن پیچ در داخل آن دهانه‌ی چال را با یک مسدود کننده‌ی مناسب بیندید. سپس از طریق منفذ میانی بتن به داخل پیچ پمپ کنید. شیار بدنه‌ی پیچ برای خروج هوا تعییه شده است. عمل پمپاژ بتن را تا جایی ادامه دهید که از شیار بدنه‌ی بتن خارج شود. بعد از سفت شدن بتن واشر و مهره را بیندید. با این روش کلیه‌ی درزه‌ها و شکستگی‌ها به وسیله‌ی بتن پرمی‌شود. اجرای این روش به گونه‌ای دیگر نیز امکان‌پذیر است. بدین ترتیب که ابتدا یک لوله‌ی کوچک برای خروج هوا در داخل چال قرار داده و داخل آن را با بتن پرکنید. یک درپوش در دهانه‌ی چال قرار دهید. درپوش باید طوری باشد که از خروج بتن جلوگیری کند، ولی مانع از ورود پیچ به داخل چال نشود. پیچ را در داخل چال قرار داده و بعد از سفت شدن بتن واشر و مهره را بیندید. ترکیب بتن مورد استفاده معمولاً ۵ کیلوگرم سیمان و ۲ کیلوگرم آب است. زمان لازم برای سفت شدن بتن بین ۷-۲۸ روز متغیر بوده و به‌طور میانگین ۱۴ روز است.

نوع دیگری پیچ سنگ وجود دارد که دو سر آن به یک اندازه رزووه شده است. قسمتی که درون چال قرار می‌گیرد، دارای یک مهره‌ی ۶، ۴ و ۸ سوبی (گوشهدار) است و غلافی روی آن تعییه شده که به قسمت بیرونی واشر و مهره متصل می‌گردد. هنگامی که پیچ را می‌چرخانید، غلاف باز شده و به زمین متصل می‌گردد.

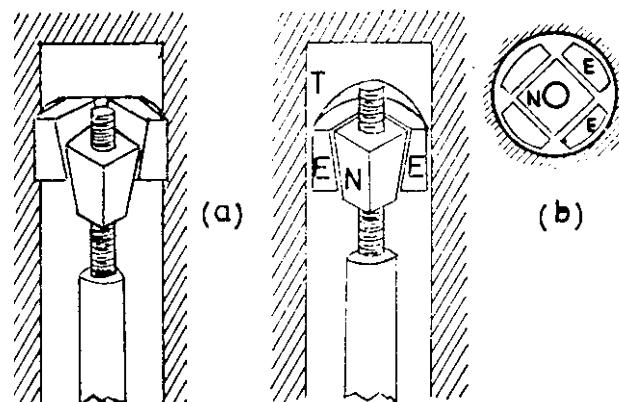


شکل ۷-۲۸-۸- نوعی از پیچ سنگ دارای سر رزووه‌دار ۶، ۴ و ۸ سوبی

در نوع دیگر پیچ میله‌ای است فولادی که دارای یک شکاف سراسری است. برای نصب این پیچ باید به وسیله‌ی عملیات حرارتی، دو سر شکاف پیچ را به هم تزدیک کرده و با سرعت و به شدت آن را داخل چال قرار دهید. داخل چال پیچ باز می‌شود و

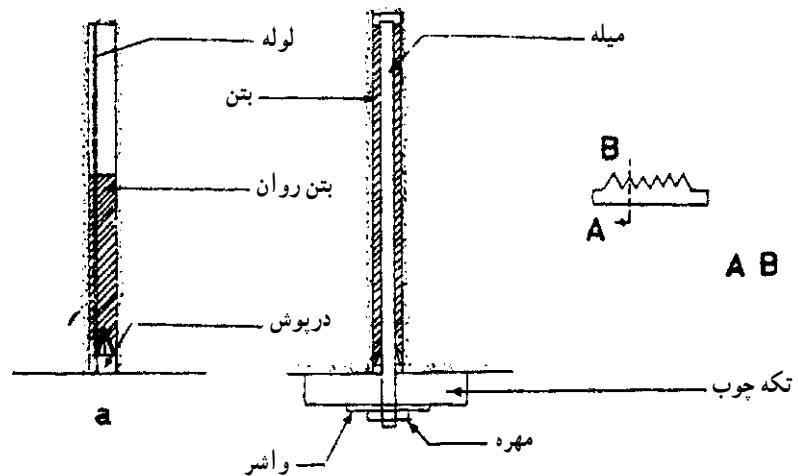

شکل ۹ - ۲۸ - پیج سنگ بتقی

(F) شده و پیستون (E) را به حرکت در می آورد. میزان فشار وارد و همچنین ازدیاد طول پیچ در روی درجات دستگاه مشخص

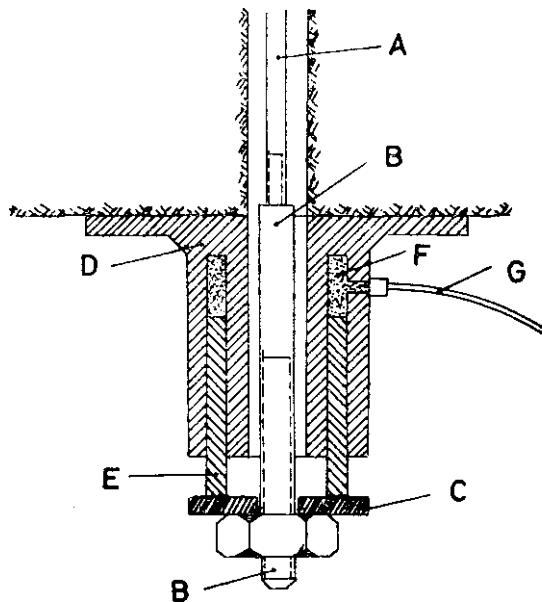

شکل ۱۱-۲۸- نحوه اتصال دستگاه آزمایش کننده پیچ سنگ

می شود. با توجه به جداول استاندارد موجود، اعداد به دست آمده را مقایسه کنید.

هنگامی که پیستون دستگاه را به پیچ متصل می کنید، برای این که دستگاه به زمین نیفتد آن را به پیچ مجاور بیندید.



شکل ۱۲- ۲۸- نحوه آزمایش پیچ سنگ

برای نصب بعضی پیچ‌ها می‌توانند از چسب یا رزین استفاده کنید. به این صورت که بسته‌ی چسب یا رزین را در داخل چال قرار دهید. چرخاندن پیچ در انتهای چال باعث پاره شدن جداره‌ی چسب شده و در انتهای چال درگیری ایجاد می‌گردد. زمان لازم برای سفت شدن چسب، حدود ۵ دقیقه است. بعد از سفت شدن چسب، واشر و مهره را سفت کنید.

در ضمن نوعی پیچ چوبی نیز وجود دارد که از یک چوب استوانه‌ای تشکیل شده و دو سر آن دارای شکاف است. در داخل شکاف‌ها باید گوه‌های چوبی قرار دهید. کاربرد این پیچ‌ها خیلی رایج نیست.



شکل ۱۰- ۲۸- پیچ سنگ چسبی

### آزمایش پیچ سنگ


برای حصول اطمینان از این که پیچ‌سنگ‌ها به طور صحیح نصب شده و تأثیر کافی در نگهداری دارند، باید آن‌ها را آزمایش کنید. برای این کار از یک دستگاه هیدرولیکی شبیه به جک استفاده کنید. مهره‌ی انتهای پیچ را باز کرده و دستگاه را روی پیچ سوار کنید. مهره را دوباره روی پیچ نصب کنید. وقتی تلمبه‌ی دستگاه را به کار می‌اندازید، روند از لوله‌ی (G) وارد قسمت

## موارد مصرف پیچ سنگ

مهم‌ترین مواردی که می‌توان از پیچ سنگ برای نگهداری استفاده کرد، به شرح زیر است: در تونل‌های مجاور کارگاه‌های بلند (حدود ۱۰۰-۵۰ متر) از پیچ سنگ برای نگهداری استفاده کنید به علت آن که نزدیک جبهه‌ی کار شکاف‌های عمیق ایجاد می‌گردد و این شکاف‌ها اغلب از میدان عمل پیچ خارج است، علاوه بر پیچ و مهره از قاب نیز استفاده کنید. اگر در محلی کار می‌کنید که دارای شکاف‌های متعدد است، باید طول پیچ‌ها از عمق شکاف‌ها بیش‌تر باشد.


در مواردی که از روش اتاق و پایه برای استخراج استفاده می‌کنید به علت این که لایه‌های موجود دارای ضخامت کافی هستند برای تقویت سقف پیچ و مهره به کار ببرید، به شرطی که عرض کارگاه زیاد نبوده و مدت زمان استفاده از پیچ سنگ نیز طولانی نباشد.

برای تقویت دیوارهای دو تونل مجاور اگر ضخامت دیواره مناسب باشد، می‌توانید یک پیچ از تمام ضخامت دیوار عبور داده و به دو سر آن مهره بیندید.

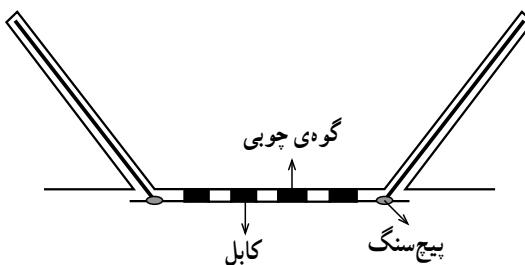


شکل ۱۴—۲۸— نحوه‌ی به کارگیری پیچ سنگ و کابل و گوهی چوبی در تونل‌ها با مقطع مستطیلی یا ذوزنقه‌ای


از پیچ سنگ‌ها برای نگهداری شبیب پله در معادن سطحی نیز، می‌توانید استفاده کنید. هنگامی که امکان ریختن پله در شبیب موردنظر وجود داشته باشد، علاوه بر به کارگیری توری از پیچ و مهره نیز می‌توان استفاده کرد.

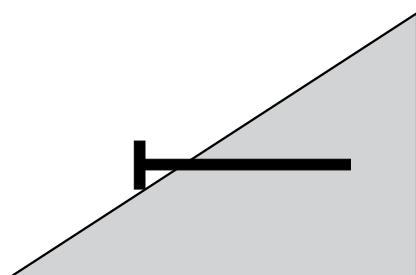

شکل ۱۵—۲۸— نحوه‌ی به کاربردن پیچ سنگ در معادن سطحی

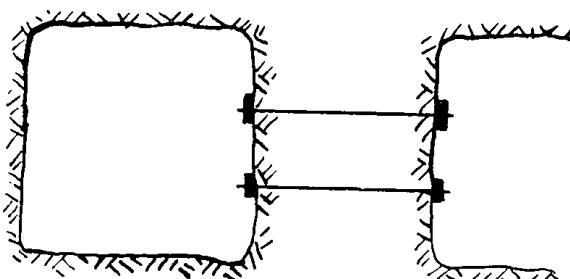

شکل ۱۳—۲۸— به کاربردن پیچ سنگ جهت تقویت دیوارهای دو تونل مجاور

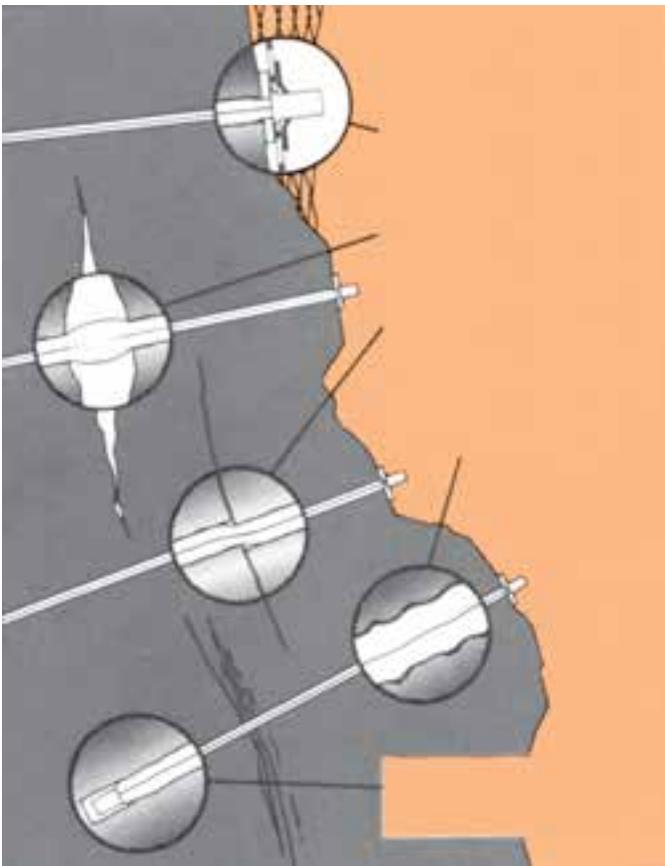

## دستور کار عملی

- ۱- پیچ‌سنگ را نصب کنید.
- ۲- نگهداری توسط پیچ‌سنگ را تشریح کنید.
- ۳- پیچ‌سنگ را آزمایش کنید.
- ۴- موارد مصرف پیچ‌سنگ را تشریح کنید.

### مقررات ایمنی و دستورالعمل‌های نگهداری در معادن

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این برنامه‌ی کارگاهی از شما انتظار می‌رود که :

- دستورالعمل‌های نگهداری و مقررات ایمنی را تشریح کنید.

سوار می‌شوند. پاسپورت به وسیله‌ی سرپرست قسمت و یا رئیس یا مهندس کل معدن تنظیم می‌شود. در صورت بروز حوادث در گالری‌ها که بیان کننده‌ی تنظیم نادرست پاسپورت باشد، پاسپورت جدیدی را تدوین می‌کنند.

پاسپورت شامل قسمت گرافیک و توضیح نامه مربوط به آن است.

قسمت گرافیکی از طرح مقطع عرضی گالری نسبت به لایه زغال و مواد معدنی جانبی (پهلوی) ساختمان داربست، زمان و پایداری، ترتیب نصب قاب‌های داربست، وسائل مهار دیوارهای گالری، بر کردن محل‌های خالی پشت داربست و ریل‌گذاری راه‌های تخلیه تشکیل شده است.

توضیح نامه مربوطه شامل مشخصات مواد معدنی، ساختمان داربست و اقدامات ایمنی است.

#### پایه‌های چوبی

کارگاه‌های افقی و شیب‌دار را با چوب‌هایی که بیشتر از ۶-۴ سال دوام دارند، بسازید. در صورتی که پایه‌ها را اشیاع کنید و یا این که آن‌ها را پوشانید دوام آن‌ها بیشتر می‌گردد.

قاب‌ها به دو صورت کامل و غیر کامل است.

قاب پایه‌ای کامل از کلاهک و از دو پایه و از بست زمینی تشکیل یافته است.

قاب پایه‌ای کامل، فشارهای واردہ از سقف و دیواره و کف کارگاه را نیز مهار می‌کند. قاب‌های غیر کامل زمانی به کار می‌روند که هیچ‌گونه برجستگی در کف کارگاه نباشد. قاب غیر کامل

#### داربست‌های چوبی

با وجود تکنولوژی‌های جدید و پیشرفته در حال حاضر نیز از داربست‌های چوبی به طور گسترده در معادن مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک داربست کامل چوبی، از دو ستون که در پهلوها به وسیله‌ی چوب‌های اتصالی به نام کلاهک محکم گردیده و دارای قسمت فوقاری و تحتانی است، تشکیل می‌گردد که به این مجموعه یک قاب نگهداری می‌گویند.

در لایه‌هایی با شیب تند از داربست طاقی (قوسی) استفاده کنید. قاب‌هایی با فاصله‌ی ۱-۶۰ متر از یک دیگر و یا به صورت متصل نصب کنید. فضای بین داربست‌ها را به وسیله‌ی لارده پوشانید و قسمت‌های خالی را با مواد زائد معدنی (گانگ) پر کنید. پایه‌ها را از قسمت فوقاری به روش‌های زیر به هم وصل کنید. برای استحکام بیشتر پایه‌ها در محل‌های نصب چاله‌هایی به عمق ۲۰ سانتی‌متر حفر کنید. دقت کنید که داربست‌های چوبی خشک و قسر خارجی آن تمیز بوده، و هم‌چنین عاری از قارچ، شاخه و کرم خوردگی باشد.

برای جلوگیری از پوسیدگی داربست‌های چوبی، آن‌ها را با مواد شیمیایی که مواد ضد عفنونی کننده نامیده می‌شوند، آغشته کنید. در موقع آغشته کردن چوب‌ها به مواد شیمیایی، از لباس کار و دستکش استفاده کنید. هم‌چنین دقت کنید که مواد استرلیزه به صورت و دیگر اعضای بدن پاشیده نشود.

پاسپورت داربست کاری گالری‌های مقدماتی گالری‌های مقدماتی مطابق با پاسپورت آن‌ها مستحکم و

هم زمان با ساختن چاله‌ها خندق زهکشی را نیز حفر کنید. زمانی که قاب ساخته شد، پایه‌ها را در چاله‌ها برپا کنید و سپس میله‌ی سقفی را بر روی پایه‌ها قرار دهید. به منظور جلوگیری از افتادن پایه‌ها، کنده‌های چوبی نصف شده را به قاب‌های مجاور که از قبل برپا شده‌اند، میخکوب کنید. سپس پایه‌هایی را که می‌خواهید برپا کنید، به انتهای این کنده‌ها میخکوب کرده به جای کنده‌های نصف شده می‌توانید از میله‌های فلزی مخصوص استفاده کنید.

### بازرسی نصب خاص قاب چوبی

در کارگاه‌های معدنی افقی باید قاب‌های چوبی را عمودی نصب کنید. این کار را توسط دوشاقول که در میان قفل‌های قاب آویزان می‌گردد، کنترل کنید. پایه‌ها و شاقول‌ها باید در یک سطح باشند. شیب درست پایه‌ها را با فاصله بین دو پایه تعیین کنید. (به وسیله‌ی فاصله‌ی بین پایه و شاقول) نصب خاص قاب چوبی نسبت به محور کارگاه را توسط شاقول انجام دهید. یکی از این شاقول‌ها را به وسط کلاهک (میله سقفی) و دو تای دیگر را به وسط دو میله سقفی آویزان کنید. این دو میله سقفی به قاب‌هایی که از قبل نصب شده و تا حدودی از قاب فاصله دارند، تعلق دارد. اگر قاب را درست نصب کرده باشید، تمام شاقول‌ها باید در یک ردیف قرار گیرند.

### گوه‌گذاری و چوب بست کردن (لارده گذاری) قاب چوبی و پرکردن شکاف‌ها

زمانی که صحت نصب قاب‌ها و پایه‌گذاری را کنترل کردید، آن را گوه‌گذاری کرده و سقف و دیواره‌ی کارگاه معدنی را لارده گذاری کنید. البته با کنده‌های نصف شده، شکاف‌های بین چوب بست‌ها و سنگ‌ها را با قطعات سنگ‌های ریز و درشت، پر کنید.

### خصوصیات پایه‌های معدنی مناسب

- ۱- فشار سنگ‌ها را بدون تغییر شکل دادن، تحمل کند.
- ۲- در کارگاه معدنی تا آن جا که ممکن است، محل کمی را اشغال کند.
- ۳- به صورتی پایه‌گذاری را برپا کنیم که از جریان هوا،

از دو پایه و یک کلاهک تشکیل یافته است.

اگر فشار معدن زیاد باشد، قاب‌ها (پایه‌گذاری نزدیک) را به فاصله‌ی  $1/5$  تا  $1/5$  متر از یکدیگر قرار دهید.

برای جلوگیری از افتادن سنگ بین قاب‌ها، آن‌ها را در دیواره و سقف کارگاه با چوب‌های بریده تخته پوشی کنید. در ضمن شکاف‌های بست پایه‌ها را با سنگ‌های بی‌ارزش و به دردناخور (گانگ) پر کرده و اگر سنگ‌های اطراف سخت باشند، فقط سقف را تخته پوشی کنید.

اگر قاب‌های چوبی نوع معمولی نتواند در مقابل فشار، مقاومت کند، از قاب‌های پایه‌ای بتنی استفاده کنید.

### اتصالات چوبی

پایه‌های قابی را با میله‌ی سقفی و با بست زمینی متصل کنید. این کار را با اتصالات زبانه‌ای یا با اتصال خارجی انجام دهید. پایه‌ها را به بست زمینی با اتصالات شکافی و زبانه‌ای و پنجه‌ای متصل کنید.

بست‌های زانویی و بست‌های خطی را به محیط‌ها، توسط اتصال شکافی متصل کنید. برای دادن حالت اجتماعی یا الاستیکی به قاب چوبی انتهای پایه‌ها را به طول  $15^{\circ}$  -  $10^{\circ}$  میلی‌متر به شکل مخروطی و یا تیغه‌ای باریک بسازید. زمانی که سنگ‌های زمینی کارگاه معدنی به طور نسبی سخت بودند، حالت اجتماعی پایه را توسط چاله‌های عمیقی که در کف می‌سازید، تأمین کنید و عمق این چاله‌ها را با شفته پر کنید.

زمانی که قاب‌های چوبی محکم را نصب می‌کنید، انتهای پایه‌ها را با دیگر باریک نکنید و قاب‌ها را در مواردی که فشار معدنی جاگیر شده است، برپا کنید.

### نصب پایه‌ها

قبل از نصب قاب چوبی، سقف و دیواره‌ها را لق‌گیری و کارگاه معدنی را صاف کنید. صاف کردن سقف و دیواره‌ی کارگاه‌ها را با پیکور انجام دهید و زمانی که کارگاه معدنی به اندازه‌ی لازم سطح مقطع آن تعیین شد، جهت قرارگرفتن پایه‌های قاب‌ها در زمین چاله‌هایی حفر کنید. قطر این چاله‌ها باید کمی بزرگ‌تر از قطر پایه‌ای باشد که در میان آن، جای خواهد گرفت.

## محل آماده کنید.

ابتدا پایه های پهلوی (جانبی) داربست های چوبی و سپس قسمت فوقانی یا سقف آن را نصب کنید. پایه ها را به وسیله ای ابزار مخصوص یا با مینخ به قاب های انتهایی داربست مستحکم کنید.

به هیچ وجه نباید با تبر یا وسایل دیگر به پایه ها صدمه برسانید، زیرا در این صورت خطر فرو ریختن مواد معدنی به طور حتمی است.

برای استقامت بیشتر قاب داربست ها، این قاب ها را عمود بر محور گالری ها محکم کرده و نصب کنید. برای پیشگیری از شکسته شدن پایه ها و سقف، گوه ها را در روی قفل ها جای دهید. جاهای خالی لارده ها را با دقت به وسیله ای مواد معدنی بی ارزش (گانگ) پر کنید. برای پر کردن جاهای خالی از موادی که خود به خود آتش می گیرند، استفاده نکنید. اگر گالری ها با کمک عملیات حفاری و آتش کاری انجام می شود، به هیچ وجه داربست ثابت را به طور مستقیم تزدیک سینه کار نصب نکنید.

قبل از انفجار چال ها که تزدیک ترین محل به سینه کار است، ۴-۳ قاب را با دقت مهار و محکم کنید. در این مورد از داربست های موقت استفاده کنید.

عملیات سوار کردن داربست های دائمی در پناه داربست های موقت انجام می گیرد که به اصطلاح داربست های سیار نامیده می شود.

برای کارگرانی که در سینه کارهایی که مواد استخراج شده ای آنها توسط واگن و وینچ حمل می شوند، کار می کنند، همواره خطر پاره شدن سیم بکسل واگن ها و وینچ ها و سقوط آنها می رود بنابراین سینه کار را با یک حائل احاطه کنید و از فاصله ای دور به وسیله ای دستگاه های اتوماتیک عمل تخلیه ای واگن ها را انجام دهید.

## اقدامات ایمنی به هنگام تعمیر داربست

گالری هایی که به وسیله ای داربست های چوبی یا بتن مسلح استوار شده اند، هر روز به وسیله ای سریست گروه و یا کارشناس معدن بازرگانی می شود.

عیوب داربست ها را به سرعت بر طرف کنید. نادیده گرفتن این موارد خطر تخریب دستگاه تهویه هوا، نیروی تجهیزات، حرکت

زیاد جلوگیری نکند.

۴- پایه ها باید در مقابل آب مقاوم باشند. (ضد سوختگی و ضد آب باشند)

۵- پایه ها باید از موادی تشکیل شوند که به آسانی تهیه و برپا گردند.

۶- پایه ها باید طوری باشند که مراحل صنعتی و عملیات معدنی را به تعویق نیندازند.

۷- پایه ها باید گران نباشد و از لحاظ اقتصادی مفروض به صرفه باشند.

## اقدامات ایمنی به هنگام داربست کاری گالری های معدنی

۱- برای ساخت داربست گالری ها، کارگران مورد نیاز باید بیشتر از دو نفر باشند.

۲- قبل از شروع کار، در سینه کار به نکات زیر توجه کنید :

۱-۲- سقف گالری ها را بازرسی کرده و نواقص آن را پیدا کنید.

۲-۲- سینه کار را از لحاظ ایمنی بازدید کرده و همین طور عیوب داربست را بر طرف کنید.

۳-۲- اندازه ها را بر طبق یادداشت های جدول بررسی کنید. غلظت متان و گاز انیدرید کربنیک را بررسی کنید و اگر غلظت از  $5\%$  درصد تجاوز کرد، آن گاه از دستگاه تهویه استفاده کنید.

در این موارد لازم است در سینه کار لوله های تهویه هوا نصب کنید و در نظر داشته باشید که فاصله ای انتهای لوله تا سینه کار از ۸ متر تجاوز نکند. اگر در سینه کار تجمع متان بیشتر از ۲ درصد مشاهده کردید، باید غلظت آن را به ۱ درصد برسانید.

قبل از نصب قاب های جدید داربست باید وضعیت ایمنی محل نصب آنها را بررسی کنید. به هنگام اجرای این عملیات، تحت حفاظت داربست قرار گیرید و از وسایل مورد نیاز از قبیل تبر، پتک، دیلم و غیره استفاده کنید.

۴-۲- برای این که از ریزش قطعات معدنی جلوگیری شود، باید در نظر داشته باشید که نباید هم زمان برای دو قاب یا بیشتر

اگر بعضی از قطعات داربست‌های قوسی را تعویض کردید، لازم است از قبل قطعات باقی‌مانده را به وسیله‌ی مهار یا پایه محکم نگهدارید.

برای این‌که از ریزش مواد معدنی، به هنگام تعویض پایه‌های شکسته شده بتنی جلوگیری شود زیر سقف را از قبل با پایه‌های موقت محکم کنید.

در مناطقی که تعمیر داربست‌ها انجام می‌گیرد، لازم است تا سیم برق را قطع کنید و کابل‌ها توسط کارگران موتاز برق از سطح گالری‌ها جمع‌آوری شوند تا در اثر فرو ریختن مواد معدنی یا قطعات دیگر صدمه‌ای به آن‌ها وارد نشود.

## اقدامات ایمنی به هنگام خارج کردن داربست و انهدام گالری‌های معدنی

خارج کردن داربست‌ها و برچیدن گالری‌های معدنی یکی از مهم‌ترین و خطرناک‌ترین عملیات در معدن است. به طوری که بعد از خارج ساختن داربست‌ها، پس از زمان معینی مواد معدنی که به وسیله‌ی داربست‌ها نگهداشته می‌شوند، فرو خواهد ریخت. فشار مواد معدنی که تا آن زمان بر داربست‌ها وارد می‌شد، پس از برداشتن استحکامات آن‌ها باعث ریزش غیر قابل پیش‌بینی گالری می‌گردد.

به این ترتیب برچیدن داربست‌های گالری معدنی را بر طبق یک طرح و برنامه‌ی منظم اجرا کنید. در مقررات ایمنی زاویه شبیی که برای خارج کردن داربست‌ها از چاه‌های قائم و گالری‌های مایل مجاز دانسته‌اند، بیش‌تر از  $3^{\circ}$  درجه نمی‌تواند باشد. برای پیش‌گیری از ریزش گالری‌ها در مناطقی که هنوز داربست‌ها را از گالری‌ها خارج نکرده‌اند و عملیات مقدماتی انجام می‌شود، برای مقاومت بیش‌تر گالری‌ها داربست‌های موقت چوبی یا هیدرولیکی نصب کنید که در آینده به وسیله‌ی دستگاه‌های اتوماتیک که از راه دور هدایت می‌شوند، آن‌ها را بیرون بکشید.

عملیات مربوط به خارج ساختن داربست‌های گالری‌های معدنی به وسیله‌ی کارگران با تجربه و تحت نظر بازرس فنی انجام می‌گردد. در صورت مشاهده‌ی علائمی که حاکی از شدت فشار بر روی داربست، شکاف برداشتن لاردها، تغییر مکان داربست‌های قوسی یا شکسته شدن بست‌ها باشد، کارگران باید

ترانسپورت و آسیب رساندن به افراد را در بردارد. برخی از قسمت‌های داربست که صدمه دیده‌اند، باید تعویض شود و در موقع تعمیر داربست نباید دو قاب را همزمان عوض کنید. در غیراین‌صورت خطر فرو ریختن قاب‌های پهلوی داربست و هم‌چنین موجب تشدید فشار مواد معدنی بر روی داربست شده و کارگران در معرض خطر قرار خواهند گرفت. برای تعویض سقف داربست چوبی، هم‌زمان با تعمیر قاب‌ها و برای پیش‌گیری از ریزش مواد معدنی از قاب‌های موقت و برای تعویض قسمت‌های صدمه دیده از دیلم، تبر یا پتک‌های دسته بلند استفاده کنید. در این حالت باید تمامی مراحل کار را تحت کنترل قرار داده و با احتیاط کامل عمل کنید تا از صدمه دیدن در امان باشید. برای تعویض پایه‌های پهلوی، سقف را با تیرهای کمکی به دقت مهار کنید.

هنگام تعویض دو پایه‌ی شکسته شده، قسمت بالا یا سقف را با دو پایه‌ی موقتی محکم کنید.

پس از تعویض قاب داربست یا قسمت‌های دیگر نقاط خالی را به وسیله‌ی مواد معدنی پر کنید اگر در موقع ریزش قسمت‌های پوششی، منافذ بزرگی ایجاد گردید آن‌ها را به وسیله‌ی داربست‌های صندوقی به دقت محکم کنید.

قسمت‌هایی که در اثر نیروی فشار شکسته و یا خمیده شده‌اند، با قطعات جدید تعمیر کنید و این عمل را از جهت پایین به بالا و برای آسانی کار، هم‌زمان از مواد معدنی که برای پرکردن قسمت‌های خالی داربست به کار برد می‌شود، انجام دهید.

وضعیت بست‌ها و لاردها را همیشه مورد بازدید قرار دهید در بعضی موارد که احتیاج به محکم بودن بست‌ها هست، آن‌ها را به فاصله‌ی بیش‌تر از  $10^{\circ}$  میلی‌متر از محل اتصال قرار دهید. لاردهای شکسته شده را با لاردهای جدید تعویض کنید.

برای مشخص کردن اجزای دگرگون شده‌ی داربست‌های قوسی که در اثر سخت شدن لاردها و بست‌ها پدید آمده است، می‌توانید مهره‌ی آن را تا  $\frac{1}{3}$  چرخش دهید و قابلیت انحنای داربست را زیاد کنید.

برای استقرار پاسپورت مقطع گالری‌ها و اتصال طاق قبل از استخراج مواد معدنی، از پایه‌های چوبی یا هیدرولیکی استفاده کنید.

راه خروج به سطح آزاد از گالری‌های مایل که در حال تخریب هستند، به وسیله‌ی طاق مستقیم توسط سنگ یا بتن پیش‌ساخته، مهار کنید.

برای جلوگیری از نفوذ آب به دهنه‌ی گالری‌های مایل و عمودی، از کانال‌های زهکشی استفاده کنید.

به سرعت خود را به محل امنی برسانند. برای این‌که از ریزش اطراف گالری‌های عمودی که در دست تخریب هستند، جلوگیری شود آن‌ها را با قفسه‌هایی که از بتن مسلح و یا فلز ساخته شده‌اند، مهار کنید.

اطراف دهانه‌ها را با محافظ محکم که به ارتفاع بیشتر از ۲/۰ متر برسد، احاطه کنید.

### دستور کار عملی

- ۱- دستورالعمل‌های نگهداری و مقررات ایمنی مربوط به داربست‌های چوبی را شرح دهید.
- ۲- دستورالعمل‌های نگهداری و مقررات ایمنی مربوط به پایه‌های چوبی را شرح دهید.
- ۳- اقدامات ایمنی به هنگام داربست‌کاری گالری‌های معدنی را شرح دهید.
- ۴- اقدامات ایمنی به هنگام تعمیر داربست را شرح دهید.

## کارگاه بارگیری

