

آشنایی با محیط سه بعدی



هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱— دستگاه‌های مختصاتی را نام ببرد.
- ۲— دستگاه مختصات جدید در محیط سه بعدی ایجاد کند.
- ۳— زاویه دید در محیط سه بعدی را تغییر دهد.
- ۴— انواع مدل‌ها را در محیط سه بعدی نام ببرد.
- ۵— مدل‌های حجمی استاندارد را در محیط سه بعدی ایجاد کند.
- ۶— با استفاده از دستور Extrude مدل‌های حجمی را ایجاد کند.
- ۷— با استفاده از دستور revolve مدل‌های حجمی را ایجاد کند.
- ۸— با استفاده از دستور Sweep مدل‌های حجمی را ایجاد کند.
- ۹— مدل‌های حجمی ایجاد شده را سایه بزنند.
- ۱۰— مدل‌های حجمی استاندارد ایجاد شده را نورپردازی کند.

۱— دستگاه مختصات جهانی (WCS): این دستگاه هنگام ایجاد یک فایل ترسیمی به طور خودکار به وجود می‌آید. مکان مبدأ این سیستم مختصاتی قابل تغییر نیست لذا همواره مبدأ این دستگاه مختصاتی همانی است که در ابتدای ایجاد فایل به وجود آمده.

۲— دستگاه مختصات موضوعی (OCS): این دستگاه به این دلیل موضوعی نام گرفته که هنگام ترسیم یک موضوع (جزء ترسیمی) بر روی آن ایجاد می‌شود و همواره موقعیت مکانی آن به موقعیت موضوع (جزء ترسیمی) بستگی دارد و این دستگاه مختصاتی معمولاً کاربردی جز برای تعریف دستگاه مختصات کاربر ندارد.

۳— دستگاه مختصات کاربر (UCS): به دلیل عدم تغییر دستگاه مختصاتی جهانی WCS در محیط سه بعدی عملأً استفاده از این دستگاه در محیط سه بعدی وجود ندارد لذا دستگاه مختصاتی کاربر استفاده

در نرم‌افزار اتوکد علاوه بر توانایی ترسیم نقشه‌های دو بعدی می‌توان از امکانات موجود برای ترسیم مدل‌های سه بعدی کمک گرفت.

آنچه که در این فصل مد نظر می‌باشد آشنایی مختصر با محیط سه بعدی بوده و هنرجویان عزیز در دوره کارданی پیوسته به طور کامل توانایی ترسیم انواع مدل‌های سه بعدی را فراخواهند گرفت.

قبل از انجام هر کار در محیط سه بعدی آشنایی با دستگاه مختصاتی امری کاملاً ضروری می‌باشد لذا به طور اجمال دستگاه‌های مختصاتی در محیط سه بعدی را شرح خواهیم داد.

أنواع دستگاه‌های مختصات در اتوکد
در محیط سه بعدی نرم‌افزار اتوکد سه نوع دستگاه مختصاتی وجود دارد.

Restore: دستگاه مختصات که توسط کاربر با نام خاص ذخیره شده را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.
Save: امکان ذخیره نمودن دستگاه مختصات جدید جاری را می‌دهد.
Del: برای حذف دستگاه مختصات موردنظر که قبلًا تعریف شده به کار می‌رود.
Apply: هماهنگ کردن تنظیمات دستگاه‌های مختصات بین **viewport** و **World**.

ucs: منطبق نمودن دستگاه مختصات **WCS** با دستگاه مختصات جهانی **WCS**
انواع مدل‌های سه بعدی

1- مدل‌های سیمی یا خطی (Wireframe): این مدل‌ها به صورت یک اسکلت از شیء ترسیم می‌شود که لبه‌های جسم به صورت خطوط قابل دید می‌باشد. مدل‌هایی که با این شیوه ترسیم می‌شوند قابلیت سایه‌زنی را نداشته و فقط به صورت خطی قابل مشاهده می‌باشند.

2- مدل‌های سطحی (Surface): این مدل‌ها علاوه بر نمایش گوششها سطوح جسم هم قابل مشاهده می‌باشند. این مدل‌ها اجسام تو خالی هستند که قابلیت سایه‌زنی داشته ولی امکان برش جسم وجود ندارد. برای تولید یک مدل سطحی از دستورهای مختلف که در منوی **Draw** قسمت **Surface** وجود دارد می‌توان استفاده نمود.

3- مدل‌های حجمی (Solid): این مدل‌ها به شکل اجسام توپر بوده که تا حدود زیادی به واقعیت نزدیک هستند و امکان سایه‌زنی و برش و مقطع‌زدن نیز وجود دارد. یکی از محدودیت‌های مدل‌سازی حجمی ایجاد مدل‌های پیچیده و قطعات دارای انحنای‌های خاص می‌باشد.

در این روش مدل‌سازی ویرایش مدل‌ها بسیار آسان و اطلاعاتی که در اختیار کاربر قرار می‌گیرد جامع‌تر می‌باشد.

می‌شود. این دستگاه به این دلیل UCS نامیده می‌شود که توسط کاربر تعریف شده و ایجاد تغییرات در آن توسط کاربر امکان‌پذیر می‌باشد. برای ایجاد تغییرات در این دستگاه مختصاتی کافیست فرمان **UCS** در خط دستور درج شود سپس پیغام زیر ظاهر می‌شود.
Enter an option [New/mov/orthographic/ prev/Restore save/Del/Apply/?/ World]<world>.

این پیغام به معنای انتخاب یکی از گزینه‌های موجود می‌باشد که در زیر به معرفی مختصر هر یک از گزینه‌ها می‌پردازیم.

New: برای تعریف یک دستگاه مختصاتی جدید به کار می‌رود که شامل گزینه‌های زیر می‌باشد.

Zaxis: تعریف UCS بر مبنای محل مبدأ محور Zها

3Point: تعریف UCS با استفاده از موقعیت مکانی مبدأ و جهت محور X و جهت محور Y می‌باشد.

Objct: منطبق کردن UCS با دستگاه OCS با یک موضوع

Face: منطبق کردن UCS بر صفحه انتخابی از یک موضوع سه بعدی

View: منطبق کردن UCS با صفحه نمایش X: چرخش UCS حول محور X

Y: چرخش UCS حول محور Y
Z: چرخش UCS حول محور Z

گزینه New در بین سایر گزینه‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد به این دلیل به جزئیات آن پرداخته شد و شامل گزینه‌های زیر می‌باشد.

Move: جهت انتقال دستگاه مختصاتی به نقطه دلخواه که پس از انتقال مبدأ مختصاتی محل جدید دستگاه خواهد بود.

Prev: دستگاه مختصات قبلی را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

Nw Isometric

به صورت دید از شمال غرب برای انتخاب هر یک از گزینه‌های بالا کافیست روی آن کلیک نمایید چنانچه نماهای از پیش تعریف شده برای دید مدل کافی نباشد می‌توان با استفاده از دستور View Point زاویه دید دلخواه را ایجاد نمود. هنگامی که این دستور اجرا شود دستگاه مختصات به صورت متغیر در آمد و با حرکت ماوس می‌توان محل دقیق یا زاویه دلخواه را تنظیم نمود.

ایجاد مدل‌های حجمی استاندارد

برای ایجاد مدل‌های حجمی مانند مکعب — استوانه — مخروط و ... از دستورهای موجود در قسمت Draw در منوی solid استفاده می‌شود که به شرح زیر می‌باشد:

دستور Box

Toolbars: 

Menu: Draw/solid

Command Line: Box

این دستور جهت ایجاد یک مکعب در محیط سه بعدی به کار می‌رود.

هنگامی که این دستور استفاده شود، پیغام زیر ظاهر می‌شود.

Specify corner of box or [center]

<0,0,0>

این پیغام به معنای تعیین یک نقطه به عنوان گوشه مکعب و یا تعیین یک نقطه به عنوان مرکز مکعب می‌باشد.

نقطه پیش فرض برای گوشه یا مرکز مکعب نقطه (0,0,0) می‌باشد چنانچه بخواهیم این نقطه را انتخاب نماییم کافیست کلید L را فشار دهیم و در غیر این صورت نقطه دلخواه را وارد می‌کنیم. پس پیغام زیر

در این قسمت اطلاعات لازم جهت ایجاد مدل‌های حجمی استاندارد به طور خلاصه گفته خواهد شد.

۳Dview

این دستور برای تغییر زاویه دید کاربر در محیط بعدی استفاده می‌شود.

با استفاده از گزینه‌های موجود در این دستور می‌توان زاویه دید مناسب جهت ویرایش یک مدل سه بعدی را انتخاب نمود که به اختصار به آن می‌پردازیم این بخش شامل دو قسمت می‌باشد. قسمت اول: تعیین زاویه دید با توجه به خواسته کاربر قسمت دوم استفاده از نماهای از پیش تعیین شده نماهای از پیش تعریف شده شامل شش نمای دو بعدی و چهار نمای سه بعدی به شرح صفحه‌بعد می‌باشد.

Top

: نمای دید از پایین 

: نمای جانبی دید از چپ 

: نمای جانبی دید از راست 

: نمای رو به رو 

: نمای دید از پشت مدل 

: نمای دید سه بعدی 

به صورت دید از جنوب غرب

: نمای دید سه بعدی 

به صورت دید از جنوب شرق

: نمای دید سه بعدی 

صورت دید از شمال شرق

این دستور برای ترسیم استوانه به کار می‌رود.
هنگامی که این دستور اجرا شود پیغام زیر ظاهر
می‌شود.

Specify center point for base of
cylinder of [Elliptical] <0,0,0>:

این پیغام به معنای تعیین یک نقطه به عنوان
مرکز قاعده استوانه می‌باشد. پس از تعیین نقطه با ماوس
یا صفحه کلید پیغام زیر ظاهر می‌شود.

Specify radius for base of cylinder or
[diameter]

این پیغام به معنای تعیین شعاع قاعده استوانه
می‌باشد و چنانچه حرف d جلوی پیغام درج شود باید
مقدار قطر مشخص شود.
سپس پیغام زیر ظاهر می‌شود.

Specify height of cylinder or [center
of other end]

به معنای تعیین ارتفاع استوانه از طریق درج عدد
یا تعیین فاصله بین دو نقطه می‌باشد. پس از تعیین
ارتفاع استوانه مورد نظر ترسیم می‌شود.

نکته: چنانچه در مقابل پیغام ابتدایی حرف e
به معنای elliptical درج شود. امکان ترسیم استوانه
با مقطع بیضی خواهد بود.

ظاهر می‌شود.

Specify corner or [cube/length]

تعیین گوشه دیگر که گوشه مخالف گوشه قبلی است و یا
انتخاب روش ترسیم مکعب می‌باشد. چنانچه نقطه‌ای را
با استفاده از ماوس یا صفحه کلید مشخص کنیم مکعب
را انتخاب کنیم با Cube ترسیم خواهد شد. اگر گزینه
وارد کردن یک طول، یک مکعب با ابعاد مساوی ترسیم
و اگر گزینه length انتخاب شود با وارد کردن
طول و عرض و ارتفاع مکعب ترسیم خواهد شد.

Sphere



Toolbars:

Menu: Draw/solid

Command Line: Sphere

این دستور جهت ایجاد یک کره در محیط سه
بعدی به کار می‌رود. با اجرای دستور پیغام زیر ظاهر
می‌شود.

Specify center of sphere <0,0,0>

این پیغام به معنای تعیین یک نقطه به عنوان
مرکز کره می‌باشد که پیش‌فرض نرم‌افزار نقطه (0,0,0)
می‌باشد. پس از انتخاب نقطه پیغام زیر ظاهر می‌شود.

Specify radius of sphere or
[diameter]

این پیغام به معنای تعیین شعاع کره می‌باشد
چنانچه حرف d درج شود ترسیم کره بر مبنای قطر
صورت خواهد گرفت پس از مشخص نمودن مقدار شعاع
یا قطر کره ترسیم خواهد شد.


Cylinder



Toolbars:

Menu: Draw/solid

Command Line: Cylinder

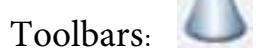


Cone

Toolbars:

Menu: Draw/Solid

Command Line: Cone

این دستور برای ایجاد یک مخروط کامل به
کار می‌رود هنگامی که این فرمان اجرا شود پیغام زیر
ظاهر می‌شود.

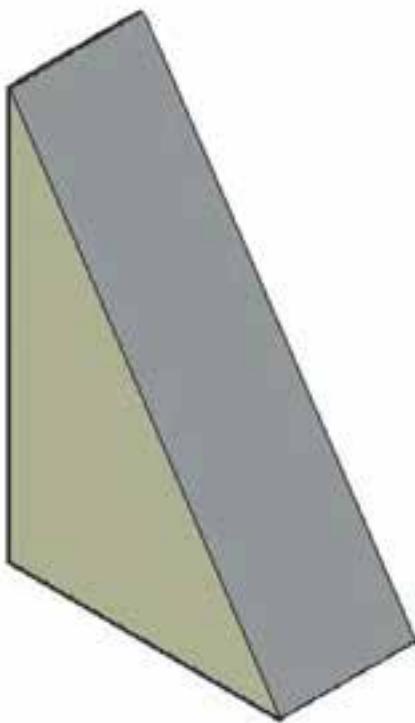

شکل ۱۲—۱

Specify Center point for base of cone
or [elliptical] <۰,۰,۰>

این پیغام به معنای تعیین یک نقطه به عنوان مرکز
قاعده مخروط می‌باشد.

پس از تعیین نقطه یا تأیید نقطه پیش فرض پیغام
زیر ظاهر می‌شود.

Specify radius for base of cone or
[diameter].

به معنای تعیین شعاع قاعده مخروط می‌باشد و
چنانچه حرف d مقابله پیغام درج شود می‌توان مقدار
قطر را تعیین نمود.

سپس پیغام زیر ظاهر می‌شود.

Specify height of cone or [Apex]

این پیغام به معنای تعیین ارتفاع مخروط می‌باشد
چنانچه حرف A درج شود به معنای تعیین یک نقطه
به عنوان رأس مخروط خواهد بود.

پس از تعیین ارتفاع یک مخروط کامل ترسیم
خواهد شد. سایر دستورها جهت ایجاد مدل‌های حجمی
استاندارد نسبت به دستورهای قبلی دارای کاربرد کمتری
می‌باشند.



دستور Wedge

این دستور جهت ایجاد یک گوه به کار می‌رود
مراحل ایجاد آن را از طریق دنبال نمودن پیغام‌های خط
دستور می‌توان انجام داد. گوه ایجاد شده شبیه یک نیم
مکعب خواهد بود (شکل ۱۲—۲).



شکل ۱۲—۲

Path: سطح انتخاب شده را در یک مسیر

مشخص حرکت داده و حجم تولید می کند با انتخاب select extrusion path or [T...] این گزینه پیغام ظاهر می شود که به معنای انتخاب مسیر است پس از انتخاب مسیر یک پارچه، سطح موردنظر توسط دستور extrud به یک حجم با شکل مسیر انتخاب شده تبدیل می شود.

taper angle: با استفاده از این گزینه می

توان حجم را طوری ایجاد کرد که سطح انتخاب شده در طول مسیر حرکت خود کوچکتر شود یعنی مقطع حجم تولید شده تحت یک زاویه در طول حرکت خود کوچکتر شود.

نکته: چنانچه سطح موجود یکپارچه

نباید می توانید به وسیله دستور Pedit آن را یکپارچه نموده و یا بوسیله دستور draw از منوی boundary یک سطح یکپارچه کپی شده ایجاد نمایید.

Extrude دستور

Toolbars:



Menu: Draw/modeling/ extrude

Command Line: ext


این دستور برای ترسیم احجام غیراستاندارد که دارای شکل خاص خود هستند به کار می رود. قاعده کلی در ترسیم احجام با این دستور حرکت دادن یک سطح در یک صفحه است یعنی کافی است حجمی را که می خواهید ایجاد نمایید سطح قاعده آن را با استفاده از دستور Poly line ایجاد نموده و سپس با استفاده از این دستور حجم را ایجاد نمایید. و با اجرای این دستور Select object to Extrude پیغام ظاهر می شود.

این پیغام به معنای انتخاب سطح (یک پارچه) می باشد Specify height of extrusion or [Direction / pocth / taper angle] ظاهر می شود. این پیغام به معنای تعیین ارتفاع جسم یا انتخاب یکی از گزینه ها می باشد.

مثال ۱۲— نمایش سه بعدی نقشه مطابق


شكل را ترسیم کنید.

برای ترسیم حجم این قطعه ابتدا مسیر را به وسیله Pline ترسیم می کنیم.

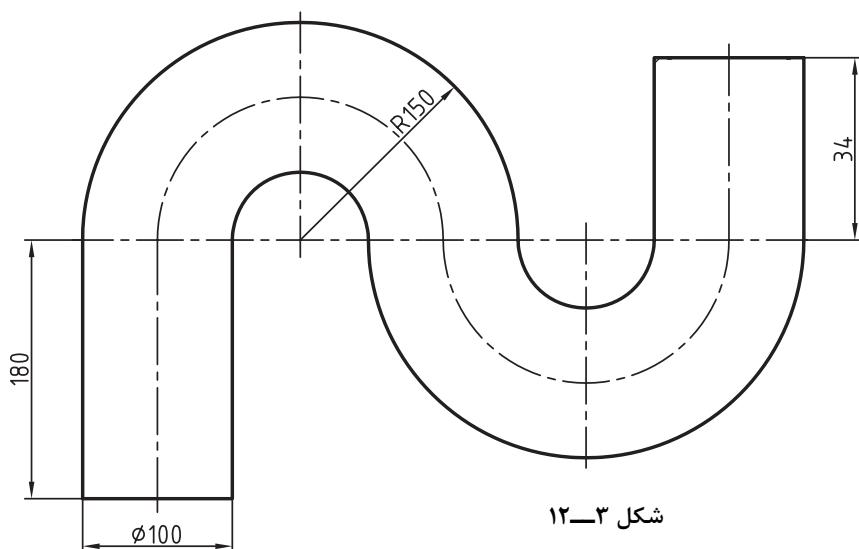


شکل ۱۲—۳

Command	توضیحات
Command: PL ↵	اجرای دستور Poly line
Command: Specify start point: ۵۰,۵۰ ↵	درخواست نقطه شروع ترسیم چندخطی که نقطه ۵۰ و ۵۰ به عنوان نقطه شروع وارد می‌شود.
Command: Specify Next point or [...]: @ ۰,۱۸۰ ↵	درخواست نقطه دوم ترسیم چندخطی که نقطه به صورت نسبی مشخص می‌شود.
Command: Specify Next point or [...]: A ↵	تغییر نوع چندخطی از خط به قوس
Command: Specify endpoint of arc [...]: @ ۲۰۰,۰ ↵	درخواست قطر یا نقطه انتهایی قوس که نقطه‌ای با فاصله ۲۰۰ میلی‌متر به سمت راست انتخاب می‌شود.
Command: Specify endpoint of arc [...]: @ ۲۰۰,۰ ↵	درخواست نقطه انتهایی قوس که نقطه ۰ و ۲۰۰ به صورت نسبی داده شده
Command: Specify end point of arc [...]: L ↵	تغییر حالت ترسیم چندخطی از قوسی به مستقیم
Command: Specify Next point or [...] @ ۰,۳۴ ↵	ترسیم پشت عمودی خط به طول ۳۴ میلی
Command: Specify Next Point or [...]: ↵	پایان ترسیم چندخطی
Command: Viwe ↵	اجرای دستور تغییر زاویه دید
Command: enter an option [...] SWISO ↵	در این قسمت دید ایزومتریک انتخاب می‌شود.
Command: UCS ↵	اجرای دستور UCS
Command: Specify origin of ucs or [...] ↵	در این قسمت بوسیله موس در ابتدای چندخطی کلیک می‌کنیم و سپس موس را به سمت راست حرکت داده و کلیک می‌کنیم و سپس به سمت بالای صفحه نمایش موس را حرکت داده و کلیک می‌کنیم تا یک دستگاه مختصات کاربر جدید ایجاد شود.
Command: C ↵ Specify center point for circle Specify Radius of circle or: ۵۰ ↵	اجرای دستور دایره: درخواست تعیین مرکز دایره که در ابتدای چندخطی موس را قرار داده و کلیک می‌کنیم و سپس شعاع ۵۰ را وارد می‌کنیم.

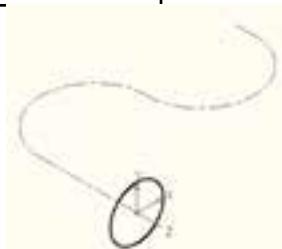

شکل ۱۲-۴

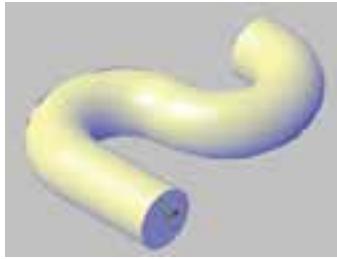Command: Ext ↵	اجرای دستور Extrude
Select object to extrude: ↵	در این مرحله دایره ترسیم شده را به وسیله موس انتخاب می کنیم و سپس اینتر می کنیم.
Specify hight of extrusion or [...] P ↵	سپس برای انتخاب مسیر اکسترود حرف P را وارد کرده و اینتر می کنیم.
Select extension pathor [...]	در این مرحله چند خطی ترسیم شده را به وسیله موس انتخاب نموده و اینتر می کنیم. به محض انتخاب حجم سه بعدی روی صفحه ظاهر می شوند.
 <p>شکل ۵ —</p>	

دستور Revolve



Toolbars:



Menu: Draw/modeling/ Revolve

Command: Rev ↵

این دستور برای ایجاد احجام دوران مانند

احجام مخروطی — کره — استوانه به کار می رود.

برای ایجاد احجام با این دستور ابتدا باید سطح مقطع دورانی حجم را به وسیله دستور Pline ترسیم کنیم سپس آن را حول یک محور چرخانده تا حجم مورد نظر ایجاد شود.

با اجرای این دستور پیغام زیر ظاهر می شود

Select object to Revolve

این پیغام به معنای انتخاب سطح می باشد با انتخاب

سطح و فشردن کلید L پیغام زیر ظاهر می شود.

Specify axis start point or define axis

by [object/x/y/z]

این پیغام به معنای انتخاب محور دوران است که



Sweep دستور



Toolbars:

Menu: Draw/modeling/ Sweep

Command line: Sweep

این دستور برای ترسیم احجام با استفاده از حرکت سطح قاعده آن حجم در فضا به کار می‌رود.


کارکرد این دستور همانند دستور Extrude است

با این تفاوت که در دستور Extrude ایجاد احجام با استفاده از حرکت یک سطح در مسیر سه بعدی امکان پذیر نیست ولی با استفاده از دستور Sweep امکان ترسیم احجام سه بعدی که در یک مسیر فضایی (سه بعدی) ممکن است.


اجرای این دستور دقیق همانند دستور Extrude

است با این تفاوت که در این دستور به جای تعیین ارتفاع مسیر حرکت را سؤال می‌کند.

این دستور برای ترسیم قطعاتی که مقطع آنها به طور یکنواخت در فضا حرکت می‌کند مانند فنرها به کار می‌رود شکل ۱۲-۷ ۱۲-۷ مراحل اجرای دستور Sweep را

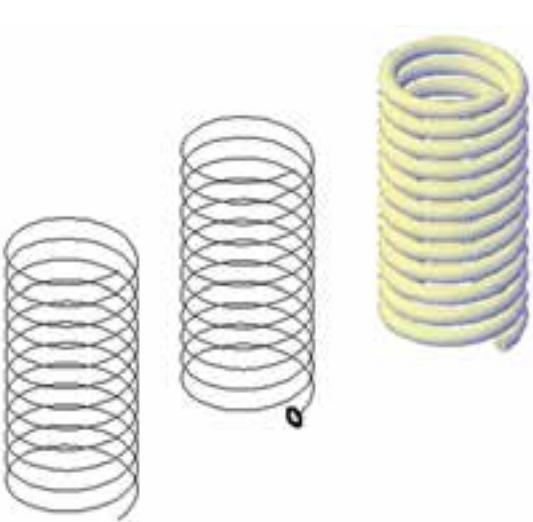

شکل ۱۲-۷

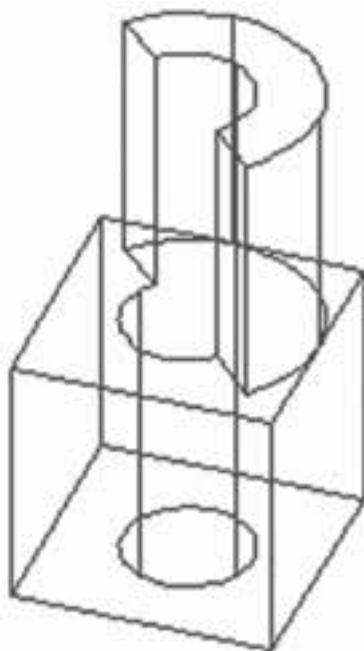

شکل ۱۲-۸

برای نمایش مدل‌ها در فضای سه بعدی می‌توان آنها را به روش‌های مختلف نمایش داده که به اختصار به توضیح دو دستور در این زمینه می‌پردازیم.

Shade سایه‌زنی با دستور


نمایش مدل‌های سه بعدی در حالت معمول به صورت مدل‌های سیمی نمایش داده می‌شوند یعنی فقط لبه‌های مدل قابل دیدن هستند با استفاده از فرمان Shade می‌توان جلوه‌های خاصی را به مدل داد تا بهتر دیده شود و به اختصار به گزینه‌های موجود در آن اشاره می‌شود.

۲-Dwire frame: تمام لبه‌های مدل قابل مشاهده می‌شود.


۳-D wireframe: همانند حالت اول می‌باشد با

این تفاوت که محیط نمایش مدل را به صورت سه بعدی در نظر می‌گیرد(شکل ۱۲-۸).

Hidden: لبه‌های پشتی مدل را مخفی و تنها لبه‌های جلویی قابل مشاهده خواهد بود.

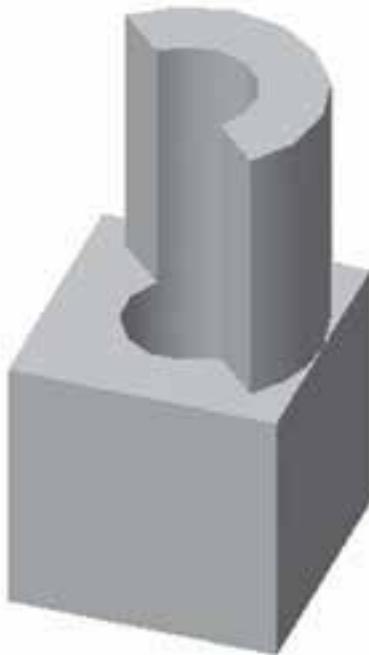


شکل ۱۲-۱۱

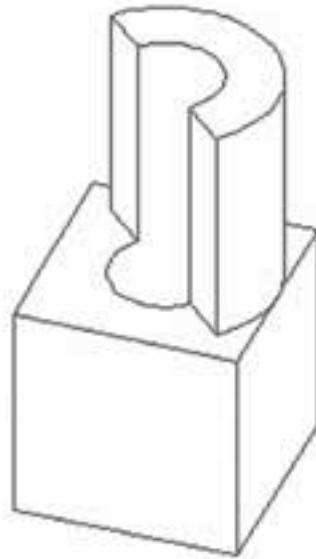

شکل ۱۲-۹

Realistic: مدل سایه‌زده می‌شود. که به شکل واقعی نزدیک‌تر است از لحاظ جنس تا حدودی با شکل اصلی مطابقت دارد.



توجه داشته باشید چنانچه مدل‌هایی که دارای سطوح منحنی می‌باشند را سایه‌زنی کنید تعداد سطوح روی مدل کم بوده و سطح منحنی مدل تبدیل به سطوح تحت می‌شود که این تغییر فقط نمایش مدل خواهد بود و برای اصلاح ساختار نمایشی آن می‌توان در دستور **Display Option** در زبانه **Display** در قسمت **Display resolution** تنظیمات مربوطه را انجام دهید.

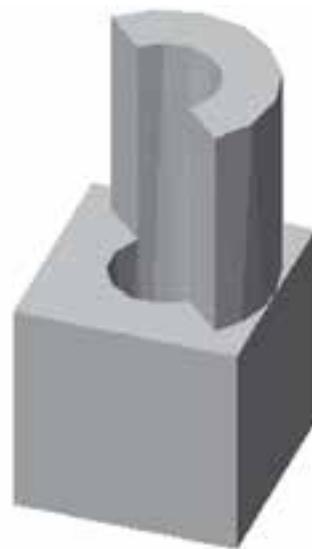


شکل ۱۲-۱۰

Conceptual: در این روش مدل با جلوه‌های ویژه سایه‌زده می‌شود و شباهتی به جنس اصلی قطعه ندارد.


تمرین ۱-۱۲ مدل سه بعدی نقشه داده شده را ترسیم کنید.

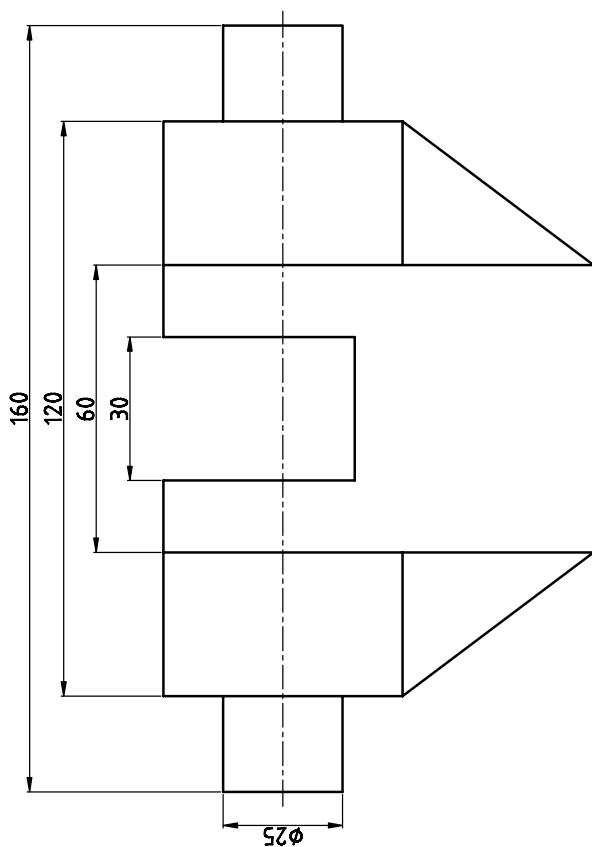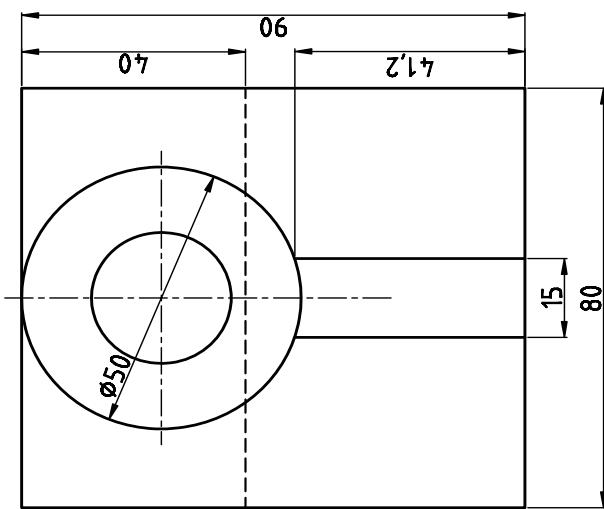

تمرین ۱۲-۲ مدل سه بعدی نقشه داده شده را ترسیم کنید.

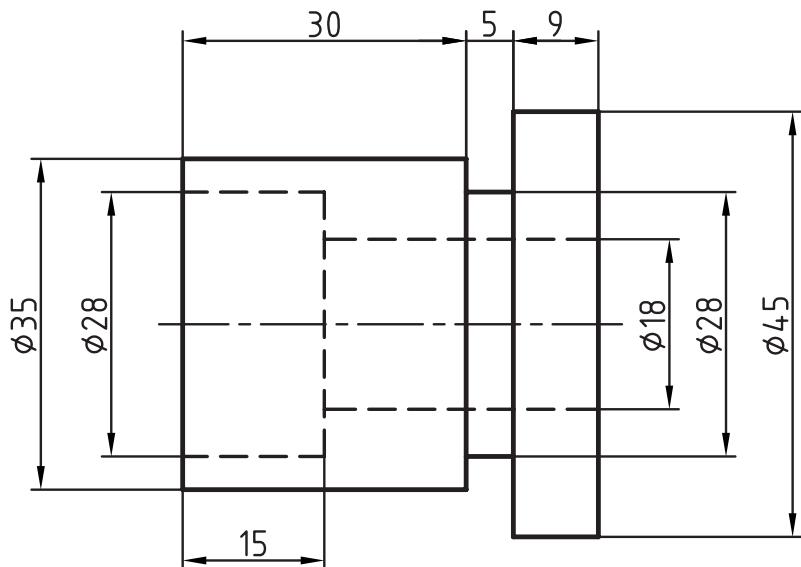

تمرین ۱۲-۲ مدل سه بعدی نقشه داده شده را ترسیم کنید.

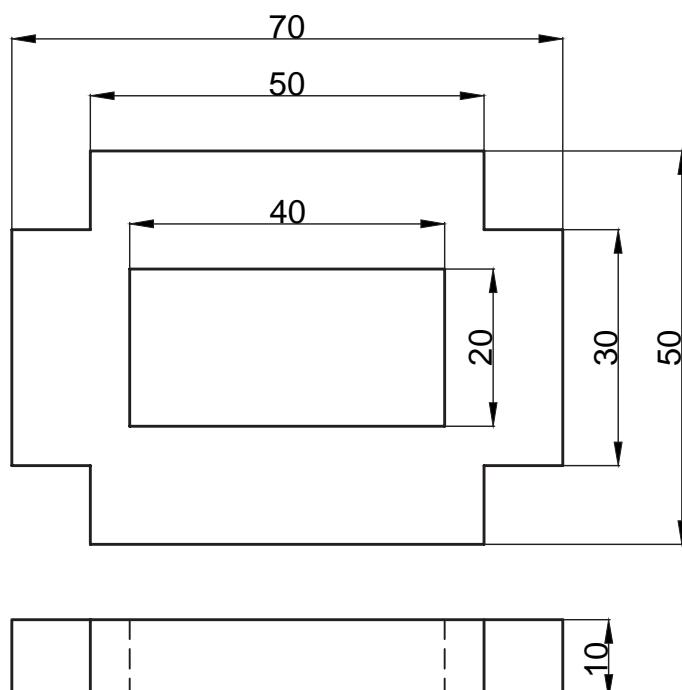

ارزش‌یابی پایانی

- ۱— انواع دستگاه‌های مختصاتی را نام ببرید.
- ۲— جهت ایجاد یک دستگاه مختصاتی چه مراحلی انجام می‌شود؟
- ۳— انواع مدل‌ها را در محیط سه‌بعدی نام ببرید.
- ۴— مدل‌های به صورت یک اسکلت از شئ ترسیم می‌شود.
- ۵— دستور برای تغییر زاویه دید کاربرد و محیط سه بعدی استفاده می‌شود.
- ۶— Sw Isometric کدام نما را در اختیار کاربر قرار می‌دهد؟
- ۷— نماهای از پیش تعریف شده را نام ببرید.
- ۸— مدل‌های حجمی استاندارد را نام ببرید.
- ۹— دستور Shade برای چه منظوری استفاده می‌شود؟

فصل سیزدهم



ویرایش مدل‌های سه‌بعدی



هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود.

- ۱— احجام ترسیم شده را با استفاده از دستورات Solid editing ویرایش کند.
- ۲— با استفاده از دستورهای موجود در ۳D Operations تغییر وضعیت به وجود آورد.
- ۳— احجام ترسیم شده را برش بزنند.

نکته: احجام مرکب را می‌توان به صورت ساده و قسمت به قسمت ترسیم نمود و سپس به وسیله دستور union آنها را به یک مدل تبدیل نمود.

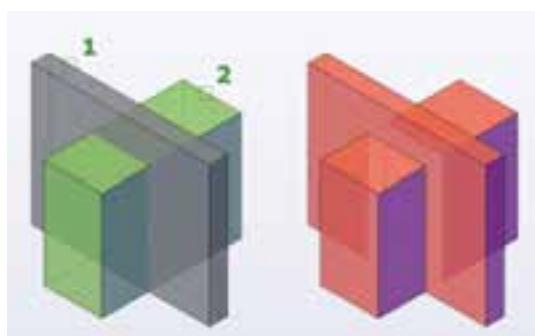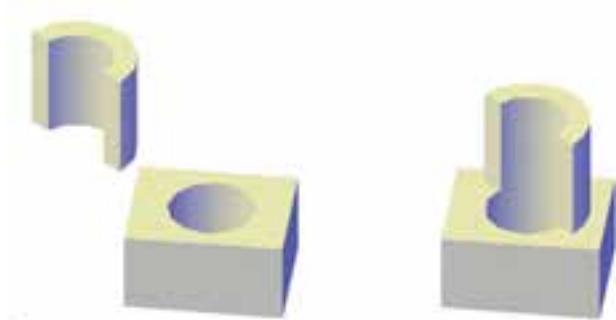

شكل ۱۳—۱

ویرایش احجام

احجام ترسیم شده در محیط سه‌بعدی که با دستورهای ترسیمی به صورت Solid مدل‌سازی شده را می‌توان اصلاح ویرایش نمود دستورات ویرایش مدل‌ها در منوی Solidediting قسمت modify که به اختصار به توضیح می‌پردازیم.

دستور Union


Toolbars:

Menu: modify/Solid editiry/ Union

Command line: Uni

این دستور برای یکپارچه‌سازی چند مدل سه‌بعدی و یا تبدیل چند مدل سه‌بعدی به یک مدل به کار می‌رود.

هنگامی که این دستور اجرا شود پیغام Select object ظاهر می‌شود که این پیغام به معنای درخواست انتخاب مدل‌های سه‌بعدی است با انتخاب مدل‌های سه‌بعدی موردنظر و فشردن کلید له تمام مدل‌های انتخاب شده به یک مدل تبدیل می‌شوند.

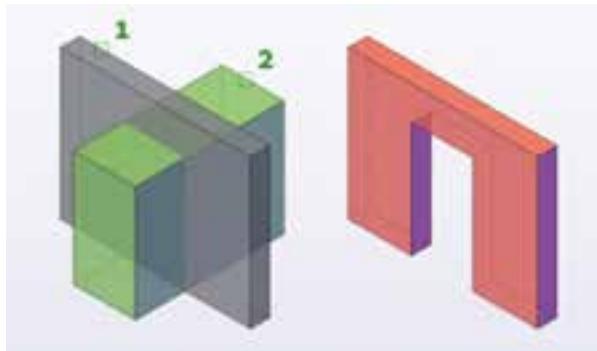

دستور Subtract



Toolbars:


enu:modify/solid editing/ Subtract

Command line: Su

با استفاده از این دستور می‌توان یک حجم را از حجم دیگر کم کنیم یعنی قسمت‌های تداخلی روی یک حجم ایجاد کنیم.

با اجرای این دستور پیغام Select object ظاهر می‌شود که به معنای انتخاب حجم اصلی است شما می‌توانید یک یا چند حجم را در این مرحله انتخاب کنید. سپس با فشردن کلید لے پیغام Select Solid ... sur ... to subtract ظاهر می‌شود در این مرحله حجم دومی که باید از حجم اصلی کم شود را انتخاب می‌کنیم. شکل ۱۳-۲ مراحل اجرای فرمان را نمایش می‌دهد.


نکته: اگر یک حجم از چند حجم کم شود (با دستور Sub) آن چند حجم انتخاب شده در مرحله اول به یک حجم تبدیل می‌شوند و دیگر نیازی به اجرای دستور union نمی‌باشد.

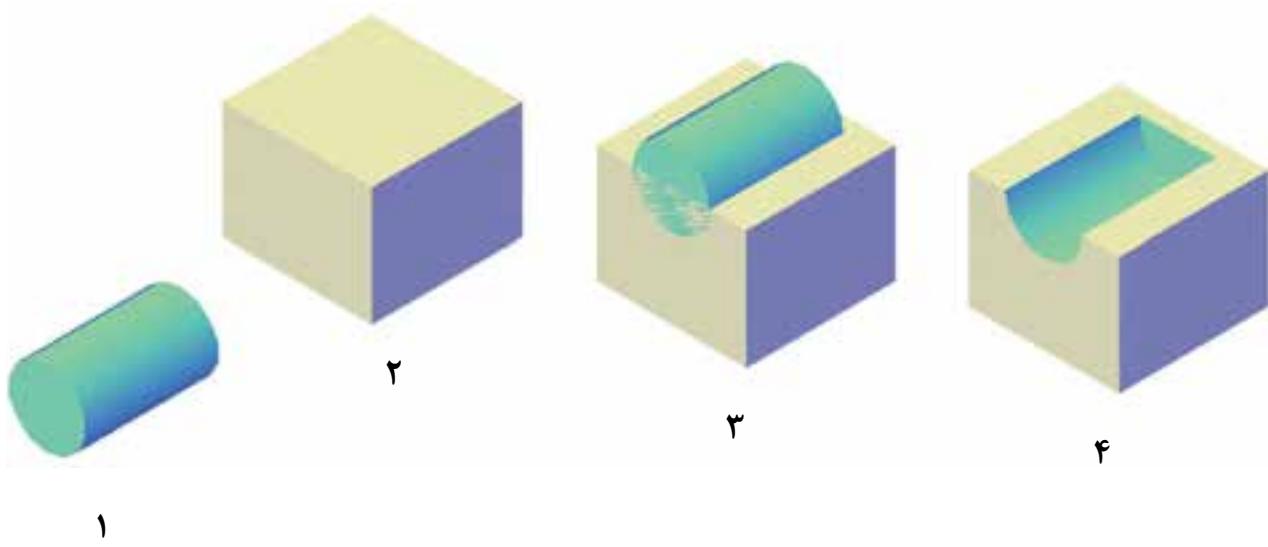


شکل ۱۳-۲

تمرين ۱۳-۱ مدل سه بعدی نقشه داده شده را ترسیم کنید.

راهنمایی: برای ایجاد مدل سه بعدی نقشه های داده شده ابتدا به وسیله دستورهای ترسیمی مانند خط — دایره — چندخطی سطح موردنظر را ایجاد نموده و آن را یکپارچه نموده و سپس با دستورهای Subtract و Extrude حجم را ایجاد نمایید.

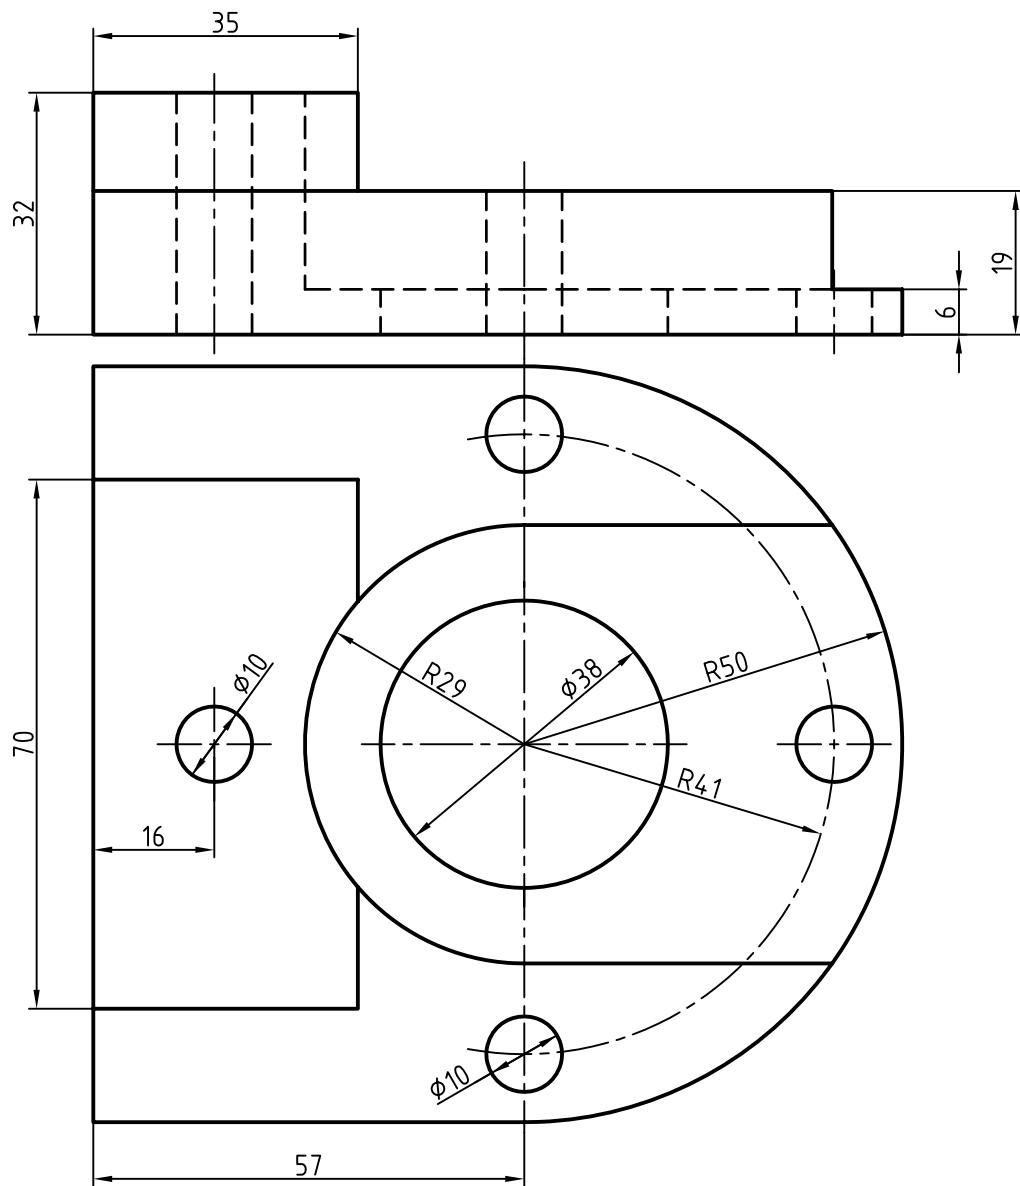

تمرین ۱۳-۲ مدل سه بعدی نقشه داده شده را ترسیم کنید.

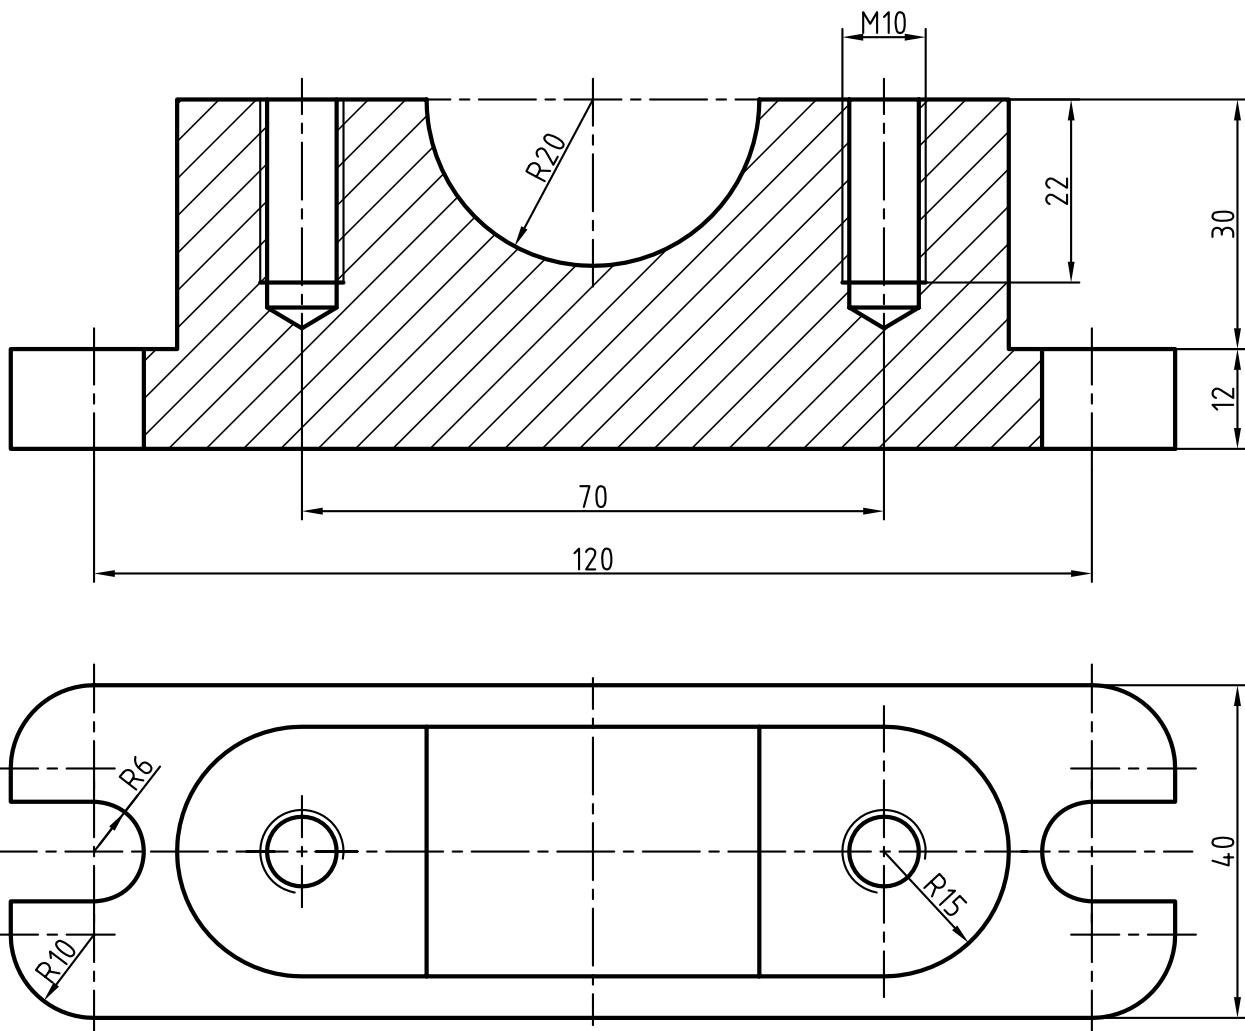


دستور Color Face

Toolbars:



Menu: Modify/Solid editing/ Color Face

این دستور برای تغییر رنگ صفحه‌های یک مدل سه بعدی به کار می‌رود. با اجرای این دستور پیغام Select object ظاهر می‌شود و پس از انتخاب صفحات صفحه انتخاب رنگ ظاهر می‌شود با انتخاب رنگ موردنظر و کلیک روی ok رنگ صفحه تغییر می‌کند.

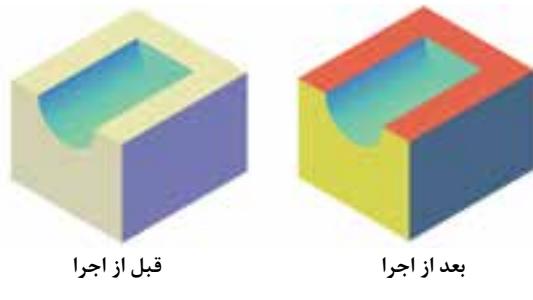

شکل ۱۳-۴



دستور Slice

Toolbars:

Menu: Modify/3D operation/ Slice
Command line: Slice SL

این دستور برای برش زدن احجام سه بعدی به کار می‌رود با اجرای این دستور پیغام Select object to slice ظاهر می‌شود این پیغام به معنای انتخاب حجمی است که می‌خواهیم برش داده شود. پس از انتخاب حجم موردنظر کلید له فشرده تا پیغام زیر ظاهر شود.

Specify start point of Slice plane or [Planer object /... /...] <3Points>

این پیغام به معنای انتخاب صفحه برش به یکی از روش‌های مشخص است پس از انتخاب صفحه و فشردن کلید له پیغام Specify apoint d sideor [keep] ظاهر می‌شود این پیغام به معنای تعیین یک نقطه در

دستور Extrude Faces

Toolbars:



Menu: Modify/Solid editing/ Extrude face


این دستور برای اضافه نمودن یک قسمت به حجم سه بعدی با استفاده از ادامه دادن یکی از صفحات آن به کار می‌رود.

هنگامی که این دستور اجرا شود پیغام Select Faces or [undo/R...] پیغام به معنای انتخاب صفحات است و دو گزینه undo برای صرف نظر کردن از اجرای دستور و Remove برای از حالت انتخاب خارج نمودن صفحه انتخاب شده می‌باشد.

با انتخاب هریک از صفحات و فشردن کلید له پیغام زیر ظاهر می‌شود.

Specify hight of extrusion or [Path]

به معنای تعیین ارتفاع پس از تعیین ارتفاع پیغام Specify angle of taper for exsion <۰> می‌شود. این پیغام به معنای تعیین زاویه تغییر هنگام اکسترود می‌باشد. با فشردن کلید له صفحه اکسترود خواهد شد.

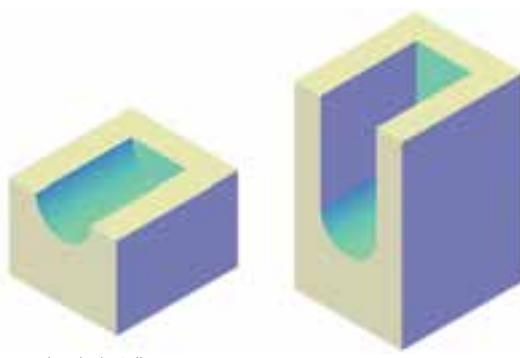


شکل ۱۳-۳

view: صفحه برش را بردید فعلی منطبق می کند ۳Point صفحه برش را توسط مشخص کردن سه نقطه آن معرفی می کنیم.

توجه داشته باشید چنانچه صفحات استاندارد مانند xy و ... را انتخاب کنیم در مرحله بعدی باید محل قرار گرفتن صفحه برش را به وسیله مشخصات یک نقطه معین کنید.

طرفی که باید باقی بماند می باشد در این مرحله طرفی که باید باقی بماند را با کلیک کردن معرفی می کنیم و سپس با فشردن کلید لے قسمتی را مشخص نموده ایم باقی مانده و قسمت دیگر حذف می شود.

چنانچه بخواهیم هردو قسمت حجم باقی

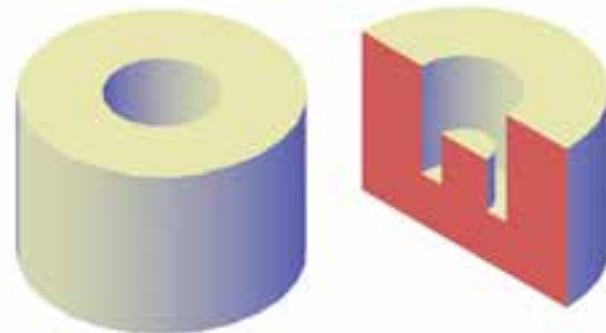

شکل ۱۳-۵

بماند. در مقابل پیغام بالایی حرف B را درج نموده و اینترمی کنیم.



شکل ۱۳-۶



برای تعیین صفحه برش از گزینه های زیر می توان استفاده نمود.

ZX: صفحه ZX را به عنوان صفحه برش درنظر می گیرد.


XY: صفحه XY را به عنوان صفحه برش درنظر می گیرد.

YZ: صفحه YZ را به عنوان صفحه برش درنظر می گیرد.

تمرین ۱۳-۳ مدل سه بعدی نقشه‌های زیر را مجدد ترسیم نموده و آنها را برش بزنید.

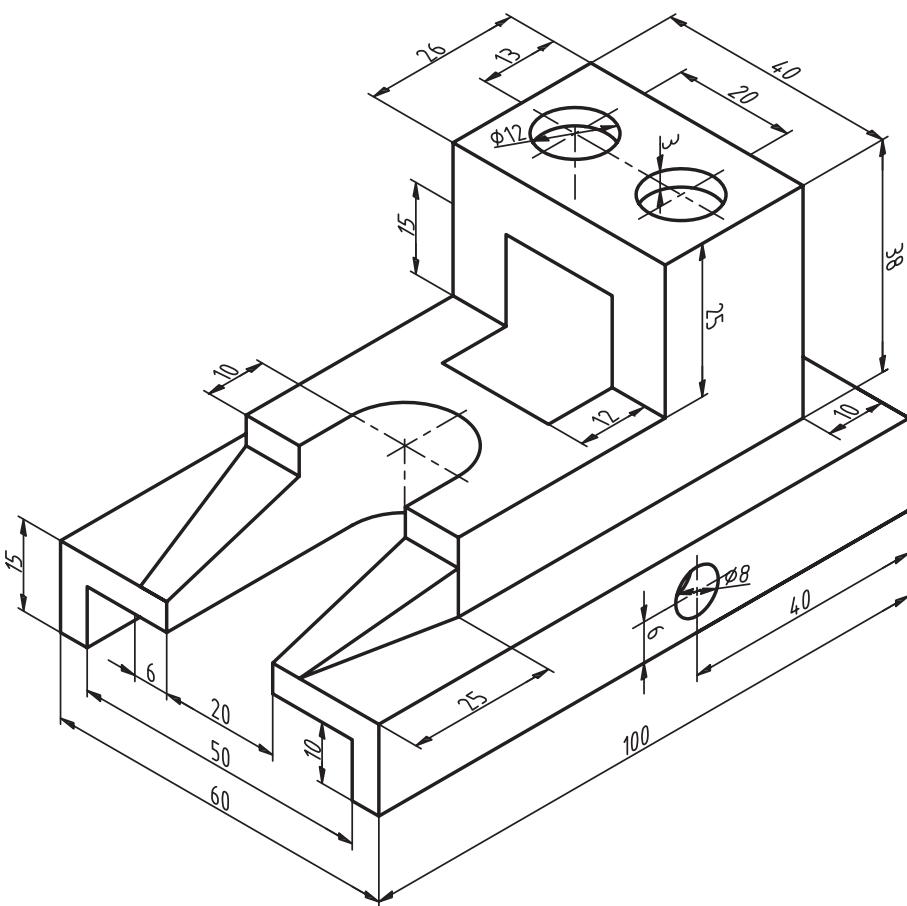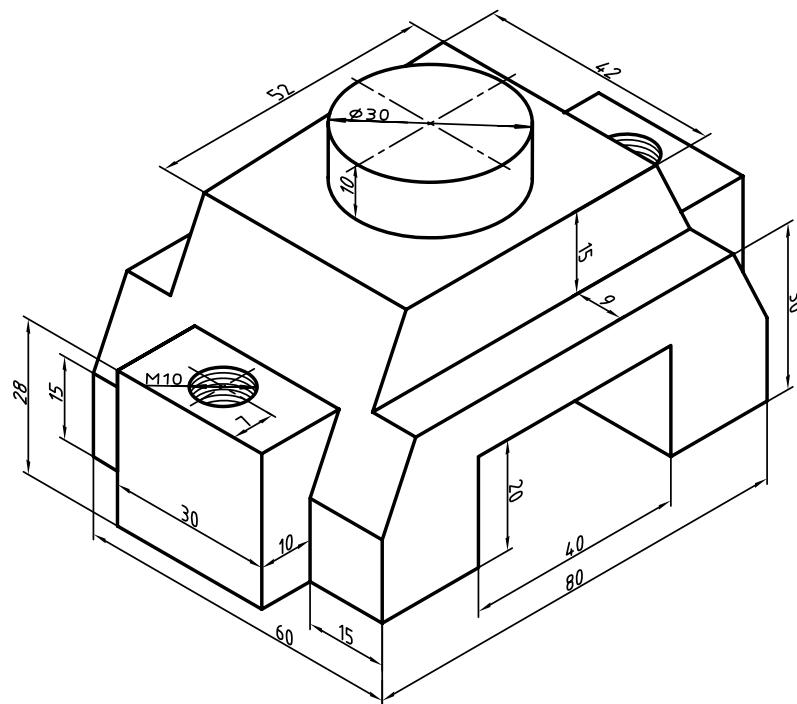

تمرین ۱۳-۴ مدل سه بعدی نقشه زیر را مجدد ترسیم نموده و آنها را برش بزنید.

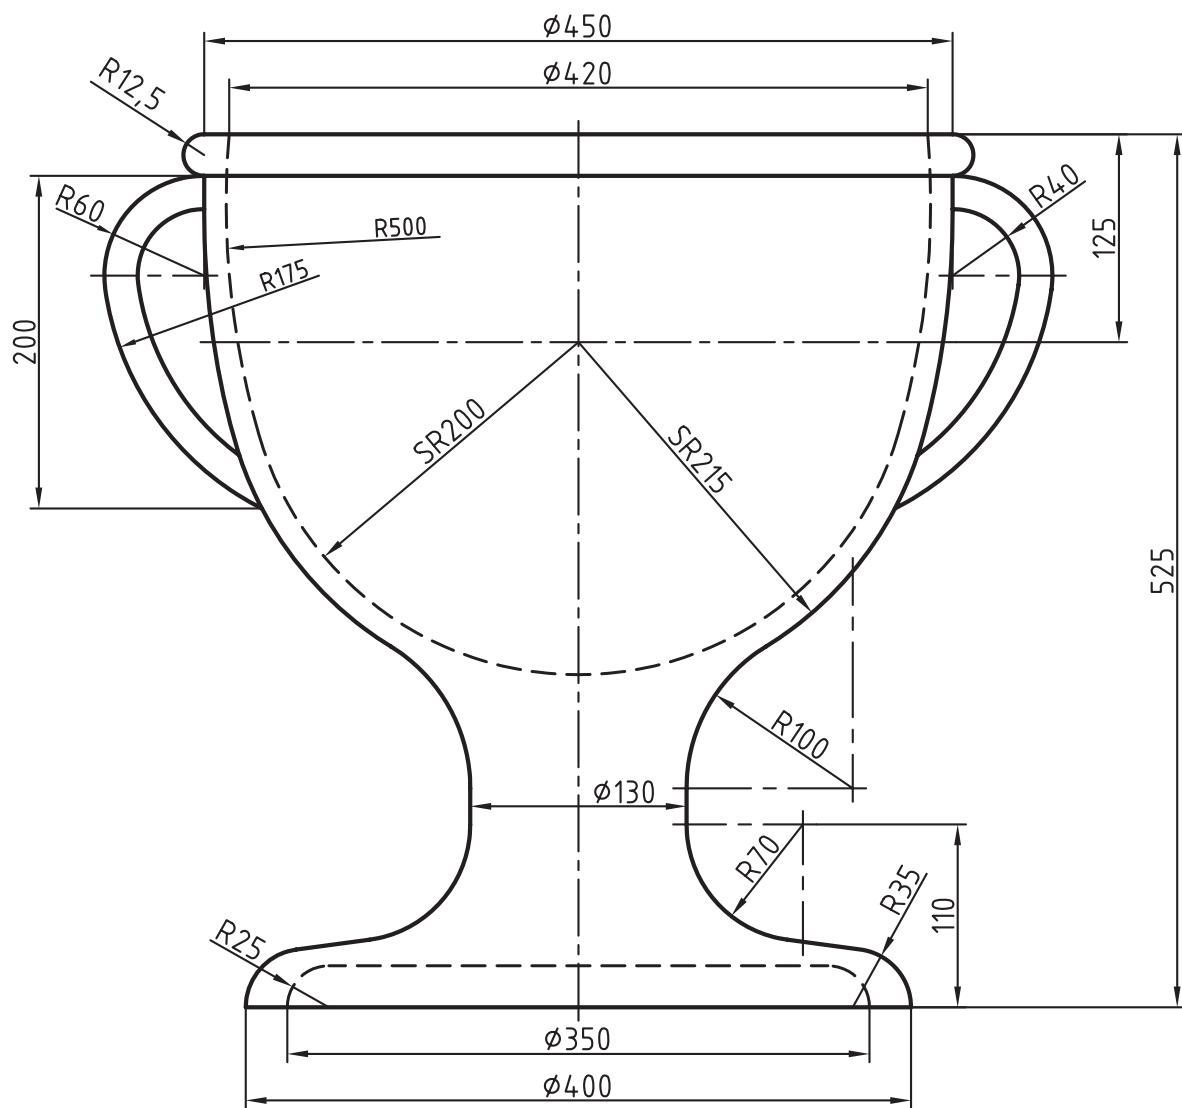

راهنمایی: دسته‌های جام را با مقطع گرد در نظر بگیرید.

دستور ۳D move


Toolbars:



Menu: Modify/3D operation/3D move

Command line: 3D move

این دستور برای انتقال یک حجم از یک نقطه به نقطه دیگر به کار می‌رود. مراحل اجرای این دستور دقیقاً همانند دستور move در محیط دو بعدی می‌باشد. یعنی با اجرای دستور باید حجم را انتخاب نموده سپس یک نقطه مبدأ و بعد یک نقطه مقصد را مشخص می‌کنیم.

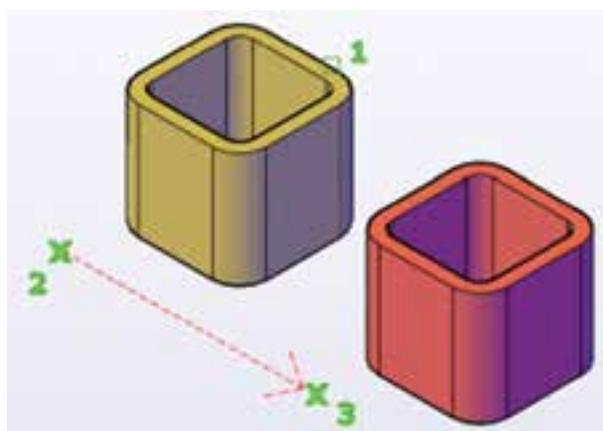

شکل ۱۳-۸

دستور ۳D mivror

Toolbars:



Menu: Modify/3D operation/ 3D mirror

Command line: 3D mirror

این دستور برای قرینه‌سازی احجام در محیط نرم افزار می‌باشد. با اجرای دستور پیغام Select objects ظاهر می‌باشد. با انتخاب مدل سه‌بعدی است ظاهر می‌شود. با انتخاب حجم مورد نظر و فشردن کلید لے پیغام زیر ظاهر می‌شود.

Specify first point of mirror plan (۳ point) or [...]

این پیغام به معنای تعیین صفحه‌ای که مدل

دستور ۳D rotate


Toolbars:



Menu: Modify/3D operation/3D rotate


Command line: 3D rotate

این دستور برای چرخاندن مدل‌های سه‌بعدی به کار می‌رود هنگامی که این دستور استفاده شود. پیغام Select objects که به معنای انتخاب مدل سه‌بعدی است ظاهر می‌شود. با انتخاب مدل و فشردن کلید لے پیغام Specify base poit به معنای انتخاب یک نقطه مبدا است ظاهر می‌شود. با فشردن کلید لے پیغام Pick a Rotation axis به معنای تعیین محور دوران است ظاهر می‌شود در این مرحله می‌توان محور را از طریق ماوس با کلیک روی محورهایی که در کنار مدل ظاهر می‌شود انتخاب نمود. توجه داشته باشید چنانچه ماوس را روی هریک از محورها قرار گیرد. تغییر رنگ پیدا می‌کند که می‌توان کلیک نمود. رنگ هریک از محورها هم‌رنگ محور آن در نمایش گوشی صفحه UCS است پس از انتخاب محور پیغام Specify angle start که به معنای تعیین زاویه چرخش است ظاهر می‌شود پس از تعیین زاویه و فشردن کلید لے مدل خواهد چرخید.

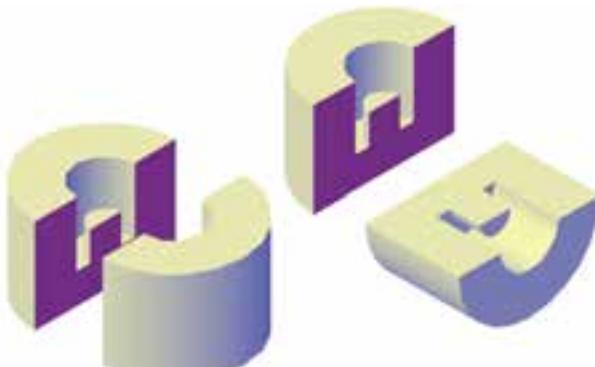


شکل ۱۳-۷

دستورهای chamfer و fillet برای محیط‌های سه‌بعدی و احجام (Solids) نیز قابل استفاده است. با این تفاوت در محیط دو‌بعدی برای دستورهای ذکر شده، باید خطوط انتخاب شوند ولی در محیط سه بعدی کافیست برای قوس یا پخ لبه موردنظر را انتخاب نموده و کلید L را فشار دهید.

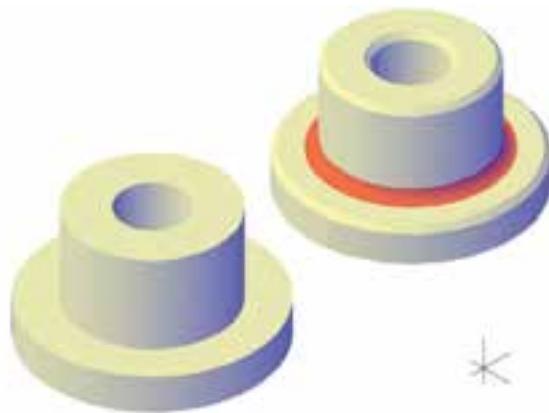

شکل ۱۳-۱۰


نسبت به آن قرینه می‌شود، می‌باشد این صفحه را می‌توان یکی از صفحات استاندارد یعنی xy و ... و یا محورهای مختصات و یا صفحه‌ای دلخواه با تعیین سه نقطه از آن صفحه که به صورت پیش‌فرض است درنظر گرفت. توجه داشته باشید مراحل اجرای دستور دقیقاً همانند دستور mirror در محیط دو‌بعدی است.

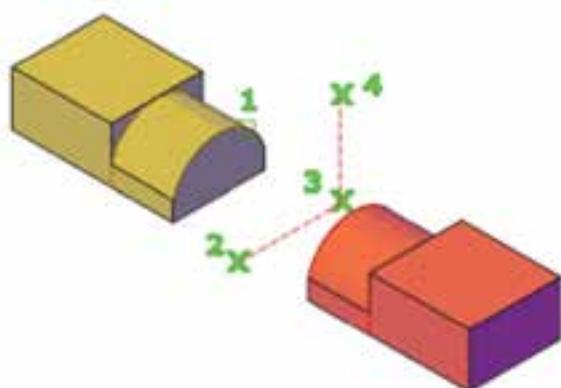

شکل ۱۳-۹


سایر دستورهای ویرایش مانند ۳D Array دقیقاً همانند اجرای در محیط دو‌بعدی است فقط با این تفاوت که به جای مرکز Array محور مشخص شود.

با اجرای دستورهای موجود می‌توان به راحتی نقشه انفجاری را ترسیم نمود.

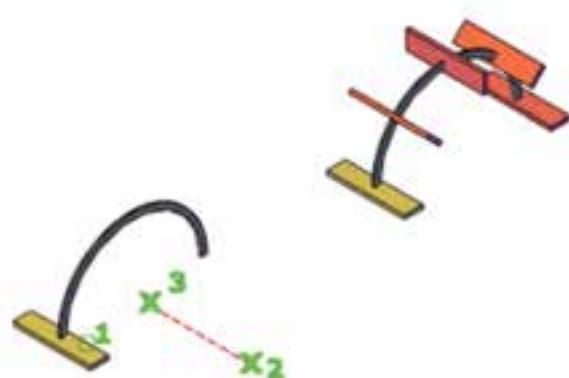


شکل ۱۳-۱۰

تمرین ۵-۱۳ نقشه انفجاری را از روی نقشه‌های داده شده ترسیم کنید.

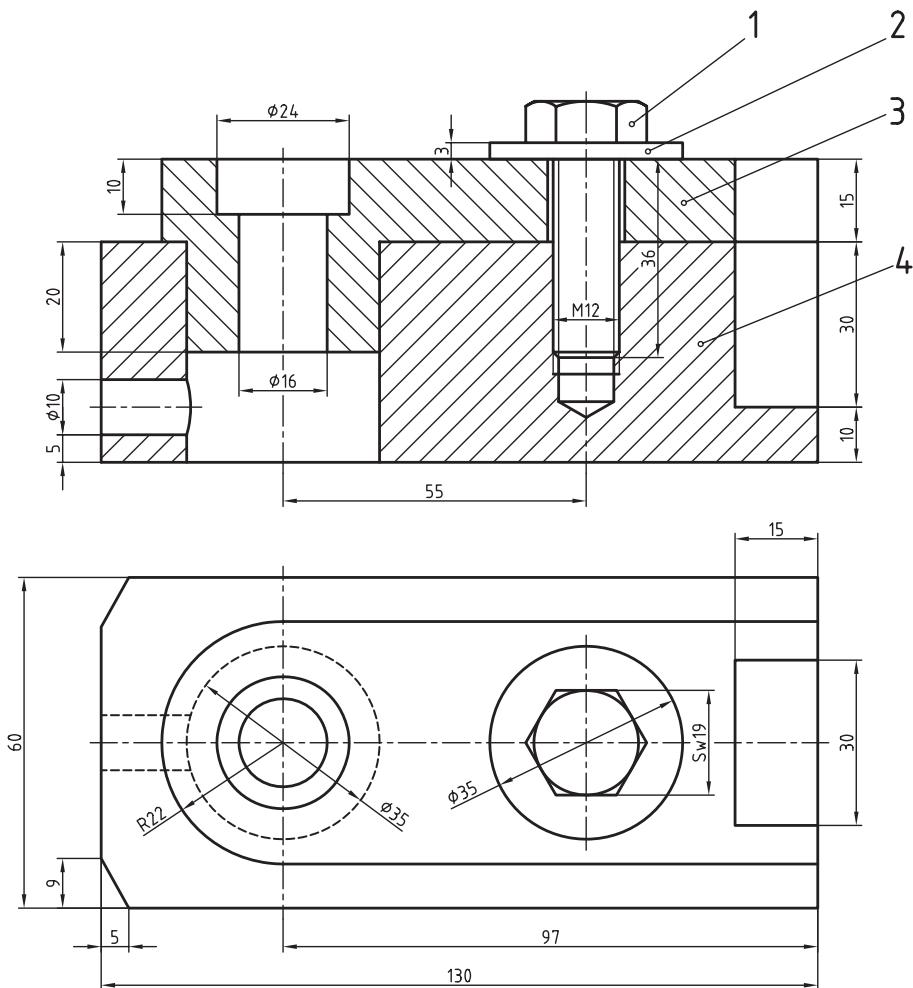


تمرین ۱۳—۶ نقشه انفجاری را برای نقشه زیر ترسیم کنید.

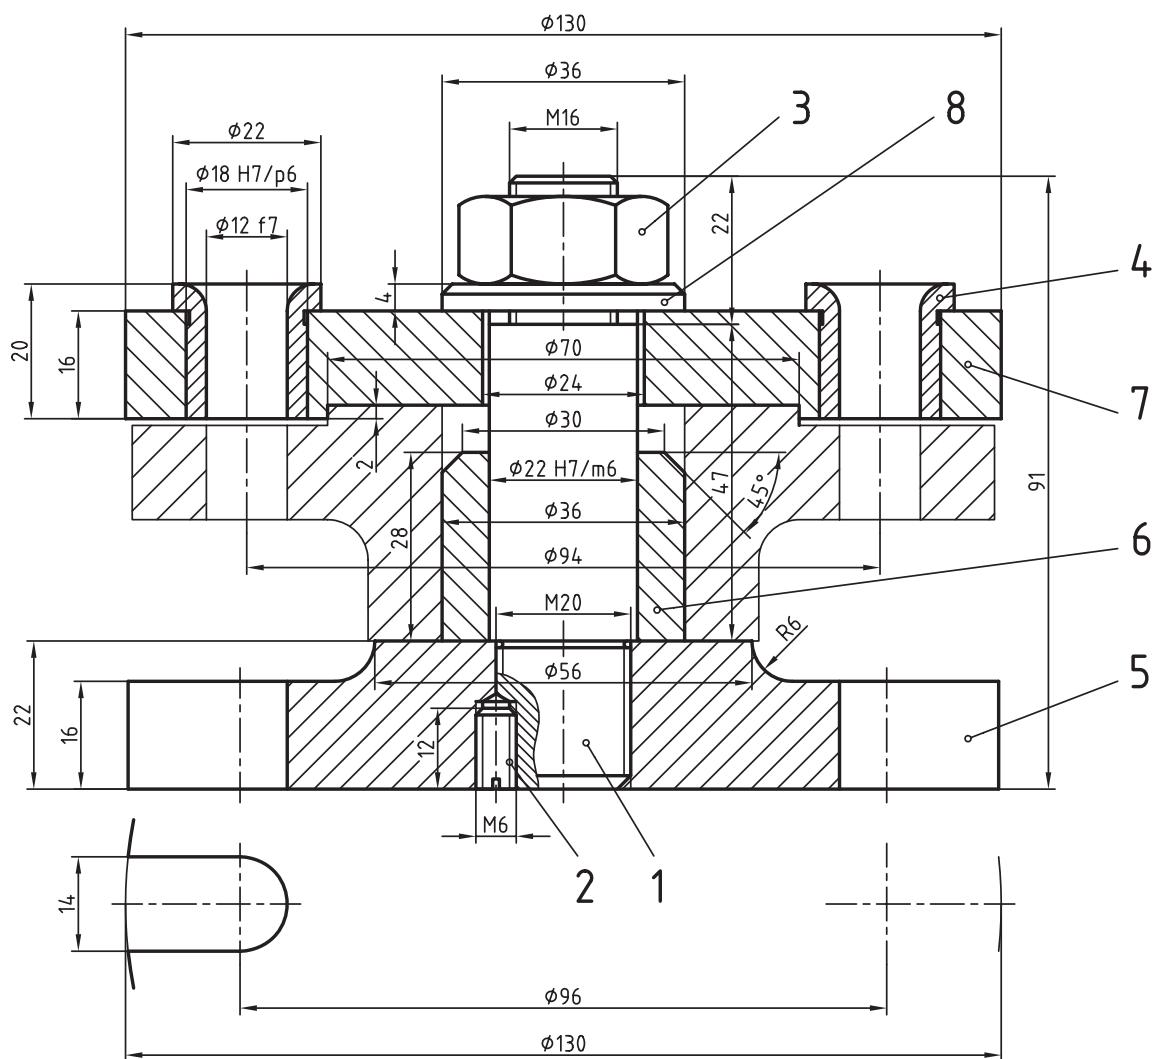

ارزشیابی

- ۱— کاربرد دستور union را شرح دهید.
- ۲— کاربرد دستور Subtract را شرح دهید.
- ۳— دستور union در منوی Draw قرار دارد. ☐ ص ☐ غ
- ۴— مراحل ترتیب اجرای دستور subtract را بنویسید.
- ۵— تفاوت دستور Extrude Face با Extrude Face را بنویسید.
- ۶— کاربرد دستور ۳D mirror را شرح دهید.
- ۷— دستور Slice برای چه منظوری استفاده می‌شود.
- ۸— تفاوت اجرای دستورهای ۳D mirror و mirror در چیست؟



تمرین ۱۳-۶ نقشه اجرایی قطعات و نمای سه بعدی نقشه داده شده را ترسیم کنید.

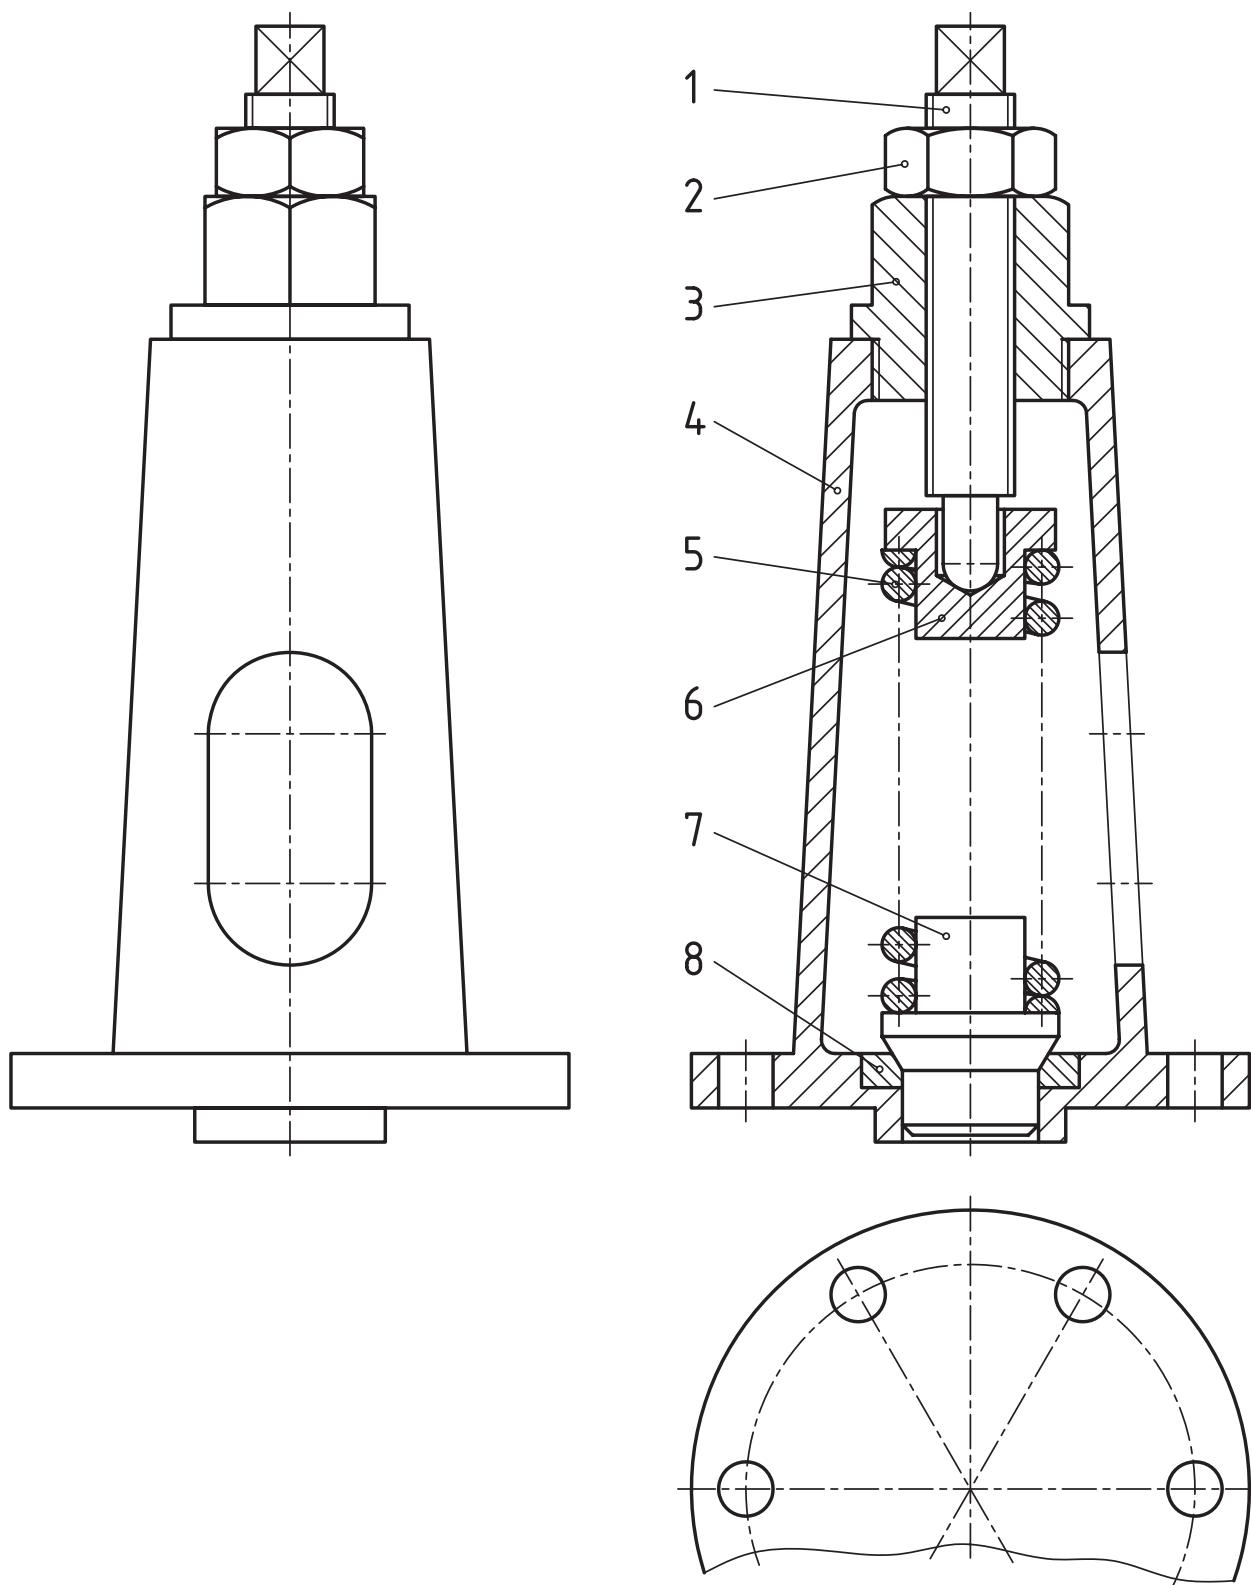

شکل ۱۳-۱۱


تمرین ۱۳-۷ نقشه اجرایی قطعات و نقشه انفجاری را برای نقشه داده شده ترسیم کنید.

راهنمایی اندازه‌های دو قطعه را از روی نقشه به وسیله اندازه‌گیری به دست آورید.

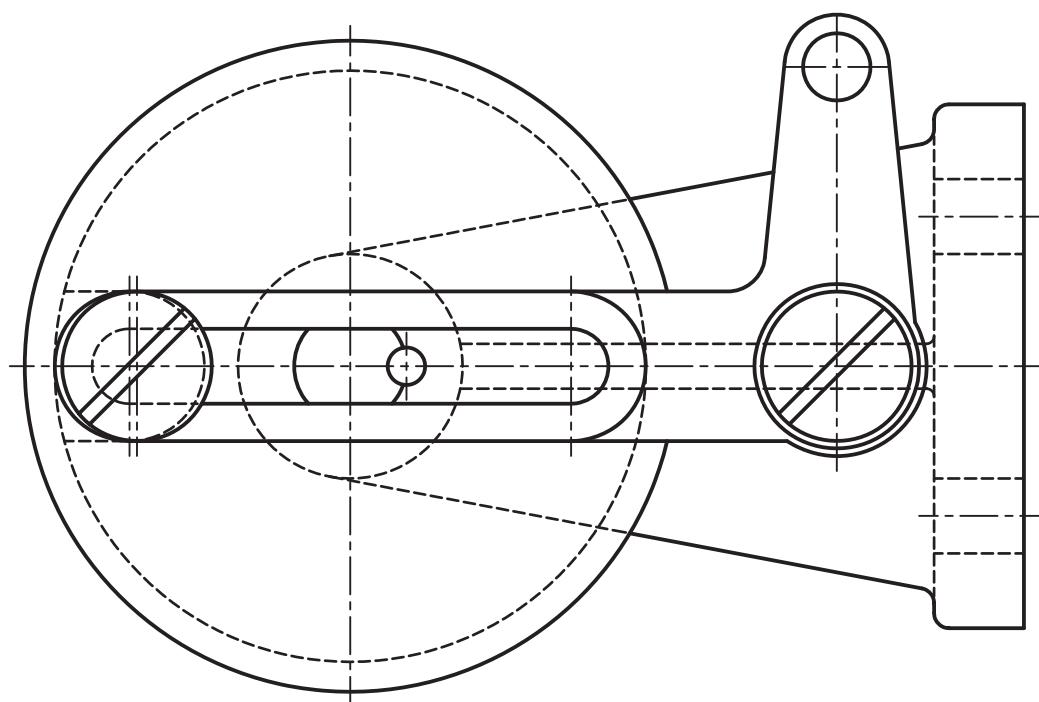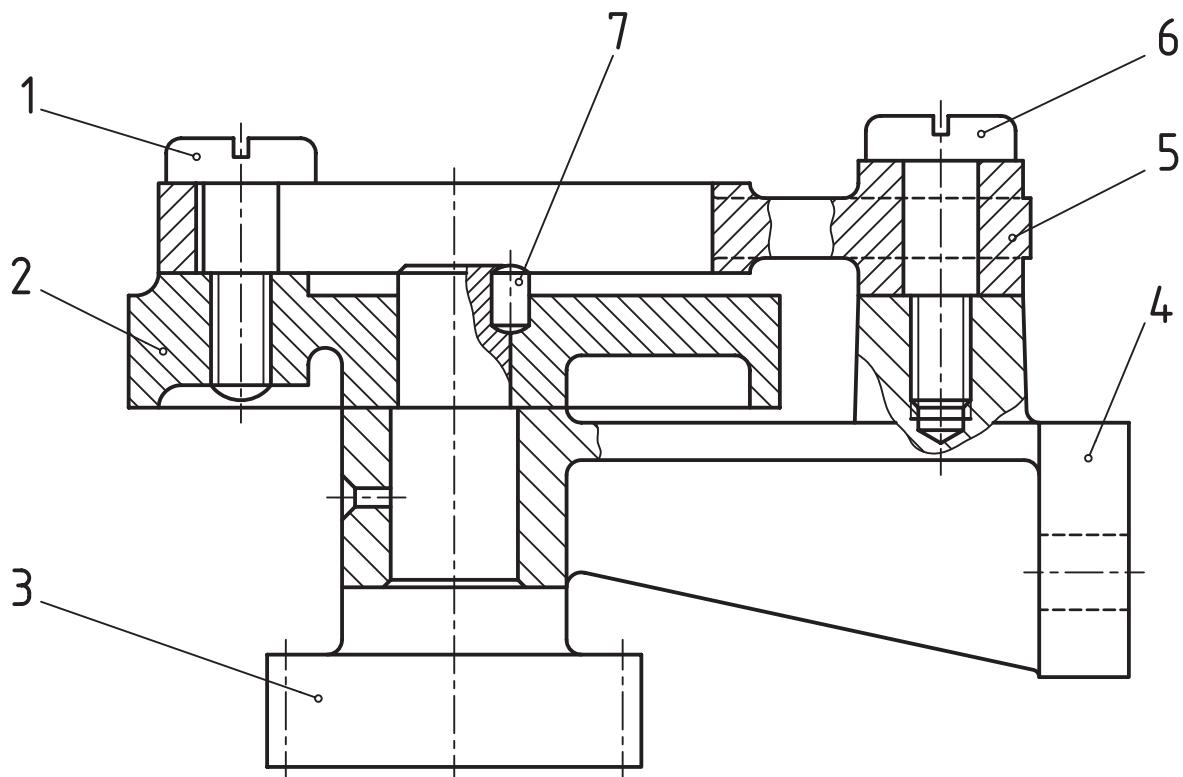


شکل ۱۳-۱۲

تمرین ۸-۱۳— نقشه انجباری را برای نقشه داده شده ترسیم کنید راهنمایی نقشه قطعه شماره ۶ ترسیم شود.


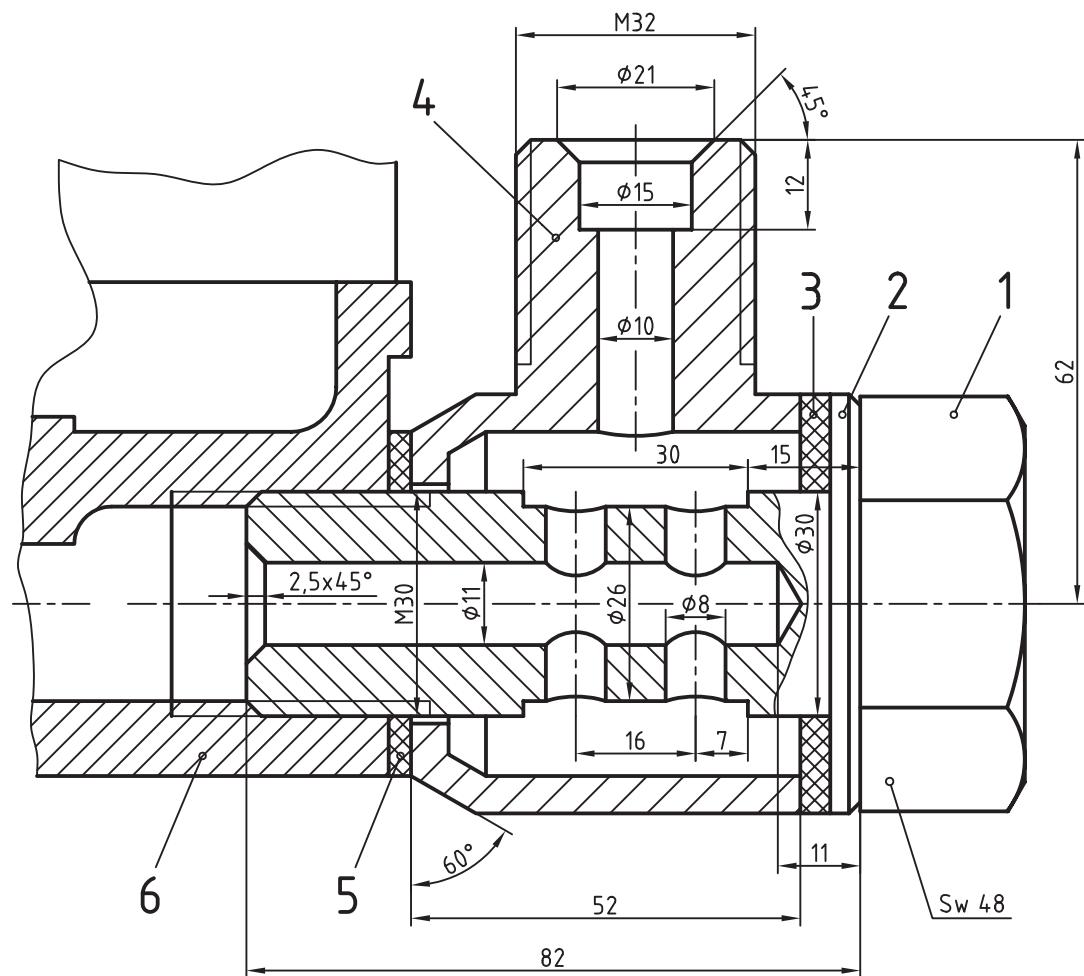


M=1:1

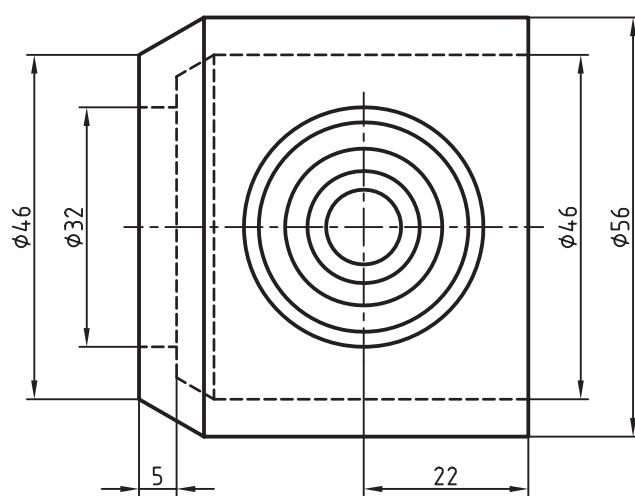


شکل ۱۲-۱۳

تمرین ۹-۱۳— نقشه اجرایی و انفجاری را برای نقشه داده شده ترسیم کنید.

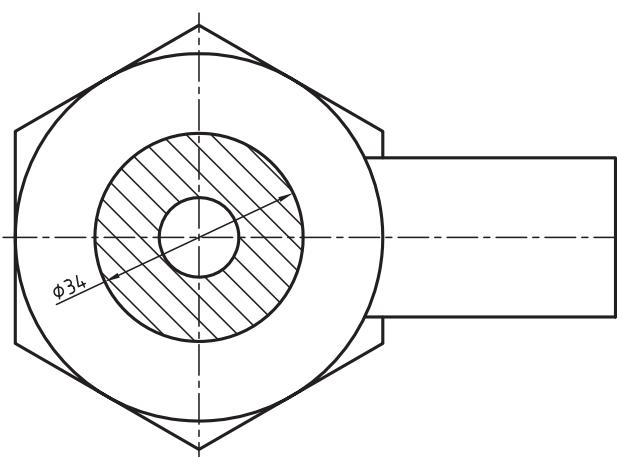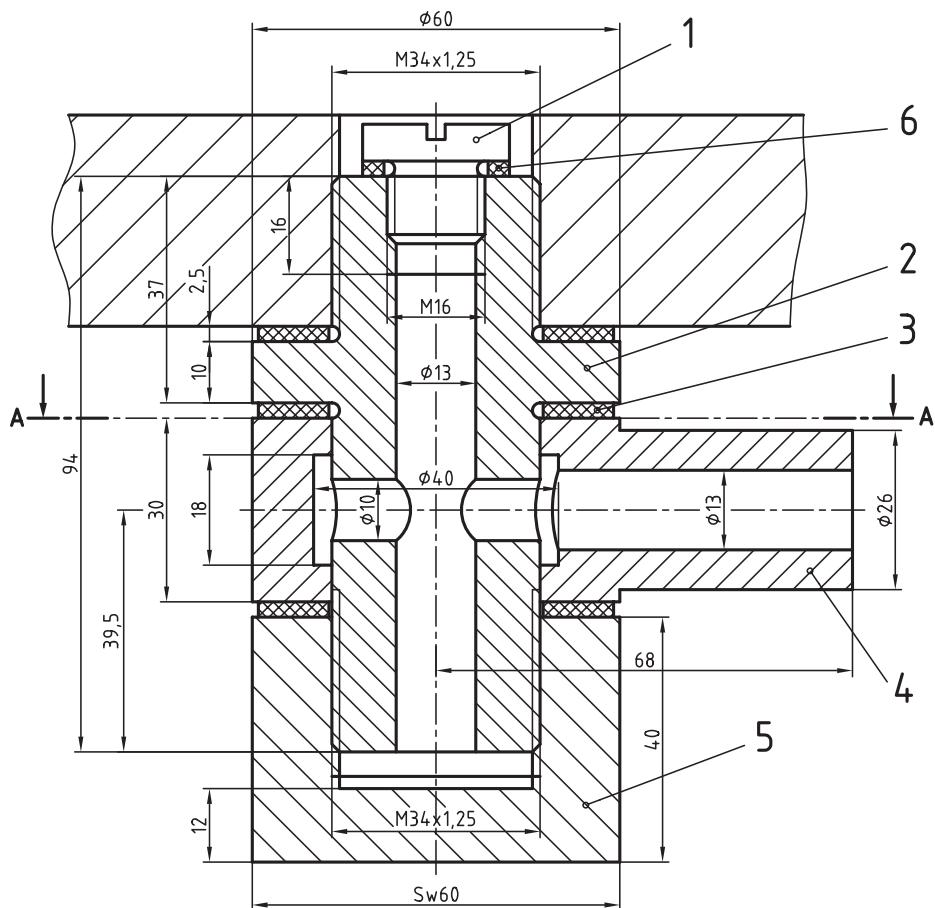

A-A
شکل ۱۳-۱۴

تمرین ۱۳—۱۰— نقشه اجرایی و نقشه انفجاری یاتاقان داده شده را ترسیم کنید.

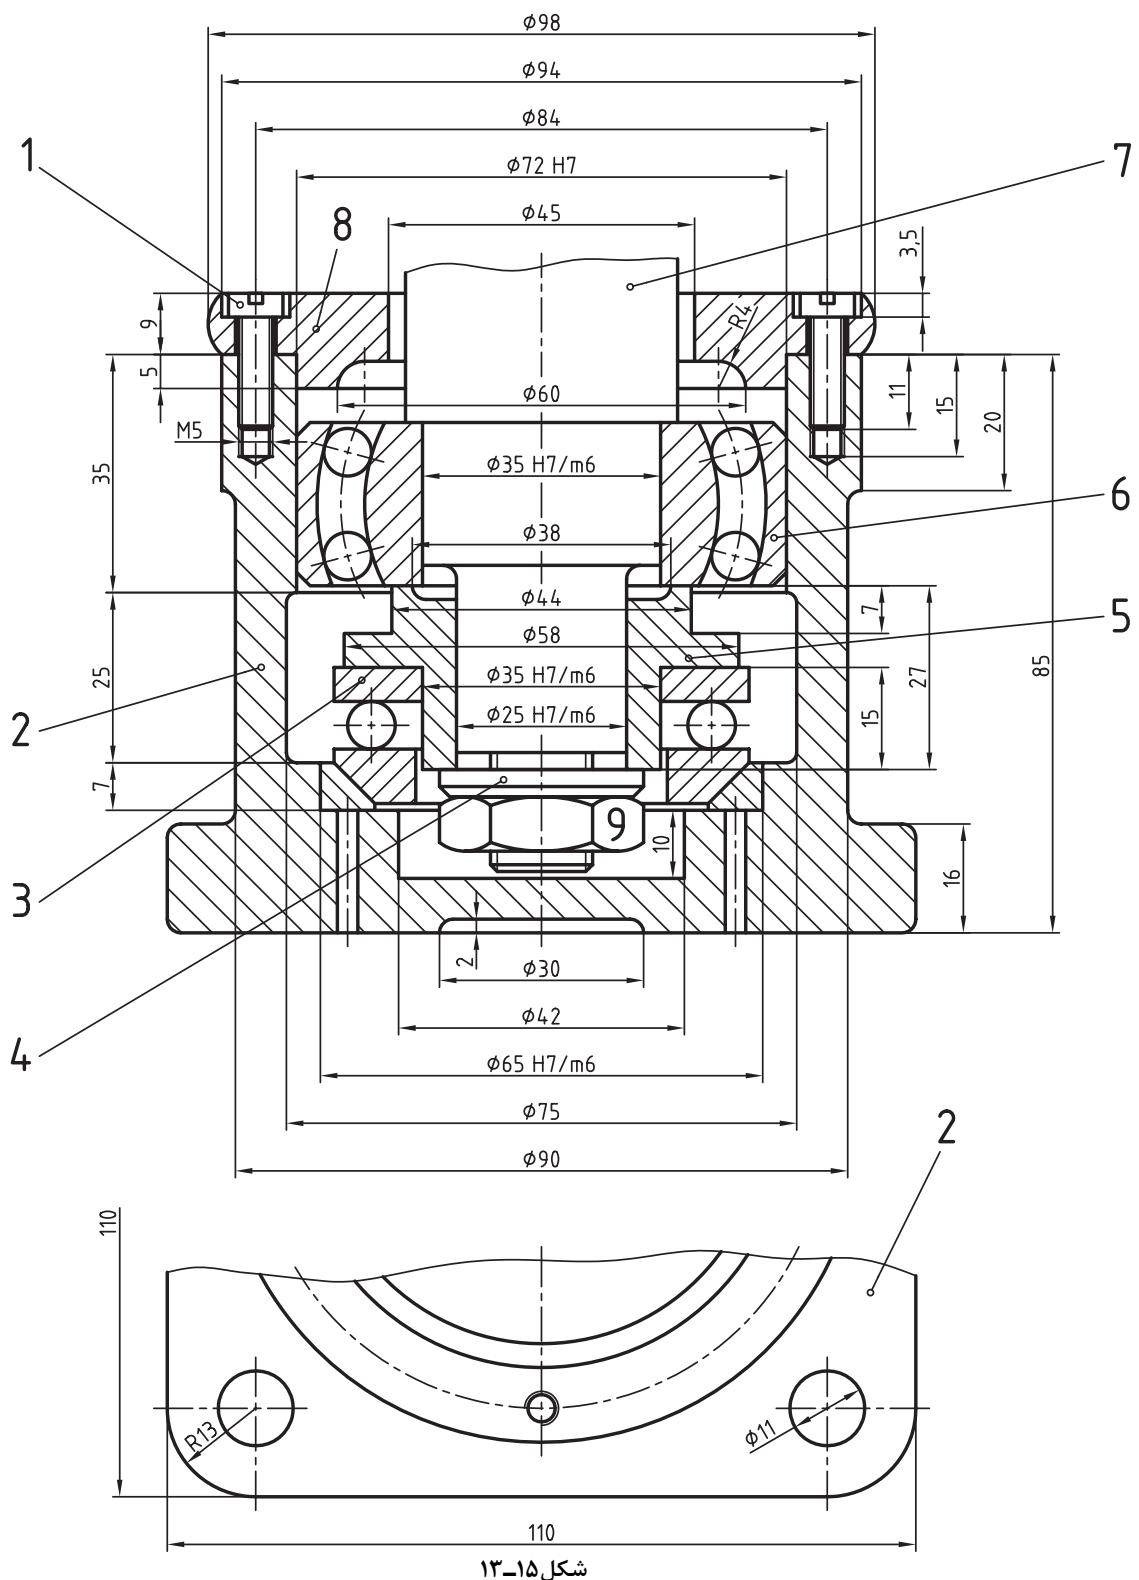

شکل ۱۳-۱۵

۱— انواع مختصات مورد استفاده در اتوکد کدام‌اند؟

- ب) قطبی، مطلق، نسبی
- الف) نسبی، مطلق
- ج) دکارتی، نسبی، مطلق
- چ) دکارتی

۲— روش واردکردن مختصات، که هر نقطه مبدأً مختصات نقطه بعدی است چه نام دارد؟

- الف) مطلق
- ب) نسبی
- ج) قطبی
- د) دکارتی

۳— دستور Open برای چه منظوری استفاده می‌شود؟

- الف) باز کردن فایل جدید
- ب) باز کردن Autocad
- ج) باز کردن یک فایل ذخیره شده
- د) باز کردن منوها

۴— تفاوت دستور Save با دستور Save as... در چیست؟

- ب) حجم ذخیره‌سازی
- الف) عمر ذخیره‌سازی
- د) پسوند ذخیره‌سازی
- ج) محل ذخیره‌سازی

۵— دستور Polygon برای چه منظوری استفاده می‌شود؟

- الف) ترسیم چند خطی
- ب) ترسیم شش ضلعی
- ج) اصلاح چند ضلعی
- د) ترسیم چند ضلعی

۶— دستور Rectangle برای چه منظوری استفاده می‌شود؟

- الف) ترسیم چند خطی
- ب) ترسیم شش ضلعی
- ج) ترسیم چهارضلعی
- د) ترسیم چند ضلعی

۷— دستور oops برای چه منظوری استفاده می‌شود؟

- الف) برگشت به دستور قبل
- ب) حذف آخرین دستور line
- ج) حذف آخرین دستور erase
- د) اصلاح دستور قبل

۸— برای انتقال یک عضو از یک نقطه به نقطه دیگر از چه دستوری استفاده می‌شود؟

- الف) Copy
- ب) Move
- ج) Export
- د) Mirror

۹— تمام دستوراتی که در این منو هستند دستورات ویرایشی‌اند.

- الف) View
- ب) Draw
- ج) Modify
- د) File

۱۰— گزینه Multiple در دستور Copy برای چه منظوری به کار می‌رود؟

- الف) برای یک بار کپی کردن
- ب) برای کپی کردن به تعداد دلخواه
- ج) لغو دستور
- د) تعیین منطقه قرار گرفتن کپی

۱۱— پیغام First point of Mirror line در دستور Mirror به چه معناست؟

الف) تعیین نقطه ابتدایی محور قرینه

ب) تعیین نوع قرینه

ج) تعیین محل محور قرینه

د) پاک کردن موضوع اصلی که قرینه آن ساخته شده

۱۲— پیغام Rotate objects as they are copied در دستور Array به معنی است.

الف) دوران عضو حول یک مرکز دلخواه

ب) دوران عضو حول محور خودش در هنگام Array

ج) کپی کردن به صورت دورانی

د) کپی کردن به صورت ماتریسی

۱۳— پیغام unit cell or distance between rows در دستور Array به چه معناست؟

الف) فاصله بین ستون‌ها

ب) فاصله بین سطرها

د) تعداد ستون‌ها

ج) تعداد سطرها

۱۴— گزینه TTR در فرمان Orcle برای چه منظوری استفاده می‌شود؟

الف) ترسیم دایره به روش سه نقطه

ب) ترسیم دایره مماس بر سه نقطه

ج) ترسیم دایره مماس بر دو عضو با شعاع مشخص

د) ترسیم دایره مماس بر سه نقطه با شعاع مشخص

۱۵— گزینه Width در دستور Polyline برای چه منظوری استفاده می‌شود؟

الف) تعیین نوع چند خطی

ب) تعیین عرض چند خطی

ج) تعیین ضخامت چند خطی

د) ترسیم منحنی چند خطی

۱۶— برای ترسیم بیضی از چه دستوری استفاده می‌شود؟

الف) Arc (۵) Donut (۶) Circle (۷) Ellipse (۸)

۱۷— برای ترسیم یک عضو به موازات یک عضو دیگر از چه دستوری استفاده می‌شود؟

الف) Copy (۹) Offset (۱۰) Array (۱۱) Mirror (۱۲)

۱۸— کدام دستور برای لغو یک دستور انجام شده استفاده می‌شود؟

الف) Undo (۱۳) Redo (۱۴) Oops (۱۵) Cancel (۱۶)

۱۹— برای تغییر پنجره دید از این دستور استفاده می‌شود:

الف) View (۱۷) UCS (۱۸) Vpoint (۱۹) Zoom (۲۰)

۲۰— کدام مسیر راه درست جهت تغییر رنگ محیط ترسیمی در اتوکد است؟

الف) Tools - Option - Color (۲۱) Tools - Option - file - Color (۲۲)



ب) Tools - Display - Color (۲۳) Osnap - Display - Color - Option (۲۴)


تمرین‌های دوره‌ای

۱- قطعات داده شده مربوط به یک قالب جرثقیل


است. پس از ترسیم نقشه تمام قطعات، نقشه مونتاژ آن را ترسیم نمایید و جدول نقشه‌های اجرایی آن را تکمیل کنید.

جنس، قطعات: فولاد

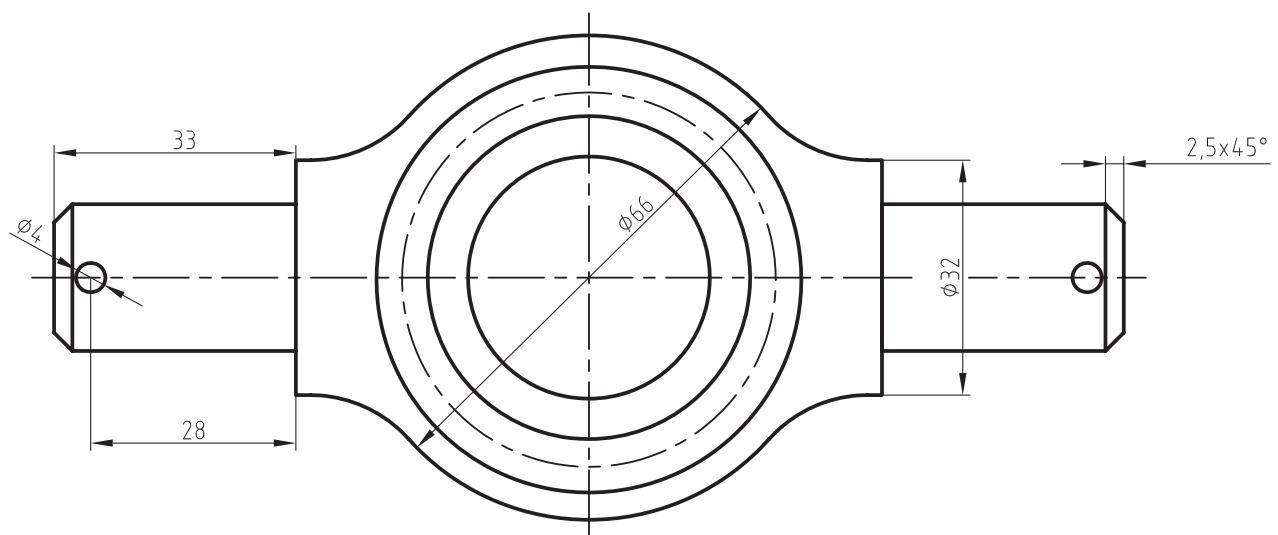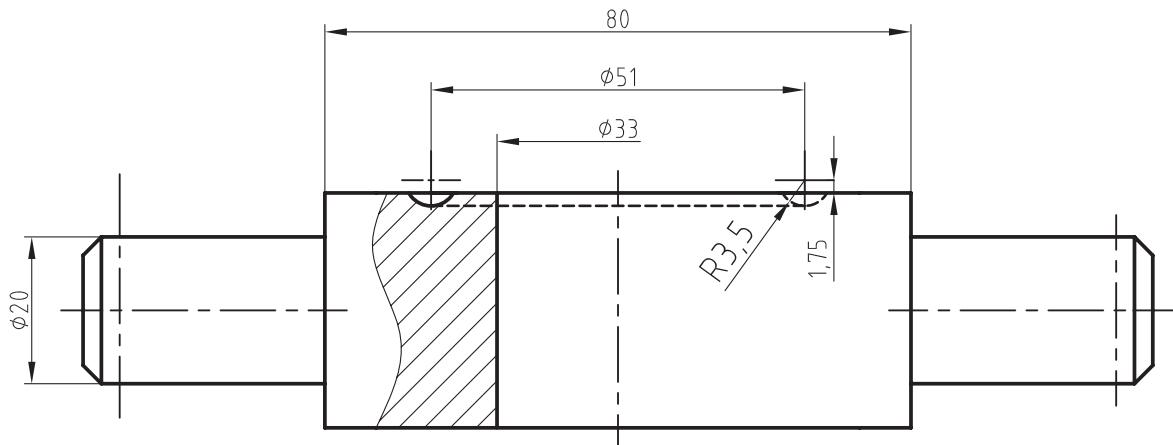


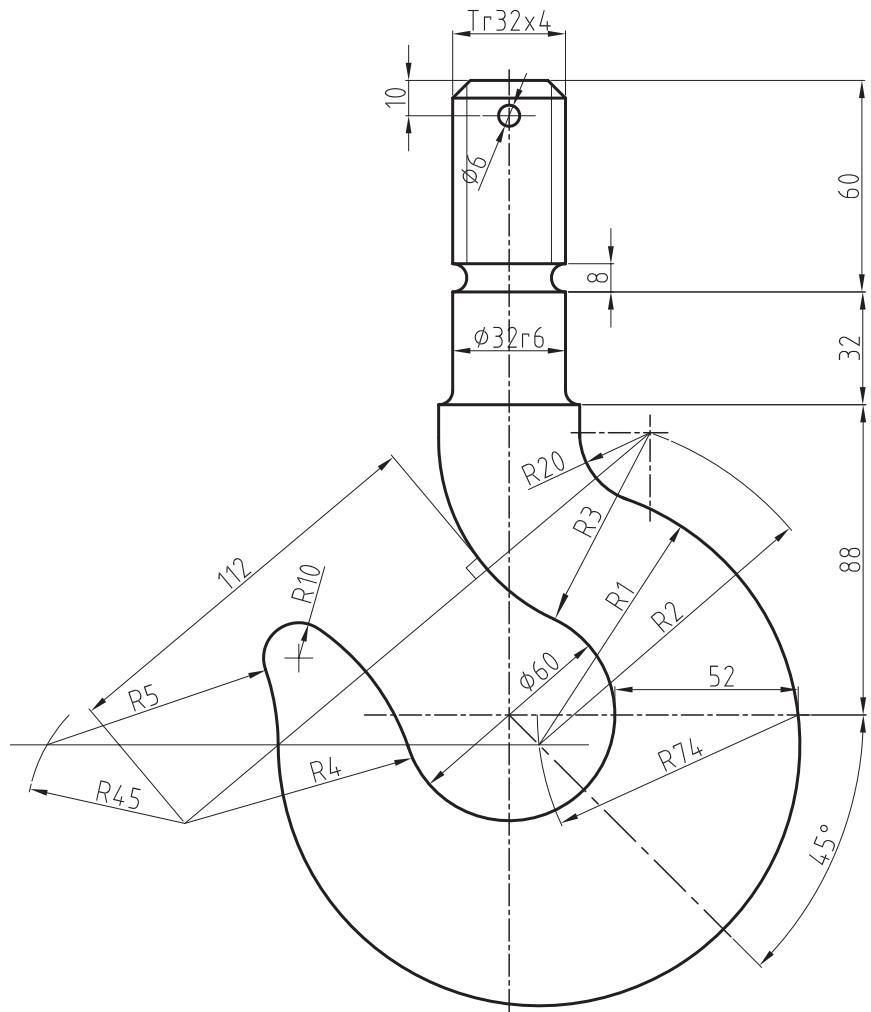

2

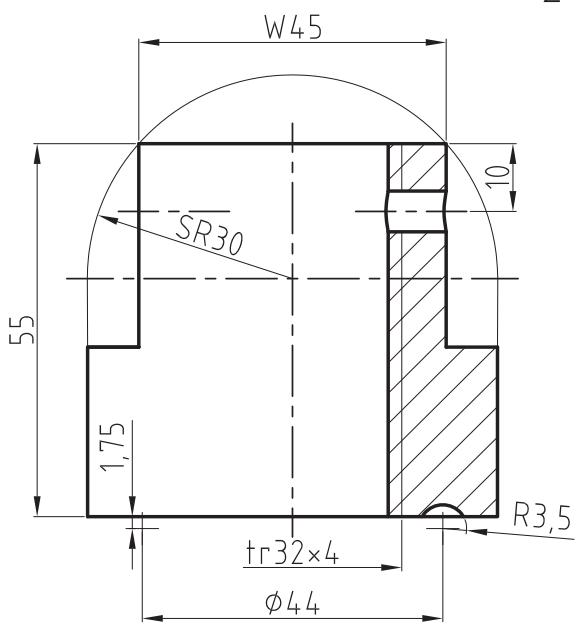

3

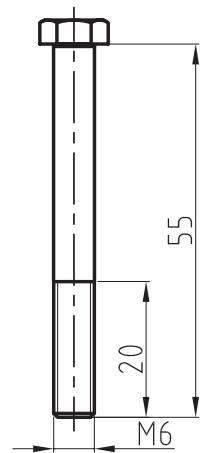


4

۲—در شکل زیر قطعات مربوط به پولی کش ترسیم شده پس از ترسیم نقشه اجرایی قطعات مطلوب است:


۱—ترسیم نقشه مونتاژ در نماهای لازم

۲—تمکیل کادر و جدول مشخصات نقشه های اجرایی


جنس قطعات: ۲ و ۳ و ۶ فولاد جنس قطعه: ۱ فولاد ریختگی
جنس قطعه ۵ جنس قطعه شماره ۴ برنز

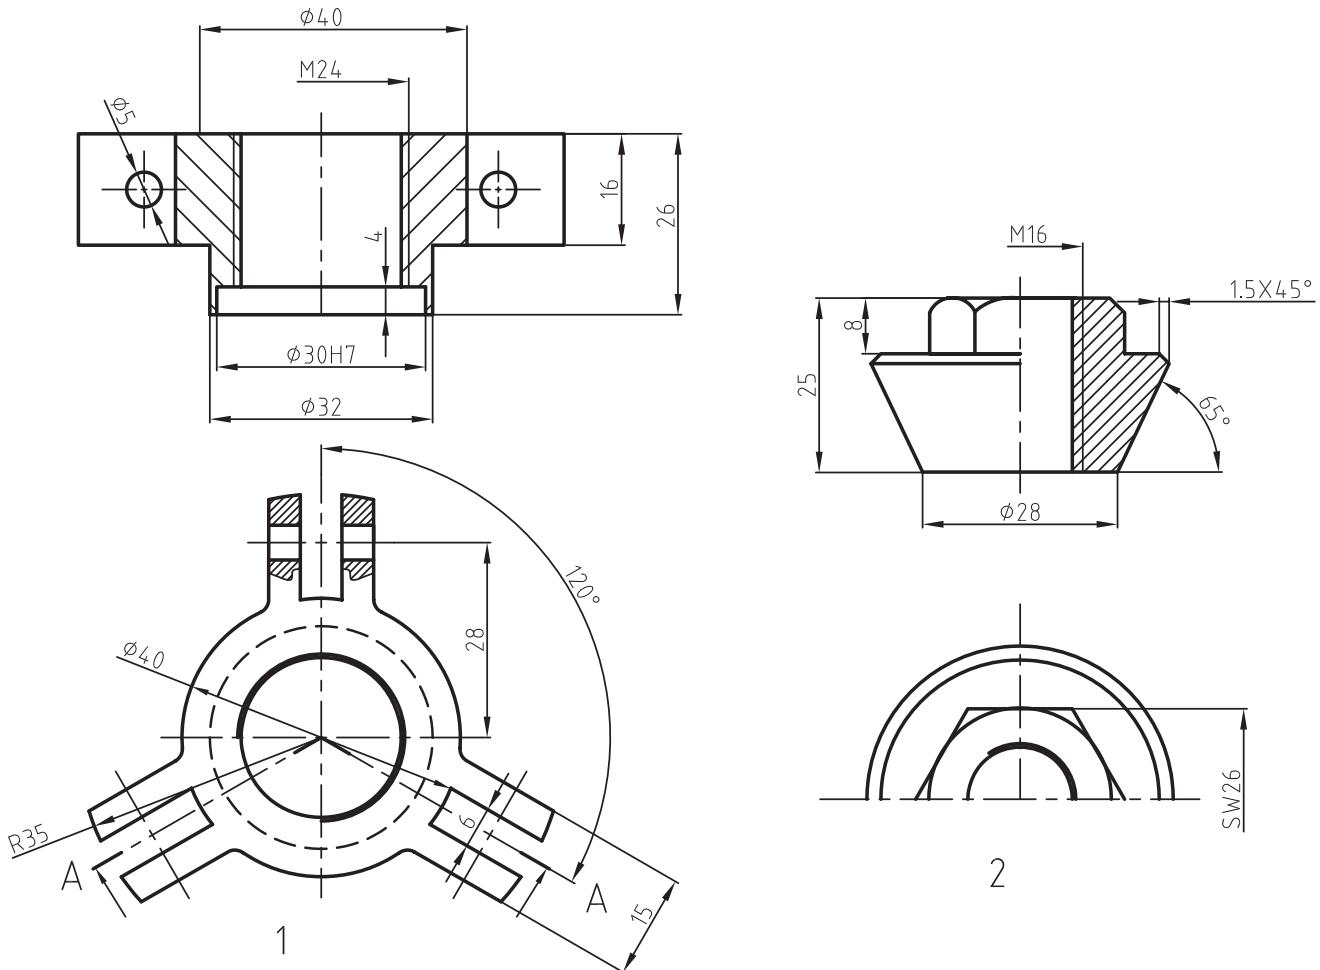


ادامه تمرين ۲

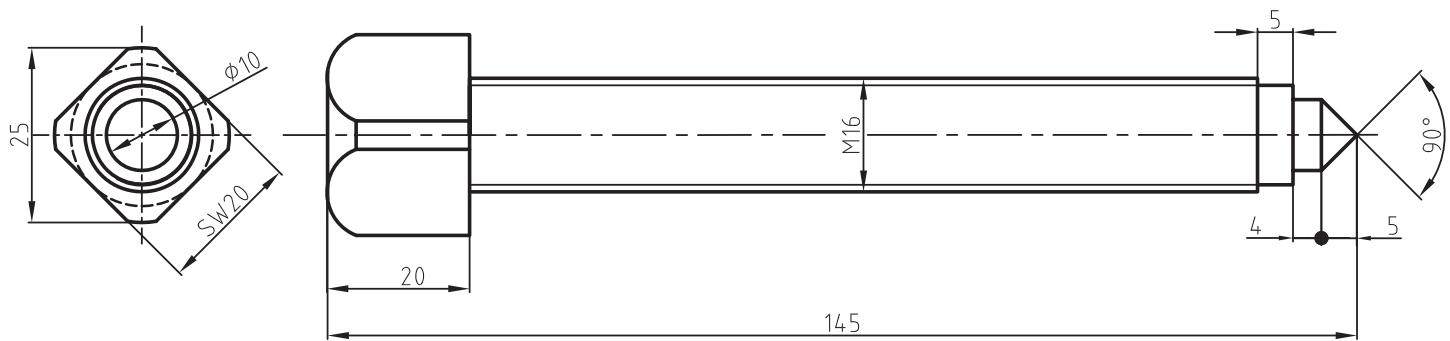


3

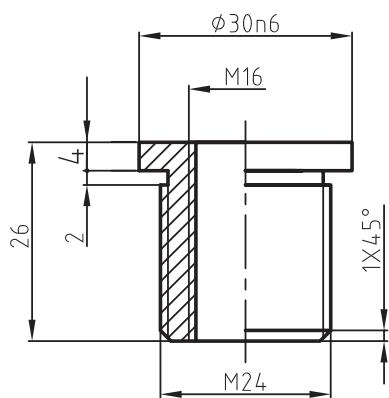

4

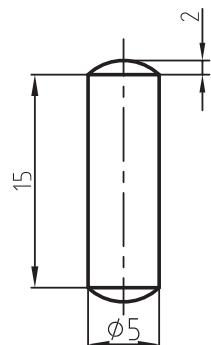


سه عدد
6

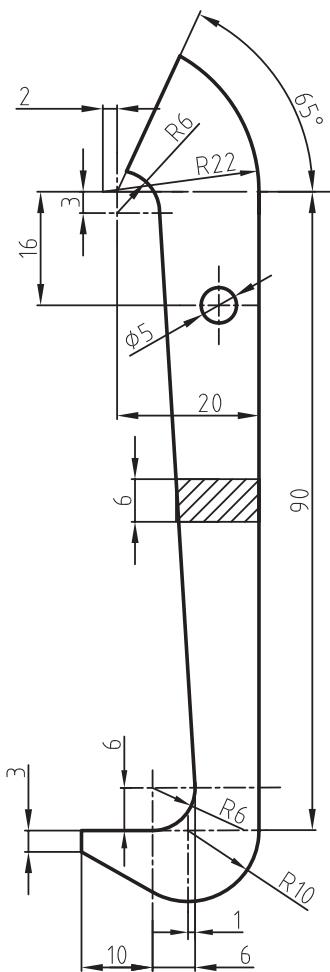

سه عدد


۳ نقشه ترسیم شده مربوط به قسمتی از مدار سوخت‌رسانی است. پس از ترسیم نقشه مونتاژ، نقشه اجرایی و نقشه انفجاری آن را ترسیم نمایید.

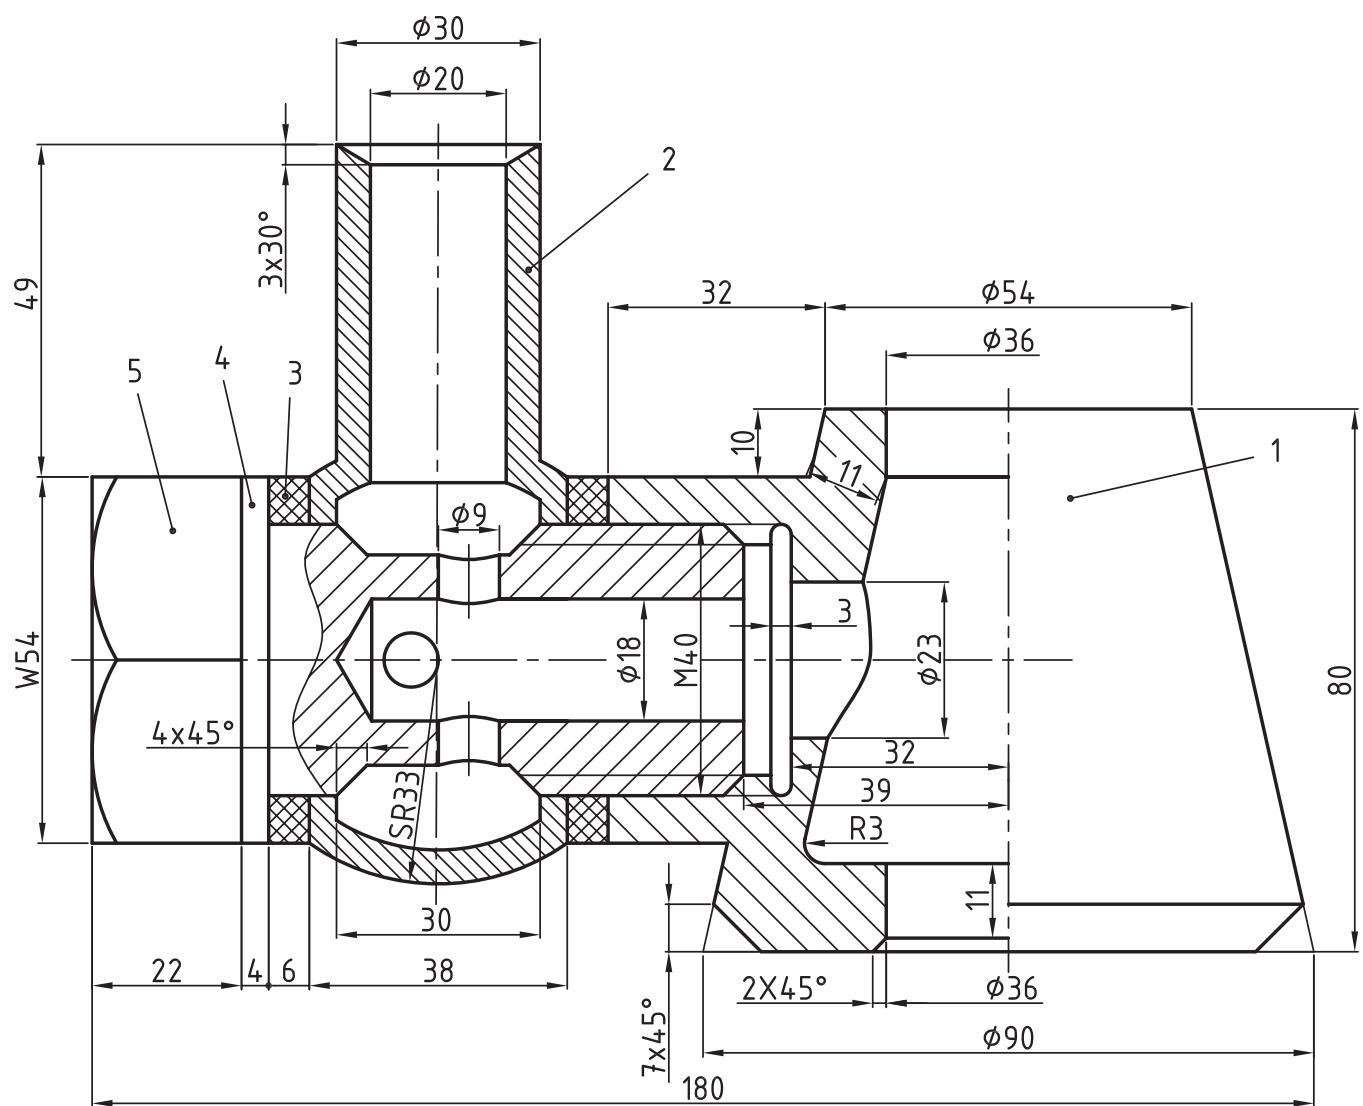

۴— از نقشه اهرم، مطابق شکل، مطلوب است:

- ۱— ترسیم نقشه مونتاژ
- ۲— ترسیم نقشه اجرایی قطعات
- ۳— ترسیم نقشه انفجاری

رسم جدول نقشه‌های اجرایی

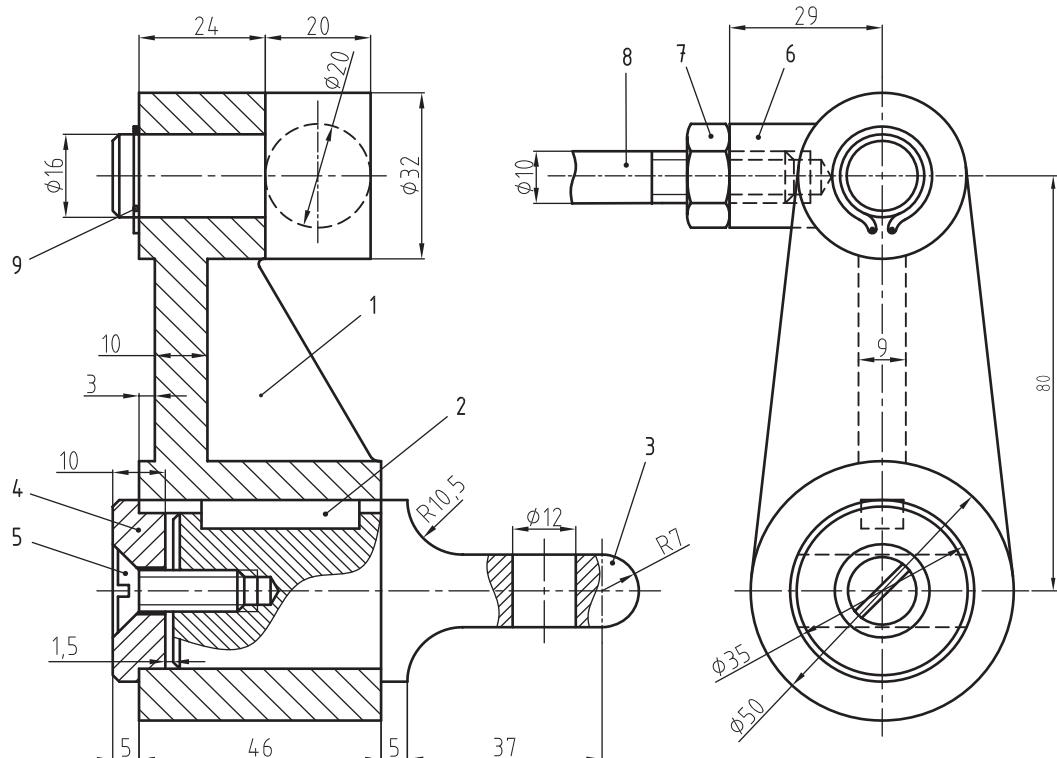


۱	رینگ فری	۹	ضخامت ۱	DIN ۴۷۱
۱	میله کشش	۸	st۴۲	× ۶۰۰ Ø۱۰
۱	مهره	۷	M۱۰+	DIN ۹۳۴
۱	قطعه اتصال میله کشش اهرم	۶	st۶۰	
۱	پیچ سر خزینه	۵		DIN ۸۷
۱	پولک نگهدارنده	۴	st۴۲	
۱	ناقل حرکت	۳	st۴۲	
۱	خار	۲	st۶۰	۶ × ۸ × ۳۰
۱	بدنه	۱	GG۱۸	
تعداد	نام قطعه	شماره	نوع و جنس	ملاحظات
۱:۱ Sc				ترسیم: اهرم بازبین:

۵— نقشه ترسیم شده مربوط به شیر اطمینان است.


- ۱— ترسیم نقشه مونتاژ
- ۲— ترسیم نقشه اجرایی قطعات
- ۳— ترسیم نقشه انفجاری

جدول مشخصات

۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
فnr	مهره	واشر	میله میانی		پیچ اتصال	واشر	بدنه	مهره
فولاد	فولاد	فولاد	فولاد	چدن	فولاد	لاستیک	چدن	جنس

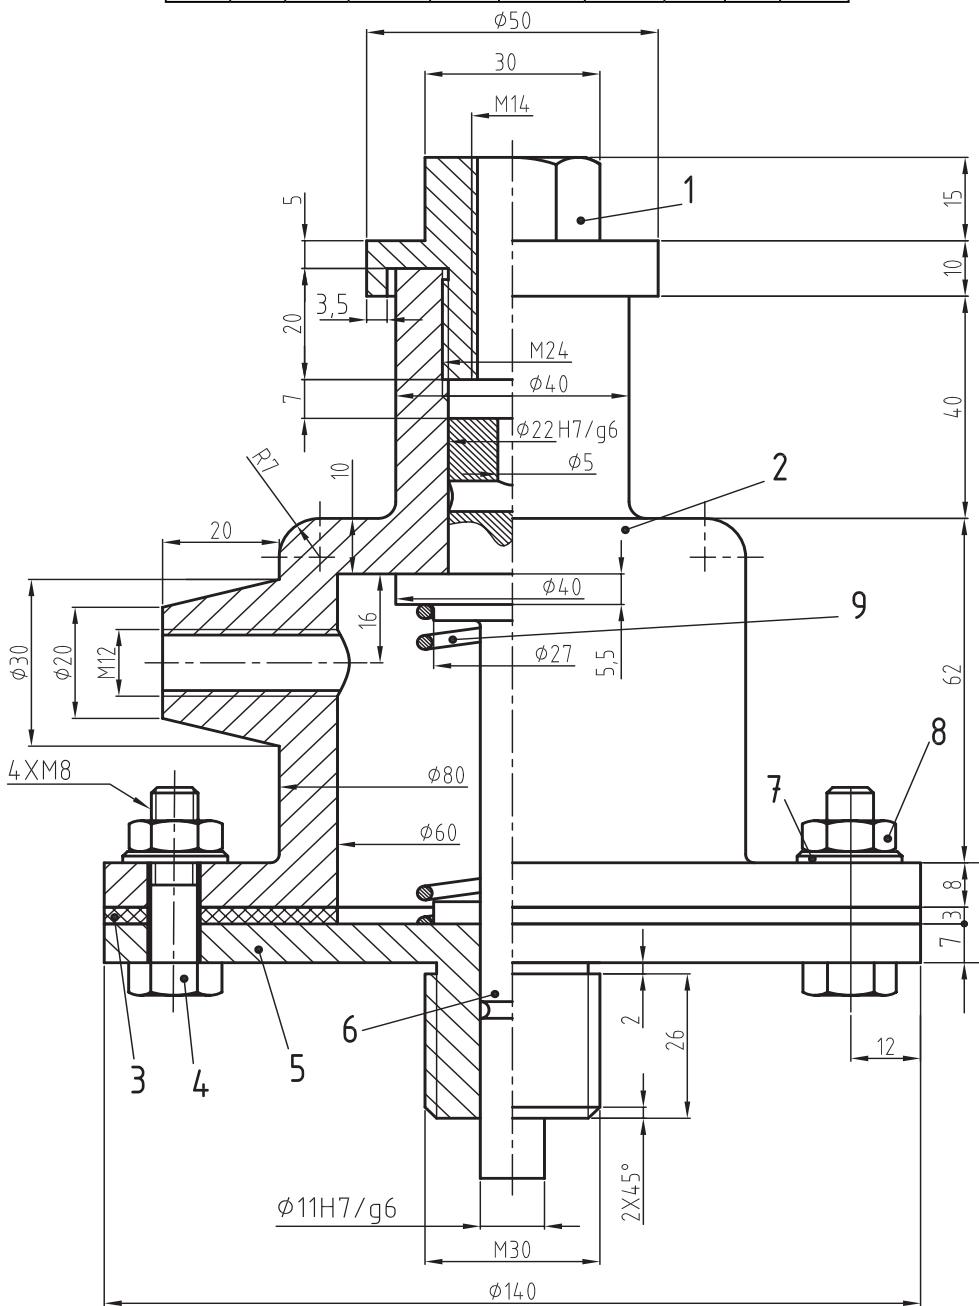


۶— نقشه ترسیم شده زیر را مجدد ترسیم نمایید. خطوط در لایه های جداگانه ترسیم شود.

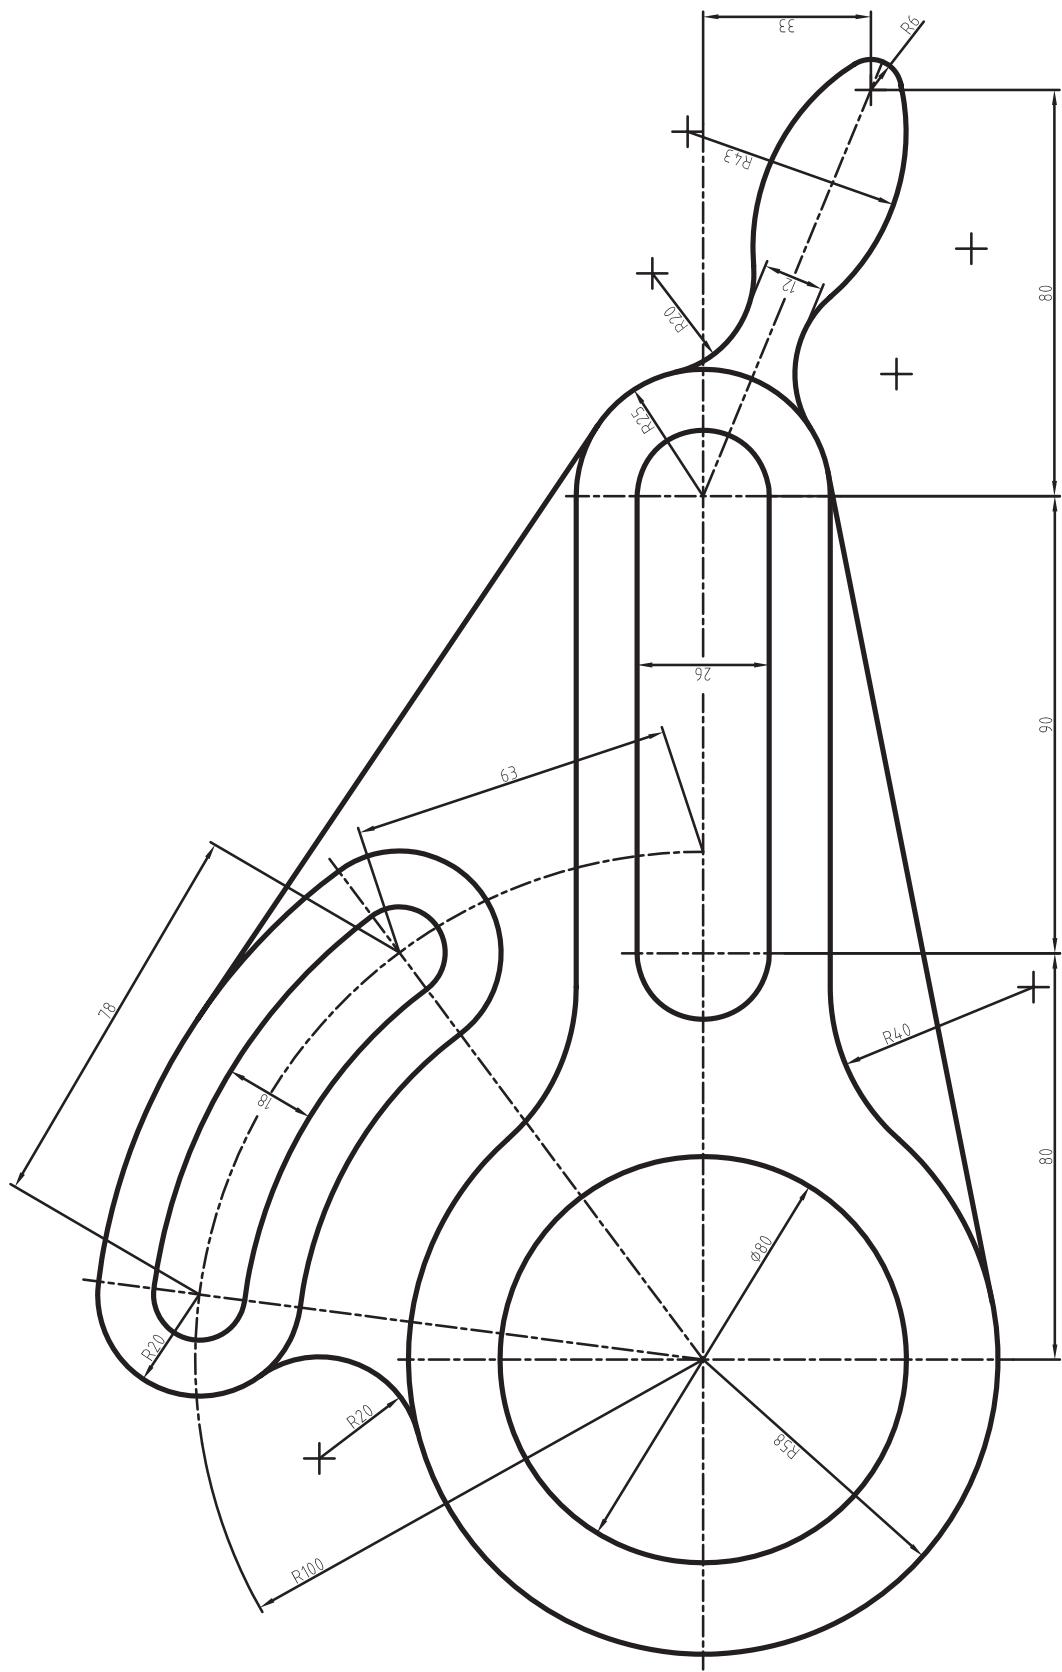


۷— نقشه ترسیم شده زیر را مجدد ترسیم نمایید. خطوط در لایه‌های جداگانه ترسیم

شود.

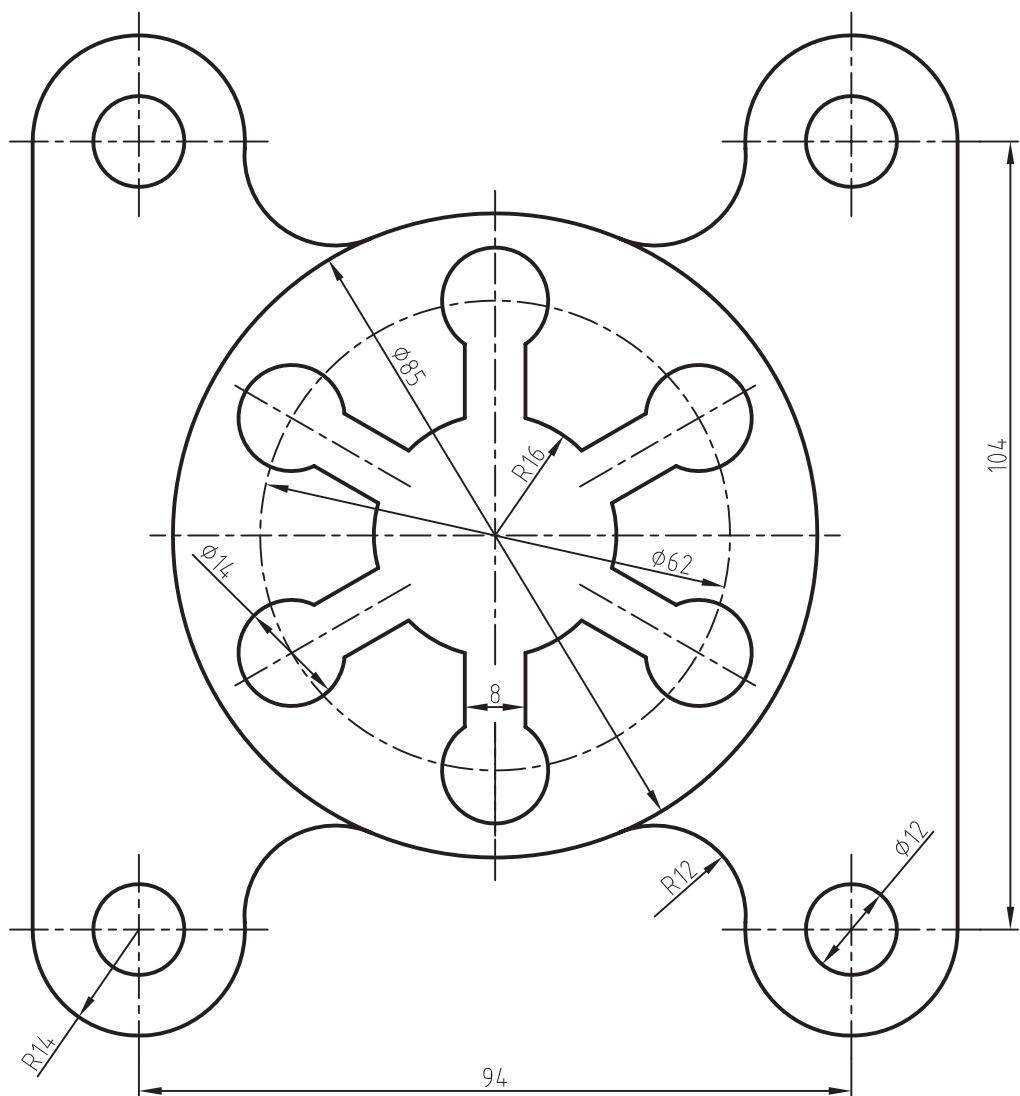


۸ — نقشه ترسیم شده زیر را مجدد ترسیم نمایید. خطوط در لایه‌های جداگانه ترسیم


شود.

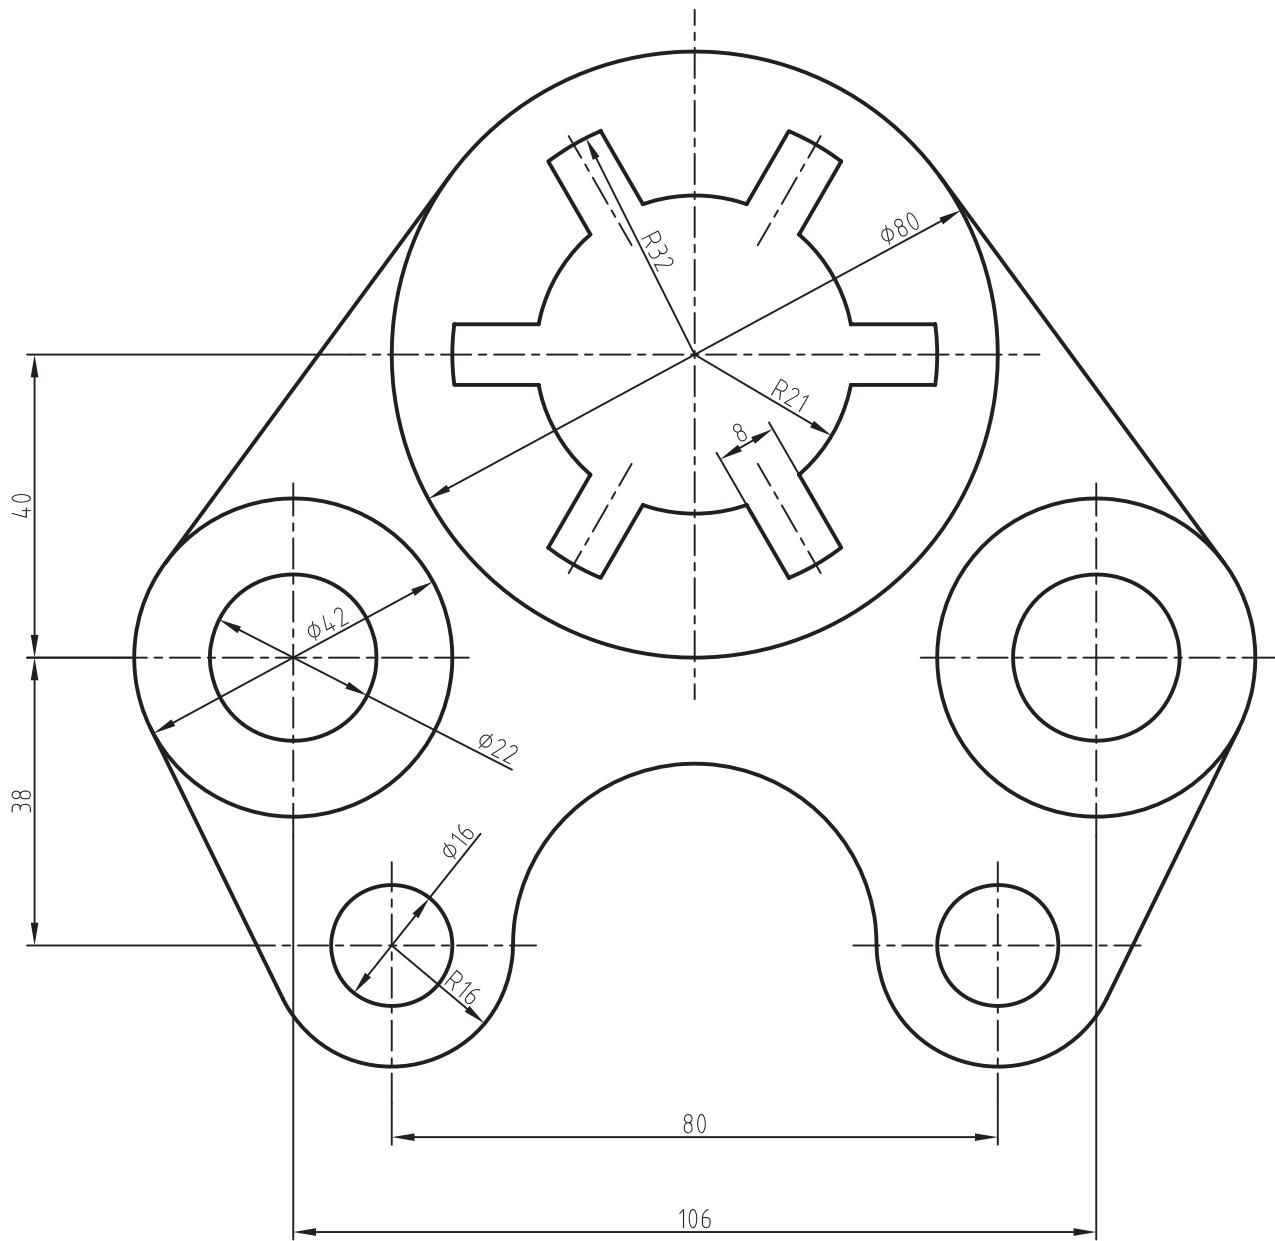


۹— نقشه ترسیم شده زیر را مجدد ترسیم نمایید. خطوط در لایه‌های جداگانه ترسیم شود.

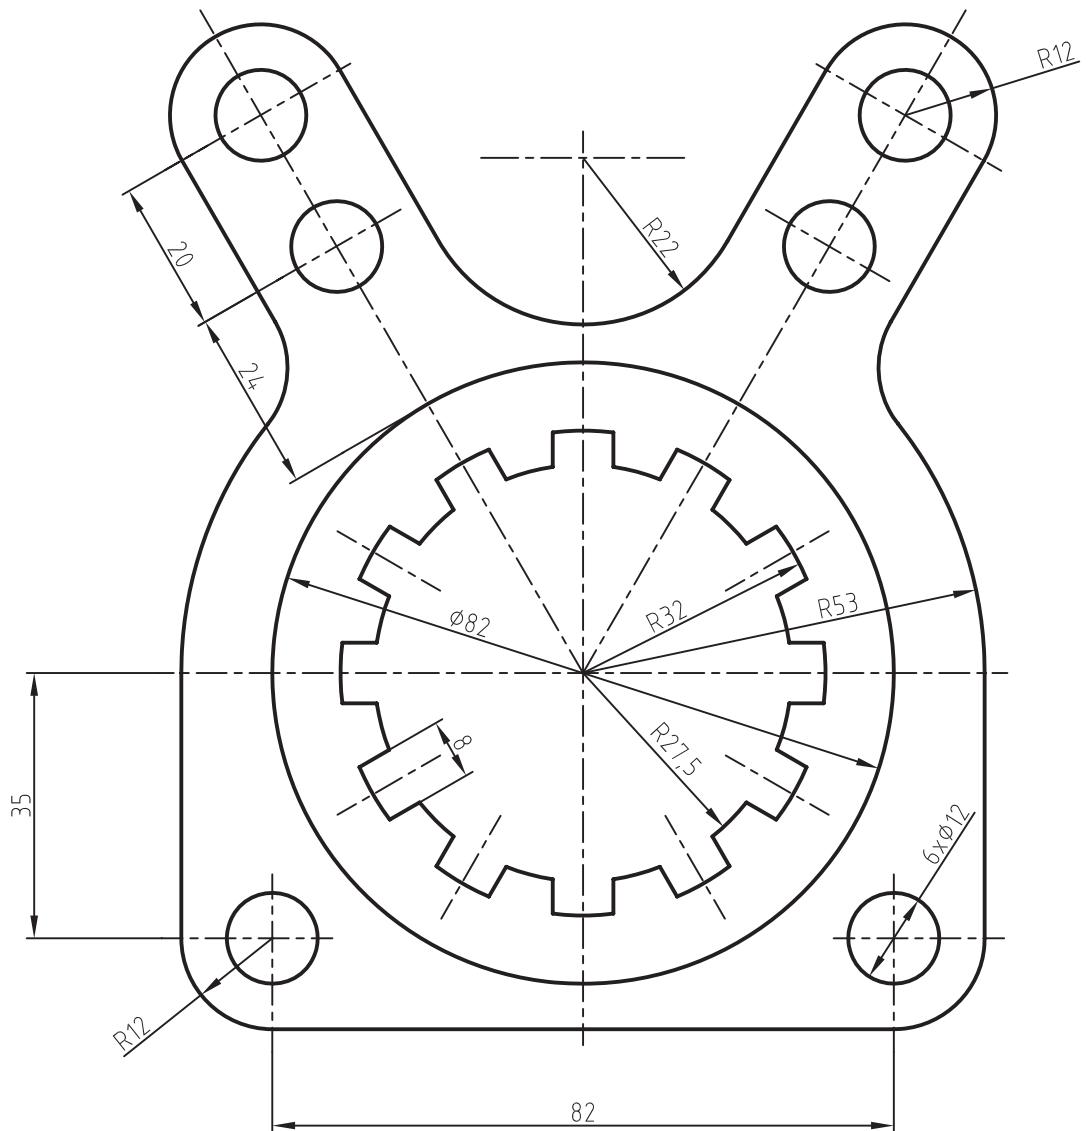

۱۰— نقشه ترسیم شده زیر را مجدد ترسیم نمایید. خطوط در لایه‌های جداگانه ترسیم شود.

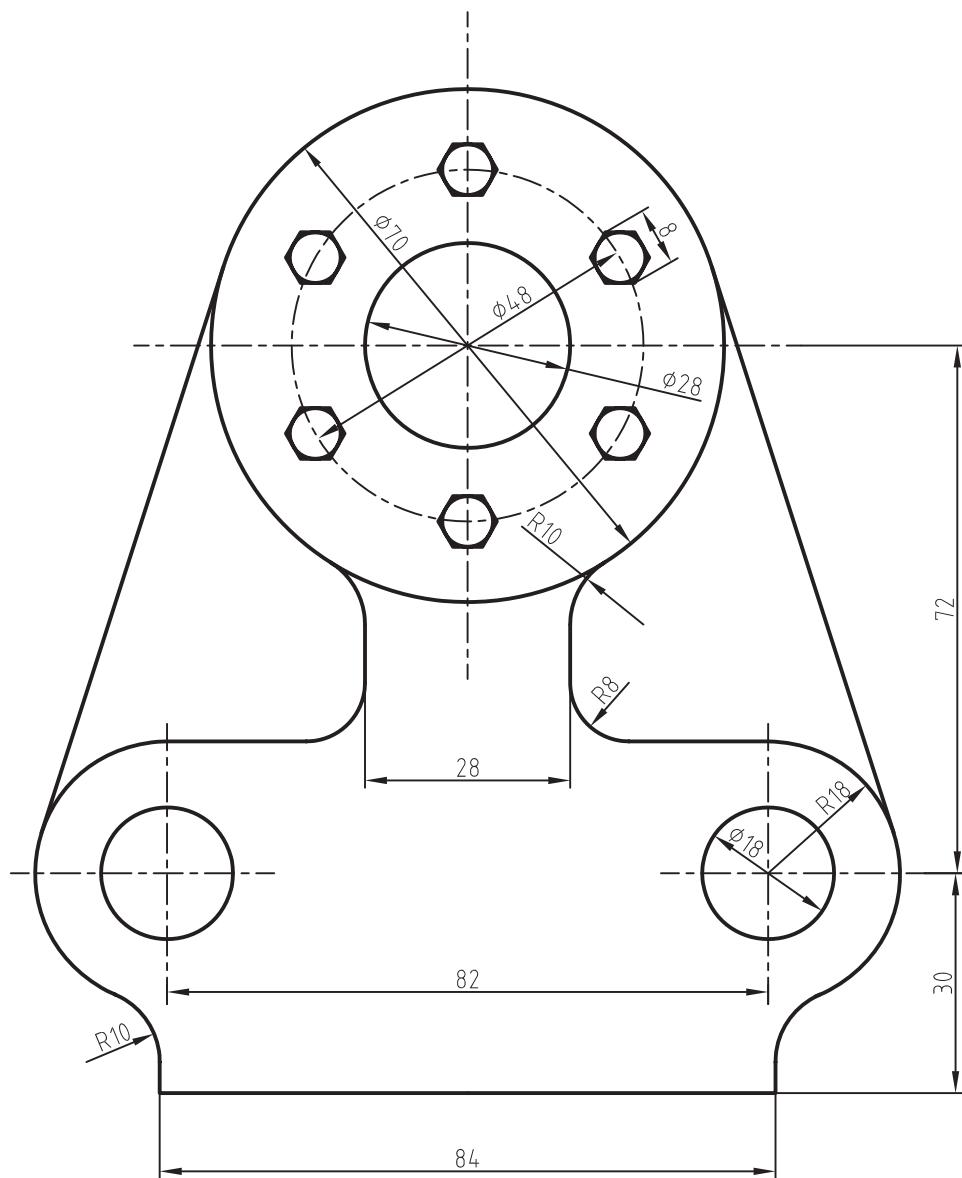


۱۱— نقشه ترسیم شده زیر را مجدد ترسیم نمایید. خطوط در لایه‌های جداگانه ترسیم شود.

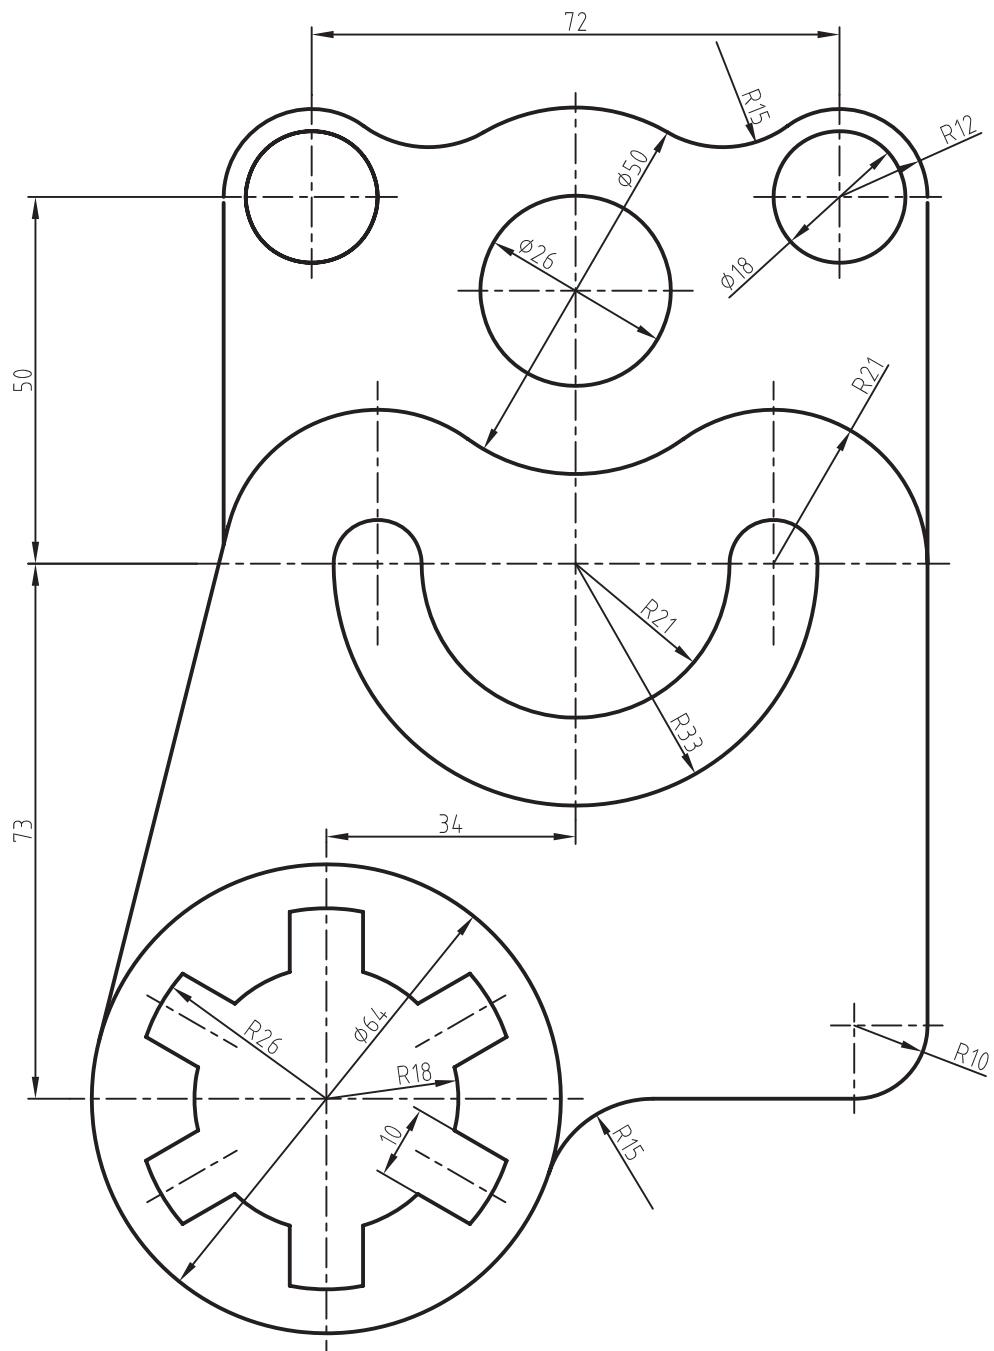


۱۲— نقشه ترسیم شده زیر را مجدد ترسیم نمایید. خطوط در لایه‌های جداگانه ترسیم

شود.

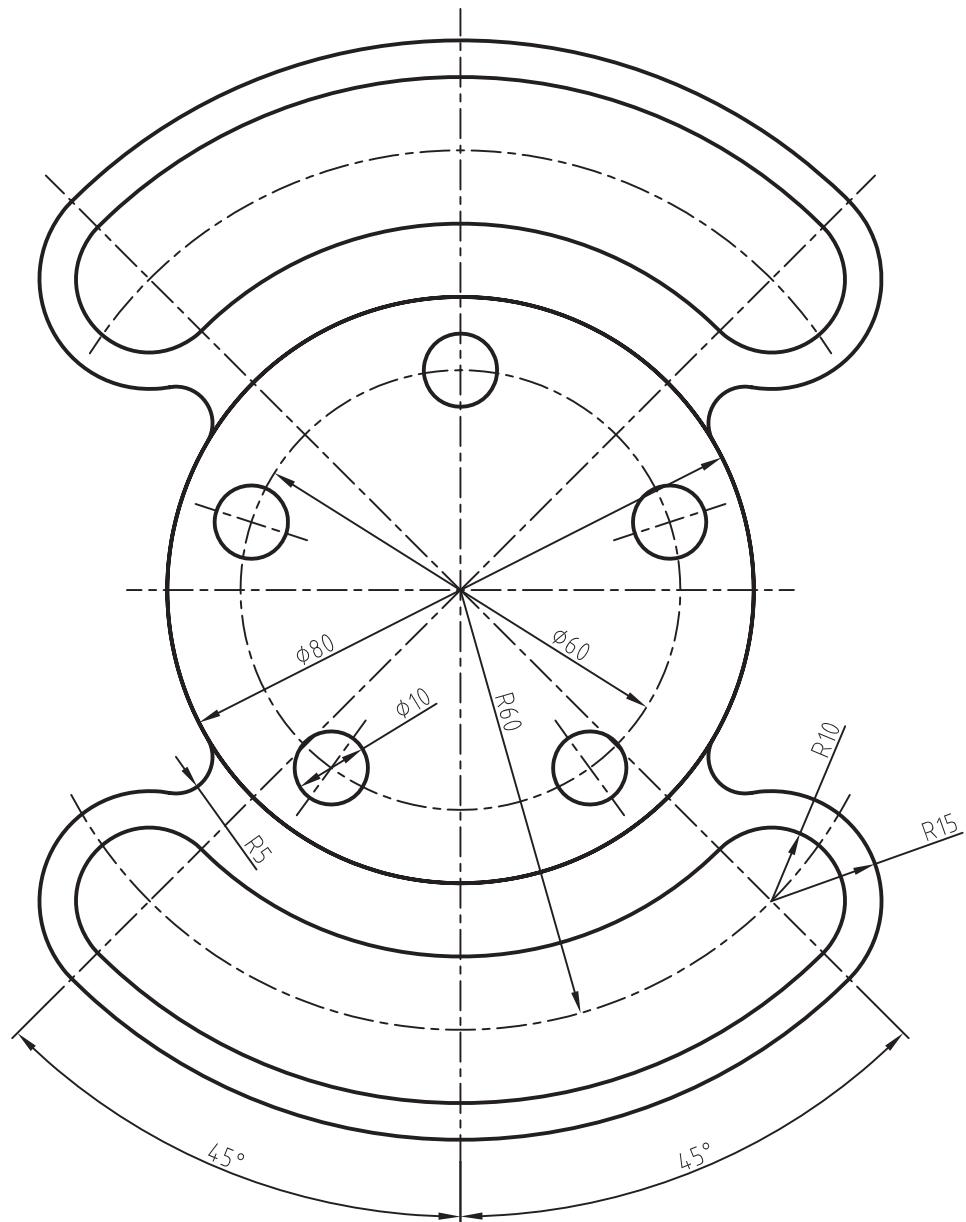


۱۳— نقشه ترسیم شده زیر را مجدد ترسیم نمایید. خطوط در لایه‌های جداگانه ترسیم

شود.

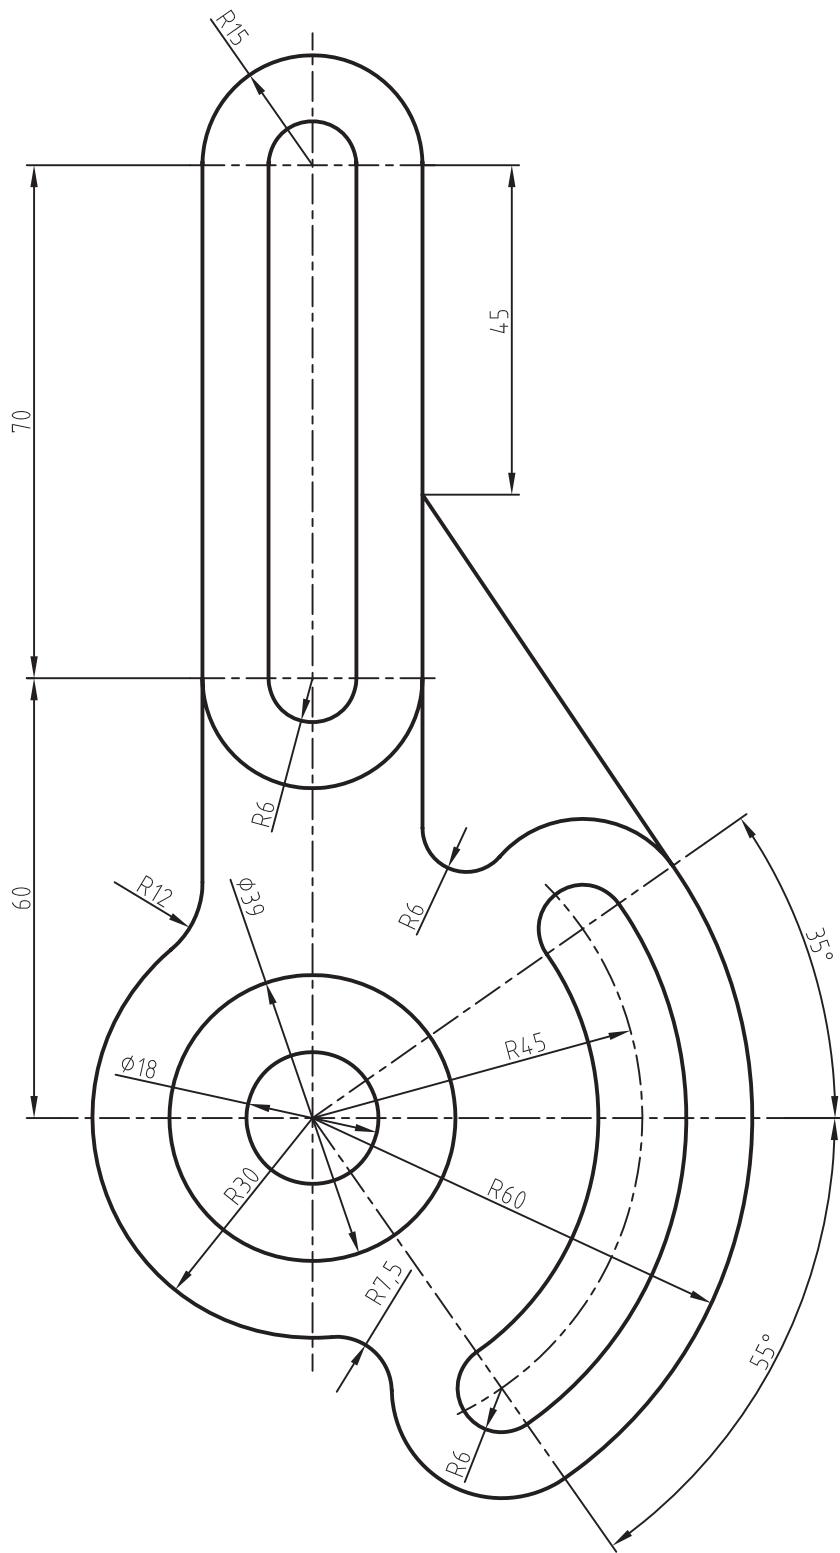

۱۴— نقشه ترسیم شده زیر را مجدد ترسیم نمایید. خطوط در لایه‌های جداگانه ترسیم

شود.

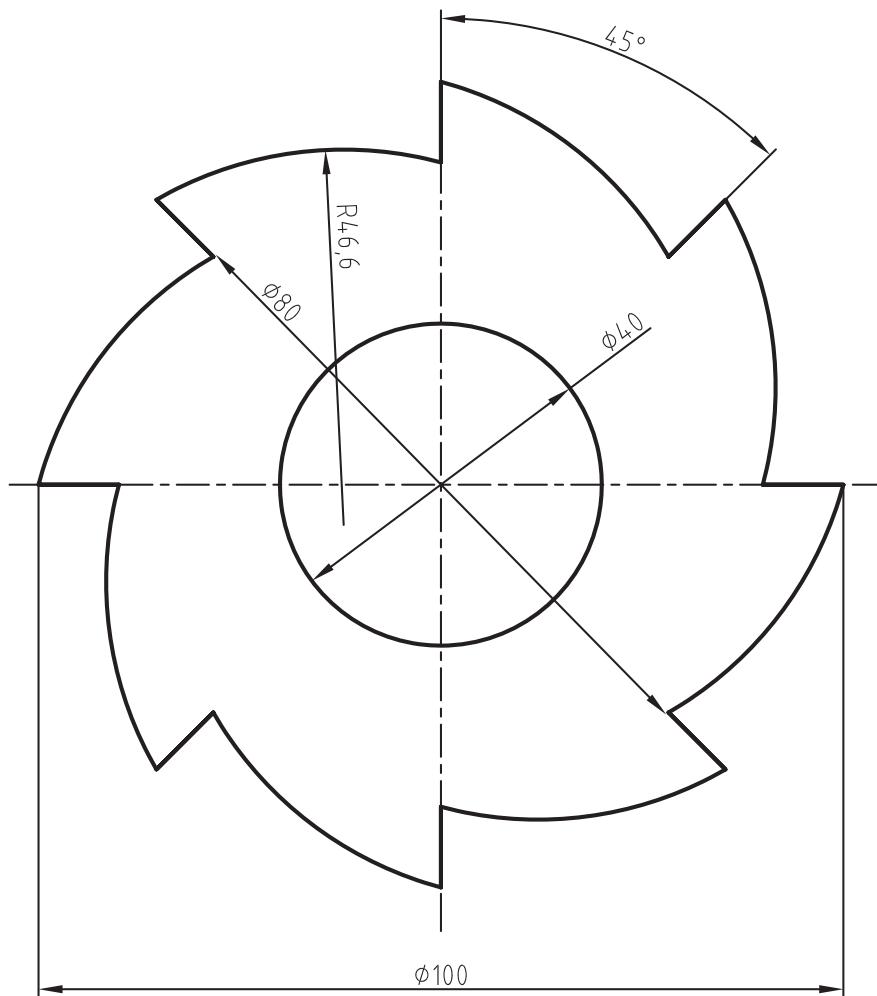

۱۵— نقشه زیر را مجدد ترسیم نمایید. خطوط در لایه‌های جداگانه ترسیم شود.

