



گرد می‌توان پلیسه‌های حاصل از محل برش را از بین بُرد. شکل ۴-۲۲ نحوه‌ی برش و پلیسه‌برداری از لوله‌های فولادی را نشان می‌دهد.

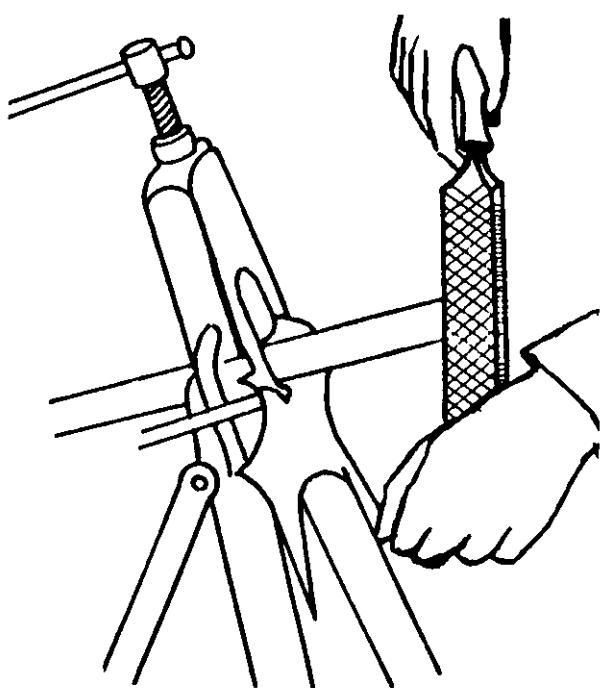

ب - پلیسه‌برداری لبه خارجی لوله توسط سوهان

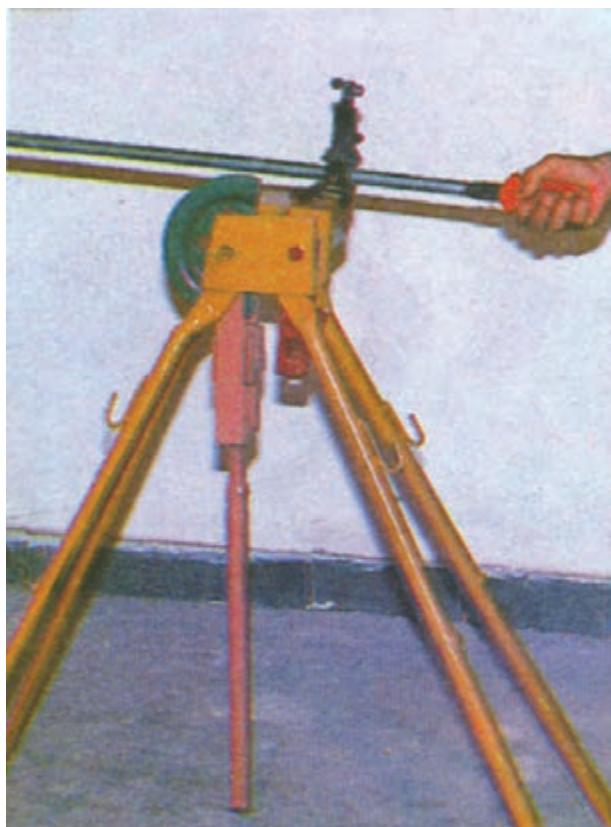

ج - پلیسه‌برداری داخل لوله توسط برقو

شکل ۴-۲۲ - مراحل برش کاری لوله‌های فولادی برق

— رزوه کردن لوله‌های فولادی: با توجه به این که لوله‌های فولادی دارای طول مشخصی هستند، هنگام لوله‌کشی در مسافت‌های طولانی باید چند شاخه لوله را به یکدیگر متصل کرد. گاهی اوقات نیز لازم است از لوله‌ای کوتاه‌تر از طول یک شاخه استفاده شود به هر صورت لازم است.

لوله‌ها را به یکدیگر یا به جعبه تقسیم متصل و یا به سر لوله‌ها زانو وصل کرد. در این صورت اتصالات لوله‌ها از طریق رزوه کردن سر لوله‌ها انجام می‌شود.

برای رزوه کردن لوله‌ها، ابتدا لوله را طوری به گیره بیندید که سر لوله حدود 10° تا 15° سانتی‌متر از لبه‌ی گیره فاصله داشته باشد. (کمتر از 10° سانتی‌متر باعث سختی انجام کار و بیشتر از 15° سانتی‌متر باعث شکستن دندانه‌های حدیده و لوله می‌شود.) دقیق کنید که سر لوله کاملاً تمیز و فاقد پلیسه و لبه‌ی بیرونی آن کمی پخ‌دار باشد. آن‌گاه دستگاه حدیده را بر لوله سوار کرده و با فشار و چرخش دسته‌ی حدیده، در جهت عقربه‌های ساعت شروع به حدیده کاری کنید. در حین کار حتماً باید با روغن‌دان بر روی لوله (محل دندانه‌سازی) عمل روغن‌کاری انجام شود. پس از این که دستگاه حدیده یک یا دو دور چرخید، آن را نیم دور بر عکس بچرخانید تا برآده‌های حاصل جدا و خارج شوند. این عمل را تا زمانی که ۳ تا ۴ دندانه‌ی لوله از حدیده بیرون آید، ادامه دهید. پس از اتمام دندانه‌سازی، حدیده را در جهت عکس حرکت عقربه‌های ساعت چرخانده و دستگاه را خارج کنید. حال با دسته‌ی حدیده ضربه‌ای به لوله بزنید تا برآده‌ها خارج شوند. شکل ۲۳-۴

مراحل مختلف حدیده کاری را نشان می‌دهد.



(الف)





(ب)




(ج)

شکل ۲۳-۴—مراحل مختلف رزوه کردن لوله‌ی فولادی

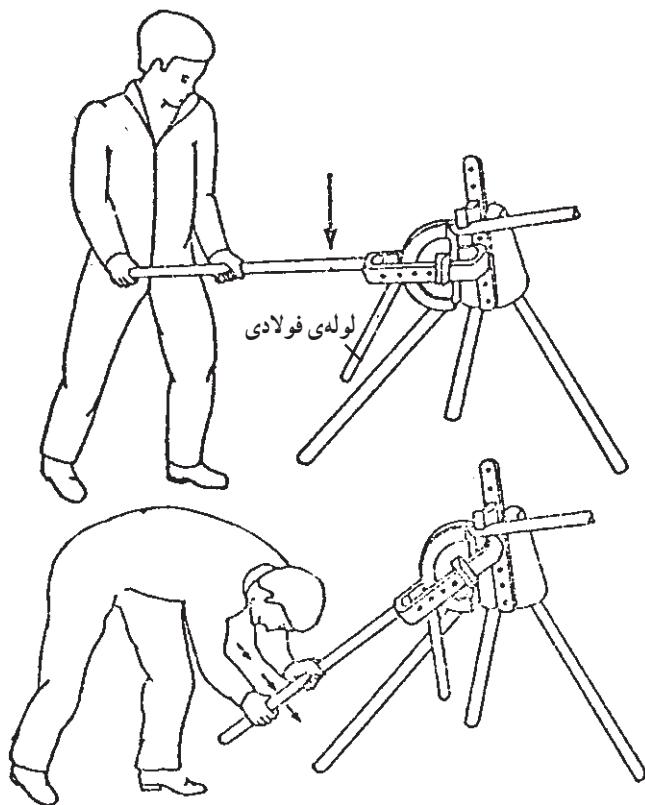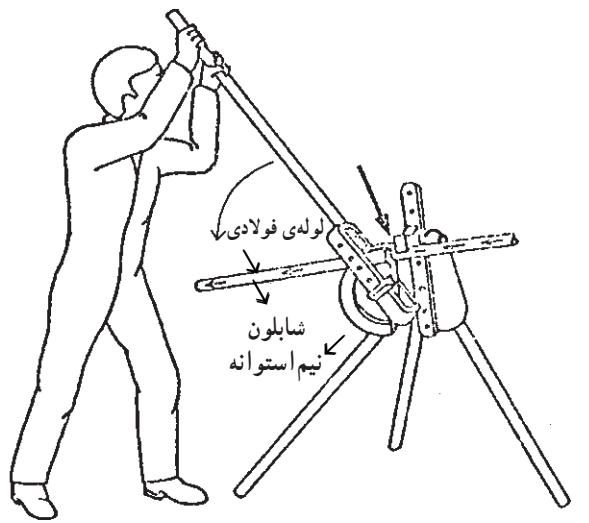

شكل ۴-۲۴-۱- مراحل خم کردن لوله فولادی

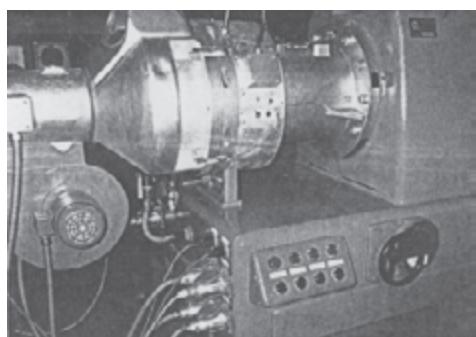


شكل ۴-۲۵- اتصال لوله خرطومی به موتور الکتریکی

- خم کردن لوله های فولادی: برای خم کردن لوله های فولادی، ابتدا شابلون نیم قوس (نیم استوانه) دستگاه خم کن، مناسب با قطر لوله، انتخاب و در جای مناسب قرار می گیرد. سپس تکیه گاه لوله مناسب با قطر لوله تنظیم می شود. پس از آماده کردن خم کن لوله مطابق شکل ۴-۲۴ داخل دستگاه قرار می گیرد.

پای خود را مطابق شکل قرار داده و با دست اهرم خم کن را می گیریم و آن را با نیروی یکنواختی به طرف پایین می کشیم تا لوله به اندازه‌ی زاویه‌ی مورد نیاز خم شود، پس از خم شدن لوله، اهرم را بالا برد و لوله را خارج می کنیم. باید توجه داشت که هر دستگاه خم کن، دارای چند نیم قوس (نیم استوانه) باشیارها و قوس هایی مناسب با قطر لوله های مختلف است. معمولاً شعاع انحنای لوله را ده برابر قطر لوله انتخاب می کنند. برای خم کردن لوله های با قطر زیاد (معمولًا بیش از ۱۱۰ میلی‌متر) از خم کن های هیدرولیکی استفاده می شود.

۴-۴- لوله های خرطومی زره دار فلزی

۱-۴-۱- لوله های خرطومی فلزی و بوشن اتصال: لوله های خرطومی فلزی قابل انعطاف اند و در مواردی که لوله های برق از درز انسداد ساختمان عبور می کنند و همچنین برای اتصال برق به موتورها یا ماشین آلاتی که ایجاد لرزش می کنند می توان از آن ها استفاده نمود (شکل ۴-۲۵).

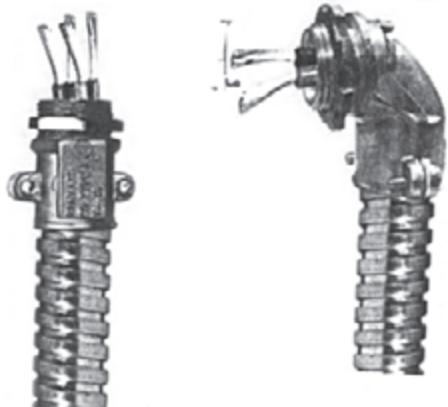

شکل ۴-۲۶- بوشن اتصال لوله‌های خرطومی به تقسیم یا لوله‌ی فولادی

باید داخل لوله‌های فولادی قابل انعطاف دارای پوششی از لاستیک و یا مواد مشابه باشد. برای اتصال لوله‌ی خرطومی به جعبه تقسیم یا لوله‌های فولادی از بوشن مخصوص استفاده می‌شود (شکل ۴-۲۶).

۲-۲-۴- برش و اتصال لوله‌های خرطومی زرهدار

فلزی: بریدن لوله‌های خرطومی زرهدار فلزی توسط تیغ اره انجام می‌شود. عمل بریدن بایستی با دقت کامل انجام شود. زیرا اندکی بی‌دقیقی سبب شکستن تیغ اره و آسیب دیدن دست می‌گردد. در صورتی که از گیره استفاده شود باید دقت کرد که لوله دو پهن نشود.

- اتصال لوله‌ی خرطومی زرهدار به جعبه اتصال توسط

پیچ و مهره‌های روی جعبه انجام می‌شود.

۲-۳- ۴- جدول مشخصات لوله‌های خرطومی فلزی

جهت تعیین تعداد سیم‌های مجاز داخل لوله: انتخاب حداقل تعداد مجاز هادی‌های روشنایی و پریز داخل لوله‌های فولادی عایق‌دار، بدون عایق برحسب سطح مقطع هادی‌ها و قطر داخلی لوله‌ها صورت می‌گیرد (جدول ۴).

جدول ۴- جدول مشخصات لوله‌های خرطومی فلزی

۶		۵		۴		۳		۲		تعداد هادی
شماره لوله	قطر	Pg	قطر	Pg	قطر	Pg	قطر	Pg	قطر	سطح مقطع هادی (میلی‌مترمربع)
۱۱	۱۱/۶	۱۶	۱۱	۱۶/۴	۱۶	۱۱	۱۶/۴	۱۶	۱۱	(m) و (e) ۱
۱۳/۵	۱۸	۲۱	۱۲/۵	۱۶/۴	۱۶	۱۱	۱۶/۴	۱۶	۱۱	(m) و (e) ۱/۵
۱۶	۱۹/۹	۲۱	۱۲/۵	۱۸	۲۱	۱۳/۵	۱۸	۲۱	۱۱	(m) و (e) ۲/۵
۲۱	۲۵/۵	۲۹	۲۱	۲۵/۵	۲۹	۱۶	۱۹/۹	۲۱	۱۲/۵	(m) و (e) ۴
۲۹	۳۴/۲	۲۹	۲۱	۲۵/۵	۲۹	۲۱	۲۵/۵	۲۱	۱۶	(m) و (e) ۶
۲۹	۳۴/۲	۳۶	۲۹	۳۴/۲	۳۶	۲۹	۳۴/۲	۲۹	۲۱	(m) و (e) ۱۰
۳۶	۴۴	۴۲	۳۶	۴۴	۳۶	۲۹	۳۴/۲	۲۶	۲۹	(e) ۶
۳۶	۴۴	۴۲	۳۶	۴۴	۳۶	۲۹	۳۴/۲	۲۶	۲۱	(m) ۱۶
۴۲	۵۱	۴۸	۴۲	۵۱	۴۸	۲۶	۴۴	۴۲	۲۹	(e) ۲۵
۴۲	۵۱	۴۸	۴۲	۵۱	۴۸	۲۶	۴۴	۴۲	۲۹	(m) ۲۵
۴۸	۵۵/۵	-	۴۲	۵۱	۴۸	۲۶	۴۴	۴۲	۲۹	(m) ۲۵
-	-	-	-	-	-	۴۸	۵۵/۵	-	۴۲	(m) ۵۱
-	-	-	-	-	-	۴۸	۵۵/۵	-	۴۲	(m) ۶۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۴۸	۵۵/۸	(m) ۹۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۸	(m) ۱۲۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۸	(m) ۱۵۰

۴-۳-۴- کار عملی (۸)

زمان: ۱۲ ساعت

۱-۴-۴- هدف: برش، خم کاری، اتصالات و نصب

لوله‌های فولادی

۲-۴-۴- وسایل مورد نیاز:



شکل ۴-۲۷- چند نمونه ابزار کار

۱- لوله‌ی فولادی Pg13/5 به مقدار نیاز

۲- بست ریل دار لوله‌ی فولادی ۱۳/۵ به تعداد نیاز

۳- بست لوله‌ی فولادی ۱۳/۵ به تعداد نیاز

۴- چراغ توپنی روکار ۱ عدد

۵- کلید یک پل روکار بارانی ۱ عدد

۶- پرینز سه فاز روکار بارانی ۱ عدد

۷- کلید سه فاز روکار بارانی ۱ عدد

۸- الکتروموتور ۱ عدد

۹- لوله‌ی خرطومی ۱۳/۵ به طول ۸۰ میلی‌متر

۱۰- زانوی فلزی ۱۳/۵ ۴ عدد

۱۱- گیره‌ی صحرابی ۱ دستگاه

۱۲- آچار لوله‌گیر ۱ عدد

۱۳- زانوی خم شده‌ی آماده ۱ عدد

۱۴- جعبه تقسیم چدنی روکار گرد ۱ عدد

۱۵- لوله خم کن لوله‌ی فولادی با پارچه ۱ دستگاه

۱۳/۵

۱۶- تیغه اره‌ی آهن بُر ۱ عدد

۱۷- لوله بر لوله‌ی فولادی ۱ عدد

۱۸- بُرقو ۱ عدد

۱۹- حدیده با پارچه ۱۳/۵ ۱ عدد

۲۰- خطکش و متر فلزی از هر کدام ۱ عدد

۲۱- پیچ گوشتی یک دست با نمره‌های مختلف

۲۲- دریل و منه الماسه ۱ دستگاه

۲۳- رول پلاک

۲۴- پیچ چوب یا پیچ خودرو

۲۵- پیچ و رول پلاک جهت نصب الکتروموتور

۲۶- آچار فرانسه

۳-۴- نکات ایمنی:


- برای برش لوله‌های فولادی لوله بر مناسب با قطر لوله
انتخاب نمایید.

- در صورت استفاده از کمان اره برای برش لوله‌ی فولادی اصول صحیح برش لوله با کمان اره را رعایت کنید.
- در انتخاب رول‌پلاک و رول‌بولت توجه داشته باشید که سنگینی اعمال شده را بتواند تحمل کند.
- هرگز بیش از ظرفیت مجاز از لوله‌ی فولادی سیم عبور ندهید.

- لوله‌ای را که به الکتروموتور منتهی می‌شود با خم 90° و زانوی 90° اتصال دهید. برای این کار لوله‌ها را حدیده کنید.
- لوله‌ها را مطابق شکل ۴-۲۸ به جعبه تقسیم، چراغ تومنی، کلید یک پل و پریز سه فاز اتصال داده و توسط بسته‌های فولادی روی دیوار نصب کنید.
- لوله‌ی فولادی را بالوله‌ی خرطومی فلزی به الکتروموتور ارتباط دهید.

۴-۳-۴- مراحل کار:

- لوله‌ی فولادی Pg۱۳/۵ را مطابق اندازه‌های داده شده در شکل ۴-۲۸ و در مواردی که اندازه داده نشده، در اندازه‌ی مناسب بیرید.
- لوله‌هایی را که به چراغ و پریز سه فاز وصل می‌شوند خم کاری کنید.

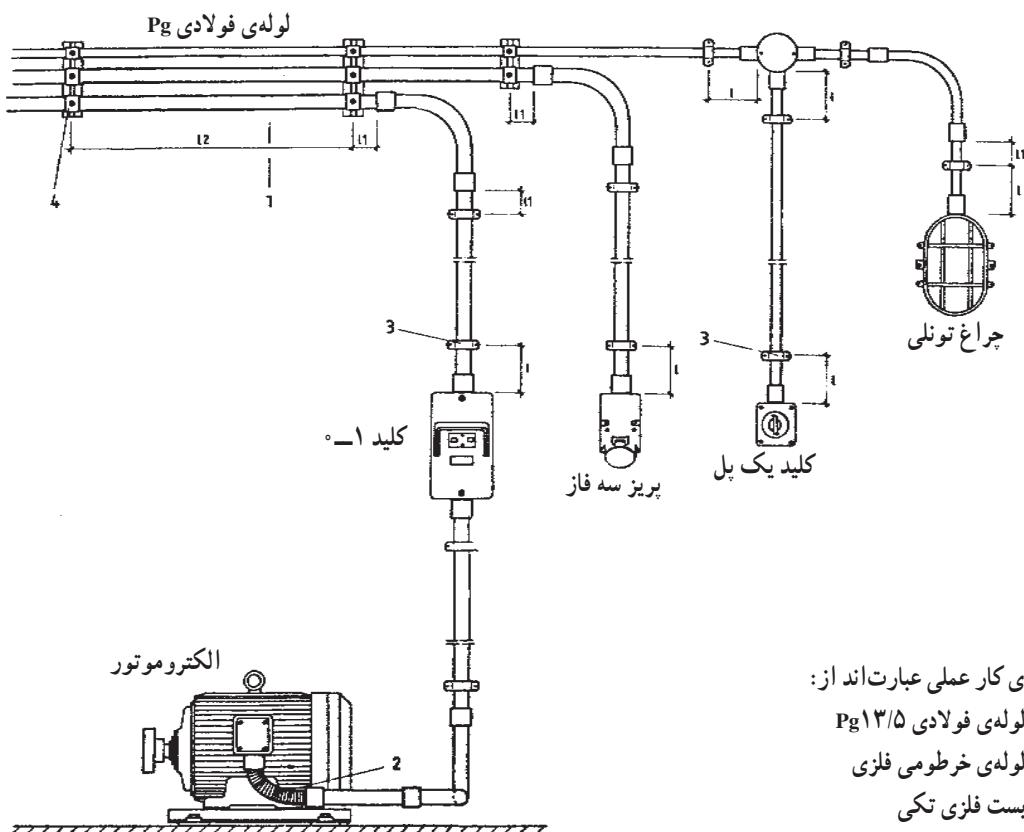

اجزای کار عملی عبارت اند از:


- ۱- لوله‌ی فولادی Pg۱۳/۵
- ۲- لوله‌ی خرطومی فلزی
- ۳- بست فلزی تکی
- ۴- بست فلزی مرکب

$$100\text{mm} = L$$

$$50\text{mm} = L_1$$


$$800 - 110\text{mm} = L_2$$

شکل ۴-۲۸

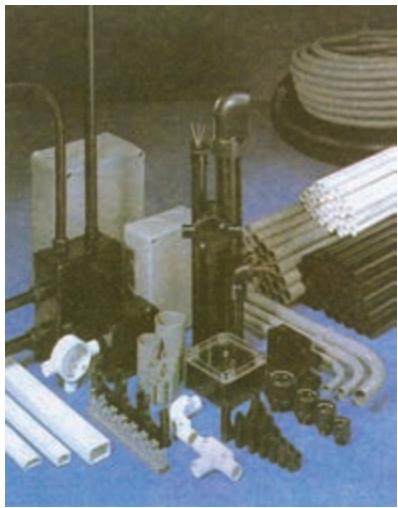

شکل ۴-۲۹— انواع لوله و اتصالات PVC

۴-۴- بش، خم کاری، اتصال و نصب لوله های PVC
۱-۴- لوله های PVC و کاربرد آنها در تأسیسات الکتریکی: ماده‌ی PVC (پلی وینیل کلراید) یکی از ترمoplastیک‌های است. با افزودن مقداری ماده‌ی پلاستیک به PVC سخت، آن را قابل انعطاف می‌کنند. ماده‌ای که به این طریق به دست می‌آید در برابر ضربه و تکان‌های شدید مقاوم‌تر است. از PVC برای ساخت لوله‌ها استفاده می‌شود که یکی از مصارف آن در لوله‌کشی برق می‌باشد. شکل ۴-۲۹ انواع لوله و اتصالات PVC را نشان می‌دهد.

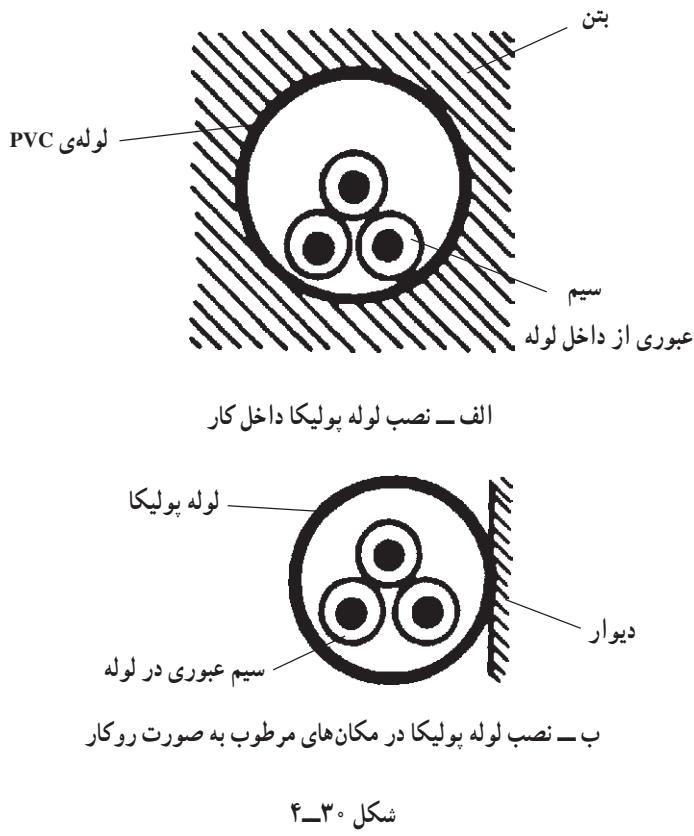


شکل ۴-۳۰

لوله‌ی PVC سخت را برای ولتاژ 60° ولت و کمتر و در موارد زیر می‌توان به کار برد :

- نصب روی دیوار، کف و سقف ساختمان‌های بتونی.
- نصب در زمین در صورتی که، در غلاف بتونی به ضخامت حداقل دو سانتی‌متر قرار داده شود و یا در عمق حداقل 60° سانتی‌متر از کف نصب شود (شکل ۴-۳۰-الف).
- در محل‌هایی که در معرض عوامل خوردگی شدید قرار دارد و یا مکان‌هایی که در معرض مواد شیمیایی باشد.
- در مکان‌های مرطوب از قبیل محل‌هایی که غالباً شسته می‌شوند و یا قسمت‌هایی از برخی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها مانند لبینیات‌سازی، لباس‌شویی، کنسروسازی و امثال آن. در چنین مواردی لوله‌کشی جعبه‌ها و لوازم مربوطه باید به نحوی مجهز و نصب شود که از ورود آب به داخل آن جلوگیری شود (شکل ۴-۳۰-ب). هم‌چنین کلیه‌ی پایه‌ها، پیچ‌ها، بست‌ها، مهره‌ها و متعلقات لوله‌کشی با لوله‌ی PVC باید از نوع مقاوم در برابر زنگ‌زدگی باشد.
- به‌طور کلی از این لوله‌ها می‌توان در مکان‌های خشک یا مرطوب به جز موارد زیر استفاده نمود.

– در ساختمان‌هایی که احتمال اشتعال وجود دارد (شکل ۴_۳۱).

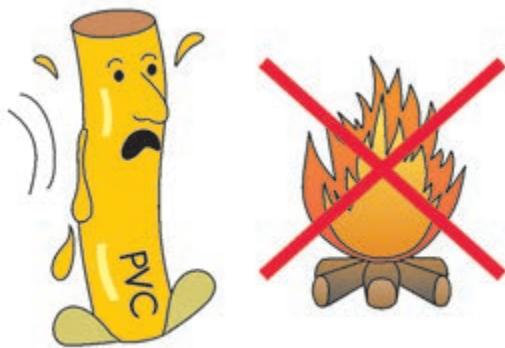

شکل ۴_۳۱




شکل ۴_۳۲

– برای ولتاژ بیش از 600 ولت، به استثنای مواردی که لوله در غلاف بتنی به ضخامت 5 سانتی‌متر قرار داشته باشد.
– نصب در ارتفاع کم از سطح زمین به صورت آزاد، مگر در مواردی که در برابر صدمات فیزیکی محافظت شود (شکل ۴_۳۲).



شکل ۴_۳۳

– استفاده به عنوان پایه‌ی چراغ‌ها و یا نگهدارنده‌ی وسایل الکتریکی (شکل ۴_۳۳).

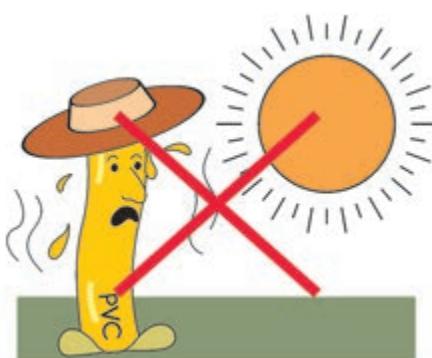

شکل ۴_۳۴

– نصب در محل‌هایی که لوله در معرض نور خورشید قرار داشته باشد مگر در مواردی که لوله برای همین منظور ساخته شده باشد (شکل ۴_۳۴).

جدول ۵-۴- تعداد سیم‌های مجاز درون لوله‌های PVC میلی‌متری

اندازه‌ی اسمی لوله‌های پولیکا (PVC) میلی‌متری					سطح مقطع سیم به میلی‌مترمربع
۳۲	۲۵	۲۰	۱۶	۱۰	
۲۴	۲۰	۱۲	۷	۱	
۲۰	۱۸	۱۱	۶	۱/۵	
۲۲	۱۴	۸	۵	۲/۵	
۱۵	۹	۵	۳	۴	
۱۲	۷	۴	۲	۶	
۷	۴	۲	—	۱۰	
۵	۳	۲	—	۱۶	
۳	۲	—	—	۲۵	
۲	—	—	—	۳۵	
۲	—	—	—	۵۰	

۴-۴- چگونگی تعیین تعداد سیم‌های مجاز

داخل لوله PVC : حداکثر تعداد مجاز هادی‌های روشنایی، پریزها (قدرت) در داخل لوله‌های PVC، برحسب سطح مقطع هادی‌ها و قطر داخلی لوله‌ها و همچنین حداکثر تعداد مجاز هادی‌های جریان ضعیف (تلفن و زنگ اخبار و مانند آن) در لوله‌های پلاستیکی سخت (PVC) برحسب سطح مقطع و یا قطر هادی‌ها و قطر داخلی لوله‌ها در دو نوع میلی‌متری و اینچی در جداول ۴-۵ و ۴-۶ درج شده است.

حداقل قطر داخلی لوله‌های PVC سخت ۱۶ mm است.

مثال : سیم ۱۰ میلی‌مترمربع را از لوله‌ی شاتزده نمی‌توان عبور داد و از لوله‌ی ۲۰ میلی‌مترمربع دو رشته، از لوله‌ی ۲۵ میلی‌مترمربع چهار رشته، از لوله‌ی ۳۲ میلی‌مترمربع هفت رشته می‌توان عبور داد.

جدول ۶-۴- تعداد سیم‌های مجاز درون لوله‌های PVC اینچی

اندازه‌ی نامی لوله‌های (PVC) اینچی								
۱/۴ اینچ	۱ اینچ	۳/۴ اینچ	۵/۸ اینچ	سطح مقطع سیم به میلی‌متر مربع				
۳۰	۳۵	۱۹	۲۰	۹	۱۲	۶	۷	۱
۲۶	۳۱	۱۸	۱۸	۸	۱۰	۵	۶	۱/۵
۲۱	۲۴	۱۳	۱۴	۶	۸	۴	۵	۲/۵
۱۳	۱۶	۸	۹	۴	۵	۲	۳	۴
۱۰	۱۲	۶	۷	۳	۴	۲	۲	۶
۶	۷	۴	۴	۲	۲	—	—	۱۰
۵	۵	۳	۳	—	—	—	—	۱۶
۳	۳	۲	۲	—	—	—	—	۲۵
۲	۲	—	—	—	—	—	—	۳۵
—	۲	—	—	—	—	—	—	۵۰

شش رشته می‌توان عبور داد.

تذکر: منظور از لوله‌های PVC فشار قوی لوله جداره‌ی ضخیم برای تحمل نیروهای مکانیکی زیاد است و منظور از لوله PVC فشار ضعیف لوله جداره‌ی نازک می‌باشد که برای جاهابی که مقدار نیروهای فشاری کم باشد استفاده می‌گردد.

مثال: سیم با سطح مقطع ۱۰ میلی‌مترمربع را از لوله‌ی

۵/۸ فشار قوی و فشار ضعیف نمی‌توان عبور داد، از لوله‌ی ۳/۴ فشار قوی و فشار ضعیف هر کدام دو رشته سیم، از لوله‌ی

۱/۴ فشار قوی و فشار ضعیف هر کدام چهار رشته سیم و از لوله‌ی ۱/۴ فشار ضعیف هفت رشته و فشار قوی همان لوله

۴-۳-۴- لوازم و تجهیزات کار با لوله‌ی PVC:

- چسب PVC: برای اتصال لوله‌ی پی‌وی‌سی تا قطر 50° میلی‌متر از چسب مخصوص با غلظت کم و برای لوله‌های با قطر بیش‌تر از چسب با غلظت زیاد استفاده می‌کنند. چسب مخصوص لوله‌ی پی‌وی‌سی اگر در معرض هوای آزاد قرار بگیرد، حلال آن تبخیر و به صورت ژلاتین درمی‌آید. معمولاً این تغییر حالت با تغییر رنگ همراه است و چسب دیگر قابل استفاده نیست (شکل ۴-۲۵).



شکل ۴-۳۵- چسب PVC


چسب غلیظ شده (یعنی به حالت ژلاتینی درآمده) را نباید با استفاده از حلال، رقیق و مصرف کرد، زیرا چسب، در این حالت خاصیت چسبندگی خود را از دست می‌دهد. این چسب‌ها باید از شعله‌ی آتش دور نگهداشته شوند. هم‌چنین بوییدن و یا تماس چسب با پوست بدن باعث عوارضی می‌شود که برای سلامت شخص زیان‌آور است.

۴-۳-۶- زانویی، تبدیل و چهارراه PVC:

اتصالات لوله‌های PVC مناسب با قطر هر لوله در اندازه‌های $\frac{1}{4}$ تا 4 اینچ به شکل‌های زانو، سه راه، تبدیل، بوشن و چهارراه ساخته می‌شوند (شکل ۴-۳۶).




شکل ۴-۳۶- زانویی PVC

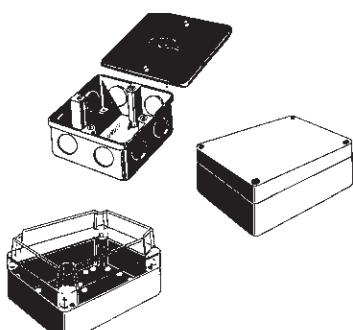

شکل ۴-۳۷- انواع جعبه‌ی PVC چهارگوش


۴-۳-۷- انواع جعبه‌های مورد استفاده در لوله‌کاری PVC:

برای انشعاب و اتصالات الکتریکی هادی‌ها و ارتباط لوله‌های PVC در محل تقاطع آن‌ها از انواع جعبه‌های چهارگوش و جعبه‌های گرد استفاده می‌شود. در شکل ۴-۳۷ و ۴-۳۸ انواع جعبه‌های چهارگوش و در شکل ۴-۳۹ انواع جعبه‌های گرد که در لوله‌کاری PVC روی دیوار، سقف و یا کف کاربرد دارند نشان داده شده است.

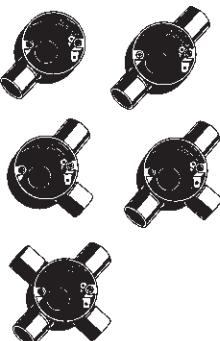

شکل ۴-۳۸- انواع جعبه‌ی PVC گرد


— بست لوله: به هنگام لوله کشی با استفاده از لوله های PVC در نقاط مختلف از جمله نصب روی دیوار، سقف و کف ساختمان ها و کانال های عبور لوله های برق برای ثابت و محکم نگه داشتن لوله ها و همچنین برای نصب کابل های برق بدون استفاده از لوله در ساختمان های صنعتی و کارگاه ها و آزمایشگاه ها از انواع بست PVC استفاده می گردد (شکل ۴-۳۹).

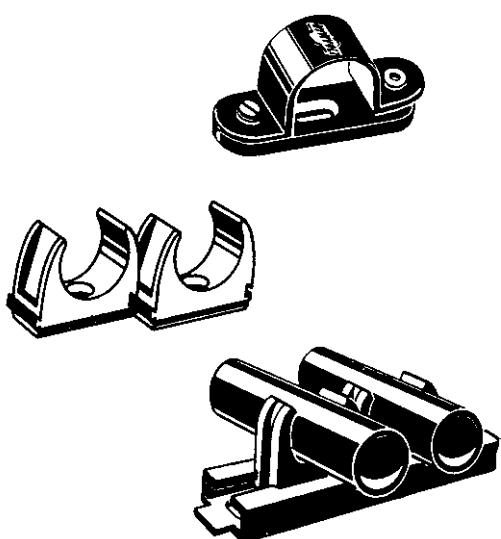

شکل ۴-۳۹— انواع بست لوله‌ی PVC

۴-۴-۴— برش، خم کاری و اتصال و نصب لوله‌ی PVC

— برش لوله‌ی PVC: برای بریدن لوله های PVC از کمان ارهی آهن بر دستی و یا ارهی برقی می توان استفاده نمود. از لوله بُر دورانی که دور لوله چرخیده و آن را قطع می نماید، نباید استفاده کرد زیرا در تماس با لوله ایجاد حرارت می کند و ترک هایی در اطراف محل قطع شده به وجود می آورد. برای این که لوله هایی که با ارهی دستی بریده می شوند مقطع قائمی پیدا کنند، بهتر است از وسیله‌ی راهنمای استفاده شود (شکل ۴-۴۰).

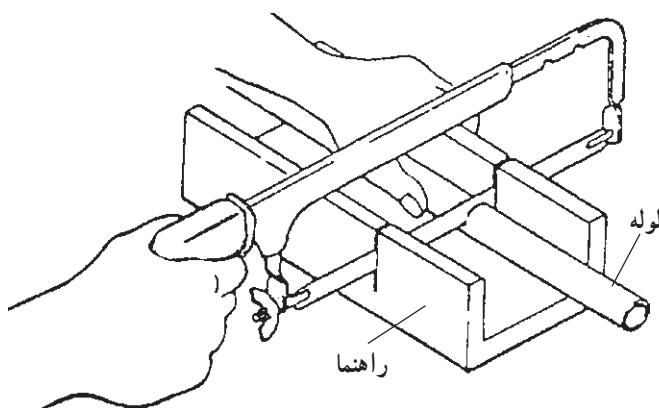

شکل ۴-۴۰— برش لوله‌ی PVC با ارهی دستی به کمک وسیله‌ی راهنمای



شکل ۴-۴۱— پیک گاز

— خم کاری لوله‌ی PVC: برای خم کردن لوله های PVC از حرارت استفاده می کنند. به عبارت دیگر لوله های PVC را در حالت گرم خم می کنند. دمای لازم برای این کار، بسته به قطر لوله، از ۹۰ تا ۱۳۰ درجه‌ی سانتی‌گراد متغیر است. از دستگاه حرارت زمانند: چراغ کوره‌ای، پیک گاز و یا اجاق گاز استفاده می شود. شکل ۴-۴۱ پیک گاز را برای حرارت دادن لوله های PVC نشان می دهد.



شکل ۴-۴۲—علامت‌گذاری روی لوله PVC



شکل ۴-۴۳—حرارت دادن لوله PVC




شکل ۴-۴۴—قرار دادن فنر خم کاری در داخل لوله



شکل ۴-۴۵—سرد کردن لوله پس از خم کاری

برای خم کردن لوله‌ی PVC، ابتدا محلی را که می‌خواهند خم کنند با خودکار یا مازیک علامت‌گذاری کرده (شکل ۴-۴۲)، سپس به کمک چراغ کوره‌ای و یا شعله‌ی گاز آن را گرم می‌کنند (شکل ۴-۴۳) به طوری که لوله نرم شود. ناحیه‌ای که باید گرم شود از حدوداً پانزده سانتی‌متر قبل و پانزده سانتی‌متر بعد از محل علامت‌گذاری است. زمانی که لوله نرم شد، فنر مناسب با قطر لوله را داخل لوله کرده به‌طوری که از محل علامت‌گذاری شده گذشته باشد (شکل ۴-۴۴). آن‌گاه لوله را با توجه به زاویه‌ی موردنظر خم کرده و بلاfacسله آن را توسط آب سرد می‌کنند تا خم ایجاد شده به حالت خود باقی بماند (شکل ۴-۴۵). استفاده از فنر با قطر کم‌تر، سبب دو بهن شدن لوله در محل خم می‌شود. در طول حرارت دادن محل خم کاری، باید دقت نمود که شعله تماس مستقیم با لوله نداشته باشد. به همین دلیل لوله را بالای شعله چراغ می‌گیریم (شکل ۴-۴۳) یا از لوله مخصوص پوشش شعله استفاده می‌کنیم (شکل ۴-۴۶).

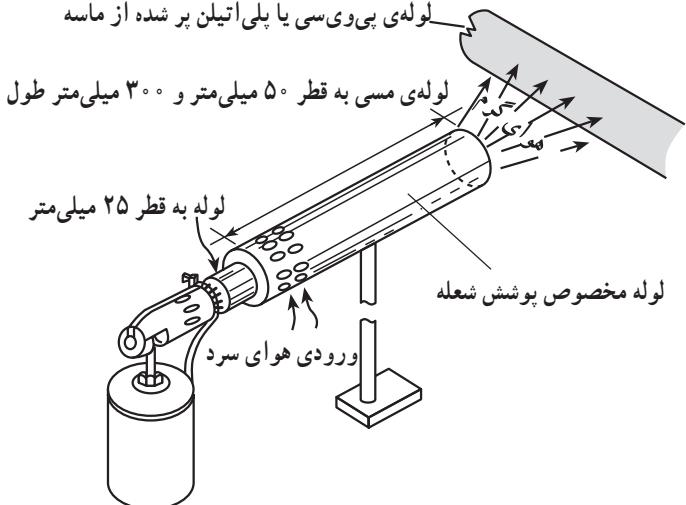

شکل ۴-۴۶—در حال حرارت دادن لوله PVC پُر از ماسه

برای شکل دادن به لوله PVC حرارت دیده، به غیر از فنر خم کاری از روش‌های دیگری مانند پر کردن لوله با ماسه نرم و هوای فشرده یا گرم کردن آن با آب جوش استفاده می‌شود. پر کردن لوله با ماسه برای جلوگیری از تا شدن آن در موقع خم کردن یکی از متداول‌ترین روش‌های است. این روش برای لوله‌های بزرگ‌تر از قطر ۲۰ میلی‌متر کاربرد دارد. برای این منظور باید قبل از گرم کردن لوله، آن را از ماسه پر کرد. بدین ترتیب که یک سر لوله را با درپوش به‌طور موقت می‌بندند و پس از پرشدن لوله، سر دیگر را با درپوش دیگری می‌پوشانند و سپس لوله را برای نرم کردن و تغییر شکل دادن حرارت می‌دهند (شکل ۴-۴۶).


این روش را نمی‌توان برای خم کردن لوله‌های با قطر خیلی زیاد به کار برد.

در تمام روش‌های خم کاری لوله‌های PVC باید اولاً لوله‌ها را تا سرد شدن کامل در حالت خم شده نگاه داشت، ثانیاً توزیع حرارت لوله یکنواخت باشد و از حرارت دادن موضعی آن جداً خودداری شود، ثالثاً باید دقیق کرد که لوله در درجه حرارت نرم شدن به مدت زیادی باقی نماند، رابعاً هیچ‌گاه درجه حرارت از دمای نرم شدن لوله بیشتر نشود؛ زیرا در غیر این صورت مقطع لوله از شکل اصلی (دایره) خارج شده و غیرقابل استفاده خواهد شد. برای جلوگیری از بازگشت لوله‌ی خم شده توسط حرارت به حالت اول لازم است از بسته‌های فلزی یا بلوک‌های چوبی که در موقع گرم کردن در دو سر لوله به کار می‌روند استفاده نمود و پس از سرد شدن کامل، بسته‌های از دو سر لوله جدا کرد (شکل ۴-۴۷). شعاع خمس مناسب برای لوله‌هایی که با حرارت خم می‌شوند، سه برابر قطر خارجی لوله است.


نصب لوله PVC: در کارگذاری لوله‌های PVC در زیرزمین و در کanal خاکی نکات زیر باید رعایت شود :

- در محل‌های سردسیر عمق کanal پایین‌تر از عمق یخ‌بندان باشد.


- حداقل پوشش روی لوله در زیر جاده ۱۲ سانتی‌متر و در پیاده‌روها ۹ سانتی‌متر و در زمین‌های بدون عبور و مرور ۳ سانتی‌متر است مرحله‌ی ۱ (شکل ۴-۴۸).

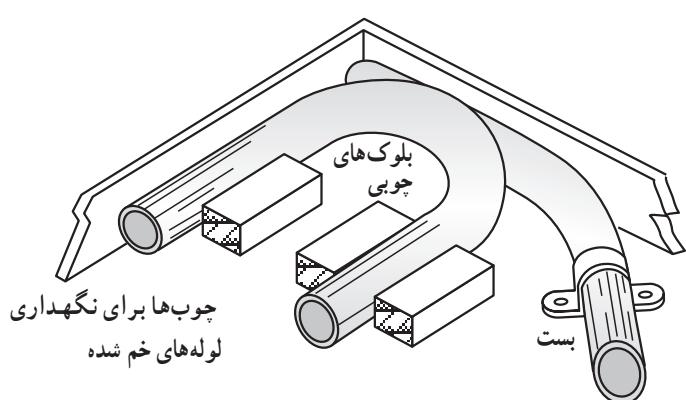


شکل ۴-۴۷

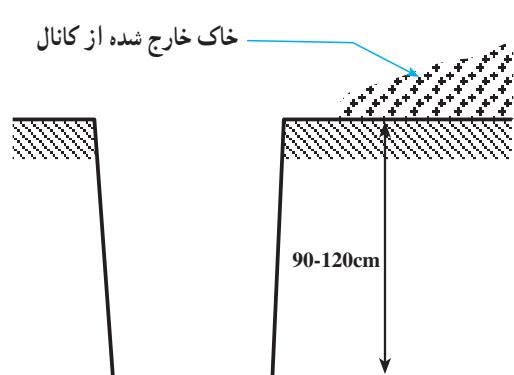

مرحله‌ی ۱ — آماده‌سازی کanal خاکی (حفر کanal به عمق و ابعاد مورد نیاز)

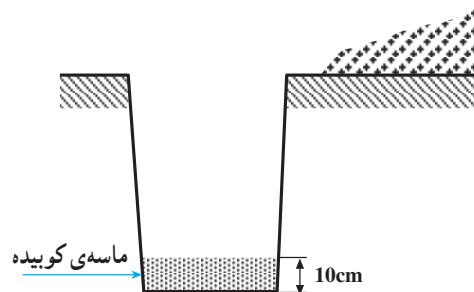


- در زیر لوله، حداقل ۱۰ سانتی متر ماسه ریخته شود
مرحله‌ی ۲ (شکل ۴-۴۸).

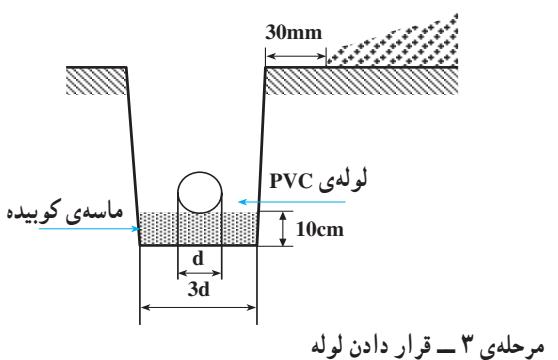


مرحله‌ی ۳ — قرار دادن لوله

- عرض کف کanal حداقل ۳ برابر قطر لوله باشد.
به طوری که در هر طرف حداقل به اندازه‌ی قطر لوله ماسه ریخته شود. ضمناً عرض ماسه‌ریزی شده کمتر از ۱۵ سانتی متر نباشد.
مرحله‌ی ۳ (شکل ۴-۴۸).

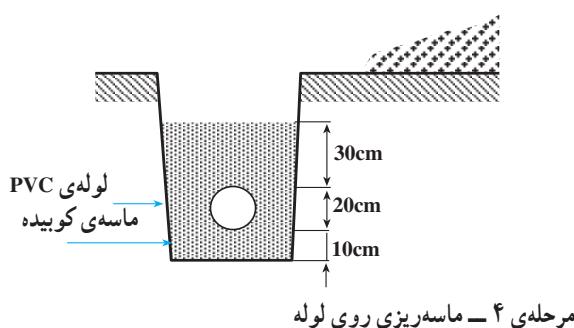


مرحله‌ی ۴ — ماسه‌ریزی روی لوله

- روی لوله حداقل ۳۰ سانتی متر ماسه ریخته شود. مرحله‌ی ۴ (شکل ۴-۴۸).
- ارتفاع روی لوله از سطح زمین کمتر از ۳۰ سانتی متر نباشد.

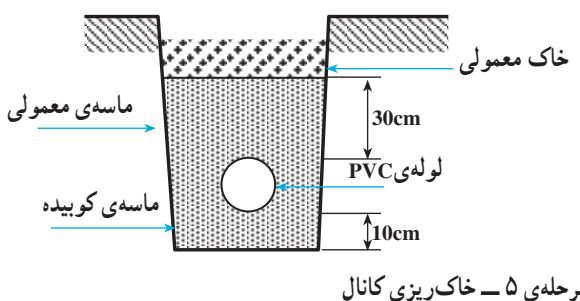

مرحله‌ی ۵ — خاک‌ریزی کanal

- پس از ماسه‌ریزی لازم روی لوله (مطابق مرحله‌ی ۴) بقیه‌ی ارتفاع باقی مانده را با خاک معمولی پر کنید مرحله‌ی ۵ (شکل ۴-۴۸).

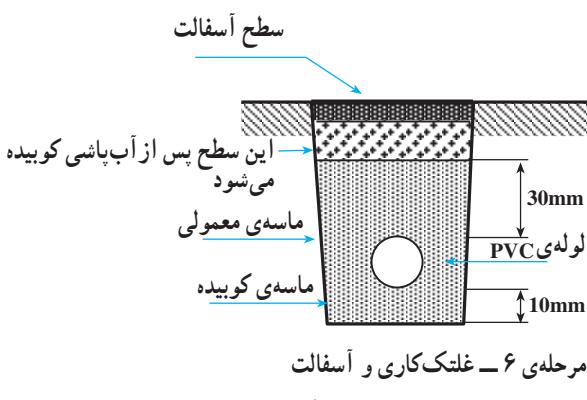

مرحله‌ی ۶ — غلتک کاری و آسفالت


شکل ۴-۴۸

- سپس خاک کanal را آب پاشی نموده و در نهایت روی سطح خاک‌ریزی شده را غلتک بزنید.
- * برای آسفالت خیابان ضرورت دارد پس از زیرسازی، عمل آسفالت کاری اجرا گردد مرحله‌ی ۶ (شکل ۴-۴۸).


زمان: ۶ ساعت



شکل ۴-۴۹ - برخی از ابزار و مواد لازم

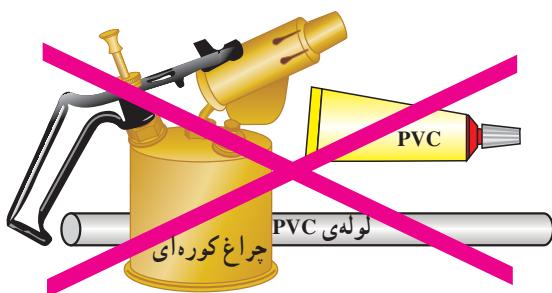

شکل ۴-۵۰

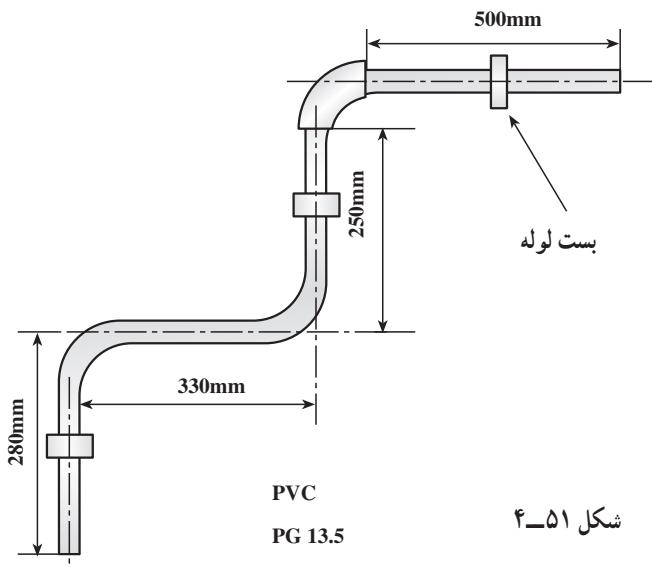

شکل ۴-۵۱

۴-۵- کار عملی (۹)

۱- هدف: برش، خم کاری و اتصال و نصب

لوله‌های PVC

۲- مواد و وسایل مورد نیاز:

- | | |
|--------|-------------------------------|
| ۱/۵ | ۱- لوله‌ی PVC نمره ۱۳/۵ متر |
| ۳ | ۲- بست لوله |
| ۱ | ۳- زانو ۱۳/۵ |
| ۱ | ۴- چسب لوله‌ی PVC |
| ۱ | ۵- خطکش فلزی |
| ۱ | ۶- فنر خم کاری |
| ۱ | ۷- پریموس یا سرپیک گازی |
| ۱ | ۸- بیچ گوشته‌ی |
| ۱ | ۹- دریل دستی |
| ۱ | ۱۰- متنه‌ی الماسه نمره ۶ یا ۷ |
| ۱ | ۱۱- متر فلزی ۲ متری |
| ۱ | ۱۲- مداد |
| ۱ | ۱۳- اره |
| ۱ | ۱۴- سوهان گرد |
| یک سری | ۱۵- مواد تمیزکاری سرلوله‌ها |

۳- نکات ایمنی:

- لوله‌های PVC را در جاهایی که احتمال اشتعال وجود دارد نباید به کار برد.

- چسب PVC هرگز نباید در معرض حرارت یا شعله قرار گیرد (شکل ۴-۵۰).

۴-۵- مرحله کار:

۱- مطابق شکل ۴-۵۱، با در نظر گرفتن اندازه‌های داده شده، طول لوله را محاسبه کنید و ببرید.

۲- به وسیله‌ی فنر خم کاری و حرارت، لوله را به صورت شکل خم کنید.

۳- با استفاده از یک زانو لوله‌ی خم شده را به یک لوله به طول ۵۰ سانتی‌متر توسط چسب اتصال دهید.

۴- مجموعه را توسط بست لوله بر روی دیوار نصب کنید (شکل ۴-۵۱).

آزمون پایانی (۴)

- ۱- لوله‌ی سیاه را در جاهای و لوله‌ی گالوانیزه را در جاهای مورد استفاده قرار می‌دهند.
- ۲- لوله‌های فولادی در سه استاندارد متفاوت ساخته می‌شوند که عبارت اند از : ۱-۲-۳
- ۳- برای از بین بردن پلیسه و زائدات ایجاد شده در داخل لوله از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟
- الف - حیده ب - لوله‌بر ج - چراغ کوره‌ای د - برقو
- ۴- برای ایجاد اصطکاک بین آچار لوله‌گیر و لوله، فک‌ها را به صورت می‌سازند.
- ۵- سه وسیله‌ی مخصوص لوله کاری را نام بده و کاربرد هر یک از آن‌ها را بنویسید.
- ۶- چرا در سیم‌کشی‌های توکار و روکار از لوله استفاده می‌شود؟
- ۷- هر یک از وسائل لوله کاری زیر، برای چه منظوری استفاده می‌شوند؟
- الف - زانو ب - تبدیل ج - بوشن د - سه راه و زانویی دردار
- ۸- مقطع لوله و تعداد سیم‌های مجاز برای عبور از لوله چگونه انتخاب می‌شود؟ با ذکر مثال توضیح دهید.
- ۹- کاربرد رول‌پلاک و رول‌بولت در لوله کاری چیست؟
- ۱۰- روش برش صحیح لوله‌های برق را شرح دهید.
- ۱۱- رزوه کردن لوله‌های فولادی چگونه انجام می‌گیرد؟ اصول کار را شرح دهید.
- ۱۲- چرا در موقع رزوه کردن لوله‌های فولادی از روغن استفاده می‌شود؟
- ۱۳- در چه مواردی از لوله‌های PVC می‌توان برای عبور دادن سیم‌ها و کابل‌های برق استفاده کرد؟
- ۱۴- در چه مواردی نمی‌توان از لوله‌های PVC استفاده نمود؟
- ۱۵- حداقل قطر داخلی لوله‌های PVC می‌باشد.
- ۱۶- برای اتصال PVC تا قطر ۵۰ میلی‌متر از چسب مخصوص با غلظت و برای لوله‌های با قطر بیشتر از چسب با غلظت استفاده می‌کنند.
- ۱۷- چرا نباید برای برش لوله‌های PVC از لوله بُر دورانی استفاده کرد؟
- ۱۸- در کارگذاری لوله‌های PVC در زیرزمین توجه به چه نکاتی لازم است؟