

شکل ۲۱-۲۱- محاسبه رج‌ها بر روی قالب

شکل ۲۱-۲۰- محاسبه در رج‌های قوس

۳- با رعایت پیوند، نصب قلعه‌ی آجر برای ادامه‌ی رج روی قالب دوم با ملات‌خور یک‌نواخت انجام می‌شود تا اساس قوس $1/5$ آجره به وجود آید؛ سپس نصب آجر ناحیه‌ی فوقانی انجام می‌شود.

توجه ۱: نشست آجر بر روی قالب دقیقاً مماس و عمود بر قالب انجام می‌گیرد تا به اصطلاح «پله شدن» رج‌های قوس به وجود نیاید. به همین روش، در ضلع مقابل نیز نصب رج و رج‌ها انجام می‌شود.

توجه ۲: تقارن پوشش در رج‌ها باید کاملاً رعایت شود. هم‌چنین به خاطر این که ملات‌خور بندها در نما کنترل شود، از چوب اندازه استفاده می‌شود.

ساختن قوس


۱- برای ساختن قوس دو تکیه‌گاه مرطوب می‌شود؛ سپس ریسمان‌کشی بر سطوح ستون‌ها که محل قوس را نیز پوشش می‌دهد از دو جهت انجام می‌گیرد.

توجه مهم: ملات گچ و خاک که از غربال کردن مخلوط درست می‌شود به اندازه‌ی دو مشت، دو مشت ساخته می‌شود تا بتوان در فرستاد مناسب آن را مصرف کرد و مصالح به هدر نرود.

۲- آجرها را از قبل آب‌خور کرده، ملات گچ و خاک بر تکیه‌گاه کشیده می‌شود؛ سپس پشت آجر به ملات آغشته شده، آجر از یک طرف در راستای قالب و از طرف دیگر در راستای ریسمان کار واقع می‌شود.

چوب اندازه برای کنترل ارتفاع قوس

یک راستا کردن رج به وسیله‌ی شمشه‌ی کوچک

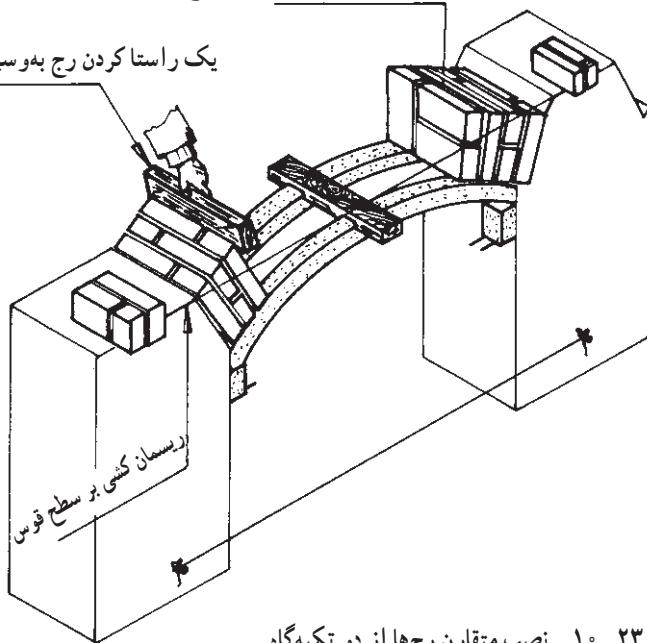

شکل ۱۰-۲۳- نصب متقارن رج‌ها از دو تکیه‌گاه

ادامه‌ی ساختن قوس

بندکشی قوس


۱- پس از قفل کردن تیزه (رج میانی) و کاربند کردن آن از دو طرف، قالب‌های قوس را باز کرده زاییده‌های گچ بر سطوح قوس (ناخنک) به وسیله‌ی کاردک تراشیده می‌شود؛ سپس سطوح قوس جارو خواهد شد.

توجه: عمل کاردک کشیدن برای تمیز سازی قطعات آجر باید طوری باشد که داغ بر سطح آجر کاری نداشته باشد، زیرا اثر

۱- ادامه‌ی نصب رج‌ها با توجه به ریسمان‌کشی و رعایت آغشته نشدن ریسمان کار به گچ و با شمشه‌کش کردن سطح قوس دنبال می‌شود.

۲- رج وسط در پایان ساختن قوس را در اصطلاح «رج قفل و بست» می‌گویند که به وسیله‌ی لاسه گذاری که «کاربند» گفته می‌شود، محکم‌سازی آجر در ملات صورت می‌گیرد.

شکل ۱۰-۲۴- اجرای قوس
از دو شانه تا تیزه

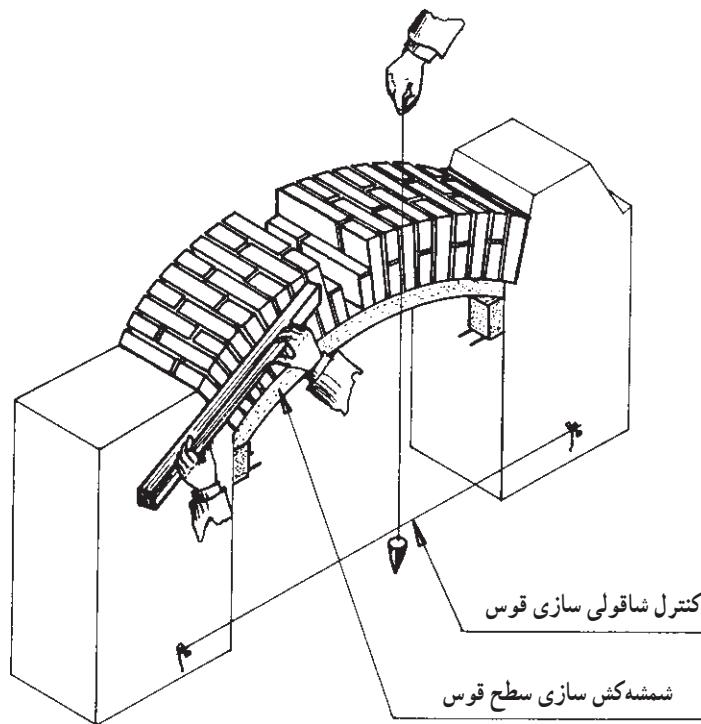


توجه: بنا به اصول ذکر شده تمامی سطوح قوس از ناحیه‌ی جلو، عقب و زیر قوس، همچنین ستون بندکشی می‌شود.

توجه: (در تمام مراحل تهیه‌ی قالب، نصب قالب، اجرای قوس و بندکشی، مریبی و استادکار به شکل گام به گام و کاملاً دقیق به هنرجو آموزش خواهند داد) و هم‌زمان قضاوت و نمره نیز داده می‌شود.

داغ آجر نورا به حالت کهنه و کار کرده درمی‌آورد.

۲- به اندازه‌ی یک مشت، ملات گچ آماده، ساخته می‌شود.

۳- به وسیله‌ی ماله بندکشی، ملات آماده را از داخل دست دیگر به طرف بند آجر سُر داده به‌طور یک‌نواخت و مسطح بندکشی را انجام می‌دهیم.

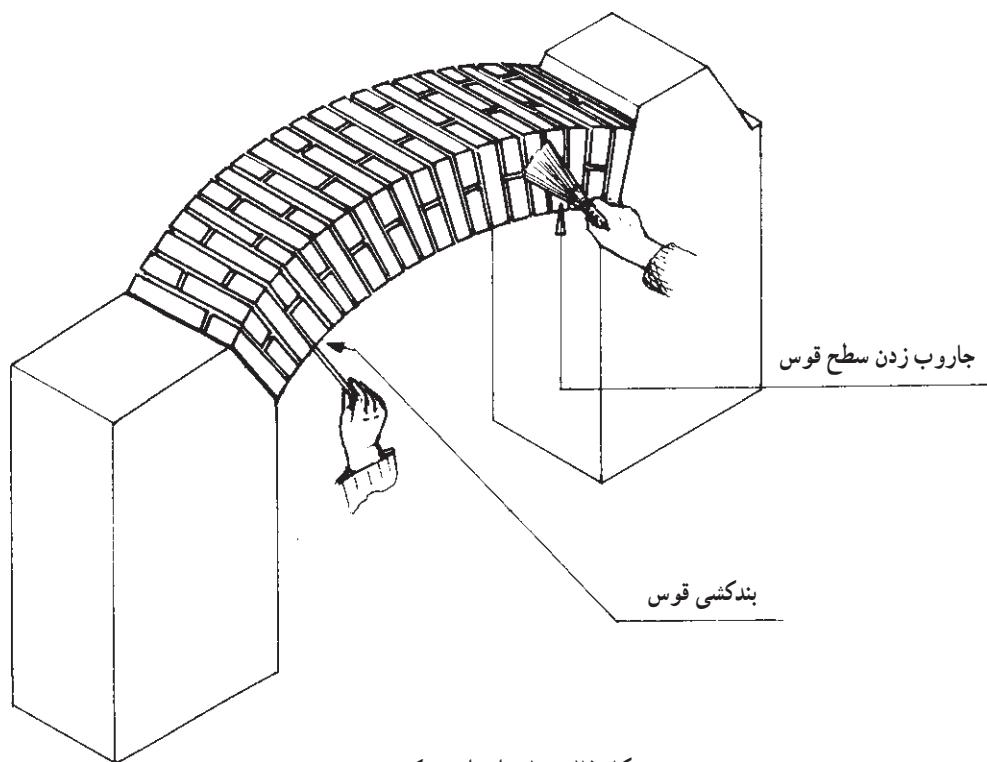

شکل ۲۵-۱۰- اجرای بندکشی قوس

آن از سر پایه، در رج‌های فوقانی ستون، جابه‌جایی به وجود می‌آید. چنان‌چه نیاز باشد یک یا دو رج از رج‌های فوقانی ستون را جمع کرده بازسازی آن را برابر اصول آجرکاری انجام می‌دهیم.

توجه ۱: در این تمرین نیز ستون‌ها باید یکباد و رسیمانی باشند. چنان‌چه نیاز باشد کنترل و هم باد کردن ستون‌های آجری نیز انجام خواهد شد.

گزارش نویسی
تهیه‌ی گزارش از کارهای انجام شده و تحويل آن در ابتدای جلسه‌ی بیست و پنجم.


جلسه‌ی بیست و پنجم

ساختن قوس نیم‌دایره
آماده‌سازی ستون‌های ساخته شده:

۱- به یقین در موقع جمع‌آوری قوس کمانی و تکیه‌گاه



شکل ۲۶-۱۰- قوس نیم‌دایره‌ی آجری در نماسازی‌های آجری

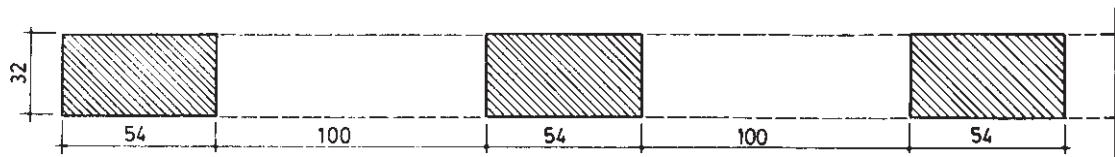

شکل ۲۷-۱۰- پلان ستون و دهانه‌ی قوس نیم‌دایره

$\frac{1}{2}$ دهانه امتداد می‌باید.

- ۳- محل برخورد دو محور عمودی و افقی، مرکز دایره و نقطه‌ی O می‌باشد.
- ۴- به شعاع OA ترسیم نیم‌دایره از نقطه‌ی A شروع می‌شود و پس از برخورد با نقطه‌ی H ادامه یافته، در نقطه‌ی B ختم می‌گردد.
- ۵- با کوتاه کردن شعاع به اندازه‌ی 1° سانتی‌متر کمان دیگری از زیر کمان اولی رسم می‌شود.

توجه: کمان خارجی و داخلی خط قوس، فضای حجم قالب گچی است که بعداً ساخته می‌شود. (شکل ۲۸-۱)

نحوه‌ی ساختن قالب

- ۱- همان‌گونه که در ساختن قالب قوس کمانی گفته شد به‌وسیله‌ی کلوک‌های یک‌نواخت در راستای کمان دایره‌ی خارجی خط قوس چیده می‌شود.

ساختن قالب قوس و استقرار آن

همان‌گونه که در باره‌ی قوس کمانی گفته شد، ساختن قوس نیم‌دایره نیز باید در سطحی کاملاً صاف و هموار و یک‌نواخت انجام شود، زیرا پستی و بلندی در سطح باعث می‌شود که قالبی بیچیده و معیوب به وجود آید؛ از این رو، اگر سطح کف هموار نباشد ساختن قالب در سطح صفحه‌ی تخمیر که از قبل آماده شده است بدین ترتیب انجام می‌شود.

ترسیم قوس نیم‌دایره

- ۱- سطح صفحه‌ی تخمیر کاملاً تمیز می‌شود و سپس دو خط به موازات یک‌دیگر به فاصله‌ی 100° سانتی‌متر روی تخمیر علامت‌گذاری می‌شود و در اصطلاح «خط ستون» به وجود می‌آید.
- ۲- محور افقی در حالت گونیا با دو خط ستون ترسیم می‌شود؛ سپس محور عمودی به اندازه‌ی $\frac{1}{2}$ دهانه رسم می‌شود و این محور پس از برخورد با محور افقی به اندازه‌ی بیشتر از


- ۶- به وسیله‌ی گچ دستی دوغاب ریزی تا $\frac{1}{2}$ ارتفاع کلوک‌ها انجام می‌شود؛ سپس میل گرد را در داخل گچ قرار داده، دوباره دوغاب ریزی تا ارتفاع سطح کلوک‌ها انجام می‌گیرد.
- ۷- پس از خودگیری نسبی دوغاب گچ با اهرم کردن، کلوک‌ها از گچ ریخته شده جدا می‌گردد و زایده‌های آن به وسیله‌ی ماله تراشیده می‌شود. پس از خودگیری قالب، با اهرم کردن و کشیدن قالب به جلو آن را از سطح تخمیر جدا می‌سازیم.
- ۸- سطوح خلل و فرج قالب به وسیله‌ی گچ الکی آماده تسطیح می‌شود.
- ۹- پس از تمیز کردن سطح تخمیر، قالب دیگری نیز ساخته می‌شود.

۲- برای الگو درآوردن قوس داخلی باید کلوک‌ها به شکل سروته درآمده تا بتوانند حرکت دورانی خط قوس داخلی داشته باشند.


۳- کلوک‌های آماده شده در راستای زیرین چیده می‌شود؛ سپس دو سر کلوک گذاری به وسیله‌ی آجر بسته خواهد شد.

۴- همان‌گونه که در ساختن قالب کمانی گفته شد برای عدم اتصال دوغاب گچ به صفحه‌ی تخمیر از خاک رس غربال شده‌ی نرم، خاکستر نرم، کاه نرم غربال شده یا خاکستر استفاده می‌کیم و آن را به طور یک‌نواخت در سطح بین دو منحنی کلوک‌های چیده شده می‌پاشیم.

۵- برای مسلح کردن قالب، میل گردی به قطر ۶ یا ۸ میلی‌متر به شکل نیم‌دایره آماده می‌سازیم.

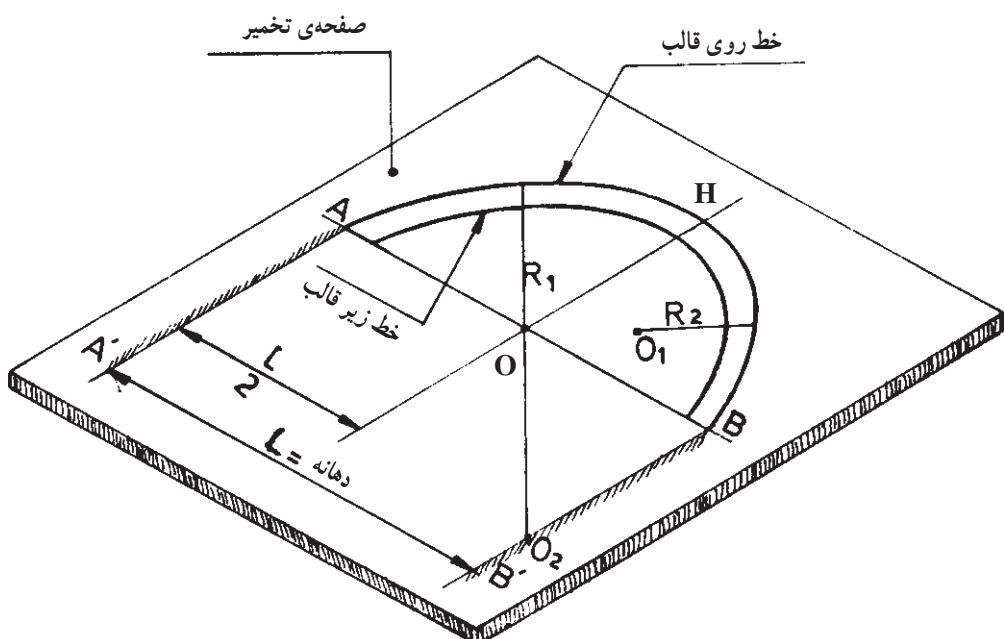

شکل ۲۸-۱۰- نمایش قوسی نیم‌دایره بر سطح صفحه‌ی تخمیر

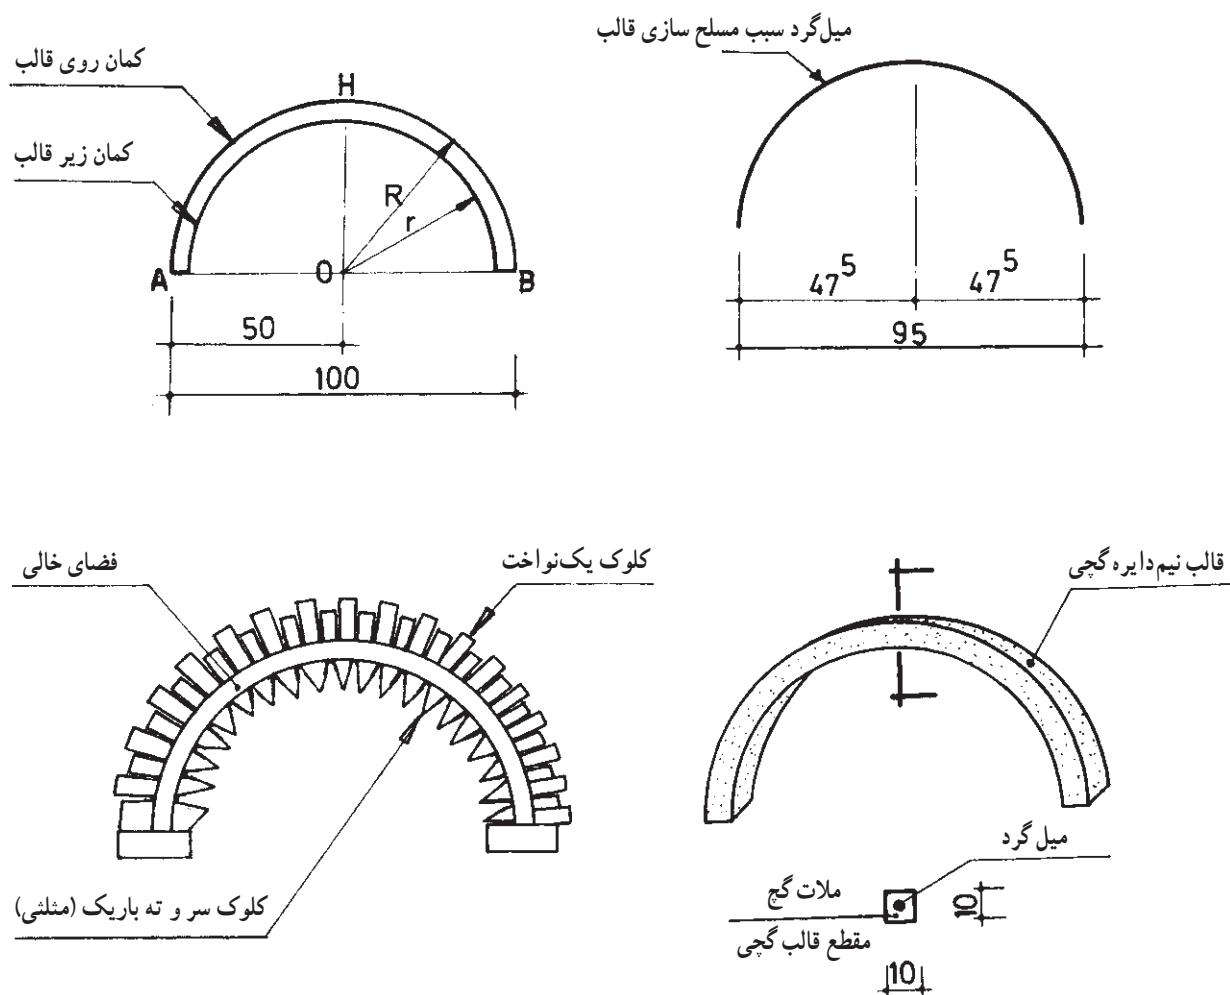

شکل ۲۹-۱۰- نحوه ساختن قالب گچی قوس نیم دایره

استقرار قالب

- ۵- نگهداری قالب به وسیله‌ی تنگ بستن چوب تیر و میخ با دست انجام می‌شود.
- ۶- قالب دوم در نبش ناحیه‌ی پشت نیز بنا بر اصول گفته شده مستقر می‌شود.

می‌شود.

- ### محاسبه‌ی رجهای قوس روی قالب
- ۱- نظر به این که طول کمان قوس نیم دایره در قسمت خارجی به مرتب بیشتر از طول دور داخلی قوس کمانی است، ملات خور در ناحیه‌ی قالب حدود ۸ میلی‌متر انتخاب می‌شود.
 - ۲- به وسیله‌ی کلوک، ضخامت آجر و اندازه‌ی ملات خور روی قالب از یک پاکار نشانه‌گذاری می‌شود و در پاکار مقابله

۱- در اجرای قوس نیم دایره، تکیه‌گاه‌سازی وجود ندارد، زیرا نسبت به کمان دایره انتقال نیرو از قوس دقیقاً به ستون وارد می‌شود، به همین دلیل، پس از مرطوب کردن دو نبش به وسیله‌ی ملات گچ، دو سه قدمی به شکل کاملاً تراز، یک سانتی‌متر پایین‌تر از پا کار نصب می‌شود.



۲- بین دو ستون رسمنان کار کشیده می‌شود.
 ۳- ملات گچ بر سر سه قدمی گذاشته شده استقرار قالب به طور تراز روی سه قدمی انجام می‌شود.
 ۴- نخ شاقول را در راستای قالب قرار می‌دهیم. امتداد رسمنان کار و وزنه‌ی شاقول با بادخور یک میلی‌متر از رسمنان کشی، بین دو ستون عمل شاقول‌سازی قالب انجام

شروع رج‌ها از دو پای قوس با تقارن رج انجام شود قوس دارای نمایی زیبا خواهد بود؛ یعنی، اگر شروع نمای قوس با آجر درسته باشد در ضلع مقابل نیز باید شروع قوس با همان آجر بوده مگر این که امکان پذیر نباشد.

به پایان می‌رسد.

توجه ۱: محاسبه باید به گونه‌ای باشد که ضخامت رج‌ها یکسان بوده نیم لایی یا چفت‌بند در قوس به وجود نیاید.

توجه ۲: چنان‌چه محاسبه به گونه‌ای صورت گیرد که

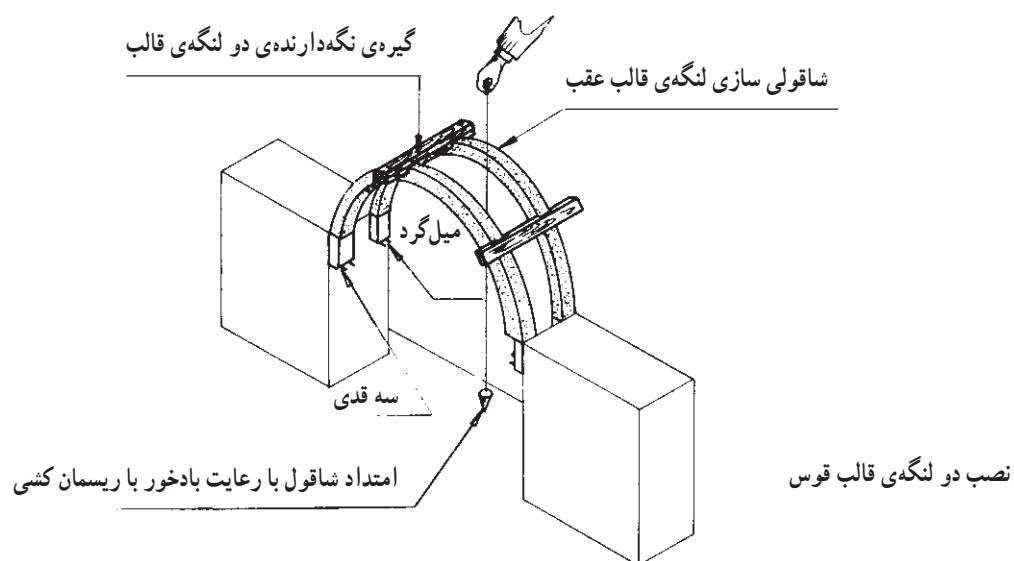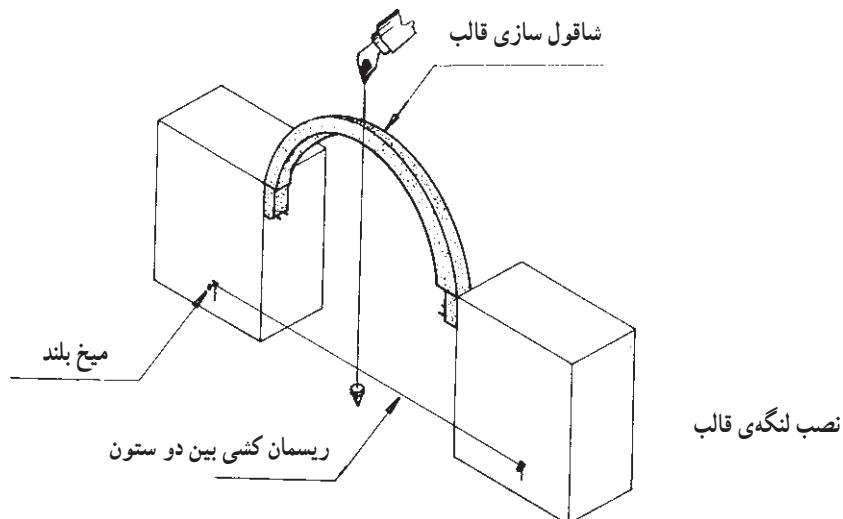

شكل ۱۰-۳۰

مستقر می‌سازیم که عرض یا طول آجر دقیقاً به طور عمودی بر روی قالب نشست داشته باشد.
۲- در این اجرا آجر از یک طرف با نشست در راستای

بنایی قوس نیم دایره:
۱- ملات گچ و خاک بر سطح پاکار روی ستون آجری کشیده می‌شود. آجر آب‌خور را در راستای قالب و ستون طوری

همگن صورت می‌گیرد.


توجه: با استفاده از چوب اندازه، ارتفاع یک نواخت در قوس به وجود می‌آید.

هم‌چنین شمشه کش کردن رج‌های نصب شده قوس در امتداد ستون آجری و شاقولسازی از طریق رسمنان کار، بین دو ستون کار دنبال می‌شود.


قالب، یعنی لبه‌ی آجر در راستای لبه‌ی قالب و از طرف دیگر، با شمشه کش کردن از ستون آجری صورت می‌گیرد و باید در راستای آجر نصب شده و با شاقولسازی و کنترل آجر نصب شده در قوس انجام شود.

۳- ادامه‌ی نصب آجر در راستای قالب، در نبش دیگر ستون بنا به اصول شمشه کش کردن دنبال می‌شود.

۴- نصب رج‌های قوس از دو جهت رج به رج و به طور

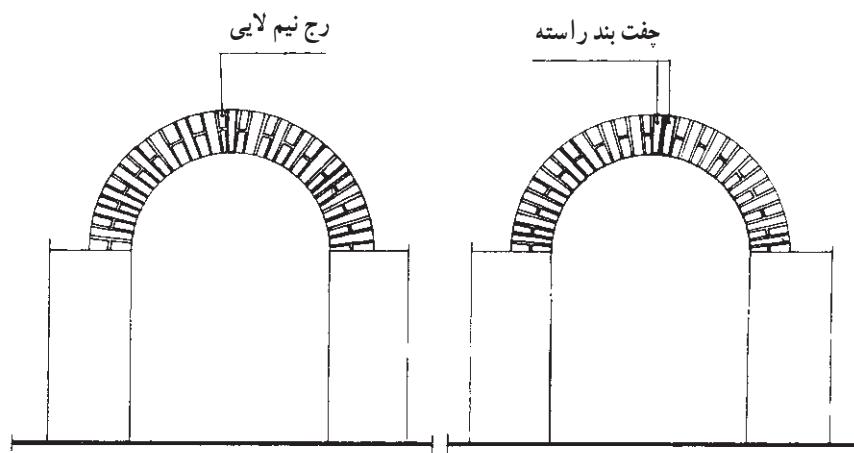

نمای قوس با پیوند چفت بند راسته (اجرای غلط)

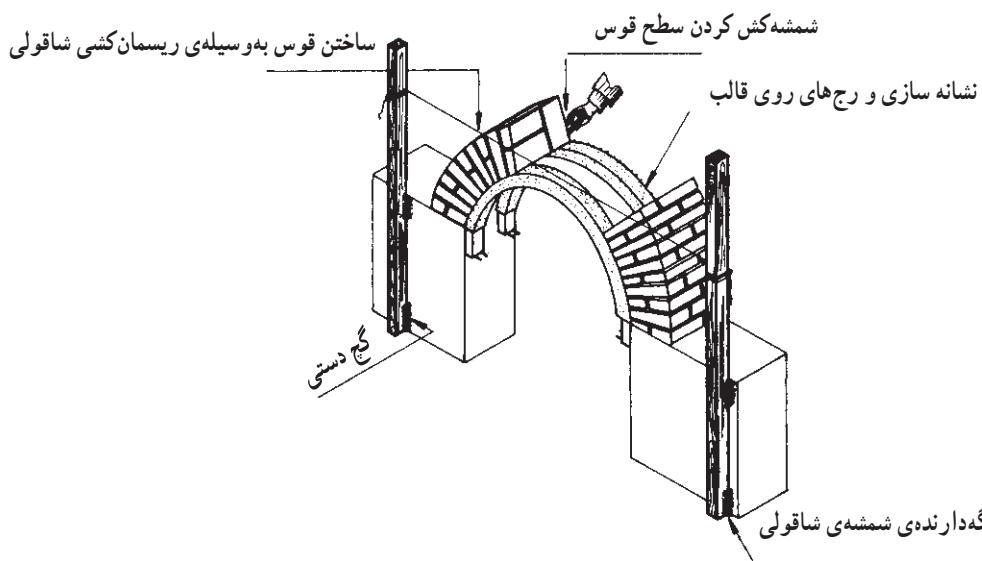

شکل ۱۰-۳۱

در اصطلاح «شانه قوس» گفته می‌شود، به وسیله‌ی رج چینی و تراش آجر به شکل پخ، کارههای قوس بنایی می‌شود.

۲- عمل رج چینی بین دو قوس، اصطلاحاً کونال‌سازی
گفته می‌شود، که رج به رج بنایی می‌شود.


توجه: اصطلاح کونال در ابتدا «کوهنال» بوده است؛ بدین معنی که اگر اثر بار و فشار بر کوه وارد شود، کوه ناله خواهد کرد و این اصطلاح بنایی است که رایج شده است. «کونال» در واقع نقطه‌ی بحرانی قوس است که در مقابل نیروی فشار قرار می‌گیرد؛ از این‌رو، بستن و مهارسازی نواحی کونال از ویژگی کار ساختن قوس است. این اجرا سبب پیش‌گیری از رانش قوس می‌شود.

۳- با رعایت پیوند، ادامه‌ی آجر چینی بعد از کونال تا شانه‌های انتهایی قوس و به اصطلاح تخت کردن روی قوس، در یک رج انجام می‌شود.


با به اصول ذکر شده ساختن قوس و نصب رج‌ها با رعایت اصول کامل ملات‌خور صورت می‌گیرد. این کار باید در راستای نشانه‌گذاری روی قالب تا تیزه و با توجه به نشست عمودی قطعات آجر بر روی قالب انجام شود. شمشه کش کردن سطح قوس از دو طرف و کنترل شاقولی قوس از دو جهت، هم‌چنین رسیمان کشی بین دو ستون نیز باید با دقت صورت گیرد. یکباد کردن قطعات سطح زیر قوس در عرض $1/5$ آجره و استفاده از چوب اندازه برای یکنواخت بودن ارتفاع و کمان قوس از سطح قالب نیز امری ضروری است؛ افزون بر آن، رعایت یکنواختی ملات‌خور در ناحیه‌ی کمان داخلی و خارجی و در اصطلاح قفل کردن سر تیزه و انجام آخرین رج به وسیله‌ی لاشه آجر (کاربندکردن)، پایان این کار است.

شانه‌سازی (کونال) قوس ساخته شده

۱- پس از پایان ساختن قوس و باز کردن قالب قوس که

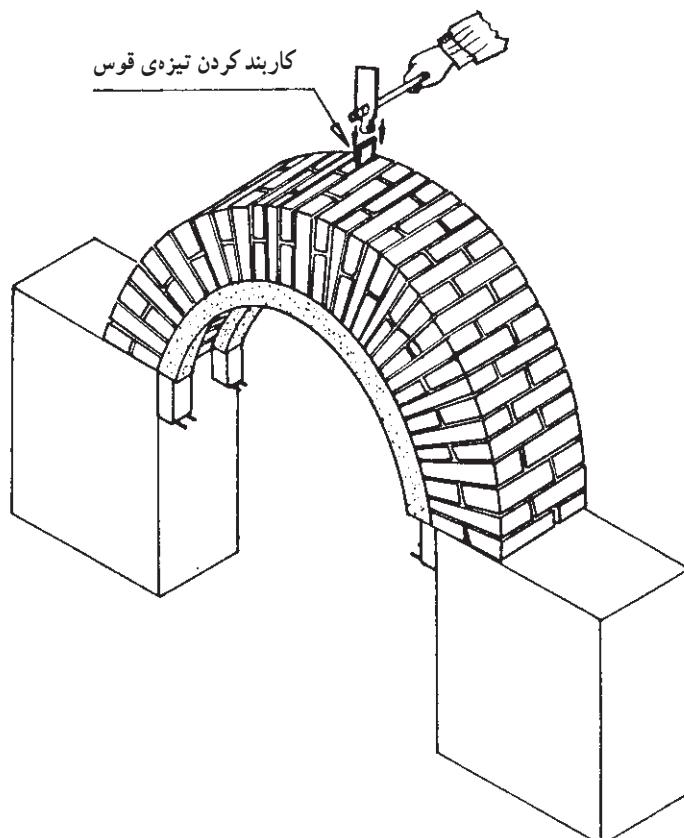

شکل ۳۲-۱۰- کاربند کردن تیزه‌ی قوس

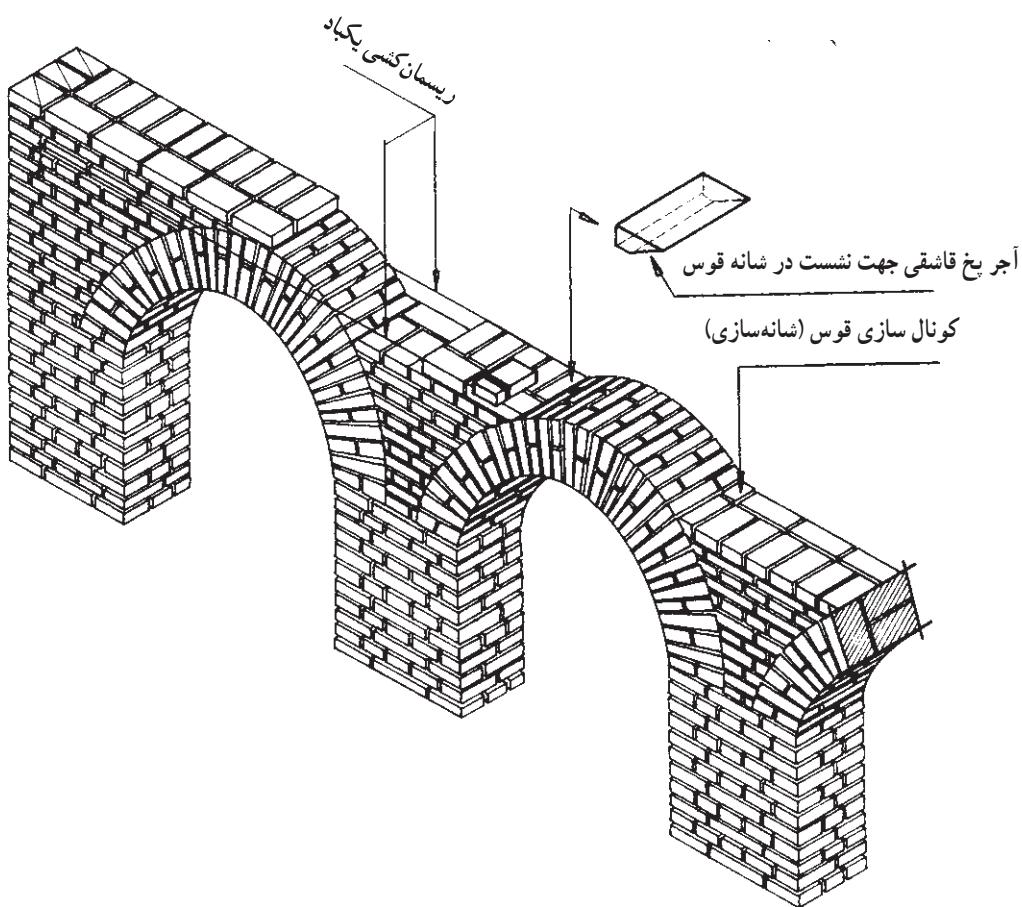

شکل ۳۳-۱- تخت کردن شانه های روی قوس

آزمایش قوس: پس از تخت کردن سطح قوس به وسیله‌ی رج چینی، طبق اصول گفته شده در آزمایش قوس کمانی، بار دادن به قوس نیم دایره به وسیله‌ی رج چینی آجر خشکه و با پیوند انجام می‌شود. در بار دادن این قوس مشاهده می‌شود که تحمل و باربری این قوس به مراتب بیشتر از قوس کمانی است، زیرا :

اولاً، ارتفاع قوس نیم دایره بلندر از قوس کمانی است.

ثانیاً، در قوس نیم دایره تأثیر نیروهای فشاری دقیقاً از قوس برستون به طور عمودی انتقال پیدا می‌کند که این ویژگی و باربری خاص قوس نیم دایره و قوس‌های تیز خواهد بود.

بنا به دو اصل گفته شده برای آزمایش باربری این قوس، باردهی زیادی نیاز خواهد بود تا رانش به وجود آید. (با اطمینان می‌توان گفت که با روش باردهی در قوس کمانی، قوس نیم دایره چهار رانش نمی‌شود).

به طور کلی، رانش در قوس‌های نیم دایره ابتدا از ناحیه‌ی تیزه با نشست کردن، آن‌گاه با پس زدن دو شانه وجود آمده سپس

بندکشی قوس نیم دایره:

۱- زایده‌های گچی نشست کرده بر قطعات آجر قوس ساخته شده با کاردک طوری تراشیده می‌شود که داغ تیغه‌ی کاردک بر ج اثر نداشته باشد.

۲- پس از جارو زدن سطح قوس - همان‌گونه که در اجرای اصولی بندکشی قوس کمانی گفته شد - سطوح نما و رج‌های زیر قوس بدقت بندکشی می‌شود.

۳- پس از بندکشی قوس، ستون آجری نیز بندکشی می‌شود؛ سپس به وسیله‌ی جارو نرم سطوح بندکشی شده تمیز می‌شود.

توجه: استادکار و مربي در تمام مراحل ساختن قالب، نصب قالب، ساختن قوس، کانال‌سازی، تراش آجر برای اجرای اصولی نشست رج‌ها در شانه قوس و تخت کردن روی قوس، ناظر بر کار بوده، پس از آموزش گام به گام به هنرجو درباره‌ی کار قضاوت نموده به آن نمره خواهد داد.

گسیختگی قوس پدید می‌آید.

توجه مهم: چنان‌چه دو شانه‌ی قوس به‌وسیله‌ی افراد قوی هیکل بغل شود و سپس دو شانه‌ی بغل شده‌ی قوس به‌آرامی به‌طرف بالا کشیده شود، چند ترک در نواحی بالای قوس به‌وجود می‌آید.

چنان‌چه قطعات اجرا شده از هم را با ملاتیت و رعایت اینمی‌از محل خود بلند کرده بر سطح زمین رها کنند، عمل جمع آوری قوس بدون اشکال اجرا خواهد شد.

بدیهی است به‌منظور اینمی اجرا، استادکار و مربی باید برجمع آوری قوس کاملاً دقت و نظارت نمایند.

توجه: جمع آوری قوس باید طوری انجام شود که ستون‌ها سالم باقی بماند.

۳— به‌وسیله‌ی تیشه، ملات از قطعات آجر قوس تراشیده، آجرها در محل خود دسته می‌شود و ملات زاید به‌خارج از کارگاه حمل می‌گردد.


توجه: براساس نکاتی که در آزمایش قوس کمانی گفته شد، استادکار یا مربی، بار دادن بر سطح روی قوس کناری را با آجر چینی خشکه‌ی رج به رج انجام می‌دهد. به تعیین در این آزمایش باردهی به نسبت آزمایش قوس کمانی فقط قیاس می‌شود و آن‌چه مشخص است رانش به‌وجود نخواهد آمد؛ مگر باردهی بسیار فراوان باشد.

توجه مهم اینمی: در تمام مراحل آزمایش هنرجویان از قوس تحت آزمایش فاصله خواهند داشت تا سانحه‌ای به‌وجود نماید.


جمع آوری قوس نیم‌دایره

۱— رج روی قوس و رج‌های شانه‌ی قوس نیم‌دایره، رج به رج تا سطح ستون، جمع آوری شده از محل دور می‌شود.

۲— جمع آوری رج‌های قوس نیم‌دایره، طوری انجام می‌شود که خطر سقوط آجر بر روی دست، پا و پیکر هنرجو، به‌وجود

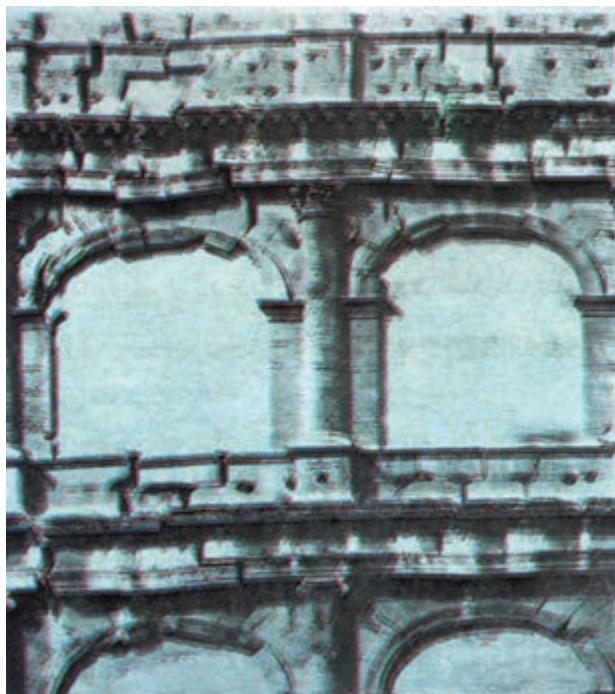

شکل ۳۵—۱۰— واکنش قوس نیم‌دایره از ناحیه‌ی تیزه و دو شانه

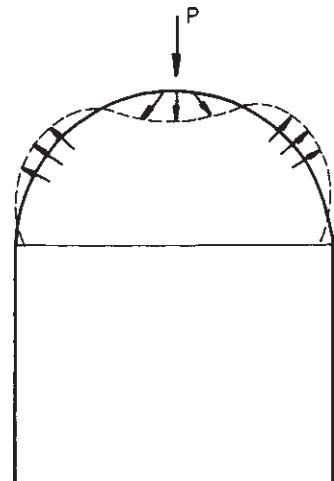

شکل ۳۴—۱۰— واکنش قوس نیم‌دایره بر اثر بار

قوس تیز

متناسبی تا تیزه هستند که این خود به این دسته از قوس‌ها ترکیب و زیبایی خاص می‌بخشد. معمولاً از قوس تیز در ساختمان به منظور باربری، فراوان استفاده می‌شود. به طور کلی، می‌توان گفت که از قوس تیز تزیینی، پیش‌تر از سایر قوس‌ها برای پوشش در گاه‌سازی درهای ورودی و پوشش در گاه‌های پنجره در نما‌سازی‌ها استفاده می‌شود. به طوری که اشاره شد قوس تیز تزیینی دارای انواع فراوان است که از بین آن‌ها می‌توان به قوس‌های چیدری، مربع، مربع، سه و دو قسمت، ده قسمت، هشت قسمت، شش قسمت، پنج قسمت، چهار قسمت، سه قسمت (ثلاثی)، پنج و هفت تند و ... اشاره کرد.


گفتنی است که در این دسته از قوس‌های تیز تزیینی

قوس‌های تیز کلاله دار و برجسته نیز به کار می‌رود. معمولاً پیش‌تر این قوس‌ها دارای ارتفاع بلندتر از $\frac{1}{2}$ دهانه یا برابر و یا در حد $\frac{1}{2}$ دهانه‌ی قوس هستند.


قوس تیز مانند قوس‌های تخم مرغی دارای باربری بسیار فراوان است. در قوس تیز خطر شکستن قوس به مراتب کمتر از سایر قوس‌ها بوده زیرا اثر بار را به درستی و سریع به پاتاق قوس منتقل می‌سازد. اکثر قوس‌ها در زیر بارهای فشاری فراوان دچار شکستگی می‌شوند، اما قوس تیز در مقابل اثر بارهای وارد شده و مختلف باربر است. از این قوس برای نعل در گاه سازی‌ها، در زیر دیوارهای طبقات فوقانی، دربندهایی که روی آن‌ها دیوار باربر واقع می‌شود و جاهای دیگر، فراوان به کار می‌رود. ولی به علت بلند بودن ارتفاع این قوس در نما‌سازی‌ها از آن کمتر استفاده می‌شود.

قوس تیز باربر تزیینی


این دسته از قوس‌ها به طور چشم‌گیر دارای کونال و یا «بالنج» است؛ هم‌چنین این دسته از قوس‌ها دارای شانه یا غلت دور

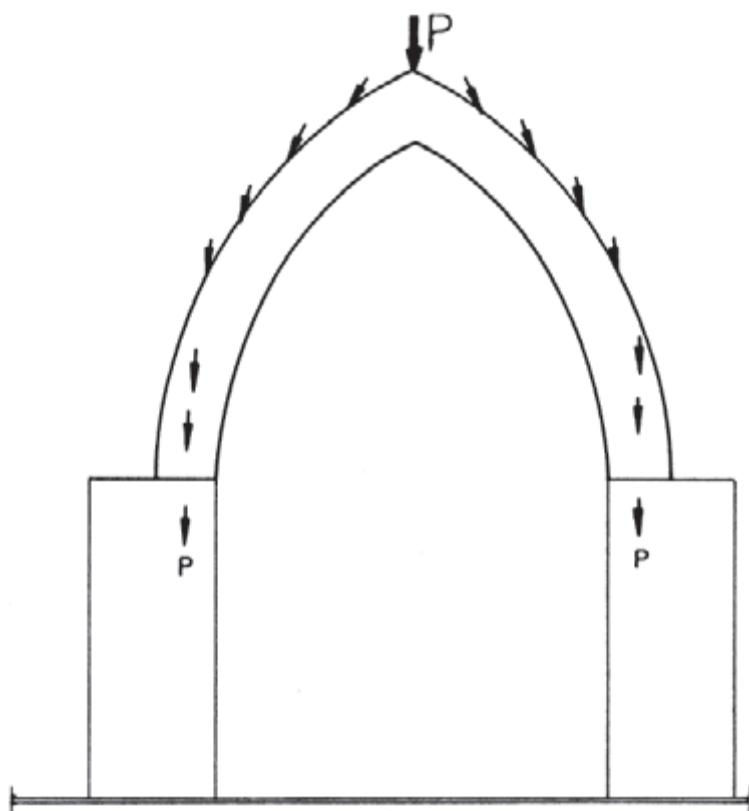

شکل ۳۶-۱۰- قوس تیزبند (شانه بزی بلند)

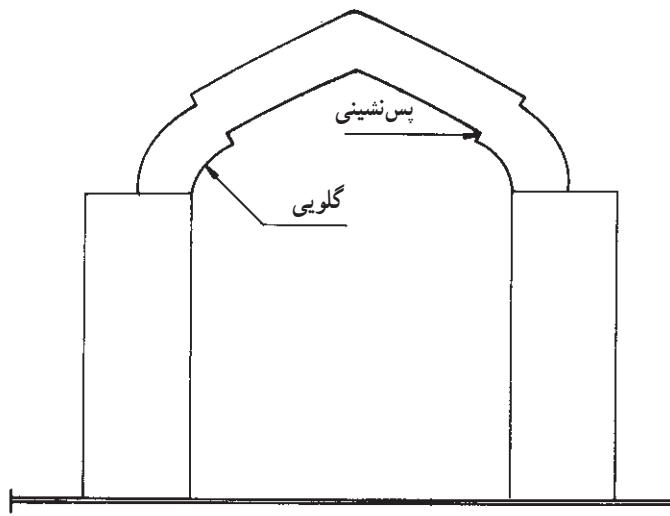

شکل ۳۸-۱۰—قوس کلاله

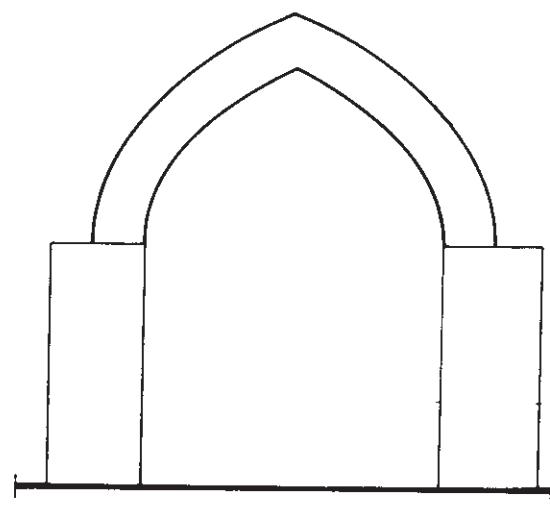


شکل ۳۷-۱۰—قوس مربع

قوس‌های کند

این دسته از قوس‌ها دارای ارتفاع کوتاه‌تر از $\frac{1}{2}$ دهانه بوده به صورت نیم برابر و تزیینی، به خصوص در پوشش‌های پنجره


در نما به کار می‌روند.

از بین قوس‌ها می‌توان به قوس‌های پنج و هفت، کند، شکسته، برجسته و نظایر آن اشاره نمود.

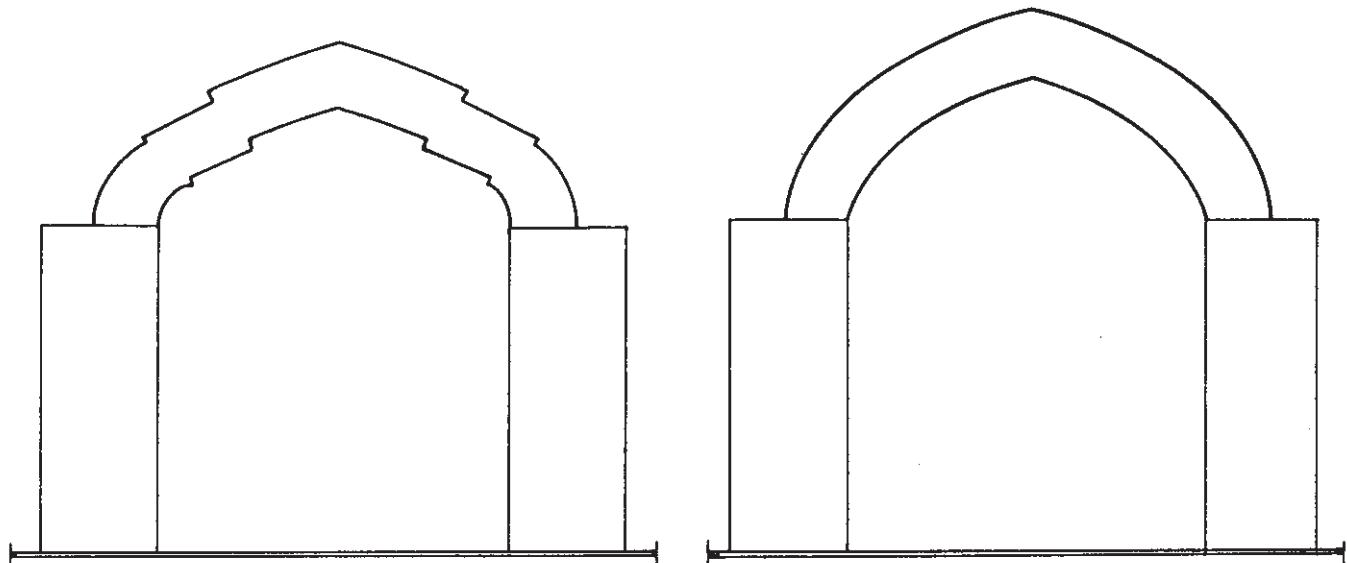

شکل ۴۰-۱۰—قوس کلاله کند

شکل ۳۹-۱۰—قوس تیز کند

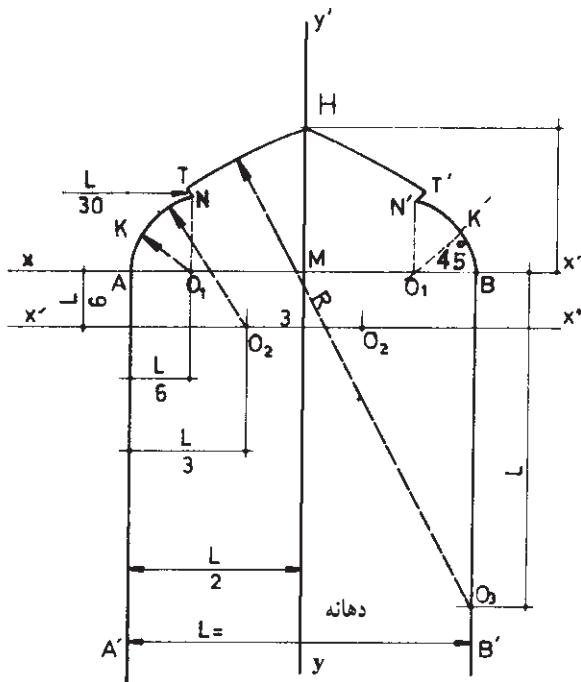

شکل ۴۱-۱۰- ضوابط ترسیم قوس شش قسمت بر جسته

نحوه‌ی ترسیم قوس تیز ۶ قسمت بر جسته بر روی صفحه‌ی تخمیر: آن‌چه گفته شد نحوه‌ی ترسیم قوس تیز بر جسته ۶ قسمت بر روی کاغذ بوده، اما برای ترسیم بر سطح تخمیر چنین عمل می‌شود:

۱- پس از ترسیم دو خط ستون به فاصله‌ی دهانه و ترسیم محور عمودی، دو محور افقی، مرکزیابی O_1 و O_2 و O_3 ، هم‌چنین ترسیم خطوط کمکی مورب ۴۵ درجه و عمودی- براساس آن‌چه ذکر شد - ضوابط ترسیم مشخص می‌شود.

۲- روی مرکز O_1 میخ کوبیده می‌شود.

۳- پای پرگار که از ریسمان کشی حاصل می‌شود روی مرکز O_2 واقع شده مداد متصل به ریسمان کار کشیده می‌شود و از پشت میخ که روی مرکز O_1 است عبور داده شده تا نقطه‌ی A می‌رسد.

۴- رسم کردن کمان قوس را از نقطه‌ی A آغاز می‌کنیم و پس از رهایی از میخ ادامه‌ی کمان را تا خط کمکی عمودی رسم می‌نماییم تا نقطه‌ی N پیدا شود.

۵- از نقطه‌ی N طول پس نشین NT به اندازه‌ی $\frac{1}{3}$

ترسیم قوس تیز تزیینی (قوس تیز کلاله‌دار): برای زیباشدن ترکیب قوس پس از غلت کونال و شروع دور شانه، شکستگی به شکل بر جسته به اندازه‌ی چند سانتی‌متر نسبت به طول دهانه با ادامه‌ی دور از شانه قوس، ایجاد می‌گردد. به این بر جستگی «کلاله» گفته می‌شود. برای ترسیم این قوس به روش زیر عمل می‌کنیم:

۱- دو خط AA' و BB' به فاصله‌ی دهانه به موازات یک‌دیگر رسم می‌شوند.

۲- محور عمودی به اندازه‌ی $\frac{L}{6}$ نیز ترسیم می‌شود.

۳- محور افقی XX' تحت زاویه‌ی ۹۰ درجه با دو خط موازی (دو خط ستون) رسم می‌شود.

۴- از نقطه‌ی A تا اولین واحد تقسیم شده که به اندازه‌ی $\frac{L}{6}$ است مرکز O_1 مشخص می‌شود.

۵- نوک گونیا ۴۵ درجه را روی مرکز O_1 و در امتداد خط AB قرار می‌دهیم و خط کمکی را از دو جهت مرکز O_1 در ادامه‌ی زاویه ترسیم می‌کنیم. این خط با محور دوم x'x نیز تلاقی می‌کند که مرکز O_2 به دست می‌آید.

۶- از نقطه‌ی O_1 ، عمودی استخراج می‌کنیم.

۷- از مرکز O_1 به شعاع O_1A کمانی رسم می‌کنیم تا با خط کمکی ۴۵ درجه برخورد کرده نقطه‌ی K به دست آید.

۸- پای پرگار را روی مرکز O_2 قرار داده به شعاع O_2K رسم کمان را ادامه می‌دهیم تا با خط کمکی عمودی که از نقطه‌ی O_1 استخراج شده برخورد نماید و نقطه‌ی N به وجود آید.

۹- از مرکز O_2 به نقطه‌ی N نشانه کرده، پاره‌خطی به فاصله‌ی $\frac{L}{3}$ از نقطه‌ی N تا نقطه‌ی T ادامه می‌دهیم.

۱۰- O₃T (ستون دوم) به اندازه‌ی (اندازه‌ی دهانه = L) استخراج می‌شود.

۱۱- به شعاع O₃T کمان سوم قوس تا برخورد با محور عمودی YY' رسم می‌شود و نقطه‌ی H به دست می‌آید.

۱۲- برابر اصول ذکر شده، شانه‌ی دوم قوس تیز نیز ترسیم می‌شود.


بر سطح صفحه‌ی تخمیر ترسیم می‌گردد.

(۳ سانتی‌متر) مشخص می‌شود. به شعاع O_3T ترسیم قوس تا برخورد با محور عمودی نقطه‌ی H ادامه می‌باید.


۶- بنابه اصول ذکر شده شانه‌ی دیگر قوس نیز ترسیم می‌شود.

براساس شکل، سه قطعه میل‌گرد با پوشش بر روی یک دیگر سبب مسلح‌سازی و مهارسازی دو بدنی قالب گچی می‌شود.

توجه: با کم کردن شعاع، کمان زیرین قوس نیز ترسیم می‌شود؛ سپس دو خط زیر و بالای قالب به وجود می‌آید که

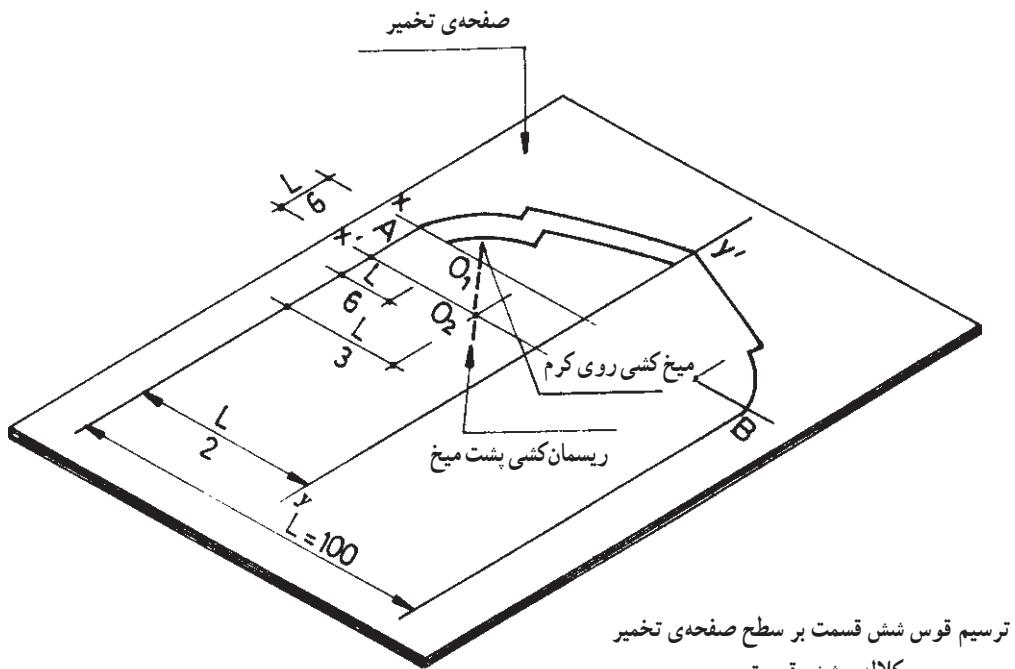

پوشش اتصال دو قطعه‌ی میل‌گرد (اورلپ)

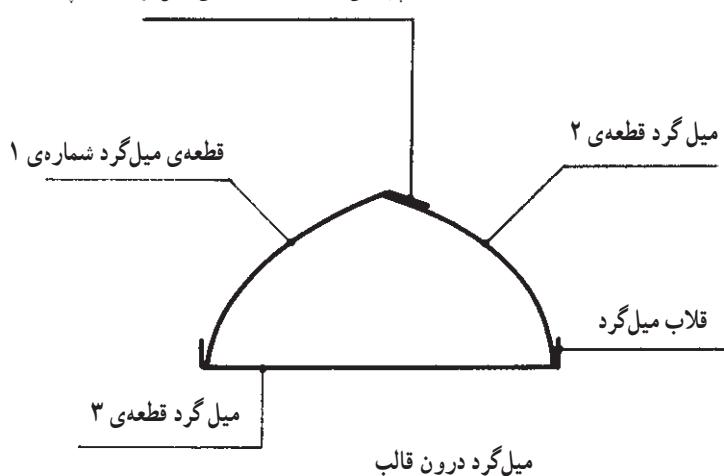


شکل ۱۰-۴۲


جاگذاری قالب:

- ۱- قبل از کارگذاشتن قالب‌ها، بازسازی رجهای معیوب ستون و بررسی یکبادبودن آن‌ها با دقت انجام می‌شود.
- ۲- جاگذاری دو بدنده‌ی قالب کاملاً تراز و در صورت شاقول‌بودن، دو بدنده‌ی قالب و مهارسازی آن در ناحیه‌ی جلو و عقب ستون کار گذاشته می‌شود.

ساختن قالب: همان‌گونه که پیش از این گفته شد با چیدن کلوک در دو طرف داخلی و خارجی، خط قالب به وجود می‌آید؛ سپس پاشیدن مصالح جدا کننده و دوغاب‌ریزی تا $\frac{1}{2}$ آن گاه مسلح‌سازی آن به وسیله‌ی میل‌گرد و اجرای سایر مراحل قالب گچی صورت می‌گیرد.

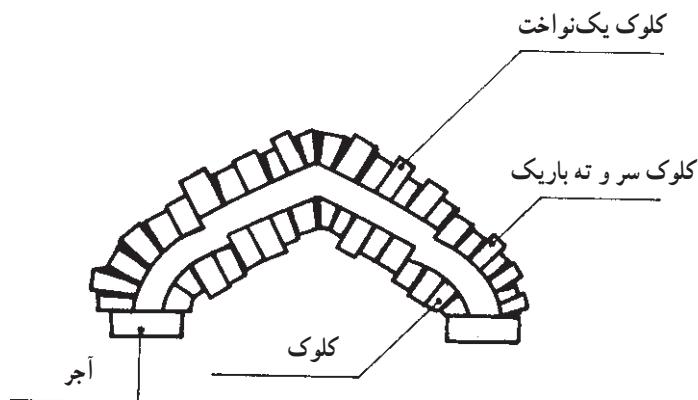

شکل ۴۳-۱۰- نحوه ساختن قالب

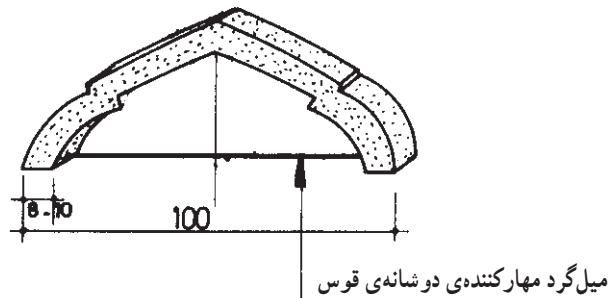

شکل ۴۴-۱۰- قالب قوس شش قسمت برجسته - قوس کالله

ناحیه‌ی خارجی می‌گردد؛ از این رو، ملات‌خوری رجهای کاملاً رعایت گردد.

ب- محاسبه‌ی ناحیه‌ی شانه‌ی قوس: چون دور و غلت این ناحیه نسبت به کونال بسیار کم است ضخامت ملات‌خور این ناحیه با قسمت کونال کاملاً متغیر است؛ یعنی، ملات به کار رفته

الف- محاسبه‌ی رجهای قوس: براساس شکل قوس، این قوس از دو قسمت جدا از هم، یعنی کونال و شانه تشکیل می‌شود. محاسبه‌ی رجهای پایه‌ی قوس با ملات‌خوری کم‌تر در ناحیه‌ی قالب از قطعات آجر در شانه ساخته می‌شود، زیرا علت دور خارجی ناحیه‌ی کونال سبب پرملات‌شدن بندها در

توجه: چون این قوس، گلوبی دارد در تعدادی از رج‌ها باید آجر به حالت سر و ته تراشیده شود؛ سپس به مصرف برسد.
 ۲- با رعایت کارگذاشتن رج در پس نشین قالب از دو طرف و کارگذاشتن قطعات بعدی با شمشه کش کردن، شاقولی کردن، چوب اندازه‌گذاری و رعایت زیر قوس، کار ساختن قوس تا تیزه دنبال می‌شود.

توجه: بستن تیزه با تراشیدن آجرهای کاردهی، رج یال، قفل کردن اصولی در تیزه - با رعایت کار بند کردن - ساخته می‌شود.

کونال‌سازی قوس

رج چینی کونال و شانه‌ی قوس با رعایت پیوند از روی


در ناحیه‌ی کونال در بین رج‌ها به شکل گوهای و در ناحیه‌ی شانه به صورت ضخامت غیرگوهای مصرف می‌شود؛ از این رو، ضخامت ملات خور در این دو ناحیه با یک‌دیگر فرق داشته بروی قالب نشانه‌گذاری می‌شود.

توجه: محاسبه‌ی رج‌ها در کونال باید طوری باشد که رج انتهایی کونال در راستای برجستگی قالب تمام شود.


ساختن قوس

۱- مانند ساختن دو قوس که شرح داده شد با رعایت کارگذاشتن رج به رج از هر طرف و رعایت شمشه کش، شاقولسازی، چوب اندازه‌گذاری و بررسی رج‌ها در سطح زیر قوس، کارگذاشتن رج‌ها تا پایان کونال ادامه می‌باید.

به‌وسیله‌ی ریسمان‌کشی، شاقولسازی و یکبادسازی قوس

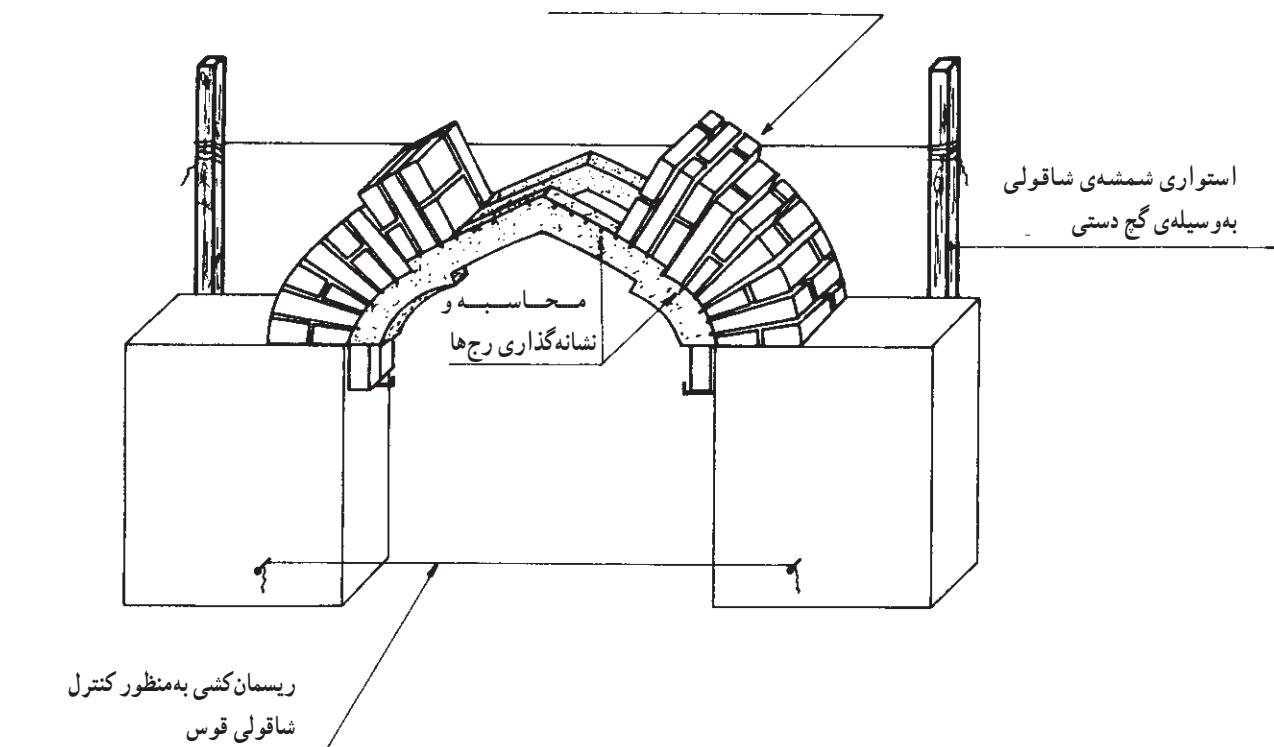


شکل ۴۵-۱۰- رعایت اصول ساختن قوس کلاله (شش قسمت)

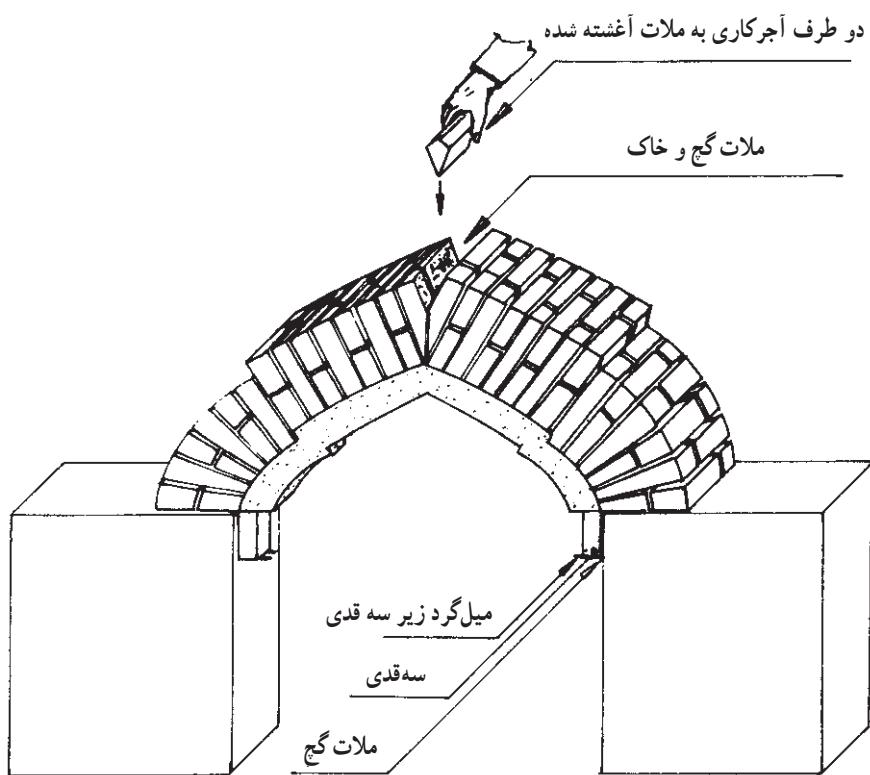

شکل ۴۶°—۱—بستن تیزه به وسیله‌ی آجرکاری

توجه: پس از پایان تخت کردن شانه های قوس به وسیله‌ی رج چینی منظم، سطح روی قوس نیز با یک رج «تخت» از محاسباتی که قبلًاً انجام شده صورت می‌گیرد.

ستون و با آجر تراشی و پخ کردن رج‌ها در محل نشست بر پشت قوس به صورت، آجرکاری رج به رج و با تراز کامل و اندازه‌برداری می‌شود.

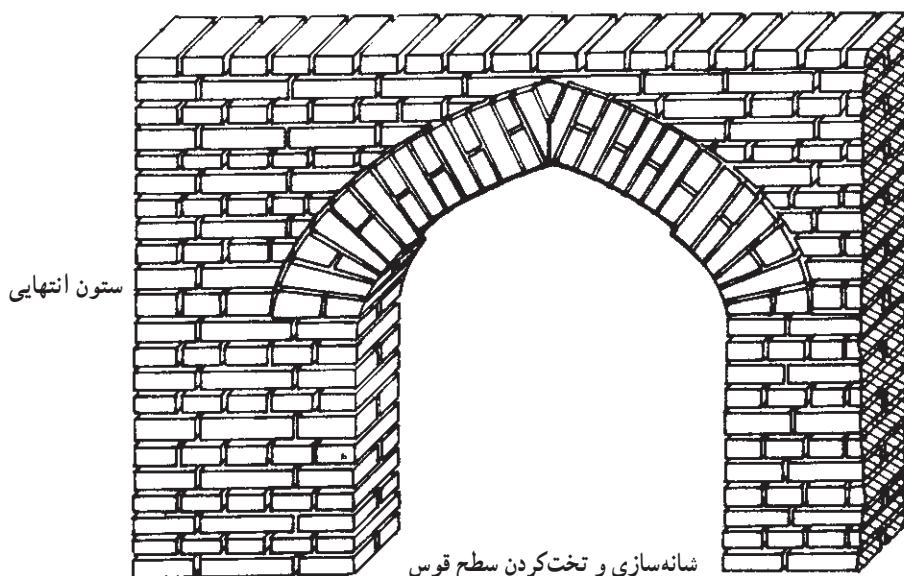

شکل ۴۷°—۱—اجرای کامل قوس کلاله (شش قسمت)

بندکشی قوس تیز برجسته:

۱- پس از بازکردن قالب و تمیزسازی سطح قوس، همچنین گرفتن ضایعات و پلیسه‌های گچ از سطح و بندهای قطعات آجر، سطوح قوس با جاروکردن تمیز می‌شود.

۲- به وسیله‌ی گچ الکی و آماده‌ی دستی بنا به اصول ذکر شده در بندکشی دو قوس قبلی، بر سطح قوس و ستون و دستانداز آن بندکشی می‌شود.

توجه: تمام مراحل این قسمت با نظارت و آموزش گام به گام مربي و استاد کار اجرا می‌شود که عبارت اند از : خط کردن قوس، قالب ریزی، جاگذاری قالب، محاسبات رج‌ها و کارگذاشتن رج‌های کونال و شانه، قفل کردن تیزه، بازکردن قالب و بندکشی.

نظردهی و جمع‌آوری کار تمرینی

۱- مربي و استاد کار در مراحل ساخت قوس، همچنین در مرحله‌ی اتمام قوس با نظر دقیق خود به هنرجو نمره خواهند داد.

۲- جمع‌آوری کار با برچیدن رج دستانداز و شانه‌های قوس آغاز می‌شود.

۳- پس از جمع‌آوری قوس، با رعایت اینمی کامل، تمیز کردن آجرهای قوس، سپس برچیدن ستون آجری و دسته کردن آن‌ها در محل انبار صورت می‌گیرد؛ آن‌گاه ملات گچ و خاک از کارگاه به بیرون برده می‌شود.

تاق ضربی


هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فراغیر انتظار می‌رود:

- ۱- پوشش با تاق ضربی را توضیح دهد.
- ۲- مراحل اجرای تاق ضربی را بیان کند.
- ۳- تاق ضربی بین تیرآهن‌ها را اجرا کند.

تاق ضربی

سقف‌ها به طریق تاق ضربی، با دادن خیز منفی به آجرها و ایجاد طول بیش‌تر از دهانه (فاصله‌ی دو تیرآهن از هم)، وضعیت مناسب یاد شده را ایجاد می‌کنند (شکل ۱۰-۴۸).

آجر از مصالحی است که دارای مقاومت فشاری خوبی است و به عکس، برای ساختمان‌سازی مقاومت کششی مناسب ندارد. آجر را معمولاً در قسمت‌هایی از ساختمان به کار می‌برند که نیروهای واردشده بر آن به صورت فشاری باشد. در پوشش

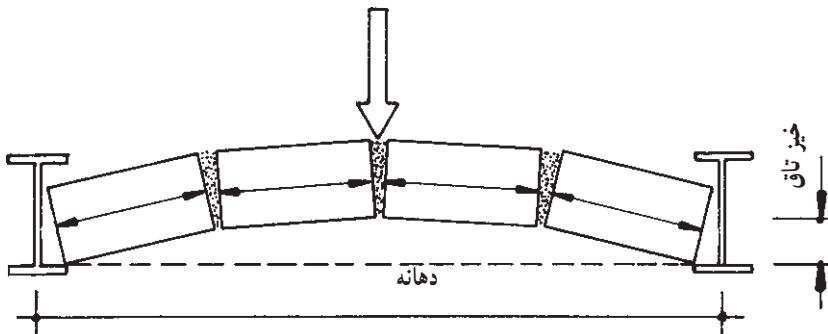

شکل ۱۰-۴۸

باعث ازدیاد ضخامت اندود می‌شود که از نظر اقتصادی مطلوب نیست و در ضمن، امکان جداشدن اندود ضخیم از زیر تاق بسیار زیاد خواهد بود؛ بنابراین، سعی می‌شود دهانه و خیز آن محدود باشد. معمولاً دهانه‌ی تاق ضربی را بین 9° و 11° سانتی‌متر خیز آن را حدود ۳ تا ۵ سانتی‌متر در نظر گرفته اجرا می‌کنند.^۱

مقدار خیز لازم در تاق ضربی، تابع دهانه است؛ یعنی، هر چه فاصله‌ی دو تیرآهن از هم کمتر باشد به خیز کمتری نیاز است و هر چه فاصله‌ی تیرآهن‌ها از یک‌دیگر زیادتر باشد، خیز بیش‌تری لازم است. با ازدیاد خیز، استحکام بیش‌تری در تاق ایجاد می‌شود، اما هنگامی که باید زیر تاق اندود شود، این خیز زیاد

^۱- با توجه به این که امروزه دهانه‌ی فضاهای معمولی بین ۴ تا ۶ متر است، به منظور پرهیز از ارتفاع زیاد تیرآهن و درنتیجه زیاد شدن ضخامت سقف، سعی می‌شود فاصله‌ی تیرآهن‌ها (دهانه‌ی تاق) زیاد نباشد؛ بنابراین، فاصله‌ی آن‌ها را بین ۷۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر پیش‌نهاد می‌کنیم که خیز آن نیز بین ۲ تا ۴ سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود.

مصالح تاق ضربی

الف — آجر: در تاق ضربی معمولاً از آجرهای فشاری استفاده می‌شود. سطوح این آجر دارای خلل و فرج کافی برای چسبیدن به ملات است؛ هم چنین برای جذب رطوبت ملات، از مکش مناسب بروخوردار است. باید توجه داشت که قبل از مصرف آجر در تاق ضربی، حتماً گرد و خاک سطوح آجر - که مانع چسبیدن آجر به ملات می‌شود - با آب کاملاً تمیز شود.


برای این منظور، آجر را در سطل یا نیم بشکه آب تمیز فرو می‌کنند تا ضمن جداشدن گرد و خاک و مواد زاید از سطوح آن، مقداری آب را هم جذب کند. این عمل باعث می‌شود تا هنگام تاق زنی، آب ملات از طریق آجر، بسیار سریع جذب نگردد و فرصت کافی برای انجام فعل و افعال شیمیایی ملات، برای چسبیدن به آجر فراهم شود. باید توجه داشت که آجر فقط آب خور شود و از زنجاب کردن (آجر کاملاً سیراب شده و فاقد قدرت مکش آب) خودداری گردد، زیرا به ملات نمی‌چسبد و از آن جدا می‌شود.

ب — ملات تاق ضربی: در تاق ضربی به علت نیاز به گیرایی سریع، معمولاً از ملات گچ و خاک استفاده می‌شود. نسبت اختلاط آن به قدرت گیرایی گچ و نوع خاک بستگی دارد. معمولاً گچ و خاک را در حالت خشک به نسبت حدود یک به یک مخلوط می‌کنند. به علت سرعت در گیرایی، ملات گچ و خاک را کم کم و هر بار به اندازه‌ی مصرف می‌سازند. برای ساخت ملات، مقدار لازم آب در استنبلي می‌ریند و مخلوط خشک گچ و خاک را کم کم در آن می‌پاشند تا تقریباً سطح آب را بیوشاند. پس از چنگ‌زندن و مخلوط کردن، آن را سریعاً مصرف می‌کنند.

جلسه‌ی بیست و هفتم


مراحل اجرای تاق ضربی

- ۱— تیرآهن‌های سقف به شکل و اندازه‌ی پیش‌بینی شده با رعایت کلیه‌ی نکات فنی لازم از نظر اتصال به دیوار یا پل، نصب می‌شوند؛ سپس آن‌ها را به طور کامل ضد زنگ می‌زنند.
- ۲— داربست لازم (تحته‌ی زیرپایی بر روی خرک یا بشکه) را محکم مستقر می‌کنند. برای این کار لازم است به ارتفاع

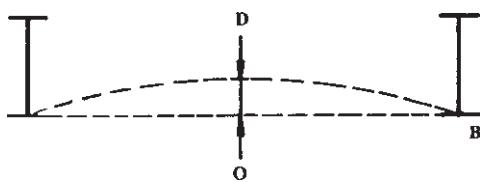

شکل ۴۹-۱۰

۵— خط افقی پای تیرآهن‌ها ترسیم می‌شود و نقطه‌ی میانی آن (نقطه‌ی O) روی خط AB مشخص می‌شود. نقطه‌ی D به اندازه‌ی خیز تاق، در بالای نقطه‌ی O علامت‌گذاری شده، سرانجام مسیر تقریبی قوس تاق مشخص می‌شود. استاد کاران، با داشتن مهارت کافی و تجربه، این کار را با چشم و بدون هیچ‌گونه عملیات ترسیمی انجام می‌دهند، اما افراد مبتدی بهتر است با ساختن شابلون‌های چوبی سبک (مانند شکل ۵-۱۰) خط قوس زیر تاق را روی گلوگاه رسم کنند و به کمک همین شابلون، رجهای تاق را هم کنترل کنند. روش دیگر کنترل خیز تاق به این ترتیب است که با قراردادن شمشه در زیر تیرآهن‌ها، فاصله‌ی خیز را با انگشتان دست کنترل می‌کنند.

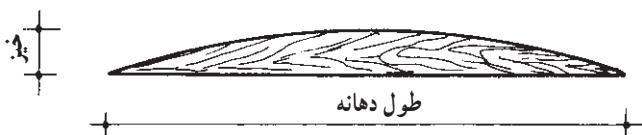

شکل ۵-۱۰— شابلون چوبی برای تاق زنی

انگشت شست) و «بند کلوک» (به اندازه‌ی یک چهارم آجر) ۱۱- پس از پایان هر رج، ضمن کشیدن ملات گچ و خاک، رج بعدی چسبانده می‌شود. در تاق زنی باید توجه شود که بند رج‌های پی در پی روی هم قرار نگیرند؛ بنابراین، اگر طول دهانه به اندازه‌ای بود که به یکی از اجزای آجر نیاز باشد، باید این جزء، در یک رج در یک طرف و در رج بعدی در طرف دیگر قرار گیرد. برای تحمل بیشتر بارهای وارد شده، باید آجرهای هر رج از تاق ضربی، کاملاً در یک صفحه‌ی قائم قرار گیرند. پس از پایان تاق زنی، برای پرکردن منافذ احتمالی (چشممه‌ها) بین آجرها، دوغاب گچ بر روی تاق ضربی ریخته می‌شود. توجه: در هنگام زدن تاق ضربی، به علت احتمال زیاد جداسدن آجر از ملات و سقوط آجر، کارگران مجری اجرای تاق ضربی باید حتماً از کلاه ایمنی استفاده کنند.

تاق زنی در مناطق مرطوب

باید توجه داشت در مناطقی که دارای رطوبت زیاد هستند،


۶- ملات گچ و خاک به ضخامت حدود ۱/۵ سانتی‌متر، با دست در مسیری که تاق نصب می‌شود، روی گلوگاه کشیده می‌شود (کفسوزکردن).

۷- با دست قوی‌تر (در اکثر افراد، دست راست) آجر آب خور شده در مسیر لازم، با ضربه بر روی ملات می‌چسبد؛ به‌طوری که آجر روی نیمه بال پایین تیرآهن قرار گیرد.

۸- آجر نصب شده بر روی ملات، با دست ضعیف‌تر نگاه داشته شده آجر بعدی، با ضربه به پهلوی آجر قبلی و گلوگاه چسبانده می‌شود و به همین ترتیب، بقیه‌ی آجرها نصب می‌شوند.

۹- معمولاً حدود $\frac{1}{2}$ از دهانه‌ی تاق که زده شد، تاق زنی از طرف دیگر شروع می‌شود تا دو قسمت در وسط دهانه به‌کم‌دیگر برسند.

۱۰- در محل اتصال، یک تکه آجر (کاربند) قرار می‌دهند و دو قسمت را به یک دیگر قفل می‌کنند. این تکه آجرها، با توجه به اندازه‌ی آن‌ها، به نام‌های مختلف معروف هستند: «بند پولکی» (با ضخامت کم شبیه سکه‌های پول)، «بند شستی» (با ضخامت

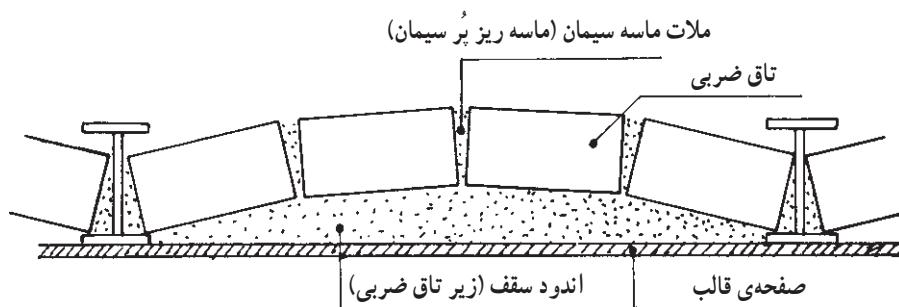

شکل ۱۰-۱- روش تاق زنی در مناطق مرطوب

با ملات ماسه سیمان (ماسه ریز و سیمان زیاد) صورت می‌گیرد و از قالب استفاده می‌شود و تا زمان گیرابی ملات ماسه سیمان، قالب باز نمی‌شود. با توجه به این که معمولاً قالب‌ها به صورت تخت و منظم اجرا می‌شوند، در این روش، به‌اندود آستر زیر تاق نیازی نیست یا این که آن را با ضخامت کم اجرا می‌کنند. در شکل مقطع تاق زنی در مناطق مرطوب، دیده می‌شود. حداقل افراد لازم برای اجرای تاق ضربی با سرعت

استفاده از ملات گچ و خاک مناسب نیست. در صورتی که بخواهند فاصله‌ی بین تیرآهن‌ها را با قوس آجری پوشانند به این ترتیب عمل می‌کنند:

۱- سطح سقف (زیر تیرآهن‌ها) را قالب‌بندی می‌کنند.
۲- به‌وسیله‌ی ملات ماسه سیمان، خیز لازم را در روی قالب ایجاد می‌کنند.

۳- پس از ایجاد خیز، تاق زنی (تاق چینی)


تذکر: در کارهای اجرایی، معمولاً استادکاران به منظور تسريع در زدن تاق ضربی، از نفر چهارمی نیز برای ملات کشی استفاده می‌کنند که در این صورت، مجری تاق با سرعت زیاد، فقط آجرها را می‌چسباند.

اجرای تاق ضربی:

- ۱- دانشآموزان به گروههای سه‌نفری تقسیم شوند.
- ۲- ضمن در نظر گرفتن امکانات کارگاه و تعداد گروههای مجری تاق، سطح کارگاه با دیوارهای با ضخامت ۳۲ سانتی‌متر و

مناسب، ۳ نفر است تا این افراد در یک گروه کاری، عهدهدار این وظایف باشند:

- الف - مجری تاق ضربی که ملات را می‌کشد و آجرها را می‌چسباند؛
- ب - مسئول تهیه و آماده‌سازی و تحويل آجر و اجزای آن به مجری تاق ضربی؛
- ج - مسئول اختلاط گچ و خاک و ساخت ملات و تحويل آن به مجری تاق ضربی.

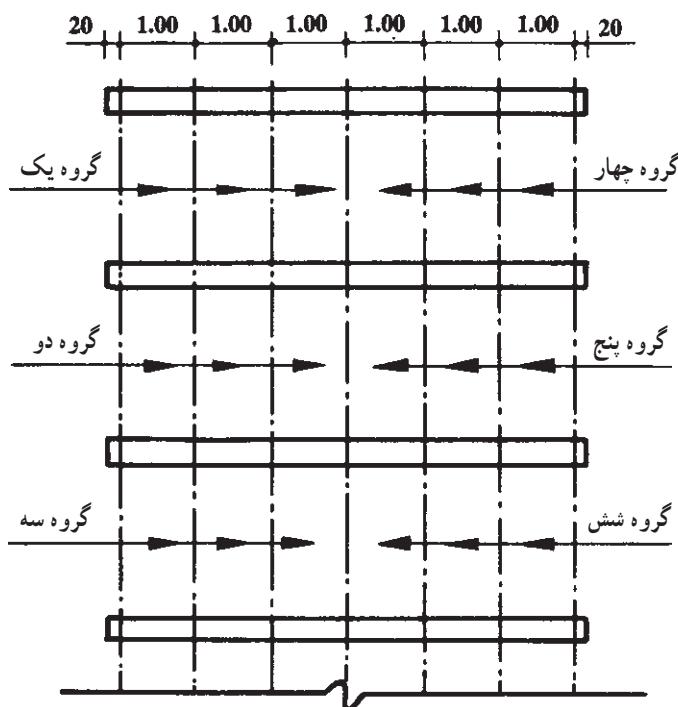

شکل ۵۲-۱۰- پلان تمرین تاقزنی

می‌شوند.

هر دهانه، برای اجرای دو گروه ۳ نفری در نظر گرفته می‌شود؛ به گونه‌ای که هر گروه بتواند از یک طرف دیوار تردد کند و گروه‌ها، در قسمت اجرای کار گروه دیگر رفت و آمد نداشته باشند.

۴- گلوگاه تاق ضربی مربوط به هر گروه، در سه رج چیده می‌شود. (هر دانشآموز یک دهانه را می‌چیند).

۵- برای آن که کلیه دانشآموزان در تمام مراحل مختلف

طول ۶/۶ متر (برای ایجاد ۶ دهانه با فواصل تقریبی یک متر) با ارتفاع مناسب (ضمن درنظر گرفتن متوسط قد هنرجویان برای اجرای تاق ضربی بدون نیاز به داربست)، با فواصل ۲ متر از هم چیده می‌شود. سطح رویی کلیه دیوارها، برای استقرار تیرآهن‌ها، در یک گُرد ارتفاعی، کاملاً تراز می‌شود.

۳- تیرآهن‌های اول و آخر، روی دیوارها به صورت کاملاً تراز، در محل مربوط به خود مستقر می‌شوند؛ سپس تیرآهن‌های وسط، با بستن دو ریسمان کار بین تیرآهن‌های اول و آخر، نصب

براین اساس، لازم است همکاران گرامی، با توجه به امکانات هنرستان، تغییرات ضروری را برای بازدهی هرچه بیشتر، برای دستیابی به اهداف این تمرین، به کار گیرند.

گزارش‌نویسی

تهیه‌ی گزارش و تحويل آن در پایان جلسه‌ی بیست و ششم.

تاق زنی شرکت کنند، لازم است که هر گروه سه نفری، با تقسیم کار و مسئولیت در یک قسمت (مجری تاق، آجردهنده و ملات‌ساز) شروع به کار کرده، سپس با جایه‌جایی مسئولیت‌ها، هر مرحله از کار را تمرین کنند.

تذکر: شکل دیوار چینی، ابعاد و فواصل دیوارها تابع وضعیت کارگاه هنرستان و وسائل و مواد موجود در کارگاه است؛

