

ابزارشناسی

در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که :

- ۱- انواع مختلف ابزارهایی را که در سیم‌کشی به کار برده می‌شود، نام ببرد.
- ۲- کاربرد انواع ابزارهای مورد استفاده در سیم‌کشی برق را شرح دهد.
- ۳- انواع مختلف آوومتر را بشناسد و ساختمان و طرز کاربرد آن‌ها را توضیح دهد.

۲- ابزارشناسی

نیروی لازم برای کار با آن کم‌تر خواهد بود. بنابراین پیچ‌گوشتی‌ها را در طول‌های مختلف می‌سازند. همچنین لبه‌ی پیچ‌گوشتی نیز متناسب با شیار پیچ ساخته می‌شود. یعنی برای پیچ‌های کوچک، باید لبه‌ی پیچ‌گوشتی کوچک و برای پیچ‌های بزرگ، باید بزرگ باشد. هرگز نباید از پیچ‌گوشتی‌های کوچک برای بازکردن پیچ‌های بزرگ استفاده کرد، زیرا لبه‌های شیار پیچ از بین می‌رود، یا لبه‌ی پیچ‌گوشتی می‌شکند. شکل ۲-۱ انواع پیچ‌گوشتی‌های تخت را نشان می‌دهد.

ابزارها و وسایلی که در سیم‌کشی به کار می‌رود بسیار متنوع است و ما در این قسمت به شرح مهم‌ترین و متداول‌ترین آن‌ها می‌پردازیم.

۱- پیچ‌گوشتی

یکی از پرمصرف‌ترین ابزارها در سیم‌کشی و کارهای برقی پیچ‌گوشتی است که انواع بسیار دارد. هر قدر دسته‌ی پیچ‌گوشتی بزرگ‌تر باشد، راحت‌تر می‌توان پیچ را باز و بسته کرد. زیرا براساس خاصیت اهرم، هر قدر طول بازوی کارگر بیش‌تر باشد،




شکل ۱-۲- انواع پیچ‌گوشتی‌های تخت

در شکل ۲-۳ نمونه‌ای از این پیچ‌گوشتی با سرها م مختلف دیده می‌شود.



شکل ۲-۳


چون پیچ‌ها در دو نوع یک شیاره و دو شیاره ساخته می‌شوند، بنابراین دو نوع پیچ‌گوشتی ساده و چهارسو وجود دارد. در شکل ۲-۴ انواع پیچ یک شیاره و دو شیاره و پیچ‌گوشتی‌های مربوط به آن دیده می‌شود. شیاره‌ای مربوط به پیچ‌های دو شیاره به صورت متقاطع (X) است. هنگام باز کردن این پیچ‌ها حتماً از پیچ‌گوشتی چهارسو استفاده کنید. در غیر این صورت لبه‌های پیچ صاف و خراب می‌شود.

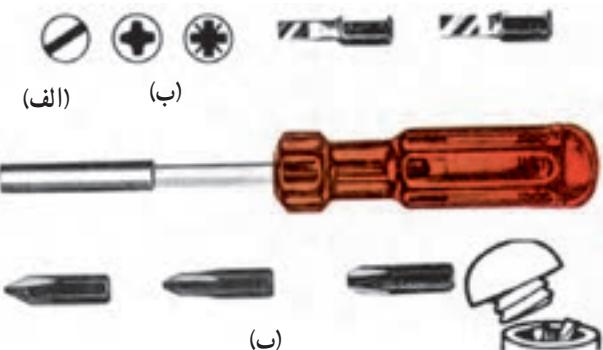

شکل ۲-۴-الف - پیچ یک شیاره، ب - پیچ دو شیاره، پ - پیچ‌گوشتی‌های ساده و چهارسو

۲-۲- فازمتر
فازمتر وسیله‌ای است شبیه پیچ‌گوشتی که علاوه بر باز و بسته کردن پیچ‌ها به منظور تشخیص سیم فاز از نول نیز به کار می‌رود. ساختمان ظاهری و داخلی فازمتر در شکل ۲-۴ آمده است. فازمترها در دو نوع بزرگ و کوچک ساخته می‌شوند. لازم به تذکر است که نام فازمتر در حقیقت یک اصطلاح عامیانه است و فازمتر در اصل فازنما نام دارد، زیرا این وسیله فقط فاز را از نول مشخص می‌کند.

نوعی پیچ‌گوشتی به نام پیچ‌گوشتی خودکار یا اتوماتیک نیز وجود دارد که با فشاردادن روی دسته‌ی آن پیچ به طور کامل باز یا بسته می‌شود.

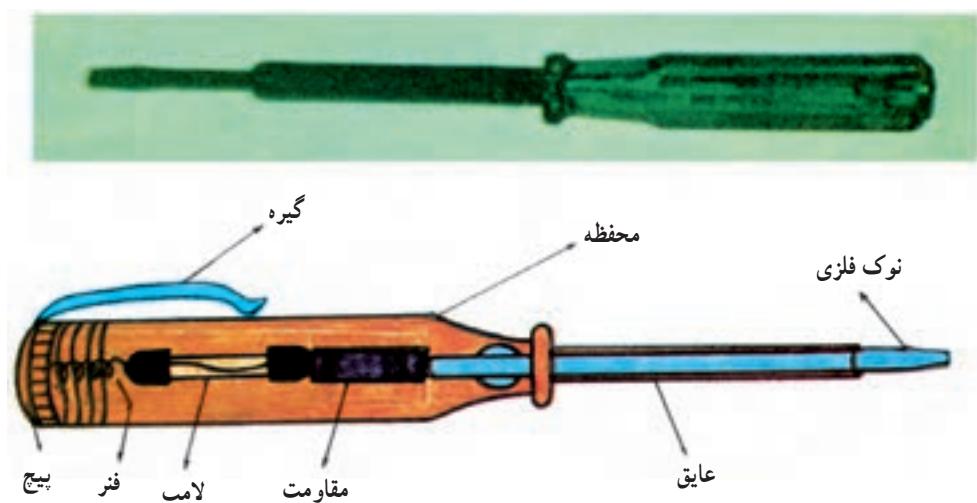

شکل ۲-۴ - شمای ظاهری و ساختمان داخلی فازمتر

۲-۳- انبردست

می‌کنند. دسته‌ی این انبردست ممکن است فلزی باشد یا سطح آن به وسیله‌ی لایه‌ای عایق پوشانده شود. برای کارهای الکتریکی باید از انبردست با دسته‌ی عایق استفاده کنید. شکل ۲-۵ انواع انبردست ساده را نشان می‌دهد. عموماً میزان تحمل عایق بر حسب ولت روی عایق دسته‌ی انبردست نوشته می‌شود. هنگام کار باید به این نکته توجه شود.

انبردست دارای انواع بسیار است که متداول‌ترین و پر مصرف‌ترین آن‌ها دو نوع است که به ترتیب عبارت‌اند از:

- الف - انبردست ساده یا دم تخت
- ب - انبردست مرکب

۱-۳-۲- انبردست ساده یا دم تخت: از این انبردست برای صاف کردن یا تاباندن سیم‌ها به یکدیگر و فرم‌دادن آن‌ها استفاده



شکل ۲-۵- انواع انبردست ساده

سیم استفاده کنید. این انبردست دارای انواع متعددی است که چند نمونه‌ی آن در شکل ۲-۶ نشان داده شده است. دسته‌ی این انبردست با پوشش عایق و بدون پوشش عایق ساخته می‌شود. برای کارهای برقی حتماً از انبردست مرکب با پوشش عایق استفاده کنید.

۲-۳-۲- انبردست مرکب: از این انبردست برای نگاه داشتن قطعه کار و لخت کردن یا بریدن سیم (در صورت عدم وجود سیم‌چین و سیم لخت کن) استفاده می‌شود. به طور کلی از نظر فنی نباید انبردست را به جای سیم‌چین یا سیم لخت کن به کار برد. فقط در موقع ضروری از این وسیله برای بریدن یا لخت کردن



شکل ۶-۲- انواع انبردست‌های مرکب الف، ب و ث انبردست مرکب با دسته‌ی عایق.
ب و ث انبردست مرکب با دسته‌ی فلزی. ج انبردست در حال بریدن یک قطعه سیم

۴-۲- دم باریک

نیز می‌توان دم باریک را به کار برد. متناسب با کاری که باید انجام شود، انواع مختلف دم باریک با اندازه‌های مختلف ساخته شده است. شکل ۲-۷ چند نمونه دم باریک را نشان می‌دهد. دسته‌ی دم باریک ممکن است عایق یا فلزی باشد. هنگام کار با برق از دم باریک با دسته عایق استفاده کنید.

دم باریک وسیله‌ای است شبیه انبردست، با این تفاوت که نوک آن از انبردست بلندتر و باریک‌تر است. از دم باریک در نقاطی که جاتنگ است و انبردست قادر به انجام کار نیست استفاده می‌شود. برای سوالی کردن، و فرم‌دادن و بریدن سیم‌ها



شکل ۲-۷- انواع دم باریک

۲-۵- دم گرد

سؤالی کردن سیم‌ها و قراردادن و خارج نمودن خارهای دایره‌ای شکل استفاده می‌شود.

در شکل ۲-۸ چند نمونه دم گرد را مشاهده می‌کنید.

دم گرد از نظر شکل ظاهری شبیه دمباریک است. اگر کمی به نوک دم گرد نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که نوک آن به صورت دایره ساخته شده است. از این وسیله برای فرم دادن و



شکل ۲-۸- انواع دم گرد

برای قراردادن و خارج نمودن خارهای دایره‌ای شکل در جاهای که دم باریک امکان کار ندارد، استفاده می‌شود. در شکل ۲-۹ انواع دم کج را مشاهده می‌کنید.

۲-۶- دم کج

دم کج نیز یکی از انواع دمباریک است که نوک آن خم شده است. دم کج‌ها در انواع مختلف ساخته می‌شود. از دم کج




شکل ۲-۹- انواع دم کج

۲-۷ سیم چین

سیم چین ها را نشان می دهد. معمولاً سیم چین ها در دو نوع ساخته می شوند. یکی سیم چین هایی که از پهلو سیم را قطع می کنند. (شکل ۲-۱۰-الف) دیگری سیم چین هایی که به وسیله‌ی نوک، سیم را قطع می کنند (شکل ۲-۱۰-ب). شکل ۲-۱۰-پ تصویر متداول ترین نوع سیم چین را نشان می دهد.

بعضی از سیم چین ها دارای زائداتی در وسط هستند که این زائد ب منظور ثابت نگاه داشتن سیم به کار می رود.

یکی از وسایلی که یک برق کار همیشه با آن سروکار دارد، سیم چین است. سیم چین ها نیز مانند سایر ابزار، بسیار متنوع‌اند. سیم چین دارای دو لبه‌ی تیز است که به وسیله‌ی آن‌ها سیم را قطع می کنند. سیم چین را به طور کلی برای بریدن سیم‌ها به کار می‌برند. هرگز از سیم چین برای لخت کردن سیم استفاده نکنید، زیرا معمولاً سیم را زخمی کرده و سبب می‌شود اتصال از نظر الکتریکی و مکانیکی ضعیف گردد. شکل ۲-۱۰-انواع

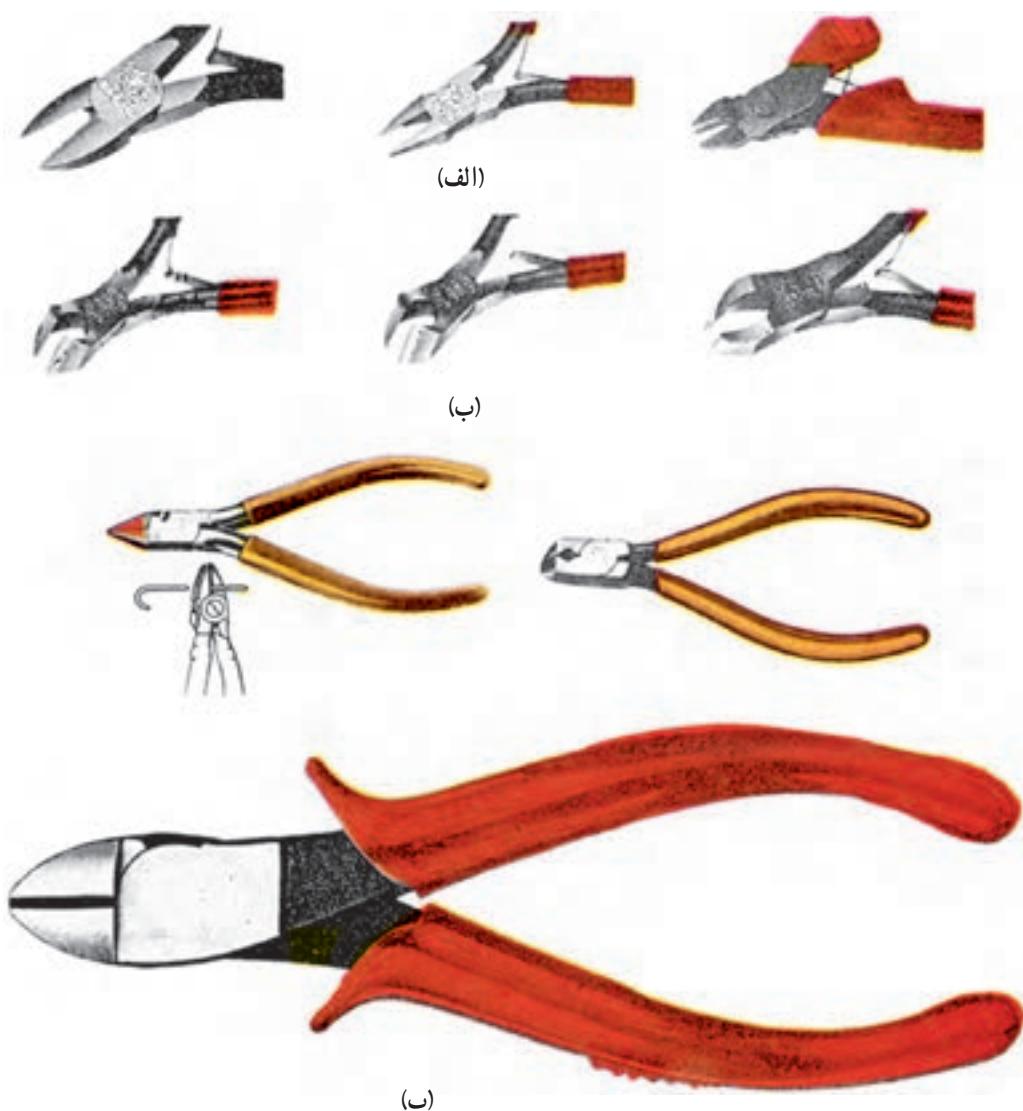

- الف - سیم چین هایی که از پهلو سیم را می‌برند.
- ب - سیم چین هایی که از نوک سیم را می‌برند.
- پ - متداول ترین سیم چین ها

شکل ۲-۱۰- انواع سیم چین ها

۲-۸- سیم لخت کن

سیم لخت کن بر سه نوع است: الف- سیم لخت کن ساده، ب- سیم لخت کن اتوماتیک، پ- سیم لخت کن حرارتی.


۱-۸-۲- سیم لخت کن ساده: این سیم لخت کن از دو لبه تشکیل شده که دارای شیارهایی در جهت قائم است. به وسیله‌ی پیچ و مهره‌ای می‌توان فاصله‌ی بین لبه‌ها را کم و زیاد کرد. در واقع پیچ، فاصله را تنظیم می‌کند و مهره فاصله‌ی تنظیم شده را ثابت نگاه می‌دارد. وقتی دو لبه روی هم قرار می‌گیرند، متناسب با فاصله‌ی تنظیم شده، دایره‌ای با شعاع معین به وسیله‌ی

شیارها


مهره

پیچ

دسته‌ی عایق

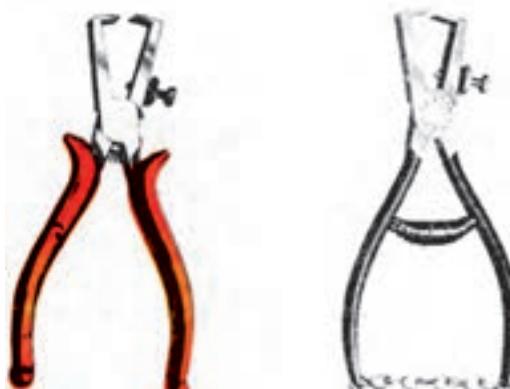

(الف)

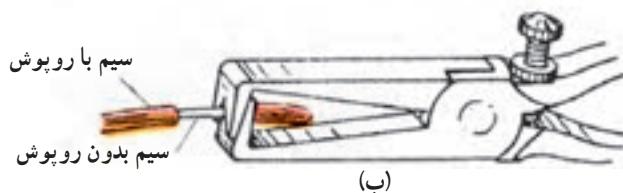


(ب)

شکل ۲-۱۱- الف - تصویر ظاهری چند نوع سیم لخت کن ساده در حال لخت کردن سیم

دسته‌ی سیم لخت کن را فشار می‌دهیم. لبه‌های صاف پایین می‌آیند و سیم را نگه می‌دارند. کمی پیشتر فشار می‌دهیم، روکش قسمت انتهایی سیم خارج می‌شود. در شکل ۲-۱۲- الف و بت تصویر ظاهری سیم لخت کن و در شکل ۲-۱۲- ب ساده‌ترین نوع سیم لخت کن را در حال لخت کردن سیم مشاهده می‌کنید. در بعضی از این سیم لخت کن‌ها به جای دو لبه متحرک شیاردار از یک دایره استفاده شده که روی محیط آن سوراخ‌هایی با قطرهای مختلف ایجاد شده است. شکل ۲-۱۲- پ، نمای این سیم لخت کن را در حال لخت کردن سیم نشان می‌دهد.


۲-۸-۲- سیم لخت کن اتوماتیک (خودکار): این سیم لخت کن نیاز به تنظیم ندارد و ساده‌ترین نوع آن دارای دو لبه متحرک است. روی این لبه‌ها شیارهایی تعییه شده که وقتی دو لبه روی هم قرار می‌گیرند سوراخ‌هایی با قطرهای مختلف تشکیل می‌دهند؛ سیم‌ها داخل این شیارها قرار داده می‌شوند. روبروی این لبه‌ها دو لبه صاف متحرک نیز قرار دارد که به منزله نگهدارنده سیم است. وقتی می‌خواهیم سیم را لخت کنیم، ابتدا شیار مناسب را انتخاب کرده و سیم را داخل آن می‌گذاریم. فاصله‌ای را که باید لخت شود تنظیم می‌کنیم، سپس

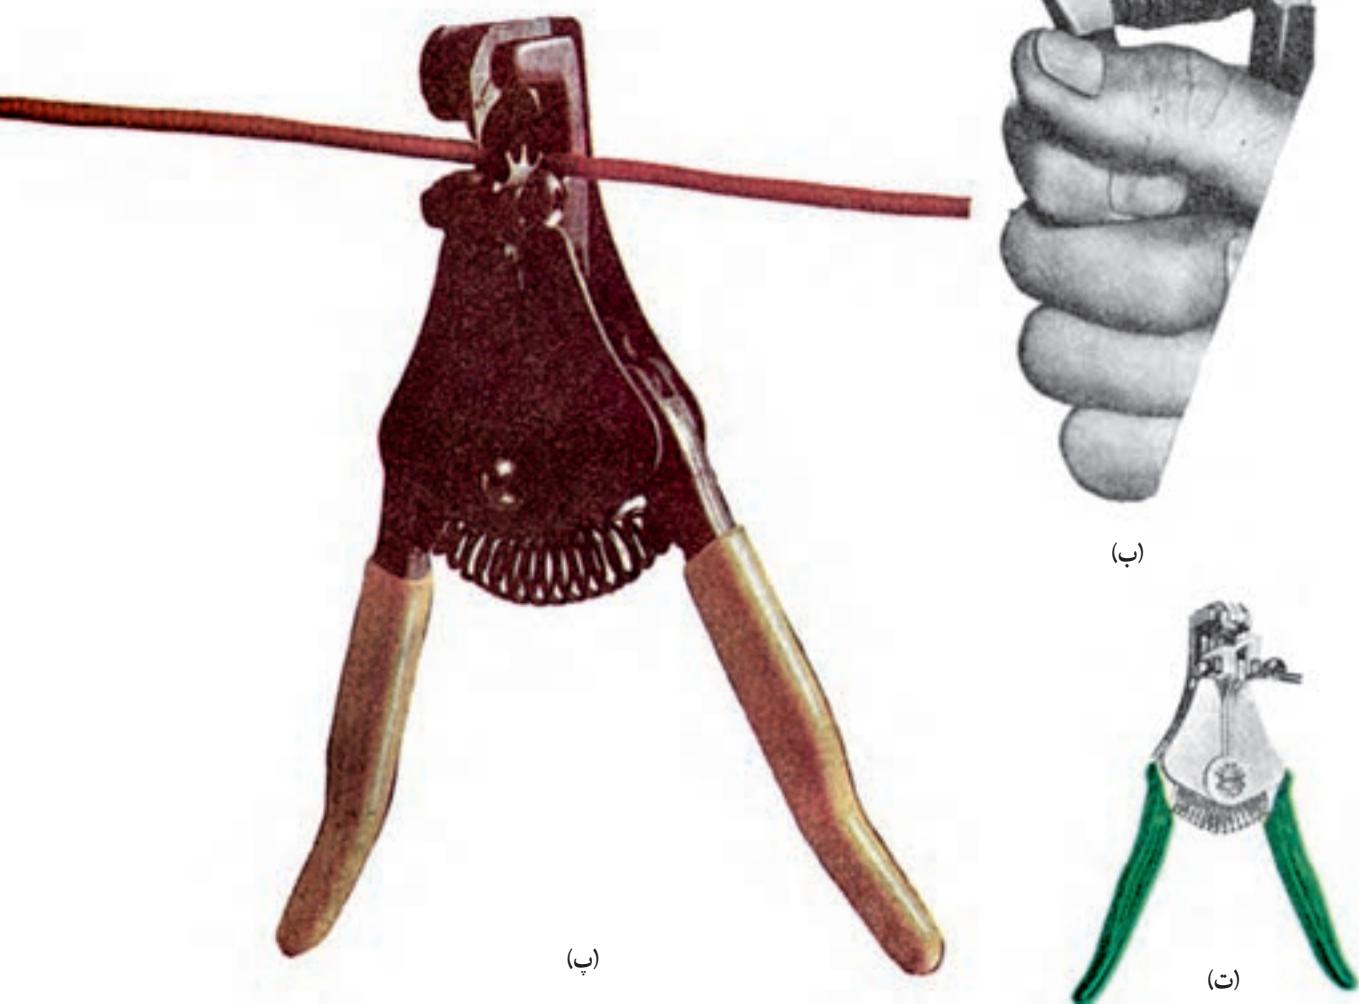

شکل ۲-۱۲-الف و ت - نمای ظاهری دو سیم لخت کن ب و پ - سیم لخت کن اتوماتیک در حال لخت کردن سیم

نوع دیگری از سیم لخت کن را با انواع سیم هایی که لخت شده اند مشاهده می کنید. به وسیله ای این سیم لخت کن می توان چند سیم را به صورت هم زمان لخت کرد.

علاوه بر سیم لخت کن های اتوماتیک فوق، انواع دیگری از سیم لخت کن های اتوماتیک وجود دارد که لخت کردن سیم به وسیله ای آن ها، آسان تر صورت می گیرد. در شکل ۲-۱۳ تصویر

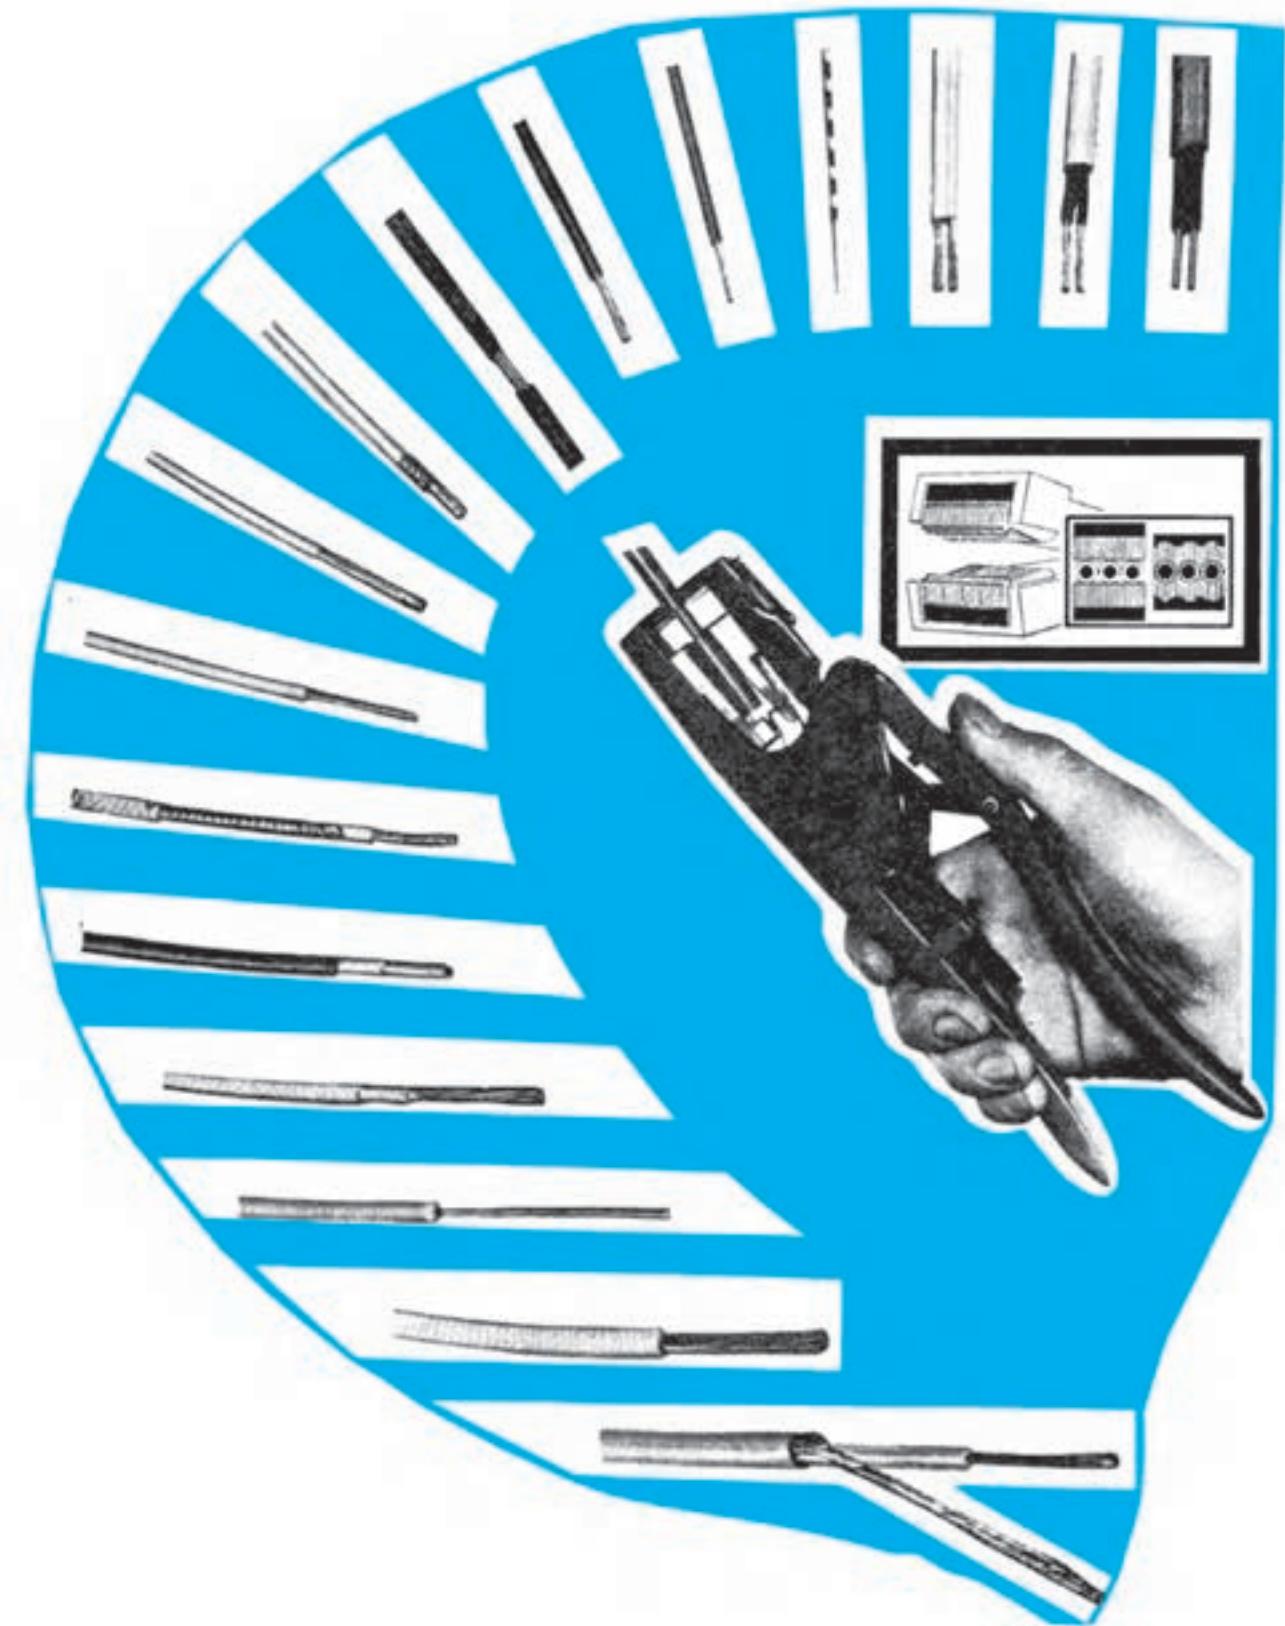

شکل ۱۳-۲- نوع دیگری از سیم لخت کن اتوماتیک

حلقه تشکیل شده است. نحوهی عملکرد آن به این صورت است که ابتدا صفحه‌ی قابل تنظیمی را که بر روی دو بازوی وسیله


۲-۸-۳- سیم لخت کن حرارتی: این سیم لخت کن که توسط جریان الکتریکی داغ می‌شود از یک سیم مقاومتی به شکل



شکل ۲-۱۵- انواع چاقوهای روپوش برداری کابل




شکل ۲-۱۶- چاقو با انواع تیغه های متحرک

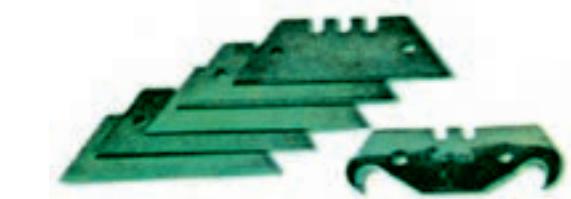

شکل ۲-۱۷- دستگاه های روپوش برداری کابل

چاقوی روپوش برداری کابل را می‌توان برای کابل‌هایی که قطر آن کم است به کاربرد. ضمناً سرعت کار نیز کم است. برای کابل‌های ضخیم و کابل‌های با قطر کم، ابزاری ساخته شده است که به آسانی و با سرعت خیلی زیاد می‌توان روپوش کابل را برداشت. اکنون به شرح یکی از این دستگاه‌ها که در شکل ۲-۱۷ نشان داده شده است می‌پردازیم.

قرار دارد به اندازه‌ی طول عایق برداری موردنظر تنظیم می‌کنند، سپس سیم را بر روی حلقه‌ی داغ می‌چرخانند. در محل تماس حلقه، عایق ذوب شده و از مفتول جدا می‌گردد. مزیت عمدی این دستگاه این است که هیچ گونه آسیبی به مفتول هادی وارد نمی‌سازد. اما عیب آن ایجاد دود و بویی است که در اثر سوختن عایق ایجاد می‌شود. از این وسیله معمولاً در جای ثابت برای کارهای سری‌سازی استفاده می‌گردد. شکل ۲-۱۴ یک سیم لخت کن حرارتی را نشان می‌دهد.

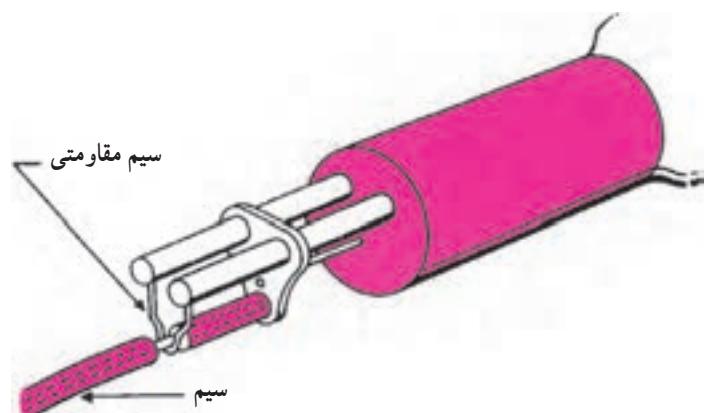


شکل ۲-۱۴- یک نمونه سیم لخت کن حرارتی

۲-۹- چاقوی روپوش برداری کابل

این چاقو از انواع چاقوهای معمولی است که تیغه‌ی آن باز و بسته می‌شود. تیغه‌ی این چاقو باید تیز و برنده باشد تا بتواند به آسانی روپوش کابل را بردارد. از این چاقو برای بریدن لوله‌ی خرطومی نیز استفاده می‌شود. شکل ۲-۱۵ نمونه‌ای از این چاقو را نشان می‌دهد. چاقو را همیشه باید طوری در دست گرفت که در هنگام کار جهت آن به طرف جلو باشد و هیچ وقت جهت حرکت آن به طرف بدن نباشد. شست دست باید پشت چاقو قرار گیرد تا جهت حرکت آن روی سیم یا کابل تحت کنترل باشد. برای روپوش برداری سیم‌ها و کابل‌ها می‌توان از کاردھایی که دارای تیغه‌ی متحرک و قابل تنظیم هستند استفاده کرد. شکل ۲-۱۶ نمونه‌ای از این چاقو را با انواع تیغه‌هایش نشان می‌دهد.

کمی پیچ تنظیم را محکم می‌کنیم و دستگاه را به دور کابل می‌چرخانیم به طوری که یک خط برش روی محیط کابل ظاهر شود، سپس پیچ تنظیم را بیشتر محکم می‌کنیم و مجدداً دستگاه را می‌چرخانیم تا به اندازه‌ی ضخامت روکش کابل برش داده شود. سپس دستگاه را باز کرده و با فشاردادن دگمه شماره‌ی ۶ تیغه‌ی ثابت را خارج کرده و تیغه‌ی غلتکی را در آن قرار می‌دهیم. مجدداً دستگاه را روی کابل نصب کرده و در جهت طولی روی کابل خط می‌اندازیم. سپس با این درست روکش کابل را خارج می‌کنیم. هنگام بریدن روکش در جهت طول، غلتک‌های دو طرف که روی اهرم نگاهدارنده قرار دارند با حرکت دورانی خود اصطکاک بین کابل و دستگاه را کاهش می‌دهند و سرعت عمل را زیاد می‌کنند.

این دستگاه دارای دو تیغه‌ی برش ثابت و غلتکی است. معمولاً از تیغه‌ی ثابت برای خط‌انداختن روی بدنه‌ی کابل در جهت عرضی یعنی روی محیط کابل استفاده می‌شود. تیغه‌ی غلتکی را برای خط‌انداختن روی قسمت طولی کابل به کار می‌برند. ناگفته نماند که می‌توان از هر دو تیغه‌ی برای خط‌انداختن عرضی و طولی استفاده کرد. شکل ۲-۱۷-الف و پ تیغه‌ی ثابت و تیغه‌ی غلتکی را نشان می‌دهد. در شکل ۲-۱۷-ب تصویر کامل دستگاه را ملاحظه می‌کنید. برای برداشت روکش کابل ابتدا به وسیله‌ی پیچ تنظیم شماره‌ی ۴، دهانه‌ی دستگاه را به اندازه‌ی قطر کابل باز می‌کنیم. سپس کابل را در بین اهرم نگاهدارنده شماره‌ی ۱ و تیغه‌ی ثابت شماره‌ی ۳ قرار می‌دهیم. با چرخاندن دسته‌ی دستگاه،

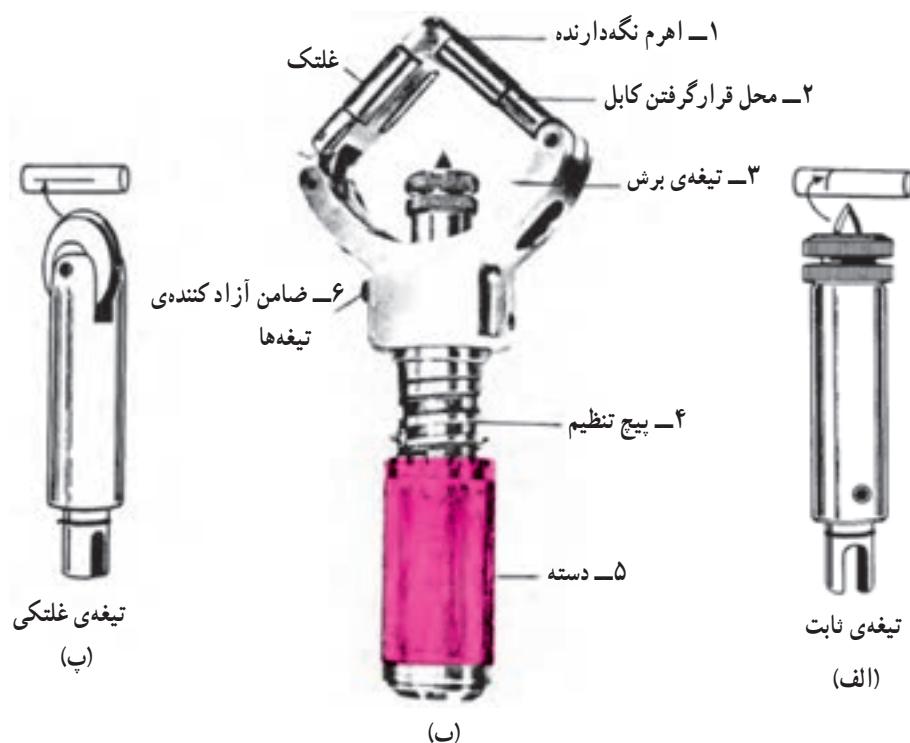

شکل ۲-۱۷- دستگاه روکش برداری کابل

محل قرار گرفتن کابل




دستگاه‌های روکش برداری کابل بسیار متنوع‌اند. برای آشنایی هرچه بیشتر شما تصویر چند نمونه از دستگاه‌های روکش برداری کابل در شکل ۲-۱۸ آمده است. با کمی دقت می‌توانید طرز کار این دستگاه‌ها را یاد بگیرید.

شکل ۲-۱۸- انواع دستگاه‌های روکش برداری


تیزشدن است. جنس این تیغه‌ها از فولاد است. در شکل ۲-۱۹ انواع قیچی‌های کابل‌بری و نحوه‌ی بریدن کابل آمده است. تیغه‌ی قیچی قابل تعویض است. در شکل زیر قیچی و انواع کابل‌هایی که با این قیچی قابل بریدن هستند ترسیم شده است.

۲-۱۱- قیچی کابل‌بری

برای برش کابل می‌توانید از قیچی‌های مخصوص استفاده کنید. متناسب با قطر کابل‌ها قیچی‌های مخصوص برش کابل نیز ساخته شده است. تیغه‌های این قیچی‌ها قابل تعویض یا قابل

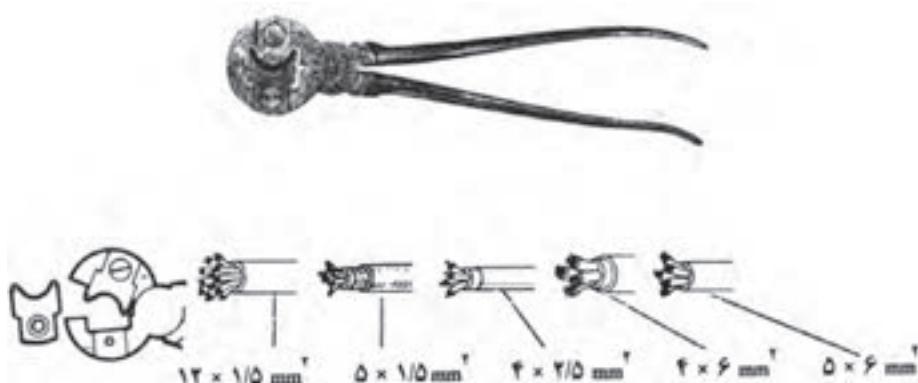

قیچی کابل‌بری و کابل‌های مربوط به آن

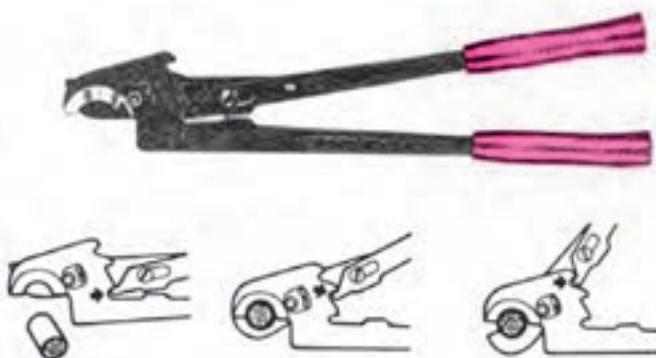

نمونه‌ای از قیچی کابل‌بری و مراحل برش آن

شکل ۲-۱۹- انواع قیچی‌های کابل‌بری

دستگاه مربوط به آن شان داده شده است. در پایان لازم به تذکر است که کلیه‌ی دستگاه‌ها و ابزارهای ذکر شده دارای شماره‌ی مخصوصی است که توسط هر کارخانه در کاتالوگ مخصوصی داده می‌شود. با انتخاب شماره‌ی هر ابزار می‌توانید آن ابزار را از کارخانه یا نمایندگی کارخانه دریافت کنید. شماره‌ی ابزار را بر حسب مدل، اندازه، جنس و نوع کار تعیین می‌کنند. در شکل‌های ۲-۲۱ و ۲-۲۲ نمونه‌های دیگری از ترمینال‌ها و فیش‌ها را ملاحظه می‌کنید.

۲-۱۲- دستگاه پرس سرسیم و فیش


برای اتصال‌هایی که قابل جداشدن هستند باید از فیش یا ترمینال‌های مخصوص استفاده شود. اغلب اتصالاتی که در سیم‌کشی اتومبیل و دستگاه‌های الکتریکی وجود دارد از نوع جداشدنی هستند. در این نوع سیم‌کشی‌ها، تعمیرات آسان است. برای اتصال فیش به سرسیم‌ها از دستگاه پرس استفاده می‌کنند. در شکل ۲-۲۰-الف انواع گوناگون دستگاه‌های پرس سرسیم آمده است. در شکل ۲-۲۰-ب انواع سرسیم‌ها و فیش‌ها و



شکل ۲-۲۰-الف - انواع پرس‌های دستی



شکل ۲-۲۰-ب - انواع سرسیم‌ها و فیش‌ها
و دستگاه پرس مربوط به آن

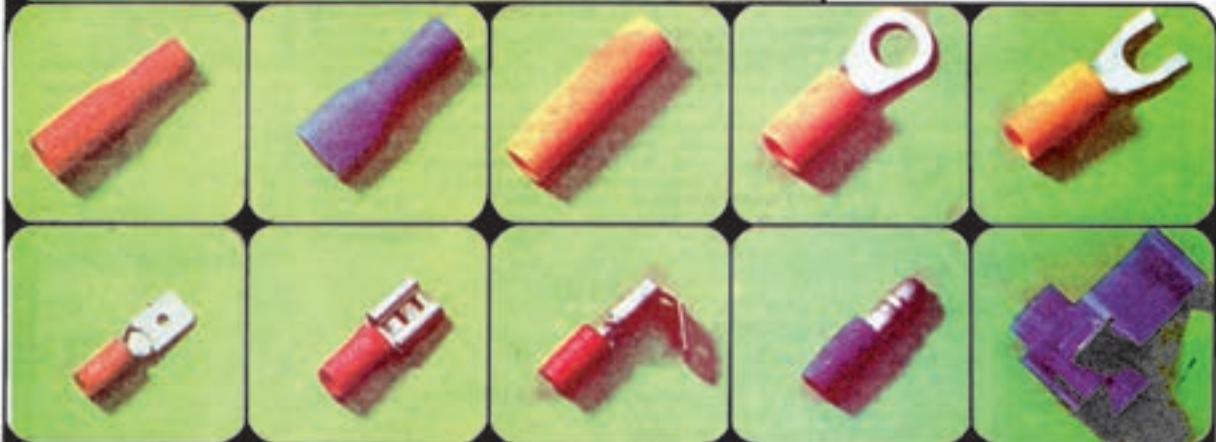

شکل ۲-۲۱ - دستگاه پرس سرسیم و فیش‌های
مربوط به آن



شکل ۲۲- نمونه‌هایی از فیش و سرسبیم، کابل‌شو و ابزارهای پرس آن

۱۳-۲- مولتی متر (آوومتر)

مولتی متر از سه قسمت تشکیل شده است :


- ۱- صفحه‌ی مدرج و عقره
 - ۲- سلکتور یا دگمه‌های انتخاب کننده
 - ۳- ترمینال‌های ورودی و دگمه‌های تنظیم کننده
- در شکل ۲-۲۳ تصویر سه نمونه مولتی متر مشاهده می‌شود. در اینجا به شرح دستگاه می‌پردازیم.

۱- صفحه‌ی مدرج و عقره: روی صفحه‌ی مدرج کمیت‌های مورد اندازه‌گیری نوشته شده و درجه‌بندی‌هایی نیز صورت گرفته است. اگر کمیت مورد اندازه‌گیری ولتاژ باشد حرف V و اگر جریان باشد حرف A و اگر مقاومت باشد علامت 5 (امگا) روی صفحه‌ی مدرج نوشته می‌شود. همچنین برای جریان متناوب حروف AC یا علامت ~ و برای جریان مستقیم علامت . یا حروف DC ذکر می‌شود. در شکل ۲-۲۳- ب تصویر يك صفحه‌ی مدرج مولتی متر مشاهده می‌شود.

مولتی متر به معنی «چنداندازه‌گیر» است، به عبارت دیگر دستگاهی که بتواند چند کمیت مختلف را اندازه بگیرد مولتی متر نامیده می‌شود. نام دیگر این دستگاه آوومتر است که مخفف کلمات آمپر، ولت و اهم است. پس آوومتر دستگاهی است که می‌تواند آمپر، ولت و اهم را اندازه بگیرد. در این قسمت فقط با طرز کار این دستگاه آشنای خواهد شد تا بتوانید در مراحل کار برای عیب‌یابی از آن استفاده کنید.

وقتی صحبت از آمپر متر می‌شود باید دستگاهی را به خاطر بیاورید که جریان الکتریکی را اندازه‌گیری می‌کند. به طور کلی وقتی کلمه‌ی متر به صورت پسوند با واحد کمیت‌های اندازه‌گیری می‌آید، نام دستگاهی می‌شود که آن کمیت را اندازه می‌گیرد مثل آمپر متر، ولت متر، اهم متر، وات متر و

۱۳-۲- ساختمان مولتی متر: ساختمان ظاهری هر

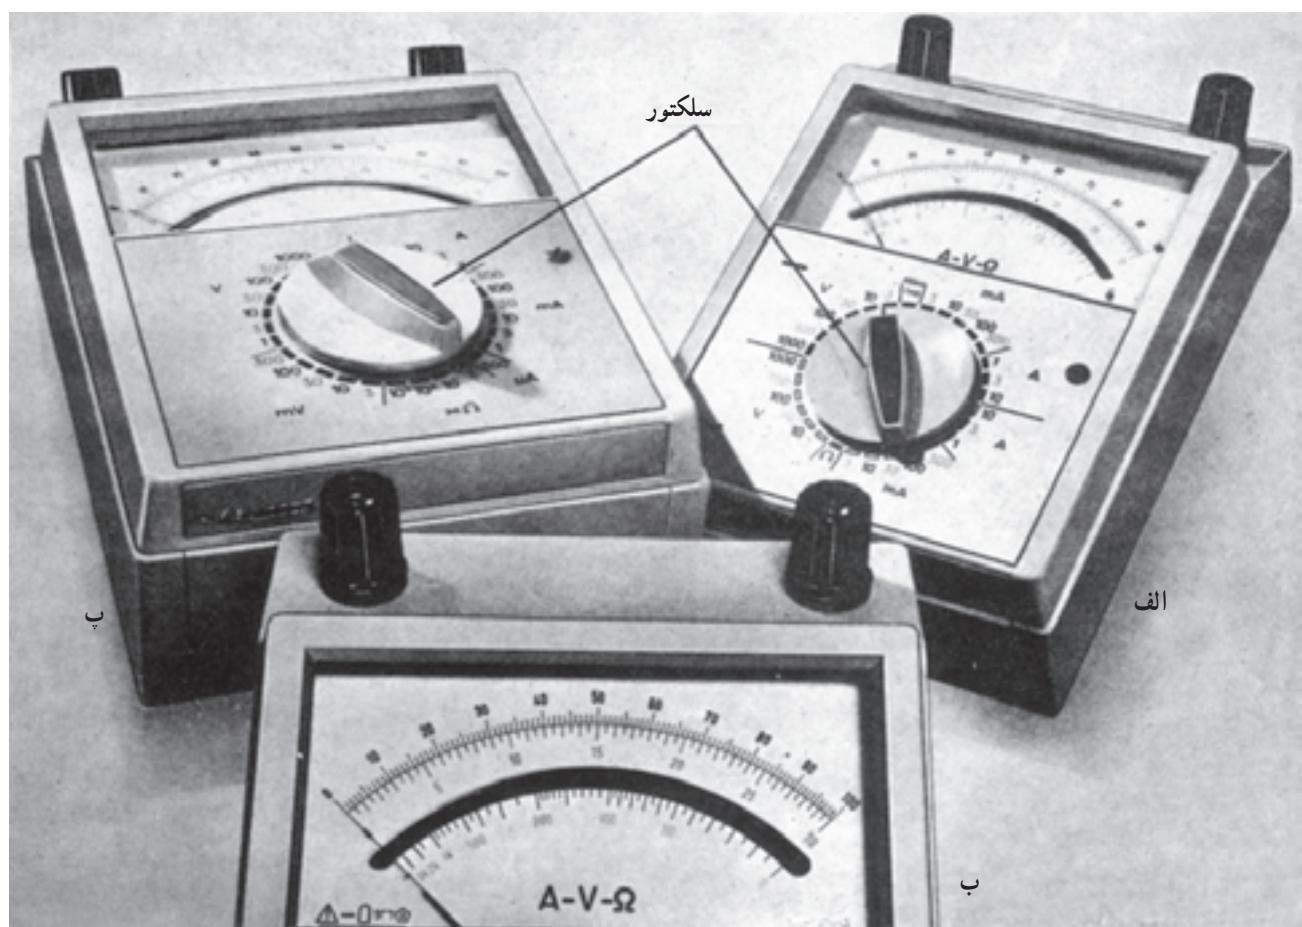

شکل ۲-۲۳- ۲- تصویر سه نمونه مولتی متر

صفحه‌ی مدرج عدد ۱۰ انتخاب شود ضریب $\frac{1}{100}$ یا $1\text{--}00$ خواهد بود. اگر عقره‌ی عدد $2/5$ را نشان دهد مقدار کمیت $2/5 \times 100 = 25$ ولت است.

۲-۱۳-۲ طرز استفاده از مولتی‌متر: در این قسمت شما طرز استفاده از قسمت‌های مختلف مولتی‌متر را که ضروری است یاد خواهید گرفت. قبل از تشریح این قسمت، نکات زیر را دقیقاً به خاطر بسپارید تا در خلال کار دچار اشکال نشوید و مولتی‌متر را نسوزانید.

۱- وقتی مولتی‌متر را روی حوزه‌ی آمپر می‌گذارید، حتماً آن را به صورت سری در مدار قرار دهید. در غیر این صورت، آمپر متر خواهد سوت.

۲- هنگام اندازه‌گیری مقاومت در مدار، حتماً جریان برق را قطع کنید. در صورتی که ولتاژ الکتریکی به مدار وصل باشد، اهم متر خواهد سوت.

۳- هنگامی که می‌خواهید ولتاژ را اندازه بگیرید، مولتی‌متر را به صورت موازی در مدار بیندید.

۴- در کار با مولتی‌متر و در حمل و نقل و قراردادن آن روی میز خیلی دقت کنید زیرا اگر به مولتی‌متر ضربه وارد شود، دستگاه حساسیت خود را از دست می‌دهد و خراب می‌شود.

۵- به پیچ تنظیم صفر عقره‌ی دستگاه دست تزنید، زیرا این قسمت خیلی حساس است. در صورت بازی کردن با آن فنر زیر عقره‌ی قطع شده و مولتی‌متر خراب می‌شود.

۶- هرگز پشت دستگاه را باز نکنید، زیرا فقط تکنیسین ورزیده است که می‌تواند این دستگاه را تعییر کند. در صورت عدم مهارت در تعییر، عیب دستگاه بیشتر می‌شود. در صورت بروز اشکال در دستگاه به معلم خود مراجعه کنید.

۷- وقتی می‌خواهید ولتاژ یا جریان را اندازه بگیرید، حوزه‌ی کار دستگاه را روی درجه‌ای قرار دهید که بیشتر از مقدار کمیت مورد اندازه‌گیری باشد. در صورتی که مقدار کمیت را نمی‌دانید ابتدا حوزه‌ی کار سلکتور را روی بیشترین مقدار قرار دهید، سپس در خلال اندازه‌گیری اگر انحراف کافی در عقره‌ی مشاهده نشد، حوزه‌ی کار را کاهش دهید.

۸- سعی کنید کلید سلکتور را در جهت حرکت عقره‌های ساعت بچرخانید. زیرا مهره‌ی زیر سلکتور بعضی از دستگاه‌ها

درجه‌بندی‌های روی دستگاه برای ولتاژ و جریان معمولاً به صورت تقسیمات $1\text{--}00$ ، $0\text{--}50$ ، $0\text{--}30$ و $0\text{--}25$ است. روی مولتی‌مترهای معمولی درجه‌بندی اهم از سمت راست به چپ و سایر درجه‌بندی‌ها از چپ به راست است. همیشه درجه‌بندی‌های روی دستگاه در ارتباط با سلکتور کار می‌کنند. معمولاً صفحه‌ی مدرج دارای آینه‌ای است که به وسیله‌ی آن عقره‌را با تصویر آن تطبیق می‌دهند تا کمیت موردنظر دقیقاً اندازه‌گیری شود.

۲- سلکتور: سلکتور یا انتخاب کننده، معمولاً در قسمت پایین دستگاه قرار دارد و به صورت دوار یا فشاری کار می‌کند. روی صفحه‌ی سلکتور نیز کمیت‌های مورد نظر مشخص شده است. اعدادی روی صفحه‌ی سلکتور وجود دارد که نماینده‌ی حوزه‌ی کار دستگاه است. مثلاً اگر روی صفحه‌ی سلکتوری اعداد $1\text{--}0$ ، $0\text{--}50$ و $0\text{--}25$ باشد و در کنار آن‌ها حروف V و AC ذکر شود این قسمت از سلکتور برای اندازه‌گیری کمیت ولتاژ متناوب است. اعداد نیز نماینده‌ی حوزه‌ی کار یا حدود اندازه‌گیری است. مثلاً عدد 1 نشان می‌دهد که اگر دستگاه را روی عدد 1 قرار دهید می‌توانید ولتاژ تا 1 ولت متناوب را اندازه بگیرید، در صورتی که ولتاژ موردنظر بیش از 1 ولت باشد باید حوزه‌های بالاتر ($5\text{--}0$ یا $25\text{--}0$) را انتخاب کنید. در شکل ۲-۲-الف و پ تصویر یک سلکتور بر روی دستگاه دیده می‌شود.

۳- ارتباط سلکتور با صفحه‌ی مدرج: معمولاً اعدادی که روی صفحه‌ی سلکتور وجود دارد کوچک‌تر یا بزرگ‌تر از اعداد نوشته شده روی صفحه‌ی مدرج است، به این جهت هنگام اندازه‌گیری یک کمیت ممکن است سلکتور روی عدد 1000 ولت AC، ولی آخرین عدد صفحه‌ی مدرج 25 باشد. برای ارتباط دادن این دو عدد با هم باید به صورت زیر عمل کیم: حوزه‌ی کار انتخاب شده روی سلکتور را بر آخرین عدد صفحه‌ی مدرج تقسیم می‌کنیم؛ ضریب به دست آمده را که ضریب قراءت می‌نمایند در عدد نشان داده شده به وسیله‌ی عقره‌ی ضرب می‌کنیم تا مقدار واقعی کمیت مورد سنجش به دست آید. برای سهولت کار غالباً عددی را از روی صفحه‌ی مدرج انتخاب می‌کنیم که مشابه با عدد انتخابی روی سلکتور باشد. (مثلاً 1000 سلکتور و عدد 10 یا 100 صفحه‌ی مدرج) در این حالت اگر بر روی

$R \times 10^0$ ، $R \times 1K$ و $R \times 10K$ ، و ... نوشته شده است. برای اندازه‌گیری مقاومت‌های کم از $1 \times R$ استفاده می‌شود. قبل از اندازه‌گیری مقاومت باید اهم‌متر را تنظیم کنید. در قسمتی از مولتی‌متر یک دگمه‌ی تنظیم صفر وجود دارد (Zero Adjust) که وقتی دو سیم رابط اهم‌متر را به هم وصل می‌کنید عقربه باید روی صفر قرار گیرد، در غیر این صورت باید به وسیله‌ی دگمه‌ی تنظیم صفر، عقربه را روی صفر قرار دهید. پس از انجام این تنظیم با قراردادن مقاومت در بین دو سیم‌رابط، مقدار آن را اندازه می‌گیرید. با اهم‌متر می‌توان قطعی یا وصل بودن مدار یا سیم‌کشی ساختمان و سالم‌بودن لامپ و ... را بررسی کرد. (هنگامی که مدار فاقد ولتاژ است) اهم‌متر یک وسیله‌ی خوب برای عیب‌یابی است.

۱۳-۲- طرز اندازه‌گیری جریان: برای اندازه‌گیری جریان به وسیله‌ی مولتی‌مترهای معمولی باید آن را با مصرف کننده و منبع تغذیه در یک مدار سری قرار داد. در اندازه‌گیری جریان مستقیم (DC) باید به جهت جریان توجه شود، به این معنی که باید ترمینال منفی را به قطب منفی و ترمینال مثبت را، پس از عبور از مصرف کننده، به قطب مثبت منبع تغذیه وصل نمود. در صورتی که اتصالات ترمینال‌های مثبت و منفی صحیح بسته نشود عقربه‌ی آوومتر در خلاف جهت حرکت کرده (در آوومترهایی که صفر آن‌ها در ابتدای صفحه‌ی مدرج است) و با برخورد به دیواره‌ی دستگاه، کج شده و دیگر دقت لازم را برای اندازه‌گیری نخواهد داشت. در آوومترهایی که صفر آن‌ها در وسط صفحه‌ی مدرج قرار دارد توجه به قطب‌ها لازم نیست.

پس از در مدار قراردادن آوومتر و انتخاب رنج مناسب و روشن نمودن مصرف کننده، با توجه به انحراف عقربه، مقدار جریان عبوری از مدار مشخص می‌گردد. در شکل ۲-۲۴ نمونه‌ی دیگری از مولتی‌متر عقربه‌ای نشان داده شده است.

۱۳-۲- مولتی‌متر دیجیتالی: امروزه به دلیل ارزانی، سادگی قرائت و امکان حمل و نقل راحت‌تر از مولتی‌مترهای دیجیتالی استفاده می‌شود. قسمت‌های مختلف این دستگاه مانند دستگاه‌های عقربه‌ای است و تنها تفاوت آن با دیگر آوومترها در نشان‌دهنده‌ی آن است که به صورت رقمی است. طرز استفاده از این دستگاه نیز مانند مولتی‌متر عقربه‌ای است. شکل ۲-۲۵ نمونه‌ای از این مولتی‌متر را نشان می‌دهد.

طوری نصب شده است که اگر در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت چرخانده شود باز شده و دستگاه از کار می‌افتد.

۹- طرز قرارگرفتن مولتی‌مترها معمولاً در سمت چپ زیر صفحه‌ی مدرج مشخص می‌شود. علامت Δ طرز قرارگرفتن دستگاه به صورت خوابیده (افقی) و علامت \perp طرز قرارگرفتن دستگاه به صورت عمودی یا ایستاده است. این نکته را نیز دقیقاً رعایت کنید. زیرا در غیر این صورت اعداد خوانده شده غیر واقعی خواهد بود.

۱۰- چنانچه مولتی‌متر بر روی حداکثر حوزه‌ی کار خود باشد و عقربه از مقدار مجاز صفحه‌ی مدرج بیش‌تر منحرف شود، دستگاه برای اندازه‌گیری این کمیت مناسب نیست و باید دستگاه دیگری انتخاب کنید.

۱۳-۳- طرز اندازه‌گیری ولتاژ متناوب: مولتی‌متر موجود در کارگاه را در دست بگیرید و قسمت‌های صفحه‌ی مدرج و سلکتور آن را مورد بررسی و مطالعه‌ی دقیق قرار دهید. پس از آشنا شدن با قسمت‌های مختلف دستگاه اعمال زیر را به ترتیب انجام دهید :

۱- ابتدا سلکتور دستگاه را روی 25° ولت متناوب AC (در صورتی که مولتی‌متر شما فاقد حوزه‌ی کار 25° ولت است می‌توانید از حوزه‌های 30° تا 50° ولت AC استفاده کنید) قرار دهید.

۲- سیم‌های رابط مولتی‌متر را به دستگاه وصل کنید.
۳- دو سر دیگر سیم‌های رابط را به ولتاژ 22° ولت (ولتاژ پریز) وصل کنید.

۴- انحراف عقربه را روی صفحه‌ی مدرج بررسی کنید.
۵- عدد روی صفحه‌ی مدرج را متناسب با عدد سلکتور انتخاب کنید. اگر حوزه‌ی کار 25° ولت باشد و روی صفحه‌ی مدرج نیز 25° انتخاب شود ضریب قرائت $\frac{25}{25}^{\circ}$ یا ۱ خواهد بود. در این حالت اگر عقربه را روی عدد 22° قرار گیرد ولتاژ اندازه‌گیری شده 22° ولت است. دقت کنید که دستگاه روی ولتاژ متناوب باشد.

۱۳-۴- طرز اندازه‌گیری مقاومت: برای اندازه‌گیری مقاومت، روی سلکتور مولتی‌متر قسمتی وجود دارد که با OHM یا ۵ مشخص شده و روی هر درجه $R \times 10^0$ ،


مولتی مترها است. مزیت بسیار مهم این وسیله نسبت به سایر آوومترها روش اندازه‌گیری جریان عبوری از یک هادی است که نیازی به قطع کردن مدار و سری کردن آمپر متر با مصرف کننده ندارد. با فشار دادن یک اهرم، دو فک آوومتر باز شده، کابل و یا سیم حامل جریان در داخل حلقه‌ی آن قرار گرفته و با انتخاب رنج مناسب، جریان عبوری اندازه‌گیری می‌شود.

مزیت دیگر آوومتر انبری امکان حمل و نقل راحت‌تر آن است. این آوومتر در دو نوع عقرهای و دیجیتالی ساخته و به بازار عرضه می‌شود.


توجه: برای اندازه‌گیری جریان، باید سیم مربوط به هر فاز جدا از سیم دو فاز دیگر داخل حلقه‌ی آوومتر قرار داده شود. در شکل ۲-۲۶ یک آوومتر انبری نشان داده شده است.



شکل ۲-۲۶ - آوومتر انبری

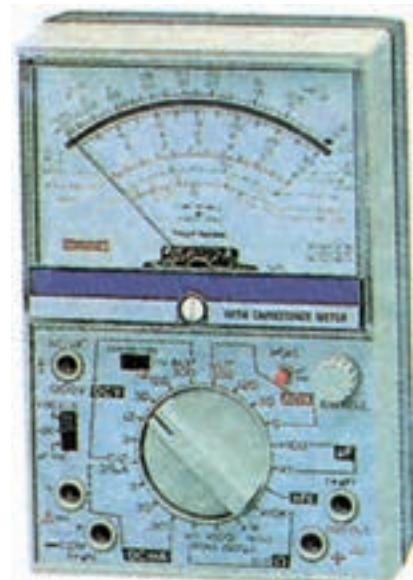

شکل ۲-۲۴ - نمونه‌ی دیگری از مولتی مترهای عقرهای

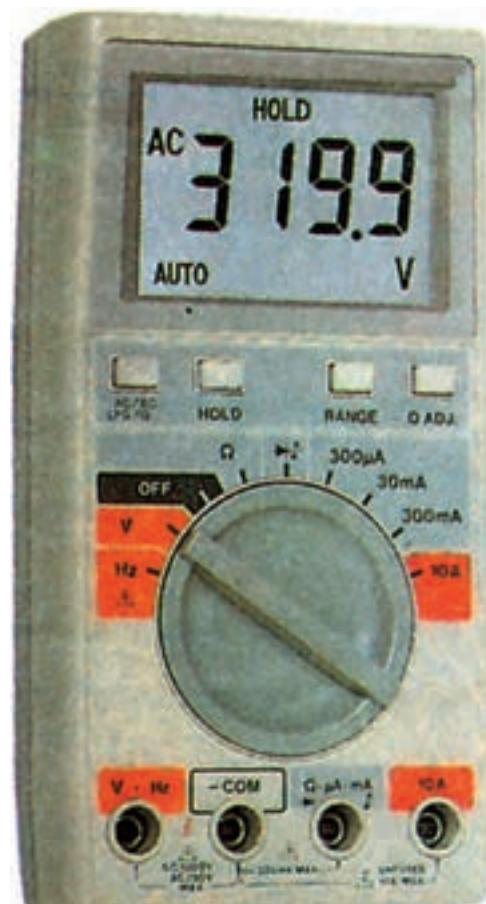

شکل ۲-۲۵ - مولتی متر دیجیتالی

۷-۱۳-۲- آوومتر انبری: آوومترهای انبری معمولاً برای جریان‌های متناوب به کار برده می‌شود. طرز استفاده از آن‌ها برای اندازه‌گیری مقاومت و ولتاژ درست مانند اینواع دیگر

خلاصه مطالعه

ساخته می شوند.

در سیم لخت کن ساده فاصله‌ی بین دو لبه‌ی برنده‌ی عایق، به وسیله‌ی پیچ و مهره‌ای برای سیم‌های مختلف تنظیم می‌شود. سیم لخت کن اتوماتیک نیازی به تنظیم ندارد، در این سیم لخت کن دو لبه‌ی متحرک وجود دارد که بر روی آن‌ها شیارهایی تعییه شده و با قرارگرفتن این شیارها در مقابل هم سوراخ‌هایی با قطرهای مختلف ایجاد می‌شود که سیم را در آن قرار می‌دهند.

در سیم لخت کن حرارتی، عایق سیم، در محلی که باید برداشته شود، به وسیله‌ی یک المان حرارتی برقی ذوب و از مفتول هادی جدا شده و برداشته می‌شود. مزیت این سیم لخت کن این است که هیچ‌گونه آسیبی به مفتول هادی وارد نمی‌کند ولی در مقابل دارای عیب ایجاد دود و بویی است که در اثر سوختن عایق ایجاد می‌شود.

چاقوی روپوش برداری کابل از انواع چاقوهای معمولی است که تیغه‌ی آن باز و بسته می‌شود. برای کارآیی بهتر این چاقو باید تیغه‌ی آن کاملاً تیز و برنده باشد.

با استفاده از دستگاه‌های روپوش برداری کابل می‌توان روپوش کابل را به آسانی و با سرعت خیلی زیاد برداشت. این دستگاه دارای دو تیغه‌ی برش ثابت و غلتکی است. از تیغه‌ی ثابت معمولاً برای خط‌انداختن بر روی بدنه‌ی کابل در جهت عرضی، و از تیغه‌ی غلتکی برای خط‌انداختن در جهت طولی استفاده می‌شود، در حالی که از هر دو تیغه می‌توان برای خط‌انداختن عرضی و طولی استفاده کرد.

برای بریدن کابل‌ها، قیچی‌های مخصوصی متناسب با قطر کابل‌ها ساخته شده است. تیغه‌ی این قیچی‌ها فولادی و قابل تعویض و یا تیرشدن است.

ابزار پرس سرسیم و فیش‌ها، برای داشتن یک اتصال مطمئن فیش به سر سیم، بعد از قراردادن سرسیم در محل مربوط در فیش، این محل را به وسیله‌ی ابزار مخصوصی پرس می‌کنند. بر روی لبه‌ی پرس‌ها، شیارهایی برای فیش‌های مختلف ایجاد شده است.

مولتی‌متر دستگاهی است که از آن برای اندازه‌گیری آمپر، ولت، اهم و ... استفاده می‌شود. ساختمان ظاهری هر

پیچ‌گوشتی برای باز و بسته کردن پیچ‌ها به کار می‌رود.

هرچه دسته‌ی پیچ‌گوشتی بزرگ‌تر (قطورتر) باشد، راحت‌تر پیچ را باز می‌کند.

انواع مختلف پیچ‌گوشتی عبارت‌اند از ساده، چهارسو و اتوماتیک که در اندازه‌های مختلفی از نظر طول و قطر دسته ساخته می‌شود.

فازمتر (فازنما) برای تشخیص فاز از نول به کار برده می‌شود.

از فازمتر می‌توان برای باز و بسته کردن پیچ‌های کوچک استفاده کرد.

ابردست وسیله‌ای است برای تاییدن سیم‌ها به یکدیگر، فرم‌دادن سیم‌ها، بریدن سیم (در صورت عدم دسترسی به سیم‌چین) و نگه داشتن قطعه کار.

انواع مختلف ابردست عبارتند از: ساده یا دم‌تخت و مرکب.

برای انجام کارهای برقی حتماً باید از ابردست مرکب با پوشش عایق، استفاده کرد.

دم‌باریک وسیله‌ای است شبیه ابردست، با این تفاوت که دم آن باریک و بلند است و در جاهایی که به علت تنگی جا ابردست قادر به انجام کار نیست از آن استفاده می‌شود. دسته‌ی دم‌باریک برقی عایق‌دار است.

دم‌گرد شبیه دم‌باریک است با این تفاوت که دم آن گرد است و برای فرم‌دادن، سؤالی کردن سیم‌ها و قراردادن و خارج کردن خارهای دایره‌ای شکل از آن استفاده می‌شود.

دم‌کج وسیله‌ای است برای قراردادن و خارج نمودن خارهای دایره‌ای شکل، در جایی که دم‌باریک امکان کار ندارد.

سیم‌چین وسیله‌ای است برای بریدن و قطع کردن سیم. از سیم‌چین نباید برای لخت کردن سیم استفاده کرد، چون معمولاً سیم زخمی شده و از نظر الکتریکی و مکانیکی ضعیف می‌شود. بعضی از سیم‌چین‌ها سیم را به وسیله‌ی نوک خود قطع می‌کنند و بعضی دیگر آن را از پهلو می‌برند.

از سیم لخت کن برای برداشتن عایق سیم استفاده می‌شود. سیم لخت کن‌ها در سه نوع ساده، اتوماتیک و حرارتی

۴- از قطع بودن برق در محل اندازه گیری مقاومت اطمینان

حاصل شود.

۵- دو سر سیم های رابط به نقاط موردنظر وصل گردند، با توجه به حوزه ای انتخابی و میزان انحراف عقریه، مقاومت بین دو نقطه ای موردنظر به دست می آید.

- برای اندازه گیری شدت جریان باید آوومتر را به شرح زیر در حالت سری با مصرف کننده در مدار قرار داد :

۱- به وسیله ای سلکتور سویچ و محدوده ای جریان را انتخاب کرد.

۲- در اندازه گیری جریان مستقیم ترمینال منفی را به قطب منفی و ترمینال مثبت را پس از عبور از مصرف کننده به قطب مثبت منبع وصل نمود.

توجه: همان طور که می دانید در جریان متناوب قطب مثبت و منفی وجود ندارد.

۳- با توجه به محدوده ای انتخابی و میزان انحراف عقریه، مقدار جریان مصرفی را می توان به دست آورد.

- در آوومترهای انبری با انتخاب محدوده ای مناسب به وسیله ای سلکتور سویچ و قراردادن سیم حامل جریان در حلقه ای آوومتر، با توجه به محدوده ای انتخاب شده و میزان انحراف عقریه مقدار جریان مصرفی مشخص می گردد.

- مزیت مهم آوومتر دیجیتالی نسبت به سایر انواع مولتی مترهای عقریه ای این است که مقادیر ولت، اهم و آمپر به وسیله ای ارقام بر روی صفحه ای آن مشخص می گردد.

مولتی متر شامل سه قسمت است :

۱- صفحه ای مدرج و عقریه، بر روی صفحه ای مدرج درجه بندی های مختلفی برای اندازه گیری اختلاف پتانسیل (V)، جریان (A)، و مقاومت (Ω) وجود دارد.

۲- سلکتور یا کلید انتخاب کننده که به وسیله ای آن می توان آوومتر را در حالت اندازه گیری کیمیت مورد نظر قرار داد.

۳- ترمینال های ورودی و دگمه های تنظیم، ترمینال های ورودی مربوط به اتصال سیم های رابط و دگمه های تنظیم عقریه ای اندازه گیری است.

- برای اندازه گیری ولتاژ متناوب باید آوومتر را به صورت موازی به شرح زیر در مدار قرار داد :

۱- قراردادن سلکتور سویچ بر روی عدد ۵۰۰ ولت AC.

۲- وصل کردن سیم های رابط در محل اندازه گیری ولت.

۳- ارتباط دادن دو سر سیم های رابط به محل اندازه گیری ولت، با توجه به حوزه ای انتخاب شده و میزان انحراف عقریه، بدین طریق اختلاف پتانسیل دو نقطه ای موردنظر به دست می آید.

- برای اندازه گیری مقاومت به وسیله ای آوومتر باید به شرح زیر عمل شود.


۱- سلکتور سویچ در حالت OHM یا ۵ قرار داده شود.

۲- سیم های رابط در محل مربوط به اندازه گیری مقاومت وصل گردند.

۳- با اتصال دو سر سیم به یکدیگر و با استفاده از دگمه هی تنظیم، عقریه بر روی صفر قرار داده شود.

پرسش

- ۱- کاربرد پیچ گوشتی را بنویسید.
- ۲- انواع مختلف پیچ گوشتی را نام ببرید.
- ۳- کاربرد فازمتر را توضیح دهید.
- ۴- انواع مختلف انبردست را نام برد، کاربرد هر کدام را شرح دهید.
- ۵- کاربرد دمباریک را شرح دهید.
- ۶- کاربرد دم گرد و دم کج را توضیح دهید.
- ۷- دو نوع مختلف سیم چین را نام ببرید و توضیح دهید.
- ۸- طرز کار سیم لخت کن ساده را بنویسید.
- ۹- طرز کار سیم لخت کن اتوماتیک (خودکار) را شرح دهید.
- ۱۰- طرز کار سیم لخت کن حرارتی را توضیح دهید.
- ۱۱- مزیت و عیب سیم لخت کن حرارتی نسبت به سایر سیم لخت کن‌ها چیست؟
- ۱۲- چرا نباید از سیم چین برای برداشتن عایق سیم استفاده کرد؟
- ۱۳- طرز کار با چاقوی روپوش برداری کابل را توضیح دهید.
- ۱۴- دستگاه روپوش برداری کابل را شرح دهید.
- ۱۵- قیچی کابل بری را توضیح دهید.
- ۱۶- دستگاه پرس سرسیم و فیش را شرح دهید.
- ۱۷- مولتی متر چه وسیله‌ای است و برای اندازه‌گیری چه کمیت‌هایی از آن استفاده می‌شود؟
- ۱۸- صفحه‌ی مدرج و عقرقه‌ی مولتی متر را شرح دهید.
- ۱۹- چگونگی استفاده از سلکتور مولتی متر را بیان نمایید.
- ۲۰- برای اندازه‌گیری آمپر، آمپر متر به چه صورت در مدار قرار می‌گیرد، در غیر این صورت چه اتفاقی می‌افتد؟
- ۲۱- برای اندازه‌گیری ولتاژ، مولتی متر به چه صورت در مدار قرار می‌گیرد؟
- ۲۲- هنگام اندازه‌گیری مقاومت، جریان برق باید وصل باشد یا قطع، در غیر این صورت چه اتفاقی می‌افتد؟
- ۲۳- در صورت واردشدن ضربه به مولتی متر، چه صدمه‌ای ممکن است به دستگاه وارد شود؟
- ۲۴- در موقع اندازه‌گیری ولتاژ و یا شدت جریان بهتر است، ابتدا حوزه‌ی کار دستگاه را بر روی کدام درجه‌بندی قرار دهیم؟
- ۲۵- هر یک از علامتهای □ و ⊖ چه نکته‌ای را مشخص می‌کنند؟
- ۲۶- اگر رنج انتخاب شده بر روی مولتی متر بیشترین مقدار باشد و عقربه بیش از حد مجاز منحرف گردد، چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
- ۲۷- چه کارهایی در موقع استفاده از مولتی متر، جهت اندازه‌گیری ولتاژ AC، باید انجام گیرد؟
- ۲۸- طرز استفاده از مولتی متر را برای اندازه‌گیری مقاومت شرح دهید.
- ۲۹- طرز استفاده از مولتی متر عقربه‌ای معمولی، برای اندازه‌گیری جریان را شرح دهید.
- ۳۰- تفاوت مولتی متر دیجیتال با مولتی مترهای عقربه‌ای چیست؟
- ۳۱- آوومتر انبری را شرح دهید.

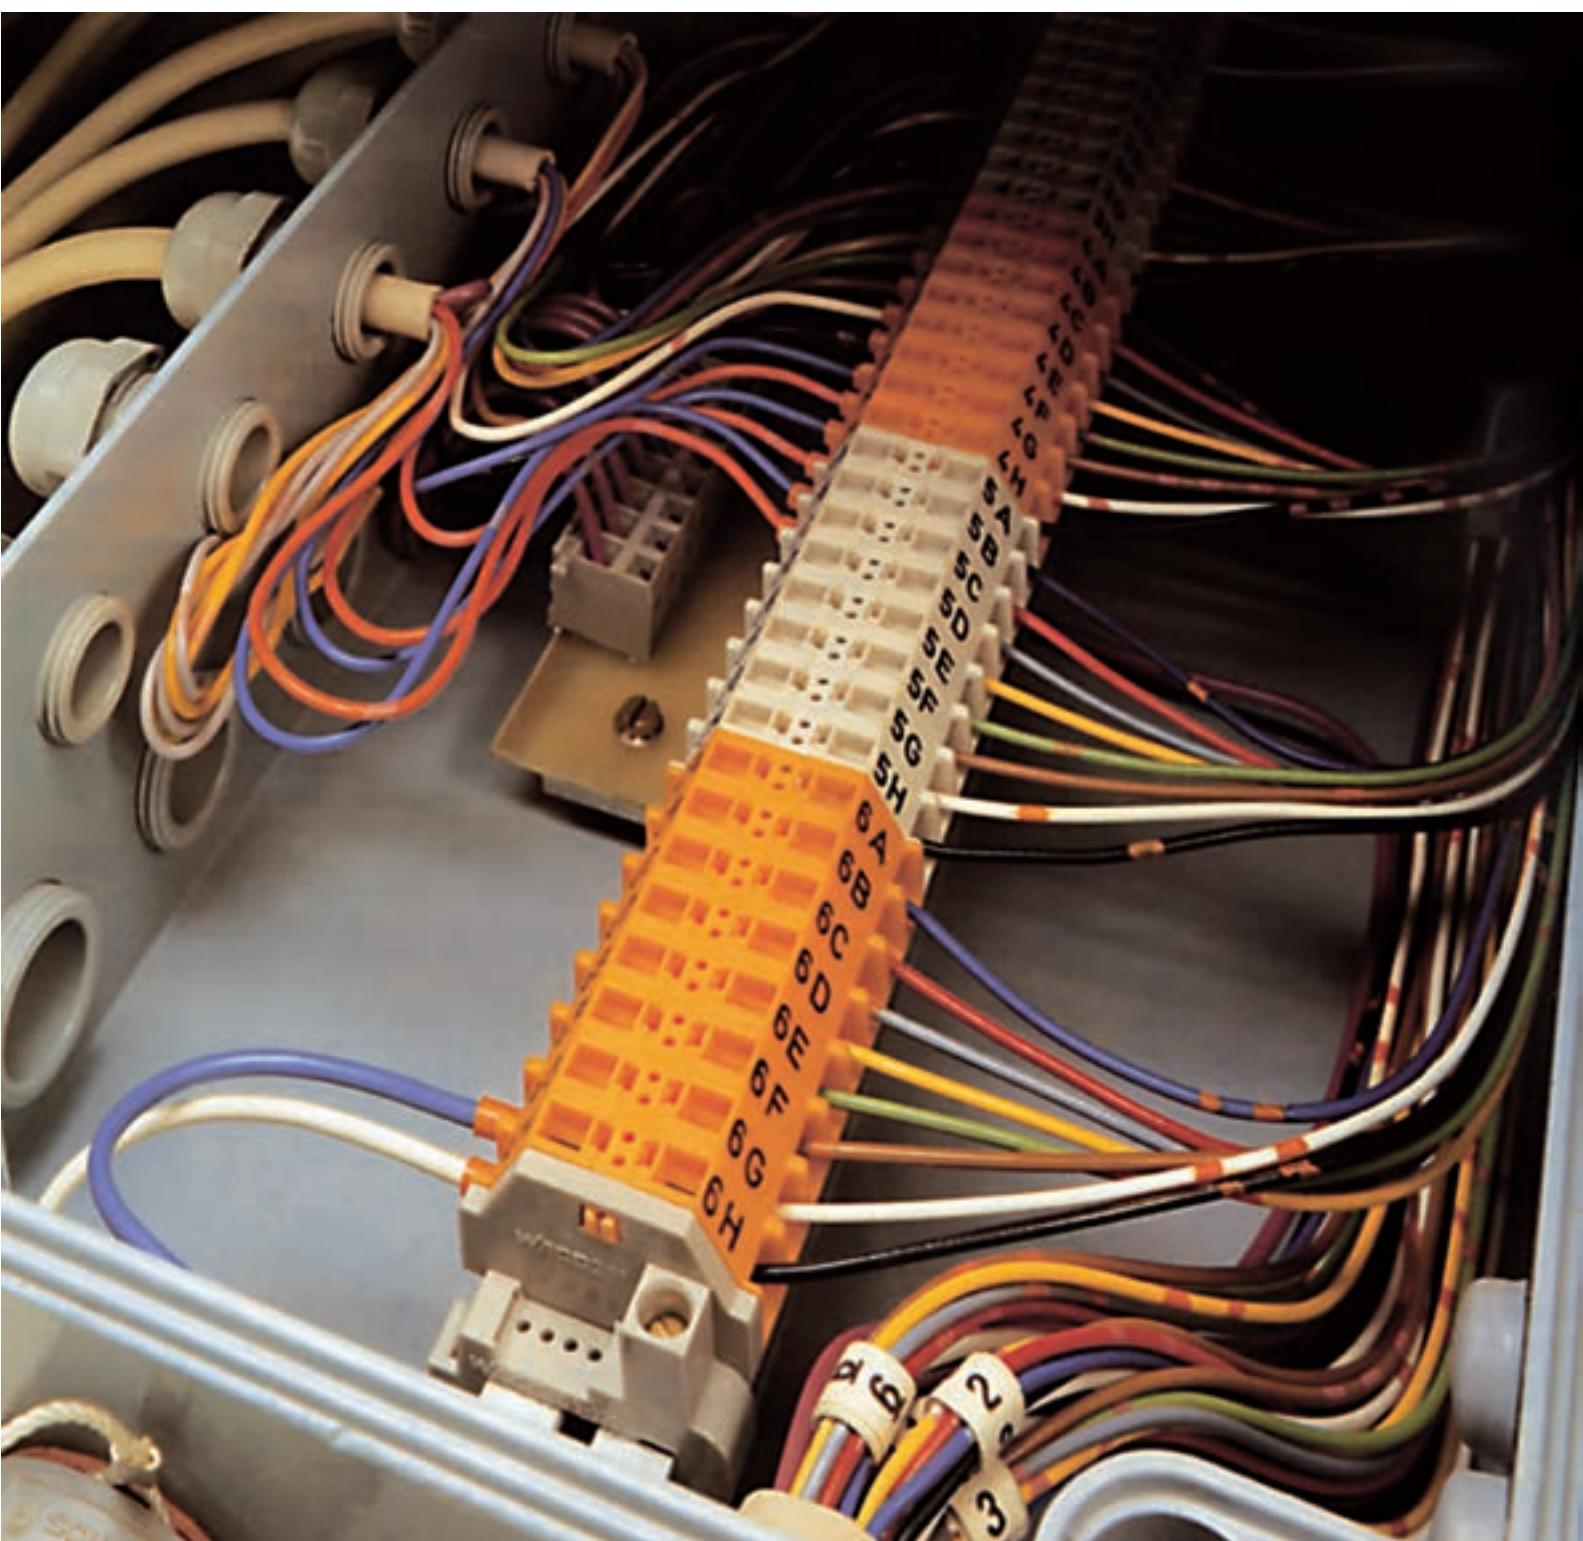

سیم‌ها و اتصالات آن‌ها

در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که :

- ۱— انواع مختلف سیم‌ها را بشناسد.
- ۲— بریدن و لخت کردن سیم‌ها را انجام دهد.
- ۳— سیم‌ها را به روش‌های مختلف به یکدیگر متصل نماید.
- ۴— سؤالی کردن سیم‌ها را انجام دهد.
- ۵— لحیم کاری را آموخته و سیم‌ها را لحیم نماید.
- ۶— فرم‌بندی سیم‌ها را انجام دهد.

۳— سیم‌ها و اتصالات آن‌ها

روکش پلاستیکی ساخته می‌شوند. ولتاژ مجاز این گونه سیم‌ها

حداکثر ۱۰۰۰ ولت است.

در سیم‌کشی توکار از لوله‌های فولادی و یا P.V.C و خرطومی روی دیوار یا داخل دیوار و یا خارج دیوار استفاده می‌شود. در نصب این نوع سیم‌ها طبق استاندارد V.D.E در اندازه‌های مختلف از رنگ‌های مختلفی استفاده شده است. مثلاً از ۷۵٪ تا ۷۰٪ میلی‌متر مربع رنگ‌های سبز، زرد، سیاه، آبی، قهوه‌ای و از ۱۲۰ تا ۱۸۵ میلی‌متر مربع با رنگ سیاه مشخص می‌شود (شکل ۳-۱ و جدول ۳-۱).

۱-۳— انواع سیم‌ها

سیم‌هایی که در تأسیسات ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند اکثرًا به صورت‌های تک رشته‌ای یا افشار هستند. معمولاً هم از سیم مسی یک رشته‌ای و هم از سیم مسی افشار در سیم‌کشی توکار و داخل لوله، و از سیم‌های افشار در خارج از لوله یا روی کار به صورت آزاد استفاده می‌کنند، زیرا این نوع سیم برعکس سیم‌های یک رشته‌ای در مقابل عوامل مکانیکی مقاوم‌تر و از خاصیت ارتقایی بیش‌تری نیز برخوردارند. این دو نمونه سیم که بیش‌تر مصرف ساختمانی دارند از جنس مسی با



شکل ۳-۱

جدول ۱-۳- مشخصات سیم‌های تک‌لا مسی بارنگ‌های مختلف

سطح مقطع - اسمی Nominal area sqmm	ساختمان سیم Construction of conductor mm diam	ضخامت عایق Thickness of insulation mm	قطر خارجی تقریبی Outer - diam appr.mm	وزن خالص تقریبی Net-weight appr. kg/km
۰/۷۵ e	۱×۰/۹۸	۰/۶	۲/۲	۹
۱ e	۱×۱/۱۲	۰/۶	۲/۲	۱۴
۱/۵ e	۱×۱/۳۸	۰/۶	۲/۶	۱۹
۲/۵ e	۱×۱/۷۸	۰/۷	۲/۲	۳۱
۴ e	۱×۲/۲۵	۰/۸	۲/۹	۴۸
۶ e	۱×۲/۷۶	۰/۸	۴/۴	۶۸
۱۰ e	۱×۳/۵۵	۱/۰	۵/۶	۱۱۰
۱۶ e	۱×۴/۵۰	۱/۰	۶/۵	۱۷۰
۱۶ m	۷×۱/۷۰	۱/۰	۷/۱	۱۷۵
۲۵ m	۷×۲/۱۴	۱/۲	۸/۸	۲۷۵
۳۵ m	۱۹×۱/۵۳	۱/۲	۱۰/۰	۳۷۰
۵۰ m	۱۹×۱/۸۶	۱/۴	۱۲/۰	۵۳۰
۷۰ m	۱۹×۲/۱۷	۱/۴	۱۳/۵	۷۲۵
۹۵ m	۱۹×۲/۵۳	۱/۶	۱۵/۵	۹۷۵
۱۲۰ m	۳۷×۲/۰۳	۱/۶	۱۷/۵	۱۲۰۰
۱۵۰ m	۳۷×۲/۲۷	۱/۸	۱۹/۵	۱۵۰۰
۱۸۵ m	۳۷×۲/۵۳	۲/۰	۲۱/۵	۱۹۰۰

بیشتر دقت شود.

۲- استفاده‌ی درست از جدول‌های استاندارد شده‌ی سیم‌ها برای تعیین نوع و اندازه‌ی سطح مقطع مناسب بر حسب جریان مصرف کننده‌ها. به عنوان مثال در جدول ۲-۲ حداکثر جریان مجاز برای مقاطع مختلف سیم‌های مسی تعیین و قابل استفاده می‌باشد.

عایق این گونه سیم‌ها از جنس پی.وی.سی است و برای مصرف در تأسیسات نصب ثابت در نقاط خشک استفاده می‌شود. نصب این سیم‌ها به طور مستقیم در داخل دیوار مجاز نیست. معمولاً در هنگام انتخاب سیم برای ساختمان، عواملی در نظر گرفته می‌شوند که عبارتند از :

۱- توان مصرف کننده‌ها و جریان مورد نیاز. چنانچه تعداد و مقدار مصرف کننده‌ها زیاد باشد باید در انتخاب سطح مقطع سیم

جدول ۲-۳- حداکثر جریان مجاز سیم‌های مسی استاندارد شده

سیم‌های هوایی	کابل‌های روکار و سیم‌های زیرگچی	شدت جریان مجاز سیم بر حسب آمپر		قطع سیم به میلی‌متر مربع
		سیم‌های با عایق تا حداکثر ۳ سیم در هر لوله	سیم‌های هوا	
۱۰	۶	۴		۰/۷۵
۱۵	۱۰	۶		۱
۲۰	۱۵	۱۰		۱/۵
۲۵	۲۰	۱۵		۲/۵
۳۵	۲۵	۲۰		۴
۵۰	۳۵	۲۵		۶
۶۰	۵۰	۳۵		۱۰
۸۰	۶۰	۵۰		۱۶
۱۰۰	۸۰	۶۰		۲۵
۱۲۵	۱۰۰	۸۰		۳۵
۱۶۰	۱۲۵	۱۰۰		۵۰
۲۰۰	۱۶۰	—		۷۰
۲۲۵	۲۰۰	—		۹۵
۲۶۰	۲۲۵	—		۱۲۰
۳۰۰	۲۶۰	—		۱۵۰
۳۵۰	۳۰۰	—		۱۸۵
۴۳۰	۳۵۰	—		۲۴۰
۵۰۰	۴۲۰	—		۳۰۰

۳-۳- اتصالات سیم‌ها

در ضمن کارهای الکتریکی اکثراً لازم است که دو یا چند سیم هم قطر یا با قطرهای متفاوت در یک نقطه به هم‌دیگر متصل شوند. معمولاً این نوع اتصالات در سیم‌کشی‌های توکار بسیار ضرورت دارد. با توجه به اهمیت موضوع به چند نمونه از این اتصالات به عنوان کار عملی در کارگاه می‌پردازیم:

کار شماره‌ی ۳-۱- اتصال سر به سر

ابزار کار و مواد مورد نیاز:

- سیم‌چین یک عدد

- انبردست یک عدد

- سیم‌لختکن یک عدد

- سیم مسی نمره‌ی ۱/۵ یا ۱ به طول نیم متر

- خطکش یا متر یک عدد

۳-۲- لخت کردن سیم‌ها

یکی از نکات به ظاهر ساده ولی بسیار مهم در سیم‌کشی و اتصالات، طرز لخت کردن یا عایق‌برداری سیم‌هاست که هم از نظر الکتریکی و هم از نظر مکانیکی حائز اهمیت است. هنگام لخت کردن سیم باید توجه داشت که اولاً از ابزار درست و مناسب استفاده شود (سیم لخت کن معمولی یا اتوماتیک). ثانیاً طول عایق مورد نظر باید اندازه‌گیری شده و به همان اندازه‌ی لازم، نه کم تر و نه بیش تر، برداشته شود تا از نظر الکتریکی دارای ایمنی کافی باشد.

نکته‌ی دیگر که از نظر مکانیکی قابل توجه است این است که روی مفتول یا قسمت هادی سیم نباید هیچ‌گونه آسیبی ایجاد شود، زیرا همین آسیب دیدگی به ظاهر بی‌اهمیت در اثر گذشت زمان باعث قطع شدن سیم خواهد شد.

کار شماره‌ی ۲-۳- اتصال طولی

ابزار کار و مواد مورد نیاز:

- انبردست یک عدد

- سیم چین یک عدد

- سیم لخت کن یک عدد

- متر یا خط کش یک عدد

- سیم مسی نمره‌ی ۱ یا $1/5$ با روپوش پلاستیکی به طول 5° سانتی‌متر

مراحل انجام کار:

الف) سیم را با سیم چین از وسط بیرید.


ب) با سیم لخت کن دو سر سیم را به اندازه‌ی ۵ تا 6° سانتی‌متر لخت کنید.

ج) دو سر سیم‌های لخت شده را از وسط به طور ضربدر تحت زاویه‌ای بین 3° تا 4° درجه روی هم قرار دهید (شکل ۳-۵).



شکل ۳-۵

د) دو انتهای سیم را در دو جهت مختلف و با دست یا انبردست محکم به یکدیگر بپیچید (حدود ۴ تا ۵ دور) سپس سر سیم‌ها را مطابق شکل ۳-۶ تحت زاویه‌ی 9° درجه خم کنید.

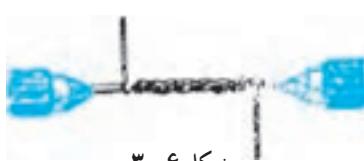

شکل ۳-۶

ه) دو سر سیم را با انبردست به طور عمودی به دور سیم افقی در جهت مخالف یکدیگر بپیچید، به طوری که حلقه‌ها محکم و بدون فاصله پهلوی هم قرار گیرند (شکل ۳-۷). از این اتصال در نقاطی که سیم کوتاه شده باشد و بخواهند به هم اتصال دهند و یا در محل‌هایی که نیروی کششی به سیم زیاد است استفاده می‌کنند (سیم‌کشی هوایی).



شکل ۳-۷

مراحل انجام کار:

الف) سیم را با سیم چین از وسط بیرید.

ب) یک سر هر دو سیم را به اندازه‌ی 3 تا 4 سانتی‌متر با سیم لخت کن لخت کنید (شکل ۳-۲).



شکل ۳-۲

ج) قسمت‌های لخت شده‌ی سیم را طوری روی هم قرار دهید که فاصله‌ی محل تلاقی آن‌ها با روپوش سیم حدود 5 میلی‌متر باشد و زاویه‌ی بین دو سیم کمتر از 9° درجه باشد (شکل ۳-۳).



شکل ۳-۳

د) با دست محل تلاقی دو سیم را محکم بگیرید و توسط دست دیگر یا برای سیم‌های ضخیم با انبردست، سیم را شش تا هشت دور طوری به دور هم بپیچید که بین حلقه‌ها فاصله‌ای ایجاد نشود (شکل ۳-۴).



شکل ۳-۴

ه) زائده‌های دو اتصال را که حدود 8 تا 10 میلی‌متر است با انبردست به روی سیم‌های تابیده شده بخوابانید، زیرا نوک تیز همین سیم‌ها نوار عایق را سوراخ می‌کنند و خطرات اتصالی و آتش‌سوزی به بار می‌آورند. از این نوع اتصال در تقسیم‌ها و محل‌هایی که تحت فشار مکانیکی زیاد نیستند استفاده می‌شود.

کار شماره‌ی ۳-۳ - اتصال سه راهی یا اتصال انشعابی بدون قطع سیم

ابزار کار و مواد مورد نیاز:

- انبردست یک عدد
- سیم‌چین یک عدد
- سیم لخت کن یک عدد
- متر یا خط‌کش یک عدد
- چاقو یک عدد

یک قطعه سیم به طول 40 سانتی‌متر

مراحل انجام کار:

(الف) سیم را از وسط قطع کنید.

(ب) سر یکی از سیم‌ها را به اندازه‌ی 4 تا 5 سانتی‌متر لخت


کنید.

(ج) وسط سیم دیگر را به اندازه‌ی 3 سانتی‌متر با چاقو لخت کنید (شکل ۳-۸).



شکل ۳-۸

(د) مطابق شکل ۳-۹ قسمت‌های لخت شده‌ی دو قطعه سیم را روی هم قرار دهید و مطابق شکل ۳-۱۰ سر آزاد سیم را به سیم دیگر بیچید و آن را با انبردست محکم کنید. از این نوع اتصال در تقاطع استفاده می‌شود که بخواهد یک سیم را به سیم دیگری که امتداد دارد اتصال دهند؛ برای مثال سیم انشعاب خانه از سیم اصلی شبکه.

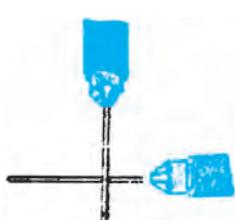


شکل ۳-۱۱


(ب) سیم‌نازک را به دور سیم ضخیم بیچید و آن را محکم کنید (شکل ۳-۱۲).



شکل ۳-۱۲

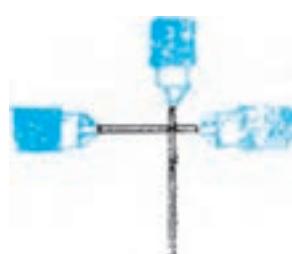

شکل ۳-۹

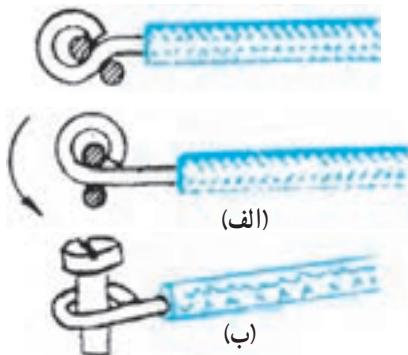


شکل ۳-۱۴

تذکر: در موقع قراردادن سیم در زیر پیچ دقت کنید عایق سیم زیر پیچ قرار نگیرد.

— قراردادن سر سیم در زیر پیچ: در موقع قراردادن سؤالی در زیر پیچ باید جهت سفت شدن پیچ طوری باشد که سؤالی محکم شود در غیر این صورت دهانه آن باز می شود و از زیر پیچ خارج می گردد.

در صورت لزوم می توان بین پیچ و سؤالی از واشر تحت استفاده کرد. اگر واشر زیر پیچ بهدار باشد نیازی به سؤالی کردن نیست، زیرا اگر سیم را در جهت گردش پیچ بین واشر و پیچ قرار دهید با تکیه به دیواره ای واشر سیم با گردش پیچ خود به خود شکل می گیرد و محکم می شود. اگر سیم خلاف گردش پیچ قرار گیرد در موقع بستن پیچ حتماً سیم از زیر آن به سمت خارج رانده خواهد شد.

آنچه تاکنون راجع به اتصالات گفته شد از نوع بازشوونده است. نوع دیگر اتصالات نوع ثابت است که معمولاً به وسیله ای لحیم کاری انجام می گیرد. در نقشه های الکتریکی این دو نوع اتصال را به شکل ۳-۱۵ نمایش می دهند.

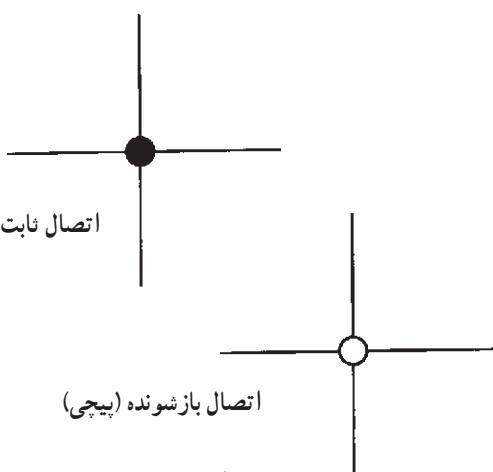

شکل ۳-۱۵


ج) با انبردست انتهای سیم ضخیم تر را خم کنید و روی قسمت پیچیده شده برگردانید. از این طریقه اتصال در محل های که بخواهند سیم های فرعی را به سیم های اصلی متصل کنند استفاده می شود.

۴-۳- طرز سؤالی کردن و قراردادن سیم در زیر

پیچ

یکی از نکاتی که در اتصالات حائز اهمیت است طرز قراردادن سیم در زیر پیچها است، زیرا اگر سیم درست شکل داده نشود و یا جهت قرار گرفتن آن خلاف جهت پیچش پیچ باشد، قطع می شود یا از زیر پیچ خارج می گردد. برای جلوگیری از این مسئله باید به نکات زیر توجه کرد:

— **نحوه سؤالی کردن:** برای این منظور ابتدا حدود دو تا سه سانتی متر از عایق سیم را با سیم لخت کن بردارید به طوری که مفتول سیم زخمی نشود؛ سپس آن را مطابق شکل ۳-۱۳ بین دو فک دم گرد قرار دهید، حالا دم گرد را محکم روی سیم فشار داده و مطابق با جهت فلشی که در شکل نشان داده شده است بگردانید. دقت کنید که فشار دست تا آخر خم شدن سیم ثابت باشد.

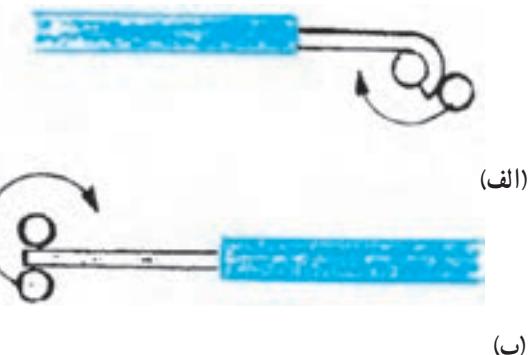

شکل ۳-۱۳


پیچ را داخل حلقة ای سیم امتحان کنید و پس از خارج کردن پیچ مطابق شکل ۳-۱۴ دم باریک را در انتهای سؤالی قرار دهید و دم گرد را کمی به عقب در جهت فلش بگردانید تا مرکز سؤالی در امتداد سیم قرار گیرد (شکل ۳-۱۴- ب).

-۳- لحیم کاری

لحیم کاری یکی از انواع اتصالات ثابت در کارهای الکتریکی به حساب می‌آید. برای آشنایی بیشتر با این نوع کار ابتدا لازم است با ماهیت خود لحیم آشنا شویم.

۱-۳-۵- لحیم: لحیم آلیاژی است از دو یا چند نوع فلز مختلف. از این آلیاژ برای اتصال فلزات با یکدیگر، بهخصوص در اتصالات الکتریکی، استفاده می‌شود. برای آشنایی و انتخاب بهتر لحیم بر حسب آلیاژ مورد نظر و یا نسبت بین آلیاژها، نقطه ذوب آن‌ها را می‌توان از نمودار ۳-۱ به دست آورد. این نمودار در واقع تغییرات نسبی بین قلع و سرب را در حالت‌های مختلف مشخص می‌کند. در این نمودار محور عمودی بر حسب درجه حرارت و محور افقی بر حسب درصد ترکیبی دو فلز قلع و سرب در نظر گرفته شده است. نمودار به سه قسمت تقسیم‌بندی شده است :

- سطح زیر خط ABCD قسمت مربوط به زمانی است که قلع و سرب به صورت جامد وجود دارند.
- سطحی که به صورت هائیور خورده نمایش داده شده است (CDEC و ABEA) زمانی است که قلع و سرب به صورت جامد و مایع اند.

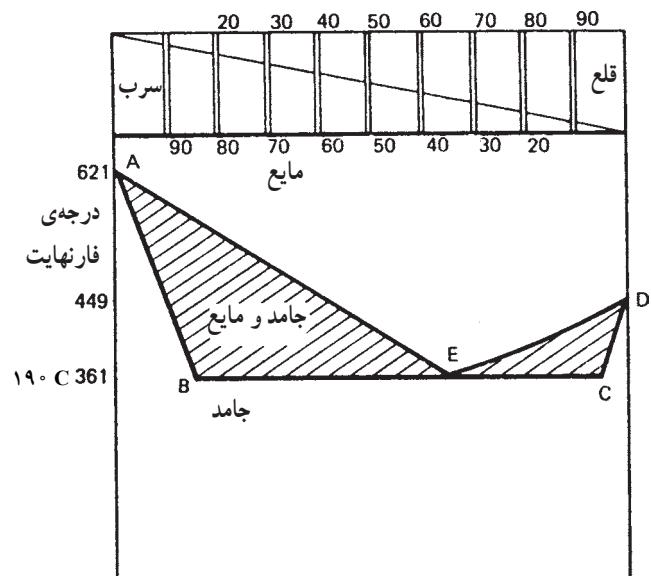

نمودار ۱-۳- نمودار ترکیبی قلع و سرب و ساختمان آن‌ها در درجه حرارت‌های مختلف

- سطح بالای خط AED مربوط به درجه حرارتی است که در آن قلع و سرب کاملاً به صورت مذاب درآمده‌اند به منطقه‌ی مایع نام‌گذاری شده است.

با توجه به نمودار ۱-۳ دیده می‌شود که مطلوب‌ترین درصد برای ترکیب قلع و سرب در نقطه‌ی E قرار دارد (۶۳٪ قلع و ۳۷٪ سرب) که در اثر کم‌ترین تغییر درجه حرارتی از حالت جامد به حالت ذوب و بر عکس تغییر شکل می‌دهد. این نقطه را نقطه‌ی ذوب می‌نامند. بنابراین درجه حرارت نقطه‌ی ذوب در این درصد از لحیم C ۱۹۰ است.

مورد استفاده: از این آلیاژ در مواردی که لازم است اتصالات ثابت بین سیم‌ها و کابل‌ها انجام شود در سطح وسیعی استفاده می‌شود.

طرز استفاده: نخست باید سطح کار موردنظر را به وسیله‌ی برس سیمی یا سمباده‌ی نرم تمیز کرد، بعد از آن از روغن لحیم یا اسیدهای پاک کننده استفاده نمود. سپس فلز را گرم نموده و لحیم را روی آن ذوب کرد. روغن لحیم دو نوع است، ساده و اسیدی؛ نوع ساده در لحیم کاری مس و آلومینیوم و نوع اسیدی برای لحیم کاری و ورقه‌های ضخیم فلزی یا کابل‌های فشار قوی به کار می‌رود.

لحیم‌های موجود در بازار به دو صورت وجود دارد :
یکی به صورت شمش که معمولاً در اتصالات سنگین نظیر حلبی‌سازی و کابل‌های فشار قوی به کار می‌رود، دیگر به صورت مفتولی که بیشتر در کارهای ظریف برق و الکترونیک از آن استفاده می‌شود (شکل ۱-۳). معمولاً لحیم‌های مفتولی به صورت توخالی ساخته می‌شوند و در داخل آن‌ها روغن لحیم کاری می‌ریزند، در نتیجه ابتدا روغن، چون نقطه‌ی ذوب آن پایین‌تر است در موقع کار ذوب می‌شود و سطح کار را آغشته می‌کند و سپس لحیم ذوب می‌شود. به همین جهت این گونه لحیم‌ها دیگر نیاز به روغن لحیم جداگانه ندارند.


۲-۳- هویه: هویه‌ها و سایلی هستند که برای ذوب لحیم و اتصال دادن قطعات به یکدیگر به کار می‌روند. هویه‌ها به دو دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند : هویه‌ی چکشی غیر الکتریکی و هویه‌ی الکتریکی.

۲-۵-۳- هویه‌ی الکتریکی: هویه‌ی الکتریکی

را به دو شکل می‌سازند: هویه‌ی قلمی و هویه‌ی هفت‌تیری.

الف - هویه‌ی قلمی: هویه‌ی قلمی از یک سیم پیچ حرارتی نیکل کُرم که در اثر مقاومت زیاد حرارت زیادی تولید می‌کند، ساخته شده است. اندازه و طول سیم مورد نظر مقاومت عنصر حرارتی را تعیین می‌کند. قدرت خارجی این نوع هویه‌ها بر حسب وات تعیین می‌شود. نکته‌ی قابل توجه‌تر، راندمان حرارتی آن است که از داخل تولید و به نوک آن منتقل می‌شود. معمولاً طرح و ساخت این هویه چنان است که حداکثر حرارت تولید شده توسط عنصر حرارتی به نوک هویه انتقال می‌یابد. هویه‌های قلمی را با قدرتی بین 2° تا 50° وات تولید می‌کنند.

یکی از نکات مهم در لحیم کاری، انتخاب نوع هویه است که می‌باید بر حسب نقطه‌ی اتصال و اندازه‌ی آن هویه‌ای استفاده شود که توانایی ایجاد دمای مورد نیاز را داشته باشد. در شکل ۳-۱۸ چند نمونه هویه‌ی قلمی نمایش داده شده است.

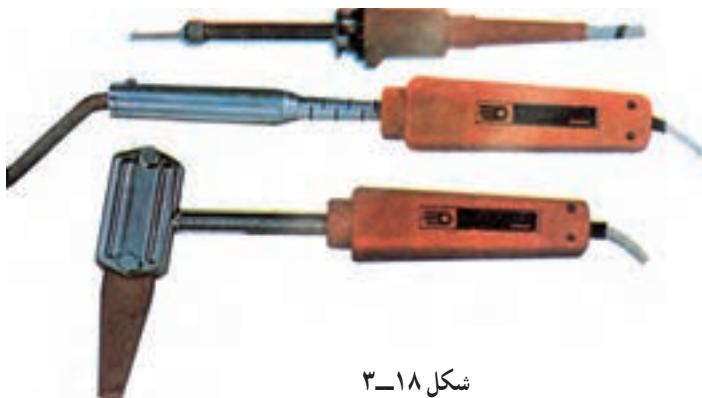

شکل ۳-۱۸

ب - هویه‌ی هفت‌تیری: این نوع هویه یکی از معمول‌ترین، راحت‌ترین و تندکارترین انواع هویه‌های است، زیرا طوری طراحی و ساخته شده است که به مجرد روشن شدن، حرارت موردنظر را در نوک خود تولید می‌کند. بر عکس هویه‌های قلمی هویه‌های هفت‌تیری فقط زمان کار (زمانی که شستی هویه فشرده شده است) داغ می‌شود و به مجرد قطع شستی خاموش و سرد می‌گردد.

ساختمان این نوع هویه براساس کار ترانسفورماتور با ثانویه‌ی اتصال کوتاه طراحی شده است، به طوری که سیم پیچ اولیه‌ی ترانسفورماتور که در داخل بدنه‌ی هویه قرار دارد توسط


لحیم به صورت شمش



شکل ۳-۱۶ - لحیم روغن‌دار مفتولی

۱-۵-۳- هویه‌ی چکشی (غیر الکتریکی): این نوع هویه معمولاً به وسیله‌ی چراغ پریموس یا چراغ کوره‌ای داغ می‌شود و در اتصالات سنگین به کار می‌رود. ساختمان این نوع هویه بسیار ساده و از سه قسمت: سرچکشی (از جنس مس)، دسته‌ی فلزی و یک دسته‌ی چوبی تشکیل می‌شود. پس از داغ کردن سرهویه با چراغ کوره‌ای می‌توان از آن برای انجام اتصالات استفاده کرد. معمولاً برای پاک کردن سر هویه سوهان یا برس سیمی به کار می‌برند.


از هویه‌های چکشی می‌توان در جاهایی که برق وجود ندارد، استفاده کرد (شکل ۳-۱۷).

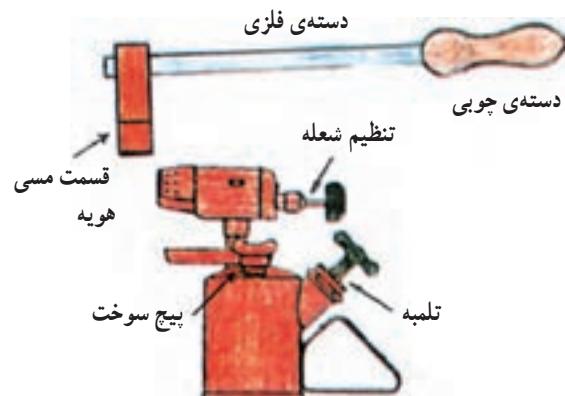

شکل ۳-۱۷ - یک نمونه هویه‌ی چکشی و چراغ کوره‌ای

محکم کنید. چنانچه هیچ یک از موارد فوق الذکر وجود نداشت می توانید قسمت مربوط به اولیه‌ی ترانسفورماتور را با اهم‌تر یا لامپ آزمایش بررسی کنید. اگر در حالت فشردن کلید هویه عقربه‌ی اهم‌تر روی مقداری اهم توقف کرد، ترانسفورماتور سالم است. اما اگر عقربه روی صفر یا بینهایت قرار گرفت یا اولیه‌ی ترانس اتصال کوتاه شده است و یا سیم پیچ‌های آن قطع شده‌اند. گاهی ممکن است لامپ هویه بسوزد که البته تأثیری در کار هویه نخواهد داشت زیرا مدار الکتریکی جداگانه‌ای دارد. در شکل ۳-۱۹ یک نمونه از هویه‌ی هفت‌تیری نشان داده شده است.

سیم رابط به برق شهر وصل می‌شود و براساس خاصیت القابی، ولتاژ برق شهر را در حلقه‌ی اتصال کوتاه ثانویه (نوك هویه) بسیار کاهش می‌دهد؛ در عوض جریان به خاطر آن که در حالت اتصال کوتاه است به قدری افزایش می‌یابد که نوك هویه (ثانویه ترانس) نیز سرخ می‌شود و لحیم را ذوب می‌کند. در جلوی هویه‌ی هفت‌تیری یک لامپ گذاشته شده تا هم نقطه‌ی لحیم کاری را روشن کند و هم نشانه‌ی روشن بودن هویه باشد. این نوع هویه‌ها را نباید به طور پیوسته روشن نگاه داشت زیرا باعث سوختن آن خواهد شد. اگر نوك هویه گرم نشد ابتدا نوك آن را بررسی کنید و ببینید در اثر اکسیداسیون و حرارت قطع نشده باشد. اگر نوك سالم بود، شاید پیچ‌های نگهدارنده‌ی نوك شُل شده است آن‌ها را سیم ثانویه‌ی ترانس

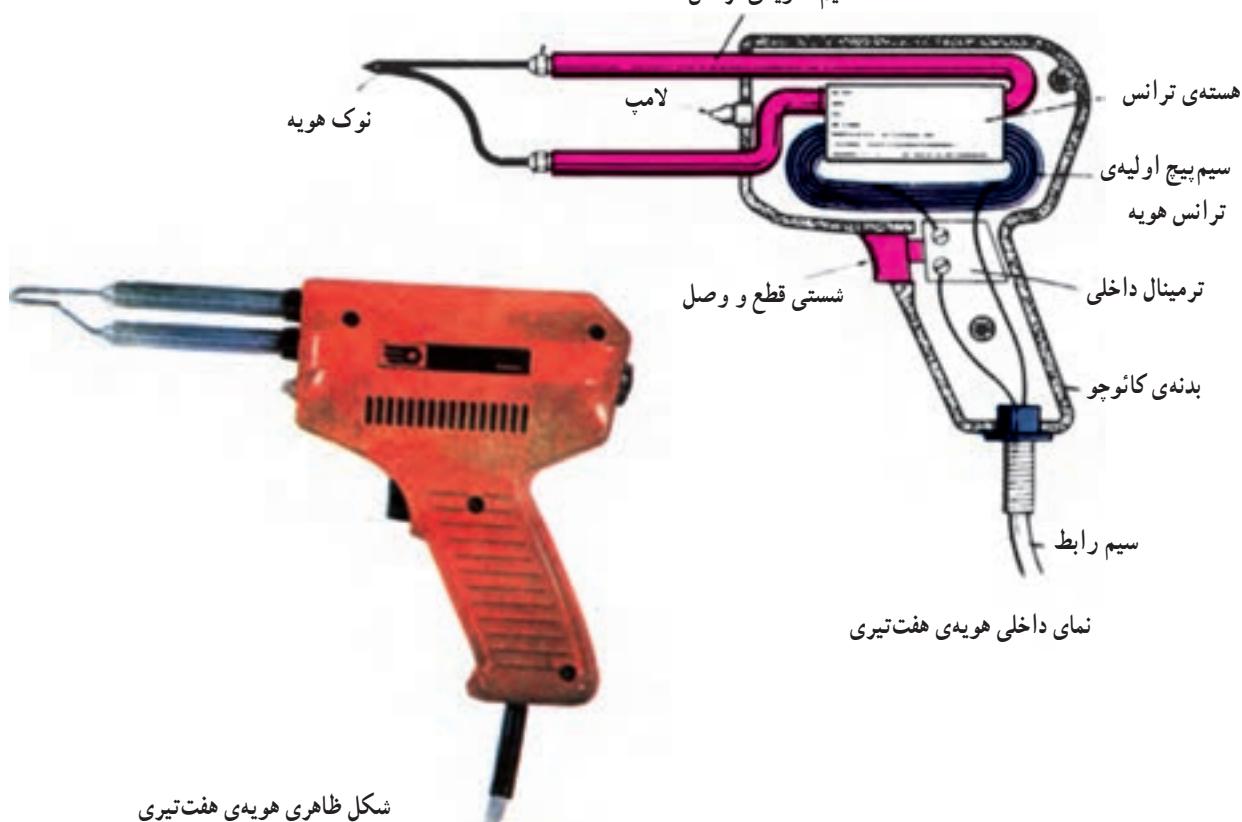

شكل ۳-۱۹ هویه‌ی هفت‌تیری

هویه با توان بیشتر، برای اجسام کوچک‌تر از هویه با توان کم‌تری استفاده کنید.

۲- نظافت محل مورد لحیم‌کاری: محل لحیم‌کاری را از چربی و اکسید روی احتمالی کاملاً پاک کنید.


۳-۵- نکات مهم در لحیم‌کاری: در لحیم‌کاری باید به نکات زیر کاملاً توجه شود :

۱- انتخاب هویه: مناسب با وضعیت فیزیکی اجسام، هویه‌ی موردنظر را انتخاب کنید. یعنی برای اجسام بزرگ‌تر از

بماند.

۵- شکل ظاهری لحیم کاری: سطح صاف و شفاف

محل لحیم کاری شده بیانگر اجرای یک لحیم کاری قابل قبول است چنانچه پس از سردشدن لحیم در محل اتصال، شکل آن کدر و ناصاف شد دلالت بر لحیم کاری غلط دارد. در شکل های ۲۱ و ۳-۲۱ لحیم کاری غلط و درست نشان داده شده است.

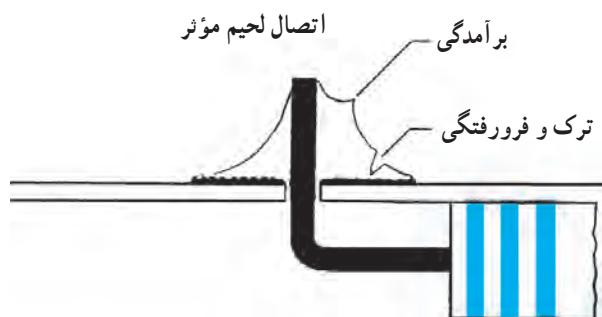


۳- نوع لحیم : اگر از لحیم شمش استفاده می کنید حتماً

سطح کار را با روغن لحیم آغشته کنید ولی در صورتی که از لحیم مفتولی روغنی استفاده می کنید نیازی به روغن اضافی نیست.


۴- گرم کردن محل کار: قبل از این که لحیم را روی قطعه قرار دهید ابتدا باید محل و یا قطعه مورد نظر را گرم کنید و سپس لحیم را در محل قرار دهید تا ذوب شود و در محل باقی

۱- برآمدگی ها و فرورفتگی های موجود در سطح لحیم باعث شکستگی آن خواهد شد.


سطح صاف لحیم کاری نشان دهنده یک اتصال درست است.

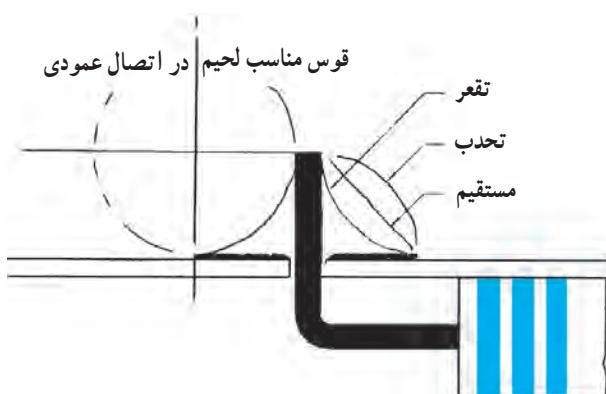

۲- شکل مقعر لحیم کاری شده نشانگر یک اتصال درست و محکم است. حالات دیگر، استحکام خود را از دست می دهد.

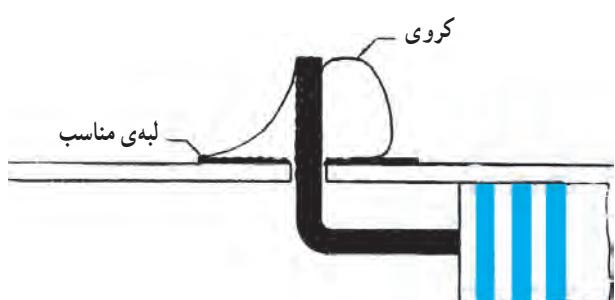


۳- یک نوار از قلع که به صورت قوسی یا کروی در دو طرف قطعات قرار دارد یکی دیگر از علایم درستی لحیم کاری است.

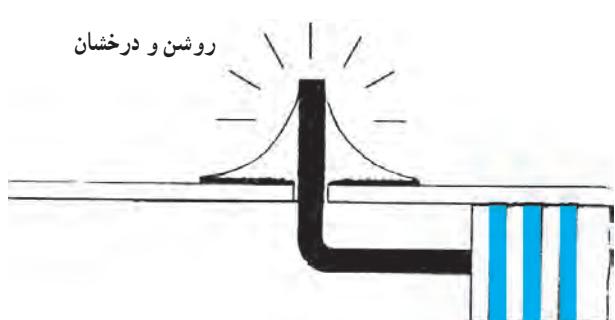


۴- روشنی و درخشندگی نقطه ای اتصال نشانگر سردشدن به موقع لحیم است.

شکل ۳-۲۰- چند نمونه لحیم کاری درست


۱—لحیم اضافی—این اتصال نادرست است زیرا لحیم بیش از مقدار مورد نیاز استفاده شده است.

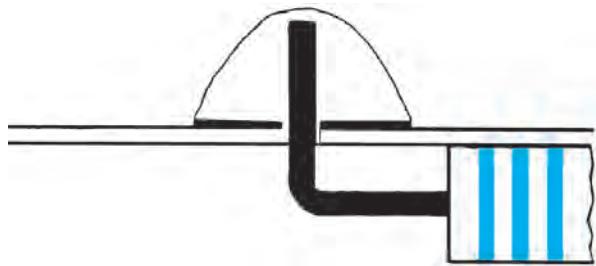

۲—لحیم کم—در این شرایط لحیم کمتر از مقدار مورد نیاز به کار رفته و غیرقابل قبول است.

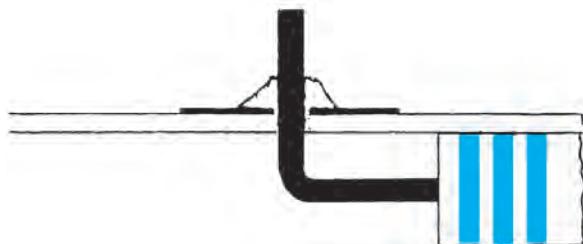


۳—لحیم سرد—در این حالت یا محل اتصال به اندازه‌ی کافی گرم نشده و یا ممکن است محل تماس کاملاً پاک و خشک نشده باشد.

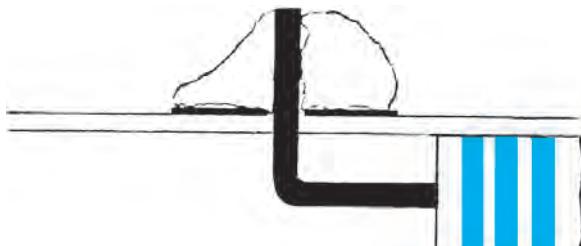

۴—روغن لحیم اضافی—در صورت استفاده از روغن بیش از حد مورد نیاز لحیم کاری غیرقابل قبول خواهد شد.




۵—لحیم ترک خورده—در محل هایی که احتمال شکستگی در سطح کار وجود داشته باشد این اتفاق می‌افتد.

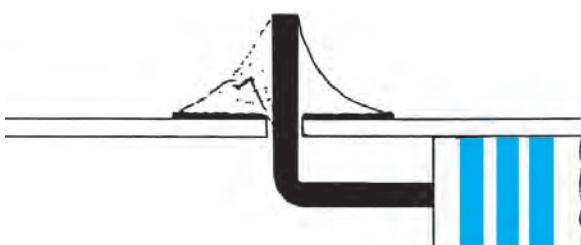

شکل ۲۱-۳—چند نمونه لحیم کاری غیرقابل قبول

تک رشته‌ای (مفتولی یا خشک) انجام شود، لازم است سیم‌ها جهت قرارگرفتن در آن مسیرها فرم‌بندی شوند. در شکل ۳-۲۳-الف یک نمونه فرم‌بندی سیم‌ها نشان داده شده است.

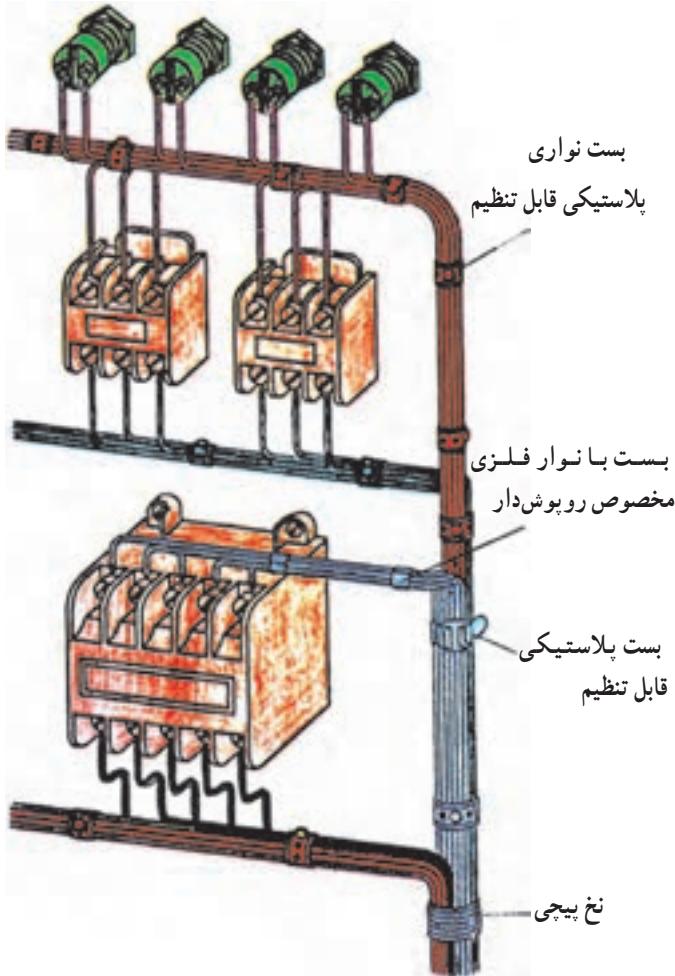

شکل ۳-۲۳-الف-یک نمونه فرم‌بندی سیم‌ها

۱-۳-۶-نکات فنی در فرم‌بندی سیم‌ها: در فرم‌بندی سیم‌ها نکات زیر باید رعایت شود.

- ۱- فرم‌بندی با دست انجام گیرد، زیرا در صورت استفاده از انبردست به احتمال خیلی زیاد عایق سیم صدمه خواهد دید.
- ۲- برای بستن سیم‌ها حتماً از کمریندهای پلاستیکی، که مخصوص همین کار ساخته می‌شود، استفاده شود.
- ۳- در صورت موجود نبودن کمریند پلاستیکی از نخ برای بستن سیم‌ها استفاده شود.

کار شماره‌ی ۳-۵-لحیم‌کاری و سایل مورد نیاز:

- سیم روپوش دار مفتولی $1 \times 1/5$ یک متر

- لحیم مفتولی (۴۰-۶۰)

- هویه‌ی قلمی یا هفت‌تیری

- انبردست

- دم باریک

- سیم چین

- سیم لخت کن

مراحل انجام کار:


(الف) دوازده قطعه سیم ۸ سانتی‌متری بیرید.

(ب) روپوش آن‌ها را با استفاده از گیره، انبردست و سیم لخت کن از مفتول جدا کنید.

(ج) دو قطعه از سیم‌ها را به شکل دو حلقه درآورید و سر و ته آن‌ها را به هم لحیم کنید.

(د) دو حلقه را توسط ۶ سیم دیگر مطابق شکل زیر به هم لحیم کنید.


تذکر: سعی شود که نقاط لحیم شده کاملاً کروی و شفاف باشد.

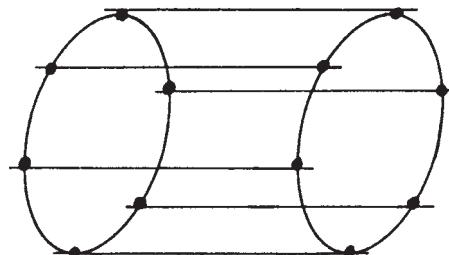

شکل ۳-۲۲

۶-۳-فرم‌بندی سیم‌ها

سیم‌کشی در داخل تابلوهای برق باید در مسیرهایی انجام گیرد که دسترسی به کلیدها، فیوزها و کنتاکتورها و اورلودها، برای سرویس و تعمیرات و یا تعویض آن‌ها، به سادگی امکان‌بزیر باشد. به این جهت لازم است سیم‌ها با نظم و روش خاصی مسیرهای بین کلید، فیوز، کنتاکتور و ترمینال‌هارا طی کند. برای انجام این کار در صورتی که سیم‌کشی به وسیله‌ی سیم‌های

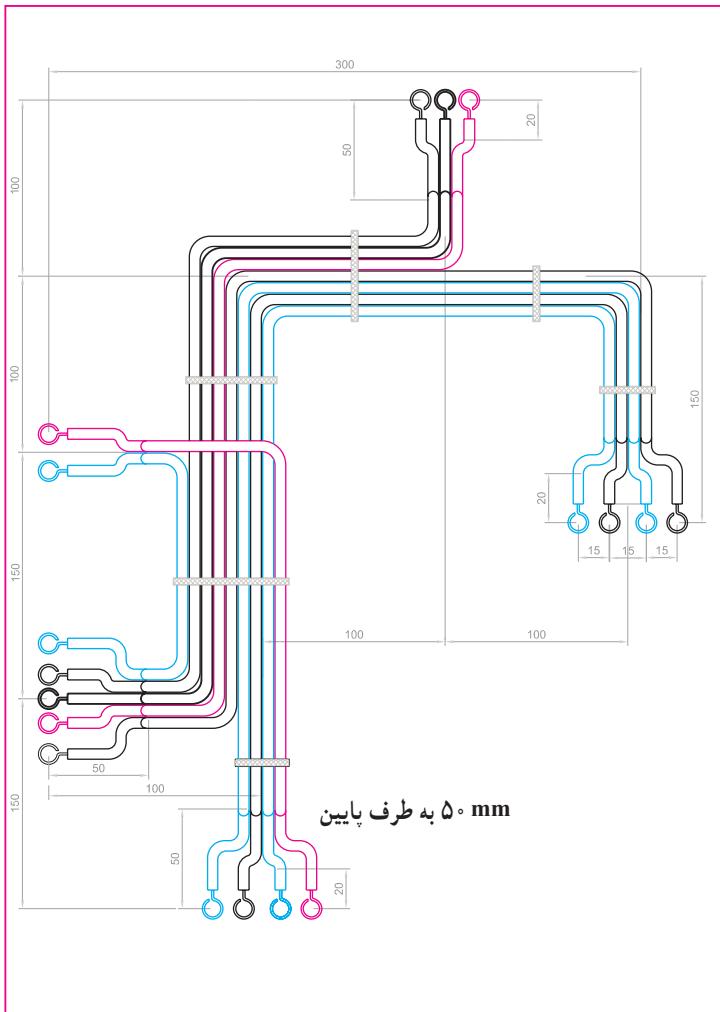

شکل ۳-۲۳-۳-ب - مربوط به کار شماره‌ی ۶-۳

- ۲- یک سر سیم را سؤالی کرده، یکی از قطعه‌ها را در نظر گرفته سیم را مطابق آن خم کنید.
- ۳- با درنظر گرفتن مقدار لازم برای سؤالی کردن سر دیگر این قطعه، سیم را بچینید.
- ۴- سر دیگر این قطعه را سؤالی کنید.
- ۵- کار مراحل ۲، ۳ و ۴ را تا آخرین قطعه شکل انجام دهید.
- توجه: پس از ساختن قطعه‌ی اول، قطعه‌ی مجاور آن را شروع نمایید و با قراردادن آن در کنار قطعه‌ی اول، محل خم‌ها را یافته و خم بزنید.
- ۶- با قراردادن قطعات در کنار هم شکل ۳-۲۳-ب را ساخته کمرنده را در محل‌های تعیین شده، بر روی سیم‌ها بیندید.
- ۷- کار خود را به مرتبی کارگاه تحويل دهید.
- ۸- با موافقت مرتبی، کمرنده سیم‌ها را در صورت امکان باز کنید یا آن را بچینید.

- ۴- استفاده از هر نوع بست فلزی بدون عایق، چون ممکن است به عایق سیم‌ها صدمه بزند، صحیح نیست.
- ۵- استفاده از سیم با رنگ‌های مختلف برای مسیرهای متفاوت، کار سرویس و تعمیرات و یا تعویض قطعات تابلو را ساده‌تر خواهد کرد.

کار شماره‌ی ۶-۳-۳-ب - فرم‌بندی سیم‌ها
هدف: کسب مهارت در فرم‌بندی سیم‌ها
ابزار و لوازم مورد نیاز:

- ۱- متر
 - ۲- سیم‌چین یا انبردست
 - ۳- سیم یک رشته‌ای نمره‌ی ۲/۵
 - ۴- کمرنده پلاستیکی یا نخ (ریسمان کار بنایی)
- مراحل انجام کار:**
- ۱- سیم مورد نیاز را از روی نقشه برآورد کرده و از انبار تحويل بگیرید.

- در موقع لحیم کاری برای پاک کردن محل مورد لحیم کاری باید از اسید پاک کننده استفاده کرد.
- آلیاز لحیم هایی که در برق و الکترونیک به کاربرده می شوند، به صورت مفتول های سوراخ دار هستند که در داخل آنها روغن لحیم ریخته شده است.
- هویه وسیله ای است برای گرم کردن قطعه و ذوب لحیم، و در انواع مختلف چکشی، الکتریکی هفت تیری و قلمی وجود دارد.
- در لحیم کاری باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد :
 - ۱- هویه ای مورد استفاده با لحیم کاری مناسب باشد.
 - ۲- محل موردنظر با اسید تمیز شود.
- در لحیم کاری به وسیله ای شمش لحیم، باید از روغن لحیم استفاده شود.
- در لحیم کاری به وسیله ای مفتول لحیم، نیازی به استفاده از روغن لحیم نیست.
- ابتدا باید محل های مورد لحیم کاری را کاملاً گرم کرد و بعداً مفتول و یا شمش لحیم را ذوب نمود.
- سطح لحیم کاری شده باید صاف و شفاف باشد.
- برای دسترسی به قطعات نصب شده در داخل تابلو به منظور سرویس و تعمیرات و یا تعویض آنها، در صورتی که سیم کشی داخل تابلو به وسیله ای سیم تک رشته ای انجام شده باشد، سیم ها باید برای عبور در مسیر های مناسب فرم بندی شوند.
- نکات فنی در مورد فرم بندی سیم ها عبارت اند از :
 - ۱- برای جلوگیری از صدمه دیدن عایق سیم ها، فرم بندی باید با دست انجام گردد.
 - ۲- برای بستن سیم ها باید از کمربند پلاستیکی و یا نخ استفاده شود.
- استفاده از بست های فلزی به دلیل احتمال صدمه زدن به عایق سیم ها به عنوان بست مناسب نیست.
- استفاده از سیم یا رنگ های مختلف در فرم بندی سیم های داخل تابلوی برق، کار سرویس و تعمیرات و یا تعویض قطعات داخل تابلو را آسان تر خواهد کرد.

۹- سیم ها را صاف کرده و با سایر لوازم و ابزار تحویل انبار دهید.

خلاصه مطالب

- معمولاً هم از سیم یک رشته ای و هم از سیم مسی افshan در سیم کشی توکار استفاده می شود.
- برای سیم کشی روکار اغلب از سیم های افshan که مقاوم ترند، استفاده می گردد.
- عایق سیم ها از جنس P.V.C است.
- در سیم کشی توکار سیم را از داخل لوله فولادی یا P.V.C ساده و یا خرطومی عبور می دهند.
- هنگام انتخاب سیم باید توان مصرف کننده و مقدار جریان مورد نیاز آن در نظر گرفته شود.
- در انتخاب سیم ها باید از جداول استاندارد شده استفاده شود.
- در لخت کردن سیم ها باید از سیم لخت کن استفاده شود، تا، نه از نظر الکتریکی و نه از نظر مکانیکی، صدمه ای به سیم وارد نشود.
- انواع اتصالات سیم ها عبارت اند از : ۱- اتصال سر به سر ۲- اتصال طولی ۳- اتصال سه راهی یا اتصال انشعابی بدون قطع کردن سیم ۴- اتصال دو سیم با مقاطع نامساوی.
- برای قراردادن سیم تک رشته ای در زیر پیچ باید سر سیم را به شکل علامت سؤال فرم داد.
- قراردادن سیم در زیر پیچ باید به صورتی باشد که جهت سفت شدن پیچ با جهت سؤالی سیم یکی باشد.
- لحیم کاری یکی از اتصالات ثابت است.
- لحیم آلیازی است از دو یا چند فلز.
- مطلوب ترین درصد برای لحیم قلع و سرب، ۶۳٪ قلع و ۳۷٪ سرب است.
- درجه حرارت ذوب لحیم ۶۳٪ قلع و ۳۷٪ سرب C ۱۹۰ است.
- قبل از لحیم کاری باید قسمت های مربوطه به وسیله ای سمباده نرم ساییده و سپس تمیز شوند.

پرسش

- ۱- انواع سیم‌های مورد استفاده در تأسیسات ساختمانی را نام ببرید.
- ۲- در سیم‌کشی توکار از چه لوله‌هایی استفاده می‌شود؟
- ۳- در موقع انتخاب سیم چه نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟
- ۴- در لخت کردن سیم از چه ابزاری باید استفاده کرد؟
- ۵- انواع مختلف اتصالات سیم‌ها را نام ببرید.
- ۶- سوالی کردن سیم را شرح دهید.
- ۷- طرز قراردادن سیم سوالی شده در زیر پیچ را بیان نمایید.
- ۸- مناسب‌ترین درصد آلیاز لحیم قلع و سرب چیست؟
- ۹- نقطه‌ی ذوب مناسب‌ترین درصد آلیاز لحیم قلع و سرب چند درجه‌ی سانتی‌گراد است؟
- ۱۰- برای تمیز کردن محل لحیم کاری از چه ماده‌ای استفاده می‌شود؟
- ۱۱- لحیم مورد استفاده در کارهای برق و الکترونیک چگونه است؟
- ۱۲- هویه چه وسیله‌ای است؟
- ۱۳- انواع مختلف هویه را نام ببرید.
- ۱۴- هویه‌ی الکتریکی قلمی را شرح دهید.
- ۱۵- هویه‌ی الکتریکی هفت‌تیری را توضیح دهید.
- ۱۶- نکات مهمی که در لحیم کاری باید مورد توجه قرار گیرد شرح دهید.
- ۱۷- فرم‌بندی سیم‌ها را توضیح دهید.
- ۱۸- نکاتی که در فرم‌بندی سیم‌ها باید رعایت کرد را شرح دهید.