


## ساخت مدل بلوفومنی به روش تکمیلی با خمیر



۳— تکمیل مدل ساخته شده از قطعات بلوفوم — مونتاز نهایی

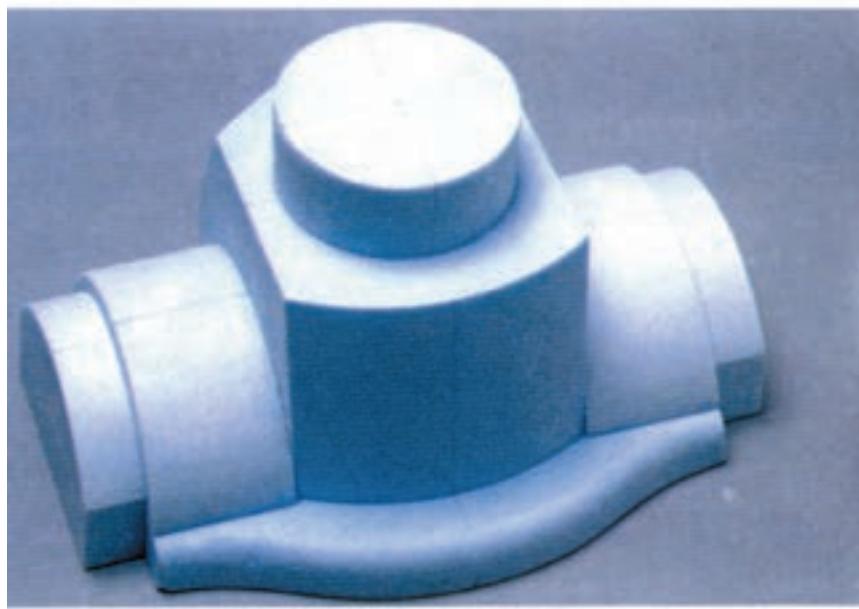

۱— برش قطعات از پیش طراحی شده از بلوفوم



۲— مونتاز قطعات فومی ساخته شده



۶— خمیر روغنی (خمیر مجسمه سازی) را با دست به سطح قطعه بفشارید.



۴— از چسب چوب برای آستر و استحکام رویه استفاده کنید.



۵— هسته بلوفومنی را روی یک صفحه پلاستیکی ثابت کنید.



۶— از صابون مایع برای لغزندگردن سطح مدل تکمیل شده استفاده کنید.



۷— از یک تیغه پلاستیکی به ضخامت یک میلیمتر ۸— با یک کاردک پلاستیکی دارای به عنوان شابلون<sup>۱</sup> لبه گیری مدل استفاده کنید. انحنای سطح مدل را صاف کنید.




۹— از یک تیغه پلاستیکی به ضخامت یک میلیمتر ۸— با یک کاردک پلاستیکی دارای به عنوان شابلون<sup>۱</sup> لبه گیری مدل استفاده کنید. انحنای سطح مدل را صاف کنید.

۱— شابلون: وسیله‌ای ساخته شده از مقوا یا پلاستیک، چوب، فلز و امثال‌هم که برای بررسی، مقایسه و فرم‌دادن تهیه و به کار گرفته می‌شود.



۱۱—با استفاده از کاردک گچ ریخته شده در قالب را یک دست کید.

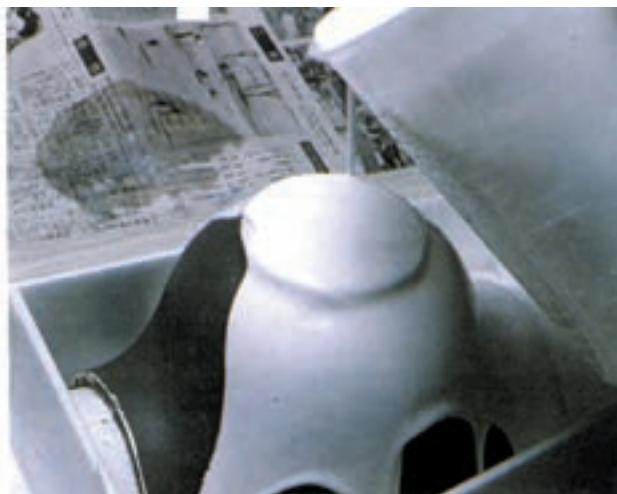

۱۰—گچ را که از قبل آماده کرده اید روی سطح مدل قالب شده بریزید.



۱۳—زیرهای سطح قالب گچی را پس از خشک شدن گچ با سنباده بطرف کید.



۱۲—پس از خشک شدن قالب گچی، آن را با انکی حرکت دادن از روی مدل بردارید.



۱۵—درون قالب آماده شده که ماده جدا کننده خورده، گچ بریزید.



۱۴—مرحله ایجاد لایه جدا کننده سطح داخلی قالب را برای جدا شدن به صابون مایع آغشته کنید.



۱۶—گچ را درون قالب یک دست کنید.

۱۷—با یک تیغه فلزی مناسب سطوح اضافی را بتراسید.



۱۸—قبل از آن که گچ بدطور کامل سفت شود با تیغه‌ای کمانی شکل و دندانه‌دار، سطوح ناخواسته را بتراسید.



۲۱—سطح داخلی لازم کاربردی را صاف کنید.

۲۰—سطح خارجی قطعه را پس از خشک شدن به آرامی با یک تکه سنبلاده بسایید.



۲۲— لبه قطعه را بررسی کنید و مطمئن شوید بقیه اجزای مدل به خوبی با آن جفت می شوند.



۲۳— قطعه تکمیل شده

شکل ۲۵— در این شکلها می بینیم که هسته یک ماکت از بلوفوم و روکش خمیر برای قالبگیری با گچ و سپس ساخت قطعه گچی چه مراحلی را طی می نماید.

## بالکلی (Boleclay)

دارد. انواع دیگر آن با نامهای، Alfaclay، Deltaclay و معمولاً در رنگهای قهوه‌ای مایل به قرمز یا گل ماشی و به شکل استوانه ای مکعب مستطیلهای نیم کیلویی یا بزرگ‌تر، به فروش می‌رسد.

خمیری غیرچرب است که با سختیهای مختلف در دسترس می‌باشد و برای ساخت ماکت و مدل، کاربرد وسیعی دارد.

### مراحل ساخت یک مدل با بالکلی



۳— با استفاده از راهنمایی خطوط، مدل برای رسیدن به طرح نهایی تراشیده می‌شود.



۲— مشخص نمودن تقریبی خطوط اصلی مدل



۱— فرم اولیه مدل با حجمی از بالکلی



۵— به طور متناوب تقارن سطوح مدل بررسی و تراشیده می‌شود.



۴— برای اطمینان از تراز بودن خطوط روی مدل از وسیله‌ای شبیه آنچه در شکل آمده است استفاده می‌شود. (کولیس پایدار)



۶— با قرار دادن یک صفحه رنگی، پنجره‌های مدل ساخته شده است.



۷— با استفاده از زهوار خطوط اصلی روی مدل اجرا می‌گردد.



۹— مدل تکمیل شده

شکل ۲۶— مراحل ساخت یک ماکت از جنس خمیر بالکلی نرم و مشمع‌های رنگی کشی

و تراشندۀ‌ها و نوع سخت آن را با ابزار و دستگاه‌های بزرگ ماشینی، تراشیده و شکل می‌دهند. از حرارت هم برای نرم کردن و سهولت شکل‌پذیری استفاده می‌شود منابع حرارتی یا به صورت فرهای ثابت هستند و یا به صورت سشووارهای صنعتی و دستی. فرهای ثابت دمایی بین  $40^{\circ}$ – $80^{\circ}$  درجه سانتیگراد دارند و در ابعاد مختلفی طراحی و ساخته شده‌اند.

## ابزار مدل‌سازی (Modeling Tools)

ابزار مختلفی برای باربرداری از گل و خمیر به کار می‌رود که سفتی مواد و شکل مدل‌ها، ابزار باربرداری آنها متفاوت است. در کار مدل‌سازی استفاده از انواع خط‌کشها، سوهانها، منحنی‌باها، شابلونها و... رایج است. لیکن این نوع خمیرها را بسته به وسعت سطح و سختی‌شان با ابزار و آلات دستی مثل تیغها



۱—ابزار سیمی برنده گل و خمیر ۲—ابزار تسمه‌ای تراشندۀ گچ و بالکلی (یک روی آن تیز و روی دیگر آن، اره‌ای شکل است). ۳—کارد مدل‌سازی (برای گذاشتن گچ، گل و خمیر) ۴—لیسه ۵—لیسه لاستیکی برای ایجاد قوسهای مختلف ۶—گونیای فلزی

شکل ۲۷—برخی از ابزارهای مدل‌سازی کار بر روی خمیرهای نرم و سفت

ممکن است تغییر کند. اگر مقدار آب کمتر باشد استحکام گچ افزایش پیدا می‌کند. اگر قرار است که سطح کار سنباده زده شود تا سطح نهایی صافی به دست آید، گچ نرم مطلوب‌تر است. در این صورت، مخلوطی که در نهایت به کار می‌رود دارای آب بیش‌تری است. هر نوع افزایش لایه به سطوح قبلی را باید با ترکیب مخلوط گچ و آب به همان نسبتی که برای آخرین لایه پوشش سطح به کار رفته، تهیه نمود. لایه‌کشی با مخلوطی که آب کمتری دارد باعث ایجاد نقطه‌هایی خواهد شد که غالباً با سنباده صاف نمی‌شود و صافی سطح نهایی در پایان به صورت صاف و یکنواخت درنمی‌آید و مهم‌تر آن که، اگر میزان آب در دفعات مختلف تغییر یابد، هنگام تراشیدن، باربرداری از لایه‌های مختلف به یک اندازه انجام نمی‌شود و درنتیجه سطح مورد نظر پله‌ای یا دارای پستی و بلندی خواهد شد.

## گچ

ماکتها گچی نسبت به سایر ماکتها سابقه بیش‌تری دارند. ولی ماکت‌سازان فعلی، با این تکنیک، کمتر آشنا هستند. در گذشته، ابتدا طرح را با گل می‌ساختند و سپس از ماکت گلی، قالب گچی می‌گرفتند. عموماً زمانی از ماکت گچی استفاده می‌شود که ساختن آن با مصالح دیگر، مشکل و یا غیر عملی باشد.

گچ، برای ساختن احجام بزرگ و ساده مناسب است. این ماده، یکی از شکل‌پذیرترین و ارزان‌ترین مواد است و برای ماکتی که در فضای بسته نگهداری می‌شود بسیار مناسب می‌باشد. این امتیازات، به علاوه کاربرد آسان و نیاز به وسایل اندک، آن را به ماده‌ای مطلوب بدل کرده است. در کارهای بزرگ، گچ ساخته شده را با دست به کار می‌مالند و نسبت گچ و آب



۲—در این مرحله، حد بالای مدل مشخص می‌شود.



۱—مدل مورد نظر، روی چرخ ساخته می‌شود.



۴—قطعه به صورتی که می‌بینید برای بریدن کامل آماده می‌شود.



۳—بالای مدل تازمانی که به فرم مطلوب برسد به این طریق تراشیده می‌شود.



۶—اندازه‌ها در هر لحظه کنترل می‌شوند. مرحله دوم ساخت آغاز می‌شود.



۵—مدل از روی چرخ، جدا می‌شود. و به این ترتیب مرحله اول به پایان می‌رسد.



۸—تراش داخلی با استفاده از تکیه‌گاه



۷—قسمت دیگری از مدل با استفاده از یک تکیه‌گاه ساخته می‌شود.



۱۰—مرحله جدا شدن قطعه و پایان مرحله دوام



۹—مشخص کردن ارتفاع دقیق



۱۲—مرحله زدن مایع جدا کننده برای گذاردن گچ روی پایه ساخته شده



۱۱—ساخت یک پایه برای ایجاد یک مدل روی آن و آغاز مرحله سوم



۱۳—گچ گذاری روی پایه—تراشیدن و اندازه‌گیری برای تراشهای بعدی



۱۴—سنباده زدن انحنا و نهایی کردن



۱۵—ایجاد انحنا—میزان انحنای لبه کار با شابلون بررسی می‌شود.



۱۶—قطعه از روی چرخ جدا می‌شود.



۱۷—قسمتی که مورد نیاز است به دقت بریده می‌شود.



۱۸—اندازه خواسته شده روی رینگ گچی مشخص می‌گردد.

(بایان مرحله سوم)



۲۱—نصب قطعات مختلف به وسیلهٔ چوب یا لاتکس انجام می‌گیرد.



۲۰—ایجاد سوراخ و پین‌گذاری برای اتصال قطعهٔ الحاقی (مرحلهٔ چهارم—مونتاز)



۲۴—مدل تکمیل شده (مرحلهٔ ارائه)

شکل ۲۸—مراحل مختلف ساخت یک مدل گچی

که هر قدر آب به آن اضافه کنیم و به هم بزنیم، کُشته نمی شود.  
 **مقاوم کردن ماكتهای ساخته شده با گچ:** به منظور مقاوم شدن ماكتهای گچی می توانیم روی آن را یک لایه رزین اسپری نماییم. در قدیم روشهای دیگری برای محکم کردن به کار می رفت که هر چند مشکل بود ولی نتیجه خوبی را عاید می کرد. در زیر، دو نوع آن برای آشنایی ذکر می شود :

**روش اول:** ماكت گچی را داخل فر اجاق گاز قرار داده، حرارت آن را به  $100^{\circ}$  تا  $150^{\circ}$  درجه سانتیگراد می رسانیم تا آبهای موجود در درون ماكت خارج گردد. سپس آن را بیرون آورده، در محلول گرم هیدرات باریم غوطه ور می کنیم.

هرچه مدت غوطه ور شدن بیشتر باشد به همان اندازه درجه استحکام آن زیادتر می گردد. پس از مدتی، حجم را بیرون آورده با پارچه نرم مالش می دهیم و بعد آن را در محلول اسید اگزالیک (آب اکسیژنه)  $10^{\circ}$  درصد ( $10^{\circ}$  قسمت اسید و  $90^{\circ}$  قسمت آب) فرو می بیریم. پس از مدتی، آن را بیرون آورده، خشک می کنیم و بعد با پارچه نرمی آن را پولیش می دهیم. در این مرحله، سطح آن استحکام سطح سنگ مرمر را پیدا می کند و در مقابل آب و رطوبت مقاوم می گردد. برای رنگ کردن با سولفات آهن (زاج سبز) و یا این که از فر بیرون آوردمی در محلول سولفات آهن (زاج سبز) و یا محلول سولفات مس (کاد کبود) و یا در محلول سولفات کروم فرو بیریم سپس به ترتیب در محلول هیدرات باریم و اسید اگزالیک غوطه ور کنیم.

**روش دوم:** ابتدا، مقداری اسیدبوریک که به صورت پودر سفید رنگ موجود است از فروشندهان مواد شیمیایی یا لوازم طلاسازی تهیه نموده، آن را در آب گرم حل می کنیم. اسیدبوریک در آب حل نمی شود مگر این که مقداری آمونیاک به آب اضافه کنیم. پس از این کار، ماكت را در محلول غوطه ور می سازیم و یا با ظرفی به شکل ملاقه، محلول را روی آن می ریزیم و پس از خشک شدن با پارچه نرمی مالش می دهیم تا صیقلی شود. محلول بالا را می توانید در موقع ساختن گچ به آن اضافه کنید. در این

روش، اگر مقدار آمونیاک زیاد باشد گچ نمی بندد.

گچ، دارای خواص مختلفی است که از آن جمله می توان به افزایش حجم آن در موقع بستن، به میزان یک درصد و کاهش حجم آن پس از سفت شدن اشاره کرد. همچنین گچ پس از

در کاربرد گچ، لایه های گچ باید یکنواخت باشند تا شکل، به آهستگی کامل شود. برای دست یافتن به نتیجه مطلوب، قبل از ریختن یا کشیدن لایه بعد، می باید لایه قبلی را کمی زبر سازیم و فقط لایه آخر را صاف درمی آوریم. در موقع اضافه کردن هر لایه، اگر لایه زیر خشک شده است، باید آن را مرطوب کرد. نکته: برخی مواد مثل کربناتها و سیلیکاتها باعث تأخیر در گیرش قالب یا قطعه گچ می شوند (در قدیم از چسبهای سیلیکات سدیم یا چسبهای محلول در آب و یا ریشه گل ختمی، برای تأخیر گیرش گچ استفاده می کرده اند و اگر قرار بود گچ زود بسته شود از محلول آب گرم و نمک طعام، بوراکس یا زاج استفاده می شده است).

**طرز کار با گچ:** بهتر است برای ساخت گچ از ظروف لاستیکی یا پلاستیکی استفاده شود. ابتدا ظرف را تا نیمه آب بریزید. گچ را کم کم در یک نقطه به آب اضافه کنید. به قدری گچ به آب اضافه کنید که کمی از آب بالا بزند. پس از چند لحظه آن را با دست به هم بزنید تا کاملاً مخلوط شود. به خاطر داشته باشید که اگر گچ را زیاد به هم بزنید اصطلاحاً «کشته» شده و دیگر سفت نخواهد شد. کمی صبر کنید تا گچ، آرام آرام سفت شده و به اصطلاح بیندد. وقتی گچ به شکل خمیری نرم درآمد آن را روی کار بکشید.

**انواع مهم گچ مورد استفاده در ماكت سازی**  
 **گچ دندانپزشکی یا ژیپسیت:** این گچ را می توان با هم زدن رقیق کرد و با یک قلم مو به کار گرفت. قلم مو باید تمیز باشد و به طور مکرر آب کشیده شود تا گچ در آن، خود را بیندد. پاشیدن گچ را هم می توان با یک اسپری انجام داد. سنگ مخصوص این گچ را از معدن به کارخانه می آورند؛ خرد می کنند و در کوره با حرارت  $180^{\circ}$  درجه سانتیگراد می پزند و سپس آسیاب کرده، بسته بندی می نمایند. این گچ با نام «گچ ژیپس» در بازار عرضه می گردد.

**گچ مولدانو:** از انواع گچ دندانپزشکی است که بسیار بادوام و محکم و به رنگ کرم نخودی می باشد. این گچ، پس از  $20^{\circ}$  دقیقه می بندد و پس از نیم ساعت کاملاً محکم می شود و نسبت محلوظ شدن آن با آب، یک به سه حجمی یعنی یک قسمت گچ به سه قسمت آب محلوظ می باشد. یکی از خصوصیات این گچ آن است

یافت می‌شود. چوبها در برابر رطوبت و دمای مختلف تغییر حجم می‌دهند. چوبهای مقاوم معمولاً سنگین هستند از این رو، وزن ماکت زیاد و غیرقابل حمل می‌شود و یا این که ماکت، پیچیدگی پیدا می‌کند.

خشک شدن کامل هر نوع رنگی را روی خود می‌پذیرد.

## چوب

چوب، ماده‌ای است که قدمت آن با سابقه زندگی بشر بر روی کره خاکی برابر می‌کند. این ماده اولیه در اکثر نقاط دنیا



شکل ۲۹—ماکت میز کار—ساخته شده با مقوا



شکل ۳۰—ماکت کشو—ساخته شده با استایروفوم—بلوفوم و روکش پشت چسبدار چوب

## امتیازات عمدۀ چوب

۱- فرم پذیری چوب

۲- برش خوردن راحت

**فورمیکا:** فبیری است که روی آن را لایه‌ای از رزینهای فنولیک یا ملامین کشیده‌اند و یا کلاً از این جنس با پرکننده چوبی در لایه زیرین می‌باشد و در بافتها و رنگ‌های متفاوتی دیده می‌شود و بیشتر برای ماکت‌هایی با سطح نهایی پردازام که سطح صاف و صیقلی دارند به کار بردہ می‌شود.

چوب باروکش پلی استر: اگر به سطح شفاف و یک‌دست نیاز داشته باشیم و کل سطح ما نیز مسطح باشد می‌توان از لایه قابل پاشش رزین پلی استر استفاده کرد که با ضخامت تا چهار میلی‌متر نیز وجود دارد و سطح کار را شیشه‌ای و غیرقابل نفوذ می‌کند. پلی استر با پاششی می‌تواند شفاف و بی‌رنگ و یا رنگی باشد. قابلیت سنباده و پولیش خوردن بعدی را داشته و سطحی مناسب را برای ساخت صفحه شاسیهای خوب و ماندگار به ما می‌دهد.

## صفحات فلزی

استفاده از هر ماده‌ای که ما را در رسیدن به فرم مورد نظر برای بهتر و واقعی‌تر نشان دادن ماکت یاری دهد کاملاً صحیح و بجاست. مواردی پیش می‌آید که اگر از صفحات، میله‌ها و قطعات فلزی در کار استفاده شود، هم جلوه‌نمایشی بهتری دارد و هم این که نوع اتصال، تا کردن و پرس کردن روی هم می‌تواند راحت‌تر و سریع‌تر و بهتر انجام پذیرد. قطعات فلزی را می‌توان با چسب، لحیم، اتصالات موقت و حتی با جوش‌های مقاومتی (نقشه جوش)، جوش الکتریکی و جوش هوگاز به هم متصل کرد و نتیجه مناسبی را از این کار به دست آورده. این تجربه و سلیقه ماکت‌ساز است که می‌تواند به یاری او شتابه، او را در انتخاب اتصالات مناسب یاری دهد.

در ماکت‌سازی با چوب، معمولاً از تخته‌های خیلی نازک (روکشها) استفاده می‌شود که آنها را مانند مقوا، با تبعیغ و چاقو و حتی قیچی می‌توان برد. مانند چوب بالسا که از نمونه‌های پُرکاربرد در ماکت‌سازی است، این چوب از درختی به نام Ochroma به دست می‌آید و در ضمن، سبک‌ترین چوب تجاری است؛ دارای استحکام، سفتی و فرم پذیری با ابزار دستی است و به رنگ‌های سفید تا زرد روشن و قهوه‌ای ملایم دیده می‌شود و معمولاً در قطعات بسیار ظرف صنعتی مثل دیوارسازی داخل هواپیما و انواع ماکتها به کار می‌رود. استفاده از این چوب ماکت را سبک نموده و سبب تاییدگی هم نمی‌شود.

چوب ماهون، چوبی نرم و یک‌دست است و برای تراشیدن بسیار مناسب می‌باشد. در صورت دسترسی نداشتن به چوب ماهون، از چوب گلابی استفاده می‌شود که البته چوبی سفت است. در ساخت ماکت، از به کار بردن چوب کاج و سرو آزاد و صنوبر و یا هر درختی که صمغ دارد احتراز کنید و در نظر داشته باشید چوبی را که تهیه می‌کنید کاملاً خشک شده باشد.


ابزار کار با چوب: تقریباً ابزارهایی که برای کار با مقوا از آنها نام بردہ شد، جواب‌گوی کار با چوب نیز هستند. فقط چند ابزار دیگر نیز باید به آنها اضافه کرد مثل: مغار، اسکنه، رنده و....

## نارساییهای چوب


۱- ترک خوردن: این نارسایی در موقع خشک شدن چوب به وجود می‌آید.

۲- آسیب‌پذیری چوب در مقابل موریانه: سبب پوکی چوب به مرور زمان می‌شود.

۳- تغییر فرم‌های ناخواسته چوب: انبساط و انقباض ابعاد چوب در برابر هواهای با رطوبت متفاوت سبب تغییر شکل ظاهری آن می‌گردد.

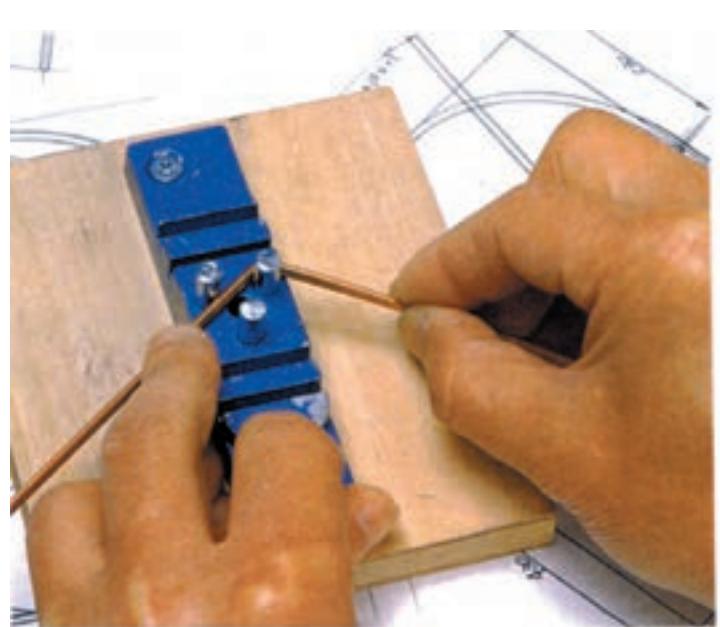

۱- از یک «قید کوچک» یا انبردست، برای خم کردن مفتول استفاده می‌شود.

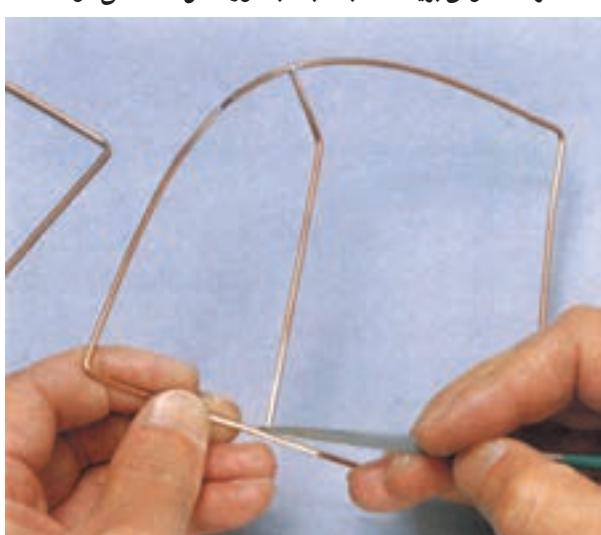


۲- خمها با نقشه تطبیق داده می‌شود و در صورت لزوم اصلاح می‌گردد.



۳- اطراف مقوای برشده با سنباده به طور کامل صاف می‌شود.



۴- در جاهایی که نیاز است از لحیم کاری استفاده می‌شود.

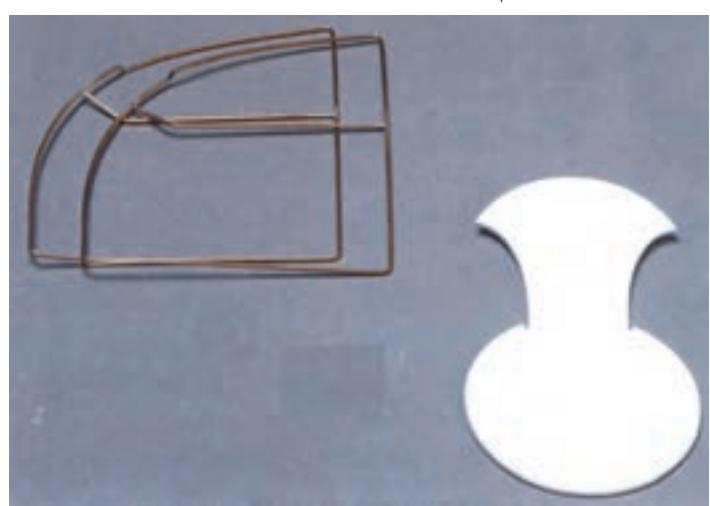

۵- مدل تکمیل شده

شکل ۳۱- مراحل ساخت یک مدل با مفتول فلزی و مقوای

### ۳- آلومینیوم

با سطح نقره‌ای مات: قابلیت چسبانیدن (پس از زیر کردن سطح اتصال)

تمامی فلزات، به غیر از فلزات با سطوح استاینلس استیل و گالوانیزه، پس از مدتی کدر می‌شوند. از این‌رو، بهتر است پس از پولیش کاری، یک پوشش محافظ لایکی مثل کیلر، پلی‌اورتان، اپوکسی یا پلی‌استر روی آنها پاشیده شود تا از اکسید شدن‌شان جلوگیری نماید.

### فایبرگلاس<sup>۳</sup>

اگر ساخت ماکتها بی‌دام بالا مطلوب باشد که در عین حال، ضدآب، مقاوم و سبک هم باشند، (مثل برخی از ماکتها توپوگرافی) بهترین راه، استفاده از فایبرگلاس است.

روش کار به این شکل است که ابتدا ماکت را با جنسی مثل خمیر می‌سازند. سپس از آن یک قالب گچی، پایه‌ماشه یا فایبرگلاس می‌گیرند و پس از اتمام کار، داخل قالب را چند لایه فایبرگلاس می‌زنند. با این کار، یک ماکت فایبرگلاسی به دست می‌آید.

انواع مختلفی از فلزات به شکل ورق، میله، لوله و اشکال

دیگر وجود دارد که به مهم‌ترین آنها از نظر جنس، اشاره می‌نماییم:

#### ۱- آهنی یا فولادی

الف - با سطح سیاه: قابلیت لحیم کاری، جوشکاری و چسبانیدن

ب - با سطح نقره‌ای گالوانیزه: قابلیت جوشکاری (نقطه‌جوش، هوگاز) و چسبانیدن (پس از سنباده خوردن سطح)

ج - با سطح نقره‌ای استاینلس استیل<sup>۱</sup>: قابلیت چسبانیدن (پس از زیر شدن سطح محل اتصال با سنباده و استفاده از چسب اپوکسی<sup>۲</sup> مخصوص)

گفتنی است که اتصالات موقت مثل پیچ و پرج و پین و یا اتصالات فیزیکی دیگر مثل تا کردن و پرس کردن لبه‌ها روی هم و نظایر آن در روی تمامی فلزات قابل اجراست.

#### ۲- آلیاژ با پایه مس

الف - برنج (مس و روی) با سطح طلایی نقره‌ای:

قابلیت لحیم کاری، جوش هوگاز و چسبانیدن

ب - برنز (مس و قلع) با سطح طلایی زرد: قابلیت لحیم کاری، جوش هوگاز و چسبانیدن



شکل ۳۲- مدل پوسته‌ای با فایبرگلاس

گچ، پایه‌ماشه، خمیر، لاستیک یا پلاستیک باشد به ماده‌ جدا کننده آغشته نموده، رزین<sup>۳</sup> را که با کیالت و پرکننده‌ای مثل ملن یا کربنات کلسیم، پودرهای رنگی و نظایر آن به همراه پراکسید ترکیب شده

پلی‌استر ریختگی: ممکن است بخواهیم قطعه را از جنس پلی‌استر به روش ریختگی به دست آوریم. انجام چنین کاری ساده است. ابتدا قالب را که می‌تواند از جنس گل خشک شده،

۱- Stainless Steel

۲- Epoxy

۳- فایبرگلاس: رزین پلی‌استر + نفتالات کیالت (خشک‌کن) + هنگام استفاده پراکسید متیل کتون (فعال‌کننده) + لایه‌های پشم شیشه (به عنوان اسکلت و محکم‌کننده الیافی). [البته فایبرگلاس با رزین و الیاف دیگر هم قابل اجرا می‌باشد.]

۴- رزین: صفحه یا چسبی که امروزه بیشتر به صورت مصنوعی به دست می‌آید. Resin

## آکریلیکها<sup>۳</sup> (پلکسی‌گلس)

نکته: فرهنگ لغت «پلاستیک» را به عنوان ماده‌ای که قابلیت شکل‌پذیری و قالب‌بریزی دارد تعریف می‌کند و آکریلیک، پلاستیک قابل ارجاع در برابر حرارت است.

**ویژگیهای خاص آکریلیک:** آکریلیک جامد، دارای خصوصیاتی است که معمولاً آن را برای کار هنری و صنعتی مناسب می‌سازد. آکریلیک، ماده‌ای سفت و سبک است (یکی از سبک‌ترین پلاستیکها) به طوری که حدوداً تنها  $\frac{1}{3}$  سنگینی آلومینیوم را دارد (آلومینیوم ۷/۲، پلاستیک ۱/۱). این ماده، دارای قدرت کششی بالاست و از نظر قابلیت خم شدن، با چوب قابل مقایسه است. هر چند که تنها حدود  $\frac{1}{3}$  سفتی الوار ساختمانی را دارد. آکریلیک به اندازه دیگر پلاستیکهای قابل ارجاع، در برابر حرارت مقاوم و سخت است. آکریلیک به اندازه شیشه سخت نیست اما قدرت ضربه‌پذیری آن، ده تا هفده برابر پیش‌تر از شیشه است و به رغم ظاهر شکستنی و شیشه‌مانندش، در برابر ترک مقاوم است و به راحتی نمی‌شکند، مگر آن که مورد اصابت ضربه‌های محکم مستقیم قرار بگیرد. انتقال حرارت از این ماده تقریباً ۲۰٪ کمتر از شیشه‌ای با ضخامت مساوی است. آکریلیک جامد، بی‌بو و در هنگام لمس کردن گرم است و در مقابل فلزات قلیابی، روغنها، گرسها، اسیدهای غیراکسیدکننده، الكل رقیق و اکثر مواد شیمیایی خانگی مقاوم است.

آکریلیک در مقابل فرسایندگی هوا و گذشت زمان، مقاومت بالایی دارد و هنگامی که تحت تغییرات وسیع رطوبت و درجه حرارت قرار می‌گیرد تغییر ابعادی نشان نمی‌دهد. هر چند که پلاستیک شفاف ممکن است با حضور طولانی مدت در معرض نور خورشید، کمی زرد شود.

آکریلیک، حتی در شعله‌آتش به سختی مشتعل می‌شود و هنگامی که شعله‌ور گردد به آهستگی می‌سوزد. دو نوع ورقه

است درون آن می‌ریزیم. در این حالت، قالب پر شده و قطعه‌ای توپر به دست می‌آید.

البته می‌توان با قرار دادن قطعات فوم در داخل قالب و با ثابت نگهداشت آنها، قطعه سبکی به دست آورد. پس از گذشت چند ساعت، قطعه کاملاً سخت می‌شود و آماده خروج از قالب است.

## خصوصیات فایبرگلاس

- ۱- انواع رنگها را به خود می‌گیرد.
- ۲- عایق حرارت و الکتریسیته است.
- ۳- در مقابل رطوبت مقاوم است.
- ۴- در اثر ضربه‌های شدید شکننده است و در عین حال، تعییرپذیر است.
- ۵- روی فایبرگلاس می‌توان لایه‌های دیگری افزود.

**لاتکس<sup>۱</sup>:** ماده‌ای شیرابه مانند است که در دو نوع طبیعی و صنعتی وجود دارد. آب و آمونیاک این ماده، در اثر مجاورت با هوا، تبخیر و خشک می‌شود (هوخشک) و پس از خشک شدن، حالتی ارجاع‌پذیر و لاستیکی به خود می‌گیرد. از آن، برای چسباندن قطعات مختلف مثل پلاستوفومها و یا برای قالب‌گیری (قالبهای ارجاع‌پذیر) استفاده می‌شود.

**سیلیکون<sup>۲</sup> رابر:** ماده‌ای سفید و مایع است به سفتی عسل و از دو جزء تشکیل شده است؛ یعنی این ماده با یک خشک کن (Hardner) به میزان ۲ تا ۵٪ ترکیب و پس از گذشت ۴ ساعت خشک می‌شود. پس از خشک شدن، حالتی لاستیکی و ارجاع‌پذیر می‌یابد. به همین دلیل، از آن برای قالب‌گیری از قطعاتی که به خاطر شکل پیچیده‌شان از قالب بیرون نمی‌آیند، استفاده می‌شود. بدین شکل که قالب را کشیده، از قطعه جدا می‌نمایند.

- ۱- لاتکس: ماده‌ای شیرابه‌ای رنگ است که در دو نوع گیاهی و مصنوعی وجود دارد و در اثر مجاورت با هوا سفت می‌شود و حالتی لاستیکی و کشسان به خود می‌گیرد. از این ماده به عنوان چسب و ماده قالب‌گیری استفاده می‌شود. Latex
- ۲- سیلیکون: نوع عالی این ماده به نام «سیلیکون رابر» معروف است که نوعی ماده شیمیایی بوده و عموماً به رنگ شیری و به غلظت عسل می‌باشد. این ماده دارای یک خشک کن (هاردنز) است و در شماره‌های مختلف برای کاربردهای متفاوت وجود دارد. Silicone Rubber
- ۳- آکریلیک: از انواع پلاستیکهای گرم‌زن (زم شونده در برابر حرارت) است که در انواع ورق و مفتول با ضخامت و رنگهای مختلف، با چند نوع درجه سختی و شفافیت عرضه می‌گردد. Acrylic Resin



ب



الف

شکل ۳۳—ماکتهای ساخته شده با آکریلیک (پلکسی‌گلس)

تابلوها، مجسمه‌های هنری و... به کار می‌رود. آکریلیک‌ها به صورت انواع بلوکها، ورقه‌های نازک و ضخیم، میله و لوله به شکل شفاف خالص و یا مات و کدر عرضه می‌گردند.

هنگامی که ورق آکریلیک از کارخانه خارج می‌شود در دو روی آن کاغذ پوششی چسبانیده شده است تا در طول عملیات ماشین کاری از ایجاد هرگونه خراش بر سطح ورق آکریلیک و کنده شدن هرگونه تراشه از لبه آن، جلوگیری به عمل آید. ابزار کار: انواع مته، بهویژه نوع کاریید تنگستنی آن، تیزبر شکل داده شده، اره با دندانه ریزتر از چوب بر و درشت‌تر از فلزبر، اره نواری دندانه ریز، اره عمود بر (چکشی) دندانه ریز، اره مویی، سنگ‌سای بر قری رومیزی و دستی — گیلانس<sup>۱</sup> و نمدهای پرداخت کننده محلهای برش.

**مونتاژ کردن پلاستیکها (آکریلیک): چسب کاری آکریلیکها و چسب کاری سیال‌ساز**

هنگامی که دو قطعه آکریلیک را به هم متصل می‌کنیم به یک

آکریلیک در دسترس است: آکریلیک انقباضی و غیرانقباضی. آکریلیک‌های غیرانقباضی ارزان‌تر از نوع انقباضی آن هستند و به همین دلیل، در جایی که حرارت نقشی ندارد یا در آن دسته عملیات دمای شکل دادن حرارتی که در آنها انقباض اهمیت چندانی ندارد، کاربرد مناسب‌تری دارد.

آکریلیک جامد، ماده‌ای سفت و بادوام است و قابلیت ماشین کاری آن عالی است. این ماده را می‌توان اره، دریل و پرداخت کرد. به طور کلی، کار کردن بر روی آکریلیک، همانند کار کردن بر روی چوب یا فلزات نرم است. علاوه بر این، آکریلیک را می‌توان با حرارت به شکل دلخواه درآورد. این ماده دارای قابلیت‌های چسبندگی ویژه است، به طوری که، قطعات آن را می‌توان به صورت محکم، بدون آن که نقطه اتصال آن مشخص باشد، چسباند. آکریلیک، رنگ را به خود می‌گیرد و در مقابل رطوبت شدیداً نفوذناپذیر است.

یکی از امتیازات مهم آن، شفاف بودن فوق العاده آن است. از این رو، برای ساختن ورقهای شفاف صنعتی، ساختمانی،

۱— گیلانس: صفحات پارچه‌ای مدور که روی هم دوخته شده و قطری حدود ۳ سانتیمتر را با دایره‌ای بین ۲۰°—۳۰° سانتیمتر را تشکیل داده‌اند. این وسیله که در مرکز آن سوراخی تعبیه شده و روی شافت سنگ رومیزی بسته می‌شود، به وسیلهٔ واکس مخصوص، هنگام چرخش، قطعات پلاستیکی، فلزی و شیشه‌ای را پرداخت می‌نماید. Glance

است به کار رود کلروفرم و استن است. قطعاتی که قرار است چسبانده شوند باید سطوحی پرداخت نشده و اندکی ساییده داشته باشند و در ردیف هم قرار گیرند. برای چسبانیدن با کلروفرم، می باید کلروفرم را داخل یک سرنگ تزریق تمام پلاستیکی ریخته، در محل مورد نیاز تزریق کرد. با این کار ماده چسبنده در تمامی سطح اتصال جاری شده، قطعات را به هم می چسباند (اتصال با واکنش موینگی).

چسب حلال سیال ساز نیاز داریم. در این روش، در حین نفوذ و تبخیر حلال دو قسمت نرم شده به طور واقعی به طرف هم جریان می یابند و به هم متصل می شوند. این نوع اتصال، شبیه فلز جوش خورده است. عوامل چسبی عبارت اند از: چسبهای حلال و مونومرهای قابل پلیمریزه شدن مثل دی کلرید اتیلن، دی کلرید متیلن، مونومر متالیک متیل با چسبهای اپوکسی. عامل دیگری که ممکن




۳—برای بدست آوردن انحنایها، یک کاغذ ترسیم (کالک) روی قسمتهای منحنی شابلون بلوفومنی گذارده می شود و خطوط انحنای برای رسم گسترده مدل پلاستیکی ترسیم می گردد.



۲—شابلون فرم دهنده ورق پلاستیکی را با بلوفومن می سازیم.



۱—خطوط محیطی الگو روی ورق پلاستیک رسم می شود.

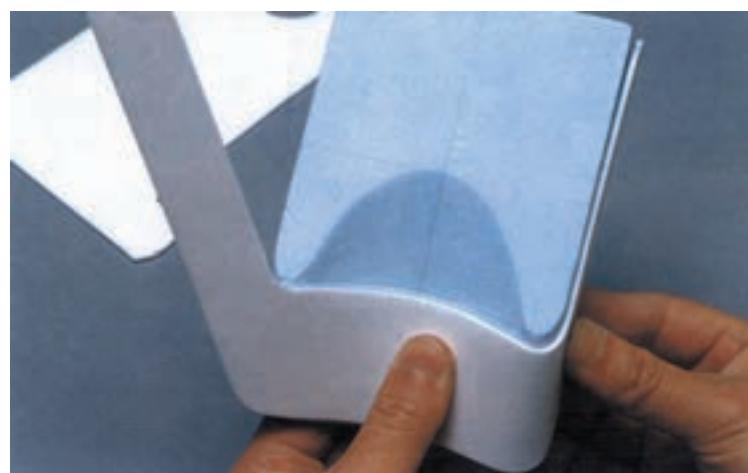

۴—قسمتهای بریده شده از ورقهای پلاستیکی پس از حرارت دهی، برای فرم گیری و کنترل، روی شابلون فومی قرار می گیرد.



۷—مدل رنگ آمیزی و مونتاژ می شود.



۶—در این مرحله لبه های مدل پرداخت می شود و کار، نهایی می گردد.



۵—پس از فرم دهی کل یک سطح، قسمتهای مورد نظر بریده می شود.

شکل ۳۴—مراحل ساخت یک مدل با ورق پلاستیکی

است و برای قطعات نرم مثل چرم مناسب نیست.  
چسب چوب: برای قطعات چوبی و کاغذی که سلولزی هستند مناسب است.

چسبهای حلال در آب: برای کاغذ خوب است ولی باعث تاب برداشتن آن می‌شود.

چسبهای الکلی: برای کاغذ، چرم و مقوا مناسبند.  
چسبهای اسپری<sup>۱</sup>: برای مقوا و کاغذ بسیار مناسب‌اند و اتصالات تمیزی ارائه می‌دهند.

چسبهای اپوکسی: برای چسبانیدن اکثر قطعات مثل سنگ، بتن و غیره و حتی قطعات نامشابه کاربرد دارد و انواع مختلفی هم دارد و در دو نوع رنگی و بی‌رنگ موجود است.

چسبهای فنلی: در حرارت سفت می‌شوند و در مراکت‌سازی، زیاد کاربرد ندارند.

چسب حرارتی: نوعی دیگر از چسبهای است که با استفاده از تفنگ حرارتی و میله‌های پلاستیکی ذوب شونده که مانند فشنگ داخل آن جا می‌خورند عمل می‌کنند و دو قطعه را به هم اتصال می‌دهند.

جوش حرارتی با ابزار گرم: مثل هویه که دو سطح را ذوب کرده، به هم می‌چسباند.

جوش با حرارت شعله‌گاز: که دو سطح را گرم کرده، مادهٔ پلاستیکی دیگر به عنوان پرکننده ذوب می‌شود و دو سطح گرم شده را به هم جوش می‌دهد.

جوش با اشعهٔ مادون‌قرمز: که با اشعه، قطعهٔ فلزی ابزار را گرم کرده، آن قطعهٔ ابزاری دو سطح معمولاً پلاستیکی را داغ می‌کند و به هم جوش می‌دهد.

جوش اولتراسونیک<sup>۲</sup> یا مافوق صوت: در این روش، به وسیلهٔ موجه‌ای ریز، قطعات پلاستیکی که در معرض این موج قرار دارند را ذوب کرده، به هم جوش می‌دهند.

چسبهای متال‌پلاست<sup>۳</sup>: این چسب، رنگی شبیه آلومینیوم دارد و قدرت و سختی آن با فلز برابری می‌کند و تقریباً همه چیز را می‌چسباند؛ ولی بیشتر برای پر کردن قطعات فلزی که باید مثل فلز عمل کند به کار می‌رود. در بسته‌های نیم کیلویی فراهم

نحوهٔ شکل دادن به آکریلیکها: آکریلیکها را می‌توان با ماشین تراشهای برقی تراش داد و همچنین می‌توان با فرآیندهای حرارتی، شکل لازم را ایجاد نمود. آکریلیکها در حرارت‌های مابین ۱۲۱ تا ۱۷۱ درجهٔ سانتیگراد نرم می‌شوند و در این مرحله نرمی و انعطاف‌پذیری یک ورق لاستیک را پیدا می‌کنند. در این موقع می‌توان آکریلیک را با فشار وارد قالب کرد یا روی کار کشید و یا با خلاً یا دمیدن یا با دست، آن را شکل داد.

## أنواع اتصالات و چسبها

مواد و مصالح گوناگون ماکت، نیاز به مواد مختلفی برای اتصال به یکدیگر دارند که در زیر برخی را گذرا و بعضی دیگر را مفصل تر بررسی خواهیم کرد. همان‌گونه که مستحضرید با اتصال قطعات ماکت به یکدیگر است که کل مجموعه شکل گرفته و پیکرهٔ واحد به وجود می‌آید.

هرچه این اتصالات، صحیح، طریق، قوی و زیباتر باشند، کار نهایی مطلوب‌تر خواهد بود و کار دلچسب‌تر به نظر رسیده و از دوام بهتری نیز برخوردار خواهد شد. برای نیل به این منظور باید انواع اتصالات (اعم از چسب، میخ، دوخت، جوش، پیچ، پین، قفل فاق و زبانه وغیره) را شناخت و آنها را در محل خود به خوبی به کار گرفت. این حسن انتخاب و ظرافت در به کارگیری، همان هنر ماکت‌ساز است که این کار را در رستهٔ کارهای هنری جای می‌دهد.

چسبها: چسبها، انواع و اقسام مختلفی دارند ولی باید نوعی از آن را انتخاب نمود که مناسب جنس مورد نظر باشد. در زیر، تعدادی از چسبهای مهم معرفی می‌شوند:

چسبهای تینری: این نوع چسب، قطعات مختلف کاغذی، چرمی و پلاستیکی را به خوبی به هم می‌چسباند ولی برای چسبانیدن قطعات پلاستوفومی و بلوفومی کاربرد ندارد زیرا آنها را می‌خورد.

چسب لاتکس: مخصوص چسبانیدن بلوفوم و پلاستوفوم است.

چسب قطره‌ای: تقریباً همه چیز را می‌چسباند؛ فقط ترد

۱- اسپری کردن: پاشش محلولی به روی یک سطح Spray