

واحدکار دوم

توانایی راه اندازی و استفاده از متعلقات ماشین های

فرز افقی، عمودی و اوپنیورسال

هدف کلی

راه اندازی و استفاده از متعلقات ماشین های فرز افقی، عمودی و اوپنیورسال

هدف های رفتاری: فرآگیر پس از گذراندن این واحدکار قادر خواهد بود:

- ۱- قسمت های مختلف ماشین های فرز افقی، عمودی و اوپنیورسال را نام برده و روش کار با آن ها را شرح دهد.
- ۲- انواع تیغه فرز و موارد استفاده هر یک را شرح دهد.
- ۳- انواع تیغه فرز و زوایای آن را تشریح کند.
- ۴- انواع تیغه فرز از نظر نوع جنس و تعداد دندانه را نام ببرد.
- ۵- انواع تیغه فرز را در روی میل فرزها سوار کرده و تنظیم کند.
- ۶- مقررات ایمنی و حفاظتی را در هنگام راه اندازی ماشین های فرز رعایت کند.
- ۷- انواع ماشین های فرز افقی، عمودی و اوپنیورسال را راه اندازی کند.

ساعت آموزش

نظری	عملی	جمع
۶	۸	۱۴

پیش آزمون (۲)

۱- در شکل رو به رو شماره ۷ مشخص کننده کدام گزینه است؟

الف - میز عرضی ب - میز اصلی

ج - محور اصلی د - سرسره کشویی

۲- در شکل رو به رو قسمتی که با شماره ۹ مشخص شده کدام است؟

الف - محور اصلی ب - یاتاقان گیر

ج - میز عرضی د - جعبه دنده پیشروی

۳- در شکل رو به رو شماره ۵ معرف کدام است؟

الف - میز طولی ب - میز عرضی

ج - سرسره کشویی د - جعبه دنده اصلی

۴- در شکل رو به رو شماره ۱۲ معرف کدام است؟

الف - محور اصلی ماشین فرز

ب - رابط مفصلی

ج - اهرم حرکت متغیر سرعت دورانی محور اصلی

د - جعبه دنده پیشروی

۵- تیغه فرز شکل رو به رو کدام است؟

الف - غلتکی ب - پیشانی تراش

ج - شیار تراش د - فرم تراش

۶- تیغه فرز شکل رو به رو معرف کدام نوع تیغه فرز است؟

الف - محدب ب - مقعر

ج - مدول د - برش

۷- ماشین فرز اونیورسال و موارد استفاده آن را شرح دهید.


۸- ویژگی های تیغه فرز های پشت تراشیده را شرح دهید.

۹- در موقع راه اندازی ماشین های فرز به چه نکاتی باید توجه شود.


۱۰- موارد استفاده از دستگاه تقسیم خطی، کله گی و کله زنی را بنویسید.

۱-۲- ماشین‌های فرز

یکی از مفیدترین ماشین‌هایی که در گروه ماشین‌های افزار قرار دارد ماشین فرز می‌باشد. به کمک تیغه‌هایی که به ماشین فرز بسته می‌شود می‌توان سطوح صاف، قوسی شکل، جای خار، شکاف‌های دندانه‌دار و غیره را ایجاد کرد. سطوحی که توسط ماشین فرز ایجاد می‌شود تقریباً صیقلی می‌باشند. در صورتی که بخواهیم سطوح کاملاً صاف باشد پس از اتمام فرز کاری آن‌ها را با سنگ سنباده و یا شابر پرداخت می‌کنیم (شکل ۲-۱).

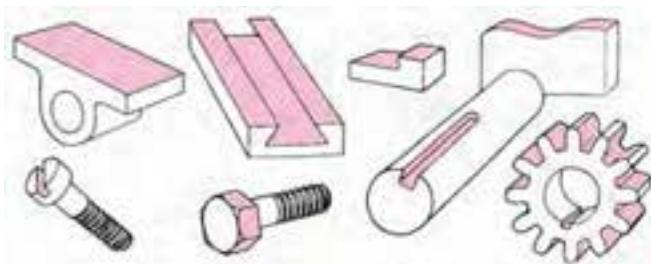


شکل ۲-۱

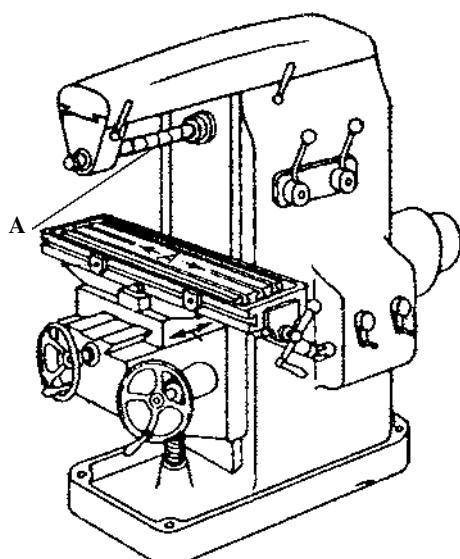


شکل ۲-۲

۱-۱-۲- ماشین فرز افقی: علت نام‌گذاری این نوع ماشین فرز آن است که میل فرز آن افقی یاتاقان‌بندی شده است (A). در این دستگاه تیغه‌ی فرز روی میله‌ای که یک سر آن به صورت مخروطی می‌باشد و در گلوی ماشین فرز بسته می‌شود قرار می‌گیرد (شکل ۲-۲).

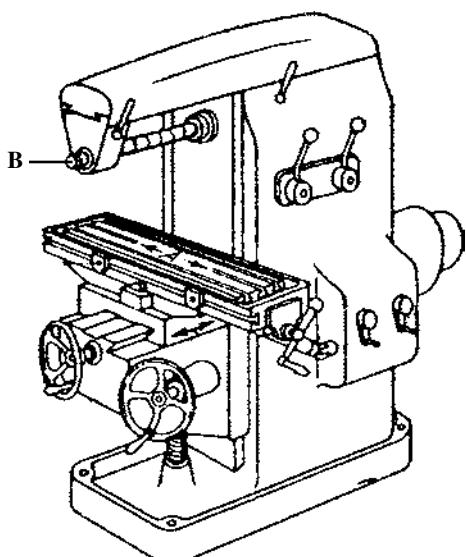

شکل ۲-۳

سر دیگر میل فرز که ابزار بُرشی نیز از این قسمت بر روی آن سوار و بسته می‌شود، در یاتاقان (بازوی نگهدارنده) (B) قرار می‌گیرد (شکل ۲-۳).

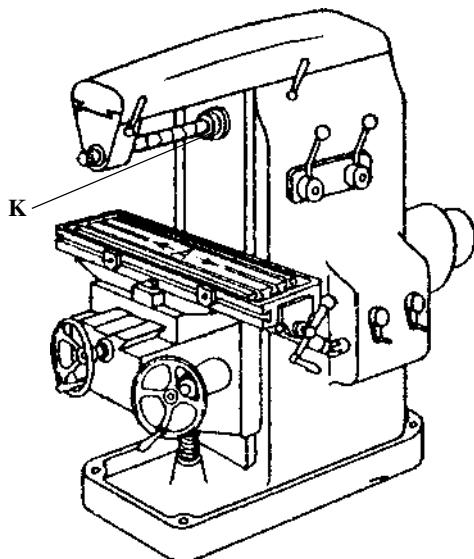


شکل ۲-۴

مهم‌ترین قسمت‌های اصلی ماشین فرز افقی عبارتست از :

- محور اصلی: این محور به وسیله یاتاقان‌های لغزشی یا غلتشی به صورت افقی روی بدنه‌ی اصلی فرز یاتاقان‌بندی شده است. در سر این محور، سوراخی مخروطی جهت سوار کردن میل فرزگیر پیش‌بینی شده است.


در شکل ۲-۴ محور اصلی با حرف K نشان داده شده است.

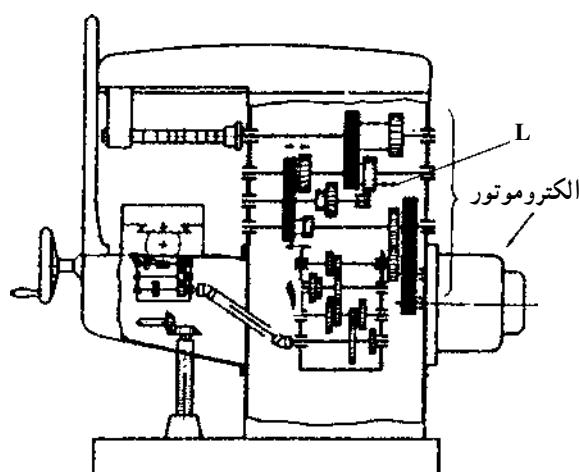

شکل ۲-۵


محور اصلی ماشین‌های فرز به وسیله‌ی الکتروموتور از طریق یک جعبه‌دنده به گردش درمی‌آید. این جعبه‌دنده معمولاً ۱۸ دور مختلف برای گردش محور اصلی را امکان‌پذیر می‌سازد. به کمک یک کلاچ و یا تعویض دور الکتروموتور می‌توان جهت گردش اصلی را تعویض کرد.

در شکل ۲-۵ جعبه‌دنده محور اصلی با حرف L مشخص شده است.

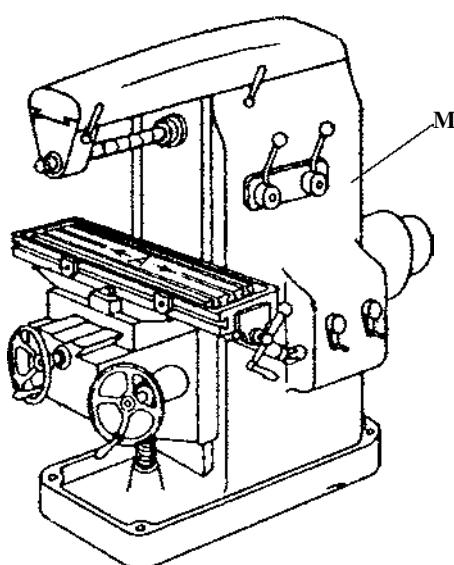


شکل ۲-۶

- بدنه: بدنه‌ی دستگاه فرز حاصل قسمت‌های دیگر مانند میز گونیابی، کشوی عرضی، میز ماشین، یاتاقان‌گیر، محور اصلی و جعبه‌دنده‌ی اصلی می‌باشد. در شکل ۲-۶ بدنه با حرف M مشخص شده است.

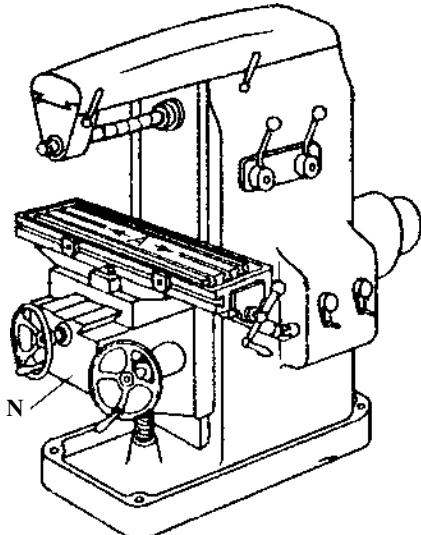


شکل ۲-۷

● **میز گونیایی:** این میز که به کمک راهنمای منشوری و یا دم چلچله روی بدنهٔ ماشین سوار شده است خود حامل کشوی عرضی می‌باشد. این میز با مکانیزم پیچ و مهره به‌طور دستی و یا اتوماتیک در جهت عمودی قابل حرکت می‌باشد. در داخل میز گونیایی جعبه‌دندهٔ پیشروی کار گذاشته شده است. به کمک این جعبه‌دنده می‌توان مقدار حرکت پیشروی مورد لزوم را تنظیم کرد. در شکل (۲-۷) میز گونیایی با حرف N مشخص شده است.

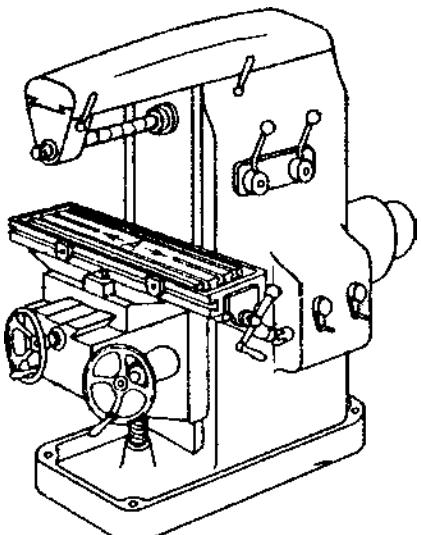


شکل ۲-۸

توجه: لازم به تذکر است که پس از تنظیم و قبل از اقدام به فرزکاری بایستی کشوهایی که در هین فرزکاری نیاز به حرکت ندارند به‌وسیلهٔ پیچ‌های ثابت‌کننده کاملاً در جای خود ثابت شوند (شکل ۲-۸).

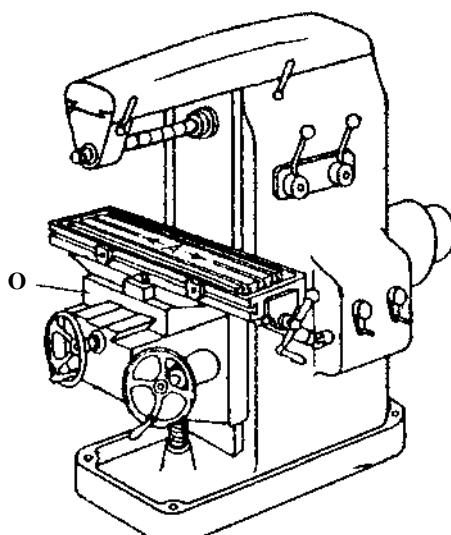


شکل ۲-۹

● **کشوی عرضی:** این کشو روی میز گونیایی سوار می‌شود و به کمک راهنمایی دم چلچله‌ای و با مکانیزم پیچ و مهره می‌تواند حرکت پیشروی عرضی را به‌وسیلهٔ دست و یا به‌طور اتوماتیک امکان‌بندی کند. این میز در شکل ۲-۹ با حرف O مشخص شده است.

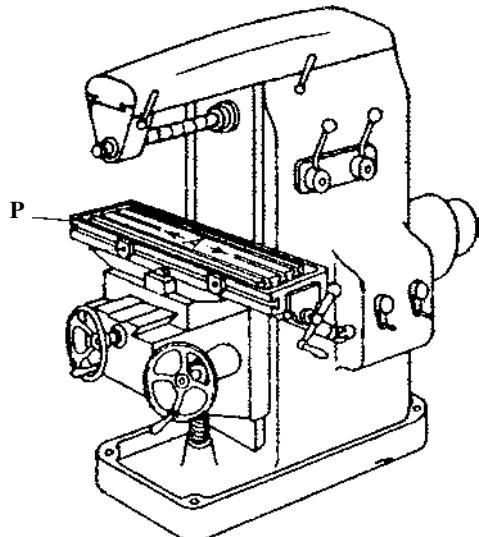

شکل ۲-۱۰

● میز ماشین: میز ماشین روی کشوی عرضی سوار شده و در جهت طولی قابل حرکت می‌باشد. در روی این میز شیارهای T شکل سراسری برای بستن گیره، دستگاه تقسیم و یا قطعه کار به کمک روپندها پیش‌بینی شده است. این میز در شکل ۲-۱۰ با حرف P مشخص شده است.

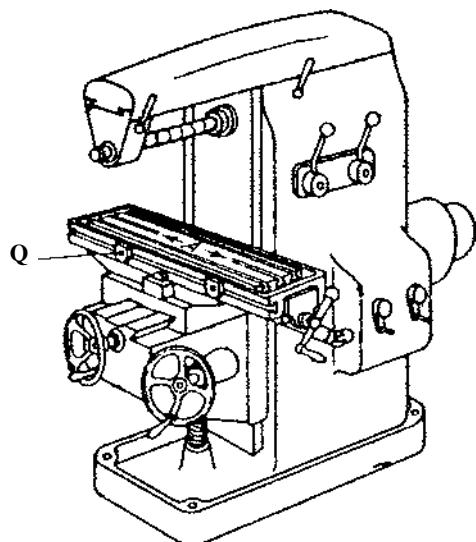

شکل ۲-۱۱


درجلوی میز ماشین فرز بستهای جهت تنظیم حرکت طولی درنظر گرفته شده است. در اثر برخورد بستهای با یک کلید الکتریکی (میکروسویچ) حرکت پیشروی به صورت اتوماتیک قطع می‌شود.

همچنین برای تردیک کردن قطعه‌ی کار به تیغه‌ی فرز و صرفه‌جویی در زمان، حرکت پیشروی سریع پیش‌بینی شده است.


این بست در شکل ۲-۱۱ با حرف Q مشخص گردیده است.

در شکل ۲-۱۲ قسمت‌های مختلف ماشین فرز با شماره‌های ۱ تا ۱۸ معرفی شده است.

- ۱- پایه‌ی اصلی ماشین فرز
- ۲- بدنه‌ی اصلی میز (پایه‌ی میز ماشین)
- ۳- پیچ میز برای تنظیم ارتفاع
- ۴- فلکه‌ی دستی تنظیم ارتفاع
- ۵- میز عرضی (سوپورت عرضی)
- ۶- فلکه‌ی دستی تنظیم میز عرضی
- ۷- میز اصلی ماشین فرز افقی
- ۸- دسته برای تنظیم حرکت طولی میز
- ۹- سُرسه کشویی (یاتاقان‌گیر)
- ۱۰- تکیه‌گاه نگهدارنده (پایه‌ی یاتاقان‌گیر)
- ۱۱- محور اصلی ماشین فرز افقی
- ۱۲- اهرم حرکت تغییر سرعت دورانی در محور اصلی
- ۱۳- اهرم حرکت تغییر سرعت پیشروی میز
- ۱۴- رابط مفصلی محور انتقال دهنده‌ی حرکت به میز
- ۱۵- بسته‌های قطع کننده اتومات طولی
- ۱۶- جعبه‌دنده پیشروی
- ۱۷- جعبه‌دنده اصلی ماشین برای تغییر حرکت دورانی
- ۱۸- حلقه و چرخ حلقه مربوط به حرکت طولی میز

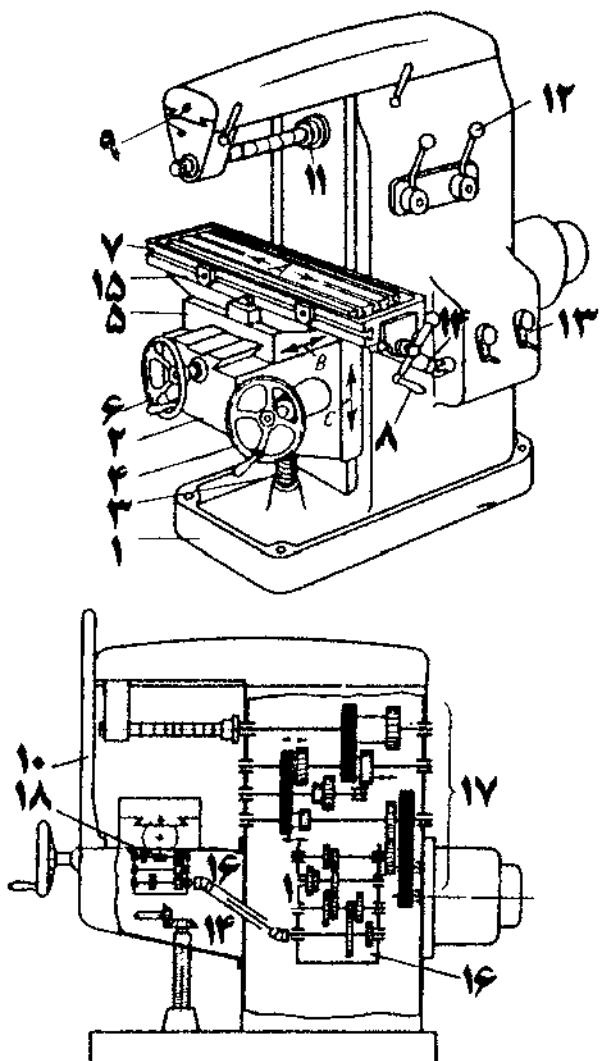


شکل ۲-۱۲

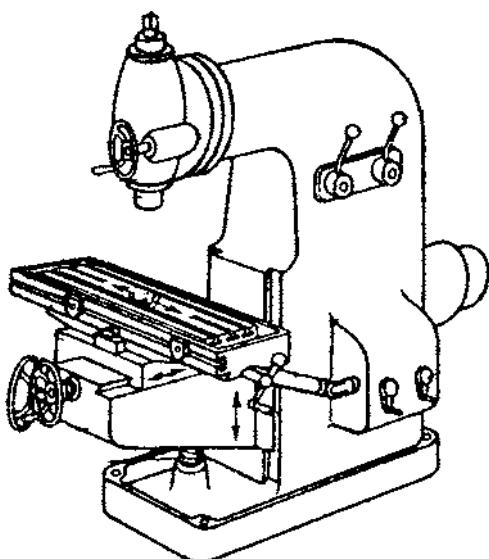


شکل ۲-۱۳

۲-۱-۲- ماشین فرز عمودی: طرز کار ماشین فرز عمودی تقریباً شبیه ماشین‌های مته است. ولی در این ماشین قطعه‌ی کار به کمک میز ماشین در مقابل محور اصلی که به صورت عمودی حول محور خود می‌گردد (تیغه فرز به محور بسته می‌شود) به جلو، عقب (به صورت عرضی) و یا پایین و بالا و (افقی) حرکت می‌کند (شکل ۲-۱۳).

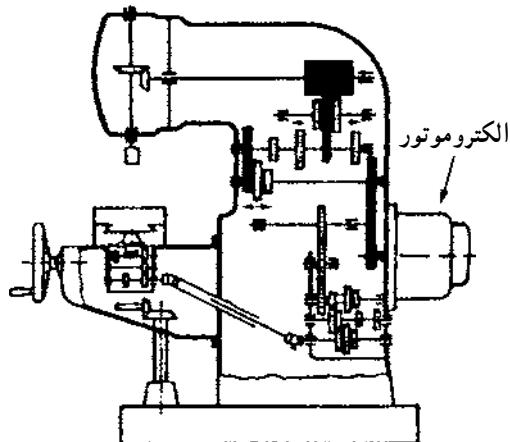


شکل ۲-۱۴

حرکت دورانی ماشین به وسیله الکتروموتوری از راه یک جعبه دنده به میل فرز منتقل می شود. برای آن که تیغه فرز بتواند با سرعت های مختلف به گردش درآید تعداد گردش دستگاه را به کمک اهرمی که دندانه های جعبه دنده را جایه جا می کند تنظیم می کنند (شکل ۲-۱۴).

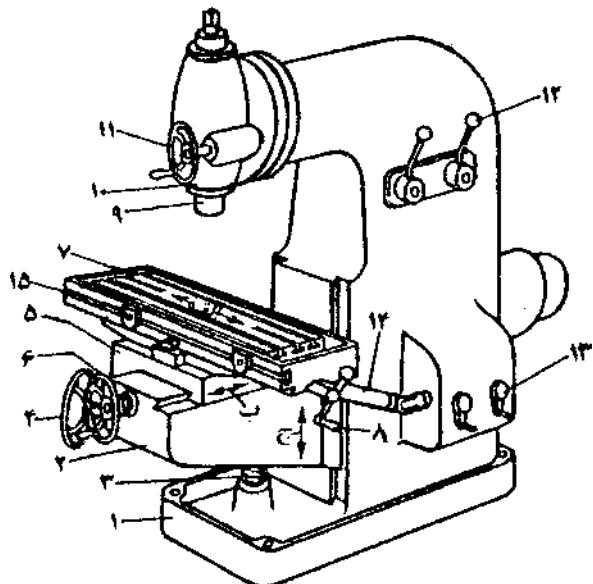


در شکل ۲-۱۵ قسمت های مختلف ماشین فرز عمودی با شماره های ۱ تا ۱۶ معرفی شده است. جهت کله گی این نوع ماشین ها را می توان با زاویه دلخواه تعیین کرد. قسمت های مختلف این نوع ماشین فرز به ترتیب عبارتست از :

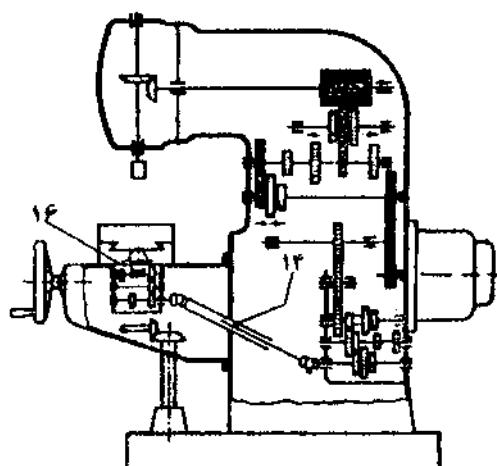

شکل ۲-۱۵

- ۱- پایه ای اصلی دستگاه
- ۲- پایه ای اصلی میز ماشین
- ۳- پیچ تنظیم ارتفاع میز
- ۴- فلکه دستی برای تنظیم میز عمودی
- ۵- میز عرضی (سوپورت عرضی)
- ۶- فلکه دستی برای تنظیم میز عرضی
- ۷- میز اصلی ماشین فرز
- ۸- دسته برای تغییر میز طولی ماشین
- ۹- محور کله گی قابل تنظیم (محور فرزگیر)
- ۱۰- کله گی ماشین فرز
- ۱۱- دسته ای فلکه تنظیم محور عمودی ماشین فرز
- ۱۲- اهرم برای تغییر سرعت دورانی
- ۱۳- اهرم برای تغییر سرعت پیشروی
- ۱۴- رابط مفصلی (محور انتقال حرکت به میز)
- ۱۵- بسته های قطع کننده
- ۱۶- حلقه های چرخ حلقه مربوط به حرکت طولی میز

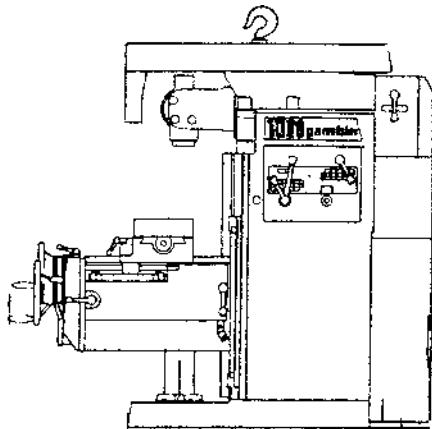

شکل ۲-۱۶


۳-۲-۲- ماشین فرز اونیورسال: اختلاف این نوع ماشین فرز با ماشین فرز افقی در این است که ماشین فرز اونیورسال مجهز به یک سری وسایل کمکی می‌باشد که به کمک آن‌ها قادر است عملیات متفاوتی را انجام دهد. این وسایل عبارتند از :

- کله‌گی

- کله‌گی اونیورسال

- کله‌زنی:

هر کدام از این وسایل با سوار شدن در روی ماشین فرز کارهای متفاوتی را انجام می‌دهند (شکل ۲-۱۶).

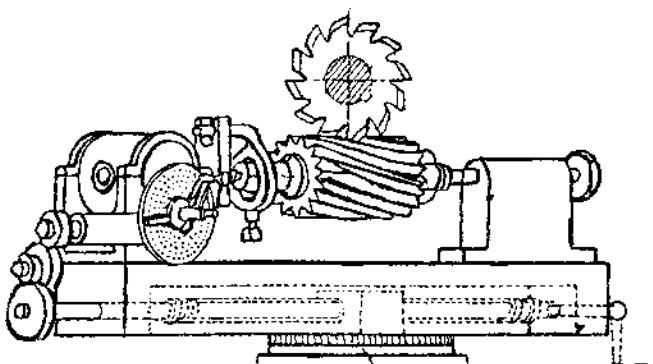

شکل ۲-۱۷

تفاوت دیگر ماشین فرز اونیورسال با ماشین فرز افقی در آن است که میز حول محور خود به اندازه‌ی ۴۵ درجه به چپ یا راست قابل انحراف است.

در این نوع دستگاه حرکت میله‌ی هادی میز از طریق چرخ‌دنده‌های تعویضی به دستگاه تقسیم منتقل شده و حرکت دورانی قطعه‌ی کار را امکان‌پذیر می‌سازد. به این ترتیب علاوه بر کارهای معمولی می‌توان با آن، شیارها، چرخ‌دنده‌ها، تیغه فرزها و برقوهای مارپیچ را تراشید (شکل ۲-۱۷).


۲-۲- انواع تیغه فرز و موارد استفاده آن‌ها
از نظر فرم دنده، تیغه فرزها را به دو دسته تقسیم می‌کنند :

تیغه فرزهای دنده تیز و تیغه فرزهای دنده فرم


۱-۲- تیغه فرزهای دنده تیز: لبه‌ی برنده این نوع تیغه فرزها به شکل گوه بوده و آن‌ها را به وسیله‌ی ماشین فرز می‌سازند. اندازه‌ی زاویه برشی تیغه فرزهای دنده تیز متناسب با جنس قطعه‌ی کار می‌باشد. همچنین فاصله‌ی بین دو دندانه‌ی تیغه فرز نیز نسبت به جنس قطعه کار تغییر می‌کند. در قطعاتی که از جنس سخت ساخته شده‌اند فاصله‌ی دندانه‌های تیغه فرز کم‌تر و زوایای برشی آن‌ها بیشتر می‌شود. بر عکس هرچه جنس قطعه‌ی کار نرم‌تر باشد فاصله‌ی دندانه‌ها بیشتر و زاویه برشی کمتر خواهد شد. از معایب این نوع تیغه فرز آن است که پس از تیزشدن، اندازه‌ی اولیه‌ی خود را از دست می‌دهند.

— انواع تیپ تیغه فرز غلتکی دنده تیز


- **تیپ W :** برای تراشیدن فلزات نرم مانند آلمینیوم و مس از این تیپ استفاده می شود. این تیپ تیغه فرز دارای 4° تا 8° دندانه بوده و زاویه لبه های برنده آن 8° درجه است (شکل ۲-۱۸).

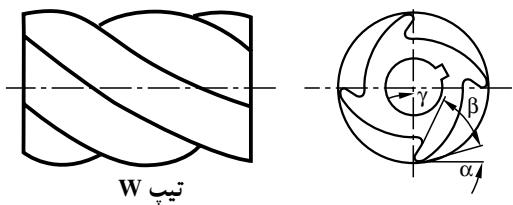

شکل ۲-۱۸

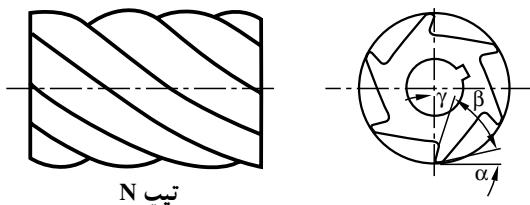


شکل ۲-۱۹

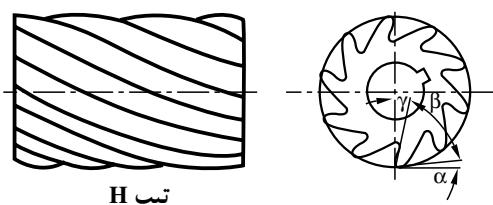


شکل ۲-۲۰

- **تیپ N :** برای تراشیدن فولادهای نرم، چدن خاکستری و فلزات غیرآهنی از این تیپ استفاده می شود. این تیپ تیغه فرز 6° تا 10° دندانه دارد و زاویه ای آزاد لبه های برنده آن 7° درجه است (شکل ۲-۱۹).

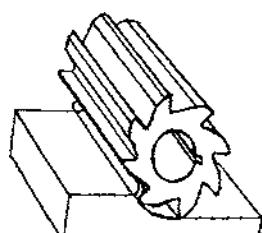

شکل ۲-۲۱

- **تیپ H :** جهت فرز کاری فولادهای سخت از این تیپ تیغه فرز استفاده می شود. این تیپ تیغه فرز 10° تا 16° دندانه دارد و زاویه ای آزاد لبه های برنده آن ها معمولاً 4° درجه انتخاب می شود (شکل ۲-۲۰).


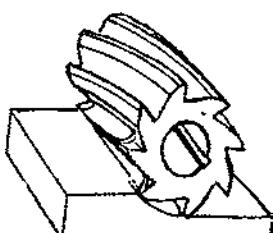


شکل ۲-۲۲

چگونگی انتخاب تیغه فرز دنده تیز: در انتخاب تیغه فرز علاوه بر فرم، جنس و تیپ، جهت پیش لبه های برنده و قطر تیغه فرز نیز دارای اهمیت است. اگر لبه های برنده تیغه فرز های دندانه تیز با محور به حالت موازی باشد دستگاه با سر و صدا و غیریکنواخت کار می کند (شکل ۲-۲۱).

اگر لبه های برنده تیغه فرز های دندانه تیز نسبت به محور به صورت مارپیچ باشد (تیغه فرز های با شیار مارپیچ) در مقایسه با تیغه فرز های شیار مستقیم، برآده برداری آرام تر و یکنواخت تر انجام می گیرد (شکل ۲-۲۲).

این نوع تیغه فرزها (شیار مارپیچ) در هنگام براده برداری نیروی محوری تولید می‌کنند. لذا در هنگام سوار کردن باید دقت شود که جهت پیچش آن به نحوی قرار گیرد که امتداد نیروی محوری در جهت بدنه ماشین فرز باشد. در غیر این صورت احتمال باز شدن میل فرز وجود دارد. شکل (۲-۲۳) روش صحیح بستن این نوع تیغه فرزها و جهت گردش میل فرزگیر را نشان می‌دهد.

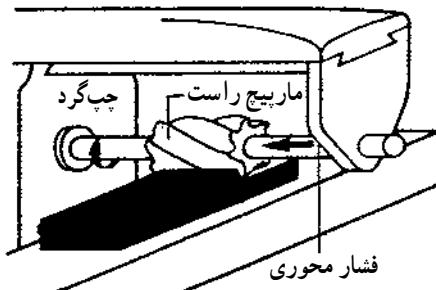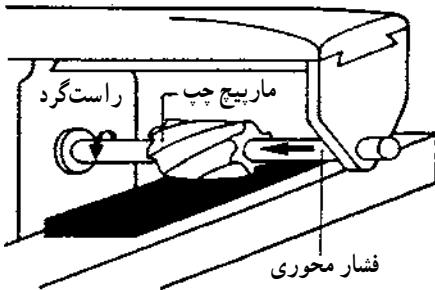


شکل ۲-۲۳




شکل ۲-۲۴

توجه: برای آن که متوجه شوید که جهت شیار تیغه فرز به سمت راست یا چپ قرار دارد باید تیغه فرز را از پیشانی آن نگاه کنید. در صورتی که شیار تیغه فرز به سمت راست باشد راست گرد در غیر این صورت چپ گرد است (شکل ۲-۲۴).

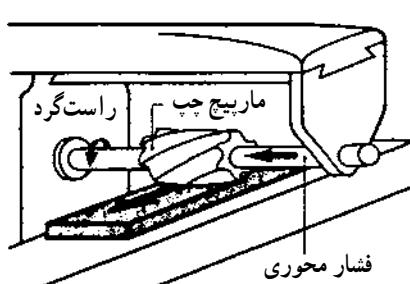

شکل ۲-۲۵


در هنگام سوار کردن تیغه فرزهای با شیار مارپیچ باید دقت نمود که جهت پیچش آن به نحوی قرار گیرد که امتداد نیروی محوری در جهت بدنه ماشین فرز باشد در غیر این صورت احتمال باز شدن میل فرز وجود دارد (شکل ۲-۲۵).

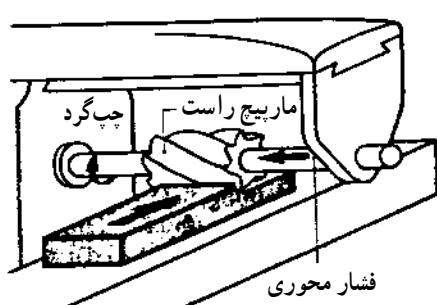

شکل ۲-۲۶

در صورتی که شیار مارپیچ تیغه فرز به سمت راست ساخته شده باشد تیغه فرز را باید مانند شکل رو برو و در روی میل فرز سوار کرد (شکل ۲-۲۶).

برای جلوگیری از فشارهای طولی و محوری که تیغه فرزهای غلتکی در حین کار، موازی محور میل فرز به یک طرف وارد می‌کند از دو تیغه فرز غلتکی هم قطر با شیارهای چپ و راست استفاده می‌کنند. حُسن این روش در آن است که تیغه فرز در حین کار فشارهای محوری را ختنی می‌کند به طوری که نیروی بسیار کمی به محور اصلی، میل فرز و یاتاقان‌ها وارد می‌شود.

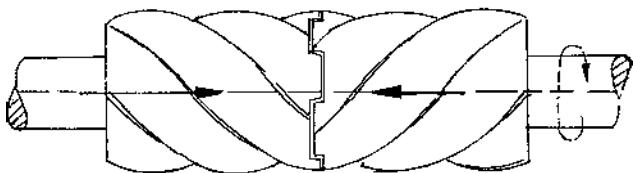


شکل ۲-۲۷

اغلب یک طرف پیشانی این نوع تیغه فرزها دارای خار و شیارهایی است که در موقع سوار شدن در روی میل فرز با هم کوپل می‌شوند (شکل ۲-۲۷).

توجه: در انتخاب تیغه فرز علاوه بر عوامل گفته شده مانند فرم، جنس، تیپ، جهت بُرش، لبه‌های برنده، قطر تیغه فرز نیز دارای اهمیت است.

تیغه فرزی که قطر کوچک‌تر داشته باشد برای فرزکاری مناسب‌تر است زیرا در این تیغه فرزها طول پیشرو (A) کوتاه‌تر بوده و گشتاور کوچک‌تری در محور اصلی به وجود می‌آید (شکل ۲-۲۸).

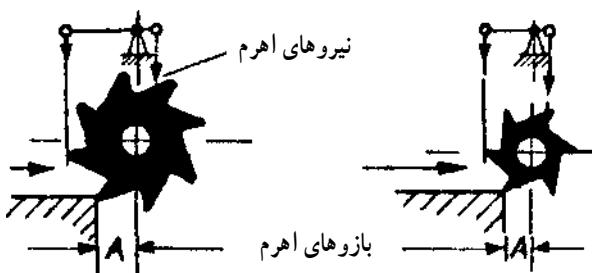

شکل ۲-۲۸

زوایای اصلی تیغه فرزهای دنده تیز:

در شکل ۲-۲۹ زوایای مختلف یک تیغه فرز غلتکی


مشاهده می‌شود که به ترتیب عبارتند از :

α = زاویه‌ی آزاد

β = زاویه‌ی گُوه

γ = زاویه‌ی بُراده

λ = زاویه‌ی پیچشی شیار تیغه فرز می‌باشد.

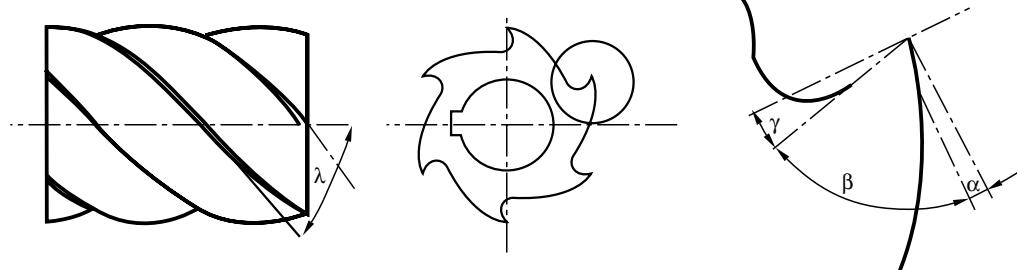


شکل ۲-۲۹

برای انتخاب صحیح زوایای تیغه فرز غلتکی از جنس فولاد تندبُر نسبت به جنس قطعه کار از جدول ۲-۱ استفاده می‌شود.


جدول ۲-۱- زوایای تیغه فرز غلتکی از جنس فولاد تندبُر

زوایای تیغه فرز			مواد
α	γ	λ	زوايا
۶	۱۲	۴۰	چدن سخت
۴	۱۲	۳۰	فولاد ریخته‌گری
۵	۱۲	۴۰	فولاد با استحکام ۶۰ کیلوگرم بر مترمربع
۷	۱۵	۴۵	فولاد با استحکام ۹۰ کیلوگرم بر مترمربع
۶	۱۲	۴۰	فولاد با استحکام ۱۱۰ کیلوگرم بر مترمربع
۵	۸	۳۵	برنج
۶	۱۵	۴۵	مس
۶	۲۰	۴۵	برنز
۵	۱۲	۴۰	آلومینیوم
۸	۲۵	۵۰	صمغ سخت
۸	۱۵	۲۵	مواد پلاستیکی
۸	۲۵	۴۵	مواد پلاستیکی

۲-۲-۲- تیغه فرزهای دنده فرم: برای کارهای فرم‌دار مانند چرخ‌دانه‌ها، قوس‌های محدب و مقعر وغیره از تیغه فرزهای پشت تراشیده استفاده می‌شود. در شکل (۲-۳۰) چند نوع تیغه فرز فرم‌دار را مشاهده می‌کنید.

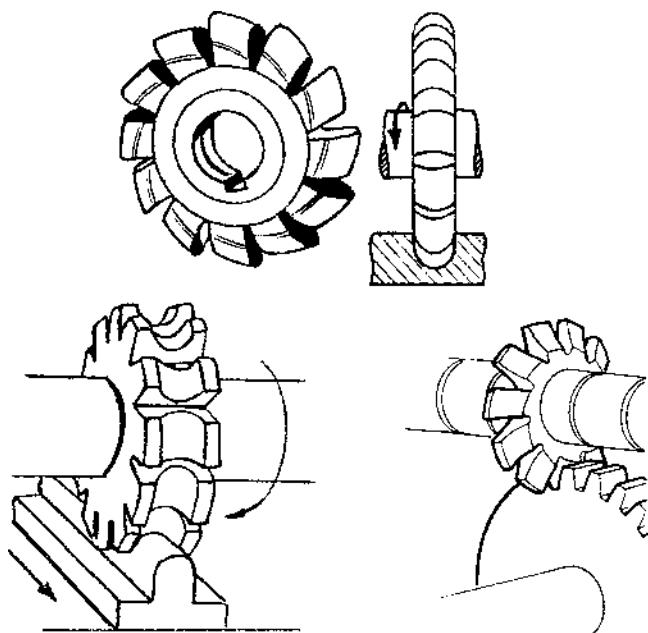

شکل ۲-۳۰

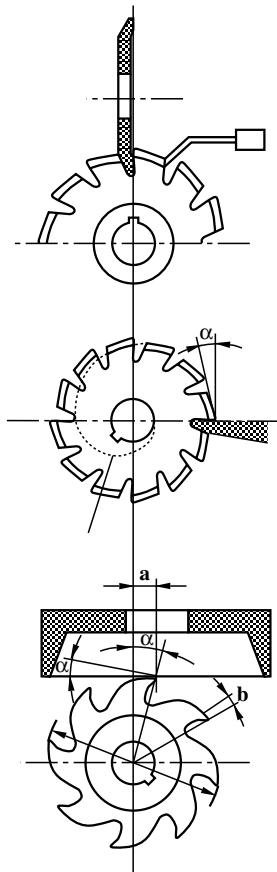


شکل ۲-۳۱

- چون این نوع تیغه فرزها را همیشه از پیشانی تیز می‌کنند، پس از تیز کردن تغییری در وضع لبه‌های بُرندۀ آن‌ها ایجاد نمی‌شود.
- امتداد لبه‌های بُرندۀ در تیغه فرزها پشت تراشیده همیشه به موازات محور تیغه فرز می‌باشد. در صورتی که در تیغه فرزها دندانه تیز اغلب شیارها نسبت به محور دارای زاویه می‌باشد (شکل ۲-۳۱).


۲-۳-۱- شکل ظاهری و کاربرد تیغه فرزهای دنده تیز
تیغه فرزها را از نظر شکل ظاهری و یا نوع کاری که می‌توانند انجام دهنند نام‌گذاری کرده‌اند. انواع آن‌ها به شرح زیر می‌باشد :

۱-۲-۳- تیغه فرز غلتکی: لبه‌های بُرندۀ تیغه فرز غلتکی در محیط آن تعییه شده است و از آن برای فرز کاری سطوح هموار استفاده می‌شود. عمل بُراده‌برداری در تیغه فرزهای غلتکی توسط لبه‌های بُرندۀ محیطی آن انجام می‌گیرد. تیغه فرزهای غلتکی را در سه تیپ N, W و H تولید و به بازار عرضه می‌کنند.

این تیغه فرزها دارای سوراخی استوانه‌ای می‌باشند که جای خاری در آن تعییه شده است. جنس این نوع تیغه فرز از فولاد تندری انتخاب می‌شود. لازم به ذکر است که زاویه دندانه‌ها نسبت به محور تیغه فرز از ۸ تا ۲۵ درجه می‌باشد (شکل ۲-۳۲).

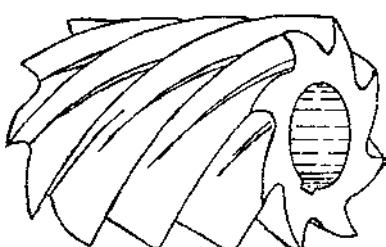


شکل ۲-۳۲

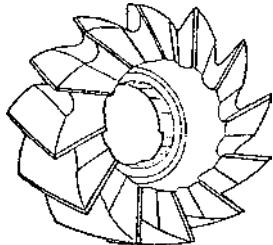

شکل ۲-۳۳


۲-۳-۲- تیغه فرزهای پیشانی تراش (کف تراش):
این نوع تیغه فرز علاوه بر لبه‌های برنده محیطی، لبه‌های برنده پیشانی نیز دارند. شکل (۲-۳۳) از این نوع تیغه فرز برای فرز کاری سطوح هموار، پله‌ها و شیارها نیز استفاده می‌شود.
لبه‌های برنده محیطی، عمل بُراده‌برداری اصلی را انجام می‌دهند و لبه‌های پیشانی وظیفه صاف کردن سطح اصلی را به عهده دارند.

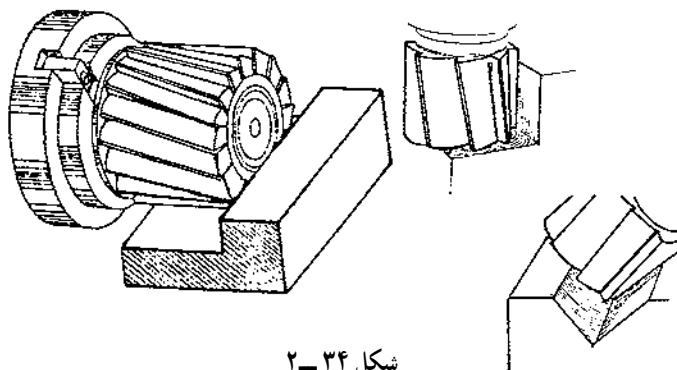

شکل ۲-۳۴

از تیغه فرزهای پیشانی تراش اغلب برای تراشیدن سطوح و یا گوشه‌هایی که نسبت به هم زاویه 90° درجه دارند استفاده می‌شود.


این نوع تیغه فرز اغلب به محور عمودی ماشین فرز یا محور اصلی دستگاه بسته می‌شود (شکل ۲-۳۴).

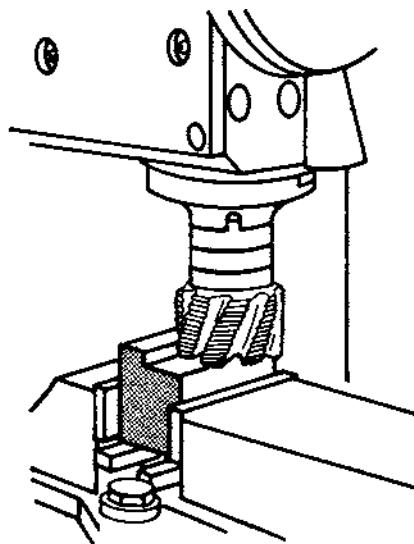

شکل ۲-۳۵

نوع دیگری از تیغه فرزهای پیشانی تراش ساخته می‌شود که مخصوص خشن کاری قطعات می‌باشد با این نوع تیغه فرز می‌توان با سرعت بیشتری بُراده‌برداری کرد (شکل ۲-۳۵).


توجه: قطر سوراخ و پهنای تیغه فرزهای غلتکی و پیشانی تراش به صورت استاندارد به بازار عرضه می‌شود.

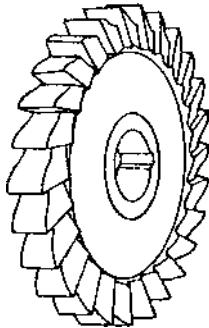

شکل ۲-۳۶


۳-۲-۲- تیغه فرز سه بر تراش (پولکی): در محیط خارجی و همچنین قسمتی از دو طرف این نوع تیغه فرز شیارهای لبه داری وجود دارد که به خوبی می‌توان با آن شیارهای مختلف را تراشید.

این نوع تیغه فرز در انواع و اقسام مختلف با اندازه‌های متفاوت ساخته و به بازار عرضه می‌شود (شکل ۲-۳۶).

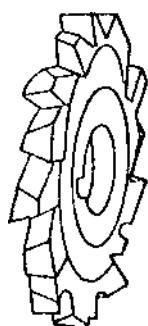


شکل ۲-۳۷

۳-۲-۳- تیغه فرز سه بر تراش بالههای برنده چپ و راست: نوع دیگری از تیغه فرزهای سه بر تراش وجود دارد که لبههای برنده‌ی دو بغل آن به صورت چپ و راست ساخته می‌شود.
حسن این تیغه فرزها در آن است که درگیری اندازه‌های بُرش یا قطعه کار یک‌نواخت‌تر شده و نیروی جنبی کم می‌شود (شکل ۲-۳۷).

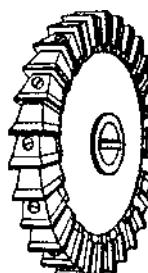


شکل ۲-۳۸

۴-۲-۳- تیغه فرز سه بر تراش با تیغچه‌های سوارشونده: بدنه‌ی این تیغه فرزها را از فولادهای ابزارسازی ارزان قیمت می‌سازند و تیغچه‌ها را که اغلب الماسه می‌باشد در شیارهایی که روی بدنه تعیه شده است جا می‌زنند و یا در بعضی مواقع با پیچ می‌بندند (شکل ۲-۳۸).

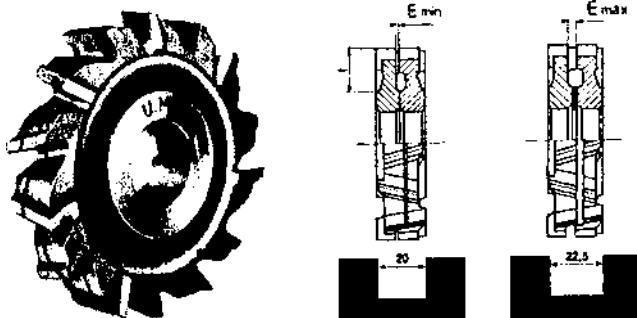


شکل ۲-۳۹


۵-۲-۳- تیغه فرز شیار تراش قابل تنظیم: این نوع تیغه فرز در واقع از دو تیغه فرز پولکی تشکیل یافته است. موقع سوار کردن، می‌توان بین آن‌ها واشری قرار داد و عرض تیغه فرز را با توجه به عرض شیار تنظیم کرد (شکل ۲-۳۹).

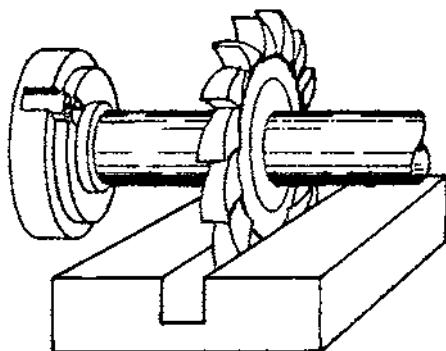


شکل ۲-۴۰

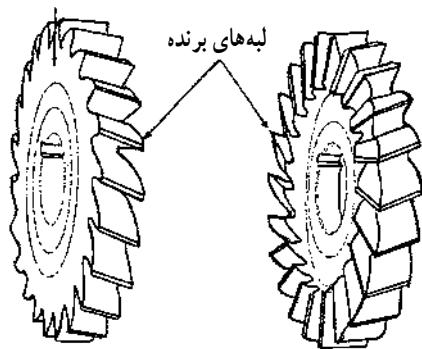

شکل ۲-۴۱

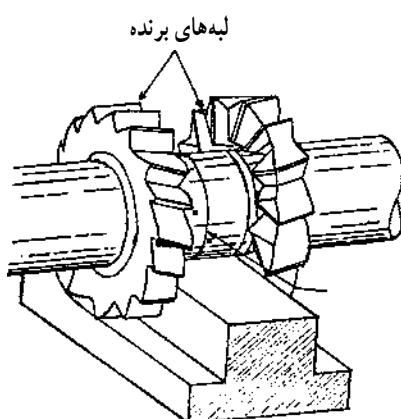

شکل ۲-۴۲

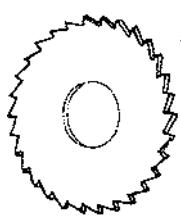


شکل ۲-۴۳

از تیغه فرزهای سه بر تراش معمولاً برای تراشیدن شیارهای مختلف مخصوصاً شیارهای عمیق استفاده می‌شود (شکل ۲-۴۰). این نوع تیغه فرزها اغلب در روی میل فرز دو طرفه بسته می‌شوند.


در صورتی که از یک نوع قطعه کار تعداد زیادی لازم باشد بهترین روش آن است که دو تیغه فرز سه بر تراش هم قطر (شکل ۲-۴۱) انتخاب کرده و آن‌ها را مانند شکل ۲-۴۲ در روی میل فرز دو طرفه روی محور بیندید و قطعات موردنظر را بتراشید. لازم به ذکر است که اندازه‌ی پهناهی پله در قطعه کار هر چه قدر باشد شما با اضافه کردن بوش‌هایی بین دو تیغه فرز می‌توانید اندازه مورد لزوم را به دست آورید.

۶-۲-۳- تیغه فرزهای اره‌ای: برای ایجاد شکاف‌های نازک مانند شیار سر پیچ‌ها و یا قطع کردن فلزات، از تیغه فرزهای اره‌ای استفاده می‌شود. بدنه‌ی اصلی این نوع تیغه فرز از صفحه نازکی تشکیل شده است که در محیط آن دندانه‌های یکنواخت و راست وجود دارد. هر چه قدر به مرکز سوراخ تیغه فرز نزدیک‌تر شود ضخامت تیغه اره کم‌تر می‌شود. در بالاترین قسمت، محیط ضخامت برابر اندازه‌ی اسمی می‌باشد (شکل ۲-۴۳).

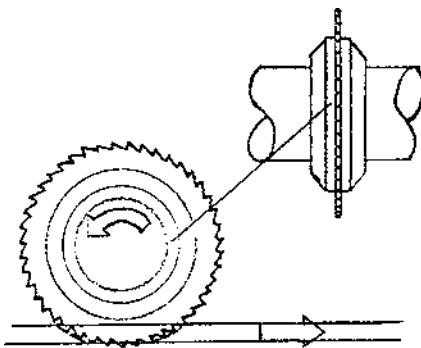


۲-۴۴ شکل

برای آن که تیغه فرز اره‌ای در هنگام کار، آرام و نرم کار
کند بهتر است دو طرف آن مانند شکل (۴۴-۲) دواشر نسبتاً
قوی قرار داده شود مشروط برآن که قطر این واشرها آنقدر زیاد
نبایشد که مزاحم عمق بُرش شود. فاصله‌ی دندانه‌های تیغه فرزهای
اره‌ای و تعداد دندانه‌ی آن‌ها بر مبنای جنس قطعه کاری که باید
ترشیده شود انتخاب می‌شود.

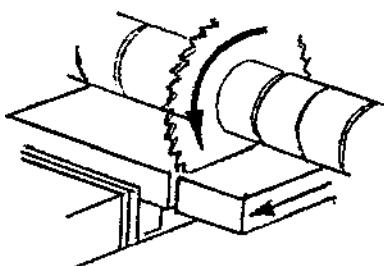

۲-۴۵ شکل

برای بُرش‌های کوتاه و مواد سخت از تیغه‌اره‌های استفاده می‌شود که دندانه‌های آن ریز باشد. برای بُرش‌های بلند و مواد نرم از تیغه فرزهای دندانه درشت استفاده می‌شود (شکل ۴۵-۲).

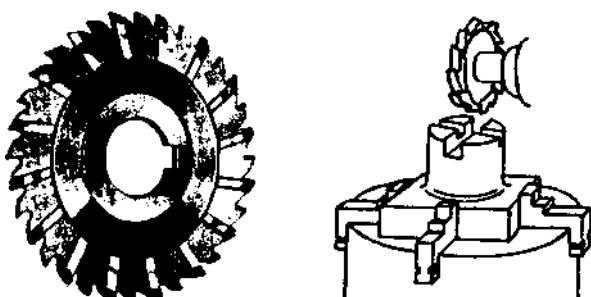


تیغه فرز شکاف تراش

شیار تراشی


شکل ۴۶-۲

یکی دیگر از انواع تیغه فرزهای اره‌ای که در قطرهای بالاتر ساخته شده است تیغه فرزهای اره‌ای سه بر تراش می‌باشد. این نوع تیغه فرز به نام تیغه فرز شکاف‌تراش نیز نامیده می‌شود (شکل ۲-۴۶).

۸-۳-۲- تیغه فرز زاویه دار (دم چلچله‌ای): برای فرزکاری پیشانی قطعات و شیارهایی که دارای یک ضلع قائمه هستند و همچنین شیارهای دم چلچله خارجی از این نوع تیغه فرز استفاده می‌شود. این نوع تیغه فرزها را در زاویه‌های 45° ، 60° و 90° می‌توان از آنها استفاده کرد.

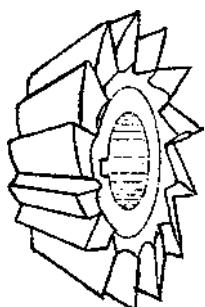


۲-۴۷

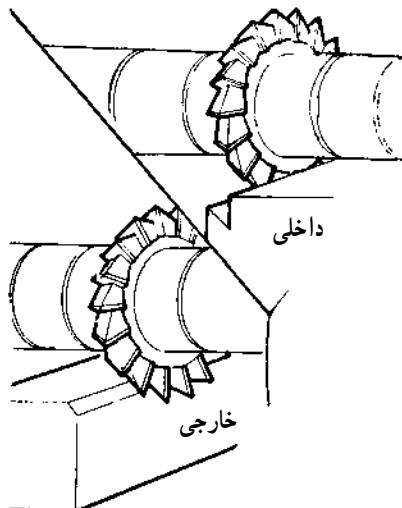


شکل ۲-۴۸

با بستن این نوع تیغه فرزها بر روی ماشین فرز افقی می‌توان شیارهایی که دارای یک ضلع قائم و یک ضلع زاویه‌دار باشند را فرز کاری کرد. همچنین می‌توان اضلاع زاویه‌دار خارجی را نیز تراشید (شکل ۲-۴۸).

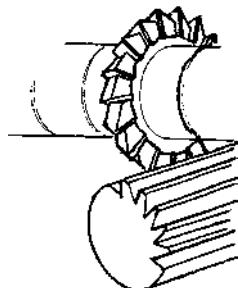


شکل ۲-۴۹


برای تراشیدن چرخ‌دنده‌های جعبه‌گاهی نیز از این نوع تیغه فرز استفاده می‌شود. برای این منظور تیغه فرز مورد نظر را به میل فرز دو طرفه می‌بندند و قطعه کار را می‌تراشند (شکل ۲-۴۹).

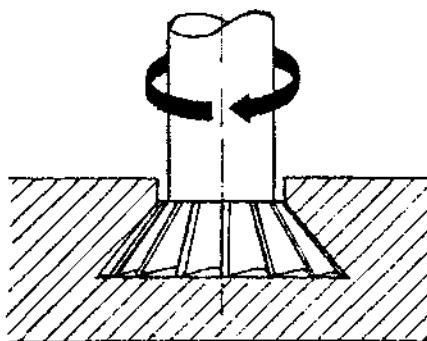

در شکل ۲-۵۰ یک نوع تیغه فرز دم‌چلچله‌ای با ساق استوانه‌ای نشان داده شده است. این نوع تیغه فرز با زوایای مختلف ساخته شده و به بازار عرضه می‌شود. با بسته شدن ساق استوانه‌ای این نوع تیغه فرز به گلت و گیره‌ی فشنگی ماشین فرز عمودی می‌توان شیارهای دم‌چلچله داخلی را فرز کاری کرد.

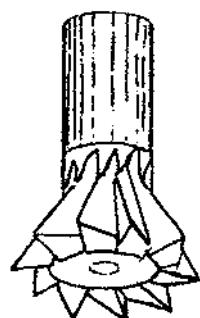


شکل ۲-۵۰

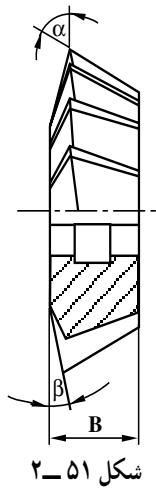


شکل ۲-۵۱

۲-۳-۹ تیغه فرز زاویه دار دو طرفه: این نوع تیغه فرز که با زوایای مختلف ساخته می شود اغلب برای تراشیدن شیارهای تیغه فرزهای غلتکی، پیشانی تراش و یا شیارهای برقوها به کار می رود (شکل ۲-۵۱).

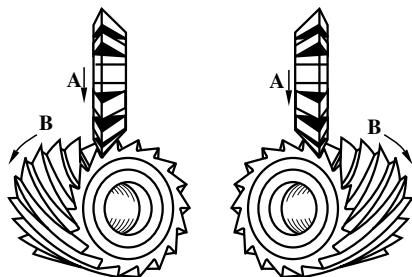


شکل ۲-۵۲

برای تراشیدن شیارهای مورد نظر تیغه فرز مناسب را انتخاب کرده و به میل فرز دو طرفه که بر روی ماشین فرز افقی بسته می شود می بندند (شکل ۲-۵۲).

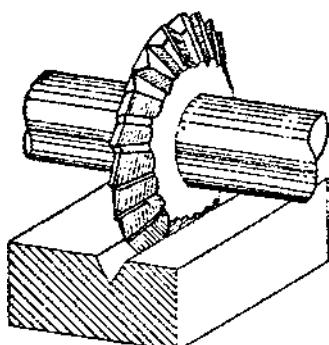



شکل ۲-۵۳

۲-۳-۱۰ تیغه فرز زاویه تراش دو طرفه (جناقی): این نوع تیغه فرز که به شکل ۷ و با زوایای مختلف ساخته می شود برای تراشیدن شیارهای منشوری و یا بعضی از انواع هزار خارها به کار می رود (شکل ۲-۵۳).

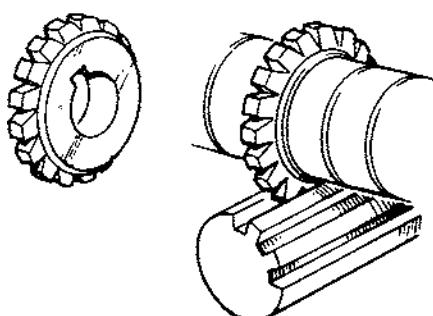


شکل ۲-۵۴

۲-۳-۱۱ تیغه فرز دو طرفه (زاویه تراش): این نوع تیغه فرز نیز به شکل های مختلف و با زوایای متنوع ساخته شده و به بازار عرضه می شود. در شکل ۲-۵۴ روش تراشیدن یک شیار هزار خار را با این نوع تیغه فرز مشاهده می کنید.

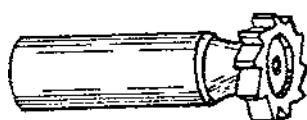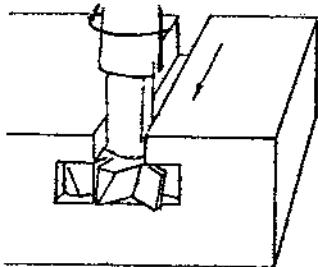



شکل ۲-۵۵

۲-۳-۱۲- تیغه فرز T فرم و موارد استفاده‌ی آن:
این نوع تیغه فرز که به شکل T ساخته می‌شود دارای ساق استوانه‌ای و یا مخروط مورس می‌باشد.
این نوع تیغه فرز به محور کله‌گی ماشین فرز بسته می‌شود.
با آن می‌توان شیارهای T شکل مانند شیارهای میز ماشین فرز را تراشید (شکل ۲-۵۵).

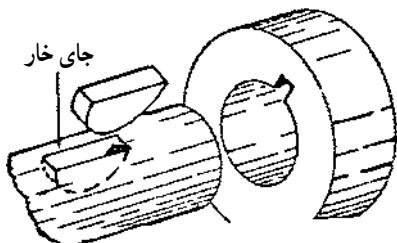

شکل ۲-۵۶

برای فرزکاری جاخارهای نیم‌گرد نیز از این نوع تیغه فرز استفاده می‌شود. برای این منظور تیغه فرز به محور کله‌گی (کلت و گیره فشنگی) بسته می‌شود و جاخارهای نیم‌گرد را می‌تراشد (شکل ۲-۵۶).

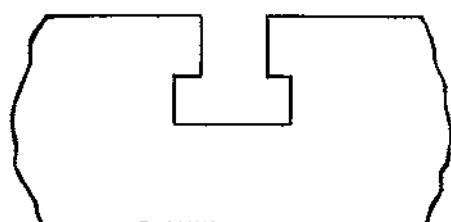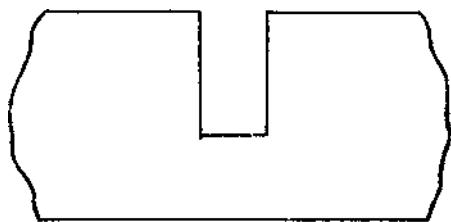


شکل ۲-۵۷

توجه: لازم به تذکر است که قبل از تراشیدن شیارهای T شکل، شیار راست گوش را با تیغه فرز سه برتراش یا انگشتی می‌تراشند سپس از تیغه فرز T شکل استفاده می‌کنند (شکل ۲-۵۷).


۴-۲- شکل ظاهری و کاربرد تیغه فرزهای دنده فرم
برای تراشیدن شیارهای نیم‌گرد و یا ایجاد برآمدگی‌های نیم‌گرد از این نوع تیغه فرز استفاده می‌شود. این نوع تیغه فرزها از سری تیغه فرزهای پشت تراشیده می‌باشند تا در موقع تیز کردن، فرم دندانه‌های آن تغییر نکند. این تیغه فرزها را در شعاع و شکل‌های مختلف و فرم‌های گوناگون می‌سازند.

نوع آن به ترتیب عبارت است از :

۱-۴-۲- تیغه فرز مکرر نیم دایره تراش: از این نوع تیغه فرز برای تراشیدن نیم دایره های داخلی استفاده می شود. اغلب این نوع تیغه فرزها به میل فرزهای دو طرفه بسته می شوند. (شکل ۲-۵۸).

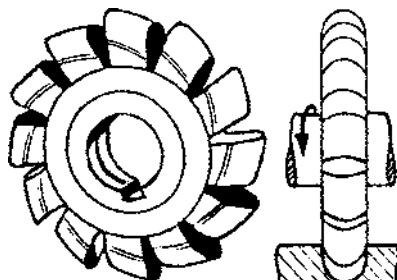


شکل ۲-۵۸

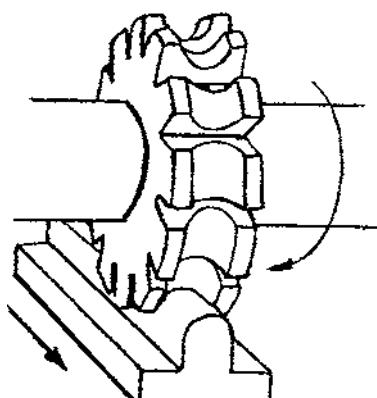


شکل ۲-۵۹

۲-۴-۲- تیغه فرز محدب نیم دایره تراش: برای تراشیدن قوس های برجسته با اندازه های مختلف از این نوع تیغه فرز استفاده می شود. این نوع تیغه فرز اغلب روی میل فرز افقی بسته می شود (شکل ۲-۵۹).

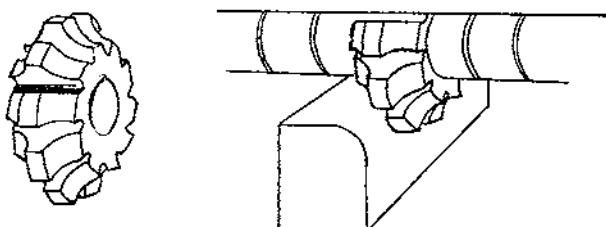


شکل ۲-۶۰

۳-۴-۲- تیغه فرز رُبع دایره تراش: از این نوع تیغه فرز برای تراشیدن قوس های یک طرفه استفاده می شود و اغلب بر روی میل فرزهای دو طرفه در روی ماشین فرز افقی بسته می شود (شکل ۲-۶۰).

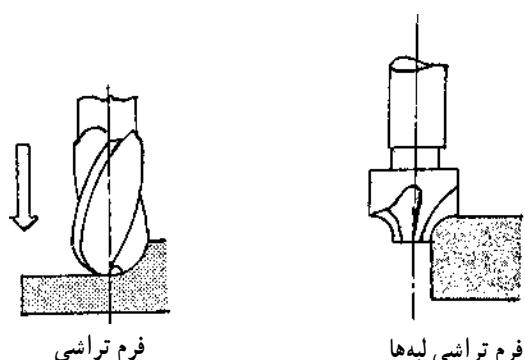

شکل ۲-۶۱

۴-۴-۲- تیغه فرز انگشتی فرم دار: تیغه فرزهای فرم دار در نوع انگشتی نیز تولید می شود. با بستن آن ها به محور عمودی ماشین فرز می توان لبه های قطعات را فرم تراشی کرد. در شکل (۲-۶۱) نمونه هایی از تیغه فرزهای انگشتی فرم دار و موارد استفاده ای آن ها را مشاهده می کنید.

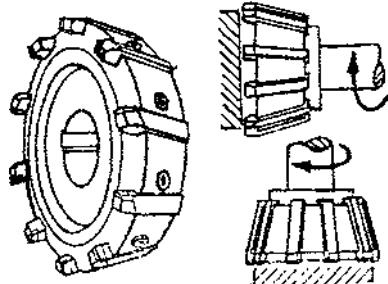

شکل ۲-۶۲


۴-۵-۲- تیغه فرز دندانه مجزا (تیغچه‌دار): برای کاهش در مصرف فلزات گران قیمت، بدنه‌ی بعضی از تیغه فرزهای بزرگ را به شکل استوانه‌ای از فولاد ارزان قیمت می‌سازند و بر روی محیط آن‌ها شیارهایی ایجاد می‌کنند. در داخل این شیارها تیغچه‌هایی از فولاد تندری یا الماسه قرار می‌دهند به‌طوری که در موقع لزوم می‌توان تیغچه را تعویض کرد. در شکل ۲-۶۲ یک تیغه فرز دندانه مجزا را که برای تراشیدن سطوح از آن استفاده می‌شود مشاهده می‌کنید. این نوع تیغه فرز به محور عمودی و یا محور اصلی ماشین فرز بسته می‌شود.

در شکل ۲-۶۳ چند نوع تیغه فرز پولکی را می‌بینید که در شیارهای بدنه اصلی آن تیغچه‌هایی از جنس الماسه جا زده شده است.


این تیغچه‌ها را می‌توان به وسیله‌ی پیچ در جای خود محکم نمود و یا شیارها را به صورت گوهای درمی‌آورند و تیغچه را با فشار در درون آن شیار جا می‌زنند.

۴-۶-۲- تیغه فرز انگشتی: ساختمان این نوع تیغه فرز مانند مته و یا برقو بوده و دارای دنباله‌ی استوانه‌ای و یا مخروطی می‌باشد. تیغه فرزهای انگشتی با دنباله‌ی استوانه‌ای اغلب به کُلت و گیره فشنگی بسته می‌شود. تیغه فرزهای انگشتی با دنباله‌ی مخروطی را که معمولاً به صورت مخروط مورس ساخته می‌شوند به وسیله‌ی یک رابط مورس به گلوبی دستگاه ماشین فرز عمودی و یا محور اصلی ماشین فرز افقی می‌بندند. تیغه فرزهای انگشتی را در فرم‌های مختلف می‌سازند و از آن‌ها برای ایجاد پله، شیار، جای خار و همچنین سطوح‌های صاف باریک استفاده می‌کنند.


۴-۷-۲- تیغه فرز انگشتی با دنباله استوانه‌ای: تیغه فرز انگشتی با دنباله استوانه‌ای از دو لبه‌ی سرتخت تشکیل شده و برای جای خارهای بسته به کار می‌رود. در بعضی مواقع می‌توان به جای مته‌ی خزینه از آن‌ها برای درآوردن جای گل پیچ‌ها استفاده کرد (شکل ۲-۶۴).

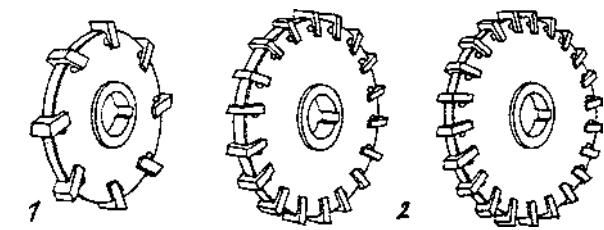

شکل ۲-۶۳

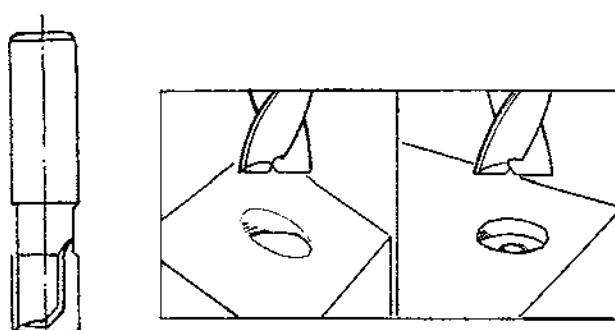


شکل ۲-۶۴

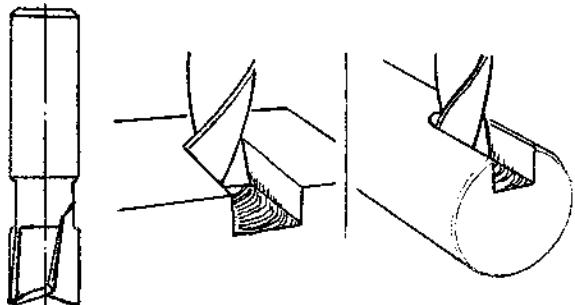

شکل ۲-۶۵



شکل ۲-۶۶

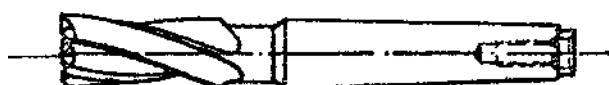

شکل ۲-۶۷



شکل ۲-۶۸

۲-۴-۸ تیغه فرز انگشتی شیار تراش: این نوع تیغه فرز انگشتی با دنباله استوانه‌ای از دو لبه تشکیل شده و سر لبه‌های آن از پیشانی دارای زاویه است. از آن برای تراشیدن شیارهای سرتاسری و جاخارهای باز استفاده می‌شود (شکل ۲-۶۵).


۲-۴-۹ تیغه فرز انگشتی با دنباله استوانه‌ای: این نوع تیغه فرز از چند لبه بُرنده تشکیل شده است. از آن برای تراشیدن شیارهای عمیق و جاخارهای با جنس سخت استفاده می‌شود (شکل ۲-۶۶).

۲-۴-۱۰ تیغه فرز انگشتی با دنباله مخروطی: این نوع تیغه فرز در انواع مختلف ساخته می‌شود و با یک سوراخ رزوهدار به پیچ محور ماشین فرز بسته می‌شود. این نوع تیغه فرز اغلب دارای شیارهای مارپیچ می‌باشد. برای جلوگیری از ایجاد نیروی محوری که سعی دارد آن‌ها را از محور خود خارج کند در انتهای آن رزوهدار شده است. به وسیله‌ی بستن پیچ به دنباله تیغه فرز همواره به طرف محور اصلی کشیده شده و این نیرو خنثی می‌شود (شکل ۲-۶۷).

۲-۴-۱۱ تیغه فرز انگشتی خشن تراش با ساق مخروطی: این نوع تیغه فرز با ساق مخروطی ساخته شده و بر روی محیط آن شیارهای براده‌شکنی تعییه شده است. از آن‌ها برای خشن‌کاری مواد استفاده می‌شود (شکل ۲-۶۸).


تیغه فرزهای انگشتی جزو تیغه فرزهای دنده‌تیز می‌باشد.

۲-۴-۱۲ تیغه فرز مدول: برای تراشیدن انواع چرخ‌دنده‌ها از تیغه فرزهای مدول استفاده می‌شود. فرم لبه‌های این نوع تیغه فرزها باید متناسب با قسمت توخالی چرخ‌دنده باشد. این گونه تیغه فرزها از فولادهای آلیاژی تندر ساخته می‌شوند. زاویه‌ی رأس تیغه فرزهای مدول، 40° درجه و زاویه‌ی رأس تیغه فرزهای دنده‌زنی در سیستم اینچی معمولاً 29° درجه است. تیغه فرزهای مدول را در دو نوع ساده و غلتکی می‌سازند.

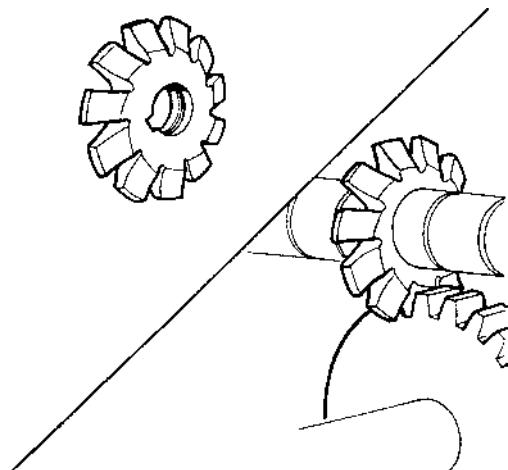

شکل ۲-۶۹

— **تیغه فرزهای مدولی ساده:** تیغه فرزهای مدولی ساده را معمولاً در سری های ۸ و یا ۱۵ عددی می سازند و به بازار عرضه می کنند. هر یک از نمرات سری این تیغه فرزها برای تولید چرخ دندانه های متفاوتی به کار می رود. در شکل (۲-۶۹) یک تیغه فرز مدول و روش دندن آن مشاهده می شود.

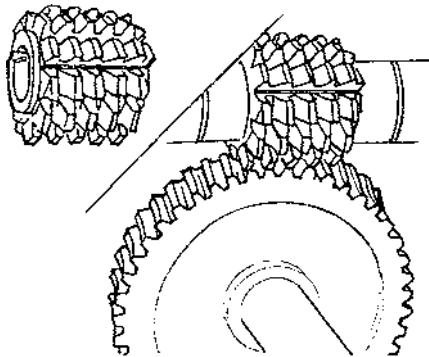


شکل ۲-۷۰

— **تیغه فرزهای مدول غلتکی:** این نوع تیغه فرزها به صورت غلتکی با دندانه های پشت تراشیده شده ساخته می شود. معمولاً حلزون این نوع تیغه فرز از نوع اولونت یک راهه است که راههای آن در جهت طولی، عمود به زاویه‌ی شبکه ماربیچ توسط شیارهای فرز شده ای قطع می شود. به علت وجود تعدادی شیار، ردیفی از دندانه ها با لبه بارندگی مستقیم و سطوح براده ذوزنقه ای شکل ایجاد می شود.

در شکل ۲-۷۰ یک نوع تیغه فرز مدول غلتکی در حین تراشیدن یک دندانه مشاهده می شود.

— **تیغه فرز مدول پنجه ای:** این نوع تیغه فرزها به صورت مدولی یافت می شود و اغلب برای تراشیدن چرخ دندانه های داخلی و یا چرخ دندانه های خارجی دوپله ای مورد استفاده قرار می گیرد. حرکت اصلی این نوع تیغه فرزها از بالا به پایین است و براده برداری آن در موقع پایین آمدن انجام می شود. هم زمان با پایین آمدن، تیغه فرز در روی ماشین های کلمزنی مخصوص حرکت غلتکی دارد (شکل ۲-۷۱).

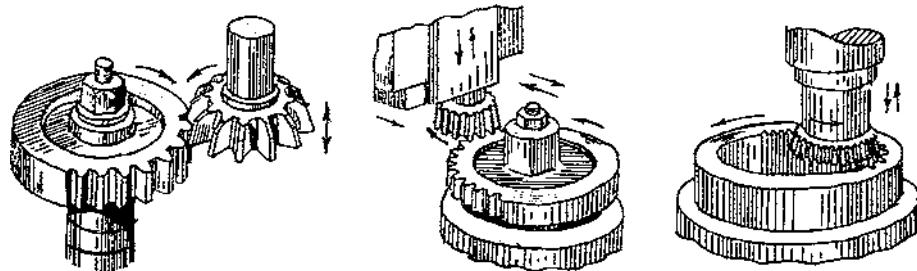

شکل ۲-۷۱