

## فصل نهم

### حرارت

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ۱- دما (درجه حرارت) را تعریف کند.
- ۲- تبدیلات مربوط به واحدهای درجه حرارت را انجام دهد.
- ۳- مقدار گرمای (حرارت) را تعریف کند.
- ۴- گرمای ویژه، گرمای نهان‌گذار، گرمای نهان تبخیر را تعریف کند.
- ۵- رابطه مقدار گرمای را بنویسد.
- ۶- مقدار گرمای لازم برای ذوب فلزات و احتراق سوخت‌ها را محاسبه کند.
- ۷- راندمان حرارتی کوره را محاسبه کند.

### ۹- حرارت

#### ۱-۹- ماهیت حرارت


حرارت یا گرمایشکل خاصی از انرژی است (انرژی به توانایی یا استعداد انجام کار می‌گویند). در حقیقت این انرژی به لرزش و جنبش اتم‌ها یا مولکول‌های تشکیل‌دهنده جسم مربوط است. در یک جسم، بر هر اتم یا ذره، از طرف مجموعه اتم‌ها و ذرات دیگر، نیروهای جاذبه و دافعه زیادی وارد می‌شود که ارتباط و استقرار آن‌ها، شکل و مجموعه اتمی جسم را مشخص و تعیین می‌کند. اگر براثر نیروی خارجی (اعمال حرارت، فشار، اصطکاک، ضربه و ...) دامنه نوسان‌ها و ارتعاشات درونی بین اتمی، افزایش یابد، نیروهای جاذبه و دافعه کاهش یافته و جسم ذوب می‌شود (اتم‌ها یا مجموعه‌ای از آن‌ها روی هم می‌لغزند). چنانچه تأثیر عوامل خارجی مذکور بیشتر شود، انرژی جنبشی و ارتعاشی ذرات افزایش یافته و جسم به حالت گاز درمی‌آید. بنابراین، «حرارت یا گرمای براثر حرکت و جنبش نامنظم مولکول‌های جسم به وجود می‌آید».

## ۲-۹ درجه حرارت

وقتی تحرک و شدت ارتعاش اتم‌ها یا مولکول‌های یک جسم زیاد شود، گفته می‌شود که جسم گرمتر شده است. این حرکت گرمایی، در حقیقت مشخص کننده کمیتی است که به آن درجه حرارت یا دما<sup>۱</sup> می‌گویند. دمای یک جسم مربوط است به انرژی متوسط حرکت گرمایی مولکول‌های آن.

چنانچه دو جسم را که با درجه حرارت‌های مختلف گرم شده‌اند بهم تماس دهیم، نوعی انتقال انرژی یا مبادله گرمایی انجام می‌گیرد و آنکه گرمتر است سرد شده و دمای جسم دیگر را بالا می‌برد. چون اندازه‌گیری دامنه ارتعاشات مولکول‌ها به سهولت و در شرایط غیرآزمایشگاهی ممکن نیست از این رو اندازه‌گیری حرارت درونی یا بیرونی یک جسم به وسیله مقایسه آن با حرارت یک جسم مشخص و در شرایط معینی به عمل می‌آید که در مجموع می‌توان گفت که نسبت گرمایی آن دو جسم تعیین می‌شود. به عبارت دیگر تعیین درجه حرارت بر پایه مقایسه و تأثیرپذیری و یا بی‌اثر بودن ارتعاش مولکولی یک جسم بر جسم دیگر بیان می‌شود. لذا بر این اساس، گرمی و سردی، یک امر نسبی است که با درجه حرارت مشخص می‌شود.

## ۳-۹ اساس و نحوه اندازه‌گیری درجه حرارت

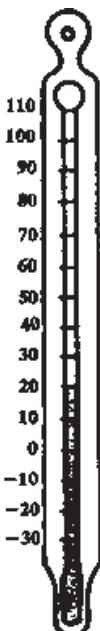

شکل ۱-۹-۱ اندازه‌گیری درجه حرارت در یک دماسچ حیوای

درجه حرارت عاملی است که احساس سردی یا گرمی را در انسان ایجاد می‌کند. ولی احساس انسان به طور دقیق قادر به تشخیص درجه حرارت اجسام نیست و به علاوه حدود درجه حرارت قابل اندازه‌گیری از این طریق، محدود است. از این رو باید متوجه به تأثیر حرارت بر حساس‌ترین خاصیت اجسام شد. مهمترین این تأثیرات عبارتند از: انبساط حجمی مایعات (مخصوصاً جوه و الکل)، انبساط طولی فلزات و آلیارها، تغییر حالت اجسام ( نقطه زینتر<sup>۲</sup> و خمیری شدن، نقطه ذوب، نقطه جوش و ...)، از دید فشار گازهای نزدیک به گاز ایده‌آل نظری: هلیوم، آیدروژن و ازت، تغییرات مقاومت و جریان الکتریکی در فلزات، تغییر ولتاژ و نیروی محرکه الکتریکی، تغییرات رنگ و تشعشع اجسام گداخته و مُلتئب.

براساس یکی از تأثیرات و شرایط مذکور، دماسنجد یا ترمومتر<sup>۱</sup>، طراحی و ساخته می‌شود که در موارد مختلف اندازه‌گیری، قابل استفاده است. درجه‌بندی دماسنجهای یکسان نیست ولی آنچه مشخص است تعیین دو نقطه اصلی ثابت مانند ذوب یخ و نقطه جوش آب (هم‌سطح دریای آزاد که فشار هوا ۱ آتمسفر است). به عنوان مقیاس و مبنای اصلی است. شکل ۹-۱ تأثیر حرارت بر انساط جیوه را در طول لوله باریک یک دماسنجد مقطع آن در تمام قسمت‌ها یکسان است، تشان داده است.

## ۹-۴ واحدهای درجه حرارت

درجه حرارت با واحدها و مقیاس‌های دمایی مختلف و براساس درجه‌بندی دماسنجهای بیان می‌شود که متداول‌ترین و مشهورترین آن‌ها عبارتند از :

**۱-۴-۱ درجه‌بندی سلسیوس<sup>۲</sup>** : این درجه‌بندی صد قسمتی (سانتیگراد) است. در این مقیاس نقطه ذوب یخ برابر صفر، و نقطه جوش آب در شرایط یک آتمسفر فشار، برابر  $100^{\circ}$  تعیین شده است. این درجه‌بندی و مقیاس، در اکثر کشورهای جهان از جمله ایران مورد استفاده است و با علامت  $C^{\circ}$  مشخص می‌شود.

**۱-۴-۲ درجه‌بندی فارنهایت<sup>۳</sup>** : در این مقیاس، دمای انجماد آب (که برابر است با نقطه ذوب یخ)،  $C^{\circ}$  برابر  $32^{\circ}$  درجه فارنهایت و نقطه جوش آب  $C^{\circ} 100$  و معادل  $212^{\circ}$  درجه فارنهایت در نظر گرفته شده است. در این صورت فاصله بین نقطه ذوب یخ و نقطه جوش آب  $180^{\circ}$  قسمتی خواهد بود. زیرا :

$$\text{درجه فارنهایت} = 180^{\circ} - 32^{\circ} = 212^{\circ} - 32^{\circ}$$

این واحد در کشورهای انگلیسی زبان متداول است و با علامت  $F^{\circ}$  مشخص می‌شود.


**۱-۴-۳ درجه‌بندی کلوین<sup>۴</sup>** : واحد اندازه‌گیری درجه حرارت در سیستم SI، درجه کلوین است که آن را با علامت K مشخص می‌کنند. صفر این درجه‌بندی معادل  $15 / 273$  است درجه سانتیگراد و فاصله درجات آن نیز به همان اندازه سانتیگراد است. این درجه حرارت پایین‌ترین حد دمایی ممکن است (صفر مطلق). در این دما که برای تمام اجسام یکسان است، انرژی داخلی ماده به حدّاًقل ممکن می‌رسد. شکل ۹-۲ مقایسه درجه‌بندی‌های کلوین، سانتیگراد و فارنهایت را نشان می‌دهد.

۱- Thermometer

۲- Anders Celsius

۳- Gabriel Fahrenheit

۴- William Thomson Kelvin

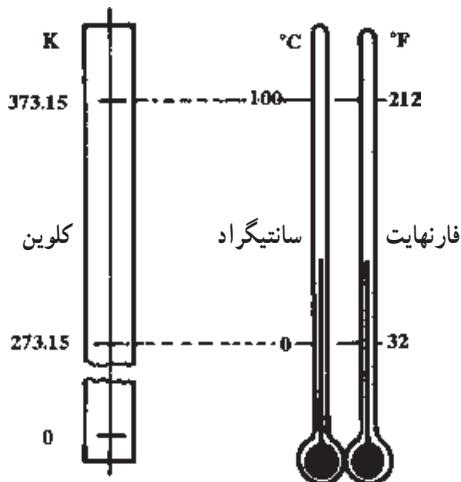


شکل ۹-۲- مقایسه درجه بندی های کلوین، سانتیگراد و فارنهایت

## ۹-۵- رابطه تبدیل واحدهای درجه حرارت

به کمک این دو رابطه، می توان تمام واحدهای درجه حرارت را به یکدیگر تبدیل کرد :

$$\frac{\theta_F - 32}{180} = \frac{\theta_C}{100}$$

$$T_K = \theta_C + 273.15$$

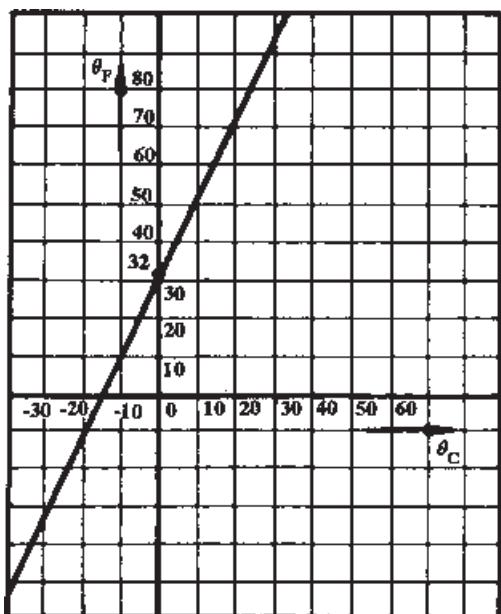

که در آن ها  $\theta_C$  درجه حرارت سانتیگراد،  $\theta_F$  درجه حرارت فارنهایت ( $\theta$  تا حرف یونانی است) و  $T_K$  درجه حرارت کلوین است. شکل ۹-۳ نمودار تغییرات تابع  $\theta_F$  را نسبت به  $\theta_C$  نشان می دهد. این نمودار، خطی است مستقیم که به کمک آن می توان درجه حرارت جسم را از سانتیگراد به فارنهایت (و بالعکس) تبدیل کرد.

شکل ۹-۳- نمودار تغییرات درجه حرارت فارنهایت نسبت به درجه حرارت سانتیگراد

**مثال ۱:** نقطه ذوب مس  $C = 1083^\circ$  است. نقطه ذوب آن را برحسب درجه فارنهایت و درجه کلوین تعیین کنید.

$$\frac{\theta_F - 32}{18^\circ} = \frac{\theta_C}{100}$$

حل:

$$\frac{\theta_F - 32}{18^\circ} = \frac{1083}{100} \Rightarrow \theta_F - 32 = \frac{18^\circ \times 1083}{100} = 1949 / 4 \Rightarrow$$

$$\theta_F = 1949 / 4 + 32 = 1981 / 4^\circ F$$

$$T_K = \theta_C + 273 / 15$$

$$T_K = 1083 + 273 / 15 = 1356 / 15 K$$

**مثال ۲:** نقطه ذوب سرب  $5 / 60^\circ$  درجه کلوین و نقطه ذوب قلع  $6 / 449^\circ$  درجه فارنهایت است. کدامیک از آن‌ها دیر ذوب‌تر هستند؟ (نقطه ذوب کدامیک بیشتر است؟)

حل:

$$T_K = \theta_C + 273 / 15$$

نقطه ذوب سرب

$$60 / 5 = \theta_C + 273 / 15 \Rightarrow \theta_C = 60 / 5 - 273 / 15 = 327 / 35^\circ C$$

$$\frac{\theta_F - 32}{18^\circ} = \frac{\theta_C}{100}$$

$$\frac{449 / 6 - 32}{18^\circ} = \frac{\theta_C}{100} \Rightarrow \theta_C = \frac{100(449 / 6 - 32)}{18^\circ} = 232^\circ C$$

نقطه ذوب قلع

چنانچه ملاحظه می‌شود، نقطه ذوب سرب بیشتر از نقطه ذوب قلع است که اختلاف آن‌ها برابر است با:

$$327 / 35 - 232 = 95 / 35^\circ C$$

## ۹-۶- تعریف مقدار حرارت

تجربیات و شواهد متعددی وجود دارد که ثابت می‌کند هرگاه جسمی (جامد، مایع یا گاز) گرم شود، سرعت و شدت حرکت مولکول‌های آن زیاد شده و باعث تغییری در جسم می‌شود. ممکن است

این تغییر، با افزایش دما، یا تغییر حالت‌های فیزیکی جسم ظاهر شود. مثلاً وقتی به یک قطعه فلز، مقداری حرارت داده می‌شود، درجه حرارتش بالا می‌رود و چنانچه همین قطعه در نقطه ذوب فلز گرم شود، دمایش ثابت مانده و در عوض تغییر حالت می‌دهد به‌طوری که از وضعیت جامد خارج شده و به مذاب تبدیل می‌شود (تغییر فاز). ولی به‌حال قطعه فلزی مقداری حرارت گرفته و انرژی داخلی یا درونی آن بالا رفته است. به‌عبارت دیگر جنبش اتم‌های فلز (انرژی مکانیکی) بیشتر شده است. بنابراین هرچه سرعت اتم‌ها یا مولکول‌ها و تعداد آن‌ها بیشتر باشد، این انرژی نیز بیشتر خواهد بود (به همین علت مقدار حرارت، با جرم جسم و ازدیاد دمای آن مناسب است). طبق تعریف می‌توان گفت که: «مقدار حرارت اندازه‌ای است از انرژی مکانیکی که می‌تواند باعث تغییرات دمایی یا حالت‌های فیزیکی مختلف در اجسام شده و انرژی داخلی آن‌ها را تغییر دهد».

مقدار حرارت نیز مانند انرژی مکانیکی دارای الگوی هندسی نبوده و برخلاف کمیت‌هایی نظری طول و جرم، نمی‌توان از آن نمونه‌ای به عنوان واحد گرما ساخت و نگهداری کرد. مقدار حرارت را با حرف Q (یا H) نمایش می‌دهند.

## ۷-۹- واحدهای مقدار حرارت

چون حرارت نوعی انرژی است، لذا واحد آن نیز مانند واحد انرژی و کار در سیستم SI، ژول<sup>۱</sup> خواهد بود که عبارتست از کار نیروی یک نیوتون به اندازه یک متر. ولی قبل از آنکه مسلم شود حرارت، انرژی مکانیکی مولکول‌های جسم است، ۳ واحد برای اندازه‌گیری آن متداول بوده که امروزه نیز هنوز معمول و رایج است. این واحدها عبارتند از:

کالری (cal)، کیلوکالری (kcal) و بی‌تی‌بو (B.T.U<sup>۲</sup>)

۱-۹- تعریف مقدار کالری: یک کالری مقدار حرارتی است که می‌تواند دمای یک گرم آب خالص را از  $15/5^{\circ}\text{C}$  به  $14/5^{\circ}\text{C}$  افزایش دهد. (مقدار گرمای لازم برای گرم کردن یک گرم آب به اندازه یک درجه سانتیگراد فقط در فاصله دمایی مذکور، برای یک کالری است و هرچه این اختلاف در درجه حرارت‌های بالاتر انتخاب شود، کالری لازم کمی بیشتر خواهد بود).

<sup>۱</sup>- Joule

<sup>۲</sup>- علامت اختصاری Unit Thermal British (واحد حرارت بریتانیا)

**۷-۲-۹ - کیلوکالری:** برابر  $1000$  کالری و به عبارت دیگر گرمای لازم برای افزایش یک درجه سانتیگراد ( $15/5^{\circ}\text{C}$  تا  $14/5^{\circ}\text{C}$ ) برای یک کیلوگرم آب خالص است.

**۷-۳-۹ - بی‌تی‌یو:** مقدار حرارتی است که می‌تواند درجه حرارت یک پوند ( $453/59$  گرم) آب خالص را از  $63^{\circ}\text{F}$  به  $64^{\circ}\text{F}$  برساند. هر بی‌تی‌یو  $252$  کالری است.

بنابراین :

$$1\text{kcal} = 1000\text{ cal} = \frac{1000}{252} \text{B.T.U.} = 3.97 \text{B.T.U}$$

$$1\text{B.T.U} \approx \frac{1}{4}\text{kcal}$$

به طور تقریبی می‌توان نوشت :

در ایران واحد مقدار حرارت کالری (و همچنین ژول) تعیین شده است و واحد B.T.U در بعضی محاسبات صنعتی نظیر مسایل حرارتی مربوط به شوفاز و تأسیسات حرارت مرکزی و پالایشگاهها به کار می‌رود.

## ۸-۹ - رابطه کالری و واحد مکانیکی کار و انرژی

همانطور که قبلاً گفته شد، گرما عبارتست از انرژی مکانیکی و جنبشی مولکول‌های جسم. ژول دانشمند انگلیسی با آزمایش‌های متعدد نشان داد که اگر انرژی یک کالری (مجموع انرژی‌های جنبشی مولکول‌های یک گرم آب در فاصله دمایی یک درجه سانتیگراد) توسط دستگاهی به کار تبدیل شود، این کار قادر خواهد بود یک وزنه  $4/1868$  نیوتونی را به اندازه یک متر به طور قائم بالا ببرد و چون کار یک نیوتون به اندازه یک متر، ژول نامیده می‌شود، لذا می‌توان نوشت :

$$1\text{cal} \approx 4/1868 \Rightarrow \text{ژول} = 4/1868 = 1\text{J}$$

بنابراین کار معادل  $Q$  کالری چنین خواهد بود :

$$\boxed{J = 4/1868 \text{cal}}$$

به کمک این رابطه می‌توان واحدهای مقدار گرما را بر حسب ژول (واحد مقدار حرارت در سیستم SI) تبدیل کرد.

$$1\text{kcal} = 1000\text{ cal} = 4/1868 \times 1000\text{ J} = 4186/8\text{ J} \approx 4.19\text{ kJ}$$

$$1\text{B.T.U.} \approx \frac{1}{4}\text{kcal} \Rightarrow 1\text{B.T.U.} \approx \frac{4/19\text{kJ}}{4} \approx 1.05\text{ kJ}$$

## ۹-۹- تعریف ظرفیت حرارتی

مقدار گرمای لازم برای افزایش یک درجه سانتیگراد از هر جسمی را ظرفیت حرارتی آن جسم نامیده و آن را با  $A$  نمایش می‌دهند. با این تعریف معلوم می‌شود که مقدار حرارت لازم برای آنکه درجه حرارت دو جرم‌های مساوی (ولی از دو جنس متفاوت) به یک اندازه افزوده شود، یکسان نیست. مثلاً برای آنکه  $30^{\circ}\text{C}$  کیلوگرم آلومینیم از  $20^{\circ}\text{C}$  به  $21^{\circ}\text{C}$  برسد، حدود  $6/5\text{ kcal}$  حرارت لازم دارد. در حالی که افزایش همین درجه حرارت برای  $30^{\circ}\text{C}$  کیلوگرم آهن به  $3/4\text{ kcal}$  حرارت نیازمند است. اگر  $Q$  مقدار گرمایی باشد که بتواند درجه حرارت جسم را به اندازه  $\Delta$  بالا ببرد، در این صورت می‌توان نوشت:

$$A = \frac{Q}{\Delta}$$

$$\Delta \theta = \theta_2 - \theta_1$$

مثال: گرمای لازم برای بالا بردن درجه حرارت یک قطعه مسی از  $25^{\circ}\text{C}$  تا  $40^{\circ}\text{C}$  است. ظرفیت حرارتی آن را بر حسب کالری بر درجه سانتیگراد و همچنین ژول بر درجه کلوین تعیین کنید.

$$Q = 13/9\text{ kcal} = 13900\text{ cal}$$

حل:

$$A = \frac{Q}{\Delta} \Rightarrow A = \frac{13900}{400 - 25} = 37/0.67 \frac{\text{cal}}{\text{C}}$$

چون اختلاف درجه حرارت کلوین و سانتیگراد برابر است ( $\Delta T = \Delta$ ) لذا:

$$A = \frac{13900 \times 4/19}{400 - 25} \frac{\text{J}}{\text{K}} = 155/3 \frac{\text{J}}{\text{K}}$$

## ۹-۱۰- تعریف گرمای ویژه

برای تعیین ظرفیت حرارتی اجسام، از ظرفیت حرارتی واحد جرم تحت عنوان «گرمای ویژه» استفاده می‌کنند و آن عبارت است از: مقدار حرارت لازم برای افزایش یک درجه سانتیگراد برای هر گرم (یا کیلوگرم) از جسم. گرمای ویژه اجسام در درجه حرارت‌های مختلف، برابر نیست. به طوری که اندازه آن را تحت فشار ثابت و یا حجم ثابت در درجه حرارت‌های مختلف، و حالت‌های فیزیکی متفاوت تعیین کرده و در جداولی درج کرده‌اند. گرمای ویژه را با حرف  $c$  نمایش می‌دهند. چون گرمای ویژه اجسام در درجه حرارت‌های مختلف متفاوت است، لذا در محاسبات و حل مسائل، متوسط (یا میانگین) آن را منظور می‌کنند. گرمای ویژه متوسط به صورت  $\bar{c}$  مشخص می‌شود.

## ۱-۹-۱ واحد گرمای ویژه: چون گرمای ویژه، مقدار حرارت لازم برای افزایش یک

درجه سانتیگراد از جسمی به جرم واحد را مشخص می‌کند، لذا مقدار حرارت موردنیاز برای افزایش درجه حرارت جسمی به اندازه  $\alpha$  و به جرم  $m$ ، برابر است با:  $Q = mc\alpha$  و با تعیین مقدار  $c$  خواهیم

داشت:  $c = \frac{Q}{m\alpha}$  که به کمک آن می‌توان واحدهای گرمای ویژه را مشخص کرد که عبارتند از:

$$\frac{\text{cal}}{\text{kg.}^{\circ}\text{C}} = \frac{\text{kcal}}{\text{kg.}^{\circ}\text{C}} \quad \text{و} \quad \frac{\text{J}}{\text{kg. K}} = \frac{\text{J}}{\text{kg.}^{\circ}\text{C}} \Rightarrow 1 \frac{\text{cal}}{\text{g.}^{\circ}\text{C}} = 4186 / 8 \frac{\text{J}}{\text{kg. K}}$$

یادآوری می‌شود که فاصله درجات حرارتی سانتیگراد و کلوین یکسان است. به همین دلیل در

محاسبات، برای مشخص کردن مقدار گرمای ویژه به کار بُردن واحد  $\frac{\text{J}}{\text{kg. K}}$  (واحد به جای  $\frac{\text{kg.}^{\circ}\text{C}}{\text{J}}$ )

گرمای ویژه در سیستم (SI) معمول بوده و صحیح است.

در سیستم انگلیسی، واحد گرمای ویژه بر حسب بی‌تی یو بر پوند درجه فارنهایت  $(\frac{\text{B.T.U}}{\text{lb.}^{\circ}\text{C}})$

بیان می‌شود.

جدول ۱-۹ گرمای ویژه از فلزات و آلیاژها را نشان می‌دهد (همچنین گرمای ویژه آب که

در  $25^{\circ}\text{C}$  برابر واحد فرض، شده است).

جدول ۱-۹ گرمای ویژه پاره‌ای از مواد

| گرمای ویژه<br>$\text{kJ/kg.K}$ | گرمای ویژه<br>$\text{cal/g.}^{\circ}\text{C}$ | آلیاژ <sup>۱</sup> | گرمای ویژه<br>$\text{kJ/kg.K}$ | گرمای ویژه<br>$\text{cal/g.}^{\circ}\text{C}$ | فلز      |
|--------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|---|----------|
| ۰/۴۸۵                          | ۰/۱۱۶   | چدن                | ۰/۹۰۸                          | ۰/۲۱۷   | الومینیم |
| ۰/۴۸۱                          | ۰/۱۱۵   | فولاد              | ۰/۴۷۳                          | ۰/۱۱۳   | آهن      |
| ۰/۳۹۳                          | ۰/۰۹۴   | برنج               | ۰/۳۹۰                          | ۰/۰۹۳   | مس       |
| ۰/۳۴۳                          | ۰/۰۸۲   | برنز               | ۰/۹۸۰                          | ۰/۲۳۴   | منیزیم   |
| ۰/۱۴۶                          | ۰/۰۳۵   | سرپ خشک            | ۰/۱۳۰                          | ۰/۰۳۱   | سرپ      |
| ۰/۸۸۳                          | ۰/۲۱۱   | دور الومین         | ۰/۳۸۱                          | ۰/۰۹۱   | روی      |
| ۴/۱۸۶                          | ۱   | آب                 | ۰/۲۲۶                          | ۰/۰۵۴   | قلع      |

۱- در مورد آلیاژها ترکیب آن‌ها حائز اهمیت است و در هر مورد با نسبت‌های ترکیبی، گرمای ویژه تغییر می‌کند.

## ۱۱-۹- تعریف نقطه ذوب

درجه حرارتی است که در فشار یک آتمسفر، جسم تغییر شکل ساختمانی از حالت جامد به مایع می‌دهد. نقطه انجماد نیز با نقطه ذوب برابر بوده و آن درجه حرارتی است که می‌تواند در همین فشار تغییر شکل ساختمانی از حالت مایع به جامد ایجاد کند و در طول مدت ذوب یا انجماد، همواره درجه حرارت ثابت است.

## ۱۲-۹- تعریف گرمای نهان‌گداز

مقدار حرارتی است که واحد جرم جسم در نقطه ذوب و در فشار یک آتمسفر می‌گیرد، تا به حالت مایع درآید. گرمای نهان‌گداز را با حرف  $\lambda$  (لاندا) نمایش می‌دهند.

**۱۲-۹- واحد گرمای نهان‌گداز:** اگر جرم جسمی  $m$  و گرمای نهان‌گداز آن  $\lambda$  باشد، بدیهی است که گرمای لازم برای ذوب آن (در نقطه ذوب)،  $m \cdot \lambda = Q_{\lambda}$  خواهد بود. از این رابطه می‌توان  $\lambda$  را به دست آورده و واحدهای آن را بیان کرد:

$$\lambda = \frac{Q_{\lambda}}{m} \Rightarrow \lambda = \frac{\text{cal}}{\text{g}} = \frac{\text{kcal}}{\text{kg}} = \frac{\text{J}}{\text{kg}} \quad \text{و} \quad \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \quad \text{و} \quad \frac{\text{B.T.U}}{\text{lb}}$$

برای تبدیل واحد  $\frac{\text{cal}}{\text{g}}$  به واحد سیستم (SI)  $\frac{\text{J}}{\text{kg}}$  می‌توان از تساوی زیر استفاده کرد.

$$1 \frac{\text{cal}}{\text{g}} = 41868 \times 10^{-3} \frac{\text{J}}{\text{kg}} \approx 419 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

در جدول ۲-۹ گرمای نهان‌گداز تعدادی جسم جامد (در نقطه ذوب آن‌ها) درج شده است.

جدول ۲-۹- گرمای نهان‌گداز و نقطه ذوب پاره‌ای از مواد

| گرمای نهان‌گداز<br>$\lambda[\text{J/kg}]$ | نقطه ذوب<br>$T_m[\text{K}]$ | جسم   | گرمای نهان‌گداز<br>$\lambda[\text{J/kg}]$ | نقطه ذوب<br>$T_m[\text{K}]$ | جسم      |
|---|-----------------------------|-------|---|-----------------------------|----------|
| $8/8 \times 10^4$                         | ۱۲۳۳                        | نقره  | $3/8 \times 10^5$                         | ۹۳۲                         | آلومینیم |
| $2/1 \times 10^5$                         | ۱۶۷۳                        | فولاد | $1/8 \times 10^5$                         | ۱۳۵۶                        | مس       |
| $5/5 \times 10^4$                         | ۳۸۵۱۸                       | گوگرد | $6/6 \times 10^4$                         | ۱۳۳۷                        | طلاء     |
| $5/8 \times 10^4$                         | ۵۰۵                         | قلع   | $2/7 \times 10^5$                         | ۱۸۰۳                        | آهن      |

|                    |      |         |                    |      |             |
|--------------------|------|---------|--------------------|------|-------------|
| $216 \times 10^4$  | ۳۶۸۲ | تنگستان | $173 \times 10^5$  | ۱۴۷۳ | چدن سفید    |
| $3135 \times 10^4$ | ۲۷۳  | پنج     | $917 \times 10^4$  | ۱۴۲۳ | چدن خاکستری |
| $1118 \times 10^5$ | ۶۹۲  | روی     | $215 \times 10^4$  | ۶۰۰  | سرب         |
|                    |      |         | $1125 \times 10^4$ | ۲۳۴  | جیوه        |

### ۱۳-۹- تعریف گرمای نهان تبخیر

مقدار حرارتی است که، واحد جرم جسم مذاب در نقطه جوش و در فشار یک آتمسفر می‌گیرد تا به حالت بخار درآید. این کمیت را با حرف  $L$  نشان می‌دهند.

لازم به توضیح است که نقطه ذوب، نقطه تبخیر، گرمای نهان‌گذاز و گرمای نهان تبخیر با فشار محیط تبخیر می‌کند و این تغییرات درمورد نقطه تبخیر و گرمای نهان تبخیر بسیار زیاد است.

در اکثر موارد گرمای نهان تبخیر اجسام، فلزات و آلیاژها حدود ۴ تا ۵ برابر گرمای نهان ذوب آن‌ها است. به همین علت ارزی جنبشی گازها به مراتب بیشتر از مایعات و درنتیجه بیشتر از اجسام جامد است. از طرف دیگر شباهت ساختمانی مایعات به جامدات به مراتب بیشتر از شباهت ساختمانی مایعات به گازها است و به همین دلیل است که در مواردی ساختمان مایعات را تقریباً همان ساختمان جامدات می‌دانند.

۱۳-۹- واحد گرمای نهان تبخیر: اگر جرم جسم مذابی در نقطه جوش،  $m$  و گرمای نهان تبخیر آن  $L$  باشد، در این صورت، گرمای لازم برای تبدیل مذاب به حالت بخار برابر است با :  $Q_L = m \cdot L$

$$L = \frac{Q_L}{m}$$

چنانچه ملاحظه می‌شود این رابطه نظیر رابطه گرمای نهان‌گذاز است. به همین دلیل واحدهای گرمای نهان تبخیر همان واحدهای نهان‌گذاز خواهد بود.

### ۱۴-۹- رابطه مقدار گرمای

در ریخته‌گری فقط ذوب کردن جسم کافی نیست و برای ایجاد سیالیت و روانی و همچنین جلوگیری از انجماد بی موقع فزر مذاب در راهگاه‌ها و محفظه قالب، باید درجه حرارت مذاب را نیز

معمولًاً  $T = 20^{\circ}\text{C}$  و در بعضی موارد تا  $20^{\circ}\text{C}$  بالاتر از نقطه ذوب رسانید. بنابراین، حرارت لازم در ریخته‌گری، علاوه بر حرارت موردنیاز تا ذوب جسم به حرارت لازم برای افزایش تا فوق ذوب نیز نیاز دارد. این حرارت به جرم مذاب و گرمای ویژه آن در حالت مایع مستقیماً مربوط می‌شود. به این ترتیب مقدار حرارت لازم ریختن، برای یک قطعه به جرم  $m$  مجموع سه مقدار حرارت خواهد بود:

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

که در آن، مقادیر  $Q_1$ ،  $Q_2$ ،  $Q_3$  به ترتیب عبارتند از: گرمای لازم برای گرم شدن تا نقطه ذوب، گرمای نهان‌گذاز و گرمای لازم برای گرم شدن تا نقطه فوق ذوب. مقدار هر کدام از حرارت‌های مذکور از رابطه‌های جداگانه‌ای محاسبه شده که با جمع آن‌ها می‌توان رابطه کلی و مقدار گرمای لازم برای ذوب فلز یا آلیاژ را تعیین کرد.

$$Q = m\bar{c}(\theta_m - \theta_i) + m\lambda + m\bar{c}(\theta_p - \theta_m)$$

که در آن:  $\theta_m$  نقطه ذوب،  $\theta_i$  درجه حرارت محیط (معمولًاً  $25^{\circ}\text{C}$  انتخاب می‌شود) و  $\theta_p$  درجه حرارت فوق ذوب (یا درجه حرارت مناسب ریختن) و  $\bar{c}$  و  $\bar{c}'$  به ترتیب گرمای ویژه متوسط فلز یا آلیاژ جامد در فاصله‌های دمایی مذکور هستند.

**توضیح:** در صورتی که میل ترکیبی جسمی با اکسیژن زیاد باشد، تبخیر و گاهی ذوب آن جسم در مجاورت هوا به سهولت ممکن نیست. مثلاً تبخیر و حتی ذوب منیزیم خالص در محیط کارگاه و در تماس با هوا عملی نیست و به دلیل شدت اکسیداسیون، آن را در غیاب هوا و یا تحت پوشش گاز  $\text{SO}_2$  ذوب می‌کنند. از طرف دیگر برخی از اجسام (مواد شیمیایی مرکب) اصولاً نمی‌توانند به حالت بخار در شرایط فشار محیط وجود داشته باشند. زیرا براثر افزایش درجه حرارت قبل از رسیدن به نقطه تبخیر، تجزیه شده و به عناصر مت Shankله خود تبدیل می‌شوند. مانند، آهک و اکسید جیوه که قبل از تبخیر، به کلسیم و اکسیژن و یا جیوه و اکسیژن تبدیل می‌شوند. موضوع اکسیده شدن فلزات و عناصر و همچنین تصعید (تبخیر شدن مستقیم جسم جامد براثر حرارت بدون آنکه ذوب شود مانند گرافیت) یا تبخیر آن‌ها یکی از موضع‌های بسیار مهم در زمینه ریخته‌گری و ذوب فلزات و آلیاژها است که همواره با شناخت کامل قوانین فیزیکی و شیمیایی حاکم بر شرایط ذوب آن‌ها، می‌توان چگونگی عملیات ذوب و ریخته‌گری آلیاژها را استنباط کرد.

**مثال:** برای ذوب ۷۵ کیلوگرم مس و رسانیدن درجه حرارت مذاب به  $130^{\circ}\text{C}$  فوق ذوب، چند کیلوژول و کیلوکالری حرارت مورد نیاز است؟ منحنی تغییرات درجه حرارت نسبت به گرمای را

نیز رسم کنید.

$$\text{درجه حرارت محیط } C = 25^\circ \text{ و } \bar{c} = 400 \frac{J}{kg \cdot K} \text{ (در فاصله}$$

دما بی محیط تا نقطه ذوب)، گرمای ویژه متوسط مس جامد  $\bar{c}' = 440 \frac{J}{kg \cdot K}$  (در فاصله دما بی نقطه ذوب تا

نقطه فوق ذوب) گرمای نهان گداز مس  $1/8 \times 10^5 \text{ J} \neq$  و نقطه ذوب مس  $C = 1083^\circ$  است.  $\theta_m = 1083^\circ$

**حل:** به کمک رابطه مقدار گرما می‌توان حرارت خواسته شده را محاسبه و تعیین کرد :

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

$$Q = mc(\theta_m - \theta_i) + m\lambda + mc'(\theta_p - \theta_m)$$


$$Q = 75 \times 400(1083 - 25) + 75 \times 1/8 \times 10^5 + 75 \times 440 \times 130$$

$$Q = 3/174 \times 10^7 + 1/35 \times 10^7 + 4/29 \times 10^6 = 4953 \times 10^7 J$$

$$Q = 4953 \text{ kJ} \Rightarrow$$

$$Q = \frac{4953}{4/1868} = 1183 \text{ kJ} = 1183 \text{ kcal}$$

منحنی نمایش تغییرات درجه حرارت مس نسبت به گرمای داده شده مطابق شکل زیر می‌باشد.

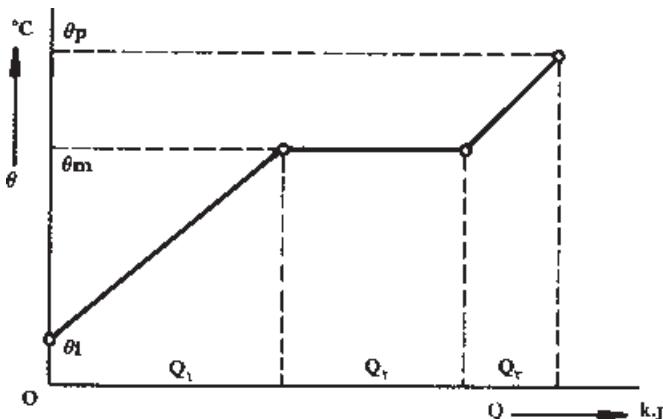

### ۱۵-۹- قدرت حرارتی (ارزش گرمایی)

برای تعیین مقدار حرارتی که از احتراق سوخت‌ها آزاد می‌شود از قدرت حرارتی یا ارزش گرمایی آن‌ها استفاده می‌کنند که عبارت است از : مقدار حرارتی که واحد جرم یا واحد حجم یک

سوخت هنگام احتراق کامل ایجاد می‌کند. برای سوخت‌های جامد و مایع، ارزش گرمایی را برحسب واحد جرم (kg) و یا (kcal/kg) و برای سوخت‌های گازی برحسب واحد حجم (lit) و یا (kcal/m<sup>3</sup>) تعیین می‌کنند. در سیستم اندازه‌گیری بین‌المللی SI که واحد مقدار حرارت ژول است و هر کیلوکالری برابر ۴/۱۸۶۸ کیلوژول است، می‌توان نوشت:

$$1 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}} = 4/1868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \Rightarrow 1 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = \frac{1}{4/1868} \frac{\text{kcal}}{\text{kg}} \approx 0.24 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}}$$

قدرت حرارتی سوخت‌ها را با روش کالریمتری تعیین می‌کنند که در محاسبات مربوط به راندمان کوره‌ها و مصرف مقدار سوخت، اهمیت زیادی دارند. اگر M کیلوگرم سوخت هنگام احتراق کامل Q' کیلوکالری گرما آزاد کند و ارزش گرمایی آن باشد در این صورت خواهیم داشت:

$$Q' = M \cdot q_m$$

برای سوخت‌های گازی، رابطه ارزش حرارتی چنین است:

$$Q' = V \cdot q_v$$

که در آن V حجم سوخت مصرفی برحسب مترمکعب و q<sub>v</sub> ارزش گرمایی سوخت برحسب کیلوکالری بر مترمکعب (یا کالری بر لیتر) است. در سیستم بین‌المللی SI واحد q<sub>v</sub> برابر است با: ۰/۲۴ کیلوکالری بر مترمکعب (J/m<sup>3</sup>) که در این صورت:

$$1 \frac{\text{kJ}}{\text{m}^3} \approx 0.24 \frac{\text{kcal}}{\text{m}^3}$$

## ۱۶-۹- راندمان حرارتی کوره

راندمان حرارتی کوره عبارت است از نسبت گرمایی گرفته شده از کوره (گرمایی مفید) به گرمایی داده شده به کوره که با درصد بیان می‌گردد.

$$R = \frac{\text{گرمایی گرفته شده (مفید)}}{\text{گرمایی داده شده}} \times 100$$

$$R = \frac{Q}{M \cdot q_m} \times 100$$

$$R = \frac{Q}{V \cdot q_v} \times 100$$

مثال: برای ذوب ۱۰۰ m<sup>3</sup> کیلوگرم آلومینیم و رساندن آن به ۵۵ درجه سانتیگراد فوق ذوب

$\theta_p - \theta_m = 55$ ) چه مقدار حرارت موردنیاز است؟ چنانچه برای این مقدار آلومینیم از یک نوع سوخت با قدرت حرارتی  $q_m = 9000 \text{ kcal/kg}$  استفاده شود و راندمان حرارتی کوره  $R = 20$  درصد منظور شود، چه مقدار سوخت (M) لازم است؟

$$\theta_m = 66^\circ\text{C}$$

$$\bar{C} = 0.24 \text{ kcal/kg}^\circ\text{C}$$

$$\bar{C}' = 0.27 \text{ kcal/kg}^\circ\text{C}$$

$$\lambda = 92 \text{ kcal/kg}$$

$$\theta_i = 25^\circ\text{C}$$

حل: گرمای لازم، برای رسیدن دمای آلومینیم به نقطه ذوب ( $Q_1$ ) برابر است با :

$$Q_1 = m\bar{C}(\theta_m - \theta_i)$$

$$Q_1 = 100 \times 0.24(66 - 25) = 1524 \text{ kcal}$$

$$Q_2 = m\lambda = 100 \times 92 = 9200 \text{ kcal}$$

$$Q_3 = m\bar{C}'(\theta_p - \theta_m)$$

$$Q_3 = 100 \times 0.27 \times 55 = 1485 \text{ kcal}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

$$\text{کل گرمای لازم} = 15240 + 9200 + 1485 = 25925 \text{ kcal}$$

این گرمای باید توسط سوخت تأمین شود که با توجه به راندمان کوره می‌توان نوشت :

$$\boxed{R = \frac{Q}{M \cdot q_m}} \Rightarrow M = \frac{Q}{R \cdot q_m} \Rightarrow M = \frac{25925}{\frac{20}{100} \times 9000} = 14/4 \text{ kg}$$

چنانچه چگالی این سوخت  $14/4 \text{ kg/lit}$  باشد حجم سوخت مصرفی چنین خواهد بود :

$$V = \frac{M}{\rho} \Rightarrow V = \frac{14/4}{14/85} = 16/941 \text{ lit} \approx 17 \text{ lit}$$

در جدول ۹-۳ ارزش گرمایی بعضی از سوخت‌ها درج شده است.

واحد ارزش گرمایی در سیستم انگلیسی برابر است با : بی‌تی‌یو بر پوند (Btu/lb) که معادل آن

برای واحدهای  $\text{kJ/kg}$  و  $\text{kcal/kg}$  چنین است :

$$1 \text{ Btu/lb} = 0.556 \text{ kcal/kg} = 2/326 \text{ kJ/kg}$$

جدول ۳-۹- ارزش حرارتی بعضی از سوخت‌ها (تقریبی)

| kJ/kg<br>(1cal ≈ ۴/۲J) | kcal/kg   | سوخت                                |
|------------------------|-----------|-------------------------------------|
| ۵۸۸۰_۱۰۰۸۰             | ۱۴۰۰_۲۴۰۰ | جامد                                |
|                        | ۱۶۰۰      | چوب با رطوبت کمتر از ۵%             |
|                        | ۲۰۰۰      | تورب (زغالسنگ نارس)                 |
|                        | ۷۵۰۰_۹۰۰۰ | لینیت (زغالسنگ قهوه‌ای)             |
|                        | ۹۰۰۰      | زغالسنگ قیردار                      |
|                        | ۷۰۰۰      | آتراسیت (زغالسنگ درخشان)            |
|                        | ۷۵۰۰      | زغال چوب                            |
|                        | ۶۰۰۰      | کک                                  |
|                        | ۱۰۶۰۰     | بریکت (خاکه زغالسنگ و ۵٪ قطران)     |
|                        | ۹۰۰۰      | ماعی                                |
| ۴۴۵۰۰                  | ۹۴۰۰      | بنزین                               |
| ۳۱۵۰۰                  | ۹۴۰۰      | گازوئیل (نفت گاز)                   |
| ۳۹۵۰۰                  | ۹۲۰۰      | مازوت                               |
| ۳۸۶۵۰                  | ۹۲۰۰      | نفت سفید                            |
| ۲۵۲۰۰_۲۹۴۰۰            | ۶۰۰۰_۷۰۰۰ | الکل‌ها                             |
| kJ / m³                | kcal / m³ | گاز                                 |
| ۱۳۰۰۰                  | ۳۱۰۰      | منوکسید کربن CO                     |
| ۱۱۰۰۰                  | ۲۶۰۰      | H <sup>۳</sup> ئیدروژن              |
| ۴۰۰۰۰                  | ۹۵۰۰      | CH <sub>۴</sub> متان                |
| ۷۰۵۰۰                  | ۱۶۸۰۰     | C <sub>۲</sub> H <sub>۶</sub> اتان  |
| ۱۳۴۵۰۰                 | ۳۲۰۰۰     | C <sub>۳</sub> H <sub>۸</sub> بوتان |
| ۱۲۸۵۰۰                 | ۳۳۰۰۰     | C <sub>۴</sub> H <sub>۱۰</sub> بنزن |
| ۳۵۷۰۰                  | ۸۵۰۰      | گاز طبیعی                           |
| ۱۶۸۰۰                  | ۴۰۰۰      | گاز کوره ککسازی                     |