

فصل ششم

چوب، شیشه و چسباننده‌ها

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل، فرآگیر باید بتواند:

- ۱- مزایای چوب را شرح دهد.
- ۲- ناخوشی‌های چوب را توضیح دهد.
- ۳- چوب‌های ساختمانی را بشناسد و طریقه‌ی خشک کردن چوب‌تر را شرح دهد.
- ۴- انواع بارهای وارد بر چوب را بیان کند.
- ۵- چوب‌های ساختگی را نام ببرد.
- ۶- مراحل ساخت شیشه را توضیح دهد.
- ۷- انواع شیشه‌ها را نام ببرد.
- ۸- نقش چسباننده‌های سیاه را در ساختمان شرح دهد.
- ۹- انواع چسباننده‌های سیاه را نام ببرد.

۱-۶- چوب

چوب یک بافت سلولزی آلی است که از این مواد تشکیل شده است: کربن حدود ۵۰٪، اکسیژن حدود ۴۰٪، هیدروژن ۶٪ و ازت و کانی‌ها ۱٪.

چوب مانند سنگ یکی از قدیمی‌ترین مصالح ساختمانی است. در زمان‌های گذشته بیشتر سطح زمین را جنگل‌ها پوشانده بود که اکنون بخشی از آن نابود شده است. امروزه چوب کمتر از گذشته در ساختمان به کار می‌رود زیرا:

- ۱- با پیشرفت صنعت، برای بارگذاری، فولاد و بتن جای چوب را گرفته‌اند.

۲- چوب غیر از ساختمان، در کاغذسازی، مبل سازی، ساختن در و پنجره، پارچه بافی وغیره هم استفاده می شود.

۳- گسترش ساختمان و کمبودن چوب، آن را به مصالحی گران قیمت تبدیل کرده است.

۴- تاب کشش چوب از تاب فشاری آن بیشتر است.

۵- چوب می سوزد، می پوسد، کفک می زند، موریانه می خورد و

چوب در معرض خطرات گوناگون از جمله : سوختن، پوسیدن، کفک زدن و نظایر آن قرار دارد. با این همه، چوب محاسنی نیز دارد که از آن جمله است :

۱- کارکردن با چوب آسان است.

۲- نسبت به وزن فضایی اندک، تاب زیادی دارد.

۳- در مقابل سرما و گرمای عالی مناسبی است و خیلی کم از خود سرما و گرمای عبور می دهد.

۴- چون رنگ و نقش گوناگون دارد، برای آراستن دیوارهای داخلی، ساختن مبل چوبی،

قاب عکس، درب‌های داخلی و خارجی ساختمان و دیگر تزیینات کاربرد دارد.

در ایران با وجود آن که دست کم ۱۷۰ هزار کیلومتر مربع جنگل وجود دارد، هنوز چوب ساختمانی را عمل نمی آورند. چوب خام پس از به مصرف رسیدن تغییر شکل می دهد؛ از این رو چوب عمل آمده را از کشورهای دیگر وارد می کنند که به قیمت گران تمام می شود. اکنون چند سالی است که در گیلان و مازندران کارخانه‌هایی برای عمل آوردن چوب ساخته شده است که تا حدودی نیاز کشور را تأمین می کنند.

چوب در کارهای کمکی ساختمان نظیر چوب بست و ساخت صندوقه (قالب)، برای ساختن بتن، شمع کوبی و امثال آن کاربرد دارد.

۱-۶- ساختمان درخت: در برش عرضی تنہ درخت سه بخش جدا از هم دیگر دیده

می شود :

الف) مغز درخت که نمی توان بر آن بار گذاشت.


ب) پوست درخت که مصرف ساختمانی ندارد.

ج) چوب درخت که می توان بر آن بار گذاشت و مصرف بسیاری دارد.

اگر از درخت برش عرضی تهیه شود در محل برش خورده دایره‌های هم مرکزی دیده می شود که نشان دهنده‌ی سن درخت است. رنگ این دایره‌ها از طرف درون (چوب بهاره) روشن و از طرف بیرون (چوب پاییزه) تیره است. پهناهی این دایره‌ها نشانه‌ی وزن فضایی چوب، هم جنس بودن چوب و

چگونگی آب و هوای سال رویش آن است. در برش عرضی تنہ درخت سوراخ‌های ریز تارهای چوب نمایان است که از آن‌ها خوراک درخت از ریشه به سطح برگ‌ها می‌رسد، تا در آنجا قوام آمده تبدیل به شیره‌ی پرورده شود و جذب درخت گردد.

درخت‌هایی که چوبشان در ساختمان مصرف می‌شود دو دسته‌اند: «سوژنی برگ» و «پهن برگ». برش عرضی درخت سوژنی برگ ساده، منظم و هندسی است؛ در حالی که برش عرضی درخت پهن برگ، درهم است و بدین ترتیب، شکلی همسان ندارند. در شکل ۱-۶ ساختمان چوب درختان را مشاهده می‌کیم.

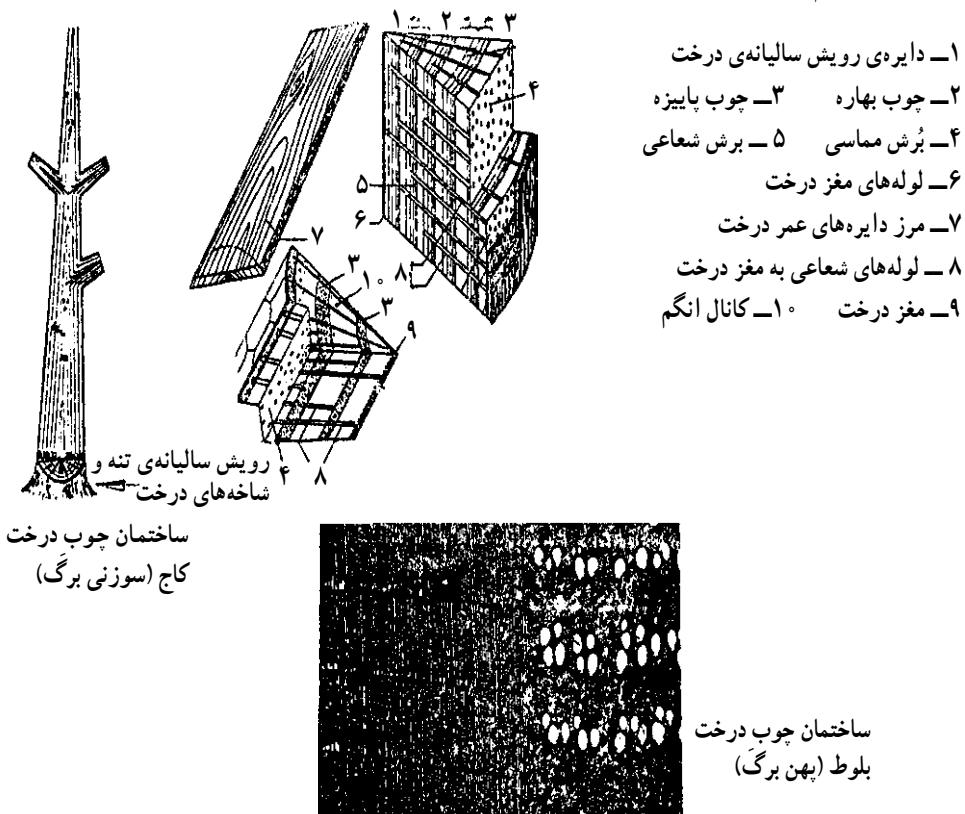

شكل ۱-۶- ساختمان چوب درختان

از برش عرضی درخت می‌توان چنین بی‌برد: چوب پوک بوده، جسم جامد آن کم و آب و هوایش زیاد است. در برش عرضی درخت هرچه نسبت سطح سوراخ‌های ریز به جسم جامد (بدنه‌ی تارهای چوب) زیادتر باشد، چوب سبک‌تر است. یا هرچه چوب سبک‌تر باشد، جای خالی بیش‌تری

دارد، بیش تر آب می مکد و تاب آن کمتر است. چون بخشی از آب درون چوب به بدنه‌ی تارهای آن می چسبد؛ پس، هرچه توپرتر باشد (تارهایش بیش تر باشد)، آب بیشتری به بدنه‌ی تارها می چسبد (زیادتر آب می مکد) و بیش تر از چوب‌های پوک کار می کند.

چوب سنگین، سفت‌تر، سخت‌تر و پایدارتر از چوب سبک است، زیرا تارهایش بیش تر است (توپرتر است). چون ساختمان چوب درخت سوزنی برگ، ساده است، باید به دنبال تارها یا عمود بر تارهایش بارگذاری کج به تارها (نه عمود و نه دنبال تارها)، تاب چوب را کم می کند و چوب تغییرشکل می دهد.

می توان تصوّر کرد که یک تکه چوب یک دسته تار به هم چسبیده است؛ از این رو در هم فشردن تکه چوب عمود بر تارها نیاز به نیروی چندانی ندارد.

چوب پاییزه توپرتر از چوب بهاره است. در روش سالیانه، هرچه چوب پاییزه بیش تر باشد، تاب چوب بیش تر است. هرچه دایره‌های سن درخت سوزنی برگ به هم دیگر نزدیک‌تر باشد، هم‌چنین هرچه دایره‌ی سن درخت پهن برگ، پهن‌تر باشد، تاب چوب آن‌ها بیش تر است.


۱-۶-بریدن درخت: در گذشته درخت را با تبر می بریدند. به این ترتیب که ابتدا از جهتی که درخت باید روی زمین، تنہ‌ی درخت در پای درخت لاش نشود. درخت را با ارهی دستی، تا هنگام افتادن روی زمین، شیره‌ی آن را با تبر گود می کردند؛ سپس سوی دیگر را می بریدند ارهی متوری و برقی می برند. در جایی که بخواهند جنگل را ریشه‌کن و از نو بسازند، پس از بریدن درخت، ریشه‌ی درخت را بیرون می آورند. در جایی که برای بردن تنہ‌ی درخت بریده، راه زمینی یا راه آبی نباشد، آن را با چرخ بال (هلیکوپتر) از درون جنگل بالا می کشند.

فصل بریدن درخت برای تاب چوب یکسان است. درخت را بیش تر در فصل پاییز می برند که شیره‌ی آن کم است. در فصل بهار و آغاز تابستان که شیره‌ی درخت زیاد است، قارچ‌ها و انگل‌ها به درخت بریده یورش می برند و به چوب آن آسیب می رسانند. پس از بریدن درخت بهتر است پوست آن را نکنند تا انگل‌ها زیر پوست آن جا نگیرند و به چوب آسیب نرسانند. تنہ‌ی درخت پوست کنده را باید در آفتاب گذاشت، زیرا یک پهلوی آن خشک شده، جمع می شود و پهلوی دیگر آن ترک می خورد؛ پس باید دور تا دور تنہ‌ی درخت یکنواخت خشک شود.

تنه‌ی درخت هنگام خشک شدن معمولاً دو نوع ترک می خورد؛ نخست، «از بیرون به درون». این نوع ترک هنگامی است که یک طرف تنہ‌اش خشک شود. دوم، «از درون به بیرون». این نوع ترک به چشم نمی آید. برای جلوگیری از آن می توان دو سر بریده‌ی تنہ‌ی درخت را گل مالی کرده یا

با کیسه‌ی پلاستیکی پوشانید تا آب درخت زود از دست نرود و از درون به بیرون ترک نخورد. افزون بر این دو نوع ترک، درخت در تنداشها از درون هم ترک می‌خورد. انواع ترک‌خوردگی در شکل ۲-۶ دیده می‌شود.

۳-۱-۶- بریدن الوار و تخته: تنہی درخت را به شکل چوب چهارتراش یا الوار یا تخته، با ارهی دستی، موتوری یا برقی، یا اره‌های سممه‌ای و صفحه‌ای می‌برند. اره‌ها به گونه‌ی تکی یا گروهی، شاغولی یا افقی کار می‌کنند. در جنگلهای شمال ایران اغلب با تبر، الوار می‌تراشند که به نام «الوار تبری» معروف است.

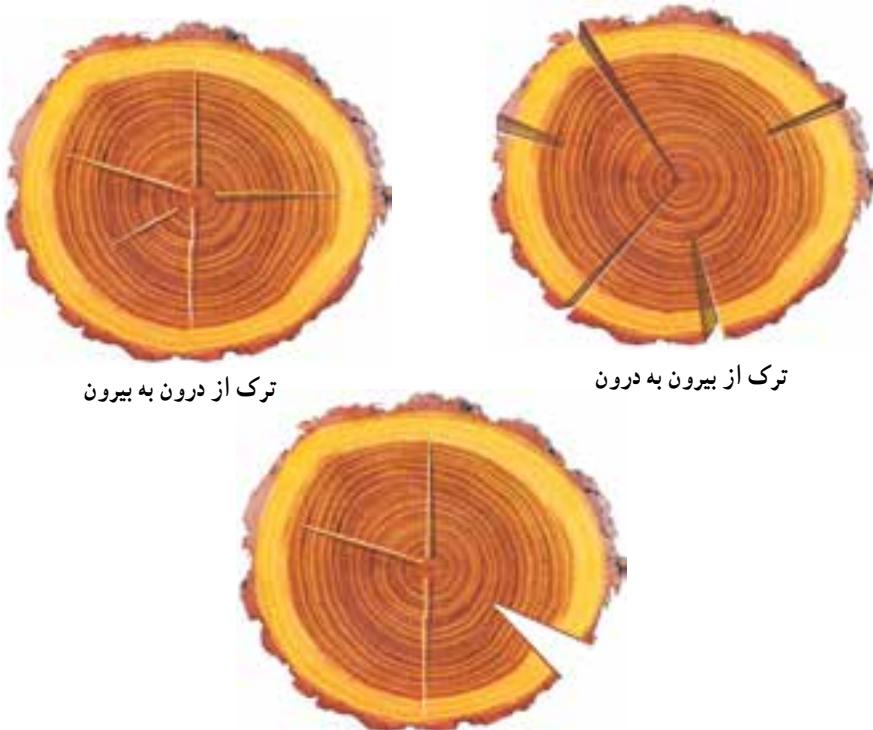

شکل ۲-۶- انواع ترک‌خوردگی چوب

۴-۱-۶- خشک کردن چوب: چوب درخت‌های تازه بریده، تا 20% وزن چوب خشک آن‌ها آب دارند. پیش از مصرف کردن، باید آب چوب را گرفت و آن را خشک کرد. در چوب تر دونوع آب وجود دارد: «آب نم» و «آب آزاد». تا 30% از آب درون چوب، آب نم است که در بدنه‌ی

تارهای چوب نفوذ کرده است. نزدیک به ۳۰٪ از بیش ترین آب درون چوب، آب آزاد است که در جاهای خالی درون چوب جا دارد. آب درون چوب را به وزن چوب خشک می سنجند:

$$\frac{\text{وزن چوب خشک} - \text{وزن چوب تر}}{\text{وزن چوب خشک}} = \text{آب چوب}$$

آب درون چوب درخت های پهنه برگ از ۱۵ تا ۱۳٪ و آب درون چوب درخت های سوزنی برگ از ۴۰ تا ۱۷٪ وزن چوب خشک آن ها، اندازه گیری شده است. چوب های خشک شده بزاری تا ۲۰٪ وزن خود، چوب های نیم خشک ۲۰ تا ۳۰٪ وزنشان و چوب های تر بیش از ۳۰٪ وزن خود آب دارند.

در ساختمان باید چوب خشک مصرف شود. چوب نیم خشک باید در جایی مصرف شود که با گذشت زمان خشک شود. در ساختن تونل ها و جایی که فشار زمین را توان پیش بینی کرد از گرده چوب تر استفاده می کنند؛ بدین منظور که تا حدی متأثر از فشار زمین بوده، اندکی خم شود، بی آن که بشکند.

برای خشک کردن طبیعی چوب چهار تراش و الوار و تخته، آن ها را در مکان های سریوشیده ای می خوابانند که دور آن باز و زمینش خشک بوده، هوا در آن جریان داشته باشد تا بدین ترتیب، کم کم خشک شود و آب درون چوب به کمتر از ۲۰٪ وزن خشک آن برسد. این کار در چوب های سست یک تا دو سال و در چوب های سخت سه تا چهار سال به درازا می کشد.

امروزه چوب را در گرم خانه خشک می کنند. چوب سست را یک تا دو روز و چوب سخت را سه تا چهار روز در گرم خانه می خوابانند تا خشک شوند و آب درون چوب تا حدود ۱۰٪ وزن خشک آن کاهش یابد. در گرم خانه که گرمابندی شده است نم به درون آن نمی رسد. گرمای درون گرم خانه ۶۰ تا ۹۰ درجه ای ساتنی گراد است که در آن، هوا با تندی نزدیک به دو متر در ثانیه دمیده می شود. هوای دمیده شده، بخار آب پر خاسته از چوب را می گیرد و نمناک می شود؛ سپس هوای نمناک را به بیرون انتقال می دهدند. اگر چوب در گرمای ۱۰۰ درجه خشک شود، فارچ ها، انگل ها و حشره های درون چوب هم نابود می شوند؛ همچنین انگم چوب بیرون می زند و نم در تمام چوب یکسان پخش می شود.

۵-۱-۶- کار کردن چوب: چوبی که در هوا خشک شده است، در جای نمناک آب می مکد و باد می کند و در جای گرم خشک نم پس می دهد. چوبی که چند روز زیر باران مانده و آب مکیده باشد، خشک شدن آن ماه ها به درازا می کشد.

در فلات خشک ایران، در و پنجره‌هایی که با چوب جنگلی خام ساخته می‌شوند، در زمستان نمی‌کشند و باد می‌کنند و سخت باز و بسته می‌شوند. برای روان کردن در و پنجره لبه‌ی آن‌ها را رنده می‌کنند. در تابستان پس از خشک شدن جمع می‌شوند و درز میان لنگه‌ی درها یا لنگه‌ی پنجره‌ها با هم دیگر و با چارچوب باز می‌ماند. برای جلوگیری از این امر در و پنجره‌ها را در صورتی که با چوب خام بسازند «قابلمه» می‌سازند تا چوب جای کار کردن داشته باشد.

۶-۱-۶- عیوب‌های چوب: بسیاری از معایب چوب به علت بد رویدن درخت است که از آن جمله‌اند :


پیچ خوردگی درخت: درخت‌های کنار جنگل یا درخت‌هایی که تنها یک طرفشان شاخه دارد، وزش باد آن‌ها را می‌پیچاند و درخت‌ها به شکل مارپیچی می‌رویند. لبه‌های الوار و تخته‌ی چنین درخت‌هایی پس از خشک شدن با هم متنافر می‌شوند.

رویدن درخت در یک طرف: در نقاطی که باد از یک سو می‌وزد، درخت‌ها در جهت وزش باد و به یک سو می‌رویند. در جهتی که باد می‌وزد، چوب درخت سست می‌شود و دایره‌های عمر درخت از یک دیگر دورتر می‌شود، اما در سوی دیگر، چوب درخت سفت می‌گردد و دایره‌های عمر درخت به یک دیگر نزدیک‌تر می‌شود. چوب چنین درختی پس از خشک شدن تاب بر می‌دارد. چندگانه رویدن درخت: درختی را که از روی خاک ببرند پاچوش می‌زنند. پاچوش‌ها کم کم کلفت می‌شوند و به یک دیگر می‌چسبند و به شکل یک درخت در می‌آیند. چوب چنین درختی «هم‌جور» کار نمی‌کند.

پرشاخه بودن درخت: بن شاخه‌ها هرگاه در تنہ‌ی درخت باقی مانند و درخت روی آن‌ها بروید، مانند جسم بیگانه در چوب به شمار می‌آیند. بن شاخه‌ها را با متنه از جا در می‌آورند و به جایشان با چسب یا میخ چوبی می‌کوبند. تخنه‌هایی که بن شاخه‌ی زیاد دارند، در آرایش دیوارهای درون سرسرا و اتاق استفاده می‌شوند؛ بی‌آن‌که بن شاخه‌ها را بیرون آورند.

گرهی درخت: در تکه‌هایی از تنہ‌ی درخت که تارهای چوبی، موازی هم‌دیگر نرویده باشند، گره پیدا می‌شود. گره در چوب‌های ساختمانی نوعی عیوب به شمار می‌آید، زیرا وجود گره باعث می‌شود چوب «هم‌جور» کار نکند. گرهی چوب سخت در کارهای آرایش به خصوص در مبل سازی مصرف می‌شود، زیرا در صورت پرداخت، لاک‌الکل خورده‌ی آن زیبا جلوه می‌کند. در شکل ۳-۶ انواع گرهی چوب مشاهده می‌شود.


ترک‌های حلقه‌ای در تنہ‌ی درخت: اگر در هنگام وزش طوفان و تندباد، درخت بیش از

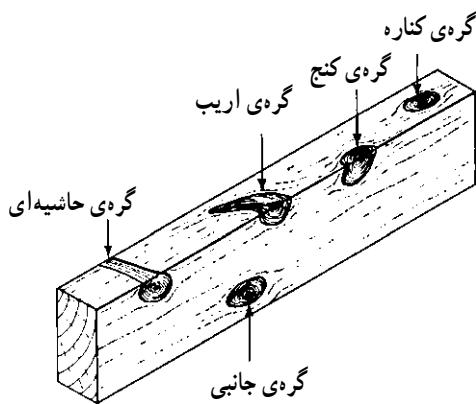

شکل ۳-۶- انواع گرهی چوب

اندازه خم شود دایره‌های عمر آن روی هم دیگر سُر می‌خورند و از هم جدا می‌شوند؛ همچنین هرگاه پس از بریدن درخت - هنگامی که درخت بر زمین می‌افتد - تنہ‌ی آن کوفته شود و دایره‌های عمر آن از یک دیگر جدا گردد، در میان دایره‌های از هم جدا شده‌ی درخت شیره‌ی درخت جمع می‌شود و در سرما یخ می‌زند؛ درنتیجه در تنہ‌ی درخت ترک‌های حلقه‌ای پیدا می‌شود.

الوار چنین درختی پس از خشک شدن در قسمت این ترک‌ها از هم دیگر جدا می‌شود و از این رو قابلیت کاربرد ندارد. در شکل ۴-۶ معایب چوب نشان داده می‌شود.

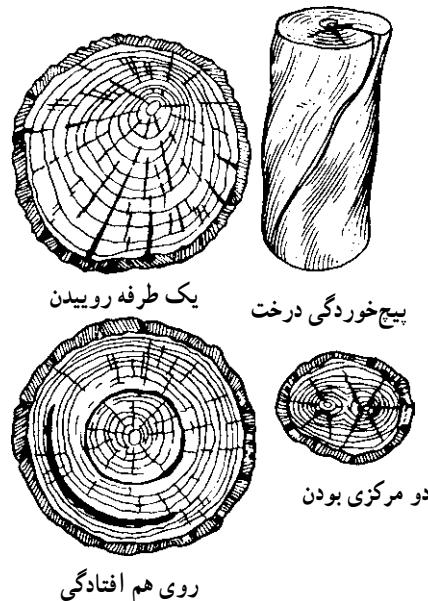

شکل ۴-۶- معایب چوب

ناخوشی‌های چوب: این عارضه بیشتر با نمکشیدن چوب پیدا می‌شود. چوب اگر در زیر آب یا همیشه در هوای خشک بماند زیاد دوام می‌کند. هوای نمناک بهویژه کم و زیاد شدن نمک هوا به چوب آسیب می‌رساند. اگر چوب گاهی زیر آب و گاه در هوا بماند، زود خراب می‌شود. برای نمونه، شمع‌های چوبی اسکله‌ها و دیوارهای بندری که هنگام جذر و مدد ری گاهی زیر آب و گاهی در هوا می‌مانند، زودتر از تکه‌های دیگر چوب که همیشه در هوا یا زیر آب هستند خراب می‌شوند. در جای نمناک چوب کفک می‌زند (چوب قارچ می‌گذارد) و خراب می‌شود.

موریانه، در زمین‌های خاک رسی نمناک زندگی می‌کند. موریانه چوب سفید و سست را می‌خورد اما نمی‌تواند به چوب‌های سخت و صمغی خللی وارد سازد. برای جلوگیری از آسیب رساندن موریانه، باید چوب سفید را با قیر آبکی یا قطران انود کرد یا روی سر و ته چوب سفید را که درون دیوار، کار گذاشته می‌شوند دوغاب گچ ریخت یا آن‌ها را روسوز کرد.

کرم چوب، در بعضی مناطق از جمله کناره‌های دریایی خزر، چوب سخت خام را هم می‌جود؛ برای جلوگیری از آن باید چوب را پیش از مصرف کردن عمل آورد.

۱-۶-۷- بهتر کردن جنس چوب: برای زیاد کردن دوام و تاب چوب، پایدار کردن چوب، یکسان نگاه داشتن شکل چوب، زیبا کردن نمای چوب و همانند آن این‌گونه عمل می‌کنند :

۱- چوب چارتراش، الوار و تخته را در هم می‌فسرند تا وزن فضایی آن‌ها به $1/45\text{t/m}^3$ برسد و حجمشان تا 50% حجم نفسرده‌ی آن‌ها کاهش یابد. تاب و سختی چوب در هم فشرده تا دو برابر افزایش می‌یابد. در ایران، با در هم فشردن چوب‌های سفید مانند کبوه و تبریزی، می‌توان جنس آن‌ها را بهتر کرده به جای چوب سخت به کار برد.

۲- با پختن یا بخار دادن چوب چارتراش و الوار، تاب خمسی آن‌ها در دنبال تارهایشان افزایش می‌یابد و مقاومت آن‌ها بیشتر می‌شود. برای خم کردن تخته‌ها آن را می‌پزند یا بخار می‌دهند تا نرم شوند. تخته‌ی نرم شده را خم می‌کنند و سپس آن را می‌بندند. پس از سرد شدن تخته به حال خمیده باقی می‌ماند.

۳- در ایران، پایه‌های چوبی سیم‌های خبررسانی را روسوز می‌کرdenد تا پس از قراردادن آن‌ها در زمین نپوسند و موریانه آن‌ها را نخورد.

۴- چوب‌های ساختمانی را در برابر نمکشیدن، کفک زدن، موریانه یا کرم و نظایر آن حفظ می‌نمایند. برای این کار روی چوب را انود می‌کنند. روی در و پنجره و چارچوب آن‌ها و همچین چوب‌های روی دیوارهای درونی بنها، لاک و الکل یا رنگ روغنی می‌مالند که در پی آن الکل و روغن پوسته‌ای از لاک یا رنگ ریزه سوراخ‌های سطح چوب را پُر می‌کنند و سطح چوب را

می‌پوشانند. بدین ترتیب، از نم کشیدن و باد کردن چوب جلوگیری می‌شود.

۵- تیرهای چوبی سقف و پایه‌های چوبی سیم‌های خبررسانی را با قیر آبکی یا قطران اندوخته می‌کنند یا آن‌ها را در حوضی از قیر آبکی یا قطران می‌خوابانند تا چسبنده‌ی سیاه، کمی در بدنه‌ی آن‌ها نشست کرده ریزه سوراخ‌های سطح چوب را پر کند. این کار سبب جلوگیری از نم کشیدن چوب می‌شود.

۶- تراورس‌های چوبی راه‌آهن، شمع‌های چوبی اسکله‌ها و سکوهای بندری، پایه‌های چوبی سیم‌های خبررسانی و مانند این‌ها را تزریق می‌کنند. به این صورت که تیرها و الوارها را در دیگ فولادی گذاشته در آن را می‌بندند؛ سپس هوا و شیره‌ی درون آن‌ها را می‌مکند و به جای آن، با فشار قیر آبکی یا قطران یا تانالیت یا جسم شیمیایی دیگر تزریق می‌کنند تا پایداری چوب در برابر پدیده‌های جوئی و نشت کردن آب زیاد شود.


تراورس‌های چوب جنگلی اندوخته شده، تزدیک به دوازده سال و تراورس‌های تزریق شده تزدیک به بیست و پنج سال زیر ریل راه‌آهن ایران دوام داشته‌اند.

۷- برای آن که چرخ‌های قطار راه‌آهن روی ریل فنری بغلند، گرده چوب تبریزی یا کبوه را به شکل الوار چارتراش می‌برند و آن را با تزریق کردن (مانند اشباع تراورس) عمل می‌آورند. الوار چارتراش تزریق شده را به کلفتی 1° میلی‌متر می‌برند و تخته‌های تزریق شده را زیر فشار 10 N/mm^2 درهم می‌فشارند تا ضخامت آن‌ها به 6 میلی‌متر کاهش یابد.

تخته‌های تزریق شده و درهم فشرده را به تکه‌های کوچک می‌برند و در زیر ریل و روی تراورس جا می‌گذارند، تا چرخ روی ریل فنری بغلند.

۸- ۱-۶- چوب‌های ساختمانی: در ساختمان، چوب به شکل گرد، الوار، چارتراش و تخته مصرف می‌شود. چوب‌ها با توان باربری زیاد، میانه و کم، گروه‌بندی شده‌اند. چوب‌های سنگینی مانند چوب انجیر جنگل‌های آستانه‌ای از آب سنگین تراست، برای شمع کوبی و سپرکوبی در کارهای دریابی و زیرآبی مصرف می‌شوند. در شکل ۵-۶ انواع مقاطع چوبی مشاهده می‌شود.

۹- ۱-۶- چوب‌های ساختگی: با گران شدن چوب، کارشناسان ناگزیر شدند از خردی چوب، پوشال، خاک اره و گیاهان، «تخته فنری»، «الوار چارتراش» و «تخته پوک» بسازند.

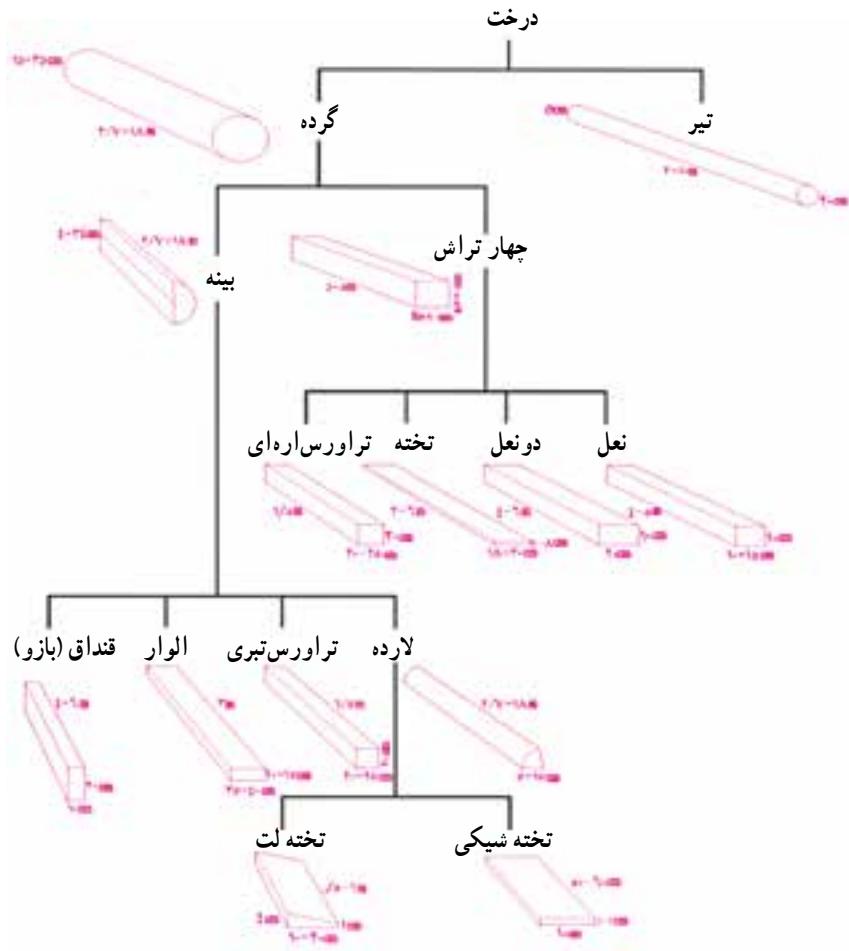


شکل ۵-۶- انواع مقاطع چوبی

۱-۱-۶- تخته فنری: در کارهای آرایشی درون بنا، در ساختن در، مبل و صندوقه‌ی بن، تخته‌فنری مصرف می‌شود. تخته‌فنری را به دو گونه می‌سازند :

الف) گرده چوب را بخار می‌دهند و عمل می‌آورند؛ سپس آن را به شکل برگ می‌برند. برگ‌های چوبی را در «سه لایه»، «پنج لایه»، «هفت لایه» و «نه لایه» زیر فشار 70° تا 20° بار روی هم می‌حسابند به گونه‌ای که تارهای چوب هر لایه بر تارهای لایه‌ی دیگر عمود باشند. این تخته‌ها که تخته‌ی سه لایی، پنج لایی و ... نام دارند فنری هستند و به خوبی خم می‌شوند؛ کمتر نم می‌کشند و کار نمی‌کنند. یعنی تغییر شکل نمی‌دهند (شکل ۶-۶).

تخته‌فنری‌های ممتاز را زیر فشار 500° تا 2000° بار به هم می‌حسابند.

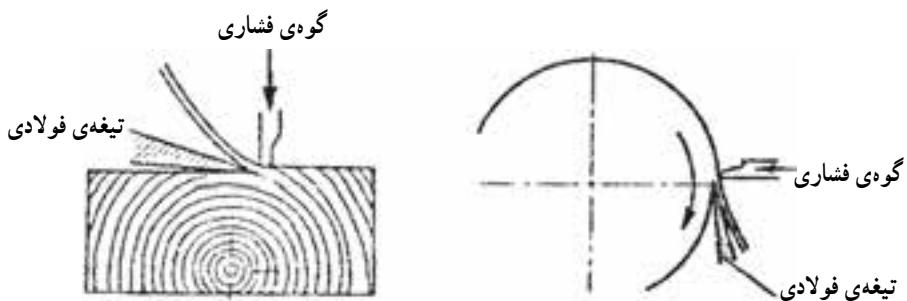

شکل ۶-۶- ساختن تخته‌ی چند لایی

در ساختن تخته‌ی چند لایی، چوب‌های نامرغوب را در لایه‌های میانی و چوب‌های مرغوب و نقش‌دار را در روی تخته می‌چسبانند.

ب) از خرد چوب، پوشال، خاکاره و چوب‌های ساخته شده از گیاهان (مانند تفاله‌ی ساقه‌ی نیشکر کارخانه‌ی قند) تخته‌ی فنری ساخته می‌شود. به این ترتیب که آن‌ها را پس از خشک کردن آسیاب می‌کنند. آن‌گاه خاکه چوب خشک را با 8% وزن آن با چسب انگمی اندود کرده در یک یا چند لایه روی صفحه‌ی فولادی تخت و زیر فشار شکل می‌دهند. تخته‌ی شکل‌گرفته را چند روز به حال داغ پرس می‌کنند تا اعمال آید. سپس آن را می‌سایند؛ آن‌گاه به اندازه می‌برند و دسته می‌کنند. به این نوع تخته‌ی فنری در ایران «فیبر» می‌گویند. فیبر سخت و بادوام است؛ نم نمی‌کشد، باد نمی‌کند و جمع نمی‌شود. فیبر را به کلفتی 5 تا 8 میلی‌متر و به وزن 87% تا $1/35$ تن بر متر مکعب می‌سازند. تاب کشش تخته‌ی فنری 7 تا 21 و تاب فشاری آن‌ها 14 تا 28 N/mm^2 است.

۱-۱۱- تخته‌ی پوک: از خرد چوب یا از چوبی که با گیاه ساخته شده، به روش خشک، نیم‌خشک و یا بیش‌تر به روش «تر» ساخته می‌شود. با ساییدن چوب یا پختن شیمیایی آن تار چوب می‌سازند. تارهای چوب را در آب شناور کرده آن را آبکش می‌کنند تا نمدی از تار چوب به‌جا ماند. این نمد را بی‌درنگ خشک کرده به شکل تخته درمی‌آید. آن‌گاه وزن فضایی آن را بیش از 38% تن بر متر مکعب است. برای عایق‌بندی صدا به کار می‌برند. نمد تار چوب ته‌نشسته در آب کش را به حال گرم پرس می‌کنند تا وزن فضایی آن به 85% تن بر متر مکعب برسد. روی تخته‌های پوک ساخته شده با تار چوب، روکش چوبی خوش‌نما می‌چسبانند و برای روکوبی مبل، در آرایش داخلی ساختمان و تیغه‌بندی مصرف می‌کنند. برای آن که این تخته نم نکشد، روی آن‌ها را با پلاستیک شفاف اندود می‌کنند. این تخته‌ها را با روغن یا قیر تزریق می‌کنند که نم نکشد و

پس از سخت کردن، آن‌ها را در فرش کف و ساختن صندوقه‌ی بتن نما مصرف می‌کنند. روی تخته‌های سخت شده را لعب می‌کشند و به جای کاشی در آب‌ریزگاه به مصرف می‌رسانند. با تار چوب و پوشال چوب تخته‌ی پوک برای ساختن در، عایق‌بندی حرارتی و برودتی و عایق‌بندی صدا، استفاده می‌کنند. روی تخته‌های پوکی که در ساختن در و آرایش داخلی مصرف می‌شوند، روکش چوب خوش‌نما مانند گرد و زیتون می‌چسبانند. با تار چوب و دوغاب گچ یا دوغاب سیمان، تخته‌های سبک می‌سازند و در ساختمان برای عایق‌بندی حرارتی و صوتی و نظایر آن استفاده می‌کنند.

از چوب‌های سخت خوش‌نما مانند گرد و زیتون، «پارکت» می‌سازند و روی تخته‌های سخت فرش شده در کف می‌چسبانند. دوام تخته‌های ساخته شده با تار یا پوشال چوب به جنس چوب و چسب آن بستگی دارد. این تخته‌ها پس از نم کشیدن چوب نمی‌توانند ورم کنند، بلکه در آن‌ها تنفس برشی پیدا می‌شود؛ از این رو باید در چسب آن‌ها آب نشست نکرده آن را نرم و در خود حل نکند. چسب‌هایی که در ساختن تخته‌های پوک مصرف می‌شوند، از جنس **Formaldehyd H.CO₂** انگمی هستند. با چسباندن تخته‌های کلفت و نازک و دراز و کوتاه به هم دیگر، الوار چارتراشی برای ستون تیر و خریا ساخته می‌شود. این الوارهای بهم چسبیده عیب‌های الوارهای چوب طبیعی را ندارند و به اندازه‌ی بزرگ و موردنظر نیز ساخته می‌شوند.

۱۲-۱-۶- ویژگی‌های چوب‌های ساختمان

وزن چوب: وزن ویژه‌ی چوب $1/55$ و وزن فضایی آن $1/1$ تا $1/3$ تن بر مترمکعب است. وزن فضایی چوب‌ها گویای تاب، برجهندگی و سختی آن‌هاست و یک اندازه نیستند. وزن فضایی چوب‌های یک درخت هم یکسان نیستند. برای مثال، چوب بهاره سبک‌تر از چوب پاییزه است. وزن فضایی چوب‌های ساختمانی که در هوا خشک شده‌اند و نزدیک به 12% وزنشان آب داشته باشند $46/71$ تا $12/1$ تن بر مترمکعب اندازه‌گیری شده است.


تاب و برجهندگی چوب: تاب هر چوب به آب درون آن بستگی دارد. چوبی که 5% وزنش آب داشته باشد دارای بیش‌ترین تاب است. اگر تاب چوبی از 15% وزنش آب داشته باشد برابر «یک» گرفته می‌شود. هرگاه آبش به 40% افزایش یابد، تابش به 60% کاهش می‌یابد. تاب چوب تزریق شده 10 تا 25% زیادتر از همان چوب است که تزریق نشده باشد.

تاب و برجهندگی چوب نسبت به وزنش زیاد است و با زیاد شدن وزن فضایی چوب افزایش

می‌یابد. تاب کششی چوب دنبال تارهایش تا 10° برابر عמוד بر تارهای آن است. تاب کششی چوب در امتداد تارهایش 60° تا 200° و تاب فشاری آن 30° تا 80° N/mm² است. تاب خمشی چوب نسبت به وزن فضایی آن زیاد است. تاب برشی چوب در امتداد تارهایش 3° تا 15° N/mm² و عמוד بر تارهایش کمتر است. هرچه وزن فضایی چوب بیشتر باشد تاب آن نیز زیادتر است؛ همچنین هرچه چوب نمناک‌تر شود، تاب آن کاهش می‌یابد. با بارگذاری همیشگی به چوب و با گذشت زمان تاب چوب کم می‌شود. ضریب برجهندگی چوب 7000° تا 17000° N/mm² است.

به چوب‌های ساختمانی، بسته به جنس و چگونگی عمل آوردن آن‌ها می‌توان به اندازه‌های یادشده بارگذاشت:

تخمه‌های چوب سوزنی برگ به هم چسبیده			چوب‌های سوزنی برگ
خمشی	خمشی، در امتداد تارها	خمشی، در امتداد تارها	خمشی، در امتداد تارها
N/mm ²	14 تا 11	13 تا 7	خمشی، در امتداد تارها
N/mm ²	10/5 تا 8/5	10 تا	خمشی، در امتداد تارها
N/mm ²	11 تا 8/5	11 تا 6	خمشی، در امتداد تارها
N/mm ²	1/2 تا	0/9 تا	خمشی، در امتداد تارها
N/mm ²	2/5 تا 2	2/5 تا 2	خمشی، عמוד بر تارها

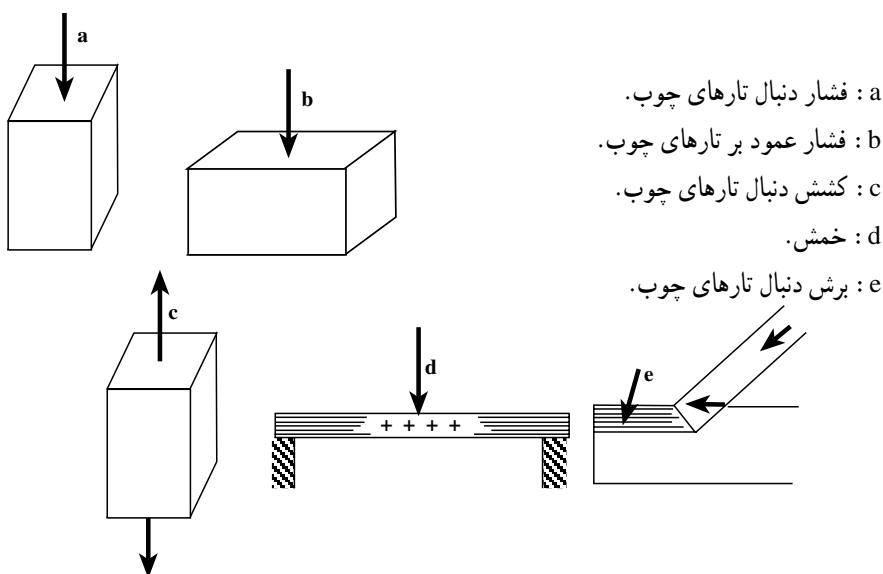

شکل ۷-۶- ظرفیت باربری چوب

۱۳-۱-۶- مزایا و معایب چوب ساختمانی: چوب سبک است، کارکردن با آن آسان است، صدا و گرمایگرانی چوب کم است. ضریب گرمایگرانی چوب $0.06 \text{ kcal/mh}^{\circ}\text{C}$ تا 0.28 است (در حالی که ضریب گرمایگرانی الومینیم 140°C ، آهن 250°C ، آجر 450°C و آب 4°C است). گرمایگرانی چوب، دنبال تارهایش دوباره عمود بر تارهایش است و با زیاد شدن وزن فضایی و نمناکی چوب افزایش می‌یابد.

پس از برداخت کردن و رنگ الکلی زدن روی چوب سخت، نمای زیبا پیدا می‌کند که می‌توان آن را روی تخته‌های فرنی، ورق‌های برنجی یا آلومینیمی چسباند و برای آرایش دیوارهای داخلی ساختمان مصرف کرد.

چوب در برابر پدیده‌های آب و هوای پایدار نیست. بدین صورت که نم می‌کشد؛ باد می‌کند و در گرما، خشک و جمع می‌شود و اگر اندازه‌ی جمع شدنش زیاد باشد ترک می‌خورد. چوب در برابر آفت‌ها (قارچ، موریانه و حشره) پایدار نیست. چوب زود آتش می‌گیرد و در گرمای 275°C درجه خود به خود می‌سوزد. ساییده شدن چوب به سختی آن بستگی دارد. در جدول ۱-۶ بعضی گونه‌های درخت و کاربرد آن‌ها (سخت چوب‌ها) دیده می‌شود.

آیا می‌دانید که...

چوب از زمان باستان در ایران به صورت مصالح ساختمانی در بخش‌های مختلف ساختمان‌ها به کار می‌رفته است. آسمانه (سقف) اتاق‌های بزرگ در شوش و تخت جمشید از سیستم تیرهای چوبی برخوردار بوده است. این تیرها به اندازه‌های 18×25 سانتی‌متر روی ستون‌های سنگی و یا چوبی قرار داشته است.

در زمان هخامنشیان چوب سدر در ساختمان قصرهای شوش و تخت جمشید، در سایر کاخ‌ها به عنوان ستون و تیر به کار رفته است.

چوب بلوت که چنین می‌نماید که همان چوب یاکا است، دارای ویژگی‌های فیزیکی عالی، دوام و سختی زیاد است و چنین پیداست که در پایه‌ی ستون‌های کاخ‌های هخامنشی به کار می‌رفته است. در کتیبه‌ی شوش داریوش در ساختن شوش به هر دو گونه‌ی چوب یعنی سدر (cedar) و بلوت (yaka) اشاره شده است: «... چوب سدر که به کار رفته از جایی آورده‌اند که کوه لبنان نامیده می‌شود. آشوریان این چوب را از لبنان تا بابل آورده‌ند. چوب یاکا از گندار (قندهار) و کرمان آورده شد ...»

در دوره‌ی ساسانیان (۶۵۱ – ۲۲۱ م) قوس‌ها و سقف‌های قوسی شکل دارای مهاره‌ای چوبی از چوب سدر بوده که برای خشی کردن نیروی رانشی سقف‌های قوسی به کار برده می‌شده است. در دوره‌های اسلامی نیز کاربرد چوب و چوب کاری ادامه و توسعه یافت. در ساختمان‌های دوره‌ی ساسانی و اسلامی و دیگر دوره‌ها از تیرهای چوبی برای کلاف‌کشی در ساختمان‌ها نیز سود می‌برداشند. تیرهای آسمانه‌ی بیشتر مسجدها و ستون‌ها و درهای آن‌ها از چوب ساخته می‌شده است. آرایش‌های چوبی نیز در بخش‌های گونه‌گون مسجدها و ساختمان‌ها به کار رفته است. مقدسی جغرافی دان اسلامی چنین گفته است که ری دارای اهمیت صادراتی از نظر محصولات چوبی بوده و این محصولات از چوب‌های تبرستان ساخته می‌شده‌اند. اهمیت کار چوبی و استاد کار چوب به اندازه‌ای بوده که معمولاً نام آن در آثار چوبی به جای گذاشته می‌شده است. یکی از انواع دیگر چوب که برای ساختن اجزاء ساختمانی چون در و پنجره‌ها و ستون‌ها در ایران معمول بوده و از آن در سده‌ی دهم هجری یاد شده است، چوب چنار بوده است.

۶-۲ شیشه

شیشه ماده‌ای است بی‌رنگ، شفاف، سوگذران، شکننده و با سختی حدود ۶/۵ که در ساختن ظروف، اشیای زیستی، آبینه و در و پنجره‌ی ساختمان به کار می‌رود.

در ساختمان‌ها شیشه‌ی جام ساختمانی برای عبور نور و در عین حال به منظور جلوگیری از تأثیر عوامل جوی به داخل ساختمان به کار می‌رود. مواد اولیه‌ی شیشه‌های جام ساختمانی که عمدتاً از نوع سیلیس، آهکی و سودایی هستند عبارت‌اند از : ماسه‌ی سیلیسی، مواد گدازآور آهکی و سودایی.

شیشه‌سازی دارای چهار مرحله‌ی عده است :

(الف) ذوب، (ب) شکل دادن، (ج) باز پخت یا تاباندن و (د) پرداخت.

در مرحله‌ی ذوب، مواد اولیه را به صورت گرد نرمی درمی‌آورند و به اندازه‌ی معینی با یک دیگر می‌آمیزند؛ سپس در کوره‌ی شیشه‌سازی آن‌ها را ذوب می‌کنند و معمولاً قدری خردشیشه نیز در کوره می‌ریزند.

در مرحله‌ی شکل دادن، شیشه‌های جام ساختمانی را به صورت نوار ممتد پیوسته‌ای از کوره بیرون می‌کشند و به گونه‌ی «شاغولی» (در چاه) و افقی (در کanal) از میان غلتک‌هایی عبور داده آن را به تدریج سرد می‌کنند.

جدول ۱-۶- بعضی گونه‌های درخت و کاربرد آن‌ها (سخت‌چوب‌ها)

نام چوب	وزن	رنگ و بافت	مقارمت	کاربرد
توسکا	سبک	توسکای قرمز از سفید به صورتی کمرنگ مایل به قهوه‌ای تغییر می‌کند	مقاومت کم و نرمی متوسط	اثانیه رنگ شده و کابینتسازی
زبان گچشک	سنگین	رنگ روشن - رگهای آشکار	مقاومت بالا	برای نازک کاری بسیار عالی، دسته کالا و لوازم ورزشی، پانل‌ها و تزیینات داخلی
زیروفون	متوسط	مغز آن قهوه‌ای روشن و چوب آن نقریباً سفید - بافت ساده و نرم	نرم است	ایده‌آل برای تخته‌های نقاشی و کابینتسازی
راش	متوسط	رنگ چوب مایل به قرمز است	سخت، محکم و بادوام	اثانیه، کفسازی، نازک کاری‌های داخلی
غان (توس)	سنگین	زرد و قرمز بافت مناسب	سختی، استحکام و مقاومت مناسب	کابینت و درسازی
گیلاس	سنگین	قهقهه‌ای قرمز - دارای بافت مناسب با نقش‌های زیبا و باشکوه	محکم، چگال و قوی	بلمان
نارون قرمز	سنگین	زرد عسلی - بافت ملایم	متوسط	نازک کاری‌های رنگی طبیعی را به خوبی به خود می‌گیرد.
افرا	سنگین	قرمز و سفید	سخت، چگال و بادوام با مقاومت بسیار بالا	اثانیه، کفسازی، پله‌های عبوری و درها و نرده‌ها
بلوط	سنگین	قرمز و سفید	سخت، قوم و محکم	تیرها و ستون‌های ساختمان، پارکت، نرده، پانل، اثانیه
سپیدار	سنگین	مرکز آن قهوه‌ای مایل به زرد. چوب آن سفید تیره است. بافت نرم	نرم است	پانل‌های چسبنده، تزیینات داخلی کابینتسازی
گردو	سنگین	مغز آن قهوه‌ای تیره با کثافت زیاد است و چوب آن روشن‌تر است، گردو با برش مسطح و شیوه‌های دیگر، نقش‌های بسیار زیبایی می‌آفریند.	سخت و بادوام	انواع مختلفی دارد و به خاطر زیبایی بافت و رگهای آن برای خلق و اجرای آثار معماری بی‌نظیر است. اثانیه، پارکت، نرده، در و پنجره و روکش

در مرحله‌ی «عمل»، باز پخت یا تاباندن در محفظه‌ای به نام «گرم‌خانه» انجام می‌شود.


در مرحله‌ی «پرداخت» شیشه را به طول‌های دلخواه می‌برند و پس از بازرسی و پیرایش آن‌ها را به اندازه‌ی نهایی درآورده، بسته‌بندی می‌کنند و به بازار مصرف می‌فرستند.

شیشه‌ی تخت را به روش ریختنی یا خروج از قالب شکل می‌دهند و پس از سرد کردن تدریجی و تاباندن آن را می‌سایند و سطح آن را پرداخت می‌کنند.

تولید شیشه‌ی شناور در سال‌های اخیر در حال گسترش است. در این روش شیشه‌ی مناسب پس از خروج از کوره به صورت نوار افقی ممتدی به روی قلع مذاب عبور داده شده در عین حال ناهمواری‌های سطح روی شیشه به وسیله‌ی شعله مرتفع می‌شود.

سطح قلع مذاب و سطح روی شیشه در اثر نیروی وزن، همواره افقی هستند، درنتیجه، دو سطح شیشه‌ی تولیدی به این روش کاملاً موازی بوده ضخامت شیشه در همه جای آن یک‌نواخت است. شیشه پس از شکل گرفتن و عبور از گرم‌خانه تابانده می‌شود و پس از برش، بازرسی، اندازه‌کردن و بسته‌بندی به بازار عرضه می‌گردد.

شیشه به دو صورت «ساده» و «گل‌دار» در رنگ‌های متنوع و به صورت منعکس کننده (نیم آبینه) تولید می‌شود. برای ساختن شیشه‌ی گل‌دار از غلتک‌های برجسته و نقش‌دار استفاده می‌کنند. رنگ شیشه‌های رنگی ممکن است در تمام ضخامت یا به صورت سطحی باشد یا به روش الکتروشیمیابی در عمق سیار کمی از سطح شیشه به صورت لایه‌ی نازکی قرار گیرد. در شیشه‌های منعکس کننده (رفلکسی) مواد فلزی برآق به روش اخیر در شیشه قرار می‌دهند. برخی از رنگ‌ها گرم‌گیر هستند و در فصل گرما کاهش ورود گرما را از طریق شیشه‌های رنگی به داخل ساختمان سبب می‌شوند و در نتیجه منجر به کاهش بار برودتی دستگاه‌های تهویه می‌گردند. افزون بر شیشه‌های شفاف ساده، شیشه‌های کدر (تار)، شیری و مات نیز ساخته می‌شوند. برخی از شیشه‌ها را با عملیات حرارتی یعنی گرم کردن تا حد سرخ شدن و سرد کردن ناگهانی یا با عملیات شیمیابی می‌تنند. شیشه‌ی تنیده از شیشه‌ی جام معمولی ساخته می‌شود، اما در برابر فشار، ضربه و شوک حرارتی دارای استحکام پیش‌تری است. در صورت شکستن به شکل دانه‌های نخودی درمی‌آیند؛ از این‌رو آن را «شیشه‌ی ایمنی» می‌نامند، زیرا برخلاف شیشه‌های معمولی دارای لبه‌های تیز نمی‌شوند. شیشه‌ی ایمنی را نمی‌توان برید، سایید، تراشید و سوراخ کرد؛ براین اساس، قبل از تنیدن باید این قبیل عملیات روی آن انجام شود. گاهی برای استحکام بخشیدن به شیشه‌ی معمولی در برابر خمش، ضربه و جلوگیری از ریزش قطعات آن هنگام شکستن و آتش‌سوزی – با قراردادن تور سیمی در میان شیشه – آن را «مسلح»

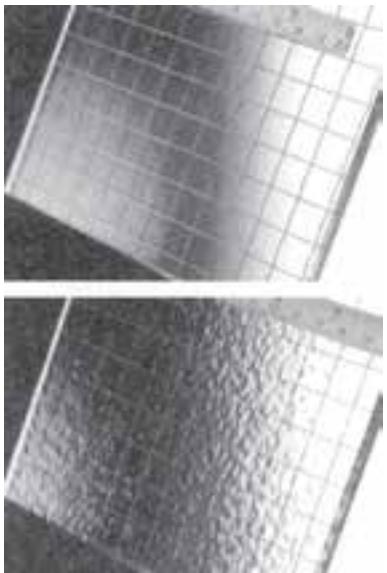

شکل ۶-۸—شیشه‌های مسلح



شکل ۶-۹—انواع بلوک شیشه‌ای

می‌سازند (شکل ۶-۸). برخی از شیشه‌ها در دو یا چند لایه ساخته می‌شود و بین آن‌ها لایه‌ای از مواد پلاستیکی شفاف قرار می‌گیرد. این قبیل شیشه‌ها به هنگام شکستن خرد می‌شود، اما قطعات آن نمی‌ریند. بلوک شیشه‌ای را یا از طریق «دمشی» همانند بطری‌سازی به شکل توخالی قالب می‌زنند یا با جوش دادن لبه‌ی دو قطعه نیم‌بلوک توگود و پرس کردن آن‌ها به یک‌دیگر می‌سازند. بلوک‌های شیشه‌ای در انواع ساده و تزیینی ساخته شده برای گذراندن نور از آن‌ها بهره‌گیری می‌شود.

بلوک‌ها در عین حال عایق حرارتی و صوتی نیز هستند. ابعاد بلوک‌های شیشه‌ای معمولاً ۲۰×۲۰ یا ۳۰×۳۰ سانتی‌متر و ضخامت آن‌ها $۱\text{--}۲$ سانتی‌متر است. (شکل ۶-۹)

شیشه‌های عایق حرارتی و صوتی از دو یا چند لایه ساخته می‌شوند و لبه‌ی آن‌ها دور تا دور جوش داده می‌شود. کاشی یا آجر شیشه‌ای نوعی بلوک شیشه‌ای توپر است که به روش پرس کردن خمیر شیشه در قالب به شکل ساده یا گل‌دار — به ابعاد ۲۰×۲۰ یا $۱۲/۵ \times ۱۲/۵$ و ضخامت $۷/۵$ سانتی‌متر — ساخته می‌شود. آجر و بلوک شیشه‌ای برای رساندن نور از بام به داخل ساختمان‌ها و نورگیری زیر زمین‌ها به کار می‌رود. این شیشه‌ها را می‌توان برید؛ تراشید؛ سوراخ کرد و با گرم کردن خم نمود و جوش داد. بریدن، تراشیدن و سوراخ کردن شیشه با ابزار سخت (نوك الماسه) صورت می‌گیرد.

شیشه‌های خم شوی پلاستیکی از جنس شیشه‌های سیلیکاتی نیستند و در این بخش از آن‌ها بحث نخواهد شد.

شیشه‌های مات رنگی از تنیدن شیشه جام و پختن یک لایه رنگ مات بر روی آن به رنگ‌های متنوع تولید می‌شوند و برای ساختن دیوارهای جداکننده و در نمازازی ساختمان به کار می‌روند. ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول

۱-۲-۶- شیشه‌های جام: شیشه‌های جام مصرفی باید نو، کاملاً صاف، شفاف، بی‌رنگ، عاری از موج و فاقد حباب‌ها و یا هر نوع عیب دیگری نظیر لب‌پریدگی، لب برآمدگی، ناخنک، ترک، خراش، لکه، دودزدگی و خم باشد.

ضخامت شیشه باید در تمام سطح یک‌نواخت بوده و صافی و یک‌نواختی ضخامت آن به گونه‌ای باشد که اگر از زاویه‌ی 60° درجه از پشت شیشه به جسمی نگاه شود که در فاصله‌ی یک‌متري آن قرار دارد، آن جسم کج و معوج به نظر نرسد. شیشه باید قابلیت رنگ آمیزی داشته باشد و خاصیت ارجاعی و انعطاف‌پذیری خود را حفظ کند. شیشه باید در برابر عوامل جوی و هوازدگی پایدار باشد و پس از گذشت زمان کدر نشود.

۲-۶- شیشه‌های ایمنی: شیشه‌های ایمنی مصرفی باید از شیشه‌های جام تهیه گردد که کیفیت آن‌ها مطابق استاندارد ایران باشد. شیشه‌های ایمنی ممکن است رنگی، بی‌رنگ، شفاف یا نیمه‌شفاف باشد. از لب‌پریدگی‌های کوچک تا ۱۳ میلی‌متری لبه‌ی شیشه‌ها می‌توان صرف نظر نمود، اما وجود هرگونه خراش و ترک در شیشه‌ی ایمنی ممنوع است.

۳-۶- مصالح نصب: برای نصب شیشه باید از مصالحی بسته به مصرف خاص استفاده نمود که از آن جمله است: بتانه (زموسقه)، مواد پلاستیکی و لاستیکی، نوار پلاستیکی و لاستیکی دور شیشه، پیچ، میخ و زهوارهای مصرفی برای نصب شیشه‌ها. این مواد و مصالح باید از نوع مرغوب و موردنسب باشد. مصالح نصب باید از دوام کافی برخوردار بوده و در برابر عوامل جوی، بهویژه آفتاب پایدار باشند و ویژگی‌های خود را تا مدت درازی حفظ کنند.

۴-۶- حمل و نقل و بارگیری: بارگیری، حمل و باراندازی انواع شیشه باید با دقت صورت گیرد. جام شیشه باید با پوشال محکم بسته‌بندی شده در جعبه‌های چوبی مقاوم قرار داده شوند. بین هر دو جام باید برگ‌های کاغذی یا مشابه آن گذارده شود تا از تماس سطوح شیشه جلوگیری گردد. روی جعبه‌های محتوی شیشه باید مشخصات شیشه، شامل: نام کارخانه‌ی سازنده،

ضخامت، ابعاد، تعداد و سایر ویژگی‌های آن نوشته شود.

آیا من دانید که



از تمدن ایلامی که در سرزمین خوزستان در قرن سیزدهم پیش از میلاد درخشید و از زیگورات چغازنبیل بطری‌های شیشه‌ای و نیز لوله‌های خمیر شیشه‌ای به طور ۷۵ سانتی‌متر و قطر خارجی ۳/۷۵ سانتی‌متر و قطر داخلی ۱/۳ سانتی‌متر به دست آمده است. این لوله‌ها از مارپیچی‌های شیشه مات ساخته شده و گویا در شبکه‌ی پنجره‌ها به کار رفته بوده است در یکی از دره‌های زیگورات چغازنبیل موzaئیک‌های شیشه‌ای سفید و سیاه نیز قرار داده شده بوده است.

از دوران هخامنشی نیز در تخت جمشید آوندهای شیشه‌ای و پشت‌نمای به دست آمده است. چنین پیداست که صنعت شیشه‌سازی در زمان اشکانیان نیز رواج خوبی داشت.

در دوره‌ی ساسانیان نیز صنعت شیشه‌سازی و ساختن آوندهای شیشه‌ای رواج زیادی یافت. نشانه‌هایی از آن دوران به دست آمده است که نشان‌دهنده‌ی تکامل این صنعت در آن زمان است. در این دوره آوندهای شیشه‌ای با چرخ برش داده شده و آرایش می‌شد. و چنین پیداست که از زمان ساسانیان نوعی چرخ برش در ایران اختراع شده است. احتمال دارد که بین این ابداع و برش شیشه و کیفیت شیشه‌های ساسانی رابطه‌ای وجود داشته باشد. یکی از نمونه‌های ظروف شیشه‌ای این دوره پیمانه‌ی خسرو اول پادشاه ساسانی است که در موزه‌ی بی‌بی‌لیوتک پاریس نگهداری می‌شود.

در اوائل دوران اسلامی صنعت شیشه‌گری مانند سایر حرفة‌ها از سنت‌های ساسانی پیروی نمود. از سده‌های اول تا سوم هجری آثاری از اشیاء شیشه‌ای در ری و سامره یافت شده است. در دوره‌های اسلامی ساختن ظروف شیشه‌ای از راه دمیدن انجام می‌گرفت. شیشه‌ی مذاب که در انتهای لوله قرار داشت به‌وسیله دمنده دمیده می‌شد تا آن که شکل کلی آن پدیدار می‌گشت. نام‌گذاری شیشه‌ی جام بر روی این نوع شیشه‌ها از روش دمیدن و فرم دادن به محصول جامی شکل ریشه گرفته است.

۳-۶- چسباننده‌ها

چسباننده‌ها را می‌توان به دو نوع عمده تقسیم کرد: «چسباننده‌های سیاه» و «چسباننده‌های رزینی یا شیمیایی».

۱-۳-۶- چسباننده‌های سیاه: چسباننده‌های سیاه شامل مواد قبری و قطرانی هستند.

قیر: قیر جسمی است به رنگ سیاه مایل به قهوه‌ای و چسباننده که از مقداری هیدروکربور ساخته شده است. برخی از هیدروکربورهای قیر دارای گوگرد، اکسیزن و ازت هستند. قیر در دمای عادی جامد است و بر اثر گرما نرم و روان می‌شود. قیر در روغن‌های معدنی و حلال‌هایی مانند سولفورکربن حل می‌شود. امروزه دو نوع قیر معدنی و نفتی در ساختمان مصرف می‌شود.

قطران: هنگامی که موادی آلی مانند چوب، زغال‌سنگ، تورب (شاخه و برگ که تبدیل به خاک می‌شود) و نظایر آن‌ها را در ظروف سربسته و دور از هوا حرارت دهند از آن‌ها گازهایی برمی‌خizد. از سرد کردن این گازها قطران خام حاصل می‌شود. در اثر پالایش و تقطیر قطران خام، مواد فوار آن خارج شده و جسم جامد یا نیمه‌جامدی از آن برجای می‌ماند که «زفت قطران» نامیده می‌شود.

ویژگی‌های عمومی چسباننده‌های سیاه عبارت‌اند از :

۱- نفوذ ناپذیر بودن در برابر رطوبت آب

۲- عایق بودن الکتریکی

۳- پایدار بودن در برابر اسیدها، بازها و نمک‌ها

۴- قابلیت ارتجاج و چسبندگی به سایر مصالح و تشکیل قشر نازک بر روی آن‌ها.

معایب چسباننده‌های سیاه

۱- تجزیه شدن در گرمای زیاد و تبدیل آن‌ها به زغال همراه با اشتعال

۲- از دست دادن چسبندگی آن‌ها در محیط‌های مرطوب و آلوده به خاک و مواد نرم

۳- تغییر شکل دادن در برابر فشار و برخی حلال‌ها.

۶-۳-۶- انواع چسباننده‌های سیاه

قیر معدنی و روغن‌های نفتی: قیر معدنی و روغن‌های نفت خامی که از زمین می‌جوشد، مواد آن به آن «قیر معدنی» گفته می‌شود. قیرهای معدنی خالص نیستند و بیشتر آمیخته با اجسام معدنی مانند خاک رس کلوئیدی، خاکستر آش‌فشنانی، گوگرد و بقایای گیاهی هستند. برای پالایش قیرهای معدنی آن‌ها را تا حدود 16° درجه گرم کرده سپس صاف می‌کنند.

قیرهای خالص: قیرهای خالص از پالایش نفت خام به دست می‌آید. در اثر حرارت دادن نفت خام، موادی چون بنزین، حلال‌های نفتی، نفت چراغ، نفت گاز و سایر روغن‌های سبک آن در برج‌های تقطیر پالایشگاه جدا شده در گرمای بیش از 38° درجه (در فشار عادی) قیر آن برجای می‌ماند که

به صورت جامد یا نیمه جامد است. در مقایسه‌ی قیرهای معدنی و قیرهای خالص، تفاوت‌هایی وجود دارد که اهم آن‌ها بدین شرح است:

۱- قیرهای نفتی گوگرد کم‌تری دارند.

۲- قیرهای معدنی حاوی مواد معدنی و خاکستر هستند. در حالی که قیرهای نفتی خالص‌ترند.

۳- روغن قیرهای خالص بیش‌تر از قیرهای معدنی است.

۴- شماره‌ی اسیدی، استری و صابونی شدن قیر نفتی کم‌تر از قیر معدنی است.


۵- پارافین قیر معدنی کم‌تر از قیرهای نفتی خالص است.

قیرها به طور عام براساس درجه‌ی نفوذ، درجه‌ی کشسانی و درجه‌ی نرمی شناسایی می‌شوند.

درجه‌ی نفوذ: درجه‌ی نفوذ، میزان فرو رفتن سوزنی با مشخصات معین تحت وزن یک صد


گرم نیرو در مدت ۵ ثانیه در نمونه‌ی قیر در دو حرارت صفر و ۲۵ درجه سانتی‌گراد می‌باشد (شکل

۶-۱۰) این ویژگی به صورت درجه نمایش داده می‌شود.

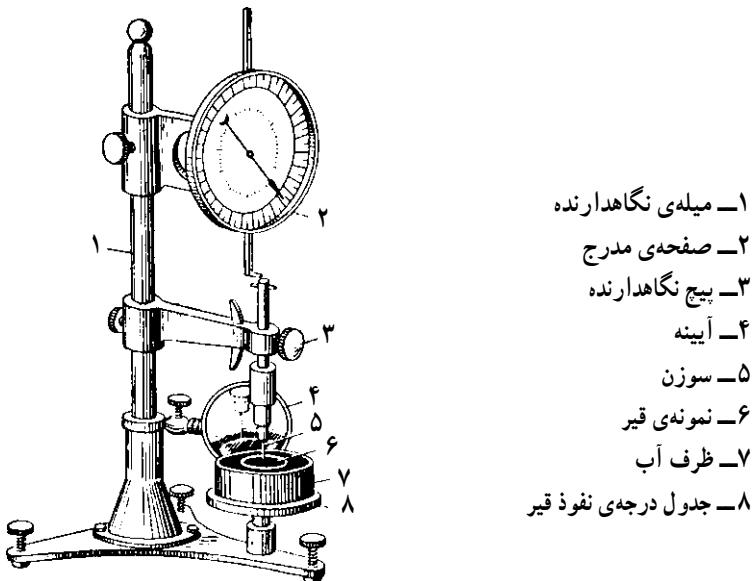

شکل ۶-۱۰- تعیین درجه نفوذ قیر


درجه‌ی کشسانی: عبارت است از خاصیت خمیری و کشیده شدن نمونه‌ی قیر با دستگاه مخصوص در درجه‌ی حرارت ۲۵ درجه‌ی سانتی‌گراد به سرعت کشیدن نمونه برابر ۵ سانتی‌متر در دقیقه است. در این دستگاه (شکل ۶-۱۱) طولی که نمونه کشیده می‌شود تا حد پارگی اندازه‌گیری می‌شود.

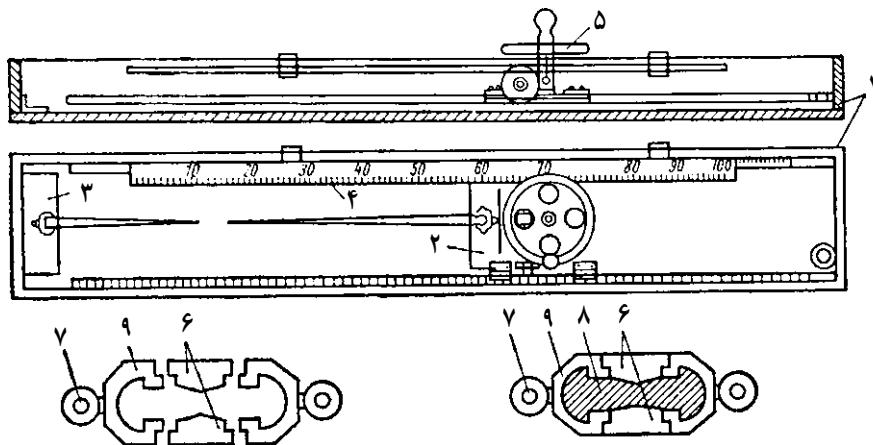

۱—جعبه ۲—گیره‌ی متحرک ۳—گیره‌ی ثابت ۴—درجه‌بندی ۵—چرخ لنگر ۶ و ۹—قطعات نگاهدارنده‌ی نمونه ۸—نمونه‌ی قیر

شکل ۱۱-۶—تعیین درجه‌ی کشسانی قیر

درجه‌ی نرمی: مقدار گرمایی است که در آن گلوله‌ای فلزی با وزن معین از لایه‌ی قیر آزمایشگاهی به ضخامت معین بگذرد (شکل ۱۲-۶).

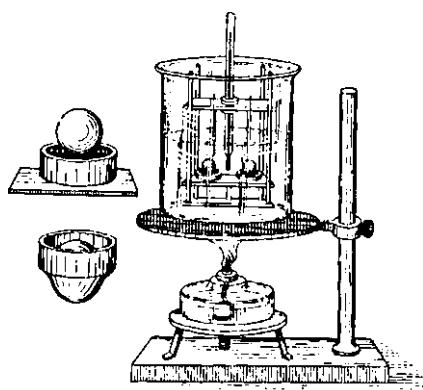

شکل ۱۲-۶—تعیین درجه‌ی نرمی قیر

معمولًاً قیرها را براساس دو عدد شناسایی می‌کنند، مثلاً $85/25$ که در آن عدد سمت راست درجه‌ی نفوذ و عدد سمت چپ درجه‌ی نرمی قیر است. در اقلیم گرم قیر با درجه‌ی نفوذ کم و درجه‌ی نرمی بالا و در اقلیم سرد قیر با درجه‌ی نفوذ بیشتر و درجه‌ی نرمی کمتر کاربرد دارد. قیرهای خالص با درجه‌ی نفوذ نام‌گذاری شده‌اند که بدین قرارند:

قیرهای خالص با درجه‌ی نفوذ 10° ، $20^\circ/20^\circ$ ، $30^\circ/30^\circ$ ، $40^\circ/40^\circ$ و $50^\circ/60^\circ$ که با دمیدن هوا در قیرهای نرم‌تر به دست می‌آید.

قیرهای خالص با درجه‌ی نفوذ $50^\circ/40^\circ$ ، $50^\circ/60^\circ$ ، $70^\circ/80^\circ$ ، $100^\circ/100^\circ$ ، $120^\circ/130^\circ$ ، $150^\circ/140^\circ$ ، $200^\circ/220^\circ$ ، $250^\circ/280^\circ$ را از راه تقطیر نفت خام در خلاً می‌سازند. در ایران قیرهای $50^\circ/40^\circ$ ، $50^\circ/60^\circ$ و $100^\circ/80^\circ$ بیش‌تر در راه‌سازی و قیر $70^\circ/60^\circ$ در آب‌بندی بام در نواحی معتدل به مصرف می‌رسد.

در پالایشگاه‌های ایران دو نوع قیر اکسیدی، $R80^\circ/25^\circ$ و $R90^\circ/15^\circ$ ساخته می‌شود. (اعداد کوچک یعنی « 25° » و « 15° » درجه‌ی نفوذ و اعداد بزرگ یعنی « 80° » و « 90° » درجه‌ی نرمی قیر را مشخص می‌کند).

قیرهای محلول یا پس بریده: قیرهای محلول از حل کردن قیر خالص در روغن‌های معدنی به دست می‌آید. جنس قیر محلول به نوع قیر خالص و حلال بستگی دارد. هرچه حلال زودتر بپرد، قیر محلول زودگیرتر و هر اندازه مقدار حلال بیش‌تر شود، قیر آبکی تر خواهد بود. مقدار حلال، حداقل 10% وزن قیر خالص است. «روغن راه» نوعی قیر محلول است که از حل کردن قیر خالص در روغن‌های سنگینی مانند نفت کوره ساخته می‌شود.

قیرهای محلول آبکی را به صورت سرد و قیرهای سفت را با اندازه گرم کردن استفاده می‌کنند. در صورت گرم کردن، درجه، گرمای قیرهای محلول باید کم‌تر از درجه‌ی اشتعال حلال آن‌ها باشد. قیرهای محلول را در ساختن رویه‌های سیاه راه در هوای سرد و خشک، نیز انود آب‌بندی و اندودهای سطحی و نفوذی راه به کار می‌برند.

قیرهای محلول را براساس زمان گرفتنشان گروه‌بندی و به این شرح نام‌گذاری کرده‌اند:

(الف) قیرهای محلول زودگیر؛ که از حل کردن قیر خالص در بنزین ساخته می‌شود.

(ب) قیرهای محلول کندگیر؛ که از حل کردن قیر خالص در نفت چراغ به دست می‌آید.

(ج) قیرهای محلول دیرگیر؛ که از حل کردن قیر خالص در نفت گاز یا نفت کوره حاصل می‌شود.

هریک از انواع این قیرهای محلول بسته به مقدار حلال‌شان به صورت زیر دسته‌بندی می‌شوند و حروف اختصاری مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۳ از ابتدای کلمات انگلیسی روبروی هر بند گرفته شده است.

۱- قیرهای زودگیر از RC_5 تا RC_5

۲- قیرهای کندگیر از MC_5 تا MC_5

Slowcuring

۳- قیرهای دیرگیر از SC تا SC_٤

امروزه تقسیم‌بندی نوین جانشین تقسیم‌بندی مذکور شده است که بستگی به کندروانی (ویسکوزیته) قیر دارد.

۳-۶- امولسیون‌های قیر: امولسیون‌های قیر محلولی از دانه‌های خیلی ریز (گلبول) قیر و آب به رنگ قهوه‌ای بوده که ریزی دانه‌های قیر حدود ۱ تا ۱۰ میکرون است. برای جلوگیری از چسبیدن گلبول‌های قیر به یکدیگر آن‌ها را با ماده‌ای به نام «امولگاتر» انود کرده‌اند. بسته به نوع امولگاتر، امولسیون‌ها را به «کاتیونی»، «آنیونی» و «کلوئیدی» تقسیم کرده‌اند. از نظر پایداری، امولسیون‌ها به سه دسته تقسیم‌بندی شده‌اند:

الف) امولسیون‌های زودشکن

ب) امولسیون‌های کندشکن

ج) امولسیون‌های دیرشکن

از امولسیون‌های قیر برای انود کردن سنگدانه‌های تر و خشک، پایدار کردن خاک و ساختن شفته و خشت قیری، انود کردن ماسه‌های ریزدانه و جلوگیری از روان شدن ماسه‌های روان در هر آب و هوایی استفاده می‌کنند؛ همچنان آن را برای بی و رویه‌ی راه نیز به کار می‌برند.

برای مصارف مختلف، چسباننده‌هایی باید انتخاب شوند که شرح آن در جدول ۶-۲ آمده است:

۴-۶- چسباننده‌های رزینی یا شیمیایی: این چسباننده‌ها با استفاده از مواد شیمیایی ساخته شده برای هر کار مشخص و معینی به کار می‌رود.

برای نصب پارکت، موکت، وینیل تایل، کاشی لعابی و مانند آن‌ها از این‌گونه چسب‌ها استفاده می‌شود. ابتدا سطح کار را آماده نموده پس از کشیدن و مالیدن، چسب مناسب کار قطعات موردنظر را به چسب آماده شده می‌چسبانند. در نقاط مرطوب باید چسب ضد رطوبت مصرف شود. جدول ۶-۳ چسب‌های متناسب با کارهای مختلف را نشان می‌دهد.

حمل و نقل و نگهداری

بارگیری، حمل و باراندازی مصالح مورد مصرف در پوشش کف‌ها، بدنه‌ها و سقف‌ها باید با دقت صورت گیرد و انواع گوناگون مصالح باید جداگانه دسته‌بندی و انبار شوند. مصالح پوشش باید در مکان‌های تمیز و سریع‌سپری شده نگهداری شده از آلودگی آن‌ها با خاک، مواد مضر، رطوبت، بین و برف جلوگیری شود.

جدول ۲-۶- مصارف مختلف چسباننده‌های سیاه

شماره	محل مصرف	نوع قیر یا قطران مناسب	ملاحظات
۱	بتن آسفالتی گرم	قیرهای خالص ۴۰/۵۰ و ۸۰/۱۰۰٪ (AC)	۱- در مناطقی که گرمای هوا در فصل تابستان در سایه حداکثر به ۵۰ درجه و بیشتر بر سد باید از قیر خالص ۴۰/۵٪ استفاده شود. چنان‌چه حداکثر گرما به ۴۰ درجه بر سد باید از قیر خالص ۶۰/۷٪ استفاده گردد و در صورتی که حداکثر گرما به ۳۰ درجه بر سد باید قیر خالص ۸۰/۱۰٪ مصرف شود.
۲	اندودهای سطحی و نفوذی راه	انواع قیر محلول (زودگیر، کندگیر و دیرگیر) (RC) و MC و (SC)	
۳	روکاری، لکه‌گیری روسازی، روسازی نفوذی و انود روی بتن تازه (برای جلوگیری از تبخیر آب آن)	امولسیون زود شکن یا تاپیدار RS	۲- در ساختن قیرهای محلول و امولسیون‌های قیر که قرار است در مناطق ذکر شده مصرف شوند از همان قیرهای خالص یادشده باید استفاده گردد.
۴	انود نرمه سنگ، ماکadam و انود ریزدانه	امولسیون کند شکن یا پایدار MS	
۵	انود سنگ‌های ریزدانه، آب‌بندی رویه‌های سیاه، شفته‌ی قیری، پایدار کردن خاک و ساختن خشت‌های قیری	امولسیون‌های دیر شکن یا پایدار SS	۳- در مناطق گرم و خشک معمولاً از قیرهای خالص و در مناطق سرد و خشک از قیرهای محلول و در مناطق سرد و مرطوب از امولسیون استفاده می‌شود.
۶	آب‌بندی و نم‌بندی با قیر و گونی	قیرهای خالص دمیده معدنی و مخلوط قیرهای خالص و معدنی	۴- قطران زغال و زفت آن به خاطر عدم تولید در حال حاضر در ایران کاربرد ندارد.
۷	انود قیری آب‌بندی و نم‌بندی	مانند ردیف قبل به اضافه قیرهای محلول و امولسیون‌ها	

ادامه‌ی جدول ۲

	پوشش و آب‌بندی کف کانال‌ها و رنگ‌های ضد آب، اندودن لوله‌ها و پرکردن درزها و ترک خوردن رویه‌های بتنی و پر کردن زیر آن‌ها	۸
	قطران زغال، قیرهای معدنی و دمیده یا مخلوطی از آن‌ها با قیر خالص	لايه‌های آب‌بندی و نم‌بندی پيش ساخته (کاغذ، مقوا، مشمع و نمد اندود شده)
	قطران و زفت قطران	رويه‌های سياه قطرياني

جدول ۳—۶— پسنهای ساخته‌مانی مناسب برای کارهای مختلف

نوع پسنه	شکل موجود در لازار	شرط‌گریش	مقارمت چسب در بر ایر	ملاحظات
حریانی	۱— جلد بارگم کردن مصرف می شود ۲— مایع	دمای عادی (دروگر)	اجسامی که برای چسبندن متاستند کیفیت چسبیندن	به علاط دورگر بودن فرست کافی برای تنظیم درزها و اتصالات وجود دارد. مقاومت پوشی آن با چوب تا حد ۹۴/۵ مگاپاسکال می رسد.
آلومین خون	بدر : با آب مخلوط می شود	دمای عادی با ۹۵ نا ۹۶ درجه	نیزیف	مقاومت آن نسبت به سایر چسب‌های جیوانی به میزان قابل ملاحظه‌ای کمتر است.
کاربن	بدر : با آب مخلوط می شود	دمای عادی با ۹۵ درجه	خوب	توسط فایوج گک و دیسایر اگزترهای چوب مورده محله قرار می گیرد. در نقطه که رطوبت زیاد باز و خشک شدند پیامی رخ دهد مناسب نیست.
نشاسته و دکترین	۱— جلد : با آب مخلوط می شود ۲— مایع	دمای عادی	نشسته ^۱	مقاومنت آن پیشتر است نمایه نیست.
قری	۱— امولسون ۲— پیس بریده (محمول)	برای کاغذ و پت	خوب	کاغذ و جرم نشسته خوب
سلولزی	مایع (محمول در اتیل استات)	دمای عادی	خوب	ترموپلاستیک است. در ساختن فرآورده‌های لایه‌ای چوب و لایه‌های نخنده معرفت می شود.
معمول مایع (محمول در کون)	معمول	دمای عادی	برای کاغذ، چوب شیشه و چرم نیزه خوب	۱— مقاومت پوشی آن با چوب تا ۸۰٪ مگاپاسکال رسیده است.
کره	لاستیک	دمای عادی	چوب، نیزه و فلات نیزه خوب	ضعیف

ادامهی جدول ۳-۶

لامسیون لایکنیس با محلول	دماهی عادی	چرم و لاستیک چوب، سرامیک و شیشه	ضعیف	به صورت های ترموپوست و ترمومولالستیک یافته می شود. مقاومت پرشی آن تا ۲/۷ مکابسکال می رسد.
لامسیون با بوتان (نیترول با بوتان)	دماهی عادی (در این دما بهتر می گردد)	چوب، کاغذ، اعلاء چینی و ورق لایستر	مایع	نوع ترمومولالستیک نوچ ترمومولالستیک مقاآوت پرشی تا ۴/۹ مکابسکال است.
رذین های فرم الائید	چوب و چوب و کاغذ پوشی با گرم کردن	چوب، کاغذ، اعلاء چینی و ورق چوب و چوب و کاغذ پوشی با گرم کردن	۱- ۱۵ ۲- مایع (با سختگیرنده مخلوط می شود)	۱- مقاومت پرشی آن تا ۱/۵ مکابسکال می رسد. ۲- مقاومت پرشی آن تا ۱/۵ مکابسکال می رسد. رذین های مشابه تر کیمی از فعل فرم الائید. فعل رزورسینول یا رزورسینول هستند.
رذین های فنولی (و مشابه)	چوب و کاغذ پوشی با بوس داغ (در مخصوص لات لا یاهی چوب معروف می شود)	چوب و کاغذ پوشی با بوس داغ	۱- جامد ۲- مایع	مقاومت پرشی آن تا ۱/۵ مکابسکال می رسد. رذین های مشابه تر کیمی از فعل فرم الائید. فعل رزورسینول یا رزورسینول هستند.
رذین های ملا مین زین ملا مین فرم الائید	بودر با کاتانزور مخلوط می شود)	بودر با کاتانزور مخلوط می شود)	برخی برخی با بوس داغ	مقاومت پرشی آن جو ب تا ۱۵ مکابسکال می رسد. برای اتصالات آب بندی شده (واتریوف) مناسب است.

ادامه جدول ۳-۶

روزن های ایوسکی مایع (با کالا لایزر مخلوط می شود) با کالا لایزر مقدار ۲۰٪ معمولی برس داغ ۵۰٪ با افزایش کاتالیست دمایی عادی	چوب ، کاغذ، شیشه، فلات وصالح بنایی	عالی عالی عالی عالی	مفتر بسته به نوع	مفتر بسته به نوع	مفتر بسته به نوع	مفتر بسته به نوع
متر بسته به نوع	متر بسته به نوع	متر بسته به نوع	متر بسته به نوع	متر بسته به نوع	متر بسته به نوع	متر بسته به نوع
روزن های پلی ورپل معمولاً امولسیون	دمای عادی	خوب	نسبتاً خوب	خوب	نسبتاً خوب	خوب، کاغذ، وپبل و فلات
سیلیکات سدیم مایع	بعضی حدود ۵٪	پلی شیشه و کانگذ	برخی دمایی عادی	عالی	خوب	خوب، ضعیف
دور شسیده در ساختن فرآورده های چوبی مصرف می شود.	دور شسیده در ساختن فرآورده های چوبی مصرف می شود.	براي یوشتن سطوح پتی و سایر مصالح در حفظ آنها از اثر های جوی ساختن زاموسفه	براي یوشتن سطوح پتی و سایر مصالح در حفظ آنها از اثر های جوی ساختن زاموسفه	خوب	خوب	خوب، خوب
روزن های پلی ورپل معمولاً امولسیون	دمای عادی	خوب	نسبتاً خوب	عالی	خوب	خوب، کاغذ، وپبل و فلات
سیلیکات سدیم مایع	بعضی حدود ۵٪	پلی شیشه و کانگذ	برخی دمایی عادی	عالی	خوب	خوب، ضعیف
روزن های ایوسکی مایع (با کالا لایزر مخلوط می شود) با کالا لایزر مقدار ۲۰٪ معمولی برس داغ ۵۰٪ با افزایش کاتالیست دمایی عادی	چوب ، کاغذ، شیشه، فلات وصالح بنایی	عالی عالی عالی عالی	مفتر بسته به نوع	مفتر بسته به نوع	مفتر بسته به نوع	مفتر بسته به نوع

* هر مکاپسکال حدوداً ده کیلوگرم برسانی تمریج است

ارزش‌یابی فصل ششم

- ۱- معاایب چوب را شرح دهید.
- ۲- محاسن چوب را بیان کنید.
- ۳- ناخوشی‌های چوب را توضیح دهید.
- ۴- انواع چوب‌های ساختمانی را نام ببرید.
- ۵- مراحل ساخت شیشه را شرح دهید.
- ۶- نحوه‌ی تولید شیشه و روش‌های آن را توضیح دهید.
- ۷- خصوصیات قیر را بر Sharma ماید.
- ۸- قیرهایی که در ساختمان مصرف دارد نام ببرید.
- ۹- امولسیون‌ها را شرح دهید.
- ۱۰- درجه‌ی نفوذ قیر را شرح دهید.