

## فصل ششم

### لوله‌کشی فولادی برق

در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که :

- ۱- ویژگی‌های لوله‌های فولادی برق و وصاله‌های مربوط به آن‌ها را توضیح دهد.
- ۲- کاربرد دستگاه حدیده و دستگاه خم کن لوله‌های فولادی برق را شرح دهد.
- ۳- بریدن، حدیده کردن و خم کاری لوله‌های فولادی برق را انجام دهد.
- ۴- لوله‌کشی روکار را به وسیله‌ی لوله‌های فولادی برق انجام دهد.
- ۵- سیم‌کشی از داخل لوله‌های فولادی برق را انجام دهد.

### ۶- لوله‌کشی فولادی برق

۳- لوله‌های میلی‌متری که در اندازه‌های ۱۶، ۲۰، ۲۵ و ۳۲ میلی‌متر ساخته می‌شوند.

لوله‌های ذکر شده در فوق هر یک دارای حدیده و اتصالات مخصوص به خود هستند. شکل ۶-۱ انواع لوله‌های فولادی سیاه و گالوانیزه را نشان می‌دهد.

۲- لوله‌های خرطومی فلزی  
از این لوله‌ها به علت قابل انعطاف بودن آن‌ها برای ارتباط لوله‌ها به تابلوهای برق و جعبه‌ی اتصال موتورها استفاده می‌شود.

۳- انتخاب لوله‌های فولادی  
برای انتخاب لوله‌های فولادی باید ابتدا تعداد سیم‌های هر مسیر و قطر آن‌ها را مشخص نمود، و بعد از آن با استفاده از جداول مربوط قطر لوله‌ی مناسب برای آن مسیر را انتخاب کرد.  
جدوال ۶-۱، ۶-۲ و ۶-۳ مربوط به انتخاب لوله و استانداردهای مختلف است.

هرگاه مقاومت مکانیکی و استحکام لوله مورد توجه باشد لوله‌کشی را با لوله‌های فولادی انجام می‌دهند.

لوله‌های فولادی در دونوع سیاه و گالوانیزه و با طول‌های ۳ تا ۵ متر ساخته می‌شوند. لوله‌ی سیاه را در جاهای خشک و لوله‌ی گالوانیزه را در جاهای مرطوب به صورت روکار و توکار مورد استفاده قرار می‌دهند. کاربرد این لوله‌ها معمولاً در کارگاه‌ها، بیمارستان‌ها، پمپ بنزین‌ها، ... است. مقاومت مکانیکی و قدرت ضربه‌پذیری از مزایای این لوله‌هاست.

#### ۱- مشخصات لوله‌های فولادی

لوله‌های فولادی سیاه و گالوانیزه در سه استاندارد متفاوت ساخته می‌شوند که عبارت‌اند از :

- ۱- لوله‌های Pg که در اندازه‌های ۹، ۱۱، ۱۳/۵، ۱۶، ۲۱، ۲۹، ۳۶، ۴۲ و ۴۸ ساخته می‌شوند.
- ۲- لوله‌های اینچی که در اندازه‌های  $\frac{1}{4}$ ،  $\frac{3}{4}$ ، ۱،  $\frac{5}{8}$  و  $\frac{3}{8}$  اینچ ساخته می‌شوند.



شکل ۱-۶- انواع لوله های فولادی سیاه و گالوانیزه

جدول ۱-۶- گنجایش سیم ها در لوله های فولادی Pg

گنجایش تعداد سیم ها در یک لوله فولادی					سطح مقطع سیم به میلی متر مربع
۶	۵	۴	۳	۲	
۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱/۵
۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۲/۵
۱۶	۱۳/۵	۱۱	۱۱	۱۱	۴
۲۱	۱۶	۱۳/۵	۱۱	۱۱	۶
۲۹	۲۱	۲۱	۱۶	۱۳/۵	۱۰
۲۹	۲۹	۲۱	۲۱	۲۱	۱۶
۳۶	۳۶	۲۹	۲۹	۲۱	۲۵
۴۲	۴۲	۳۶	۳۶	۲۹	۵۰

جدول ۲-۶- گنجایش سیم‌ها درون لوله‌های فولادی اینچی

اندازه‌ی اسمی لوله‌های اینچی							سطح مقطع سیم به میلی‌متر مربع
۱/۴ اینچ	۱ اینچ	۳/۴ اینچ			۵/۸ اینچ		
جداره‌ی ضخیم	جداره‌ی نازک	جداره‌ی ضخیم	جداره‌ی نازک	جداره‌ی ضخیم	جداره‌ی نازک	جداره‌ی ضخیم	
۳۵	۲۱	۱۰	۱۲	۷	۸		۱
۳۱	۱۸	۹	۱۰	۶	۷		۱/۵
۲۶	۱۴	۸	۸	۵	۶		۲/۵
۱۶	۹	۴	۵	۳	۳		۴
۱۲	۷	۳	۴	۲	۳		۶
۷	۴	۲	۳	-	-		۱۰
۵	۳	-	۲	-	-		۱۶
۳	۲	-	-	-	-		۲۵
۲	-	-	-	-	-		۳۵
۲	-	-	-	-	-		۵۰

جدول ۳-۶- گنجایش سیم‌ها درون لوله‌های فولادی میلی‌متری

اندازه‌ی اسمی لوله‌های میلی‌متری							سطح مقطع سیم به میلی‌متر مربع
۳۲ میلی‌متر	۲۵ میلی‌متر	۲۰ میلی‌متر	۱۶ میلی‌متر	۱۶ میلی‌متر	۱۶ میلی‌متر	۱۶ میلی‌متر	
جداره‌ی ضخیم	جداره‌ی نازک	جداره‌ی ضخیم	جداره‌ی نازک	جداره‌ی ضخیم	جداره‌ی نازک	جداره‌ی ضخیم	جداره‌ی ضخیم
۳۵	۲۸	۱۹	۲۲	۱۲	۱۳	۷	۸
۳۱	۲۳	۱۷	۱۹	۱۰	۱۲	۶	۷
۲۶	۲۶	۱۳	۱۵	۸	۹	۴	۵
۱۶	۱۷	۹	۱۰	۵	۶	۳	۳
۱۲	۱۳	۷	۷	۴	۵	۲	۳
۷	۸	۴	۴	۲	۳	-	۱۰
۵	۶	۳	۳	-	۲	-	-
۳	۴	۲	۲	-	-	-	-
۲	۳	-	-	-	-	-	-
۲	۲	-	-	-	-	-	۵۰



شکل ۶-۲

شکل ۶-۳ نمونه‌هایی از این بوشن‌ها را نشان می‌دهد.  
تبديل: اگر بخواهند از یک جعبه‌ی تقسیم سه یا چهار راهه که تمام سوراخ‌های آن یک اندازه است لوله‌ای با قطر کمتر انشعاب بگیرند از تبدل استفاده می‌کنند. شکل ۶-۴ نمونه‌ای از تبدل را نشان می‌دهد.



شکل ۶-۳



شکل ۶-۴-۶ تبدل

زانو: گاهی اوقات خم کردن لوله توسط لوله خم کن با توجه به موقعیت کار امکان پذیر نیست. بدین لحاظ از خم‌های آماده استفاده می‌شود و در نتیجه سرعت کار نیز بیشتر می‌شود. شکل ۶-۵ یک نمونه خم آماده را نشان می‌دهد.

مثال ۱: سیم نمره‌ی ۱/۵ میلی‌متر مربع

از لوله‌ی نمره‌ی ۱۱، شش رشتہ می‌توان عبور داد.

مثال ۲: سیم نمره‌ی ۶ میلی‌متر مربع

از لوله‌ی شماره‌ی ۱۱ سه رشتہ سیم، از لوله‌ی شماره‌ی ۱۲/۵ چهار رشتہ سیم، از لوله‌ی شماره‌ی ۱۶ پنج رشتہ سیم و از لوله‌ی شماره‌ی ۲۱ شش رشتہ سیم می‌توان عبور داد.

مثال ۳: سیم نمره‌ی ۱۰ میلی‌متر مربع

از لوله‌ی  $\frac{5}{8}$  جداره‌ی نازک و ضخیم نمی‌توان استفاده

کرد. از لوله‌ی  $\frac{3}{4}$  جداره‌ی نازک سه رشتہ سیم و از لوله‌ی

$\frac{3}{4}$  جداره‌ی ضخیم دو رشتہ سیم و از لوله‌ی  $1\frac{1}{4}$  که هر دو به صورت جداره‌ی ضخیم ساخته می‌شوند، به ترتیب چهار و هفت رشتہ سیم می‌توان عبور داد.

مثال ۴: سیم نمره‌ی ۴ میلی‌متر مربع

از لوله‌ی ۱۶ میلی‌متر جداره‌ی نازک و ضخیم هر کدام سه رشتہ سیم، از لوله‌ی ۲۰ میلی‌متر جداره‌ی نازک شش رشتہ سیم، از لوله‌ی ۲۰ میلی‌متر جداره‌ی ضخیم پنج رشتہ سیم و از لوله‌ی ۲۵ میلی‌متر جداره‌ی نازک ده رشتہ سیم، از لوله‌ی ۲۵ میلی‌متر جداره‌ی ضخیم نه رشتہ سیم، از لوله‌ی ۳۲ میلی‌متر جداره‌ی نازک هفده رشتہ سیم، و از لوله‌ی ۳۲ میلی‌متر جداره‌ی ضخیم شانزده رشتہ می‌توان عبور داد.

#### ۴-۶ وصاله‌ها (فیتینگ‌ها)

برای اتصال، انشعاب و خم در لوله‌ها، از وصاله‌های خاصی استفاده می‌شود. مهم‌ترین این وصاله‌ها بوشن، زانو، سه راه و چهار راه هستند که هر کدام برای منظور خاصی استفاده می‌شوند. با توجه به نوع لوله و قطر آن از اتصالات هم جنس و هم قطر استفاده می‌شود.

بوشن: برای ارتباط بین دو لوله و اتصال آن‌ها، از بوشن استفاده می‌شود. شکل ۶-۲ نمونه‌هایی از بوشن فلزی را نشان می‌دهد. برای اتصال لوله به تابلوی فیوز، قوطی کلید و جعبه تقسیم‌های چهارگوش بدون رزو، از بوشن خاصی که از جنس برنج است استفاده می‌شود.

مسیر عبور فنر را مشکل و یا غیرممکن می‌کند) و یا گرفتن انشعاب لوله، از دو راهی، سه راهی و زانویی دردار استفاده می‌شود. باید توجه داشت که در این اتصالات به دلیل کمی حجم محفظه، عمل انشعاب گرفتن از سیم‌ها مجاز نبوده و فقط از آن‌ها به عنوان هدایت بهتر فنر و سهولت کار سیم‌کشی استفاده می‌شود. شکل ۶-۶ نمونه‌هایی از این اتصالات را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۶- خم ۹۰ درجه‌ی آماده

وصله‌های دردار: در مسیرهایی که طول لوله کاری زیاد بوده و یا بیش از دو خم در مسیر باشد (بیشتر از دو خم در یک



شکل ۶-۶- انواع اتصالات

را نشان می‌دهد.  
درپوش: برای مسدود کردن یک یا تعدادی از سوراخ‌های جعبه تقسیم گرد از درپوش استفاده می‌شود.  
شکل ۶-۸ یک نمونه درپوش را نشان می‌دهد.

جعبه تقسیم‌های گرد: برای ارتباط لوله‌ها به یکدیگر و نیز گرفتن انشعاب از سیم‌ها، جعبه تقسیم‌های مختلفی به کار می‌رود که یکی از انواع آن، جعبه تقسیم‌های گرد است. این جعبه‌ها، از یک تا چهار راه، در اندازه‌ها و جنس‌های متفاوت ساخته می‌شوند.  
شکل ۶-۷ انواع جعبه تقسیم‌های گرد مربوط به لوله‌های فولادی



شکل ۶-۹- چند نوع جعبه تقسیم چهارگوش فلزی مخصوص لوله های فولادی



شکل ۶-۱۰- انواع جعبه تقسیم های گرد لوله های فولادی



شکل ۶-۱۱- درپوش

**۶-۵- فنر سیم کشی**  
برای انجام سیم کشی در داخل لوله ها از فنر سیم کشی که از جنس فولاد است، استفاده می کنند. برای جلوگیری از گیر کردن فنر در داخل لوله، یک قطعه فلزگوی مانند را به سر آن متصل کرده اند و در ته فنر سوراخی برای عبور سیم از داخل آن ایجاد شده است. این فنر در طول های ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۳۰ متر ساخته می شود.


در فصل دوم با ابزار آلات مورد نیاز برای لوله کاری برق آشنا شدیم. در این فصل نحوه کاربرد آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

**۶-۶- بریدن لوله های فولادی**  
ابتدا محل مورد نظر را روی لوله، با مداد یا کمان اره،

جعبه تقسیم های چهارگوش: چون جعبه تقسیم های گرد حداقل چهار راهه هستند، لذا در مسیری که تعداد لوله ها بیشتر باشد، از جعبه تقسیم چهارگوش استفاده می شود. سوراخ های این جعبه ها دارای رزوه نبوده و برای اتصال لوله به آنها باید از بوشن و بوش برنجی استفاده کرد. شکل ۶-۹ چند نمونه جعبه تقسیم چهارگوش را نشان می دهد.

ارهی آهن بر استفاده شده باشد باید دقت شود که اره کاری صحیح صورت پذیرد و سطح برش عمود بر طول لوله باشد. پس از برش توسط برقو یا چرخاندن انبردست درون لوله یا سوهان گرد، می‌توان پلیسه‌های حاصل از عمل برش را از بین برد. شکل ۶-۱۰ نحوه‌ی برش و پلیسه برداری لوله‌های فولادی را نشان می‌دهد.

علامت گذاری و سپس لوله را به وسیله‌ی گیره‌ی لوله محکم می‌کنند. حال توسط لوله بر یا کمان اره لوله را می‌برند. اگر از لوله بر استفاده شود، محل بریده شده لبه‌هایی به بیرون و داخل پیدا می‌کند. برای رفع این عیب لبه‌ی داخلی را توسط برقو یا سوهان گرد و لبه‌ی بیرونی را با سوهان تخت می‌تراشند و اگر از

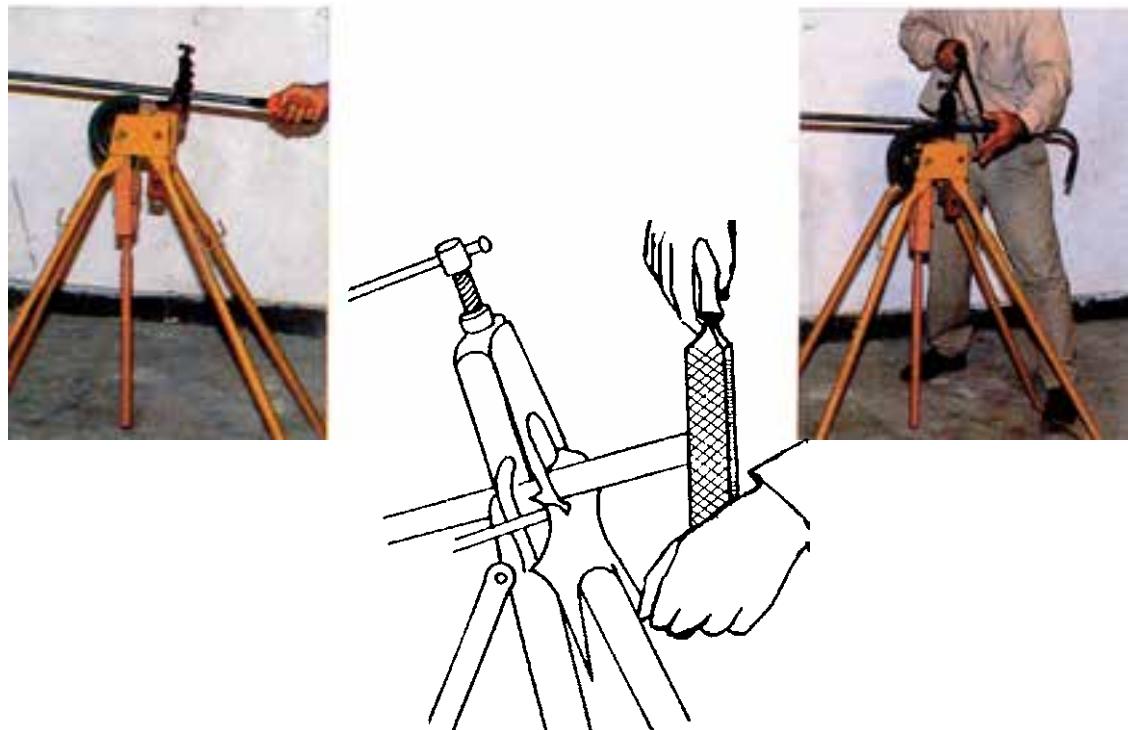

شکل ۶-۱۰- نحوه‌ی بریدن و پلیسه برداری لوله‌ی فولادی توسط سوهان و انبردست

این صورت باید پلیسه‌ها را از بین بیرید. آنگاه دستگاه حدیده را بر لوله سوار کرده و با فشار و چرخش دسته‌ی حدیده در جهت عقربه‌های ساعت، شروع به حدیده کاری کنید. در هین کار باید با روغن دان بر روی لوله (محل دندانه‌سازی) روغن بزیزد. پس از این که دستگاه حدیده یک یا دو دور چرخید، آن را نیم دور بر عکس بچرخانید تا برآده‌های حاصل جدا و خارج شوند. این عمل را تا زمانی که ۳ تا ۴ دندانه‌ی لوله از حدیده بیرون آید، ادامه دهید. پس از اتمام دندانه‌سازی، حدیده را در جهت عکس حرکت عقربه‌های ساعت چرخانده و دستگاه را خارج کنید. حال با دسته‌ی حدیده ضربه‌ای به لوله بزنید تا برآدها خارج شوند. شکل ۶-۱۱ روش حدیده کاری را نشان می‌دهد.

## ۷-۶- حدیده (رزوه) کردن لوله‌های فولادی

با توجه به اینکه لوله‌های فولادی دارای طول مشخصی هستند، هنگام لوله کشی در مسافت‌های طولانی باید چند شاخه لوله را به یکدیگر متصل کرد. گاهی اوقات لازم است از لوله‌های کوتاه‌تر از طول یک شاخه استفاده شود. به هر صورت لازم است در موقع لازم لوله‌ها را به یکدیگر متصل نمود و یا به سر لوله‌ها زانو وصل کرد. اتصالات لوله‌ها از طریق رزوه کردن سر لوله‌ها انجام می‌شود.

برای رزوه کردن لوله‌ها، ابتدا لوله را طوری به گیره‌ی لوله بیندید که سر لوله حدود ۲۰ تا ۱۵ سانتی‌متر از گیره فاصله داشته باشد.

دقت کنید که سر لوله کاملاً تمیز و فاقد پلیسه باشد، در غیر



تمیز کردن نهایی کار



روغن زدن حین حیده کاری



حیده کاری


شکل ۶-۱۱

شود. پس از خم شدن لوله، اهرم را بالا برد و لوله را خارج می‌کنیم.

باید توجه داشت که هر دستگاه خم کن، دارای چند نیم قوس (نیم استوانه) با شیارها و قوس‌هایی مناسب با قطر لوله‌های مختلف است. معمولاً شعاع انحنای لوله را ده برابر قطر لوله انتخاب می‌کنند. برای خم کردن لوله‌های با قطر زیاد (معمولًاً بیش از ۱۰۰ میلی‌متر) از خم کن‌های هیدرولیکی استفاده می‌شود.

## ۶-۶- خم کردن لوله‌های فولادی

برای خم کردن لوله‌ی فولادی، ابتدا نیم قوس (نیم استوانه) دستگاه خم کن مناسب با قطر لوله انتخاب و در جای مناسب قرار می‌گیرد. سپس تکیه گاه لوله، مناسب با قطر لوله، تنظیم می‌شود. پس از آماده کردن خم کن، لوله مطابق شکل ۶-۱۲ داخل دستگاه قرار می‌گیرد، یک پای خود را روی پایه‌ی دستگاه گذاشته و با دست اهرم خم کن را می‌گیریم و آن را با نیروی یک‌نواختی به طرف پایین می‌کشیم تا لوله به اندازه‌ی زاویه‌ی مورد نیاز خم

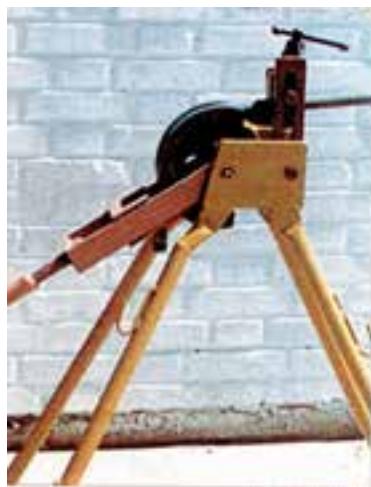

شکل ۶-۱۲- مراحل مختلف خم کردن لوله فولادی

کمان اره علامت‌گذاری کرده و آن را به دو قسمت ۱ و ۲ تقسیم کنیم (شکل ۶-۱۳) و لوله را طوری درون خم کن قرار دهیم تا

۸-۶- روش تقریبی اندازه‌گذاری لوله برای خم کردن: اگر یک لوله‌ی فولادی با طول مشخص را با مداد یا

البته می توان در هر طرف حدود چند سانتی متر اضافه تر منظور کرد که اگر در هنگام خم کردن نقطه علامت زده و جایه جا شود، لوله ضایع نشود.

مثال: اگر بخواهیم یک لوله را مطابق شکل ۱۳-۶ خم کنیم، مطلوب است محاسبه ای طول های اولیه: اگر  $50\text{ cm}$  و  $1\% \cdot R$  و قطر نیم قوس  $20\text{ cm}$  باشد.

حل:

$$R = 10\text{ cm}$$

$$l_1 = 1\% \cdot R = 50 \cdot 10 \cdot 1\% = 50\text{ cm}$$

$$l_2 = 1\% \cdot R / 5\pi R = 10 / 5\pi = 2\text{ cm}$$

پس به لولهای به طول  $76\text{ cm}$  سانتی متر نیاز است. با این روش افت لوله کم و سرعت عمل زیاد می شود.

علامت منطبق بر ابتدای نیم قوس قرار گیرد و خم  $90^\circ$  زده شود، در مقایسه‌ی شکل‌های ۱۳-۶-ب و ۱۳-۶-ج چنین خواهیم داشت:

$$l_1 = R$$

$$l_2 = R$$

و چون

$$l_2 = \frac{1}{4}(2 \cdot R)$$


پس

$$l_1 = l_2 = \frac{1}{4}(2 \cdot R) = l_2 = 0.5\pi R$$

توجه داشته باشید که همواره طول های  $l_1$  و  $l_2$  مورد نیاز هستند. پس انتخاب  $l_1$  و  $l_2$  باید با دقت انجام گیرد.

$$l_1 = R$$

$$l_2 = 0.5\pi R$$

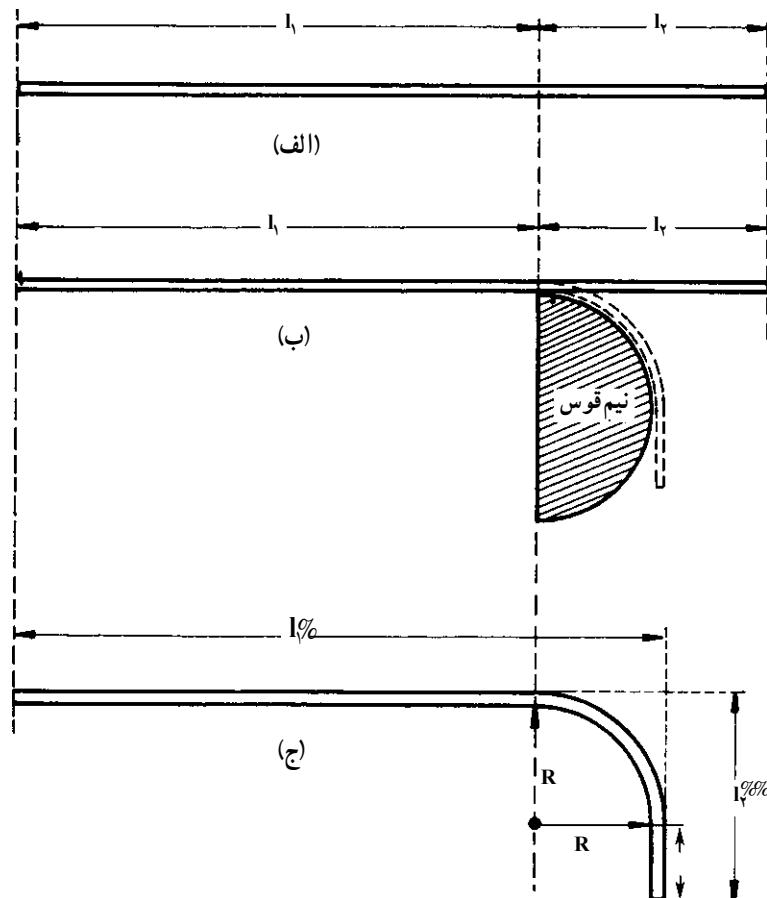

شکل ۱۳-۶

## ۹-۶- بست لوله‌ها

برای انجام لوله‌کشی روکار از بست لوله استفاده می‌شود. بست‌ها در انواع مختلفی نظیر یک تکه فلزی، دو تکه فلزی، ریلی کائوچوبی (مخصوص کابل و لوله‌های P.V.C) و ... ساخته

می‌شوند. برای جلوگیری از جمع شدن آشغال در کناره‌ی دیوار و بالای لوله، بهتر است در لوله‌کشی فولادی از بست‌های دو تکه فلزی استفاده گردد. در شکل ۶-۱۴ چند نمونه بست نشان داده شده است.



شکل ۶-۱۴- چند نمونه بست

## ۱۰-۶- اتصال لوله‌های فولادی

در لوله‌کشی فولادی برای اتصال لوله‌ها به یکدیگر از بوشن استفاده می‌شود. برای انجام این کار ابتدا بوشن را بر روی یکی از لوله‌ها بسته و آن را محکم می‌کنند، سپس لوله‌ی دیگر را بر روی سر آزاد بوشن بسته و لوله را محکم می‌نمایند.

کار شماره‌ی ۱-۶- لوله‌کشی روکار با لوله‌ی فولادی هدف: یادگیری لوله‌کشی روکار با لوله‌ی فولادی است.

ابزار و لوازم مورد نیاز:

- ۸- دریل هفت‌تیری ضربه‌ای یا معمولی
  - ۹- روغن‌دان
  - ۱۰- حدیده‌ی لوله‌ی فولادی برق
  - ۱۱- برقو
  - ۱۲- سوهان تخت
  - ۱۳- آچار کلااغی
  - ۱۴- خم‌کن لوله‌ی فولادی برق
  - ۱۵- سیم سیار
  - ۱۶- لوله‌ی فولادی نمره‌ی ۱۱
  - ۱۷- وصاله‌های لازم نظیر بوشن، سه راه و جعبه تقسیم
  - ۱۸- بست فلزی دو تکه
  - ۱۹- پیچ مخصوص چوب و رول پلاک
  - ۲۰- تراز
- مراحل اجرای کار:
- ۱- محل و مسیر اجرای لوله‌کشی را با نظر مریٰ کارگاه

- ۶- گیره‌ی لوله‌ی صحرایی یا رومیزی
- ۷- کمان اره یا لوله‌بر

- انتخاب کنید.
- ۵ - نوار چسب برق**
- ۶- سیم افسان نمره‌ی ۱/۵ به مقدار لازم  
مراحل اجرای کار:
- ۱- طول یک رشته سیم مورد نیاز را از لوله‌کشی انجام شده اندازه‌گیری کنید.
  - ۲- سه رشته سیم به طول مورد نیاز آماده نمایید.
  - ۳- یک سر سیم‌ها را به طول ۶ تا ۸ سانتی‌متر لخت کنید.
  - ۴- تعدادی از رشته‌های سیم‌ها را قطع کنید (برای انجام کار مرحله‌ی ۶).
  - ۵- سر لخت شده سیم‌ها را کنار هم گذاشته چند دور به هم پیچید.
  - ۶- سرآماده شده‌ی سیم‌ها را از داخل سوراخ فنر سیم‌کشی عبور داده، از بین سیم‌ها گذرانده و بر روی آن‌ها پیچید. (می‌توانید یک تکه سیم حدود ۲۰ سانتی‌متر را لخت کرده، از داخل سوراخ فنر سیم‌کشی عبور داده و تا کرده بر روی سر لخت شده‌ی سیم‌ها پیچید.)
  - ۷- برای جلوگیری از بازشدن سیم‌ها روی آن را با نوار چسب بیندید.
  - ۸- سر دیگر فنر را از داخل لوله‌کشی عبور دهید تا از اولین سه راه و یا جعبه تقسیم خارج شود.
  - ۹- یک نفر از هنرجویان فنر را از داخل لوله به سمت بیرون کشیده و هنرجوی دیگر همزمان سیم‌ها را به داخل لوله هدایت نموده، موازنیت نماید عایق سیم‌ها به وسیله‌ی سر لوله زخمی نشود.
  - ۱۰- پس از بازدید مریبی کارگاه و با موافقت او، سیم‌ها را از لوله خارج کرده، لوله‌کشی‌های انجام شده را باز نموده و کلیه‌ی لوازم و ابزارها را تحویل انبار دهید.
- خلاصهی مطالب**
- اگر مقاومت مکانیکی و استحکام لوله مورد توجه باشد، از لوله‌ی فولادی برق برای انجام لوله‌کشی استفاده می‌شود.
  - لوله‌های فولادی برق در دو نوع سیاه و گالوانیزه تولید می‌شود.
  - لوله‌های فولادی سیاه و گالوانیزه در سه استاندارد Pg،
- ۲- مسیر اجرای لوله‌کشی را با استفاده از یک لوله‌ی صاف و تراز خط‌کشی نمایید.
- ۳- نقاط لازم برای بست‌زدن را مشخص کنید. (ابتدا کار، بین مسیر در فاصله‌ی حداقل ۱ و حداقل ۲ متر، دو طرف زانوها و انتهای کار)
- ۴- با اندازه‌گیری فاصله‌ی سوراخ‌های بست نقاط مربوطه را سوراخ کاری کنید.
- ۵- قطعات لازم لوله و زانوها را از روی کار اندازه‌گیری نمایید.
- ۶- لوله‌ها را در اندازه‌های لازم بریده و زانوهای مورد نیاز را خم کنید.
- ۷- لوله‌ها را حدیده کنید.
- ۸- قطعه‌ی زیری اولین بست را در محل خود قرارداده، لبه‌ی اولین قسمت لوله را بر روی آن گذاشته و قسمت رویی بست را بر روی آن بیندید.
- ۹- یک عدد بوشن را بر روی لبه‌ی دیگر لوله محکم کنید.
- ۱۰- قطعه‌ی دوم لوله را بر روی بوشن بیندید.
- ۱۱- کار ردیف ۱۰ را تا اتمام لوله‌کشی انجام دهید.
- توضیح: برای بستن زانوها به لوله در عوض چرخاندن زانو که بر روی دیوار امکان‌پذیر نیست، بوشن مربوط را ابتدا بر روی قسمت قبلی به اندازه‌ی کافی بیندید و بعد از آن بوشن را در جهت بازکردن بچرخانید تا از روی قسمت قبلی به اندازه‌ی لازم باز و در عوض سر دیگر آن بر روی زانو بسته شود.
- ۱۲- پس از بازدید مریبی کارگاه از لوله‌کشی انجام شده و با موافقت او، لوله‌کشی‌های را برای انجام کار سیم‌کشی باقی بگذارید و ابزار و سایر وسایل را تحویل انبار دهید.
- کار شماره‌ی ۶- سیم‌کشی از داخل لوله**
- هدف: یادگیری سیم‌کشی از داخل لوله
- ابزار و لوازم مورد نیاز:
- ۱- متر
  - ۲- انبردست
  - ۳- فنر سیم‌کشی با طول مناسب کار
  - ۴- سیم لخت کن

- اینچی و میلی متری ساخته می شوند.
- برای حدیده کردن، باید لوله را طوری به گیره بست که سر آن حدود ۲۰ سانتی متر از گیره فاصله داشته باشد. آن گاه دستگاه حدیده را بر روی لوله سوار کرده، با فشار در جهت طول لوله و چرخاندن حدیده در جهت عقربه های ساعت عمل حدیده کردن را انجام داد.
  - برای خم کردن لوله، ابتدا قطعه‌ی شیاردار مناسب لوله را بر روی خم کن نصب کرده، لوله از محل مورد نظر در داخل گیره‌ی لوله خم کن بسته شده، تکیه گاه داخل دسته‌ی لوله با توجه به قطر لوله تنظیم گردیده و به وسیله‌ی چرخاندن دسته، لوله خم زده می شود.
  - بست لوله‌ها در انواع مختلف فلزی یک تکه و دو تکه و ریلی کائوچویی ساخته می شود.
  - برای انجام اتصال لوله‌ها به یکدیگر ابتدا یک بوشن را بر روی لوله‌ی مورد نظر محکم کرده سپس لوله‌ی دوم را بر روی بوشن می بندند.
  - لوله‌های خرطومی فلزی، به علت قابلیت انعطافی که دارند برای اتصال لوله‌های فولادی به تابلوی برق و نیز جعبه‌ی اتصال برق موتورها به کار بردہ می شوند.
  - برای انتخاب لوله‌ی برق باید قطر و تعداد سیم هر مسیر را مشخص کرده و با استفاده از جداول مربوط قطر لوله‌ی مناسب آن مسیر را به دست آورد.
  - مهمترین و صاله‌های لوله کشی فولادی برق عبارت اند از : بوشن، سه راه و چهار راه.
  - از جعبه تقسیم‌ها برای ارتباط دادن لوله‌ها به یکدیگر و یا گرفتن انشعاب از سیم‌ها استفاده می کنند.
  - جعبه تقسیم‌ها دو نوع‌اند : گرد و چهارگوش.
  - بریدن لوله‌های فولادی پس از بستن لوله در داخل گیره به وسیله‌ی کمان اره و یا لوله برانجام می گردد. برای رفع عیب از لوله، باید لبه‌ی داخلی آن را برقو و لبه‌ی خارجی آن را سوهان زد.

## پرسش

- ۱- علت استفاده از لوله‌های فولادی برق چیست؟
- ۲- اندازه‌ی لوله‌های فولادی برق، در استانداردهای مختلف را بنویسید.
- ۳- موارد مصرف لوله‌های خرطومی فلزی را توضیح دهید.
- ۴- قطر لوله‌های فولادی چگونه تعیین می‌شود؟
- ۵- وصاله‌ی لوله‌های فولادی برق را توضیح دهید.
- ۶- فنر سیم‌کشی را توضیح دهید.
- ۷- روش بریدن لوله‌های فولادی برق را بیان نمایید.
- ۸- طریقه‌ی حذیمه کردن لوله‌های فولادی برق را توضیح دهید.
- ۹- روش خم کردن لوله‌های فولادی برق را شرح دهید.
- ۱۰- روش تقریبی اندازه‌گذاری لوله برای خم کردن را بیان نمایید.
- ۱۱- بست لوله‌ها را توضیح دهید.
- ۱۲- روش اتصال لوله‌ها را بیان نمایید.