

بخش دوم



در این بخش می خوانیم:

فصل ۶ روش های تولید نخ



فصل ۸ نخ دوخت



فصل ۷ ویژگی های مربوط به نخ

۴ فصل



روش‌های تولید نخ

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- نخ را تعریف کند.
- ۲- کاربردهای نخ را نام ببرد.
- ۳- انواع روش‌های ریسندگی را نام ببرد.
- ۴- مراحل تبدیل الیاف به نخ در روش ریسندگی الیاف منقطع را توضیح دهد.
- ۵- روش‌های ریسندگی نخ‌های یکسره را نام ببرد.
- ۶- مراحل تولید نخ به روش‌های ذوب ریسی، خشک ریسی و تر ریسی را توضیح دهد.

نخ^۱ رشته بلند و باریکی است که از کنار هم قرار گرفتن و تاباندن الیاف به یکدیگر با روش‌های ریسندگی^۲ به وجود می‌آید، کاربردهای مختلف نخ عبارت اند از : (شکل ۶-۱)


الف) بافت پارچه

ب) دوخت

ج) گل دوزی

د) تهیه طناب

ه) بافت فرش، گلیم و موکت

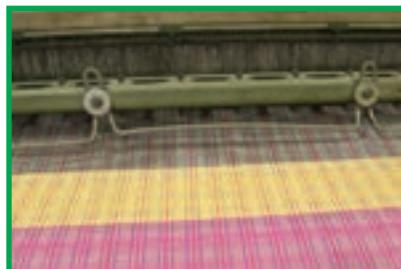

بافت پارچه



گلدوزی



دوخت



تهیه طناب



بافت فرش، گلیم، موکت

شکل ۱-۶—کاربردهای نخ

روش‌های ریسندگی

ریسندگی عبارت است از عملیاتی که برای تولید نخ انجام می‌شود. ریسندگی به روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد که عبارت اند از :

- ریسندگی الیاف منقطع

- ریسندگی نخ‌های یکسره

ریسندگی الیاف منقطع

ریسندگی یکی از هنرهای باستانی است. قرن‌ها پیش، بشر به صورت دستی و با استفاده از ابزار ساده‌ای به نام دوک^۳ (شکل ۶-۲-الف)، الیاف را به یکدیگر می‌تابید و نخ تهیه می‌کرد. در این روش سنتی، که هنوز در برخی مناطق کاربرد دارد، ابتدا دسته‌ای از الیاف را با دست به صورت موازی کنار یکدیگر قرار می‌دهند، سپس با چرخش دوک، این دسته الیاف به دور یکدیگر تابیده می‌شوند. تابیدن الیاف به یکدیگر موجب چسبندگی و اتصال بین الیاف و استحکام بخشی به نخ می‌گردد و در نهایت، نخ تولید و به دور دوک پیچیده می‌شود (شکل ۶-۲-ب).



ب) نغزیسی



الف) دوک نخ ریسی

شکل ۲-۶- ریسندگی به روش سنتی

امروزه با پیشرفت تکنولوژی، عملیات ریسندگی به صورت ماشینی و با استفاده از ماشین آلات مدرن صورت می‌گیرد که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

تبديل الیاف منقطع به نخ

عملیاتی که به منظور تبدیل الیاف منقطع به نخ صورت می‌گیرد عبارت اند از :

۱- باز کردن و تمیز کردن الیاف

همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، الیاف به صورت فشرده و در بسته‌بندی‌هایی به نام عدل (شکل ۳-۶-الف) وارد کارخانه ریسندگی می‌شوند. این الیاف مقدار زیادی ضایعات از قبیل خار و خاشاک، برگ، شن و خاک به همراه دارند (شکل ۳-۶-ب). به منظور جدا کردن ضایعات از الیاف، باید توده‌های فشرده الیاف را از هم باز کرد. عملیات مخلوط کردن الیاف نیز در این مرحله صورت می‌گیرد. زیرا عدل‌های پنجه از نظر درجه مرغوبیت متفاوت هستند. عملیات باز کردن و تمیز کردن الیاف در چند مرحله و توسط ماشین آلات مخصوصی صورت می‌گیرد. (شکل ۳-۶-ج) الیاف باز و تمیز شده را نشان می‌دهد.



ج) الیاف باز و تمیز شده



ب) الیاف قبل از تمیز شدن



الف) عدل الیاف

شکل ۳-۶- مراحل باز کردن و تمیز کردن الیاف

۲- صاف و موازی کردن الیاف

الیافی که وارد کارخانه ریسندگی می‌شوند، به صورت نامنظم و در هم پیچیده هستند (شکل ۴-۶-الف). به منظور تولید نخ، باید الیاف کاملاً صاف و موازی کنار یکدیگر قرار گیرند (شکل ۴-۶-ب). عملیات صاف و موازی کردن الیاف در چند مرحله و توسط ماشین آلات مخصوصی صورت می‌گیرد.



الف) قبل از صاف و موازی شدن



ب) بعد از صاف و موازی شدن

شكل ۴-۶_ الیاف

۳- جدا کردن الیاف کوتاه

الیاف موجود در عدل، دارای طول‌های مختلف هستند. برای مثال، الیاف پنبه‌ای که از یک مزرعه یا حتی یک بوته گیاه پنبه برداشت شده‌اند طول یکسان ندارند. طول بعضی از الیاف، بلند و بعضی کوتاه است. یکی از عملیاتی که به منظور تولید نخ صورت می‌گیرد جدا کردن الیاف بسیار کوتاه است. وجود الیاف بسیار کوتاه، از کیفیت نخ و در نتیجه از کیفیت پارچه آن می‌کاهد. به این ترتیب که در سطح نخ و پارچه بافته شده از آن، پُرز ایجاد می‌شود (شکل ۵-۶). در اثر مصرف و شستشو، پُرزها در هم گره می‌خورند و گلولهای کوچکی در سطح پارچه به وجود می‌آورند (شکل ۵-۶-ب).



الف) نخ



ب) پارچه

شكل ۵-۶_ پرزدار شدن

هرچه الیاف کوتاه از توده الیاف بلند، بیشتر جدا شود، نخ و پارچه بافته شده از آن از کیفیت بیشتری برخوردار خواهد شد.

پیشترین دادن

الیاف کوتاه بیرون زده از سطح نخ و پارچه، پرز نامیده می‌شود.

الیاف کوتاه در هم پیچیده و گره خورده، نپ^۳ نامیده می‌شود.

۴- تاب دادن^۳ به دسته الیاف


پس از اینکه الیاف به صورت صاف و موازی کنار یکدیگر قرار گرفتند، به منظور ایجاد چسبندگی و اتصال بین الیاف و استحکام بخشی به نخ، الیاف به دور یکدیگر تابیده می‌شوند (شکل ۶-۶) و نخ تولید شده روی بسته‌ای به نام بوین^۴ (شکل ۶-۷) پیچیده می‌شود.

۱_Hairiness

۲_Nep

۳_Twisting

۴_Bobbin

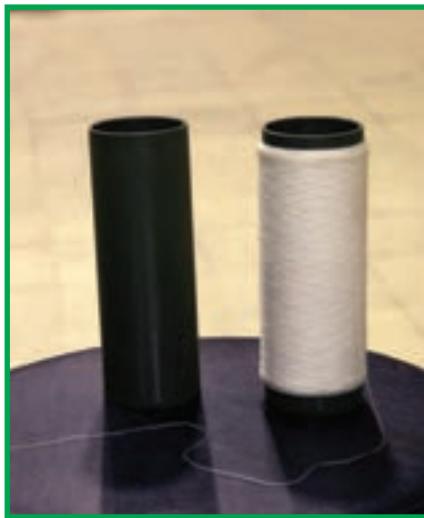

شکل ۷-۶- بوبین نخ



شکل ۶-۶- نحوه تاییدن الیاف به دور یکدیگر



شکل ۸-۶- دانه‌های پلیمری

ریسندگی نخ‌های یکسره

ماده اولیه الیاف مصنوعی، مواد شیمیایی هستند که به صورت دانه‌های^۱ پلیمری جامد (شکل ۸-۶) تولید می‌شوند. برای اینکه پلیمرها قابلیت رسیدن پیدا کنند باید به صورت مایع درآیند. به این منظور، پلیمرهایی که قابلیت ذوب شدن دارند در اثر حرارت، نرم و ذوب می‌شوند و به شکل مایع در می‌آیند. پلیمرهایی که قابلیت ذوب شدن ندارند، با حل کردن آنها در یک حلال مناسب، به محلول مناسبی جهت ریسندگی تبدیل می‌شوند.

تولید الیاف و نخ‌های ساخت بشر به سه روش صورت می‌گیرد که عبارت‌اند از :

- ذوب رسی^۲

- خشک رسی^۳

- تر رسی^۴

ذوب رسی

در این روش ابتدا پلیمر ذوب می‌شود، سپس پلیمر مذاب با فشار به درون رشتہساز^۵ (شکل ۹-۶-الف) پمپ می‌شود. رشتہساز که شبیه دوش حمام است سوراخ‌های بسیار کوچکی دارد و پلیمر مذاب با عبور از آنها به صورت رشتہ‌های ممتد و باریک در می‌آید. رشتہ‌های مذاب، پس از خروج از رشتہساز، توسط هوای سرد، سرد و جامد می‌شوند. سپس رشتہ‌های مدام الیاف که «تک رشتہ» نامیده می‌شوند کنار هم قرار می‌گیرند و از غلتک‌های اعمال کشش بر تک رشتہ‌ها عبور می‌کنند. اعمال کشش، به منظور افزایش مقاومت رشتہ‌ها در برابر اعمال نیرو صورت می‌گیرد. سپس رشتہ‌ها روی بسته‌ای به نام «بوبین» پیچیده می‌شوند (شکل ۹-۶-ب). الیاف و نخ یکسره نایلون و پلی‌استر با روش ذوب رسی تولید می‌شوند. (شکل ۹-۶-ج) نخ یکسره نایلون را نشان می‌دهد.



ج) بویین نخ



ب) مراحل تولید نخ



الف) رشته‌ساز

شکل ۹-۶- تولید نخ یکسره به روش ذوب‌بریسی



شکل ۱۰-۶- مراحل تولید نخ یکسره
با روش خشک‌ریسی

خشک ریسی

در این روش ابتدا پلیمر در یک حلال مناسب حل می‌شود. سپس محلول پلیمری با فشار به درون رشته‌ساز پمپ می‌شود. پس از خروج رشته‌ها از رشته‌ساز، با تبخیر حلال توسط هوای گرم، رشته‌ها به صورت جامد در می‌آیند. سپس رشته‌های مدام ایاف کنار هم قرار می‌گیرند و پس از اعمال کشش، روی بویین پیچیده می‌شوند (شکل ۱۰-۶). الیاف و نخ یکسره استات، تری استات و اکریلیک^۱ با روش خشک ریسی تولید می‌شوند.

تر ریسی

در این روش، ابتدا پلیمر در یک حلال مناسب حل می‌شود. سپس محلول پلیمری با فشار به درون رشته‌ساز پمپ می‌شود. در این روش، رشته‌ساز درون ظرفی تعبیه می‌شود که محتوی مایع جدا کننده است. پس از خروج رشته‌های محلول پلیمری از رشته‌ساز، حلال موجود در رشته‌ها توسط مایع جدا کننده، از رشته‌ها جدا می‌شود و در نتیجه رشته‌های پلیمری منعقد می‌شوند و به صورت جامد در می‌آیند. سپس رشته‌های مدام ایاف کنار هم قرار می‌گیرند و پس از اعمال کشش، روی بویین پیچیده می‌شوند (شکل ۱۱). الیاف و نخ یکسره ریون و اکریلیک با روش تر ریسی تولید می‌شوند.



شکل ۱۱-۶- مراحل تولید نخ یکسره با روش تر ریسی

^۱- تولید الیاف و نخ یکسره اکریلیک، با دو روش خشک‌ریسی و تر ریسی امکان‌پذیر است.

خودآزمایی

- ۱- نخ را تعریف کنید.
- ۲- کاربردهای نخ را نام ببرید.
- ۳- ترتیب تبدیل الیاف به نخ در ریسندرگی الیاف منقطع در کدام گزینه صحیح است؟
- (الف) باز کردن و تمیز کردن الیاف، صاف و موازی کردن الیاف کوتاه، جدا کردن دسته الیاف، پیچیدن نخ روی بوبین.
- (ب) باز کردن و تمیز کردن الیاف، صاف و موازی کردن الیاف، تابیدن دسته الیاف، جدا کردن الیاف کوتاه، پیچیدن نخ روی بوبین.
- (ج) باز کردن و تمیز کردن الیاف، صاف و موازی کردن الیاف، جدا کردن الیاف کوتاه، پیچیدن نخ روی بوبین، تابیدن دسته الیاف.
- (د) باز کردن و تمیز کردن الیاف، جدا کردن الیاف کوتاه، صاف و موازی کردن الیاف، تابیدن دسته الیاف، پیچیدن نخ روی بوبین.
- ۴- کدام یک از جملات زیر نادرست است؟ صحیح آن را بنویسید.
- ۱-۴- جدا کردن الیاف کوتاه، موجب کاهش کیفیت نخ و پارچه بافت شده از آن می شود.
- ۲-۴- وجود الیاف کوتاه، موجب ایجاد پُر و گالوله های کوچک در سطح نخ و پارچه بافت شده از آن می شود.
- ۳-۴- تاب دادن به دسته الیاف، به منظور استحکام بخشی به نخ صورت می گیرد.
- ۵- در روش ریسندرگی نخ های یکسره، پلیمرهایی که قابلیت ذوب شدن ندارند به چه روشی ریسیده می شوند؟
- (الف) خشک ریسی
- (ب) ذوب ریسی
- (ج) تر ریسی
- (د) الف و ج
- ۶- در روش ریسندرگی نخ های یکسره، پلیمرهایی که قابلیت حل شدن در حلال را ندارند به چه روشی ریسیده می شوند؟
- (الف) ذوب ریسی
- (ب) خشک ریسی
- (ج) تر ریسی
- (د) ب و ج
- ۷- روش های ریسندرگی نخ های یکسره را نام ببرید.
- ۸- مراحل تولید نخ به روش ذوب ریسی، خشک ریسی و تر ریسی را توضیح دهید.

پاسخ خودآزمایی

- ۱- الف
- ۲- نادرست
- ۳- درست
- ۴- درست
- ۵- درست
- ۶- الف



1. Taylor M.A. , "Technology of Textile Properties 2nd edition, Forbes publication, London, 1981.
2. <http://www.fibersource.com>

۷ فصل ویژگی‌های نخ



هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:


- ۱- هدف از ایجاد تاب در نخ را بیان کند.
- ۲- نحوه ایجاد تاب Z و S در نخ و تفاوت نخ با تاب Z و S را بیان کند.
- ۳- تأثیر مقدار تاب بر خصوصیات نخ را توضیح دهد.
- ۴- روش‌های نمره‌گذاری نخ را بیان کند.
- ۵- واحدهای متداول برای نمره نخ در روش مستقیم را بیان کند.
- ۶- واحدهای متداول برای نمره نخ در روش غیر مستقیم را بیان کند.
- ۷- انواع نخ‌ها را بر اساس تعداد لای نخ نام ببرد.
- ۸- نحوه ایجاد نخ چندلا و نخ کابلی را بیان کند.
- ۹- نحوه نمره‌گذاری نخ‌های چندلا در روش مستقیم و غیر مستقیم را بیان کند.

همان‌گونه که قبلاً اشاره شد در عملیات ریستندگی، پس از صاف و موازی کردن الیاف، به منظور ایجاد چسبندگی و اتصال بین الیاف و استحکام بخشی به نخ، دسته الیاف به دور یکدیگر تابیده می‌شوند. راجع به تاب نخ، دو ویژگی مطرح است، که عبارت‌اند از:

- جهت تاب^۱
- مقدار تاب^۲


جهت تاب

دسته‌ای از الیاف را، که به صورت موازی کنار هم قرار دارند، در نظر بگیرید (شکل ۱-۷-الف). اگر انتهای دسته الیاف را در جهت حرکت عقربه ساعت یا خلاف جهت حرکت عقربه ساعت بچرخانید، در دسته الیاف تاب ایجاد می‌شود. اگر جهت چرخش، در جهت حرکت عقربه ساعت باشد (شکل ۱-۷-الف) تاب Z در نخ ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر، جهت قرارگیری الیاف در نخ بر قسمت مرکزی حرف Z منطبق می‌شود (شکل ۱-۷-۱-ب).

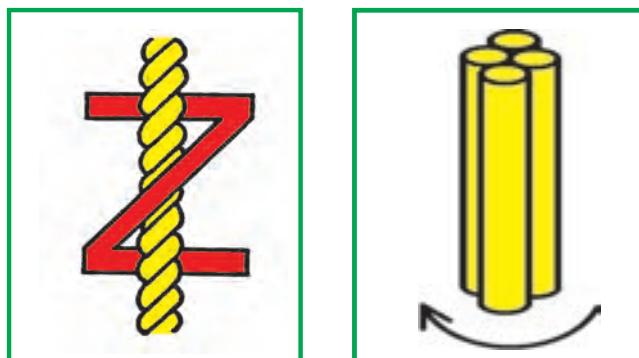

شکل ۱-۷-۱-ایجاد تاب Z

اگر جهت چرخش، در جهت خلاف حرکت عقربه ساعت باشد (شکل ۱-۷-۲-الف) تاب S در نخ ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر، جهت قرارگیری الیاف در نخ بر قسمت مرکزی حرف S منطبق می‌شود (شکل ۱-۷-۲-ب).

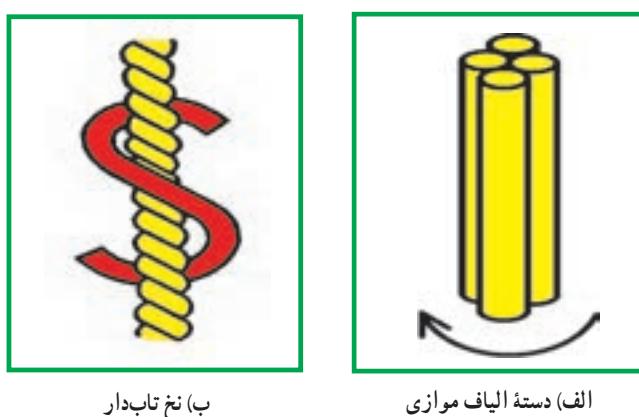

شکل ۱-۷-۲-ایجاد تاب S

جهت تاب نخ تأثیر چندانی بر ظاهر پارچه بافته شده از آن ندارد. اما با توجه به اینکه نخهای با تاب Z و S نور را در جهت‌های عکس یکدیگر منعکس می‌کنند، در صورت استفاده از نخهای با تاب Z و S با ترتیب‌های مشخص در پارچه، می‌توان حالت سایه روشن در پارچه ایجاد کرد.

مقدار تاب



شکل ۳-۷- نخ با تاب کم و پارچه بافته شده از آن

هدف از تاب دادن عبارت است از ایجاد چسبندگی و اتصال بین الیاف و استحکام بخشی به نخ. اگر مقدار تابی که به نخ داده می‌شود کم باشد، به دلیل چسبندگی کم بین الیاف، از استحکام نخ کاسته می‌شود و در اثر کشش، الیاف به راحتی روی هم سر می‌خورند و نخ پاره می‌شود. همچنین به دلیل زیاد بودن فواصل بین الیاف در نخ، نخهای با تاب کم، نرم هستند و حالت پفکی و حجمیم دارند. معمولاً از نخهای با تاب کم، برای بافت پارچه‌های تریکو^۱ استفاده می‌شود (شکل ۳-۷). (برای آشنایی با این پارچه‌ها به فصل نهم کتاب مراجعه شود).

هرگاه مقدار تابی که به نخ داده می‌شود زیاد باشد، به دلیل چسبندگی زیاد بین الیاف، استحکام نخ افزایش می‌یابد و به دلیل کم بودن فواصل بین الیاف در نخ، نخهای با تاب زیاد، سفت، فشرده و توپر هستند (شکل ۴-۷-الف). معمولاً از نخهای با تاب زیاد برای بافت پارچه‌های تاری-پودی^۲ (شکل ۴-۷-ب) استفاده می‌شود. (برای آشنایی با این پارچه‌ها به فصل نهم کتاب مراجعه شود). اگر تابی که به نخ داده می‌شود بسیار زیاد باشد، موجب پیچیدن نخ به دور خود می‌شود، که به آن اصطلاحاً «تاب زندگی» یا «پا ملخی» (شکل ۵-۷) می‌گویند.



(الف) نخ



(ب) پارچه

شکل ۴-۷- نخ با تاب زیاد و پارچه بافته شده از آن



شکل ۵-۷- ایجاد پا ملخی در نخ

نمره نخ

نمره نخ^۱، از ضخامت نخ خبر می‌دهد. به عبارت دیگر، نمره نخ، ظرافت (نازکی) یا ضخامت (کلفتی) نخ را تعیین می‌کند. نمره نخ به دو روش بیان می‌شود که عبارت‌اند از:

- روش مستقیم^۲
- روش غیر مستقیم^۳

روش مستقیم

در روش مستقیم، طول ثابتی از نخ در نظر گرفته می‌شود و وزن آن به عنوان نمره نخ بیان می‌شود. در این روش، نخ‌های ظرفی دارای نمره کمتر و نخ‌های ضخیم دارای نمره بیشتر هستند. واحدهای متداول برای نمره نخ در روش مستقیم عبارت‌اند از: تکس^۴، دسی تکس^۵ و دنیر^۶.

تکس

این واحد، وزن ۱۰۰۰ متر از نخ را بر حسب گرم نشان می‌دهد. برای مثال، اگر ۱۰۰۰ متر از نخ، ۲۰ گرم وزن داشته باشد، نمره آن نخ ۲۰ تکس خواهد بود. این واحد با علامت tex نشان داده می‌شود.

اگر نمره دو نخ به ترتیب ۲۰ و ۳۰ تکس باشد، نخی که نمره آن ۲۰ تکس است ظرفی‌تر از نخ دیگر است. زیرا وزن ۱۰۰۰ متر از نخ اول، ۲۰ گرم است، در حالی که وزن ۱۰۰۰ متر از نخ دوم، ۳۰ گرم است.

دسی تکس

این واحد، وزن ۱۰۰۰۰ متر از نخ را بر حسب گرم نشان می‌دهد. برای مثال، اگر ۱۰۰۰۰ متر از نخ، ۲۰ گرم وزن داشته باشد، نمره آن ۲۰ دسی تکس خواهد بود. این واحد با علامت dtex نشان داده می‌شود و معمولاً از آن برای بیان نمره نخ‌های یک سره و نخ‌های ظرفی استفاده می‌شود.

$$10 \times \text{tex} = 1 \text{ dtex}$$

برای مثال، اگر نمره یک نخ ۲۰ تکس باشد، نمره آن نخ برابر با ۲۰۰ دسی تکس خواهد بود.

دنیر

این واحد، وزن ۹۰۰۰ متر از نخ را بر حسب گرم نشان می‌دهد. برای مثال، اگر ۹۰۰۰ متر از نخ، ۲۰ گرم وزن داشته باشد، نمره آن ۲۰ دنیر خواهد بود. این واحد با علامت den نشان داده می‌شود و معمولاً از آن برای بیان نمره نخ‌های یک سره استفاده می‌شود.

$$9 \times \text{tex} = 1 \text{ den}$$

برای مثال، اگر نمره یک نخ ۲۰ تکس باشد، نمره آن نخ برابر با ۱۸۰ دنیر خواهد بود.

روش غیر مستقیم

در روش غیر مستقیم، وزن ثابتی از نخ در نظر گرفته می‌شود و طول آن به عنوان نمره نخ بیان می‌شود. در این روش، نخ‌های ظرفی دارای نمره بیشتر و نخ‌های ضخیم دارای نمره کمتر هستند. واحدهای متداول برای نمره نخ در روش

غیرمستقیم عبارت اند از : متریک^۱ و انگلیسی (پنهای)^۲.

متریک

این واحد، طول یک گرم از نخ را بحسب متر نشان می‌دهد. برای مثال اگر 5° متر از نخ، یک گرم وزن داشته باشد، نمرة آن نخ 5° متریک خواهد بود. این واحد با علامت N نشان داده می‌شود.

اگر نمرة دو نخ به ترتیب 2° و 3° متریک باشد، نخی که نمرة آن 3° متریک است ظرف‌تر از نخ دیگر است. زیرا 3° متر از نخ دوم یک گرم وزن دارد، در حالی که 2° متر از نخ اول یک گرم وزن دارد.
انگلیسی (پنهای)

این واحد، تعداد 84° یارد^۳ از طول نخ را که ۱ پوند^۴ وزن دارد نشان می‌دهد. برای مثال اگر نمرة یک نخ 2° انگلیسی باشد؛ یعنی $84^{\circ} \times 20 \times 20 = 16800$ (۱۶۸۰۰) یارد از نخ، ۱ پوند وزن دارد. این واحد با علامت N نشان داده می‌شود.

أنواع نخ

نخ‌ها بر اساس تعداد لا به سه دسته تقسیم می‌شوند :

• نخ یک لا^۵

• نخ چند لا^۶

• نخ کابلی^۷

نخ یک لا

همان‌گونه که در فصل قبل اشاره شد، نخ به دو روش ریسنده‌گی الیاف منقطع و ریسنده‌گی نخ‌های یک‌سره تولید می‌شود. در روش اول، الیاف منقطع به صورت صاف و موازی کنار هم قرار می‌گیرند و با تابیدن به دور یکدیگر نخ را تشکیل می‌دهند. در روش دوم، الیاف یک‌سره، پس از خروج از رشتہ‌ساز و منعقد شدن، کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و با تاب کمی به یکدیگر تابیده می‌شوند و نخ را تشکیل می‌دهند. نخ تولید شده در هر دو روش، نخ یک لاست. یعنی اگر تاب نخ را باز کنیم (نخ را در خلاف جهتی که الیاف به یکدیگر تابیده شده‌اند بچرخانیم)، الیاف منقطع یا الیاف یک‌سره را مشاهده خواهیم کرد.

قطر (ضخامت) نخ یک لا در تمام قسمت‌های آن بمسان نیست. به عبارت دیگر، ممکن است در طول نخ، بعضی قسمت‌های نخ نازک و بعضی قسمت‌ها کلفت باشد (شکل ۶-۷). از آنجایی که استحکام نخ در نقاط نازک کم است، به راحتی در این نقاط پاره می‌شود. برای بهبود مشکلات ناشی از یکنواخت نبودن قطر و استحکام کم نخ یک لا، نخ‌های یک لا را به چند لا تبدیل می‌کنند.



شکل ۶-۷- نقاط نازک و کلفت در قسمت‌های مختلف نخ

۱-Metric

۲-English (Cotton)

۳- ۱ یارد برابر 914° متر است.

۵-Single Yarn


۶-Folded Yarn

۷-Cabled Yarn

۴- ۱ پوند برابر $453/6$ گرم است.

نخ چند لا

از تابیدن چند نخ یک لا به یکدیگر، نخ چند لا به وجود می‌آید، که با توجه به تعداد نخ‌های یک لای تابیده شده به هم، نخ دولا، سه لا، چهار لا و... نامیده می‌شود (شکل ۷-۷).

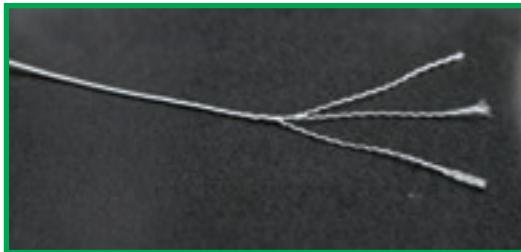

(ب) سه لا




(الف) دولا

شکل ۷-۷- نخ چندلا

وقتی دو یا چند نخ یک لا کنار هم قرار می‌گیرند و به یکدیگر تابیده می‌شوند، نقاط نازک و کلفت یکدیگر را پوشش می‌دهند. در نتیجه متوسط نقاط نازک و کلفت در نخ چند لا از نخ‌های یک لای تشکیل دهنده آن کمتر است. لذا، یکنواختی قطر و استحکام نخ چند لا به مراتب از نخ‌های یک لای تشکیل دهنده آن بیشتر خواهد بود. معمولاً پارچه‌های بافته شده از نخ‌های چند لا، نسبت به پارچه‌های بافته شده از نخ‌های یک لا کیفیت بهتری دارند.

نخ کابلی

از تابیدن دو یا چند نخ چند لا به یکدیگر، نخ کابلی ایجاد می‌شود. شکل (۸-۷) نخ کابلی ۶ لا را نشان می‌دهد که از تابیدن ۳ نخ دولا به یکدیگر به وجود آمده است.

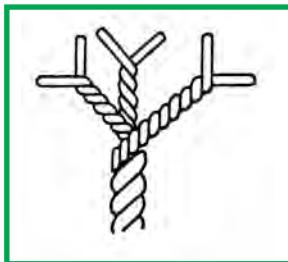

شکل ۸- نخ کابلی ۶ لا

تعیین نمود نخ چند لا

نمود نخ چند لا نیز مانند نخ یک لا به دو روش مستقیم و غیر مستقیم بیان می‌شود :

تعیین نمود نخ چندلا در روش مستقیم

نمود نخ چند لا در روش مستقیم به صورت زیر بیان می‌شود.

تعداد نخ‌های یک لا \times نمود نخ یک لا = نمود نخ چندلا

برای مثال، نمود نخ دولا بی که هر نخ یک لای آن دارای نمود ۲۰ تکس می‌باشد، عبارت است از :

$$\text{تکس} = 4 \times 20 \times 20 \text{ نمود نخ دولا}$$

تعیین نمره نخ چند لا در روش غیر مستقیم
نمره نخ چند لا در روش غیر مستقیم به صورت زیر بیان می شود :

$$\frac{\text{نمره نخ یکلا}}{\text{تعداد نخهای یکلا}} = \frac{\text{نمره نخ چندلا}}{\text{نمره نخ چندلا}}$$

برای مثال، نمره نخ سه لایی که هر نخ یک لایی آن دارای نمره 6° متریک است، عبارت است از :

$$\frac{6^{\circ}}{3} = 2^{\circ} = \text{نمره نخ سه لا}$$


نمایش نمره نخ چندلا
نمایش نمره نخ چندلا در روش مستقیم

نمره نخ چندلا، در روش مستقیم به صورت زیر نشان داده می شود :
تعداد نخهای یک لا \times نمره نخ یکلا

برای مثال، نمره نخ دولایی که هر نخ یک لایی آن دارای نمره 2° تکس است به صورت زیر نشان داده می شود :

$$2^{\circ} \times 2$$

نمایش نمره نخ چندلا در روش غیرمستقیم
نمره نخ چندلا، در روش غیرمستقیم به صورت زیر نشان داده می شود :

$$\frac{\text{نمره نخ یکلا}}{\text{تعداد نخهای یکلا}}$$

برای مثال، نمره نخ سه لایی که هر نخ یک لایی آن دارای نمره 6° متریک است به صورت زیر نشان داده می شود :

$$6^{\circ} / 3$$

خودآزمایی

- ۱- کدام یک از جملات زیر نادرست است؟ صحیح آن را بنویسید.
- ۱-۱- جهت تاب نخ تاثیر زیادی بر ظاهر پارچه بافته شده از آن دارد.
- ۱-۲- نخ را در دوجهت Z و S می‌توان تایید.
- ۱-۳- نخهای با تاب Z و S نور را در یک جهت منعکس می‌کنند.
- ۲- کدام یک از موارد زیر صحیح نیست؟
- الف) استحکام نخهای با تاب زیاد، از استحکام نخهای با تاب کم بیشتر است.
- ب) نخهای با تاب کم، معمولاً سفت، فشرده و توپر هستند.
- ج) نخهای با تاب زیاد، معمولاً نرم‌اند و حالت پفكی و حجمیم دارند.
- (د) ب وج
- ۳- جملات زیر را کامل کنید.
- ۱-۳- در نمره‌گذاری نخ به روش مستقیم، ثابتی از نخ در نظر گرفته می‌شود و آن را ملکی برای نمره نخ محسوب می‌کنند.
- ۲-۳- در نمره‌گذاری نخ به روش غیر مستقیم، ثابتی از نخ در نظر گرفته می‌شود و آن را ملکی برای نمره نخ محسوب می‌کنند.
- ۳-۳- یکنواختی و استحکام نخهای چند لایه‌ای از نخهای یک لایه است.
- ۴- از دونخ که نمره آنها ۴۰ و ۶۰ دنیر است، کدام یک طریفتر است؟
- ۵- از دونخ که نمره آنها ۳۰ و ۴۰ متریک است، کدام یک ضخیم‌تر است؟
- ۶- نمره نخ سه لایی که هر لایی آن دارای نمره ۳۰ تکس است عبارت است از:
- (الف) ۱۰ تکس
- (ب) ۹۰ تکس
- (ج) ۶۰ تکس
- (د) ۱۵ تکس

پاسخ خودآزمایی

- ۱- نادرست- جهت تاب نخ تاثیر چندانی بر ظاهر پارچه بافته شده از آن ندارد.
- ۱-۱- درست
- ۳-۱- نادرست- نخهای با تاب Z و S نور را در جهت عکس یکدیگر منعکس می‌کنند.
- ۲-۱- طول- وزن
- ۲-۲- وزن- طول
- ۳-۱- بیشتر
- ۴-۱- ۴۰ دنیر
- ۵-۱- ۳۰ متریک
- ۶- ب



1. Taylor M.A., "Technology of Textile Properties 2nd edition, Forbes publications, London, 1981.
2. Miller E., "Textile Properties and Behaviour in Clothing Use", Batsford Ltd, London, 1984.
3. Friend R.L, "Sewing Room Technical Handbook", Hatra, Nottingham, 1977.
٤. لطیفی م «بافندگی حلقوی بودی – گردباف»، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر، ۱۳۷۹.

۸ فصل

نخ دوخت



هدفهای رفتاری: در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- خصوصیات نخ دوخت را بیان کند.
- ۲- روش‌های نمره‌گذاری نخ دوخت را نام ببرد.
- ۳- نحوه تعیین نمره نخ دوخت با روش «نمره برچسب» را بیان کند.
- ۴- انواع نخ دوخت را نام ببرد.
- ۵- کاربرد انواع نخ دوخت را بیان کند.
- ۶- انواع بسته‌بندی نخ دوخت را نام ببرد.
- ۷- کاربرد انواع بسته‌بندی نخ دوخت را بیان کند.

خصوصیات نخ دوخت

همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، یکی از موارد استفاده از نخ، به کار گرفتن آن برای دوخت است. به عبارت دیگر، برای اتصال تکه‌های پارچه به یکدیگر و در نهایت، تولید پوشک، از نخ دوخت^۱ استفاده می‌شود. اگرچه نخ دوخت، بخش کوچکی از هزینه‌های تولید پوشک را به خود اختصاص می‌دهد، اما استفاده از نوع نامناسب آن، موجب می‌شود هزینه‌های تولید بسیار افزایش یابد. برای مثال، در صورت استفاده از نخ دوخت با استحکام کم، در حین عملیات دوخت، مرتبأً نخ پاره می‌شود و این خود به وقفه‌های متواالی و در نتیجه، به افزایش هزینه‌های تولید منجر می‌شود. بنابراین، با توجه به اینکه هزینه نخ دوخت مصرفی در تولید پوشک در مقایسه با سایر هزینه‌ها، از جمله قیمت پارچه، بسیار اندک است و با توجه به تأثیر کیفیت نخ مصرفی در هزینه‌های تولید، انتخاب نخ دوخت باید با دقت زیادی صورت گیرد. خصوصیاتی که نخ دوخت باید دارا باشد عبارت‌اند از:

- استحکام زیاد
- افزایش طول کم
- قطر یکنواخت
- نرمی سطح^۲
- انعطاف‌پذیری^۳
- تعادل تاب^۴
- مقاومت در برابر سایش
- مقاومت در برابر حرارت
- میزان پرز کم در سطح نخ^۵
- نبودن گره در سطح نخ

استحکام زیاد

نخ دوخت باید از استحکام کششی زیاد برخوردار باشد تا بتواند نیروهایی را که در حین دوخت، توسط قسمت‌های مختلف ماشین دوزندگی بر آن وارد می‌شود تحمل کند و پاره نشود.

افزایش طول کم

نیروهای کششی‌ای که در حین دوخت بر نخ وارد می‌شوند قطعاً طول نخ را افزایش می‌دهند. بنابراین، از دیاد طول ایجاد شده در نخ باید به حداقل برسد تا در عملیات دوخت مشکل ایجاد نکند.

قطر یکنواخت

قطر نخ دوخت باید در سراسر آن یکسان باشد و ضخامتش در هیچ قسمت تغییر نکند. اهمیت این مسئله در ماشین‌های دوزندگی، که با سرعت بالا کار می‌کنند، بیشتر است. زیرا تغییرات ضخامت نخ موجب می‌شود کششی که توسط درجه تنظیم نخ (دیسک کشش دهنده^۶) (شکل ۱-۸-الف) بر نخ وارد می‌گردد زیاد یا کم شود، در نتیجه به پارگی نخ یا دوخت نامناسب منجر گردد.

۱ - Sewing Thread

۲ - Surface Lubricity

۳ - Suppleness

۴ - Twist Balance

۵ - Low Linting Characteristic

۶ - Tension Discs

همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، نخ‌های چندلا و کابلی نسبت به نخ‌های یک‌لا، از یکنواختی قطری واستحکام پیشتری برخوردارند. با توجه به اینکه استحکام زیاد و یکنواختی قطر، از خصوصیات ضروری نخ‌های دوخت است، لذا از نخ‌هایی برای دوخت استفاده می‌شود که چند‌لا (معمولًاً ۲ یا ۳ چند‌لا) یا کابلی باشند.

نرمی سطح

هرچه سطح نخ دوخت نرم‌تر باشد، در هنگام عبور از قسمت‌های مختلف ماشین دوزندگی، از قبیل درجه تنظیم نخ، شیطانک (شکل ۱-۸-ب) و سوراخ سوزن، با این سطوح اصطکاک کمتری به وجود می‌آورد و راحت‌تر از آنها عبور می‌کند.



الف) درجه تنظیم نخ



شکل ۱-۸- قسمت‌های مختلف ماشین دوزندگی



ب) شیطانک

انعطاف‌پذیری


برای ایجاد بخیه^۲ ماشین دوزندگی در پارچه، باید نخ دوخت به شکل حلقه درآید (شکل ۲-۸). به این منظور، نخ دوخت باید از انعطاف‌پذیری مناسب برخوردار باشد تا به راحتی خم شود و شکل حلقه پیدا کند.

معمولًاً نخ‌هایی که استحکام زیادی دارند، سفت‌اند و به راحتی خم نمی‌شوند. در این صورت، ایجاد بخیه‌های مناسب و یکسان با این نخ‌ها مشکل است.

تعادل تاب

همان‌گونه که اشاره شد، نخ‌های دوخت چند‌لا یا کابلی هستند. برای اینکه نخ دوخت، در حالت تعادل باشد و به دور خود نپیچد (شکل ۳-۸)، باید مقدار تاب و همچین جهت تابی که به هر یک از رشته (لا)‌های آن داده می‌شود مناسب باشد.

اگر مقدار تاب نخ دوخت کم باشد، در هنگام دوخت، رشته (لا)‌های نخ از هم باز می‌شوند و در صورتی که مقدار تاب نخ دوخت خیلی زیاد باشد، موجب پیچیدن نخ به دور خود می‌شود (شکل ۳-۸). در هر دو حالت، دوختن بی مشکل نخواهد بود و نخ نیز پاره می‌شود.

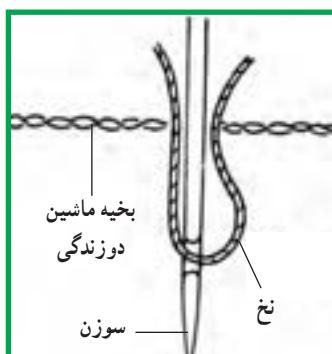

شکل ۲-۸- حلقه شدن نخ برای ایجاد بخیه ماشین دوزندگی در پارچه




شکل ۳-۸- پیچیدن نخ به دور خود

در نخهای چند لا و کابلی، جهت تاب باید به ترتیبی باشد که نخ حاصل تعادل داشته باشد و موجب پیچیدن به دور خود نشود. تقریباً تمام نخهای دوختی که تولید می‌شوند دارای تاب z هستند و چنین نخهایی برای استفاده در اکثر ماشین‌های دوزنده‌گی مناسب‌اند. بنابراین می‌توان گفت:

در نخهای دوخت چند لا، جهت تاب نخ یک لا، s است.

برای مثال، اگر ۲ یا ۳ نخ یک لا با تاب s کنار هم قرار بگیرند و در جهت z به یکدیگر تابیده شوند، نخ ۲ لا یا ۳ لا با تاب z ایجاد می‌شود (شکل ۴-۸).

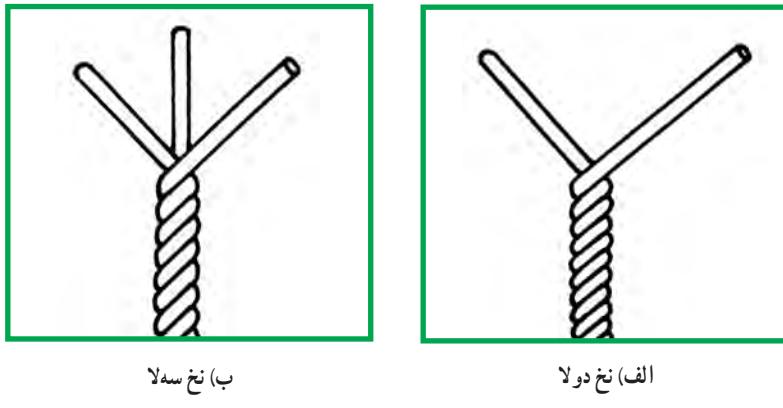


شکل ۴-۸ - نخ چندلا

بنابراین، ترتیب جهت تاب در نخهای دوخت چند لا به صورت $s z$ است.

در نخهای دوخت کابلی، جهت تاب نخ یک لا، z است.

برای مثال، اگر ۲ نخ یک لا با تاب z کنار هم قرار بگیرند و در جهت s به یکدیگر تابیده شوند، نخ ۲ لا با تاب s ایجاد می‌شود. حال اگر ۳ نخ دو لا با تاب s کنار هم قرار بگیرند و در جهت z به یکدیگر تابیده شوند، نخ کابلی (۶ لا) با تاب z ایجاد می‌شود (شکل ۵-۸).

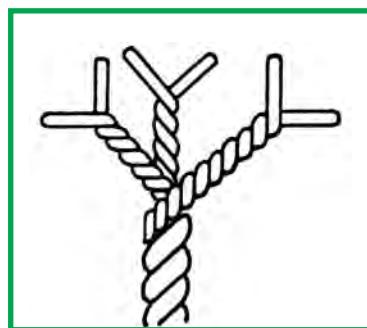

شکل ۵-۸ - نخ کابلی ۶ لا

بنابراین، ترتیب جهت تاب در نخهای دوخت کابلی به صورت $z s z$ است.

اگر ترتیب جهت تاب در نخهای دوخت چند لا و کابلی رعایت نشود، مثلاً اگر دو نخ یک لا با تاب z کنار هم قرار گیرند و در جهت z به یکدیگر تابیده شوند، نخ دو لای حاصل، که دارای تاب z است، تعادل نخواهد داشت و به دور خود پیچیده می‌شود. برای امتحان کردن تعادل تاب نخ، کافی است طولی از نخ را در دست نگه دارید و سپس دو سر آن را به هم نزدیک کنید. اگر

نخ به دور خود پیچید (شکل ۳-۸)، نشان دهنده متعادل نبودن تاب نخ است.

مقاومت در برابر سایش


برای دوختن پارچه، نخ دوخت به دفعات زیاد از پارچه عبور می‌کند. بنابراین، نخ دوخت باید در برابر سایش از مقاومت زیاد برخوردار باشد تا در اثر عبورهای مکرر از پارچه، سائیده نشود.

مقاومت در برابر حرارت


منظور از مقاومت نخ دوخت در برابر حرارت این است که بتواند گرمایی را که در اثر اصطکاک سوزن با نخ و همچنین در اثر اصطکاک سوزن با پارچه ایجاد می‌شود تحمل کند.

میزان پرز کم در سطح نخ

وجود پرز در سطح نخ دوخت، موجب می‌شود که این پرزها در قسمت‌های مختلف مسیر عبور نخ، شامل قسمت درجه تنظیم نخ، ماکو، قاب ماکو (شکل ۶-۸) و همچنین در سوراخ سوزن جمع شوند و در نتیجه به پارگی نخ یا ایجاد بخیه‌های غیر یکسان در پارچه منجر شود.

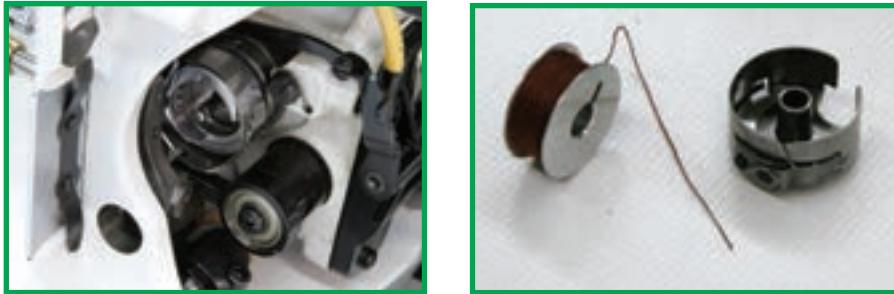

شکل ۶-۸— ماسوره، ماکو و قاب ماکو

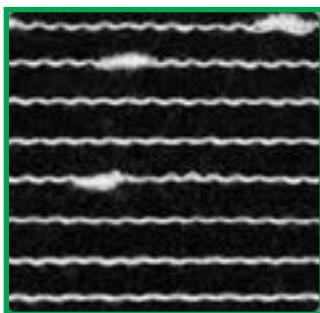

شکل ۷-۸— گره‌های موجود در نخ

نبودن گره در سطح نخ

وجود گره در نخ دوخت، موجب می‌شود که نخ در قسمت درجه تنظیم نخ یا در سوراخ سوزن گیر کند و در نتیجه نخ پاره شود (شکل ۷-۸).

تعیین نمره نخ دوخت

نمودن نخ دوخت را می‌توان به دو روش مستقیم و غیر مستقیم تعیین نمود. با توجه به اینکه نخ‌های دوخت، در گروه نخ‌های چند لا یا کابلی قرار دارند، تعیین نمره آنها با نمره گذاری نخ‌های چند لا مشابه است (به فصل ۷ مراجعه شود). برای مثال، نمره نخ دوخت سه لایی که هر نخ یک لای آن دارای نمره 4° متریک است به صورت $N_m/3 \times 4^{\circ}$ نشان داده می‌شود.

برای بیان نمره نخ دوخت، علاوه بر روش مستقیم و غیر مستقیم، روش ساده‌تری نیز وجود دارد که «نمره برچسب»^۱ نامیده می‌شود. نمره برچسب عبارت است از سه برابر نمره متریک یا نمره انگلیسی نخ دوخت، یعنی :

$$3 \times \text{نمره متریک یا نمره انگلیسی نخ} = \text{نمره برچسب نخ دوخت}$$

برای مثال، در نمونه یاد شده، که نمره نخ دوخت 20° متریک است، نمره برچسب نخ دوخت $60^\circ = \frac{6}{3} \times 20^\circ$ است. نمره نخ دوخت دو لایی که هر نخ یک لای آن دارای نمره 40° متریک است و به صورت $N_m / 2$ نشان داده می‌شود برابر $\frac{4}{2} \times 20^\circ = 20^\circ$ است. بنابراین، نمره برچسب این نخ دوخت نیز $60^\circ = \frac{6}{3} \times 20^\circ$ است. همچنین نمره نخ دوخت چهار لایی که هر نخ یک لای آن دارای نمره 80° متریک است و به صورت $N_m / 4$ نشان داده می‌شود برابر $\frac{8}{4} \times 20^\circ = 20^\circ$ است. بنابراین، نمره برچسب این نخ دوخت نیز $60^\circ = \frac{6}{3} \times 20^\circ$ است. در این صورت، نخ‌های دوخت $N_m / 2$ و $N_m / 3$ دارای نمره برچسب یکسان هستند که برابر با 60° است. به عبارت دیگر، در روش «نمره برچسب»، تعداد لای نخ و نمره نخ یک لا مطرح نیست، بلکه نمره نهایی نخ دوخت مهم است. روش «نمره برچسب» روش ساده‌ای برای بیان نمره نخ دوخت است. از آنجایی که مصرف کنندگان نخ دوخت، نخ را با توجه به نمره آن و متناسب با مورد مصرف انتخاب می‌کنند، تعداد لای نخ و نمره نخ یک لای آن برایشان اهمیتی ندارد. بنابراین، استفاده از «نمره برچسب» برای مصرف کنندگان نخ دوخت روشنی ساده و کاربردی است.

أنواع نخ دوخت

اموزه انواع مختلفی از نخ‌های دوخت عرضه می‌شوند، که هریک برای دوخت پارچه‌های خاصی مناسب هستند. انواع نخ‌های دوخت عبارت‌اند از:

- نخ دوخت پنبه‌ای
- نخ دوخت پلی‌استری
- نخ دوخت ابریشمی
- نخ دوخت نایلونی
- نخ دوخت پلی‌استری با روکش پنبه^۱
- نخ کوک
- نخ دوخت فلزی^۲

نخ دوخت پنبه‌ای

نخ دوخت پنبه‌ای، برای دوخت پارچه‌های پنبه‌ای، پشمی، کتانی و ویسکوزریون مناسب است. چون نخ پنبه‌ای خاصیت کشسانی ندارد، برای دوخت پارچه‌های تریکو و پارچه‌های استرج^۳ (کشی) مناسب نیست. زیرا نخ پنبه‌ای کش نمی‌آید و در صورت استفاده از آن در دوخت پارچه‌های تریکو و استرج، بخیه‌ها پاره می‌شوند.

نخ دوخت پلی‌استری

نخ دوخت پلی‌استری از استحکام و کنسانی زیاد برخوردار است و برای دوخت تمام پارچه‌ها، به خصوص پارچه‌های از جنس الیاف مصنوعی و همچنین پارچه‌های تریکو و استرج (کشی)، مناسب است.

نخ دوخت ابریشمی

نخ دوخت ابریشمی که از درخشندگی زیادی برخوردار است، برای دوخت پارچه‌های ابریشمی و پشمی مناسب است.

^۱ – Cotton Wrapped Polyester Thread

^۲ – Metallic Thread

^۳ – Stretch

همچنین، به دلیل خاصیت کشسانی نخ ابریشمی، این نخ برای دوخت پارچه‌های تریکو نیز مناسب است.

نخ دوخت نایلونی

نخ دوخت نایلونی، نخی طریف و محکم است و برای دوخت پارچه‌های از جنس الیاف مصنوعی، به خصوص پارچه‌های از جنس نایلون، مناسب است.

نخ دوخت پلی‌استری با روکش پنبه

این نخ دوخت از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت مرکزی آن از نخ پلی‌استر یکسره و قسمت رویه آن از جنس پنبه است. پلی‌استر موجب می‌شود استحکام و کشسانی نخ دوخت افزایش یابد. پنبه هم موجب نرمی سطح نخ دوخت می‌شود و مقاومت آن را در برابر حرارت افزایش می‌دهد. این نوع نخ، برای دوخت تمام پارچه‌ها، از جمله پارچه‌های تریکو و استرچ، مناسب است.

نخ کوک

نخ کوک، که نخ پنبه‌ای است فاقد استحکام لازم است و صرفاً برای دوخت موقت (کوک زدن) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نخ دوخت فلزی

نخ‌های دوخت فلزی (شکل ۸-۸)، از جنس طلا یا نقره‌اند و برای دوخت‌های تزئینی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نخ‌ها در برابر حرارت و بخار حساس‌اند، لذا هنگام اتو کردن دوخته‌آنها باید از اتوی خشک و نیمه گرم استفاده کرد.



شکل ۸-۸ - نخ‌های فلزی

انواع بسته‌بندی نخ دوخت

نخ‌های دوخت در شکل‌ها و اندازه‌های مختلفی بسته‌بندی می‌شوند که عبارت‌اند از :



شکل ۸-۹ - انواع بسته‌بندی نخ دوخت

۱ - قرقره

۲ - سیگار (بسته استوانه‌ای)

۳ - بسته مخروطی

۴ - بسته سر مخروطی

۵ - بسته‌های بزرگ

۱ - Spool

۲ - Cops

۳ - Cone

۴ - Vicone

۵ - Large Packages

قرقره

قرقره، بسته کوچکی از نخ است و مقدار (طول) نخی که روی آن پیچیده می‌شود اندک است (شکل ۸-۱۰).



شکل ۸-۱۰ - قرقره

قرقره، برای استفاده در دوخت دستی و دوخت با ماشین‌های دوزندگی خانگی مناسب است، زیرا ماشین‌های دوزندگی خانگی، سرعت کمی دارند و در نتیجه مصرف نخ آنها کم است. بنابراین، بسته‌های کوچک نخ، برای دوخت آنها کافی است.

استفاده از قرقره برای ماشین‌های دوزندگی صنعتی مناسب نیست، زیرا آنها با سرعت زیاد کار می‌کنند و در نتیجه، مصرف نخ آنها زیاد است و بسته نخ، زود تمام می‌شود. بنابراین، در صورت استفاده از قرقره، به دلیل به وجود آمدن وقفه‌های مکرر در ماشین دوزندگی برای تعویض قرقره، سرعت تولید پوشک کاهش می‌باید که فاقد صرفة اقتصادی است.

سیگارت (بسته استوانه‌ای)

در بسته‌های استوانه‌ای (شکل ۸-۱۱)، مقدار نخی که روی آنها پیچیده می‌شود از مقدار نخ قرقره بیشتر است. برای مثال، تا ۲۰۰۰ متر نخ را می‌توان روی آین بسته‌ها پیچید. به همین جهت، از بسته‌های استوانه‌ای می‌توان در چرخ خیاطی‌های با سرعت زیاد استفاده کرد. اما در سرعت‌های بسیار زیاد، که مصرف نخ زیاد است، استفاده از این بسته‌ها چندان مناسب نیست.



شکل ۸-۱۱ - سیگارت (بسته استوانه‌ای)



شکل ۸-۱۲ - بسته مخروطی

در بسته‌های مخروطی (شکل ۸-۱۲)، مقدار نخی که روی آنها پیچیده می‌شود از مقدار نخ بسته‌های استوانه‌ای بسیار بیشتر است. برای مثال، تا ۵۰۰۰ متر نخ را می‌توان روی آین بسته‌ها پیچید.

بسته‌های مخروطی برای چرخ خیاطی‌های صنعتی، که سرعت زیاد و در نتیجه مصرف نخ زیاد دارند، مناسب‌اند. با توجه به اینکه شکل بسته نخ به صورت مخروط است (کناره‌های بسته دارای شبی است)، باز شدن نخ از روی بسته به راحتی صورت می‌گیرد. بنابراین، در چرخ‌های صنعتی، به هنگام باز شدن سریع از روی بسته، کشش زیادی به نخ وارد نمی‌شود و باز شدن نخ به راحتی صورت می‌گیرد.

بسته سرمخروطی

در این نوع بسته‌بندی نخ دوخت، کناره‌های بسته نخ موازی یکدیگرند (شبیه استوانه)، اما قسمت بالای بسته نخ به صورت شبی‌دار است (شکل ۸-۱۳).

بسته‌های بزرگ

در بسته‌های بزرگ نخ دوخت، مقدار نخی که روی بسته پیچیده می‌شود بسیار زیاد است، به طوری که حدود ۱۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ متر نخ را روی این بسته‌ها می‌توان پیچید.



شکل ۸-۱۳ - بسته سرمخروطی

خودآزمایی

- ۱- کدام گزینه در نخ دوخت، موجب بروز مشکل در عملیات دوخت می‌شود؟
- (الف) گره
(ب) ازدیاد طول کم
(ج) پرز سطحی زیاد
(د) الفوج
- ۲- کدام یک از جملات زیر نادرست است؟ صحیح آن را بنویسید.
- ۱- تقریباً تمام نخ‌های دوخت، دارای تاب S هستند.
۲- نخ‌های دوخت، معمولاً چند لای کابلی هستند.
۳- در نخ‌های دوخت چند لای جهت تاب نخ یک لای Z است.
۴- در نخ‌های دوخت کابلی، جهت تاب نخ یک لای S است.
- ۳- نمره نخ و «نمره برچسب» نخ دوخت چهار لایی، که هر نخ یک لای آن دارای نمره ۴۰ متریک است، به ترتیب عبارت است از:
- (الف) نمره: ۱۶۰ متریک - نمره برچسب: ۴۰
(ب) نمره: ۱۶۰ متریک - نمره برچسب: ۴۸۰
(ج) نمره: ۱۰ متریک - نمره برچسب: ۳۰
(د) نمره: ۱۰ متریک - نمره برچسب: ۴۰
- ۴- کدام گزینه برای دوخت پارچه‌های استرج (کشی) مناسب است؟
- (الف) نخ پنبه‌ای
(ب) نخ پلی استری
(ج) نخ پلی استری با روکش پنبه
(د) بوج
- ۵- کدام گزینه برای دوخت پارچه‌های از جنس الیاف مصنوعی مناسب است؟
- (الف) نخ پلی استری
(ب) نخ پنبه‌ای
(ج) نخ پلی استری با روکش پنبه
(د) الفوج
- ۶- کدام گزینه برای چرخ خیاطی‌های صنعتی مناسب است؟
- (الف) قرقره
(ب) بسته استوانه‌ای
(ج) بسته مخروطی
(د) الفوج

پاسخ خودآزمایی

- ۱-۱
- ۱-۲- نادرست، تقریباً تمام نخ‌های دوخت، دارای تاب Z هستند.
۲-۲- درست
- ۳-۲- نادرست، در نخ‌های دوخت چند لای، جهت تاب نخ یک لای S است.
۴-۲- نادرست، در نخ‌های کابلی، جهت تاب نخ یک لای Z است.
- ۳-ج
۴-د
۵-د
۶-ج



1. Taylor M.A., «Technology of Textile Properties», 2nd edition, Forbes publication, London, 1981.
2. Miller E., «Textile Properties and Behavior in Clothing Use», Batsford Ltd, London, 1984.
3. Friend R.L., «Sewing Room Technical Handbook», Hatra, Nottingham, 1977.
4. Gardiner W., «Start Sewing», Apple Press, United Kingdom, 2003.
5. Hosegood B., «The Complete Book of Sewing», Revised edition, Dorling Kindersley, New York, 2003.
6. <http://www.syntechfibres.com>
7. <http://www.thriftyfun.com>
8. <http://mytextilenotes.blogspot.com>