


پوست و هوا دارد. هنگامی که هوای محیط گرم و رطوبت نسبی آن بالاست اختلاف میان فشار بخار پوست و هوا کاهش یافته، تبخیر به اندازه لازم صورت نمی‌گیرد. در چنین مواردی، تبخیر در طی انجام کار در محیط گرم و مرطوب مکانیسم مؤثری در خنک کردن کارگران به شمار نمی‌آید.

تأمین خون کافی برای عضلات در حال فعالیت و نیز برای پوست، سبب می‌شود فشار زیادی به سیستم گردش خون افرادی که در محیط‌های گرم و مرطوب کار می‌کنند وارد شود. در شکل ۳-۱۶ اثرات توأم دمای زیاد و رطوبت بالا بر ضربان قلب دو گروه از افراد سازش یافته و سازش نیافته نشان داده شده است. همانگونه که در شکل دیده می‌شود ضربان قلب در طول استراحت، فعالیت و برگشت به حالت اولیه با افزایش دما و رطوبت، زیاد می‌شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دما و رطوبت بالا بر دستگاه گردش خون و مکانیسم تعريف فشار زیادی وارد کرده، می‌تواند در بازده کار افراد تأثیر زیان‌آوری برجای گذارد. **هوای گرم - خشک:** در محیط گرم و خشک، چون فشار بخار آب در هوا کم است قبل از آن که هوا از بخار آب اشباع شود، مقدار قابل توجهی از رطوبت پوست (بخار آب موجود در سطح پوست) را جذب می‌کند. مکانیسم تأثیر گرمای خشک بر بدن مشابه آن چیزی است که در مورد هوای گرم و مرطوب گفته شد.

**هوای گرم - مرطوب:** اطلاعات موجود نشان می‌دهد افرادی که در محیط کار خود با گرمای و رطوبت نسبی بالای مواجه هستند می‌توانند در مدت کوتاهی تا ۴ لیتر در ساعت عرق کنند. همچنین معلوم شده است بعضی از افرادی که در محیط‌های با گرمای شدید کار می‌کنند می‌توانند تقریباً به میزان ۲ لیتر در ساعت برای یک دوره ۵ ساعته یا بیشتر بازده تعريف داشته باشند.

در محیط‌های گرم فشار زیادی بر سیستم قلبی عروقی و مکانیسم تبخیر عرق وارد می‌شود این موضوع خصوصاً در محیط‌های کار گرم و مرطوب نسبت به محیط‌های گرم و خشک چشمگیرتر است برای مثال در یک فعالیت معین، ضربان قلب و میزان تعريف در محیط گرم و مرطوب در مقایسه با آب و هوای گرم و خشک بیشتر است.

در محیط‌های گرم و مرطوب، ضربان قلب تندر از حالت طبیعی می‌زند. زیرا مقدار جریان خون در پوست افزایش یافته (به علت افزایش قطر عروق پوست)، از اکسیژن اشباع می‌شود. در چنین شرایطی اکسیژن کمتری برای فعالیت در اختیار ماهیچه‌ها قرار می‌گیرد و میزان لاکتیک اسید در خون افزایش می‌یابد. از طرف دیگر همانگونه که قبلاً اشاره شد برای آن که تعريف، مکانیسم مؤثری در خنک کردن انسان باشد باید عرق در سطح پوست تعريف شود و میزان تبخیر به اختلاف میان فشار بخار در سطح

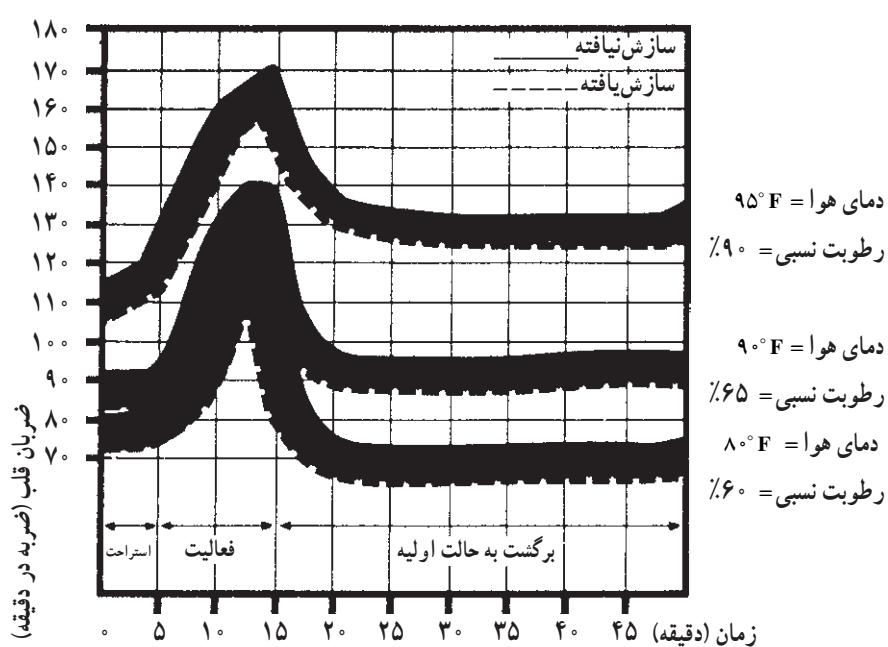

شکل ۳-۱۶ - میزان ضربان قلب در دما و رطوبتهای بالا

ضعف می شود. پایین بودن فشار خون و نبض ضعیف و سریع، نشانه ضعف در عملکرد سیستم قلبی و عروقی است. نشانه های فوق ممکن است منجر به گیجی یا سنکوپ (غش) شود. ضعف گرمایی مربوط به تنظیم درجه حرارت نیست زیرا دمای بدن طبیعی یا حتی کمی پایین تر از حد طبیعی است. برخلاف غش گرمایی، پوست معمولاً خنک و مرطوب است. افراد مسن، افرادی که سلامتی کامل ندارند و همچنین افراد سازش نیافته، بیشتر دچار ضعف گرمایی می شوند. استراحت کامل و خوردن مایعات کافی معمولاً برای بهبود کافی است.

غش گرمایی: غش گرمایی به علت بروز آسیب در مغز به وجود می آید و بدین دلیل، شدیدترین شکل آسیب حاصل از مواجهه با گرما و کار در محیطهای گرم است. این مشکل عمداً در محیطهای گرم که رطوبت بالایی دارند، پیش می آید. زیرا در محیطهای گرم و مرطوب، میزان اتلاف گرما از راه تابش و تبخیر محدود شده، تنظیم دمای بدن صورت نمی گیرد. نشانه های غش گرمایی عبارتنداز: توقف تعریق (توقف تعریق باعث می شود که پوست گرم و خشک شود) و افزایش سریع دمای بدن. علاوه بر این، ضربان نبض و فشار خون معمولاً بیشتر از حد طبیعی می شود. فردی که دچار این حالت شده ممکن است بیهوش، متینج یا دچار هذیان گویی گردد. در این شرایط دمای بدن معمولاً به  $11^{\circ}$  تا  $114^{\circ}$  درجه فارنهایت معادل  $43/3$  تا  $45/6$  درجه سلسیوس می رسد مگر آن که با قراردادن فرد در وان یخ، دمای بدن سریعاً پایین آورده شود. در غش گرمایی، سولولهای مغزی آسیب دیده، از بین می روند.

روشهای پیشگیری از عوارض ناشی از گرما: اتخاذ تدابیر حفاظتی برای افرادی که در محیط گرم کار می کنند بسیار ضروری است. از این رو، به منظور پیشگیری از عوارض ناشی از گرما از سوی متخصصان و کارشناسان بهداشت حرفه ای و طب کار توصیه هایی ارائه شده است که ذیلاً به طور خلاصه مطرح می شود.

۱- تأمین آب و نمک کافی: همانگونه که قبلًا بیان شد تعریق، تنها راه اساسی دفاع بدن در مقابل گرمایی درنتیجه

اثرات حاصل از کار در محیطهای گرم: از کل حجم مایعات موجود در بدن ۳ لیتر آن به شکل پلاسمای ۲ لیتر دیگر سولولهای خونی می باشد. نظر به اینکه افرادی که در محیطهای با گرمایی شدید کار می کنند می توانند در هر ساعت ۲ لیتر یا بیشتر از مایعات بدن را به مدت ۵ ساعت یا بیشتر از دست بدهنند، کاهش مایعات بدن (بهویژه از خون) جدی ترین شکل تعریق می باشد و می توانند به کم آبی بدن منجر شود.

کم آبی در افرادی که در محیطهای گرم کار می کنند رایج است. علت آن است که مقدار زیادی آب از بدن آنها به دلیل تعریق از دست می رود بدون آن که آب از دست رفته، جبران و جایگزین شود. کاهش مایعات بدن در فعالیتهای مداوم، نه تنها باعث می شود که دمای بدن بالا رود بلکه منجر به کاهش بازده قلب، حجم ضربهای (مقدار خونی که در هر ضربان از قلب خارج می شود)، حجم خون، سرعت جریان خون و افت فشار خون می شود. موارد فوق اثر نامطلوبی بر کارآیی فرد خواهد گذاشت مگر آن که مایعات از دست رفته جبران شود تا تعریق به سهولت انجام گیرد و دمای بدن در حد پایینی نگه داشته شود. از دست رفتن مایعات بدن به علت تعریق زیاد نه تنها باعث

کم آبی بدن می گردد بلکه سبب می شود که تعادل املاح (سدیم، پتاسیم و کلراید) در بدن نیز به هم بخورد و در صورتی که املاح از دست رفته جبران نشوند ممکن است خستگی، تهوع و گرفتگی حرارتی<sup>۱</sup> رخ دهد. افرادی که در محیطهای کار خود با گرمای بسیار زیادی مواجه هستند ممکن است روزانه  $1^{\circ}$  تا  $3^{\circ}$  گرم نمک از دست بدھند در حالی که یک فرد سالم غالباً در رژیم غذایی روزانه خود ۷ تا  $15^{\circ}$  گرم نمک دریافت می کند بنابراین بدیهی است که دچار کمبود املاح و عوارض ناشی از آن شود مگر آن که املاح از دست رفته از راه تعریق با افزایش نمک در رژیم غذایی با استفاده از قرصهای نمک جبران گردد.

علاوه بر کم آبی و گرفتگی حرارتی، کار در محیطهای گرم ممکن است باعث ضعف گرمایی و غش گرمایی شود مگر آن که اقدامات پیشگیری لازم انجام گیرد.

ضعف گرمایی: در این حالت، سیستم قلبی و عروقی دچار

۱- کرامپ عضلانی نیز نامیده می شود.

گردد. میزان آب و نمک لازم به نوع کار و فعالیت و درنتیجه میزان تعریق آنها بستگی دارد.

تعزیر، آب و املاح بدن از دست رفته، کاهش می‌باید. درنتیجه عوارض ناشی از کم‌آبی و عدم تعادل املاح در افراد ظاهر می‌گردد. از این‌رو توصیه می‌شود که کمبود آب و املاح جبران

افرادی که دارای ناراحتی کلیوی هستند باید برای کار در محیط‌های گرم انتخاب شوند. در صورت اشتغال این‌گونه افراد در محیط‌های گرم، باید از آنها مراقبتها ویژه به عمل آید.

نظیر کوره‌های پخت، مستقیماً به خارج از محیط کار هدایت شود. در این مورد اغلب از تهویه موضعی استفاده می‌شود.

**۳- لباس کار و نقش آن در تبادلات حرارتی:** لباس، حدفاصل بین بوسټ بدن و محیط اطراف است. بنابراین مقاومت آن در برابر انتقال حرارت، سبب گردیده است که عامل مهمی در تبادلات حرارتی میان انسان و محیط محسوب گردد. مقاومت حرارتی لباس بستگی به جنس لباس (مثلًاً نخی، پشمی، ابریشمی، نایلون و...)، نوع بافت آن (درشت بافت، ریز بافت و...) و رنگ آن دارد. بنابراین باید در انتخاب لباس دقت کافی به عمل آید.

**۲- تهویه:** تهویه عمومی کارگاهها در کاهش دمای هوا تأثیر فراوانی دارد. هوای خنک ورودی قبل از آن که به ماشین آلات گرم برخورد کند باید به طرف شاغلین بوزد. غالباً دفعات تجدید هوای اماکن مختلف با توجه به نوع آن محل برحسب حجم محل در ساعت بیان می‌شود. به عنوان مثال در مدرسه تعداد دفعات تجدید هوا  $3$  برابر حجم در ساعت توصیه شده است. در صورتی که این رقم برای رستوران برابر  $4$  می‌باشد. هرچند که تهویه عمومی، یک راه مؤثر در کاهش گرماست اما گاهی اوقات لازم است که گرمای حاصل از دستگاه و تجهیزات

در محیط‌های گرم باید از لباسهای بهرنگ روشن استفاده کرد.

**۵- معاینات قبل از استخدام:** لازم است که کلیه افراد قبل از استخدام معاینه شده آزمایشهای اختصاصی از آنها به عمل آید تا فرد مناسب برای کار مورد نظر انتخاب شود.

**۴- عایق‌بندی:** عایق‌نمودن منابع گرما یکی از راههای مهم کنترل گرماست. از جمله می‌توان به عایق‌بندی لوله‌های بخار با موادی نظر پشم‌شیشه اشاره کرد که باعث کاهش انتقال گرما از طرق جابجایی و تابش به محیط می‌شود.

توجه: چون سیستم قلبی عروقی و پوست در تنظیم دمای بدن اهمیت زیادی دارند لازم است از اشتغال افرادی که دچار بیماری قلبی عروقی و نیز اختلالات پوستی هستند در محیط‌های گرم جلوگیری نمود.

محیط‌های گرم، اقدامات به موقع را برای حفظ سلامتی افراد انجام داد.

**۷- استراحت:** افرادی که در محیط‌های گرم کار می‌کنند در طول فعالیت به زمانهای استراحت کافی نیاز دارند. بدین جهت

**۶- معاینات دوره‌ای:** علاوه بر معاینات قبل از استخدام، لازم است کلیه کارکنان محیط‌های گرم با توجه به نوع کارشان، در فواصل معین زمانی تحت مراقبتها و پزشکی لازم قرار گیرند تا بتوان با تشخیص زودرس بیماریها و عوارض ناشی از کار در

محیطهای گرم استفاده می‌شوند ابتدا مراحل کسب سازش را بگذرانند و سپس به کار اصلی گمارده شوند.

نظر به اهمیت اختلالات ناشی از گرما لازم است گرمای محیط کار کنترل و در حد مناسبی تنظیم شود. دمای مناسب بستگی به نوع محیط کار و فعالیت افراد دارد. به طور مثال دمای مناسب برای دفاتر کار، سالن ورزش ۱۸–۲۰، کارگاهها با کار سیک ۱۶–۱۸، کارگاهها با کار سنگین ۱۶–۱۰، ابزار ۱۸، سالن غذاخوری ۲۰–۱۸، سینما و رستوران ۲۰ و آشپزخانه ۱۸ درجه سانتیگراد توصیه شده است.

لازم است در محیطهای گرم، اتاق استراحت مناسب ساخته شود تا افراد بتوانند زمان استراحت خود را در این اتاق بگذرانند.

۸- سازش: مواجهه مداوم با گرما باعث می‌شود در انسان، تنظیم تدریجی یا سازش با گرما به وجود آید مثلاً افرادی که در جنوب کشور نظری اهواز و آبادان زندگی می‌کنند به طور طبیعی با گرما سازش پیدا می‌کنند. سازش سبب افزایش ظرفیت کار و کاهش اختلالات ناشی از گرما می‌شود. به همین دلیل دمای پوست و دمای داخلی افراد سازش یافته کمتر از افراد سازش نیافته است. به همین جهت توصیه شده است افرادی که برای کار در

## پرسش



۱- راههای تبادل حرارتی میان انسان و محیط چیست؟ نام ببرید.

۲- روشهای پیشگیری از عوارض ناشی از گرما چیست؟

۳- بیماری و عوارض ناشی از گرما را نام ببرید.

## بحث گروهی



۱- آیا استخدام افراد بومی نسبت به افراد غیربومی برتری دارد؟ چرا؟

۲- به نظر شما لباس ورزش شما باید چه مشخصاتی داشته باشد؟ چرا؟

۳- میان مراقبتهای بهداشتی لازم از شاغلین محیطهای گرم و شاغلین محیطهای سرد چه تفاوتی وجود


دارد؟

۴- منابع اصلی ایجاد گرما در کلاس درس شما چیست؟


ج- روشنایی<sup>۱</sup>: بینایی مهمترین راه ارتباطی انسان و بھروری صنعتی و همچنین راحتی و آسایش گام بردارد. نور را می‌توان به طور مصنوعی (مثلاً نور الکتریکی) ایجاد نمود، اما در صورتی که نور طبیعی وجود داشته باشد، چون هزینه‌ای در بر ندارد بهتر است مورد استفاده قرار گیرد. منبع اصلی نور روز، خورشید است که از آن مقدار فراوانی اشعه حرارتی توأم با نور دریافت می‌شود. آنچه ما به عنوان نور حس می‌کنیم دسته باریکی است از تشبعش یا طول موجی بین ۳۸° تا

محیط اطراف است. چشم به وسیله نور منعکس شده از سطح اجسام، تحریک می‌شود، بنابراین نور شرط لازم برای دیدن است. برای مناسب نمودن شرایط کار لازم است کلیه عوامل محیطی که روی فرد و کارایی او تأثیر دارند کنترل شوند، یکی از این عوامل نور است، نور مناسب فرد را قادر می‌سازد که دقیقتر، راحت‌تر و مطمئن‌تر تشخیص دهد و در مسیر افزایش فرآورده،

طول موجهای قابل دیدن باشد، سفید به نظر می‌رسد. حساسیت چشم انسان، بسته به طول موج نور تغییر می‌کند. این حساسیت همان‌طور که در شکل ۳-۱۸ نشان داده شده، در طول موجهای رنگ آن را تعیین می‌کند (شکل ۳-۱۷). نوری که شامل تمام ۵۵۵ نانومتر (زرد) به حداقل می‌رسد.

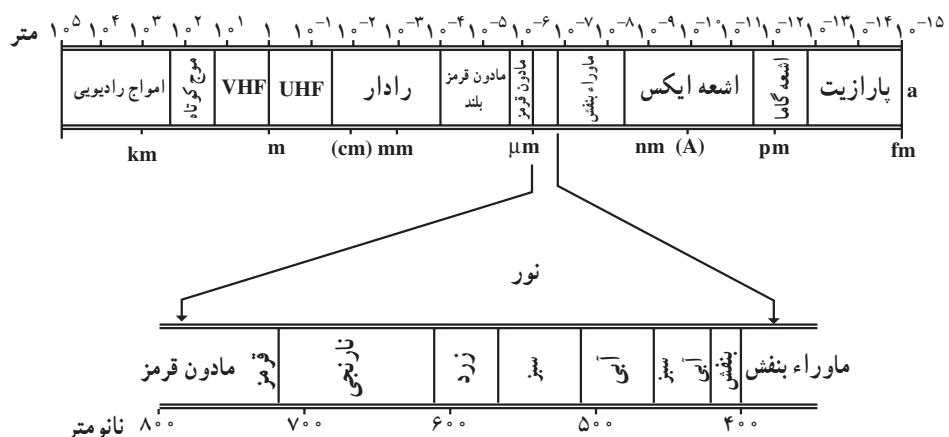

شکل ۳-۱۷- طیف انرژی تشعشعی قابل رویت

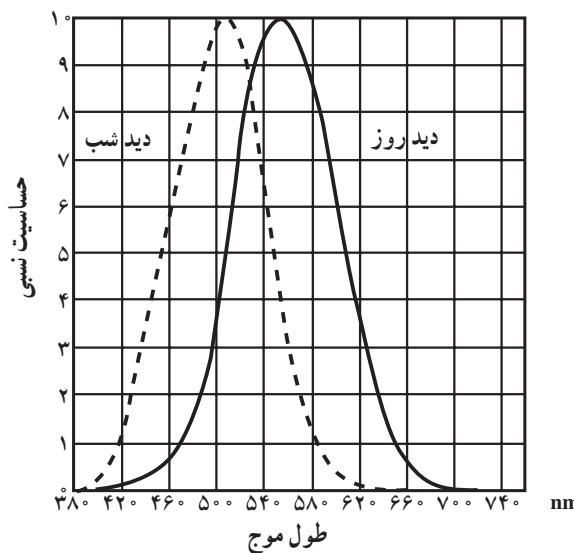

شکل ۳-۱۸- طیف حساسیت چشم

عکس العمل نسبت به انرژیهای بکسان

شدّت منبع نورانی: با واحد شمع اندازه‌گیری می‌شود. این واحد به عنوان واحد پایه مورد توافق قرار گرفته است (که عبارت است از شدت نور جسم سیاه رنگی که نور را به طور یکنواخت

### واحدها و اصطلاحات

در محاسبات و اندازه‌گیری روش‌نایابی، واژه‌هایی کاربرد دارند که آنها عبارت‌انداز:

۱- یک نانومتر برابر با  $10^{-9}$  متر است.

الف - در صورتی که منبع نوری باشد یک شمع، سطحی برابر یک مترمربع داشته باشد، درخشندگی آن برابر است با یک

شمع بر مترمربع.

ب - در صورتی که روشنایی سطحی کاملاً منعکس کننده و پخش کننده یک لوکس باشد، درخشندگی آن برابر یک استیلب<sup>۱</sup> (Iasb) است.

این دو واحد اندازه گیری دارای یک کمیت و به طور مستقیم قابل تبدیل به یکدیگرند:

$$\text{یک شمع} = \frac{۳}{۱۴} \text{ استیلب}$$

عوامل مؤثر در دید: تمام اشیا به یک اندازه مساوی قابل رؤیت نیستند و مقداری عوامل توأمًا سبب دیدن و تشخیص آنها می‌گردند، اما چهار عامل زیر خصوصیات اصلی عمل دیدن را مشخص می‌سازد.

منتشر می‌کند، به مساحت  $\frac{۱}{۶}$  سانتیمترمربع در دمای ذوب<sup>۲</sup> پلاتین).

لومن<sup>۳</sup>: واحد اندازه گیری جریان نور است. یک لومن

عبارت است از جریان نور تابیده شده از یک نقطه نورانی به شدت یک شمع در واحد زاویه فضایی<sup>۴</sup>.

روشنایی: بر حسب مقدار جریان نوری که بر روی واحد

سطح می‌افتد اندازه گیری می‌شود، یعنی لومن بر مترمربع که همان لوکس<sup>۵</sup> واحد روشنایی است. شدت روشنایی در سطح کره زمین حاصل از نور خورشید در روزهای آفتابی و هوای صاف بیش از ۱۰۰,۰۰۰ لوکس در روزهای ابری به کمتر از ۱۰,۰۰۰ لوکس می‌رسد.

درخشندگی<sup>۶</sup>: عبارت است از اندازه نورانی بودن یک سطح

(جدول ۲-۲) واحد اندازه گیری آن را می‌توان به دو صورت زیر به دست آورد.

جدول ۲-۳ - میزان درخشندگی از منابع مختلف نوری

منبع نور	درخشندگی (استیلب)
خورشید در ظهر	۱۶۰۰۰۰
خورشید در موقع طلوع	۶۰۰
ماه	۰/۲۵
آسمان صاف	۰/۸
آسمان ابری	۰/۲
رعد و برق	۸۰۰۰۰۰
شعله شمع	۱
لامپ فلورست	۰/۳۵-۱/۴
لامپ ملتهب (رشته‌ای)	۷۰-۲۴۰۰
لامپ سدیم با فشار کم	۱۰
لامپ جیوه‌ای با انود فسفر	۴-۲۶

- دمای ذوب پلاتین ۲۰۶۴ درجه کلوین است و درجه حرارت مطلق معروف است و رابطه آن با درجه سانتیگراد به قرار زیر است.

$$273 + \text{درجه حرارت سانتی گراد} = \text{درجه حرارت کلوین}$$

۲ - Lumens

۳ - چون سطحی از کره که در مقابل مرکز آن واقع شده برابر ( $=\frac{12}{56}\pi$ ) ۴۲ زاویه فضایی است، بنابراین منبعی با جریان یک شمع، مجموعاً ۱۲/۵۶ لومن در تمام جهات ساطع می‌نماید.

۴ - Lux

۵ - Luminance


۶ - Stilb

خطوط سیاه چاپ شده در صفحه سفید، تقریباً یک به چهل (۴۰:۱) است که امکان دیدن بسیار زیادی را فراهم می‌آورد. تباین بسیار شدید بین اشیای بزرگ می‌تواند سبب خیرگی<sup>۲</sup> ناراحت کننده شود. برای نمونه تباین بین پنجره و دیوار تزدیک، غالب به بزرگی ۱۰۰ به ۱ (۱۰۰:۱) است. در این مورد توصیه عمومی این است که محل کار یا درس به گونه‌ای انتخاب نشود که استفاده کننده رودرروی پنجره‌ای بسیار روشن قرار گیرد.

**۴- زمان:** پاره‌ای از کارها در محیط کار در حین حرکت انجام می‌شود و بدین جهت زمان در تشخیص آنها اهمیت خاص دارد. سرعت جسم در حال حرکت باید به اندازه کافی آهسته باشد تا چشم بتواند آن را تشخیص داده، تعقیب کند.

منبع نور: بدیهی است، منبع اصلی نور طبیعی خورشید است، اما ممکن است قسمتی از نوری که از خورشید به زمین می‌رسد، به وسیله جو پراکنده شود. بنابراین، شرایط غالب جو محلی تعیین کننده چگونگی رسیدن این نور به ساختمان است. نور خورشید، ممکن است از راههای زیر به نقطه مشخصی از داخل ساختمان برسد (شکل ۳-۱۹) :

- الف - نور پخش شده یا نور آسمان از پنجره
- ب - نور منعکس شده خارجی (منعکس شده از زمین یا ساختمانهای دیگر) از همان پنجره (شکل ۳-۲۰)

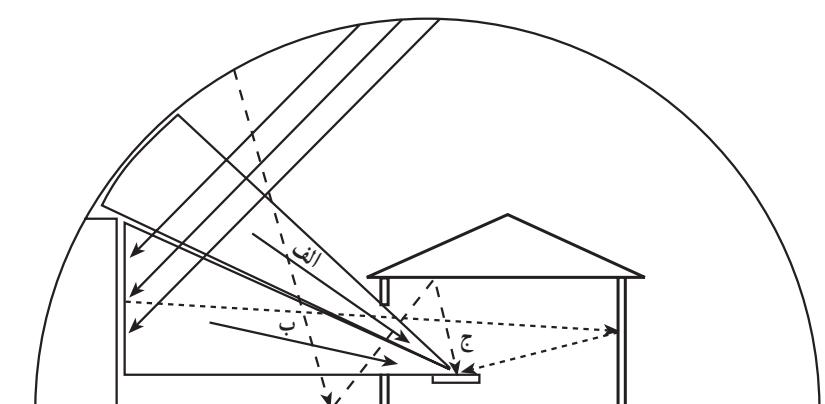

الف - نور آسمان      ب - نور منعکس شده خارجی      ج - نور منعکس شده داخلی

شکل ۳-۱۹ - نور طبیعی وارد شده به ساختمان


**۱- درخشنده‌گی:** بدون درخشنده‌گی، دیدن عملاً غیرممکن است و اشیا دیده نمی‌شوند. اشیای کوچک باید اختلاف روشنی بین شئ و زمینه داشته باشند تا بتوان آنها را دید و بر عکس آن دسته از اشیایی که دارای اختلاف روشنی کمی هستند باید اندازه آنها به حد کافی بزرگ باشد تا دیده شوند. بهر حال با توجه به اینکه در مورد اغلب کارها اندازه جسم و اختلاف روشنی بین شئ و زمینه، ثابت و غیرقابل تغییر است و از طرفی درخشنده‌گی جسم با نوع جنس آن ارتباط مستقیم دارد، تنها عامل قابل کنترل در محیط کار، روشنایی می‌باشد.

**۲- زاویه‌دید:** یکی از واضح‌ترین عوامل دید اندازه جسم یا زاویه دید است. مثلاً یک علامت رانندگی ظاهرًا بزرگ است ولی وقتی از فاصله دور مشاهده شود اندازه ظاهری آن کوچک به نظر می‌رسد.


**۳- تباین<sup>۱</sup>:** اختلاف درخشنده‌گی بین دو شئ را که در مجاورت هم قرار می‌گیرند «تباین» گویند. تباین اثر مهمی در میزان یینایی دارد. به دیگر سخن می‌توان گفت که تباین بازگو کننده اختلاف درخشنده‌گی بین شئ و زمینه‌ای است که شئ در آن قرار می‌گیرد. تباین و شدت روشنایی از جمله عواملی هستند که از نظر دیدن اجسام اهمیت دارند. برخی از قطعه‌ها و اشیای موجود در محیط، دارای تباین بسیار زیادی هستند. برای نمونه، تباین

۱- Contrast


۲- خیرگی ناراحت کننده ممکن است سبب نوسان مردمک چشم شود، اما بیشتر افراد از این پدیده، آگاه نیستند، این خیرگی آزاردهنده و ناراحت کننده است. به همین دلیل، باید از تباینهای شدید جلوگیری کرد. توصیه رایج این است که در پست‌کار، نسبت تباین بین قطعه کار و قطعه‌ها یا سطوح بزرگ کمتر از ۱ به ۱ (یا بیشتر از ۱ به ۱۰) باشد.

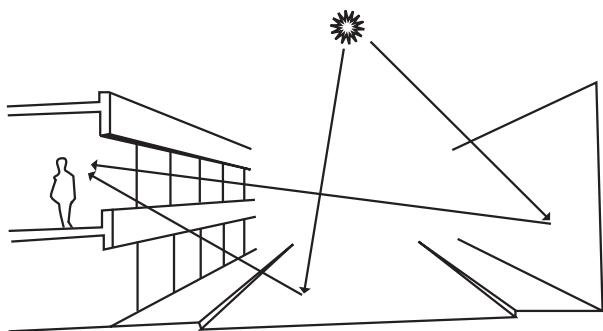

شکل ۳-۲۰- درخشش حاصل از سطوح روشن شده از خورشید

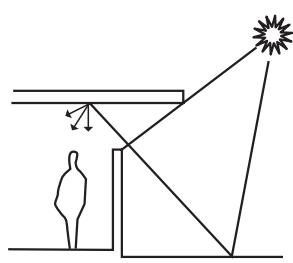

شکل ۳-۲۱- نور منعکس شده به وسیله سقف

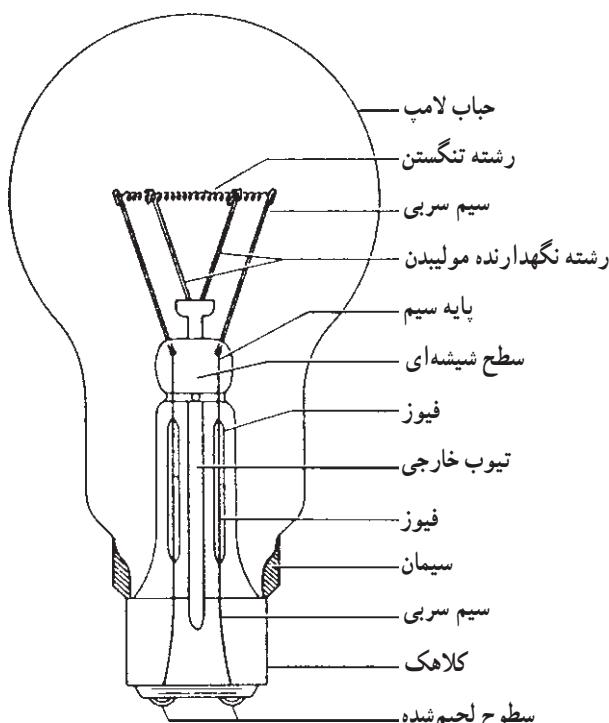

شکل ۳-۲۲- ساختمان لامپهای رشته‌ای

ج- نور منعکس شده داخلی، از دیوارها، سقف یا سطوح دیگر (شکل ۳-۲۱).


د- نور مستقیم آفتاب.

پس نور طبیعی مرکب است از نور خورشید و نور پراکنده از آسمان و زمین در ساعتهاهای معین روز، فصل سال و شرایط هواشناسی و اقلیمهای<sup>۱</sup> متفاوت.

**روشنایی مصنوعی:** در اقلیمهای معتدل، عملاً فراهم ساختن نور طبیعی مناسب در داخل اتاقها، در عمقی بیش از سه برابر ارتفاع بالای پنجره غیرممکن است. در اتاقهای اداری یا کلاسهای درس، این عمق حدود ۶ متر (حداکثر) خواهد بود. محیطهای داخلی به طور دائم با چراغهای الکتریکی به صورتی روشن می‌شوند که تأثیر کلی روشنایی طبیعی در آنها حفظ شود در مناطق گرم و خشک، که پنجره‌ها به دلایل حرارتی کوچکند و نوعی سایه‌بان نیز باید برای آنها در نظر گرفته شود، احتمالاً نور طبیعی وارد شده به فضای داخلی کافی نخواهد بود و برای رفع این نقص و تأمین شرایط استاندارد روشنایی، از روشنایی مصنوعی مکمل برای فضاهای داخلی استفاده می‌شود. برای تأمین روشنایی مصنوعی، از لامپهای الکتریکی استفاده می‌شود. در روشنایی الکتریکی عمدهاً دو نوع لامپ مورد استفاده قرار می‌گیرد :

**۱- لامپهای رشته‌ای:** این لامپها حدود یک قرن است که ساخته شده و در این مدت تغییرات و پیشرفت‌های زیادی یافته‌اند. مورد استعمال این لامپها خیلی زیاد است. به عنوان مثال، در منازل مسکونی، کارخانجات، ادارات، معابر، مدارس و غیره از آنها استفاده می‌شود. در داخل حباب شیشه‌ای لامپ، رشته‌ای فلزی که معمولاً از نوع تنگستن می‌باشد قرار گرفته که برای عبور جریان برق سرخ شده تشعشع می‌کند. حداکثر تشعشع در این نوع لامپها در حد اشعه مادون قرمز است که مقداری از آن به صورت اشعه قابل روئیت ساطع می‌گردد. (شکل‌های ۳-۲۲ و ۳-۲۳).

۱- اقلیم و نور: اقلیمهای معتدل معمولاً آسمانی ابری دارند، در این اقلیمهای نور مستقیم خورشید ممکن است وجود داشته باشد، اما نمی‌توان به آن اتكا نمود. بر عکس اقلیمهای بیانی گرم و خشک با تابش مستقیم و شدید آفتاب از آسمان بدون ابر شناخته شده‌اند. اقلیمهای گرم و مرتکب، دارای آسمانی معمولاً ابری و درخشندگی آن اغلب قابل توجه است.

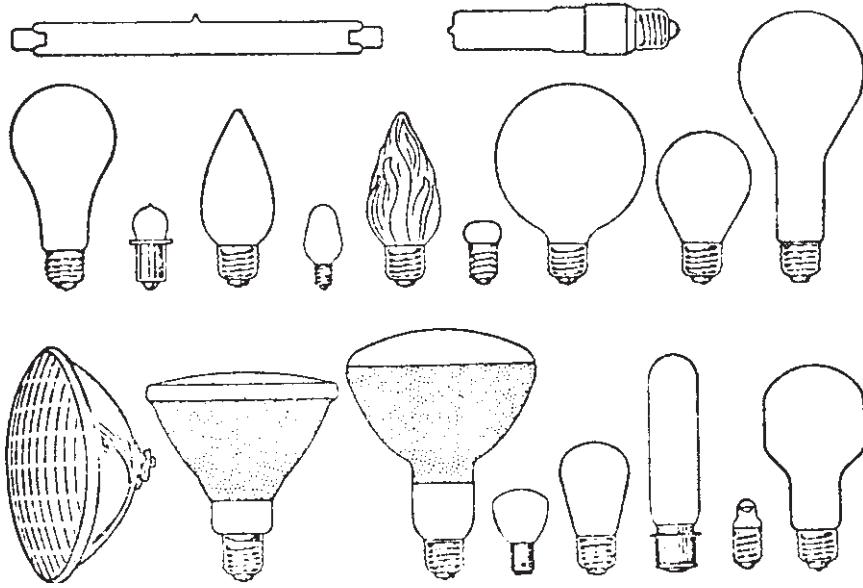

شکل ۲۳- طرحهای معمولی جباب لامپهای رشته‌ای

در موقعی که لامپها در ارتفاعی کمتر از ۶ متر از کف نصب می‌شوند معمولاً از چراغهای فلورسنت استفاده می‌گردد. نوع لامپها طوری انتخاب می‌شود که اجازه دهد کمی نور به طرف بالا نیز منعکس شود. سطوح اتاق باید حتی الامکان بمنگ روشن باشد تا بتوانند نور را منعکس نمایند. برای چراغهایی که در ارتفاع خیلی زیاد آویزان می‌شوند بیشتر از لامپهای معمولی یا نوع دیگر استفاده می‌شود. به طور کلی هرچه که ارتفاع نصب بیشتر باشد لامپ قوی‌تری باید انتخاب شود. هرچه نور چراغها بیشتر باشد هزینه نگهداری کمتر است زیرا از تعداد کمتری لامپ استفاده می‌شود، اما هرچه شدت درخشندگی بیشتر شود باید لامپها در فاصله دورتری از مصرف کننده نصب شوند تا ایجاد خیرگی در چشم نمایند. لامپهای رشته‌ای هزینه اولیه کمتر دارند و رنگ نور آنها از انواع دیگر لامپها بهتر است. شکل ۲۴-۳ نمایشگر یک سیستم روشنایی عمومی است.

۲- روشنایی غیرمستقیم (بازتابی): بسیاری از طراحان داخلی ترجیح می‌دهند که از روشنایی غیرمستقیم استفاده کنند، زیرا این شیوه توزیع نور در محیط، شرایط دلپذیری را فراهم می‌آورد. در این روش نزدیک به  $60^{\circ}$ - $40^{\circ}$  درصد از نور چراغ ابتدا به سمت سقف تابیده و سپس از سقف به محیط کار بازتابیده

۲- لامپهای فلورسنت: در این لامپها جریان برق از میان دو الکترود که در بین آنها بخار جیوه (مخلوط با گازهای اضافی) با فشار کم وجود دارد عبور می‌نماید و ملکولهای تحریک شده گاز اشعه ماوراء بنفس منظر می‌کنند. این اشعه به وسیله پوشش فلورسنت سطح داخلی لوله شیشه‌ای جذب و به صورت طول موجه‌ای قابل رویت بازتاب می‌شوند.

کارایی<sup>۱</sup> درخشندگی لامپهای رشته‌ای  $16\text{--}10$  لومن بر وات است. در صورتی که لامپهای فلورسنت  $40\text{--}70$  لومن بر وات کارایی دارند. بنابراین برای دستیابی به مقدار روشنایی مشخص، در صورت استفاده از لامپهای فلورسنت به لامپ با توان کمتر نیاز خواهد بود.

به طور مثال، یک لامپ رشته‌ای  $200$  وات، دارای کارایی در حدود  $2500$  لومن بروات است. در صورتی که یک لامپ فلورسنت  $40$  وات همان بازده را دارد. به عبارت دیگر، کل انرژی منتشر شده از این دو لامپ به صورت زیر توزیع می‌شود:

لامپ رشته‌ای  $5$  درصد نور  $95$  درصد حرارت

لامپ فلورسنت  $21$  درصد نور  $79$  درصد حرارت


#### أنواع سистем روشنایی

۱- روشنایی عمومی: برای روشنایی سالنهای محل کار

۱- کارایی یا بهره نوری لامپهای الکتریکی، عبارت است از نسبت شار نورانی به توان ورودی لامپ (وات) که بر حسب لومن بروات اندازه گیری می‌شود.



شکل ۳-۲۴- سیستم روشنایی عمومی

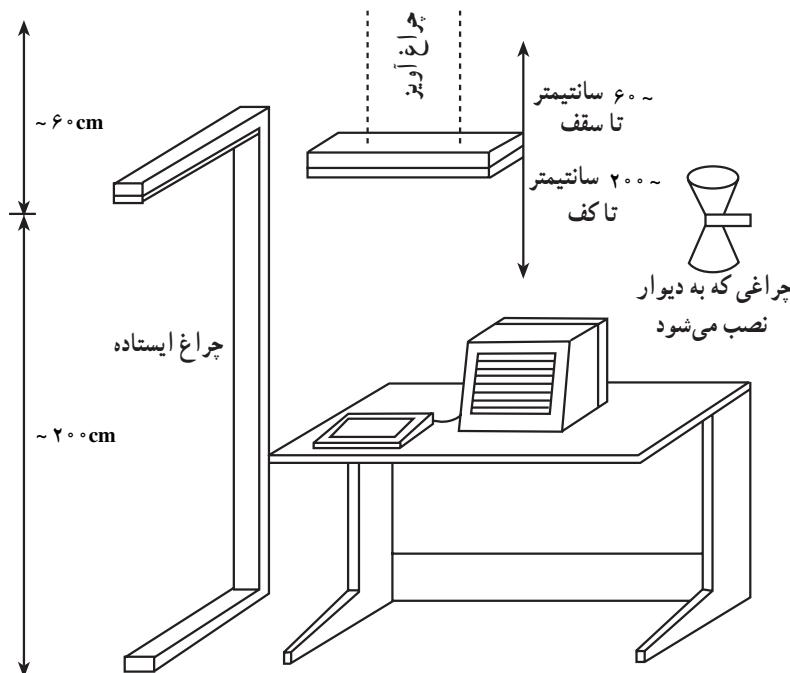

شکل ۳-۲۵- روشنایی غیرمستقیم


می شود (شکل ۳-۲۵). استفاده از روشنایی غیرمستقیم، خیرگی مستقیم (شکل ۳-۲۶) را به کمترین میزان ممکن می رساند، در این روش، نور به سمت سقف گسیل می شود، نه به سمت چشمان مصرف کننده. همچنین در این روش خیرگی غیرمستقیم (شکل ۳-۲۷) نیز کمترین میزان خود را خواهد داشت. زیرا نور بازتابیده از سقف، جهت خاص و مشخصی ندارد و در واقع، بازتابش پراکنده‌ای ایجاد می شود. از جمله معاوی توزیع نور به روش غیرمستقیم، جذب بخشی از انرژی نورانی به وسیله سقف است. برای کاهش انرژی نورانی جذب شده، لازم است که سقف سفید و دارای ضریب بازتاب<sup>۱</sup> بالایی باشد.

۱- بعضی از مصالح ساختمانی وقتی در مقابل نور قرار بگیرند، مقدار زیادی از نور را از خود انتقال می دهند، این نوع مصالح «شفاف» نامیده می شوند. دیگر مصالح، یعنی «مصالح کدر» مانع از عبور نور می شوند. نور تاییده شده به یک شئ می تواند به سه طریق توزیع شود، انعکاس، جذب و انتقال. هر سطحی از یک محل کار دارای قدرت بازتابش است که قدرت بازتابش آن سطح با ضریبی به نام «ضریب بازتاب» بیان می شود که مقدار آن بین صفر و یک متغیر است. در عمل دستیابی به سطحی که دارای ضریب بازتاب ۱ باشد (بازتاب کامل)، ناممکن است. صفحه سفید کاغذ، ضریب بازتابی برابر با  $85\%$  دارد. با این همه، ضریب بازتاب یک سطح سیاه غیربازتابی برابر با صفر است.

### ۳- روشنایی موضعی: در اغلب مواقع، استفاده تنها از

روشنایی عمومی محل کار برای انجام بعضی از کارها کافی نخواهد بود و به نوعی روشنایی دیگری به نام روشنایی موضعی نیاز است. این نوع روشنایی مکمل روشنایی عمومی است. معمولاً خیرگی مستقیم، از منابع روشنایی که مستقیماً به درون چشمان مصرف کننده تابش می‌کنند، ناشی می‌شود (مانند چراغهایی که در بالای سر قرار دارند). خیرگی بازتابی یا غیرمستقیم هم در اثر نورهایی است که از سطوح گوناگون مانند قطعه‌های شیشه‌ای، فلزات براق یا صفحه کلید تابیده می‌شوند. یکی از راههای رفع مشکل خیرگی مستقیم و غیرمستقیم، استفاده از روشنایی موضعی است. در این روش نور چراغ به صورت یک مخروط نورانی محدود به سمت کار یا قطعه تابیده می‌شود (شکل ۳-۲۸).


شکل ۳-۲۸.

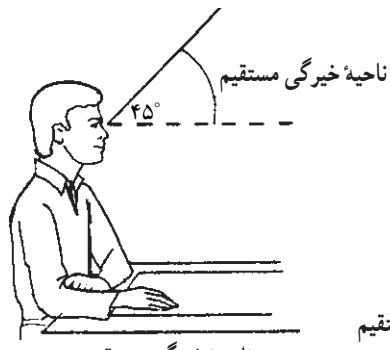


شکل ۳-۲۶- خیرگی مستقیم



شکل ۳-۲۷- خیرگی غیرمستقیم

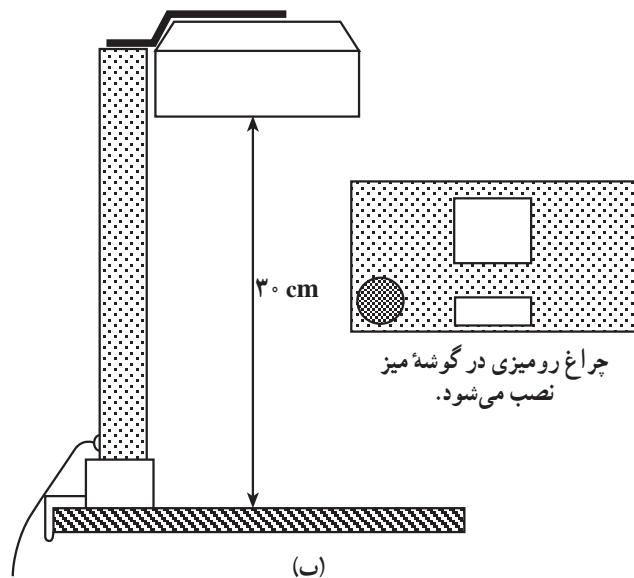

(ب)

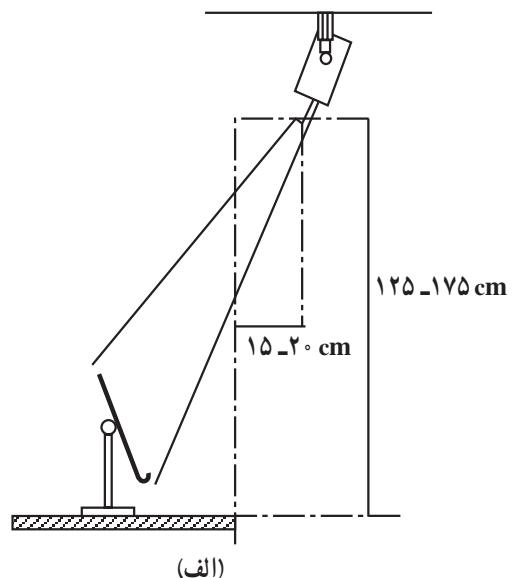

(الف)

شکل ۳-۲۸- دو نمونه روشنایی موضعی

انسان را زیاد خواهد کرد. برای این قبیل کارها از چراغهای محافظدار که نور را بر روی کار متمرکز نماید استفاده می‌شود. **میزان روشنایی عمومی پیشنهادشده: آزمایشها و بررسیهای بی‌شماری به منظور تعیین میزان روشنایی مناسب برای مشاغل گوناگون انجام گرفته است.** در سالیان متتمدی مقادیر پیشنهادی تغییر کرده و مقادیر پیشین، جای خود را به مقادیر

**۴- روشنایی خاص:** برای تشخیص و آشکار کردن عیوبهای فرآورده در فرآیند تولید می‌توان از منابع روشنایی ویژه‌ای استفاده کرد. برای نمونه به منظور تشخیص خراشها سطحی بر روی شیشه یا پلاستیک، معمول است که نور بر لبه سطح تابیده شود. زمانی که اشیا در حال دیدن کوچک‌اند یا اختلاف رنگ با زمینه کار زیاد نیست استفاده از روشنایی اختصاصی قدرت بینایی

صنعتی توصیه‌های متفاوتی از سوی سازمانهای داخلی شده است که ذیلاً به یکی از آنها اشاره می‌شود.

نوین داده‌اند. گفتنی است که مقادیر پیشنهادی همواره رو به افزایش بوده‌اند. در مورد شدت روشنایی برای کارهای مختلف

## مطالعه آزاد

جدول ۳-۳- شدت روشنایی توصیه شده در امور حرفه‌ای

محل کار	نوع فضا و فعالیت	میزان روشنایی بر حسب لوکس روی میز کار یا در سطح ۸٪ متري بالاتر از کف کارگاه
۱	کلاس درس، آمفی‌თئاتر تخته‌سیاه (در سطح عمودی) آزمایشگاه	۲۰۰ ۳۰۰ ۲۰۰ ۵۰۰ ۱۵۰ ۵۰
	محل نقاشی و کارهای دستی	۵۰
	سالن ورزش سرپوشیده	۵۰
	رخت‌کن، توالت و دستشویی	۵۰
	قفسه‌ها (در سطح عمودی)	۱۰۰
	سالن مطالعه روی میز مطالعه	۱۰۰ ۳۰۰
۲	خمیرگیری اتاق تنور :	۲۰۰
	روشنایی عمومی	۱۰۰
	تنور	۳۰۰
	بسته‌بندی	۲۰۰
	تهیه و مواد اولیه :	۱۰۰ ۳۰۰ ۱۵۰
۳	سکوی تخلیه ظرف‌شویی ماشین آلات تهیه مواد	۷۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۳۰۰
	شیشه‌پرکنی	۲۰۰
	آزمایشگاهها	۳۰۰
	عدل‌شکن :	۱۰۰
	روشنایی عمومی	۲۰۰
۴	روشنایی محل کار	۱۰۰
	حلاجی :	۲۰۰
	روشنایی عمومی	۱۰۰
	روشنایی محل کار	۲۰۰
	نخ‌رسی و دولاتابی :	۲۰۰
۵	روشنایی عمومی	۳۰۰
	روشنایی محل کار	۲۰۰
	دوک‌کردن :	۲۰۰
	روشنایی عمومی	

		روشنایی محل کار بافندگی :	کارخانه نساجی
		روشنایی عمومی	
		روشنایی محل کار رنگریزی :	
		روشنایی عمومی	
		روشنایی محل کار آزمایشگاه رنگ :	
		روشنایی عمومی	
		روشنایی محل کار	
۲۰۰		جلو دستگاههای مخلوط کننده و خرد کننده	کارخانه صنعت پشمی
۱۵۰		روی دستگاههای کنترل و سنجش	
۲۰۰		روی میز کنترل	
		آزمایشگاهها :	
۲۰۰		روشنایی عمومی	
۳۰۰		روشنایی محل کار	
۱۵۰		محل برش	کارخانه پوشاک
۱۵۰		خشک و تخمیر کردن	
۲۰۰		درجه بندی	
۱۵۰		روشنایی عمومی	کارخانه نساجی
۲۰۰		تابلوی کنترل	
۲۰۰		ماشینهای سسته بندی	
۱۵۰		محل قطعه های بزرگ	کارگاه های موتو
۲۰۰		محل قطعه های متوسط	
۵۰۰		محل قطعه های کوچک	
۱۰۰۰		محل قطعه های خیلی کوچک	
۲۰۰		مونتاز قطعه :	کارخانه میزبانی
۵۰۰		کارگاه نقاشی (روی بدنه ماشین)	
۲۰۰		تودوزی	
۳۰۰		بازرسی نهایی	
۱۵۰		مоторخانه :	کارگاهها
۲۰۰		روشنایی عمومی	
		روشنایی محل کار	
۲۰۰		اتفاق فرمان :	
۲۰۰		روشنایی عمومی	
۳۰۰		محل کار (روی تابلوها)	
۱۰۰		تهیه و عمل آوردن گل	کارخانه تفال
۱۵۰		شکل دادن	
۱۰۰		کوره	
۵۰۰		ترزین و لعاب کاری	
۲۰۰		ماشینهای اره	کارگاه برقی
۲۰۰		روی میز کار	
۳۰۰		روی سایر ماشینها	

می باشد. همانگونه که گفته شد، روشنایی کارآمد، اساساً موجب افزایش کیفیت فرآورده و بازده تولید می شود. کاهش هزینه های تأمین و توزیع روشنایی مناسب در محیط کار، به منظور پس انداز کردن چند ریال، اقدامی غیر منطقی است.

همان طوری که فرا گرفتیم بازده منبع روشنایی به صورت لومن بروات اندازه گیری می شود. همانگونه که در جدول ۳-۴ نشان داده شده، برخی از منابع روشنایی، بازده بسیار زیادی دارند، در حالی که پاره ای از آنها از بازده کمتری برخوردار هستند. از سوی دیگر، شاخص دیگری وجود دارد که «شاخص تجلی رنگ» خوانده می شود و برای منابع روشنایی گوناگون، دارای مقادیر متفاوتی است. این شاخص نشان می دهد که رنگها در زیر نور لامپ، در مقایسه با نور روز یا نور استاندارد چگونه تجلی یا ظاهر می کنند. بیشترین مقدار این شاخص برابر با ۱۰۰ می باشد. نگرانی اصلی این است که رنگ نور لامپ، سبب اختلال درک رنگ اصلی جسم شود. لامپهای التهابی بهترین شاخص تجلی رنگ را دارند، به گونه ای که چهره انسان در زیر آن به رنگ طبیعی دیده می شود، اما بهره نوری آنها فقط ۲۳-۱۷ لومن بر وات است که موجب می شود استفاده از آنها گران تمام شود. لامپهای فلورسنت، دارای شاخص تجلی رنگ خوب هستند.

**نگهداری سیستمهای روشنایی:** یک سیستم روشنایی خوب، نیازمند برنامه نگهداری صحیح است که شامل تمیز کردن مرتب لامپها، تعمیر و پاک کردن سطوح اتاقها، تعویض موقع لامپهای فرسوده می باشد. گرد و غبار جمع شده روی لامپ و حباب آنها می تواند در کاهش بازدهی چراغها حتی تا میزان ۵ درصد مؤثر باشد. علاوه بر اینکه در مقابل پرداخت هزینه برق، روشنایی بازده کمتر خواهد داشت، همچنین ممکن است میزان محصولات تولیدی کارخانه را کاهش دهد و در افزایش حوادث در حین کار مؤثر واقع شود. در بیشتر کارخانجات نظافت چراغها و متعلقات آنها حداقل در سال دو بار توصیه می شود. بدینهی است این موضوع، بستگی به میزان گرد و غبار در محیط و سیستم نورانی دارد. برنامه تعویض لامپ ممکن است گروهی و براساس طول عمر آنها صورت گیرد یا اینکه در هنگام نظافت انجام شده یا هر کدام که سوخته و فرسوده شوند تعویض گردد البته اگر به صورت دسته جمعی انجام گیرد از نظر اقتصادی مقرن به صرفه تر است.

**بازده اقتصادی روشنایی:** با توجه به سر جمع هزینه ها در محیط کار و مؤسسات آموزشی، هزینه سیستم روشنایی بسیار اندک است. در واقع هزینه تأمین روشنایی مناسب و کافی در محیط کار، برابر با فقط یک درصد از حقوق کارگران و کارمندان

جدول ۳-۴- بهره نوری و مقدار شاخص تجلی رنگ چند منبع روشنایی


منبع روشنایی	بهره نوری	شاخص تجلی رنگ	توضیحات
لامپهای التهابی	۱۷-۲۳	۹۲	دارای کمترین بازدهی
لامپهای فلورسنت	۵۰-۸۰	۵۲-۸۹	بهره نوری و شاخص تجلی رنگ به میزان چشمگیری با نوع لامپ تغییر می کند.
لامپ سدیم	۸۵-۱۲۵	۲۶	بهره نوری بالا، اما شاخص تجلی ضعیف

- ۱- پرتوهای ذره ای
  - ۲- پرتوهای الکترو مغناطیسی
- ۱- پرتوهای ذره ای: عبارت از ذراتی که با سرعتهای متفاوت و با اندازه و جرمها م مختلف در حرکت هستند و معمولاً از ساختمان اتم خارج می شوند. انواع پرتوهای ذره ای عبارت اند از: پرتو آلفا، پرتوهای بتا، نوترون، پروتون و الکترون (شکل ۳-۲۹)


د- پرتوها: پرتو را می توان انتشار انرژی از خلاء یا ماده تعریف نمود. در حقیقت پرتو شکلی از انرژی است ولی به دلیل اهمیت زیادی که این شکل از انرژی در زمینه های مختلف علمی دارا است، به عنوان یک عامل فیزیکی مستقل در نظر گرفته می شود.

پرتوها به دو دسته تقسیم می شوند:


۲- پرتوهای الکترومغناطیسی: نوعی انرژی هستند که به شکل میدانهای نوسانی الکتریکی و مغناطیسی از نقطه‌ای به نقطه دیگر انتقال و انتشار می‌یابند (شکلهای ۳-۲۱ و ۳-۳۱). علاوه بر تقسیم‌بندی فوق، براساس طول موج (انرژی)، تقسیم‌بندی دیگری برای انواع پرتوها وجود دارد که در آن پرتوها به دو گروه یونساز و غیر یونساز تقسیم می‌شوند: پرتوهای یونساز پرتوهایی هستند که در صورت ورود به ماده قادرند الکترونها اتمهای تشکیل‌دهنده ماده را از مدار خود خارج کنند در تیجه اتمها و ماده یونیزه می‌شوند. مانند پرتوهای ذره‌ای و پرتوهای ایکس و گاما.

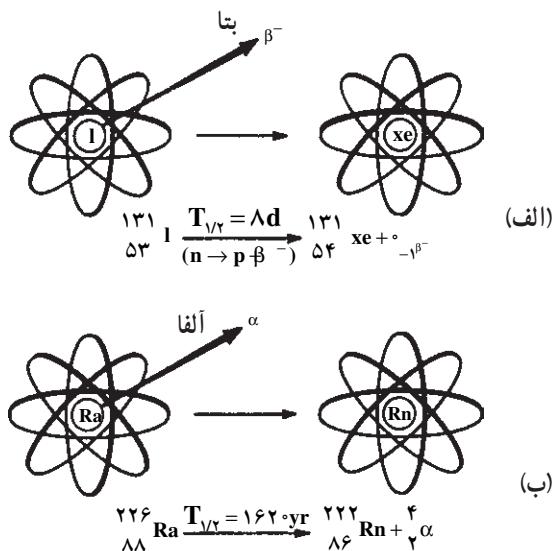

شکل ۳-۲۹- نمونه‌ای از تابش پرتوهای ذره‌ای

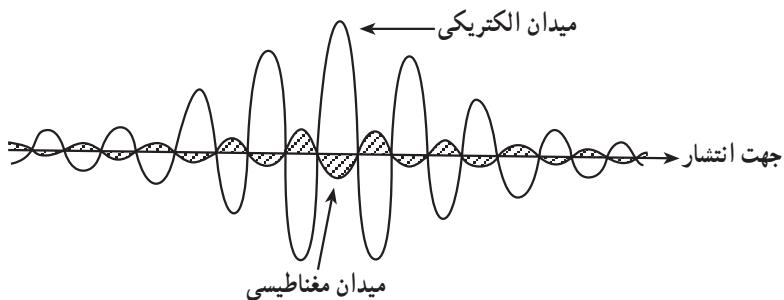

شکل ۳-۳۰- نمونه‌ای از تابش پرتوهای الکترومغناطیسی

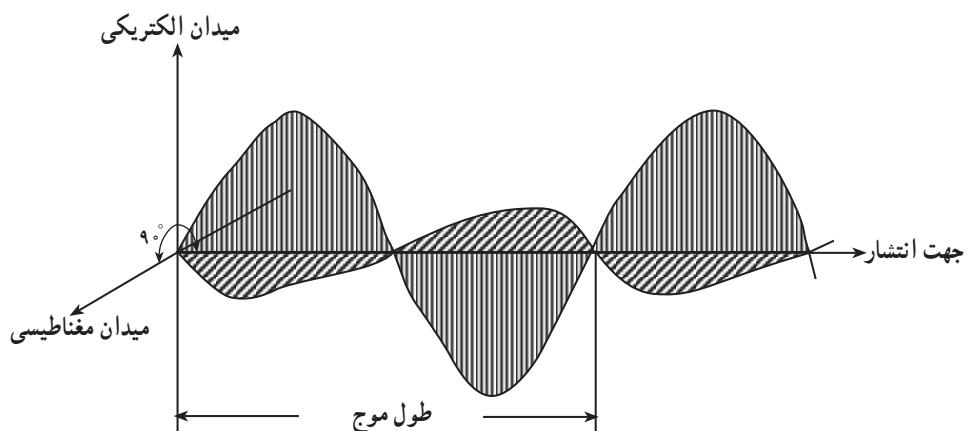

شکل ۳-۳۱- انتشار موج یا پرتوی الکترومغناطیسی

رادیویی. انواع پرتوهای لیزر و همچنین پرتوهای فراصوت نیز جزو پرتوهای غیر یونساز محسوب می‌شوند در صنایع و محیطهای کار کشور ما میزان انتشار پرتوهای غیر یونساز بیش از پرتوهای یونساز است از جمله می‌توان به صنایع ریخته‌گری، ذوب فلزات،

پرتوهای غیر یونساز، پرتوهایی هستند که هنگام ورود به ماده قادر به یونسازی نیستند بلکه بیشتر ایجاد گرمایی کرده، همچنین می‌توانند واکنشهای شیمیایی ایجاد کنند. پرتوهای غیر یونساز عبارت‌اند از پرتوهای فرابنفش، نور مرئی، فروسرخ و پرتوهای

ولی در بعضی از این دستگاهها مانند دستگاههایی که برای تشخیص ضایعه و بیماری به کار می‌رود، پرتوهای ایکس تابشی مورد استفاده قرار می‌گیرند.


در بعضی دیگر مانند صفحه نمایش کامپیوتر و تلویزیون، پرتوهای ایکس تابش شده زاید می‌باشد.

دستگاههای پرتو تشخیصی که به آنها «دستگاههای رادیولوژی» هم می‌گویند با استفاده از پرتوهای ایکس برای تشخیص ضایعات در انداههای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حقیقت پرتوهای ایکس با عبور از بدن انسان و عضو صدمه‌دیده بر روی فیلم عکاسی که در پشت بیمار قرار داده می‌شود اثر می‌گذارد. بعد از ظاهر و ثابت کردن فیلم مخصوص پرتو تشخیص اثرات پرتو به صورت سایه‌روشن روی آن ظاهر می‌شود که فرد متخصص می‌تواند ضایعات را به این ترتیب تشخیص دهد (شکل ۳-۳۲).


فرآیندهای جوشکاری و غیره اشاره کرد.

استفاده از پرتوهای یونساناز در کشور ما، در مشاغل پزشکی نسبت به سایر محیطهای کار رواج بیشتری دارد.

پرتوهای ایکس: پرتوهای ایکس، یکی از انواع پرتوهای الکترومغناطیسی یونساناز است که کاربرد فراوانی در حرفه پزشکی و صنعت دارند. مشخصات فیزیکی این پرتوها از نظر میزان انرژی، طول موج و فرکانس به حدی است که برای چشم انسان قابل روئیت نیست و وجود آن را با دستگاههای اندازه‌گیری مخصوص و به واسطه اثرات آن تشخیص می‌دهند (شکل ۳-۳۲). از وسائل و تجهیزات گوناگونی پرتو ایکس تابش می‌شود

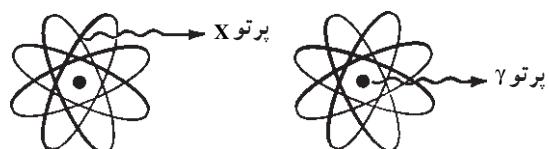

شکل ۳-۳۲- تابش پرتو ایکس

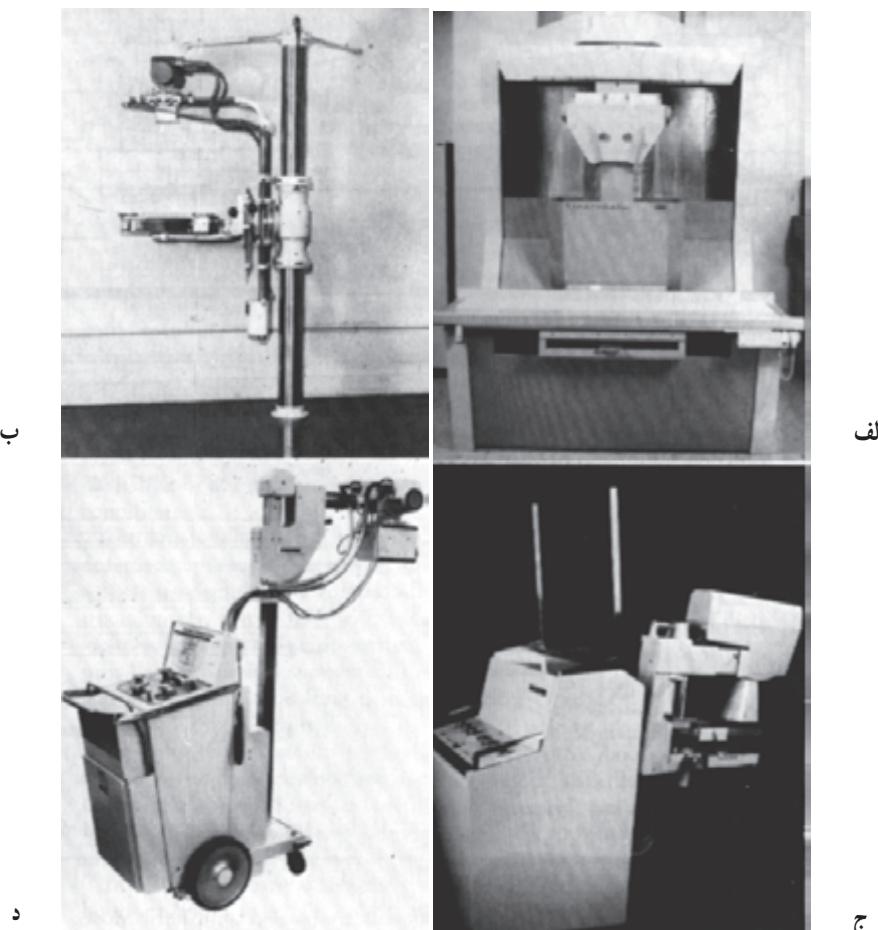

شکل ۳-۳۳- نمونه‌هایی از دستگاههای مولد پرتو ایکس

دو دسته تقسیم می‌گردد:

۱- پرتوگیری بیش از حد در مدت زمان کوتاهی که صدمات ناشی از آن حتمی است و اندک زمانی پس از پرتوگیری ظاهر می‌شوند. چنین عوارضی را صدمات زودرس می‌نامند. مانند صدمه به سیستم خونساز بدن انسان.

۲- پرتوگیری در مدت طولانی و به مقدار کم انجام گیرد. صدمات بروز کرده را «دیررس» یا «مزمن» می‌نامند. مانند پرتوگیریهای شغلی. از صدمات دیررس می‌توان صدمات پوستی و سرطان را نام برد.

خوبی‌خانه مدت زمان زیادی است که مخاطرات پرتوهای یونساز از جمله پرتوهای ایکس شناخته شده است که با رعایت دستورها و راهنماییهای حفاظتی، اثرات سوء آنها کاهش یافته یا حذف می‌گردد.

روشهای کاهش اثرات سوء پرتوهای ایکس: هدف از حفاظت در برابر پرتوهای ایکس این است که اطمینان حاصل شود مقدار پرتو جذب شده در بدن افراد بیش از حد مجاز تعیین شده نباشد. یکی از واحدهای اندازه‌گیری پرتو ایکس «سیورت<sup>۱</sup>» است.

از پرتوهای ایکس به منظور عکس‌برداری از اجسام و اشیای مختلف در صنعت نیز استفاده می‌شود. به این ترتیب که برای تشخیص عیوب داخلی اجسام از قبیل وجود حفره‌ها، ترکها و همچنین کنترل محل جوش‌دادن لوله‌ها، پرتوگاری با پرتوهای ایکس انجام می‌گیرد.

مخاطرات ناشی از پرتوهای ایکس: موضوع صدمات ناشی از پرتوهای ایکس از دیرزمان شناخته شده است. نخستین شناخت از اثرات سوء پرتوها چند ماه پس از کشف پرتو ایکس از سوی رونتگن که خود به وجود این پرتو پی برده بود گزارش شد و بعد از آن در سال ۱۹۰۲ میلادی اولین مورد سرطان‌زاپی پرتوهای ایکس در یکی از مجلات علمی به چاپ رسید و به مرور موارد دیگری مشاهده شد که روزبه‌روز به اهمیت موضوع افزود.

پرتوهای ایکس به دلیل اینکه دارای خاصیت یونسانسازی هستند در برخورد به بدن موجود زنده، در سلولها ایجاد یون می‌کنند. درنتیجه تکرار عمل یونسانسازی در سلولها، اختلالاتی در کار آنها ایجاد می‌شود که می‌تواند منجر به بروز بیماری گردد. مخاطرات ناشی از پرتوهای ایکس روی موجود زنده به

مقدار مجاز پرتوگیری شغلی از پرتو ایکس پنج سیورت در یک سال پرتوگیری است.


را نام برد که بر حسب مورد، استفاده از آن، برای پرتوکاران توصیه می‌شود (شکل ۳-۳۴).

پرتوهای فرابنفش، نور مرئی و فروسرخ: این پرتوها از جمله پرتوهای غیریونسانسازند که مشخصات کلی امواج الکترومغناطیس را دارند و در طیف پرتوهای الکترومغناطیسی از ابتدای امواج رادیویی تا ابتدای بلندترین طول موج پرتو یونساز را که پرتوایکس است تشکیل می‌دهند.

پرتو فرابنفش از یک طرف به کوتاهترین طول موج نور مرئی محدود می‌شود و بعد از عبور از نور مرئی ناحیه فروسرخ شروع می‌شود.

حفاظت در برابر پرتوهای ایکس به فاصله‌گرفتن از دستگاه ایکس، استفاده از مواد مفید و کاهش زمان پرتوگیری بستگی دارد. به منظور کاهش پرتوگیری، در محل کار افرادی که با پرتوهای ایکس کار می‌کنند و رساندن مقدار آن به میزان مجاز تعیین شده لازم است از صفحاتی به نام حفاظت از جنسهای سرب، بتون یا مواد مناسب دیگر استفاده کرد. در صورت لزوم اگر نیاز باشد که از حفاظ شفاف برای مشاهده طرف دیگر استفاده شود، از شیشه معمولی یا شیشه سرب دار استفاده می‌کنند.

از وسائل حفاظت فردی مورد استفاده برای محافظت در برای پرتوهای یونسانز می‌توان دستکش سربدار و روپوش سربی

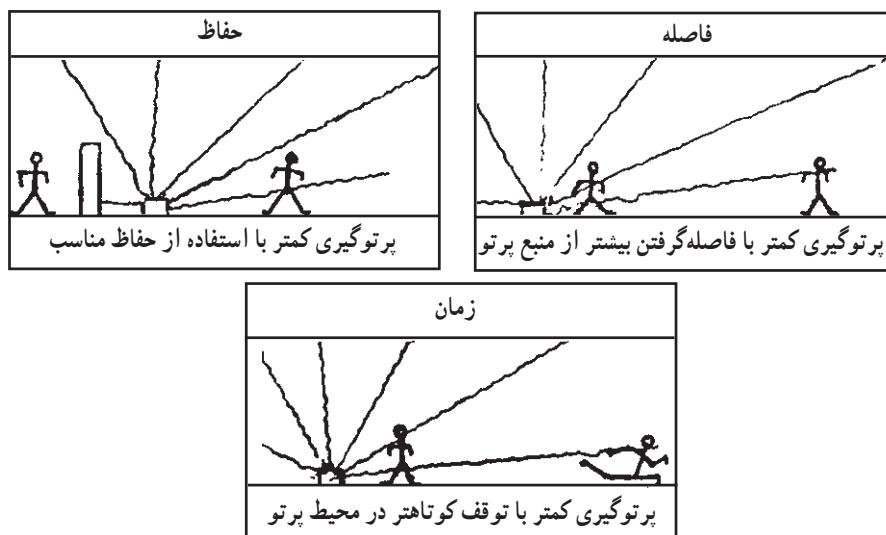

شکل ۳-۳۴- عوامل مؤثر در کاهش میزان پرتوگیری خارجی

شاغلینی که با منابع تابش کننده پرتوها کار می‌کنند یا در مجاورت این منابع به کار مشغولند این است که اصول حفاظت و اینمی در هر محیط کاری وجود داشته باشد و در دسترس همگان قرار گیرد، همچنین بر اجرای صحیح آن نظارت شود. در این باره، آموزش‌های لازم به افراد داده شود و آنها از خطرات پرتوگیری غیر مجاز آگاه گردند.

در مورد ایستگاههای جوشکاری، یکی از مهمترین راهها، نصب حفاظ است، به طوری که میزان پرتو را تا حد مجاز کاهش دهد. افرادی که در مجاورت ایستگاههای جوشکاری کار می‌کنند نباید در معرض پرتوهای تابیده شده از جوشکاری قرار گیرند. در صورتی که جوشکاری به طور متحرک در محلهای مختلف انجام گیرد، توصیه می‌شود از حفاظهای متحرک و موقتی از جنس مواد جذب کننده فرابنفش و فروسرخ استفاده شود. حفاظها معمولاً از جنس مواد پلاستیکی جاذب فرابنفش به رنگهایی است که موجب خیرگی چشم نشود.

یکی دیگر از اصول حفاظت و اینمی پرتوها، استفاده از وسایل حفاظت فردی است. نوع وسیله انتخابی به نوع منبع پرتوزاستگی دارد. یکی از این وسایل برای جلوگیری از پرتوهای فرابنفش و فروسرخ، حفاظهایی است که روی چشم قرار می‌گیرند به طوری که پرتوهای مرئی مثل نور معمولی را عبور داده، پرتوهای فروسرخ و فرابنفش را جذب کنند (شکل ۳-۳۵). هر وسیله


پرتو فروسرخ، در ناحیه زیر نور قرمز و ابتدای امواج رادیویی قرار دارد.

مشهورترین چشمۀ مولد پرتوهای فرابنفش، مرئی و فروسرخ کره خورشید است. پرتوهای تابیده از خورشید پس از عبور از طبقات جو به زمین می‌رسد. در این حالت، طبقات جو مانند حفاظی در برابر فرابنفش و فروسرخ عمل می‌کنند. علاوه بر این منبع طبیعی، منابع مصنوعی متعددی وجود دارند که مولد این پرتوها هستند، این منابع عبارت اند از: انواع لامپهای گازی با فشارهای مختلف، لامپهای ملتسب، فلورستن، فلزات گداخته، کوره‌ها، انواع قوسهای جوشکاری و لیزر.

به طور کلی صدمات ناشی از پرتوگیری فرابنفش و فروسرخ را می‌توان صدمات پوستی و چشمی دانست ولی نحوه تولید صدمه به وسیله این پرتوها متفاوت است. روش اثر پرتو فرابنفش از طریق ایجاد فعل و انفعالات شیمیایی است ولی در مورد پرتو فروسرخ روش ایجاد صدمه از طریق ایجاد گرمایش و حرارت است. روشهای کاهش اثرات سوء پرتوهای غیریونیزاساز: اصول حفاظت در برابر پرتوهای غیریونیزاساز بر حسب نوع منبع تولید کننده و نوع کار ممکن است اندکی با هم تفاوت داشته باشد ولی اصول کلی و اساسی برای انواع کاربرد این پرتوها مشترک است. مهمترین اصل حفاظتی به منظور کاهش پرتوگیری کارکنان و

ایمنی که دچار نقص می‌شود باید بلافصله؛ با نوع سالم و بدون مؤثری می‌تواند پرتوگیری را کاهش دهد. نقص آن تعویض گردد. دستکش، لباس و پوشش صورت به نحو

به منظور حفاظت چشم‌ها از پرتوگیری بیش از حد در هنگام کار با کامپیوتر، حتماً از فیلترهای مخصوص بر روی صفحه کامپیوتر استفاده کنید.

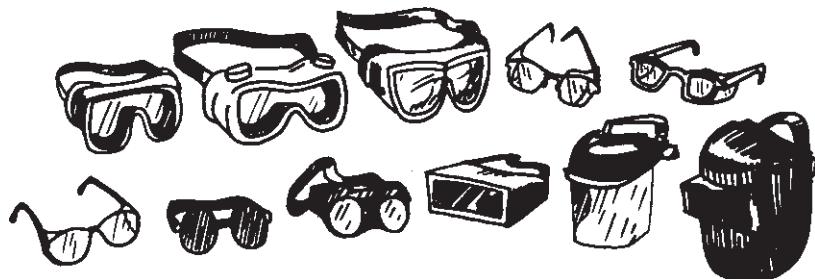

شکل ۳۵— انواع فیلترهای چشمی برای حفاظت در برابر پرتوهای فرابنفش یا مادون قرمز

## پرسش



- ۱— از کدام‌یک از موارد زیر پرتو لیزر تابش می‌شود؟  
تنور نانوایی، چاپگر کامپیوتر، قوس جوشکاری، تلویزیون
- ۲— خطرات ناشی از پرتوگیری از پرتو ایکس را چگونه می‌توان کاهش داد؟
- ۳— علت نامیدن پرتو ایکس چیست؟
- ۴— چرا لازم است بر روی کامپیوتر از صفحات مخصوص بهنام فیلتر استفاده کرد؟

## بحث گروهی



چه نوع پرتوهایی در محیط خانواده، محل تحصیل یا محل کار شما از منابع مختلف تابیده می‌شود؟ برای حفاظت در مقابل آنها در صورتی که مخاطره‌آمیز باشند چه راههایی را پیشنهاد می‌کنید؟ توضیح دهید.

- ۲—۳— عوامل زیان‌آور شیمیایی: در سالهای اخیر محصولات شیمیایی گوناگونی از جمله شوینده‌ها، مواد بهداشتی و آرایشی، افروزینه‌ای خوراکی و ... به منظور افزایش سطح بهداشت، زیباتر شدن افراد، بهبود کیفیت زندگی و محیط زیست، تولید می‌شوند و به مصرف می‌رسند. با وجود بسیاری از جنبه‌های مفید و مثبت ناشی از تولید و مصرف این مواد، چنانچه به طور صحیح و مطمئن مورد استفاده قرار نگیرند یا در زمان تولید، نکات بهداشتی و ایمنی لازم در نظر گرفته نشود عواقب و عوارض نامطلوبی را بر سلامت انسان و محیط زیست بر جای خواهند گذاشت.