

فصل اول: طبقه بندی مواد

◀ هدف‌های رفتاری

پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- تاریخچه علم مواد را شرح دهد.
- اهمیت آموختن علم مواد را شرح دهد.
- طبقه بندی مواد را توضیح دهد.
- آلیاژ را تعریف کند.
- سرامیک‌ها را شرح دهد.
- خواص سرامیک را شرح دهد.
- پلیمرها را تعریف کند.
- خواص پلیمرها را تعریف کند.
- خواص شیمیایی مواد را شرح دهد.
- پیوند یونی را شرح دهد.
- پیوند کوالانسی را شرح دهد.
- پیوندهای فلزی را شرح دهد.
- خواص مکانیکی مواد را شرح دهد.
- خواص فیزیکی مواد را شرح دهد.
- خواص تکنولوژیکی مواد را شرح دهد.

تاریخچه مواد و علم مواد

مواد در پیشرفت جوامع بشری نقش بسیار مهمی داشته‌اند، به‌طوری‌که مورخین، هر دوره تاریخی را با نام یکی از موادی که در آن دوره نقش مهمی داشته است، نام‌گذاری کرده‌اند. عصر سنگ و عصر برنز از جمله این نام‌گذاری‌هاست. این نشان‌دهنده نقش مهم مواد و اهمیت آن‌ها در زندگی بشر و کنترل رفتارهای او طی هزاره‌های گذشته است. از نقطه‌نظر تاریخی می‌توان گفت تمدن بشری با عصر سنگ آغاز شده است. در این دوران بشر برای تولید ابزار، سرپناه و سلاح، بر موادی متکی بوده است که از محیط اطراف خود به‌دست می‌آورده، مانند استخوان حیوانات، سفال، چوب و از همه مهم‌تر سنگ. ابزارهای سنگی به‌دلیل استحکام و سختی مناسب‌شان بسیار مورد توجه بوده‌اند و لذا این دوران را با عنوان دوران سنگ یا عصر پارینه سنگی و نوسنگی می‌شناسند (شکل ۱-۱).



شکل ۱-۱ ابزار سنگی کشف شده از غار ملاورد

نخستین اشیاء فلزی ساخته شده به‌دست انسان، اشیاء کوچک مسی چکش‌کاری شده‌ای هستند که به نیمه اول هزاره چهارم پیش از میلاد، یعنی پایان عصر سنگ باز می‌گردند. در این دوران انسان در طبیعت به ماده‌ای برخورد که هنگام ضربه‌خوردن نمی‌شکست، بلکه به علت نرمی تغییر شکل می‌یافت. این نوسنگی مس بود، البته در آن زمان بشر هنوز به خاصیت ذوب شدن فلزات پی‌برده بود. این امر توسط سفالگری کشف شد که ضمن پختن اشیاء سفالین خود در کوره، متوجه شد که بعضی از سنگ‌ها در برابر حرارت ذوب می‌شوند و به شکلی دیگر در می‌آیند (شکل ۱-۲).



شکل ۱-۲ سنگ مس

این ماده که مقاومت زیادی هم داشت، برای صنعتگران هم بسیار ارزنده بود. به عنوان نمونه‌های چنین محوطه‌های باستانی، می‌توان از محوطه باستانی آریسمان^۱ نام برد که یکی از بزرگ‌ترین مراکز صنعتی-فلزکاری باستانی در ایران است، که تا کنون کاوش‌های انجام گرفته در این محوطه باستانی به کشف آثاری از بقایای کوره‌های ذوب فلزات منجر شده است. این محوطه باستانی که نوعی شهرک صنعتی به حساب می‌آید از هزاره چهارم پیش از میلاد آثار ارزشمندی در خود جای داده که آنرا به یکی از غنی‌ترین محوطه‌های باستانی ایران و جهان تبدیل کرده است.

۱-این منطقه از توابع شهر نظر است.



شکل ۱-۳

از آنجا که مس خالص دارای مقاومت زیادی نیست، فلز کاران در صدد برآمدند تا آنرا با ماده‌ای ترکیب، و استحکام آنرا زیاد کنند. در حدود ۲۵۰۰ تا ۱۵۰۰ سال پیش از میلاد با کشف قلع، عصر مفرغ آغاز شد و صنعتگران توانستند با ترکیب این دو فلز، فلز مستحکم‌تری را ابداع کنند. بدین ترتیب در هزاره دوم پیش از میلاد، مفرغ کاری به صورت یکی از برجسته‌ترین صنایع درآمد. در ناحیه حسنلو در شمال غرب ایران نمونه‌های فراوانی از اشیاء مفرغی این دوران یافت شده است. ناحیه کردستان از مهم‌ترین مراکز تولید مفرغ در ایران و جهان در دوران مفرغ است. هنرمندان این ناحیه توانستند مفرغ را در داخل ماسه، یا به احتمال بیشتر در سفال ریخته‌گری کنند و اشیاء ظریف را به کمک ریخته‌گری و چکش‌کاری تولید کنند.

اگر چه عنصر آهن از نیمه نخست هزاره سوم پیش از میلاد در بین النهرین و آسیای صغیر شناخته شده بود، ولی به علت دیرگذار بودن، عدم چکش خواری و تغییر شکل، عملأً نتوانست در صنعت آن زمان جایی برای خود باز کند، تا این‌که در فاصله ۱۵۰۰ تا ۵۵۰ پیش از میلاد با کشف راههای تبدیل آهن به فولاد، ظاهراً برای اولین بار در کوههای ارمنستان انجام گرفت. آهن نیز برای ساخت انواع وسایل از جمله اسلحه، زیورآلات و ابزار موردنیاز انسان استفاده شد. به هر حال در حدود ۱۰۰۰ سال پیش از میلاد، صنعت ساخت وسایل آهنی پیشرفت چشم‌گیری کرد و صنعتگران آن دوران موفق به ساخت انواع سلاح‌های جنگی و تدافعی، لوازم کشاورزی و ابزار شکار شدند (شکل ۱-۳). نخستین نشانه‌های کوره‌های ذوب فلز عصر آهن در فلات مرکزی ایران در محوطه قلی درویش^۱ کشف شده است. این محوطه حاوی یکی از قدیمی‌ترین کوره‌های ذوب فلز در ایران است که اولین کوره ذوب فلز کشف شده در فلات مرکزی ایران از دوران عصر آهن است (شکل ۱-۴).




شکل ۱-۴ یک نوع کوره قدیمی

۱- قلی درویش: از توابع شهرستان قم

در این میان فلزات گران‌بهایی مانند نقره و طلا در حدود ۲۵۰۰ سال پیش از میلاد کشف شدند و از همان ابتدا به دلیل کمیابی، فسادناپذیری و دوام، و زیبایی برای ساخت زیورآلات و تهیه مصنوعات زیستی مورد استفاده قرار گرفتند. اوج هنر کار با طلا در ایران را شاید بتوان مربوط به دوران هخامنشی و ساسانی نسبت داد (شکل ۱-۵).

پیش از دوره ساسانی اگرچه ساختن اشیاء از فلزات قیمتی پیشرفت زیادی داشته، ولی در عصر ساسانیان به درجه عالی رسیده است. روش‌های ساخت اجرای تکنیک‌های فلزکاری در دوران ساسانیان، بسیار جالب و در عین حال پیچیده است. بیشتر قطعات فلزی به دست آمده نشان می‌دهد که آن قطعات باید ریخته‌گری یا چکش کاری شده و در بعضی مواقع باید به طور یقین با چرخ تراشیده شده یا فرم داده شده باشند. از همین دوران قطعاتی یافت شده که در آن‌ها دو فلز مختلف با هم کار شده است و نشان می‌دهد که اول، قطعه از یک فلز ریخته شده و پس از تراش و پرداخت، مجدداً آن را در قالب قرار داده‌اند و فلز دوم را روی آن ریخته‌اند. در دوران پس از اسلام، در زمان سلجوقیان تا دوران صفویه، فلزات و شکل‌دهی آن‌ها در ایران از پیشرفت‌های شگرفی برخوردار بوده است. در حقیقت عصر آهن با ابداع روش‌های تولید چدن و فولاد در جهان پایان یافت و هم اکنون در عصر فولاد قرار داریم. امروزه اهمیت فولاد تا بدان جاست که میزان پیشرفت یک ملت وابستگی بسیاری به تولید فولاد و مصرف آن دارد.

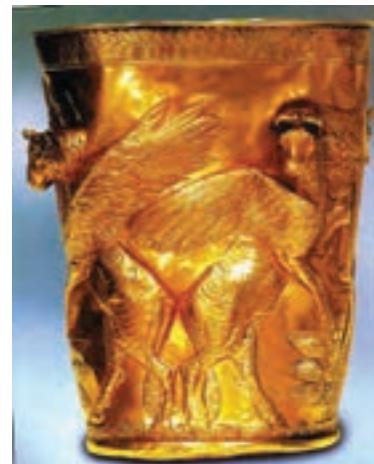

شکل ۱-۵ نمونه‌هایی از فلزکاری



شکل ۱-۶



شکل ۱-۷

- چرا علم شناخت مواد را می‌آموزیم؟

ما در جهانی زندگی می‌کنیم که اشیاء در آن از مواد مختلف ساخته می‌شود. به اطراف خود بنگرید: خودروها، هواپیماها، کامپیوترها، یخچال‌ها، و خلاصه تمام آن‌چه که در اطراف خود می‌بینید، از مواد تولید شده‌اند (شکل ۱-۶ و شکل ۱-۷). ویژگی‌های خاصی لازم است تا بتوان ماده‌ای را برای کاربردهای خاص به کار گرفت و از این‌رو است که علم مواد از اهمیت دو چندانی برخوردار می‌شود. عده زیادی از علوم کاربردی مثل مهندسی‌های مکانیک، عمران و برق همواره با مسائلی روبرو می‌شوند که در طی آن‌ها انتخاب یک ماده، هسته اصلی خواهد بود و در این راه مهندسی مواد و علم مواد شناسی به کمک این علوم خواهد شتافت.



شکل ۱-۸ مواد با جنس‌های مختلف، کاربردهای وسیعی در زندگی ما دارند.



تحقیق کنید

چند وسیله را نام ببرید که خواص آن‌ها در حین کار کرد نیاز به پایداری داشته باشد توضیح دهید.
به نظر شما چه عواملی در هرینه تمام شده یک وسیله مؤثر است؟

بیشتر اوقات، مسئله اصلی در حیطه مواد، انتخاب یک ماده برای کاربردی خاص است، ولی به ندرت اتفاق می‌افتد که ماده انتخاب شده تمام خواص مدنظر یا اغلب آن‌ها را داشته باشد، لذا همواره سعی برآن خواهد بود که تعادلی میان خواص گوناگون، به نحوی که کاربرد موردنظر نیز انجام شود، برقرار گردد. مثال مشهود در این زمینه رابطه میان کشسانی و استحکام است. به طور معمول ماده‌ای که دارای استحکام زیادی است، خاصیت کشسانی کمی دارد، لذا در چنین موادی برقراری رابطه‌ای درست میان کاربرد و این گونه تضادها دارای اهمیت خواهد بود.

دومین موضوع در انتخاب مواد، تغییر خواص ماده در هنگام کار و یا در مجاورت با محیط کار است، بنابراین لازم است همواره ماده در این خصوص پایداری کافی را داشته باشد. از آن جمله می‌توان به کاهش استحکام در اثر افزایش دما یا در محیط‌های خورنده، اشاره کرد. مسائل اقتصادی نیز از موضوعات مهم در انتخاب مواد است. ممکن است ماده‌ای تمامی خواسته‌های ما را در کاربرد موردنظر برآورده سازد، ولی قیمت تمام شده آن مقرر به صرفه نباشد. پس همواره لازم است تعادلی منطقی میان خواص موردنیاز و قیمت ماده موردنظر برقرار باشد.

مجموع عوامل بالا حاکی از اهمیت علم مواد برای رشته‌های گوناگون در حیطه مهندسی است. هر روزه مواد جدید با قابلیت‌های ویژه‌ای ابداع می‌شوند (شکل ۱-۸).

طبقه‌بندی مواد

انواع مواد مختلف را به روش‌های متفاوتی می‌توان طبقه‌بندی کرد. مواد براساس خواص شیمیایی، به سه گروه عناصر فلزی - غیر فلزی و مواد شبه فلز تقسیم‌بندی می‌شوند که در جدول تناوبی مندلیف به ترتیب عدد اتمی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. (جدول ۱-۱)

ردیف‌های افقی جدول را تناوب و ردیف‌های عمودی آن را گروه می‌نامند. عناصر گروه‌های I و II و III، فلزات هستند. عناصر بین گروه II و III را عناصر واسطه می‌نامند.

آهن به عنوان یک فلز صنعتی در گروه عناصر واسطه قرار دارد. گروه‌های

پنج تا هشت را غیر فلزات تشکیل می دهند و عناصر گروه چهارم نیز شبہ فلزات

هستند.

عناصر هر گروه مانند لیتیم (Li)، سدیم (Na)، و پتاسیم (K) دارای خصوصیات شیمیایی و مکانیکی تقریباً یکسانی هستند ولی تفاوت زیادی در جرم اتمی دارند. بر عکس عناصر در یک تناوب، مانند نیتروژن (N) و کربن (C) و اکسیژن (O) دارای جرم یکسان ولی خواص متفاوت هستند. مواد بر اساس خواص الکتریکی به مواد رسانا، نیمه رسانا و مواد عایق تقسیم بندی می شوند. در طبقه بندی دیگر، انواع مواد مورد استفاده در مهندسی را می توان به

جدول ۱-۱: جدول تناوبی عناصر

فلزهای سبک										کازهای پی اتر									
I A		II A		III A		IV A		V A		VI A		VII A		VIII		I B		II B	
2	3	2	4																
فلزهای سبک																			
1	Li	2	Be																
6.940		9.03																	
2	11	2	12																
8	Na	2	Mg																
22.997		24.32																	
2	19	2	20	2	21	2	22	2	23	2	24	2	25	2	26	2	27	2	28
8		8		8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	K	8	Ca	9	8	10	11	11	V	13	Cr	13	Mn	14	Fe	18	Co	18	Ni
1	39.096	2	40.08	2	45.10	2	47.90	2	50.95	2	52.00	2	54.93	2	55.83	2	58.94	2	58.69
2	37	2	38	2	39	2	40	2	41	2	42	2	43	2	44	2	45	2	46
9		8		8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
18	Rb	18	Sc	18	T	18	Zr	18	Cr	18	Mo	18	Tc	18	Ru	18	Rb	18	Pd
8	85.48	2	87.63	2	88.92	2	91.22	2	92.91	1	95.93	13	15	1	101.7	10	102.9	10	106.7
2	55	2	56	2	57.75	2	58	2	59	2	60	2	61	2	62	2	63	2	64
8		8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Cr	18	Ba	18	HF	18	Ta	18	W	18	Re	18	Og	18	Fr	18	Pt	18	Au	18
18		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
132.90	2	137.36	2	178.6	21	180.88	22	183.93	21	186.31	24	190.2	17	193.31	17	195.2	18	197.2	21
2	87	2	88	2	89	2	90	2	91	2	92	2	93	2	94	2	95	2	96
8		8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Fr	22	Ra	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
2	226.03																		



شکل ۱-۹ با آلیاژ کردن فلزات می‌توان بعضی از خواص آنها را بهبود بخشد.



الف
لولهای سرامیکی



ب
بلرینگ از جنس سرامیک



ج
(شکل ۱-۱۰)

صورت فلزات، پلیمرها، سرامیک‌ها و کامپوزیت‌ها تقسیم‌بندی کرد. تقسیم‌بندی بر اساس مواد مورد استفاده در مهندسی از بقیه جامع‌تر است و بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فلزات

آهن، آلومینیم، مس، نیکل، فولاد و برنج از جمله فلزات و آلیاژ‌های متداول در صنعت هستند. آلیاژ، ماده‌ای است با خواص فلزی و تشکیل شده از دو یا چند عنصر شیمیایی که حداقل یکی از آنها فلز است. فولاد و برنج از جمله آلیاژ‌های مورد استفاده در صنعت هستند. زیرا فلزات در صنعت بهندرت به صورت خالص استفاده می‌شوند و برای بهبود خواص آنها، معمولاً عناصر فلزی را با یکدیگر و یا با عناصر غیر فلزی، آلیاژ‌سازی می‌کنند. فلزات دارای خواص الکتریکی، حرارتی، مکانیکی بسیار خوبی هستند که در ادامه به شرح آنها می‌پردازیم. (شکل ۱-۹)



اهمیت وزن قطعات در ماشین‌آلات تا آنجا اهمیت یافته که فلزات را به دو گروه فلزات سنگین و سبک تقسیم کرده‌اند فلزاتی را که دارای چگالی (جرم مخصوص) بیشتر از $5 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$ هستند را فلزات سنگین و فلزات دارای جرم کمتر از این مقدار را فلزات سبک می‌نامند.

سرامیک‌ها

سرامیک‌ها، از ترکیب شیمیایی فلزات با تعدادی از عناصر غیرفلزی تشکیل می‌شوند. موادی مانند اکسیدها (Al_2O_3)، نیتریدها و کاربیدها (Sic) از سرامیک‌های مرسوم هستند. سرامیک‌ها کاربردهای فراوانی در زندگی ما دارند. (شکل ۱-۱۰) به عنوان مثال می‌توان به سفال - چینی، شیشه، سیمان اشاره کرد. شکنندگی و سختی زیاد و عایق بودن حرارتی و الکتریکی از خواص سرامیک‌هاست. همچنین سرامیک‌ها در برابر حرارت‌های بسیار زیاد و

محیط‌های بهشدت خورنده، مقاومت زیادی دارند. سرامیک‌ها می‌توانند شفاف یا مات باشند و عده‌ای از آن‌ها هم دارای خواص مغناطیسی هستند (شکل ۱-۱۱).



شکل ۱-۱۱ ابزارهای براده‌برداری سرامیکی


پلیمرها از زنجیرهای بلند کربنی (منومر) در کنار یکدیگر به وجود می‌آیند. این مواد شامل گروه اصلی پلاستیک‌ها و لاستیک‌ها هستند. تعداد زیادی از پلیمرها دارای پایه آلی هستند، مانند لاستیک که از صمغ نوعی درخت خاص تهیه می‌شود. از پلیمرهای بسیار رایج می‌توان به پلی‌اتیلن PE، نایلون و پلی‌وینیل کلراید (PVC) اشاره کرد. چگالی کم، مقاومت در مقابل خوردگی و پایداری شیمیایی از جمله خواص پلیمرها به شمار می‌آیند (شکل ۱-۱۲).

بیشتر این مواد دارای چگالی کمی هستند و خواص منحصر به فردی دارند. از جمله این خواص، نسبت استحکام به وزن آن‌هاست که باعث می‌شود در شرایط یکسان این نسبت در آن‌ها بسیار بهتر از فلزات و حتی سرامیک‌ها باشد.

پلیمرها به راحتی به اشکال پیچیده‌تر درمی‌آیند، زیرا در دمای زیاد، خاصیت جاری شدن این مواد به شدت افزایش می‌یابد و امکان قالب‌گیری آن‌ها را در فرم‌های مختلف فراهم می‌سازد. بیشتر این مواد در محیط‌های خورنده بی‌اثر هستند و خواص شیمیایی خود را به خوبی حفظ می‌کنند، ولی مقاومت حرارتی آن‌ها کم است و همین امر استفاده از آن‌ها را محدود می‌سازد. به علت عایق بودن پلیمرها در برابر جریان الکتریسیته، از آن‌ها برای جلوگیری از عبور جریان برق در تجهیزات گوناگون استفاده می‌شود.



شکنندگی زیاد و سختی زیاد و عایق حرارتی و الکتریکی از خواص سرامیک‌هاست.

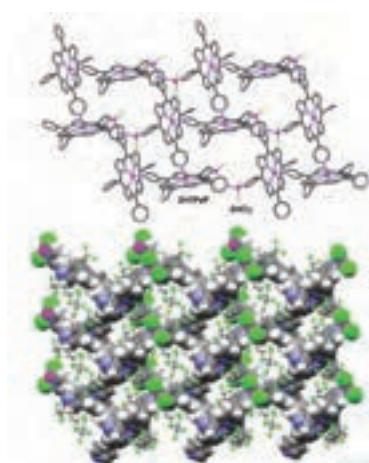

شکل ۱-۱۲ زنجیرهای بلند یک پلیمر



(الف)



(ب)



(ث)



(ت)



(پ)



(ج)



(ج)

در شکل ۱-۱۳ از الف تا چ نمونه‌هایی از وسایل ساخته شده از پلیمرها را نشان می‌دهد.

نکته



چگالی کم، مقاوم در مقابل خوردگی و قالب‌گیری آسان از جمله خواص پلیمرهاست.

شكل ۱-۱۳

کامپوزیت‌ها

در کاربردهای مهندسی، امکان استفاده از یک نوع ماده که همه خواص مورد نظر را فراهم کند، وجود ندارد. به عنوان مثال، در صنایع هوافضا، به موادی نیاز است که ضمن داشتن استحکام بالا، سبک بوده و مقاومت به خوردگی و سایش بالا داشته باشد. (شکل‌ها ۱-۱۴ و ۱-۱۵)

کامپوزیت‌ها، موادی چنان‌جزئی هستند که خواص آن در مجموع از هر کدام از اجزاء بهتر است ضمن اینکه اجزای مختلف خواص خود را نیز حفظ می‌کنند و کارایی یکدیگر را بهبود می‌بخشند. عموماً کامپوزیت‌ها از یک جزء زمینه و یک جزء تقویت‌کننده تشکیل شده‌اند. کامپوزیت‌ها به سه دسته کامپوزیت‌های زمینه فلزی، سرامیکی، پلیمری تقسیم‌بندی می‌شوند.

یکی از مرسوم‌ترین و پرکاربردترین کامپوزیت‌ها، فایبر‌گلاس است. فایبر‌گلاس یک کامپوزیت با زمینه پلیمری است که توسط الیاف شیشه تقویت شده است. الیاف شیشه، استحکام زمینه پلیمری را افزایش می‌دهند. این کامپوزیت، انعطاف‌پذیری خوبی در طراحی قطعات دارد. (شکل ۱-۱۶) از خواص دیگر آن نسبت استحکام به وزن بالای آن و مقاومت به خوردگی خوب آن است. انواع پروفیل‌های ساختمانی، انواع کanal مخصوص عبور سیم و لوله از کاربردهای فایبر‌گلاس است.

در کامپوزیت‌های الیاف کربن، الیاف کربن به دلیل داشتن خواص مکانیکی برجسته مانند استحکام و چقرمگی بالا، سبکی، مقاومت به خوردگی به عنوان تقویت‌کننده در ساخت کامپوزیت‌ها به کار می‌رود. کامپوزیت‌های الیاف کربن در صنعت ساختمان برای کاهش وزن سازه‌ها، لوازم ورزشی، صنعت خودرو و هواپیما و قطارها مورد استفاده قرار می‌گیرد. (شکل‌ها ۱-۱۷ و ۱-۱۹)



شکل ۱-۱۴ یکی از انواع کامپوزیت‌ها بتن مسلح است



شکل ۱-۱۵ کاه‌گل شاید یکی از اولین انواع کامپوزیت‌ها باشد



شکل ۱-۱۶ قالب‌گیری و تولید قطعات فایبر‌گلاس



شکل ۱-۱۹ رینگ خودرو از الیاف کربن



شکل ۱-۱۸ بدنی یک دوچرخه از الیاف کربن



شکل ۱-۱۷ یک صفحه تولید شده از الیاف کربن

خواص مواد

شاید تا به حال از خود پرسیده باشد که چرا مواد مختلف با هم متفاوتند؟ چرا برخی از آنها محکم‌تر از سایرین هستند؟ چرا یک ماده را به شکل‌های مختلف می‌توان در آورد و برخی دیگر را نه؟ چرا برخی مواد رسانا و برخی نارسانا هستند؟

سوال‌هایی از این دست، ذهن را متوجه تفاوت‌های مواد از نظر خواص می‌کند و ما را در رابطه با علت این تفاوت‌ها، به تفکر بیشتر وادر می‌کند. تفاوت خواص مواد، فقط مربوط به عناصر تشکیل‌دهنده نیست. برخی مواد با داشتن عناصر تشکیل‌دهنده و ترکیب شیمیایی متفاوت با یکدیگر، دارای خواص و رفتار مشابهی هستند.

ساختار مواد، ارتباط بین اتم‌ها و یون‌ها، مولکول‌های تشکیل‌دهنده آن ماده را مشخص می‌کند و پیوندهای شیمیایی، نحوه اتصال میان اتم‌ها و یون‌ها را نشان می‌دهد. اگر در نحوه اتصال (نوع پیوند)، متفاوت باشد مسلماً خاصیت ماده نیز متفاوت خواهد بود. بنابراین نوع پیوند بین اتم‌ها، یکی از عوامل تعیین‌کننده خواص مواد است.

خواص مواد به چهار دسته شامل خواص شیمیایی، خواص مکانیکی، خواص فیزیکی و خواص تکنولوژیکی تقسیم می‌شوند که در ادامه به شرح آنها می‌پردازیم.

خواص شیمیایی مواد

مواد از اتم‌ها تشکیل می‌شوند. برای این‌که تخمینی از تعداد اتم‌های موجود در یک جسم به‌دست آورید، توجه کنید که در یک سر سوزن در حدود 35×10^9 اتم وجود دارد (شکل ۱-۲۰). برای تشکیل یک ماده لازم است که اتم‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند، که این امر توسط پیوندهای اتمی انجام می‌پذیرد. عنصر به ماده‌ای گفته می‌شود که مولکول‌های سازنده آن از یک نوع اتم ساخته می‌شوند. در حدود ۹۱ عنصر طبیعی در طبیعت وجود دارد که تعداد ۷۰ عنصر از آنها جزء فلزات هستند. برخی از این عناصر فلزی بسیار کمیاب هستند و برخی دیگر به‌دلیل خواص نامطلوب مکانیکی و میل شدید ترکیب شدن با سایر عناصر، کاربردهای مهندسی چندانی ندارند. به طور مثال میل ترکیبی سدیم با



شکل ۱-۲۰ حدود 35×10^9 اتم در سرسوزن قرار می‌گیرد.

آب آنقدر زیاد است که حالت انفجاری به خود می‌گیرد. از همین رو آنرا در نفت نگهداری می‌کنند (شکل ۱-۲۱).

در نهایت در حدود ۲۰ عنصر فلزی در مهندسی کاربرد دارند و در ساخت تجهیزات از آن‌ها استفاده می‌شود. در میان عناصر غیرفلزی، عده‌ای از آن‌ها کاربردهای کلیدی دارند: مانند کربن، که در بیشتر مواد و آلیاژها حضور دارد (مثال بارز آن فولادها و پلیمرها هستند) و سیلیسیم، که در تولید بیشتر مدارهای مجتمع الکترونیکی به صورت خالص موجود است و در حدود ۷۵ درصد از پوسته زمین را نیز تشکیل می‌دهد (شکل ۱-۲۲).



شکل ۱-۲۱




شکل ۱-۲۲ سیلیسیم در ساخت
ریزپردازهای کاربرد فراوان دارد.



تعدادی از عناصر که میل ترکیب شدن با عناصر دیگر را دارند
نام ببرید.

همان‌طور که می‌دانید اتم‌ها از الکترون‌ها، نوترون‌ها و پروتون‌ها تشکیل شده‌اند. در هسته یک اتم دو ذره پروتون و نوترون وجود دارد و ذره سوم اتم، الکترون است (شکل ۱-۲۳). الکترون‌ها، حول هسته در مسیرهایی خاص به نام مدار می‌چرخند. پروتون‌ها دارای بار مثبت، هستند و الکترون‌ها بار منفی دارند، میزان بار این دو ذره با یکدیگر برابر است. نوترون‌ها نیز دارای بار ختنی و فاقد بار الکتریکی هستند. بیشتر عناصر در لایه آخر خود، الکترون‌های کافی جهت پایداری را ندارند و همواره سعی می‌کنند، الکترون‌های لایه آخر خود را یا به اتم‌های دیگر قرض بدهند، یا از آن‌ها الکترون بگیرند و یا برای تکمیل آخرين لایه اتمی خود الکترون‌های خود را با اتم‌های دیگر به اشتراک بگذارند. به طور کلی می‌توان گفت الکترون‌های لایه آخر یک اتم در تعیین خواص فیزیکی و شیمیایی یک عنصر، بسیار تعیین‌کننده است.

هر ترکیب شیمیایی، از به هم پیوستن یک یا چند اتم از دو یا چند عنصر مختلف تشکیل می‌شود. با توجه به نوع اتم‌های درگیر (فلزی و غیر فلزی) روش‌های گوناگونی برای اتصال آن‌ها به یکدیگر وجود دارد و هر یک از انواع

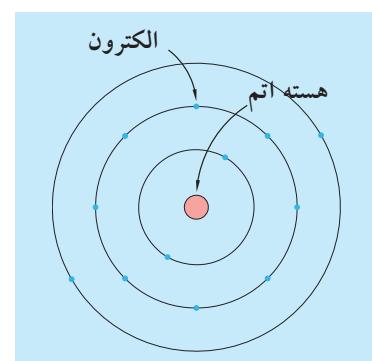


شکل ۱-۲۳ شیوه قرارگیری الکترون‌ها
پروتون‌ها در یک اتم


پیوند هایی که در ادامه به آن اشاره می شود، ویژگی خاصی در ترکیب یا ماده جدید تولید شده ایجاد می کند که این خواص در شناخت علم مواد مورد بحث است.

◆ پیوند یونی


پیوند یونی ساده‌ترین نوع پیوند میان اتم‌هاست. در حقیقت پیوند یونی پیوند میان عناصر فلزی و غیر فلزی را برقرار می کند و در صورت ترکیب عناصری که در دو انتهای چپ و راست جدول تناوبی قرار دارند، با یکدیگر، ساختار جدیدی با پیوند یونی ایجاد می شود. عناصر فلزی مثل سدیم دارای فقط یک الکترون در لایه آخر خود هستند که میل چندانی به ماندن در مدار مذکور ندارند و به راحتی از اتم جدا می شوند، درحالی که یک الکترون از اتم جدا شود، تعادل میان بارهای مثبت و منفی میان پروتون‌ها و الکترون‌ها بهم می خورد و اتم دارای بار مثبتی (ناشی از وجود یک پروتون) خواهد شد که به آن در اصطلاح یون مثبت گفته می شود. عکس این حالت در غیرفلزاتی مثل کلر نیز رخ می دهد. در این عناصر، اتم مایل است با جذب الکترون بیشتر، لایه آخر خود را تکمیل کند تا به اصطلاح پایدار شود (حفظ پایداری در اتم‌های فلزی با از دست دادن الکترون رخ می دهد). بدین ترتیب اتم مذکور با گرفتن یک الکترون، بار منفی یافته و به یون منفی بدل می شود. (شکل ۱-۲۴)

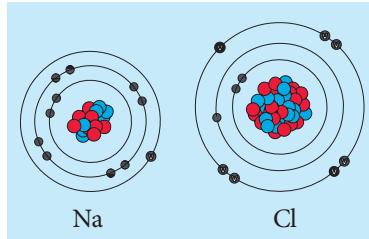

شکل ۱-۲۴ اتم سدیم و کلر در حالت خشی

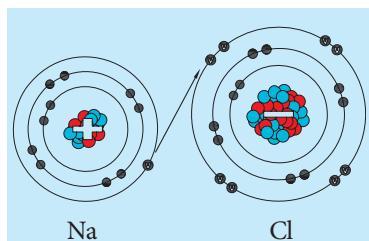

شکل ۱-۲۵ انتقال یک الکترون از اتم سدیم به اتم کلر و ایجاد دو یون مثبت و منفی.

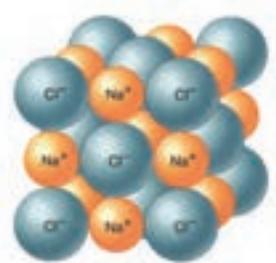


شکل ۱-۲۶ چگونگی قرارگیری یون‌های مثبت سدیم و منفی کلر در کریستال نمک طعام.

در نمک طعام با فرمولاسیون (NaCl) اتم عنصر کلر با جذب یک الکترون به یون منفی کلر، و اتم عنصر سدیم با از دست دادن یک الکترون به یون مثبت سدیم تبدیل می شود. حال بهدلیل نیروی جاذبه میان دو یون مذکور، این دو یون در ساختاری جدید در کنار یکدیگر خواهند ماند. پیوند میان این دو یون از نوع پیوند یونی است (شکل ۱-۲۵) و اتم‌های این دو عنصر، ساختار کریستالی نمک طعام را می سازند که در شکل نشان داده شده است (شکل ۱-۲۶). پیوند یونی بیشتر در میان سرامیک‌ها وجود دارد. برای مثال اکسید آلمینیم با همین نوع پیوند، ساختاری بسیار سخت، شکننده و با دیرگذازی بالایی ایجاد می کند. در حقیقت بیشتر مواد، با پیوند هایی از نوع، پیوند یونی چنین خاصیت هایی را از خود بروز می دهند.


◀ پیوندهای فلزی:

بیشتر فلزات دارای یک، دو و یا سه الکترون در آخرین لایه خود هستند و پیوندی بسیار سست با هسته و اتم برقرار می‌سازند و بیشتر موقع از اتم جدا می‌شوند. در فلزات و آلیاژهای فلزی، اتم‌های فلزی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و الکترون‌های لایه آخر را به راحتی میان یکدیگر تبادل می‌کنند، به طوری که این الکترون‌ها به هیچ اتمی متعلق نیستند. در بیشتر موارد، الکترون‌ها به دریایی تشبيه می‌شوند که یون‌های فلزی در آن‌ها قرار دارند و آن‌ها را به سختی در کنار یکدیگر قرار داده‌اند (شکل ۱-۲۷).

بسیاری از خواص خوب فلزات از جمله رسانایی (انتقال حرارت) و هدایت (جريان الکتریکی) در همین دریای الکترونی ریشه دارد (شکل ۱-۲۸). هدایت الکتریکی به مفهوم تبادل الکترون‌ها در این دریای الکترونی به راحتی صورت می‌پذیرد و با اعمال اختلاف پتانسیل میان دو سر یک سیم فلزی الکترون‌ها (جريان الکتریکی) را درون سیم به جريان درمی‌آورد (شکل ۱-۲۹ و ۱-۳۰). مفهوم انتقال حرارت هم با ارتعاش اتم‌ها و الکترون‌ها همراه است. هر اندازه انرژی حرارتی بیشتری به یک قطعه سیم بدهید، اتم‌های آن با سرعت بیشتری حرکت می‌کنند و از آنجا که اتم‌ها در دریای الکترونی راحت‌تر مرتعش می‌شوند، لذا سرعت انتقال حرارت در بیشتر فلزات بسیار زیاد است.

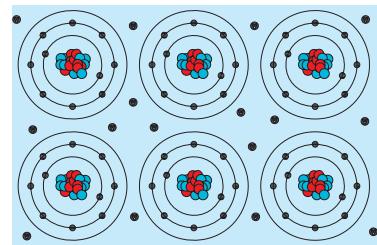


شکل ۱-۲۷ دریای الکترونی در پیوند فلزی

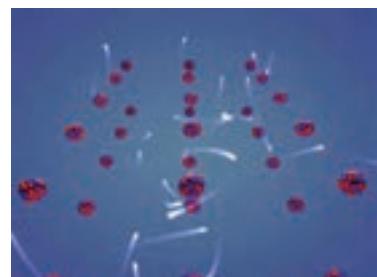


شکل ۱-۲۸

◀ پیوند کووالانسی


نوعی پیوند است که میان غیرفلزات رخ می‌دهد و قوی‌ترین نوع پیوند میان اتم‌ها است. همان‌طور که بیان شد، در غیرفلزات الکترون‌های آخرین لایه اتم به شدت به هسته اتم وابسته هستند، لذا اتم‌های مذکور به منظور رسیدن

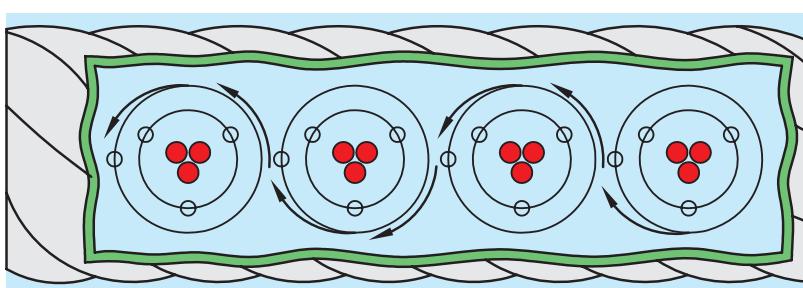


شکل ۱-۳۰ نحوه انتقال جريان الکتریکی در یک رسانا

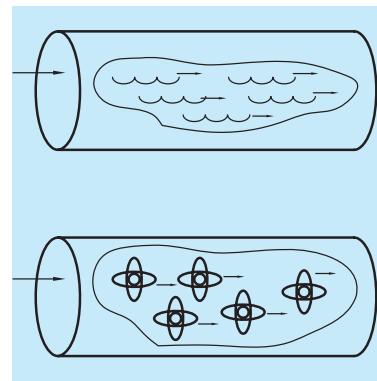

شکل ۱-۲۹

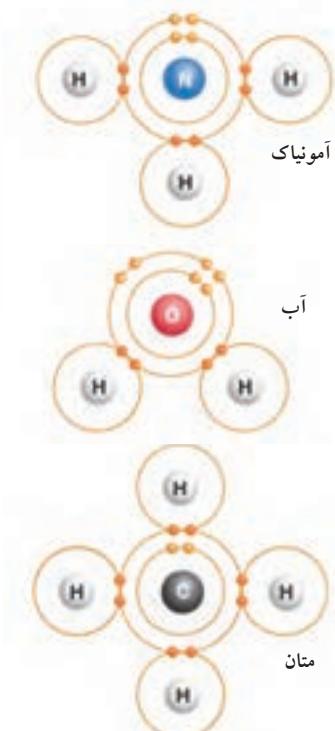


شکل ۱-۳۱ پیوند کووالانسی در سه مولکول آب، آمونیاک و متان.

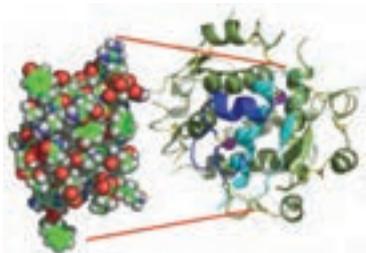

شکل ۱-۳۲ یک زنجیره مونومری از ماده‌ای آلی (پلیمر)



شکل ۱-۳۳ ابزار تیزکن از جنس الماس

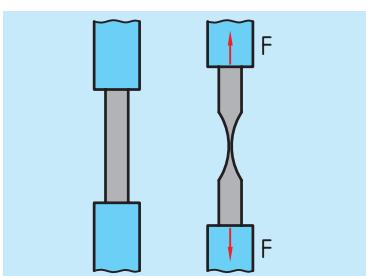

شکل ۱-۳۴ تنش کششی

به پایداری بیشتر، به جای تبادل الکترون‌ها میان یکدیگر، آن‌ها را به اشتراک می‌گذارند (شکل ۱-۳۱).

برای مثال اتم عنصر کربن دارای چهار الکtron در لایه آخر خود است و چهار الکtron دیگر جهت رسیدن به حالت پایدار نیاز دارد، بنابراین با چهار اتم هیدروژن ترکیب می‌شود و با ایجاد چهار پیوند کووالانسی، مولکول گاز متan را تولید می‌کند تا به پایداری برسد. در این اشتراک الکtron، اتم‌های هیدروژن دارای دو الکtron شده و پایدار می‌شوند. اتم کربن هم دارای چهار الکtron گردیده و پایدار می‌شود..

چنان‌چه به جای دو اتم هیدروژن، دو اتم کربن دیگر را جایگزین کنیم و این کار را ادامه دهیم، زنجیره‌های بلندی از کربن‌ها و هیدروژن‌ها خواهیم داشت، که باعث ایجاد ساختار جدیدی می‌شود. از مهم‌ترین موادی که از چنین پیوند‌هایی پیروی می‌کنند، پلیمرها هستند که با قرارگیری، این زنجیره‌ها در کنار یکدیگر تولید می‌شوند(شکل ۱-۳۲).

از دیگر مثال‌های پیوند‌های کووالانسی می‌توان به، پیوند‌های کووالانسی میان اتم‌های کربن در ساختار الماس اشاره کرد. این پیوند‌ها آنقدر قوی هستند که الماس را به سخت‌ترین ماده موجود در جهان طبیعت تبدیل کرده است. در شکل، یک ابزار تیز کن با جنس الماس برای تیز کردن مجدد سنگ‌ها استفاده می‌شود. به دلیل آن‌که در پیوند‌های کووالانسی، الکtron‌ها بسیار به هسته‌های اتمی مقید هستند، لذا بیشتر موادی که دارای چنین پیوندی هستند، قادر قابلیت هدایت الکتریکی بوده و ویژگی نارسانایی بیشتر دارند (شکل ۱-۳۳).

خواص مکانیکی

در علم مهندسی، قطعات طوری طراحی می‌شوند که بتوانند نیروهای مختلفی را تحمل کنند. اعمال نیرو و میزان آن تا جایی ادامه می‌یابد که قطعه یا جزء مورد نظر به تغییر شکل دائم و یا شکست نرسد (شکل ۱-۳۴). رابطه میان نیرو و تغییر شکل را بیشتر توسط خواص مکانیکی مواد می‌سنجند.

یکی از مهم‌ترین مفاهیمی که در شناخت خواص مکانیکی مواد اهمیت دارد، تنش نامیده می‌شود. مفاهیم تنش و فشار در رابطه تنگاتنگی با یکدیگر قرار دارند. در حقیقت تنش، از تقسیم مقدار نیرو بر واحد سطح (در یک ماده جامد)


به دست می‌آید. واحد تنش نیوتون بر متر مربع است که با پاسکال (Pa) نشان داده می‌شود. تنشی که باعث می‌شود تا جسم کشیده شود، تنش کششی، و تنشی که موجب کوتاه‌تر شدن طول جسم می‌شود را تنش فشاری می‌نامند(شکل‌های ۱-۳۴ و ۱-۳۵). اثر نیرو بر اجسام به صورت تغییر شکل آن‌ها قابل مشاهده است. برای مثال یک کش پلاستیکی با کشیده شدن، دچار افزایش طول می‌شود. در حقیقت تمام مواد جامد موجود در طبیعت در اثر اعمال نیرو دچار تغییر طول‌های کوچک یا بزرگ می‌شوند. البته این تغییر شکل در بسیاری از آن‌ها غیر قابل مشاهده است. میزان تغییر ابعاد را تغییر شکل یا به اصطلاح کرنش می‌نامند. در یک ماده مشخص به ازای هر کرنش یک تنش وجود دارد. در حقیقت، کرنش اندازه تغییر شکل حاصل از اثر نیرو را به ما نشان می‌دهد(شکل ۱-۳۶).

استحکام


استحکام عبارت است از میزان مقاومت یک جسم در برابر تغییر شکل، بدون آن که دچار شکست شود. در این رابطه استحکام فشاری و کششی از مهم‌ترین مفاهیمی هستند که مورد بررسی قرار می‌گیرند. استحکام کششی به بیان میزان مقاومت یا توانایی جسم در تحمل نیروهای کششی، بدون آن که گسترشی رخ دهد، گفته می‌شود. امکان افزایش استحکام کششی از طریق آلیاژسازی و عملیات حرارتی به وجود می‌آید. استحکام فشاری نیز به طور معکوس به میزان توانایی یک جسم در تحمل نیروهای فشاری، بدون آن که شکسته شود، اطلاق می‌شود. جدول ۱-۲ استحکام کششی تعدادی از مواد را نشان می‌دهد.

استحکام (Mpa)	ماده
۱۲ تا ۲	چوب
۶۰ تا ۱۰۰	پلیمرها
۱۰۰ تا ۶۰۰	آلومینیم و آلیاژهای آن
۸۰ تا ۱۰۰۰	مس و آلیاژهای آن
۲۵۰ تا ۱۳۰۰	آهن و فولاد کربنی
۵۰۰ تا ۱۸۰۰	فولادهای عالی

جدول ۱-۲: مواد گوناگون و استحکام هر یک از آن‌ها

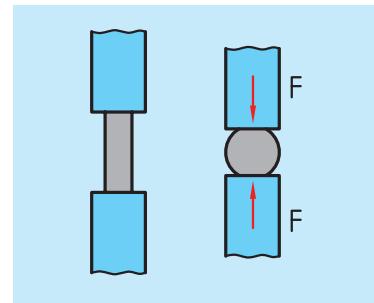

شکل ۱-۳۵ تنش فشاری

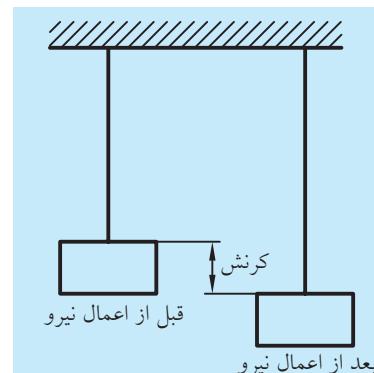

شکل ۱-۳۶



نمودار ۱-۱



از آنجا که واحد پاسکال برای اندازه‌گیری‌های استحکام بسیار کوچک است، برای بیان استحکام، بیشتر از مگا پاسکال (MPa) استفاده می‌شود.

◀ سختی



شکل ۱-۳۷ الماس سخت‌ترین ماده طبیعی



شکل ۱-۳۸ به دلیل سختی کاربردهای آنها برای برآورده‌برداری از فلزات استفاده می‌شود.

میزان مقاومت یک ماده در برابر نفوذ اجسام خارجی را سختی آن می‌نامند و هر چقدر سختی یک ماده بیشتر باشد، مقاومت به نفوذ آن نیز بیشتر خواهد بود. سختی رابطه مستقیمی با استحکام دارد، به طوری که هر چقدر سختی بیشتر شود، استحکام نیز افزایش خواهد یافت. از طرفی می‌توان انتظار داشت که ماده سخت به راحتی در مواد دیگری که دارای سختی کمتری از آن هستند، فرو رود. در میان مواد، الماس به دلیل داشتن پیوندهای کووالانسی قوی میان اتم‌های سازنده آن که همان‌کریں است، سخت‌ترین ماده است (شکل ۱-۳۷ و ۱-۳۸). سختی مواد را به روش‌های متفاوتی اندازه‌گیری می‌کنند. این روش‌ها عبارت‌اند از: روش برنیل، ویکرز و راکول. تفاوت این آزمون‌ها بیشتر در نوع و شکل فرودونده دستگاه تست سختی سنج است.

◀ شکل پذیری

توانایی یک ماده در تغییر شکل بدون شکسته شدن را شکل پذیری می‌گوییم. در حقیقت رابطه مستقیمی میان ازدیاد طول و شکل پذیری وجود دارد و هر ماده‌ای که بتواند در برابر نیروهای وارد افزایش طول بیشتری داشته باشد را ماده شکل پذیر (نرم) می‌گوییم. موادی را که در برابر تغییر شکل مقاومت ندارند و به سرعت می‌شکنند، ترد می‌نامیم. شیشه از بارزترین مثال‌های مواد ترد است.

در تصادف میان دو خودرو بدنه آنها خرد نمی‌شود، بلکه دچار تغییر شکل می‌شود، چرا که فلزات موادی شکل پذیرند. فولادها، تا یک پنجم طول خود قابلیت ازدیاد طول دارند و این درحالی است که چند تنها یک درصد ازدیاد طول را تحمل می‌کند. ترمoplastیک‌ها که خانواده‌ای از پلیمرها هستند، می‌توانند تا پنج برابر طول خود کشیده شوند، بنابراین مواد بسیار شکل پذیری به حساب می‌آیند. با توجه به جدول ۱-۳ می‌توان دریافت که چرا برای تولید قطعات ظریف که به استحکام چندانی نیاز ندارند، ترجیح می‌دهند از مس و آلیاژ‌های آن استفاده شود.

درصد ازدیاد طول آن	ماده
.	سرامیک
.	شیشه
۱۸-۲۵	فولاد
۱۰-۱۰۰	روی و آلیاژ‌های مس
۵۵	مس

جدول ۱-۳: مواد گوناگون و ازدیاد طول آنها

تحقیق کنید



دلیل برش شیشه با تیغه‌های الماس چیست؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



◀ چقرومگی:

ماده چقروم مه به ماده‌ای گفته می‌شود که در برابر ایجاد ترک و گسترش آن مقاومت کند. مواد ترد مثل شیشه از چقرومگی بسیار پایینی برخوردار هستند. هرگاه در اثر ضربه یک ترک کوچک ایجاد شود این ترک به سرعت در تمام سطح آن گسترش می‌یابد. چقرومگی را می‌توان از طریق دیگری هم تعریف کرد و آن، توانایی ماده در جذب ضربه و مستهلك کردن آن در خود است. هر چقدر ماده، بیشتر بتواند بدون آن که بشکند انژری ضربه را درون خود مستهلك کند، آن ماده چقروم مه تر خواهد بود. استفاده از پلیمر، کامپیوزیت در سپر اتومبیل نیز به دلیل چقرومگی بالای آن‌ها نسبت به فلزات است، درنتیجه می‌تواند ضربه را در درون خود مستهلك سازد.

تکه‌ای از مفتول مسی و فولادی را در چند نوبت خم و راست کنید. کدام یک زودتر گسیخته می‌شود، چرا؟ همین آزمایش را با تکه‌ای از لاستیک انجام دهید و نتیجه را بررسی کنید.

نمودار ۱-۲



خواص فیزیکی:

خواص فیزیکی مواد، به ساختمان اتمی آن‌ها بستگی دارد. نوع پیوند میان اتم‌ها و چگونگی قرارگیری آن‌ها در کنار یکدیگر از مواردی است که بر خاصیت مواد اثر مستقیم دارد. مهم‌ترین این خواص را در نمودار ۱-۲ مشاهده می‌کنید.

خواص فیزیکی			
الکتریکی و حرارتی	حرارتی	ضریب انبساط	نقطه ذوب
			نمودار ۱-۲

◀ نقطه ذوب:

نقطه ذوب، درجه حرارتی است که ماده جامد در آن درجه حرارت به حالت مایع تبدیل می‌شود. برای مثال این درجه حرارت برای یخ، دمای صفر درجه است. مواد و عناصر به صورت خالص دمای ذوب ثابتی دارند(شکل‌های ۱-۳۹ و ۱-۴۰ و ۱-۴۱).



شکل ۱-۴۰ گالیم فلزی است که دمای عادی به صورت مایع وجود دارد و در ساخت دماسنجه به کار می‌رود.



شکل ۱-۴۱ دمای ذوب آهن آنقدر زیاد است که برای ذوب آن از تجهیزات خاصی به نام کوره استفاده می‌شود.

◀ انبساط حرارتی:

به جز تعدادی محدود، بیشتر مواد جامد با افزایش درجه حرارت، افزایش طول می‌دهند و با کاهش درجه حرارت (سرد شدن) طول آن‌ها کاهش می‌یابد. جامدات نه تنها از لحاظ طول، بلکه از لحاظ عرض و ضخامت نیز افزایش

می‌یابند. هر ماده‌ای دارای ضریب انبساط خطی و حجمی مربوط به خود است که در بسیاری از کاربردهای مهندسی، این ضریب از اهمیت خاصی برخوردار است (شکل ۱-۴۲).



شکل ۱-۴۲ یک نوع ترمومترات راشن می‌دهد.
ورقه‌های فلزی با جنس‌های مختلف و ضریب انبساط حرارتی مختلف اساس کار این وسیله است.



شکل ۱-۴۳



شکل ۱-۴۴ گرمکن برقی. کم بودن قابلیت جریان الکتریکی تنگستن، موجب ایجاد حرارت در اثر عبور جریان در آن می‌شود.

◀ جرم مخصوص:

جرم واحد حجم هر ماده را جرم مخصوص می‌گویند که برای هر ماده مقدار معین و ثابتی است که به نوع و ساختمان ماده بستگی دارد.

◀ قابلیت هدایت جریان الکتریکی و حرارت:

میزان سهولت در عبور حرارت یا جریان الکتریکی، از خصوصیات مهم مواد است. چنان‌چه ماده‌ای قابلیت عبور جریان الکتریکی از درون خود را نداشته باشد، آنرا نارسانا و درصورتی که ماده‌ای دارای این قابلیت باشد، آنرا رسانا می‌گویند. در حقیقت هر چقدر ماده‌ای رساناتر باشد، اتم‌های آن ماده در برابر عبور جریان الکتریکی مقاومت کمتری ایجاد می‌کنند. اثر مقاومت بیشتر اتم‌ها در برابر حرکت الکترون‌ها و جریان الکتریکی به صورت گرما در ماده نشان داده می‌شود (یعنی هر چقدر مقاومت در برابر عبور جریان بیشتر باشد، ماده گرمتر خواهد شد). درست به همین دلیل است که گرمکن‌های برقی با استفاده از چند مفتول فلزی گرمای زیادی تولید می‌کنند (شکل‌های ۱-۴۳ و ۱-۴۴). هدایت الکتریکی و هدایت حرارتی، رابطه‌ای تنگاتنگ با یکدیگر دارند. در بیشتر موارد هر چقدر ضریب هدایت الکتریکی بیشتر باشد، ضریب هدایت حرارتی بیشتر است و ماده حرارت را راحت‌تر از خود عبور می‌دهد.

قابلیت هدایت حرارتی عبارت است از توانایی یک جسم در انتقال حرارت از نقطه‌ای به نقطه دیگر. حال هر چقدر این قابلیت بیشتر باشد، ماده با اتلاف انرژی کمتری حرارت را از خود عبور می‌دهد و به جای دیگر می‌برد. برای مثال حتماً تاکنون توجه کرده‌اید که یک قاشق فلزی در داخل ظرف فلزی غذایی که روی اجاق‌گاز قرار دارد، بسیار گرمتر از یک قاشق چوبی است، چرا که ضریب انتقال حرارت در فلزات بسیار بالاتر از چوب است، بهطوری که بیشتر مواد پلیمری عایق حرارتی هستند و حرارت را از خود عبور نمی‌دهند.

با آزمایشی ساده می‌توان مفهوم انتقال حرارت را دریافت. در این آزمایش میان دو لیوان که یکی حاوی آب جوش و دیگری حاوی آب سرد است با بهره‌گیری از یک مفتول فلزی (مثلاً از جنس مس) پل حرارتی ایجاد می‌کنیم. بدین ترتیب حرارت از

لیوان گرم به لیوان سرد متغیر شده و آب آن به تدریج گرمتر می‌شود (شکل ۱-۴۵).



تخریب سطح قطعات در اثر تأثیر عوامل شیمیایی را خوردگی می‌نامند. مایعات (رطوبت هوا، اسیدها و بازها...) گازها و بخارات باعث ایجاد خوردگی در سطح قطعات می‌شود. بنابراین مقاومت به خوردگی از خواص مهم مواد به شمار می‌آید. شکل (۱-۴۶)



شکل ۱-۴۵



شکل ۱-۴۶ آثار خوردگی بر سطح ابزار



شکل ۱-۴۷



شکل ۱-۴۸



شکل ۱-۴۹



شکل ۱-۵۰

ارزشیابی پایانی

۱. مواد جامد که در کاربردهای مهندسی به کار گرفته می‌شوند به چند دسته تقسیم می‌شوند، در مورد هر کدام توضیح دهید؟
۲. آلیاژ چیست و چرا فلزات را به صورت آلیاژ به کار می‌برند؟
۳. مهم‌ترین خواص سرامیک‌ها را نام ببرید؟
۴. کامپوزیت چیست؟ آیا می‌توانید برای کامپوزیت‌ها کاربردهایی جز آن‌چه گفته شد، بگویید؟
۵. انواع پیوندهای موجود میان اتم‌های مختلف را نام ببرید؟
۶. پیوند یونی چگونه ایجاد می‌شود؟
۷. عامل اصلی در رسانایی و هدایت الکتریکی خوب در فلزات چیست؟
۸. مهم‌ترین خواص مکانیکی مواد را نام ببرید؟
۹. تنش را تعریف کنید و واحد آن را ذکر کنید؟
۱۰. سختی یعنی چه؟ رابطه آن با استحکام چگونه است؟
۱۱. مهم‌ترین خواص فیزیکی مواد کدام‌ها هستند؟
۱۲. اهمیت مقاومت به خوردگی در انتخاب مواد چگونه است؟



۱. کدام ویژگی الماس باعث می‌شود تا در بریدن شیشه به کار رود؟




۲. آیا تاکنون به تکه‌تکه شدن قطعات قند از یک قطعه قندخام توجه کرده‌اید؟ حرکات ساده قیچی قندشکن با برشی ساده، قند را تکه‌تکه می‌کند. کدام خاصیت مکانیکی در قند باعث می‌شود تا چنین راحت بشکند؟

۳. چرا در ماشین‌کاری چدن، براده‌های حاصل بسیار ریز و ناپیوسته است؟

۴. از کدام فلز یا فلزات در تولید سیم‌های برق استفاده می‌شود، و کدام ویژگی باعث می‌شود که این فلزات در چنین کاربردی به کار روند؟

۵. اغلب، آهن و آلیاژهای آنرا در کاربردهای صنعتی با پوشش‌های خاصی از فلزات دیگر پوشش می‌دهند. آهن گالوانیزه از این جمله است. تحقیق کنید، اثر این پوشش‌ها بر آهن، و کاربردهای این گونه پوشش‌ها چیست؟ آیا انواع دیگری از چنین پوشش‌هایی وجود دارند؟

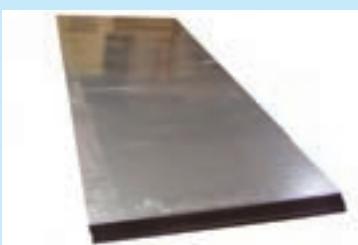



۶. می خواهیم یک میله آهنی و یک میله آلومینیمی هم قطر را تا کنیم. با توجه به خواص مکانیکی آهن و آلومینیم،

پاسخ پرسش‌های زیر را بدھید:

الف) فکر می کنید، تاکردن کدام میله راحت‌تر است و چرا؟

ب) کدام فلز در محل تاشدگی احتمال ترک خوردن دارد و چرا؟


ج) چنان‌چه پس از تاکردن میله‌ها آن‌ها را رها کنید، میله‌ها اندکی باز خواهند شد. تحقیق کنید علت این موضوع چیست و بروز این پدیده در کدام میله شدیدتر است؟

۷. در تراشکاری قطعات از جنس‌های بسیار سخت، مانند سوپرآلیاژها یا برخی از انواع فولادهای آلیاژی، از ابزارهای سرامیکی استفاده می‌شود. فکر می کنید دلیل آن چیست؟



۸. ابزارهای سرامیکی در اثر تراشکاری چدن به راحتی دچار شکست می‌شوند و یا نوک آن‌ها می‌پرد. با توجه به پاسخ سؤال ۳، علت را تحقیق کنید.

۹. همان‌طور که بیان شد حسگرها به منظور اندازه‌گیری خواص فیزیکی به کار گرفته می‌شوند و این خواص را به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل می‌کنند تا قابل اندازه‌گیری باشند. سعی کنید از کاربرد حسگرها در اطراف خود مثال‌هایی بیابید.

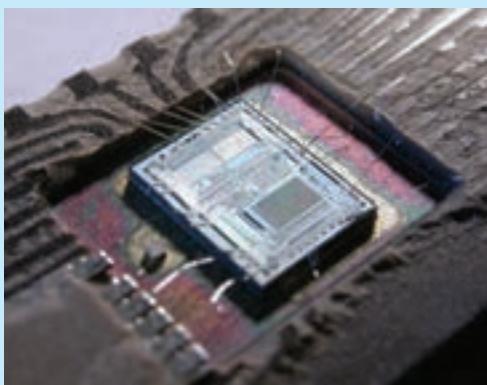




۱۰. آسفالت، ترکیبی است از ماسه درجه‌بندی شده و قیر که ترکیبی مقاوم به سایش ایجاد می‌کند. این ماده جزء کدام گروه از مواد است؟ از خواص مهم آن چند مثال بزنید.



۱۱. ابزارهای سرمته از ترکیب پودر تنگستن کارباید و کبالت تولید می‌شود. پودر تحت فشار بسیار زیاد پرس می‌شود، سپس آنرا در کوره‌های خاصی تا دمای معینی گرم می‌کنند تا به صورت یک دست، و در قالب ابزار برشی درآید. از این ابزارها برای برش فلزات سخت با موفقیت استفاده می‌شود. این روش تولید را هم با نام متالورژی پودر می‌شنناسند. حال به نظر شما این ماده جزء کدام دسته از مواد است؟

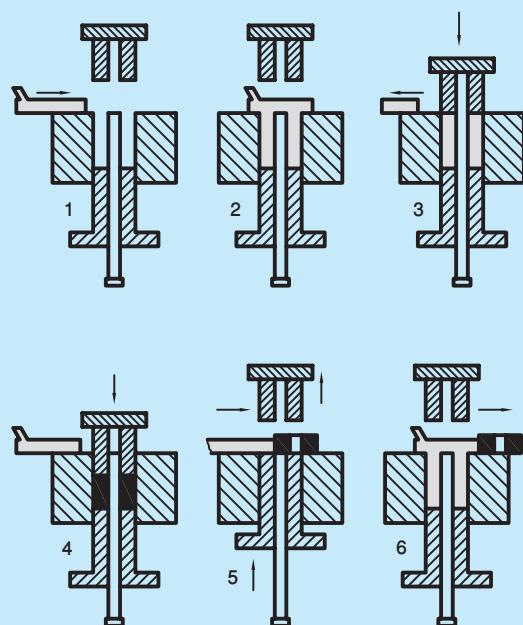

فصل دوم: آهن و آلیاژهای آن

◀ هدفهای رفتاری

پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- مراحل تهیه آهن از سنگ آهن را شرح دهد.
- انواع سنگ آهن را نام ببرد.
- روش‌های تهیه فولاد را نام ببرد.
- روش‌های تهیه فولاد را شرح دهد.
- اثر کربن بر آهن را شرح دهد.
- طبقه‌بندی فولادها را شرح دهد.
- انواع فولاد را شرح دهد.
- کاربرد انواع فولادها را توضیح دهد.
- عملیات حرارتی را تعریف کند.
- انواع عملیات حرارتی را شرح دهد.
- روش سخت کردن فولاد را توضیح دهد.
- روش نرم کردن فولاد را توضیح دهد.
- مراحل انجام عملیات سختی سطحی را شرح دهد.
- چدن را تعریف کند.
- انواع چدن را شرح دهد.
- کاربرد انواع چدن‌ها را نام ببرد.
- نرم بندی آلیاژ آهن را شرح دهد.
- نرم بندی فولادها را شرح دهد.
- نرم بندی چدن را شرح دهد.

آهن و آلیاژهای آهن

مقدمه

با نگاهی به اطراف خود در خواهید یافت که آهن بیشتر از هر فلز دیگری در ساخت تجهیزات به کار می‌رود. جالب است بدانید که ۹۵ درصد از فلزات تولید شده در جهان امروز از آهن و آلیاژهای آن است. این بدان دلیل است که هزینه تولید آهن کم است و تولید آن با سادگی بیشتری نسبت به دیگر عناصر فلزی انجام می‌گیرد. استحکام قابل توجه این عنصر فلزی به صورت آلیاژی و امکان افزایش استحکام آلیاژهای آن با روش‌های گوناگون توسط فرایندهای خاص از مهم‌ترین عوامل استفاده از این عنصر فلزی به شمار می‌رود. با این وجود، آهن نقطه ضعف‌هایی هم دارد که از آن جمله می‌توان به خوردگی یا همان زنگزدگی در محیط‌های مرطوب اشاره کرد، که البته می‌توان با در نظر گرفتن تمهیداتی این مشکل را برطرف ساخت (شکل ۲-۱).

همچنین آهن فراوان‌ترین عنصر تشکیل‌دهنده هسته زمین و چهارمین عنصر تشکیل‌دهنده پوسته زمین است. این عنصر از دیرباز مورد توجه بوده و از عوامل اساسی و تعیین‌کننده در جنگ‌ها برای ساخت ابزار جنگی به شمار رفته است، تا حدی که وجود و امکان تولید این عنصر توسط یک ملت از نشانه‌های قدرت آن ملت است.

آهن فلزی است خاکستری که به ندرت به صورت خالص در طبیعت یافت می‌شود و در پوسته زمین بیشتر به صورت ترکیب با عناصر دیگر به‌ویژه اکسیژن موجود است. (جدول ۲-۱)

جدول ۲-۱

درصد آهن	فرمول شیمیایی	نام سنگ آهن
۶۰ تا ۷۰	Fe _{۳۰۴}	مغناطیسی (ماگنتیت)
۴۰ تا ۶۰	Fe _{۲۰۳}	قرمز (هماتیت)
۳۰ تا ۵۰	۳H _۲ O ۲Fe _۲ O _۳	قهقهه‌ای (لیمونیت)
۳۰ تا ۴۰	FeCo _۳	کربنات آهن (سیدریت)



شکل ۲-۱ اثر خوردگی در بدنه فولادی کشتی یونانی در جزیره کیش به وضوح قابل مشاهده است.



نمودار ۲-۱ درصد آهن در پوسته زمین

در حقیقت هر نوع سنگی که آهن در آن به وفور یافت شود، سنگ معدن آهن نامیده می‌شود.

استخراج و تولید آهن به دلیل تولید انبوه آن بر محیط زیست اثرات نامطلوب زیادی به جا می‌گذارد که لازم است در جهت کاهش این اثرات کوشش کافی به عمل آید. از جمله این اثرات نامطلوب، ایجاد شدن حفره‌های بزرگ بر سطح زمین، ناشی از حفاری‌های استخراج این سنگ معدن است. گاهی از این حفره‌ها برای دفن زباله‌های صنعتی استفاده می‌شود که اثرات مخرب آن دو چندان خواهد شد (شکل ۲-۲).



شکل ۲-۲ یک معدن روباز برای استخراج آهن را مشاهده می‌کنید.

از سوی دیگر تولید آهن که در کوره‌های خاصی که یکی از آن کوره‌ها، کوره بلند است صورت می‌پذیرد، به دلیل تولید مواد زائد و گازهای بسیار سمی، از آلاینده‌های اصلی محیط زیست به شمار می‌آید (شکل ۲-۳). این گازها، پس از عبور دادن از غبارگیر و برج شستشو دهنده و فیلتر برای مصارف حرارتی دوباره به سیکل (ککسازی) باز می‌گردد.



شکل ۲-۳ دود حاصل از تولید آهن در کوره بلند به تصفیه نیاز دارد.

از مشکلات زیست‌محیطی دیگر می‌توان به آهن و فولاد قراصه که در ماشین‌آلات و خودروهای فرسوده به وفور یافت می‌شود، اشاره کرد. بیشتر این زباله‌ها را می‌توان بازیافت کرد و دوباره برای تولید آهن و فولاد به کار گرفت، از همین رو است که قراصه‌های آهن از منابع اصلی تولید آهن و فولاد هستند. آهن در طبیعت و در مجاورت با هوا و رطوبت زنگ می‌زند و در طی سالیان دراز به طبیعت باز می‌گردد.

تولید آهن

تولید آهن از سنگ معدن آن (که بیشتر به صورت اکسید است) در فرایندی خاص و در کوره بلند صورت می‌پذیرد. سنگ آهن در ابتدا از معادن سنگ آهن که بیشتر به صورت سریاز هستند، استخراج می‌شود و به کمک آسیاب‌های بزرگ و سنگ‌شکن‌ها خرد و شکسته می‌شود. (شکل ۲-۴) بهترین نوع سنگ آهن حداقل دارای ۶۰ درصد وزنی آهن است. آماده‌سازی صرفاً به خرد کردن و شکستن سنگ‌ها منحصر نیست و پس از آن خرددهای سنگ با آب شسته می‌شوند تا ناخالصی‌های آن شسته و رفع شوند. جداسازی به کمک روش‌های دیگر از جمله میدان مغناطیسی، روش‌های مرسوم در این زمینه است.



شکل ۲-۴ مراحل گوناگون تلخیص و استحصال آهن از سنگ آن

پس از استخراج و شستن سنگ‌ها، آن‌ها را به همراه سنگ آهک و کک، درون سازه‌ای برج مانند و استوانه‌ای که در داخل آن عایق حرارتی خاصی قرار گرفته است، می‌ریزند. این استوانه همان کوره بلند ذوب آهن است که ارتفاع آن به بیش از ۳۰ متر می‌رسد (شکل ۲-۵). کک نیز همان زغال سنگ است که برای تبدیل شدن به کربن، در غیاب اکسیژن و هوای گرم می‌داده می‌شود (شکل ۲-۶). سنگ آهک به عنوان مواد گذازآور، در کوره به جریان ذوب کمک و جدا کردن ناخالصی‌ها از فلز مذاب را آسان می‌کند.

در کوره بلند، کربن موجود در کک با اکسیژن ترکیب می‌شود و گاز منو اکسید کربن تولید می‌کند. علاوه بر این انرژی درون کوره نیز از سوختن کک، یعنی همین واکنش تأمین می‌شود. منو اکسید کربن نیز به نوبه خود با سنگ معدن آهن واکنش می‌دهد تا اکسیژن موجود در سنگ معدن آهن آزاد، و آهن به صورت خالص تولید شود.


مذاب حاصل از حرارت سنگ آهن که نسبت به سایر مواد دارای چگالی بیشتری، است در کف کوره قرار می‌گیرد. آهک هم با دیگر ناخالصی‌های موجود در سنگ آهن واکنش می‌دهد و به صورت سرباره با چگالی کمتری بر روی مذاب آهن جای می‌گیرد. در این حالت مذاب آهن خام را که حاوی ۹۰ درصد آهن است، از کف کوره جمع‌آوری (شکل ۲-۷) و برای تولید محصولات گوناگون، حمل می‌کنند. هنگامی که حجم مواد در داخل کوره کم شود، شارژ (یعنی همان مواد اولیه) را که می‌تواند علاوه بر مواد بیان شده شامل آهن قراضه هم باشد، به داخل کوره می‌ریزند. این کار از بالا و توسط تجهیزات خاصی صورت می‌پذیرد.



شکل ۲-۵ کوره بلند تولید آهن



شکل ۲-۶ محفظه‌های تولید کک

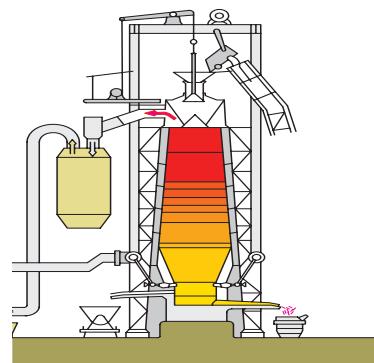

شکل ۲-۷

تولید آهن خام به روش احیاء مستقیم

در سال‌های اخیر، برای ذوب و تصفیه سنگ آهن از کوره‌های مخصوصی استفاده می‌شود که عمل احیاء به صورت مستقیم انجام می‌شود. سوخت‌های مورد استفاده در آن‌ها، ممکن است جامد (کک) و یا گاز باشد. در کشورهایی مانند ایران که دارای منابع گاز طبیعی هستند، می‌توان با سرعت بیشتر و هزینه کمتر، سنگ آهن را به آهن خام تبدیل کرد و اتوماتیک کردن و کنترل تأسیسات آن به مرتب ساده‌تر از کوره بلند است. در این روش، احیاء سنگ آهن بدون ذوب انجام می‌شود و آهن خامی که از این نوع کوره‌ها به دست می‌آید، آهن

اسفنجی نام دارد که حدود ۹۵ درصد آهن خالص دارد. هم‌اکنون در شرکت فولاد مبارکه اصفهان با ظرفیت ۴/۲ میلیون تن تولید می‌شود. (جدول ۲-۲) آهن خام تولیدشده در کوره بلند و همچنین آهن اسفنجی حاصل از احیاء مستقیم می‌تواند با انجام فرایندهای بعدی به فولاد تبدیل شود. این فرایند با

جدول ۲-۲ وضعیت تولید فولاد خام و احدهای فولادسازی کشور از نقطه‌نظر فن‌آوری تولید (میلیون تن)

ردیف	نام مرکز	ظرفیت	نوع فن‌آوری
۱	ذوب آهن اصفهان	۲/۲	کوره بلند
۲	مجتمع فولاد مبارکه	۴/۲	احیاء مستقیم
۳	مجتمع فولاد اهواز	۲/۳	احیاء مستقیم
۴	گروه ملی صنعتی فولاد	۰/۱۱	قوس الکتریک (ذوب)
۵	فولاد خراسان (در دست احداث)	۰/۴۶	احیاء مستقیم (در دست احداث)
۶	طرح‌های استانی (در دست احداث)	۶/۴	احیاء مستقیم (در دست احداث)
۷	فولاد هرمزگان (در دست احداث)	۰/۵	احیاء مستقیم (در دست احداث)
۸	فولاد آلیاژی	%۱۹	احیای مستقیم
۹	واحدهای بخش خصوصی	۰/۵	کوره بلند ذوب قراضه

حذف کربن اضافی موجود در آن‌ها و افزودن عناصر آلیاژی دیگر (در صورت لزوم) در کوره‌های دیگری مانند کوره القایی، کوره قوس الکتریکی یا روش‌های L-D^۱ شکل ۲-۸) و زیمنس مارتین انجام می‌پذیرد.

هر کدام از روش‌های فوق برای تولید فولادهای فنر با استحکام بالا و فولادهای ابزار آلیاژی استفاده می‌شود.



شکل ۲-۸ کوره L-D یکی از روش‌های تولید فولاد.

فولاد:

همان‌طور که گفته شد، آهن خالص در صنعت کاربردی ندارد. تنها با آلیاژسازی و تولید آلیاژهای متنوع می‌توان از این عنصر استفاده کرد. در این خصوص مهم‌ترین عنصر آلیاژی که بر استحکام آن تأثیر عمده‌ای دارد کربن است. در یک بیان کلی

۱. حروف L-D حرف اول اسم دو دانشمند مخترع این روش به نام‌های Liza و Donawitz

می‌توان گفت آلیاژهایی از آهن که دارای درصد کربن وزنی کمتر از ۲/۰۶ درصد در محتوی خود هستند را فولاد می‌نامند. (شکل ۲-۹) و آلیاژهای آهن که بین ۲/۰۶ تا ۶/۶۷ درصد وزنی کربن دارند، را چدن می‌نامند. (شکل ۲-۱۰) از زمان انقلاب صنعتی تا امروز، یکی از شاخص‌های توسعه‌یافته‌گی در کشورها تولید سرانه فولاد می‌باشد و قدرت اقتصادی و صنعتی یک کشور را با میزان تولید و مصرف این آلیاژ مهم برآورد می‌کنند. در کشور ما ایران، با توسعه کارخانه‌های ذوب آهن و افزایش تولید آهن خام و ایجاد کارخانه‌های فولادسازی و همچنین تولید محصولات فلزی مانند لوله‌سازی، ورق‌سازی، پروفیل و غیره در چند دهه گذشته پیشرفت‌های زیادی به دست آمده است. (شکل‌های ۲-۱۱ تا ۲-۱۴)

افزودن کربن به فولاد تا اندازه‌ای، باعث افزایش استحکام آهن شده و می‌توان گفت هر چقدر درصد کربن موجود در فولاد بیشتر شود، در حقیقت استحکام فولاد افزایش خواهد یافت.

در اینجا لازم است، بیان شود که افزایش استحکام همواره با کاهش انعطاف‌پذیری و افزایش تردی همراه است، لذا انتخاب فولادها به نوع کاربرد این مواد بستگی دارد.


با افروden عناصر آلیاژی دیگر به فولادهای کربنی ساده، می‌توان خواص دیگری همچون نسوز بودن، مقاومت به خوردگی، افزایش سختی و استحکام را در آنها ایجاد کرد. به این‌گونه فولادها، فولادهای آلیاژی گفته می‌شود.



شکل ۲-۹ سندان از جنس فولاد



شکل ۲-۱۰ درب چاههای شهری از چدن

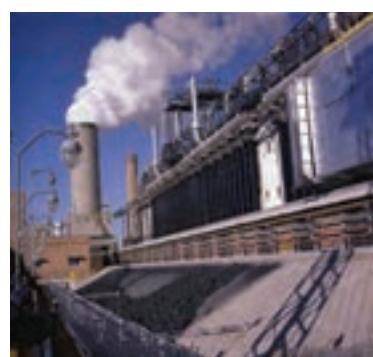

شکل ۲-۱۱ کارخانه ذوب آهن



شکل ۲-۱۲ کارخانه فولاد مبارکه



شکل ۲-۱۳ فولاد خوزستان

کوره القایی:

کوره‌ای که در آن به کمک یک سیم پیچ بزرگ با القای جریان مغناطیسی مواد داخل کوره را ذوب می‌کند. از مزیت‌های این کوره می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. (شکل ۲-۱۵)

- مذاب بدون ناخالصی است

- بهروزی بالا

- کنترل دقیق مراحل تولید مذاب

کوره قوس الکتریکی:

برای تولید فولادهای مقاوم در مقابل حرارت و خوردگی، از کوره‌ای به نام



شکل ۲-۱۴ فولاد خراسان



شکل ۲-۱۵ کوره الایزی



شکل ۲-۱۶ کوره قوس الکتریکی

قوس الکتریکی استفاده می‌کنیم. این کوره با جریان برق سه‌فاز کار می‌کند و به کمک سه الکترود گرافیتی، جریان عبوری موجب ایجاد قوس الکتریکی می‌شود و درجه حرارتی تا 3500°C دارد که ساتنی گراد را به وجود می‌آورد. با این درجه حرارت حتی می‌توان فلزات دیرگذاری همچون تنگستن، تانتال و مولیبدن را نیز ذوب و با فولاد آلیاژ کرد. امروزه فولادهای فنر با استحکام زیاد و فولادهای ابزارسازی آلیاژ را از این روش تولید می‌کنند (شکل ۲-۱۶).

طبقه‌بندی فولادها

فولادها را می‌توان از نقطه نظر کاربرد، ترکیب شیمیایی و یا شیوه تولید، طبقه‌بندی کرد. ولی همان‌طور که بیان شد به دلیل آن‌که کربن عمدۀ ترین تأثیر را بر فولاد دارد، تقسیم‌بندی‌ها بیشتر بر اساس میزان کربن موجود در فولادها صورت می‌پذیرد.


در حقیقت اصطلاح فولاد کربنی ساده به فولادهایی گفته می‌شود که در آن‌ها کربن بیش از هر عنصر دیگری در تعیین خواص آن دخیل است و میزان عناصر آلیاژی دیگر در آن کم است.

در عمل، در مواردی که به استحکام و خواص مکانیکی نیاز نباشد، از فولادهای کربنی ساده استفاده خواهد شد. این نوع از فولادها به خوبی در دماهای معمولی و در محیط‌های نه‌چندان خورنده، به طور مطلوبی به کار می‌روند، ولی افزایش استحکام در این نوع فولادها با کاهش شدید ضربی انبساطی طولی همراه است. ضمن آن‌که فولادهای کربنی ساده با افزایش دما بسیار نرم می‌شوند و خواص مکانیکی خود را از دست می‌دهند. این رفتارها محدودیت‌هایی را در کاربرد این نوع فولادها ایجاد کرده است. بیشتر محدودیت‌های این گونه فولادها را می‌توان با افزودن عناصر آلیاژی بر طرف ساخت. فولادهای آلیاژی، فولادهایی هستند که خواص مشخصه آن‌ها (مثل نسوز یا ضدزنگ بودن) را عناصر دیگری به جز کربن تعیین می‌کند. فولادها را می‌توان بر اساس میزان درصد عناصر آلیاژی آن‌ها، به فولادهای آلیاژی و غیرآلیاژی تقسیم‌بندی کرد.


تقسیم‌بندی ارائه شده در نمودار ۲-۴ بر همین مبنی انجام شده است. توجه داشته باشید که در این تقسیم‌بندی، فولادهای غیرآلیاژی بر اساس مقدار کربن‌شان به فولادهای کم‌کربن، با کربن متوسط و پرکربن تقسیم‌بندی شده‌اند. فولادهای

غیرآلیاژی را فولادهای ساده کربنی نیز می‌نامند. فولادهای آلیاژی نیز براساس مقدار درصد آلیاژ به فولادهای کم آلیاژ و پرآلیاژ تقسیم‌بندی شده‌اند.

نمودار ۴-۴: نمودار آلیاژهای فلزی

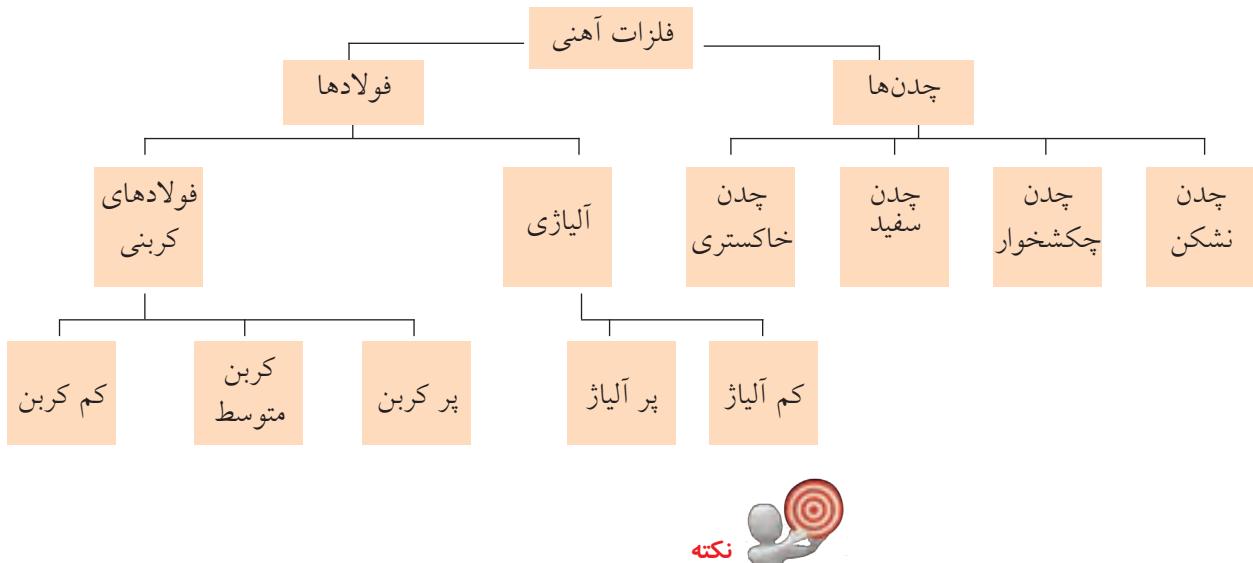

فولادهای غیرآلیاژی از ۱/۵ تا ۰/۰۶ درصد کربن دارند. سایر عناصر موجود در فولادهای غیرآلیاژی، مانند سیلیسیم و گوگرد و منگنز بسیار محدود است. چنان‌چه مجموع درصد وزنی عناصر موجود در فولاد آلیاژی از ۵ درصد کم‌تر باشد، آنرا فولاد کم آلیاژ و چنان‌چه از ۵ درصد بیشتر باشد فولاد پرآلیاژ می‌نامند.

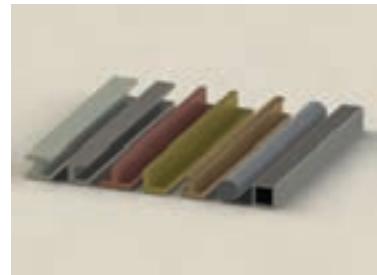

شکل ۲-۱۷

فولادهای کم کربن

این گروه از فولادها حاوی کربن کم‌تر از ۰/۲۵٪ در ساختار خود هستند در صنعت، این فولادها به فولادهای کششی معروف هستند. به علت اینکه از دیاد طول نسبی بالاتری دارند بیشتر به صورت ورقه‌های نازک تولید می‌شوند و گاهی به صورت سیم و یا مفتول به کار می‌روند. و قابلیت عملیات حرارتی را ندارند. برای سخت کردن این فولادها لازم است از فرایندهای سخت‌کنندگی سطحی یا چکش کاری استفاده کنیم. این گروه بیشترین میزان تولید فولاد در جهان را به خود اختصاص داده‌اند. همان‌طور که می‌دانیم، هر چه میزان کربن در فولاد کمتر باشد جوش‌پذیری فولاد بیشتر است، بنابراین همان‌طور که انتظار می‌رود، این فولادها قابلیت ماشین‌کاری و جوشکاری خوبی دارند و



شکل ۲-۱۸ ورق لوله



شکل ۲-۱۹ شاسی خودرو



شکل ۲-۲۰ لوله‌های انتقال سیال



شکل ۲-۲۱ انواع پیچ‌های اتصال



شکل ۲-۲۲

جوشکاری و لحیم‌کاری در آن‌ها به راحتی صورت می‌گیرد. علاوه‌بر این، تولید این فولادها پیچیدگی خاصی ندارد و به همین دلیل بسیار مورد توجه هستند. از جمله می‌توان به کاربرد این فولادها در صنایع خودروسازی، سازه‌های فلزی (تیرآهن‌ها، نبشی‌ها و غیره)، ورق‌های تولید لوله در ساختمان‌ها و پل‌ها اشاره کرد. استحکام این فولادها در حدود 300 MPa است و افزایش طولی در حدود $1/4$ طول اولیه خود دارند. شکل (۲-۱۷) تا (۲-۲۰) گروه دیگر این فولادها با آلیاژسازی، استحکام‌های بیشتری را باعث می‌شوند. این فولادها توانمندی عملیات حرارتی، استحکام زیاد و سختی قابل قبولی دارند. مقاومت به خوردگی نیز در آن‌ها توسط آلیاژسازی بهبود یافته است.

فولاد با کربن متوسط

این نوع فولادها حاوی $0.25\% \text{C}$ درصد وزنی کربن در ساختار خود هستند. قابلیت عملیات حرارتی کم و استحکام متوسطی دارند. به منظور افزایش استحکام و افزایش قابلیت عملیات حرارتی در این فولادها، آلیاژسازی صورت می‌پذیرد. این فولادها در کاربردهایی همچون تولید ریل‌های راه‌آهن، چرخ‌دنده‌ها، میل‌لنگ خودروها و انواع پیچ‌های اتصال اجزاء ماشین کاربرد دارند (شکل‌های ۲-۲۴ تا ۲-۲۶).



شکل ۲-۲۳




شکل ۲-۲۴

فولادهای پرکربن

چنان‌چه درصد وزنی کربن در ساختار یک فولاد بین $0.6\% \text{C}$ تا $1.4\% \text{C}$ باشد، فولاد را فولاد پرکربن می‌نامیم. این فولادها دارای بیشترین سختی و استحکام در میان فولادهای کربنی غیرآلیاژی هستند. مقاومت به سایش این گروه از فولادها بسیار زیاد است و از آن‌ها برای تولید تیغه‌های برش که در آن‌ها دمای زیادی تولید

نمی‌شود، استفاده می‌شود. عملیات حرارتی در این فولادها در ایجاد خواصی مانند سختی و مقاومت به سایش بیشترین اثر را دارد. این فولادها، دارای قابلیت جوش‌پذیری خیلی ضعیف هستند چرا که حاوی بیشترین مقدار کربن در ساختار خود هستند. از کاربردهای فولادهای پرکربن می‌توان در ایجاد لبه تیز کاردها، تیغ‌ها، تیغه‌اره‌ها و فنرها اشاره کرد (شکل ۲-۲۵).

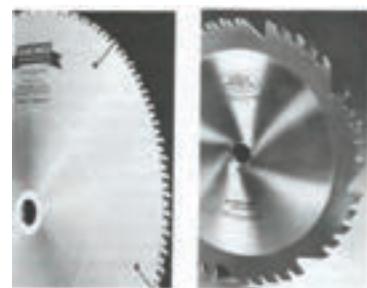


شکل ۲-۲۵ کاربردهای فولادهای پرکربن

تقسیم‌بندی فولادها از نظر کاربرد

فولادها از نظر کاربرد به نوع فولاد ساختمانی و فولاد ابزارسازی تقسیم می‌شوند (نمودار ۲-۵).

نمودار ۲-۵

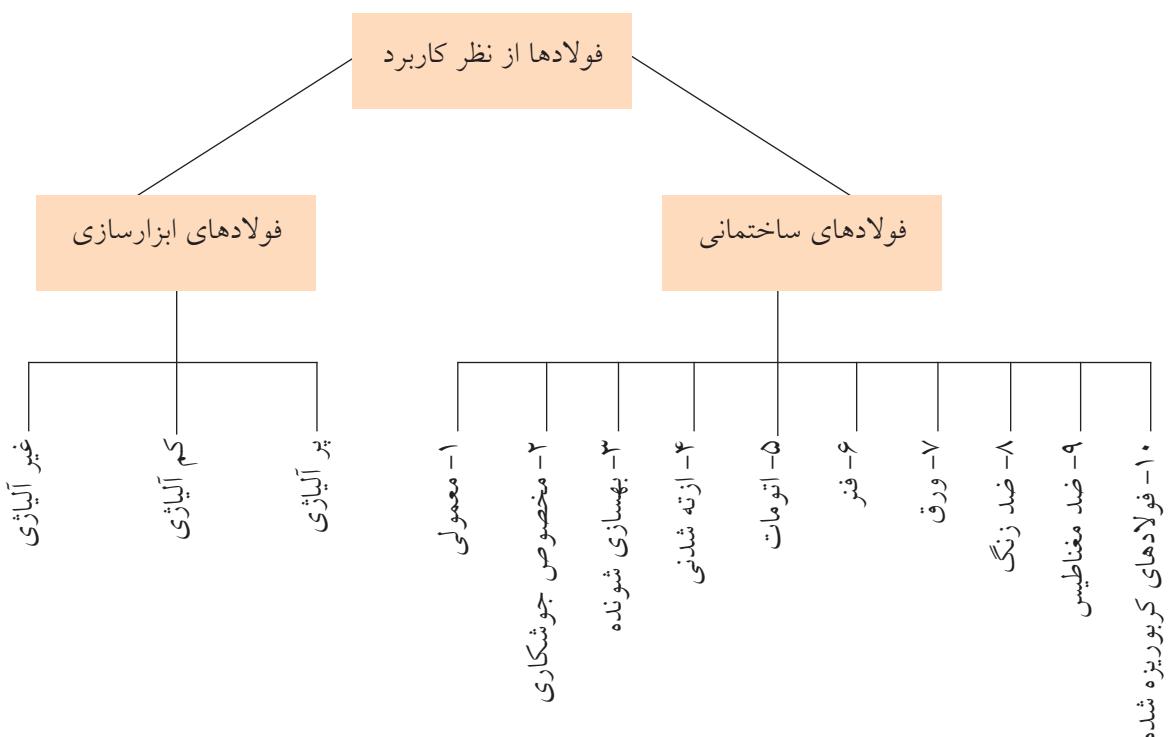

حدود ۹۰ درصد از محصولات کارخانه‌های فولادسازی به فولادهایی اختصاص دارد که مواد اولیه برای ساختمان اسکلت‌های فلزی، پل‌ها، ساختمان اجزای وسایل نقلیه، دستگاه‌ها، ماشین‌آلات، پیچ و مهره، میله و محور، یاتاقان و از این‌گونه محصولات است که به فولاد ساختمانی معروف هستند (شکل ۲-۲۶).



شکل ۲-۲۶ جرثقیل

فولاد ساختمانی معمولی

این فولاد جزء فولادهای غیرآلیاژی محسوب می‌شود و در سه گروه با درجه مرغوبیت ۱ و ۲ و ۳ تولید و به بازار عرضه می‌شود.

◀ کاربرد: نرده‌ها، توری‌ها، فولادهای تسمه، سازه‌های فولادی برخی از اجزاء ماشین، قطعات با تنش بالا، جرثقیل‌ها و پل‌های فولادی.



شکل ۲-۲۷ شاسی خودرو



شکل ۲-۲۸ میل بادامک



شکل ۲-۲۹ میل لنگ



شکل ۲-۳۰ سوپاپ

فولادهای مخصوص جوشکاری

این نوع فولاد قابلیت خوبی برای جوشکاری دارد (شکل ۲-۲۷).

◀ کاربرد: شاسی خودرو، تأسیسات نقاله، اگزوژ و مخازن تحت فشار.

فولاد سخت‌کاری شونده سطحی (کربوریزه):

این نوع فولاد برای ساخت قطعاتی که دارای سختی سطحی اما با مغز نرم مورد نیاز است به کار می‌رود. برای این منظور مقدار کربن آنها را که کمتر از ۰/۲ درصد است در سطح خارجی، افزایش می‌دهند (شکل ۲-۲۸).

◀ کاربرد: توپی‌ها، مفصل‌ها، پین‌ها و انگشتی‌ها، میل بادامک، چرخ‌دنده‌ها و وسایل اندازه‌گیری

فولاد بهسازی شونده

این نوع فولاد برای ساخت قطعاتی که در معرض ضربه و برخورد قرار دارند، استفاده می‌شود (شکل ۲-۲۹).

◀ کاربرد: میل لنگ‌ها، محور لنگ پرس‌های ضربه‌ای و محور وسایل نقلیه، میل گارдан.

فولاد ازته شده (نیتروژنه):

این نوع فولاد در ساخت قطعاتی که در هنگام عملیات نباید پیچیدگی پیدا کنند، به کار می‌رود و عناصری همچون مولیبدن، کروم و آلومینیم در آن یافت می‌شود. این عناصر، قابلیت جذب ازت را در فولاد افزایش می‌دهند و می‌توان سطح آنها را به وسیله جذب ازت، سخت کرد (شکل ۲-۳۰).

◀ کاربرد: سوپاپ خودروهای سواری، قطعات توربین بخار، شاتون‌ها و محورهای بزرگ.

فولاد اتومات

در هنگام برادهبرداری از این نوع فولاد به علت وجود گوگرد در ترکیب آن، برادههای کوتاه جدامی شود و سطح خوبی را به وجود می‌آورد. بهمین دلیل به این گونه فولادها، فولادهای خوش تراش نیز می‌گویند. استفاده از فولادهای اتومات برای جوشکاری و تغییر فرم سرد و قرار دادن در معرض ضربه، توصیه نمی‌شود. (شکل ۲-۳۱)

◀ کاربرد: مواد خام برای برادهبرداری در دستگاههای برادهبردار خودکار



شکل ۲-۳۱ قطعه در حال تراش بدون
برادهبرداری

فولاد فرن

این نوع فولاد، علاوه بر استحکام کششی زیاد، باید خاصیت الاستیسیته خوبی هم داشته باشد و در برابر سایش و ارتعاش نیز مقاوم باشد. وجود سیلیسیم در فولاد فرن، خاصیت الاستیسیته و وجود کروم استحکام و مقاومت در مقابل خوردگی را افزایش می‌دهد (شکل ۲-۳۲).

◀ کاربرد: انواع فرن همانند فنرهای تخت، مخروطی، بشقابی، استوانه‌ای، حلقه‌های فرنی و صفحات فرنی.



شکل ۲-۳۲ فرن

فولاد ورق

این نوع فولاد در صنعت کاربرد فراوانی دارد و در گروههای خیلی ظریف سفید و ظریف، متوسط، خشن و ورق دیگسازی تولید می‌شوند. ورقهای خیلی ظریف و سفید را با ضخامت کمتر از $5/0$ میلی‌متر تولید می‌کنند. ورقهای سفیدی که در ایران به حلبی معروفند، قشر نازکی از قلع دارند.



افزایش کمتر از $3/0$ درصد
سرب در ترکیب فولادهای
اتومات موجب شکنندگی
بیشتر براده و افزایش
مرغوبیت سطح برادهبرداری
می‌شود.

ورقهای ظریف	کد فولاد
ورقهایی با قابلیت کشش معمولی	St10
ورقهایی با قابلیت کشش خوب	St12
ورقهایی با قابلیت کشش عمیق	St13
ورقهایی با قابلیت کشش خیلی خوب	St14

- ◀ کاربرد ورق‌های ظرفیف: تسمه و ورق با قابلیت جوش نقطه‌ای و درزی
- ◀ کاربرد ورق‌های متوسط و خشن: تولیدات صفحه شکل، تسمه‌ها
- ◀ کاربرد ورق‌های دیگ‌سازی: مخازن تحت فشار، تأسیسات دیگ بخار

فولادهای ضدزنگ

دسته‌ای از فولادها هستند که مقاومت بسیار زیادی در برابر خوردگی در شرایط مختلف محیطی، بهویژه در هوای مرطوب را دارند، هرچند کاربرد آن‌ها به مقاومت در برابر خوردگی ناشی از مجاورت با رطوبت محدود شده، ولی لازم است اشاره شود که این نوع فولادها در برابر بیشتر محیط‌های خورنده مثل محیط‌های اسیدی، بازی و دیگر محیط‌های فعال خورنده‌ی کی، مقاوم هستند و دچار خوردگی نمی‌شوند. عناصر اصلی ایجادکننده خاصیت ضدخوردگی در این فولادها کروم، نیکل و مولیبدن هستند. به فولادهای ضدزنگی که برای ظروف و مواد غذایی استفاده می‌شود، مقداری مس برای جلوگیری از بوی بد فولاد اضافه می‌شود.



شكل ۲-۳۳



شكل ۲-۳۴



شكل ۲-۳۵ کاربرد فولادهای نسوز در تولید توربین‌های گازی



در فولادهای ضدزنگ، کروم یا کروم نیکل نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و مقدار کروم موجود در آن‌ها نباید از ۱۳ درصد کم‌تر باشد.

در شکل‌های ۲-۳۳ و ۲-۳۴ کاربردهای گوناگون فولادهای زنگ‌نزن را مشاهده می‌کنید.

عده دیگری از فولادهای ضدزنگ، بهدلیل مقاومت بسیار زیادشان در برابر حرارت‌های بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند، چرا که در چنین درجه‌حرارت‌هایی، به اکسایش مقاوم هستند و خواص مکانیکی خود را تا حد مطلوبی به علت وجود کروم حفظ می‌کنند. این فولادها را با نام فولادهای نسوز هم می‌شناسند. از جمله کاربردهای این فولادها می‌توان به توربین‌های گازی، بویلرها و کوره‌های عملیات حرارتی اشاره کرد (شکل ۲-۳۵).

فولاد ضد مغناطیس

در ترکیب این نوع فولادها منگنز زیادی وجود دارد. فولادهای ضد مغناطیس را می‌توان در حالت سرد به خوبی فرم داد. شکل (۲-۳۶)

◀ کاربرد: ساختن کارد و چنگال، ظروف تزئینی، محفظه قطب‌نما، قاب ساعت.



شکل ۲-۳۶

فولادهای ابزار

فولادهای ابزار به فولادهایی گفته می‌شود که در ساختن ابزارهای برآده‌برداری و برش (مانند مته، حدیده، فلاؤیز، قیچی و سنبه ماتریس) و ابزارهای تغییر فرم بدون برآده‌برداری (مانند چکش، تیغه‌های دستگاه خم کن، قالب‌های کوره‌کاری و ریخته‌گری) استفاده می‌شود. در این فولادها از میان خواص مکانیکی بیشتر قابلیت برش و سختی اهمیت دارد. این فولادها را برحسب درصد عناصر موجود در آن‌ها به فولادهای ابزارسازی کرم، وانادیم، تنگستن-نیکل و مولیبدن هستند. در فولادهای ابزار غیر آلیاژی در صد کربن ۰/۵ تا ۱/۵ درصد است. شکل (۲-۴۰ تا ۲-۴۷)

با توجه به اینکه دمای کاری مورد استفاده در فولادهای ابزارسازی متفاوت است، برحسب دمای مورد استفاده به فولادهای سردکار و گرمکار نیز تقسیم‌بندی می‌شوند.

فولادهای سردکار، مقاومت خوبی در مقابل ضربه، فشار و ساییدگی دارند.

فولادهای گرمکار دارای استحکام مکانیکی و دوام بrndگی در دماهای بالا هستند.

با این فولادها می‌توان قطعات فولادی را در حالت گرم، تیغه فرم داد.

جدول چند نمونه از فولادهای ابزار را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۳۷



شکل ۲-۴۰ ابزارهای برش از فولادهای

ابزار ساخته می‌شود که بیشتر از فولادهای ابزارهای سردکار هستند.



شکل ۲-۳۹ یکی از کاربردهای مهم فولادهای

گرمکار در فرایند فورج (آنگری) است.



شکل ۲-۳۸



نکته

وجود تنگستن در فولادهای ابزار پرآلیاژ موجب می‌شود این فولادها سختی خود را تا دمای 550°C سانتی‌گراد حفظ کند.



نکته

فولادهای ابزارسازی پرآلیاژ خاص براده برداری به فولادهای تندبر معروف‌اند.



شکل ۲-۴۱



نکته

برای مقرنون به صرفه بودن، تولید فولادهای ابزار خاص براده‌برداری، آن‌ها را به صورت تکه‌های کوچک به بازار عرضه می‌کنند که باید روی بدنه‌ای از فولاد ساختمانی متصل شوند.

شکل (۲-۴۱)

عملیات حرارتی

در مراجعه به علم موادشناسی بارها از اصطلاح عملیات حرارتی استفاده می‌شود. در بیشتر کاربردهای مهندسی لازم است که پس از انجام فرایندهای ماشین‌کاری، شکل‌دهی و یا جوشکاری، خاصیت ویژه‌ای در قطعه کار تقویت یا حذف شود. (شکل ۲-۴۲) از عملیات حرارتی برای افزایش استحکام، سختی یا افزایش ضربه‌پذیری (چقرمگی) قطعات فلزی استفاده می‌شود. البته این تنها کاربرد عملیات حرارتی نیست، و بهبود خواص ماشین‌کاری و بهبود شکل‌پذیری قطعه در فرایندهای شکل‌دهی نیز از دیگر کاربردهای عملیات حرارتی است. نوع عملیات حرارتی که بر روی یک نوع فلز خاص صورت می‌پذیرد و کاملاً به جنس آن فلز وابسته است و اساساً هر نوع عملیات حرارتی را نمی‌توان روی هر نوع فلز آلیاژی انجام داد. در میان فلزات و آلیاژها، خانواده فولادها قابلیت عملیات حرارتی زیادی را از خود نشان می‌دهند و می‌توان خواص مختلف را



شکل ۲-۴۲ برای کارکرد صحیح، بهبود خواص و افزایش دوام قطعات، آن‌ها را عملیات حرارتی می‌کنند.

از طریق عملیات حرارتی در آن‌ها ایجاد کرد. یکی از مهم‌ترین دلایل کاربرد روزافزون فولادها در صنایع مختلف وجود همین خاصیت در آن‌هاست.

عملیات حرارتی عبارت است از مجموعه‌ای از گرم و سرد کردن برنامه‌ریزی شده قطعه، برای رسیدن به ترکیب و خواص مورد نظر.

مراحل انجام عملیات حرارتی عموماً شامل ۳ مرحله اساسی است. مرحله اول گرم کردن فولاد تا درجه حرارت مشخصی که بستگی به نوع عملیات حرارتی دارد. در این مرحله لازم است سرعت حرارت دادن بسته به نوع قطعه، کنترل شود. مرحله دوم قطعه در دما و زمان معینی در داخل کوره نگهداری می‌شود تا قطعه کاملاً همگن شود (شکل‌های ۲-۴۳ و ۲-۴۴). مرحله سوم، براساس خواص موردنظر، قطعه را به روش‌های مختلف سرد می‌کنند (آبدھی) که در ادامه به تشریح این روش‌ها می‌پردازیم.

عملیات حرارتی به فرایندهایی اطلاق می‌شود که در طی آن با گرم و سرد کردن کنترل شده قطعه کار، بدون آن که در قطعه کار تغییر شکلی ایجاد شود، خواص موردنظر را در آن ایجاد کرد.



شکل ۲-۴۳ کوره عملیات حرارتی کارگاهی

روش‌های عملیاتی حرارتی

از مهم‌ترین روش عملیات حرارتی، می‌توان به فرایند تنفس‌زادایی - سخت کردن و نرم کردن اشاره کرد در این عملیات، با توجه به نوع روش می‌توان به خواص موردنظر دست یافت.

فرایند تنفس‌زادایی

تنفس پسمند به دلایل مختلف در قطعه ایجاد می‌شود. نورد، ریخته‌گری، آهنگری و جوشکاری از جمله منابع ایجاد تنفس پسمند در قطعه هستند. در فرایند تنفس‌زادایی، قطعه در درجه حرارت $1 / 0^{\circ}$ نقطه ذوبش گرم می‌شود. در این حالت باید قسمت‌های درون قطعه نیز به دمای مذکور برسد. سپس به آرامی قطعه تا دمای اطاق سرد می‌شود.

باید توجه داشت که تمام نقاط قطعه به طور یکنواخت سرد شود، خصوصاً در مورد قطعاتی که پیچیدگی ابعادی دارند.



شکل ۲-۴۴ کوره عملیات حرارتی آزمایشگاهی

سخت کردن

گاهی اوقات لازم است برای رسیدن به خواص موردنظر در فولاد آن را سخت کرد. بنابراین باید نحوه سرد کردن، کنترل و انتخاب شود. ضخامت پوسته مورد

نیاز برای سخت شدن باید با انتخاب صحیح جنس قطعه و محیط سرد کننده مناسب کنترل شود. به عنوان مثال، برای سخت کردن فولادهای ساده کربنی بیشتر از آب استفاده می‌شود. هر چه عناصر آلیاژی فولاد بیشتر باشد به محیط سرد کننده ملايم‌تری نیاز دارد. هرچه محیط ملايم‌تر باشد احتمال تاب برداشتن و تغییر شکل قطعه در ضمن سرد شدن کمتر خواهد بود.



نکته

هر چه آهنگ سرد شدن در محیط سرد کننده، کمتر باشد آن محیط، محیط سرد کننده ملايم‌تری است.



حداکثر قدرت سرد کنندگی آن در دمای 300 درجه سانتی گراد است. با اضافه شدن 10 درصد نمک طعام و یا بی‌کربنات دو سود به آب حداکثر قدرت سرد کنندگی آن به 500 درجه سانتی گراد افزایش می‌باید.

محیط‌های سرد کننده

الف) آب

آب یکی از محیط‌های سرد کننده است. معمولاً درجه حرارت آب برای جلوگیری از ترک خوردن قطعه کار می‌تواند 20 تا 40 درجه سانتی گراد باشد. بعد از خارج کردن قطعه کار از کوره، سریعاً آن را داخل ظرف آب می‌اندازیم. حال می‌توانیم بعد از عملیات سطحی، سختی آن را دوباره اندازه بگیریم، ملاحظه می‌کنیم که سختی قطعه به اندازه زیادی افزایش یافته است. خطر ترک برداشتن قطعه در ضمن سریع سرد شدن در آب وجود دارد که می‌توان با خارج کردن سریع آن از آب در دمای 200 تا 400 درجه سانتی گراد و انتقال سریع آن به مخزن روغن این خطر را برطرف کرد.

ب) روغن

روغن در مقایسه با آب محیط سرد کننده بسیار ملايم‌تری است. آهنگ سرد شدن در روغن در حوالی 600 درجه سانتی گراد، حداکثر بوده و به دلیل اینکه توانایی جذب گرما توسط روغن در مقایسه با آب نسبتاً کم است، استفاده از آن برای فولادهای کم‌آلیاژ تا آلیاژ متوسط، محدود به قطعات با ضخامت کم می‌شود. البته با ایجاد تلاطم در مخزن روغن و حرکت دادن قطعه می‌توان سرد کنندگی روغن را افزایش داد. در روش دیگر برای افزایش قدرت سرد کنندگی روغن،



عملیات سریع سرد کردن را در اصطلاح کوینچ کردن گویند.

می‌توان آن را تا دمای ۴۰ تا ۸۰ درجه سانتی‌گراد، ابتدا گرم کرد. در این صورت ویسکوزیته روغن کاهش یافته و قدرت سردکنندگی آن نیز زیاد می‌شود.

ج) پلیمرهای مذاب و گازهای خشی

پلیمرهای مذاب و گازهای خشی مانند هلیوم، آرگون، نیتروژن نیز به عنوان محیط‌های سردکننده در شرایط خاص استفاده می‌شود.

سخت کردن سطحی فولادها

در بسیاری از قطعات مهندسی لازم است صرفاً لایه نازکی از سطح قطعه سخت شود. بیشتر این قطعات، قطعاتی هستند که در آن‌ها مقاومت به سایش و در کنار آن ضربه‌پذیری مناسب، از شرایط اصلی کارکرد آن‌هاست. برای مثال چرخ‌دنده‌های جعبه‌دنده خودرو به دلیل تداوم کارکرد، همواره تحت تأثیر بارهای ضربه‌ای و سایش و اصطکاک مداوم با یکدیگر هستند. در این شرایط لازم است لایه‌ای از سطح خارجی دندانه‌های آن‌ها سخت شود و همچنین قابلیت ضربه‌پذیری در مغز قطعه موجود باشد (شکل ۲-۴۵).



شکل ۲-۴۵ سختی سطح در چرخ‌دنده

برای سخت کردن سطحی فولادها روش‌های گوناگونی وجود دارد. در فولادهای با محتوی کربن کافی سخت کاری توسط شعله یا جریان القایی صورت می‌پذیرد (شکل ۲-۴۶). در هر دو این روش‌ها سطح انتخاب شده از قطعه که توسط طراح تعیین شده است، توسط شعله یا جریان القایی مغناطیسی گرم خواهد شد. مدت زمان گرم شدن، به عمق سختی و جنس قطعه بستگی دارد. بدین‌منظور قطعه را از فرایند مرحله اول و دوم عملیات حرارتی عبور می‌دهند و سپس آن را با سیال سردکننده مناسب سرد می‌کنند. بدین‌ترتیب سختی سطح قطعه در ناحیه خاص مورد نظر، اعمال می‌شود و دیگر نواحی قطعه به همان‌ترتیب و ساختار حالت قبل از عملیات حرارتی نرم باقی خواهد ماند.



شکل ۲-۴۶ سختی سطحی به روش

القایی



به عنوان مثال، فولاد CK45 که توسط روش القایی، سخت گردیده است، عملاً سختی $\frac{3}{2}$ میلی‌متر بوده و از آن در چرخ‌دنده‌ها، میل‌گردان‌ها، میل‌بادامک‌ها و پایین‌های سرمحور استفاده می‌شود.



شکل ۲-۴۷ روکش کروم برای بهبود خواص خوردگی و مقاومت گرمایی قطعات فلزی، بهویژه فولاد.

در روش‌های دیگر سخت‌کردن سطوح، که بیشتر برای فولادهای کم‌کربن به کار برده می‌شود، قطعه کار گرم شده را در مجاورت کربن قرار می‌دهند. کربن در این حالت می‌تواند به صورت جامد زغال یا گاز منوآکسید کربن باشد. بدین ترتیب در صد کربن در سطوح خارجی قطعه زیاد خواهد شد، که پس از سرد کردن قطعه و عملیات آب دادن، سختی موردنظر در سطح خارجی قطعه ایجاد خواهد شد. عناصر دیگری همچون نیتروژن نیز اثرات مشابهی بر سطوح قطعه باقی خواهند گذاشت و علاوه بر افزایش سختی، مقاومت به خوردگی و سایش جلای ظاهری خوبی هم به قطعه خواهند داد. شکل (۲-۴۷)

چدن‌ها

چدن‌ها خانواده‌ای از آلیاژهای آهنی با خواص کاملاً متنوعی هستند که به روش ریخته‌گری تولید می‌شوند و مهم‌ترین وجه تمایز فولاد و چدن در شکل‌پذیری فولاد توسط فرایندهای شکل‌دهی فلزات است که در مورد چدن‌ها این امکان وجود ندارد. از نقطه نظر ترکیب آلیاژی، همان‌طور که بیان شد فولادها از ترکیب آهن با حداقل ۶۰٪ درصد کربن تولید می‌شوند. مقدار کربن چدن‌ها بین ۴٪ تا ۶٪ درصد وزنی است، ولی چدن‌ها با ترکیب بیش از ۵٪ درصد وزنی کربن بسیار شکننده هستند.

کربن در چدن‌ها به صورت کاربید آهن Fe_3C وجود ندارد و در ساختار چدن‌ها کربن را به صورت پایدارترین شکل آن، یعنی گرافیت می‌یابیم. شکل و نحوه رسوب گرافیت در چدن‌ها منشأ خواص گوناگون در این آلیاژ آهن است. در چدن، علاوه بر کربن، عناصر آلیاژی دیگری را برای کنترل ترکیب شیمیایی و ساختار میکروسکوپی اضافه می‌کنند تا خواص متنوع موردنظر را ایجاد کنند. چدن‌ها دارای مزایای گوناگونی هستند که برخی از این مزایا عبارت‌اند از:

- ◀ چدن‌ها آلیاژهای بسیار ارزان قیمتی هستند و برای تولید آن‌ها فناوری خاصی لازم نیست، لذا قیمت تمام شده آن‌ها کم است.
- ◀ چدن‌ها در حالت مذاب دارای سیالیت بالایی هستند، از همین‌رو ریخته‌گری آن‌ها بسیار ساده است و می‌توان مقاطع پیچیده و نازک قطعات را توسط آن‌ها ریخته‌گری کرد.



شکل دهی فلزات به فرایندهایی اطلاق می‌شود که در طی آن‌ها با اعمال نیرو بر قطعات گداخته یا سرد از فلزات، آن‌ها را به شکل دلخواه درمی‌آورند. برای مثال در طی فرایند فرج، قطعه گداخته میان دو کفه فشرده می‌شود تا قطعه به شکل موردنظر حاصل آید.

ولی مقاومت به سایش و استحکام کششی چدن‌ها چندان زیاد نیست. اساساً چدن را می‌توان از آهن خام که محصول کوره بلند است به دست آورد. بدین منظور آهن خام را به همراه قراضه‌های آهنی به همراه گل (سوخت) و آهک (کمک ذوب) در کوره‌های خاصی با نام کوره کوپل ریخته و ذوب می‌کنند تا ترکیب چدن مورد نیاز در آن به دست آید. مذاب تولید شده در این حالت را برای ریخته‌گری قطعات مختلف چدنی، درون قالب‌های ویژه می‌ریزند، تا پس از سرد شدن قالب با شکستن آن، قطعه مورد نظر را از درون آن خارج سازند (شکل ۲-۴۸).

ساختمان و خواص چدن‌ها بسیار متنوع است، با این وجود می‌توان آن‌ها را به گروه‌های زیر طبقه‌بندی کرد:

- ◀ چدن خاکستری با گرافیت ورقه‌ای GG
- ◀ چدن خاکستری با گرافیت کروی GGG
- ◀ چدن سخت GH
- ◀ چدن چکش‌خوار GT


برای تولید چدن‌های فوق، روش تولید آن‌ها در نوع مواد افزودنی و نیز نحوه سرد کردن چدن‌ها مؤثر است.

در ادامه به معرفی و ویژگی‌های هر یک از انواع چدن‌ها اشاره می‌شود.

چدن خاکستری با گرافیت ورقه‌ای

چدن خاکستری در صنعت از تمامی آلیاژها و فلزات ریخته‌گری مصرف بیشتری دارد. در حقیقت منشأ این نام‌گذاری، رنگ سطح مقطع شکست این آلیاژ است، چرا که به دلیل وجود کربن زیاد در این آلیاژ سطح مقطع آن به رنگ خاکستری است (شکل ۲-۴۹).

گرافیت‌ها در این چدن به صورت ورقه‌ای تشکیل می‌شوند. شکل گرافیت در این چدن، باعث ایجاد ویژگی‌های خاصی مانند، مقاومت ارتعاش خوب در این آلیاژ می‌شود، به طوری که بیشتر از این آلیاژ در مصارفی استفاده می‌شود که به مستهلك کردن ارتعاش نیاز است. وجود گرافیت به شکل ورقه‌ای این آلیاژ را به شدت در برابر کشش حساس می‌کند و لازم است در کاربردهایی که چدن خاکستری تحت کشش و ضربه قرار می‌گیرد با احتیاط عمل شود.

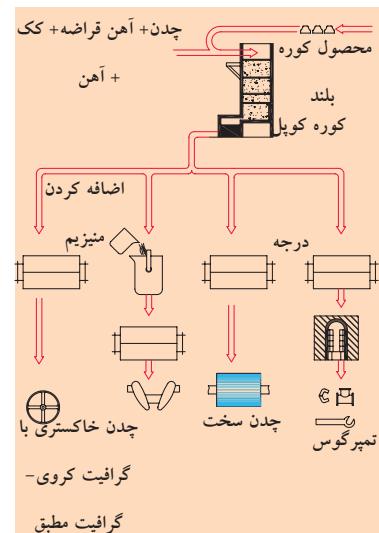

شکل ۲-۴۸



شکل ۲-۴۹ چدن خاکستری با گرافیت ورقه‌ای

چنان‌چه چدن خاکستری در هنگام تولید با سرعت بالایی سرد شود و مقدار منگنز آن زیاد باشد، مقدار گرافیت آن کم خواهد بود. بر عکس اگر در هنگام تولید چدن خاکستری، سرعت سرد شدن کم باشد و مقدار سیلیسیم افزایش یابد، مقدار گرافیت آن زیاد می‌شود.



شکل ۲-۵۰ پایه یک ماشین ابزار از جنس چدن خاکستری

وجود گرافیت در چدن خاکستری قابلیت برآورده برداری را افزایش می‌دهد و ضریب اصطکاک را کم می‌کند. از این آلیاژ برای تولید قطعات سنگین، مانند بدنه ماشین‌آلات صنعتی (به دلیل سهولت بیشتر در ریخته‌گری)، ابزار کشاورزی، لوازم و اثاثیه منزل، قطعات خودرو و پایه ماشین ابزار استفاده می‌شود (شکل‌های ۲-۵۰ و ۲-۵۱).

چدن خاکستری با گرافیت کروی

در این نوع چدن، گرافیت به صورت ورقه‌ای در چدن وجود ندارد، بلکه به شکل کروی است. برای تولید چدن خاکستری با گرافیت کروی باید به چدن مذاب آلیاژ نیکل - منیزیم یا آلیاژ سیلیسیم - آهن منیزیم اضافه شود سبب افزایش قابلیت انبساط، خم کاری و استحکام در این چدن ۳ تا ۵ برابر چدن خاکستری با گرافیت ورقه‌ای خواهد شد. این چدن به چدن داکتیل نیز معروف است. این چدن به دلیل ویژگی‌های اشاره شده، در تهیه سیلندر، پوسته پمپ، چرخ لنگ، توربین‌ها، محفظه جعبه‌دنده‌ها و قرقره‌ها کاربرد دارد (شکل‌های ۲-۵۲ و ۲-۵۳).



شکل ۲-۵۱



شکل ۲-۵۲ توربین



شکل ۲-۵۳ محفظه جعبه‌دنده

چدن سخت

کربن در چدن‌های سخت به صورت گرافیت وجود ندارد و به صورت ترکیب شیمیایی با آهن Fe₃C یافت می‌شود. براده‌برداری از چدن‌های سخت بسیار دشوار است و برای این منظور باید از ابزارهایی با جنس فلزات سخت (الماسه) و سنگ‌های سنبلاده استفاده کرد.



نکته

از ویژگی‌های دیگر چدن سخت، مقاومت در برابر سایش است. این ویژگی به علت سریع سرد شدن در قالب و سخت شدن سطح قطعه حاصل می‌شود.



شکل ۲-۵۴ چرخ‌های واگن

ساخت چرخ‌های واگن، پیستون‌های هیدرولیکی و انواع نوردها از جمله موارد کاربرد چدن سخت است (شکل‌های ۲-۵۴ و ۲-۵۵).



شکل ۲-۵۵

چدن چکش‌خوار

آهن خام سفید را به همراه درصد معینی از کربن، سیلیسیم، منگنز، فسفر و گوگرد در کوره کوپل یا کوره الکتریکی ذوب، و پس از ریختن آن در قالب سرد می‌کنند. سپس قطعات ریخته شده را در کوره‌های مخصوصی به مدت چند روز حرارت می‌دهند تا ویژگی‌هایی همچون افزایش استحکام کششی، افزایش قابلیت کوره‌کاری و انعطاف‌پذیری و کاهش شکنندگی در آن ایجاد شود. چدن‌های چکش‌خوار از قابلیت براده‌برداری خوبی برخوردارند و می‌توان آن‌ها را بهسازی و لحیم‌کاری کرد.



نکته

چدن چکش‌خوار، به چدن تمپرگوس و مالیبل نیز معروف است.

استانداردهای نرم‌بندی آلیاژهای آهن

همانند تمامی قطعات و فرایندهای مهندسی، مواد نیز دارای استانداردهای خاص خود هستند. هنگامی که یک تولیدکننده ماده‌ای را مطابق با یک استاندارد تولید می‌کند، لازم است تمامی بندها و مفاد استاندارد را برای تولید ماده موردنظر رعایت کند. از این‌رو دیگر لازم نیست که مصرف‌کننده برای به کارگیری آن ماده، آزمایش‌ها و مراحل خاصی را جهت اطمینان یافتن از کیفیت ماده موردنظر انجام دهد، زیرا موسسه استاندارد تضمین می‌کند که ماده تولید شده، تمامی خواص موردنیاز و تصریح شده در مفاد استاندارد را دارد. شماره‌گذاری مواد، روشی است برای بیان خواص مواد، بدون آن که به تحلیل یا دانستن تمام خواص شیمیایی آن ماده خاص نیاز باشد. از همین روست که تمامی استانداردهای مصوب بین‌المللی، فولادها را که مهم‌ترین عنصر تولید در صنعت هستند، طبقه‌بندی و کدگذاری کرده است. چنان‌چه مصرف‌کننده به دانستن ترکیب شیمیایی یا خواص ویژه‌ای از یک فولاد نیاز داشته باشد، می‌تواند با مراجعت به کتاب‌های مرجع که بدین منظور تدوین شده‌اند، آنرا در جداول آلیاژی فولاد یا مرجع استاندارد کدگذاری کننده آن ماده خاص، جستجو کند. از طرفی همان‌گونه که انتظار می‌رود، فولادهای پرکاربرد و مهم توسط استانداردهای گوناگون کدگذاری شده‌اند و می‌توان برای یافتن یک فولاد، معادل آنرا در سایر جداول استاندارد یافت.

باید به این نکته اشاره کرد که استانداردهای به کار گرفته شده در کدگذاری فولادها، همواره به صورت بین‌المللی تعریف نشده‌اند. استانداردهای ملی یا استانداردهایی که توسط یک تولیدکننده خاص وضع می‌شود، به دلیل نفوذ تولیدکننده در بازار مصرف و یا کیفیت تولید آن ممکن است در موارد خاصی بر استانداردهای ملی و بین‌المللی غالب باشند. هرچند هم‌اکنون با همه‌گیر شدن استانداردهای مرجعی مثل ISO، این نوع استانداردها در حال فراموشی هستند، ولی به دلیل گستردگی تولیدکنندگان و عدم دسترسی به تمام آن‌ها، استانداردهای ملی در کشورهای گوناگون برای دست‌یابی به گونه‌ای هماهنگ اقدام به کدگذاری فولادها کرده‌اند و به دلیل کامل و جامع بودن و همین‌طور سادگی کاربردشان، عده‌ای از آن‌ها پا را از مرزهای ISO فراتر گذاشته و همه‌گیر شده‌اند. از مهم‌ترین این استانداردهای ملی می‌توان به استاندارد آلمان اشاره کرد که مخفف این استاندارد، DIN است.

کدگذاری آلیاژهای آهن بر اساس استاندارد آلمان DIN

استاندارد آلمان به منظور کدگذاری مواد دو رویه اساسی را دنبال می‌کند. در رویه اول که مربوط به استاندارد DIN 17006 است، با توجه به کاربرد فولاد، خواص فیزیکی و یا مکانیکی آن کدگذاری کوتاهی روی فولاد صورت می‌پذیرد.

در روش دوم براساس استاندارد DIN 17007، به هر یک از مواد کد خاصی نسبت داده می‌شود که در جهت خلاصه‌نویسی است و هیچ‌گونه توضیحی در مورد ترکیب شیمیایی و خواص فولاد از کد اختصاصی داده شده، قابل استخراج نیست و برای بیان خواص، نوع کاربرد و ترکیب شیمیایی لازم است به کتب مرجع مراجعه شود.

اشاره به این نکته لازم است که کدگذاری بیان شده در این بخش، به آلیاژهای آهن محدود و از بیان آلیاژهای عناصر دیگر خودداری شده است و برای اطلاع از آن‌ها لازم است به بندهای دیگر استاندارد DIN17007 مراجعه شود.

نام‌گذاری کوتاه بر اساس DIN 17006

در این استاندارد فولادها را بر اساس نوع کاربرد، درصد کربن و دیگر عناصر آلیاژی آن تقسیم‌بندی کرده‌اند. بر همین مبنای سه نوع شماره‌گذاری در این استاندارد مرسوم است. در روش اول کدگذاری با توجه به کاربرد و نوع مواد صورت می‌پذیرد. به طور نمونه جدول زیر را مشاهده می‌کنید.


مفهوم	کد	مفهوم	کد
چدن با گرافیت کروی	GGG	فولاد ساختمانی	St
فولاد ریختگی	GS	چدن خاکستری	GG

در این نوع فولادها، ابتدا کد شناسایی به عنوان مثال St به مفهوم فولاد ساختمانی می‌آید، سپس عددی که با ضرب کردن آن در ۹/۸ استحکام نهایی آن بر حسب نیوتن بر میلی‌متر مربع به دست می‌آید. برای تسمه و ورق‌هایی که جنس آنها از فولاد غیرآلیاژی نرم است و برای کشش عمیق مناسب هستند، از حروف St استفاده می‌شود و پس از آن اعداد ۱۲ تا ۱۴ می‌آید.

مثال‌ها:



فولاد ساختمانی معمولی استحکام 520 N/mm^2

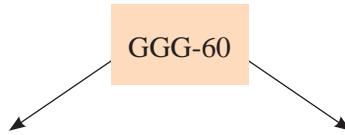



چدن با گرافیت کروی استحکام $60 = 588/6 \text{ N/mm}^2$

ST13


ورق فولاد با خواص کشش عمیق

۱- در بسیار موارد به جای ضریب ۹/۸۱ عدد ۱۰ در نظر می‌گیرند.

در روش دوم که بر آنالیز شیمیایی متکی است و برای فولادهای غیرآلیاژی و کربنی ساده به کار می‌رود، ابتدا حرف C می‌آید و حروف بعدی فرایندهای اضافی انجام شده بر روی فولاد را نشان می‌دهد. در ادامه و در سومین جایگاه، درصد کربن مشخص می‌شود که لازم است عدد منظور شده بر عدد ۱۰۰ تقسیم شود. برای مثال فولاد با کدگذاری Ck45، به واسطه داشتن حرف C به معنی فولاد غیرآلیاژی، k نشان‌دهنده فولاد گوگرد و فسفرگیری شده و عدد ۴۵ نشان‌دهنده $45/100$ درصد وزنی کربن در ساختار این فولاد است.

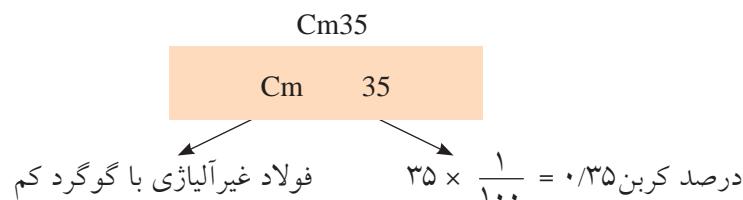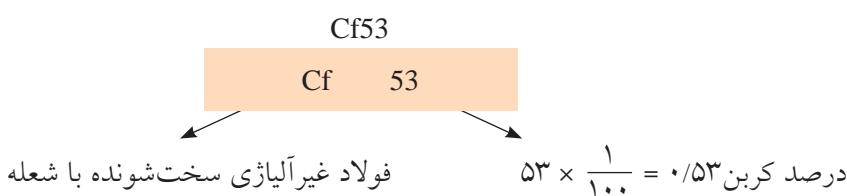

در روش سوم که برای نام‌گذاری فولادهای کم‌آلیاژ به کار می‌رود در ابتدا عددی است که با تقسیم آن بر ۱۰۰ مقدار درصد کربن را نشان می‌دهد و در ادامه عناصر آلیاژی و درصد آنها با اعمال ضرایب جدول ۲-۴ آورده می‌شود.

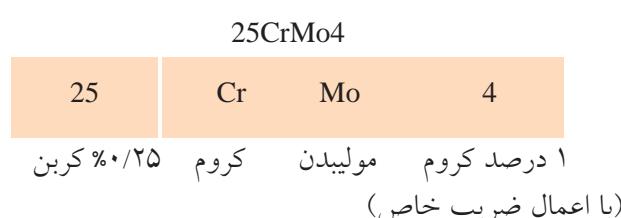

جدول ۲-۳: حروف مشخصه‌های چدن‌ها

نوع چدن	حروف مشخصه
چدن خاکستری با گرافیت ورقه‌ای	GG
چدن خاکستری با گرافیت کروی	GGG
چدن چکش خوار سیاه	GTS
چدن چکش خوار سفید	GTW
چدن سخت	GH
ریخته‌گری در قالب فلزی	CK
ریخته‌گری گریز از مرکز	GZ

F: فولاد غیرآلیاژی سخت

شده با شعله القایی

k: فولاد غیرآلیاژی با گوگرد

و فسفر کم

m: فولاد غیرآلیاژی با گوگرد

کم

q: فولاد غیرآلیاژی برای

عملیات پرچکاری



توجه داشته باشید که به دلیل کم بودن میزان عنصر مولیبدن در آلیاژ فوق، درصد آن اشاره نمی‌شود.

جدول ۲-۴: ضرایب خاص برای فولادهای غیرآلیاژی

4		10		100		1000	
Cr	کروم	Al	الومینیم	Ta	تاناتیلم		
Co	کبالت	Be	بریلیم	Ti	تیتانیم	C	کربن
Mn	منگنز	Cu	مس	V	وانادیم	S	گوگرد
Ni	نیکل	Mo	مولیبدن	Zr	زیرکونیم	N	نیتروژن
Si	سیلیسیم			Nb	نیوبیم (کلمبیم)	Cs	سزیم
W	تنگستن			Pb	سرپ	B	

در فولادهای پرآلیاژ، حرف X قبل از درصد کربن می‌آید. عدد داده شده برای درصد کربن باید بر 100 تقسیم شود. بعد از آن علامت اختصاری شیمیایی عناصر آلیاژی به ترتیب درصد وزنی در آلیاژ نوشته می‌شود.

چند مثال:

X12Cr13

X	12	Cr	13
فولاد پرآلیاژ	درصد کربن	کروم	درصد کروم

X12CrNi188


X	12	Cr	Ni	18	8
فولاد پرآلیاژ	درصد کربن	کروم	نیکل	درصد کروم	درصد نیکل

حرف شناسایی فولادهای تندربر، حرف S است. پس از حرف S مقدار درصد وزنی به ترتیب برای تنگستن، مولیبدن، وانادیم و کبات است.

S	18	-	1	-	2	-	5
درصد کبات	درصد وانادیم	درصد مولیبدن	درصد تنگستن	فولاد تندربر			

شماره‌گذاری آلیاژهای آهن بر اساس DIN17007

استاندارد آلمان برای سهولت در درج نام مواد، کد‌گذاری هفت رقمی زیر را پیشنهاد کرده است:

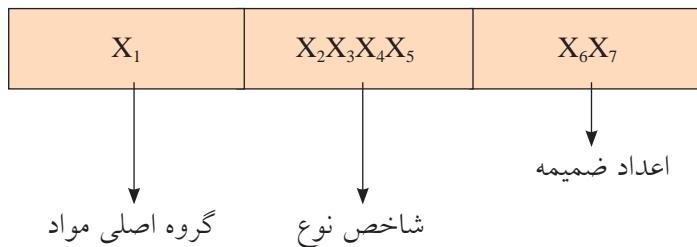

در فولادهای پرآلیاژ و تند بر ضرب کربن $\frac{1}{100}$ و بقیه فلزات یک است.

در جایگاه اول سمت چپ که گروه اصلی مواد را نشان می‌دهد، درج عدد ۰ (صفرا)، به مفهوم آهن خام یا چدن است و عدد ۱ نشان‌دهنده فولاد است (جدول ۲-۵). در دو جایگاه بعدی (خانه‌های ۲ و ۳)، فولادها بر اساس کاربردهای خود کدهای دو رقمی خاصی را احراز می‌کنند که در جدول ۲-۶ به بعضی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود.

جدول ۲-۵ مقایم عددي اتم اول (گروه اصلی مواد)


آهن خام، آلیاژهای آهن‌دار، چدن	0
فولاد، فولاد ریختگی	1
فلزات غیرآهنی سنگین	2
فلزات سبک	3
مواد غیر فلزی	4-8
آزاد برای سایر مصارف یا کاربرد داخلی	9

جدول ۲-۶ اعداد در رقمهای دوم و سوم (X_2, X_3)


توضیح	کد
فولادهای ساختمانی	01-11 02-12
فولادهای صدزنگ	40-45
فولادهای ابزار	15-18 20-28
فولادهای تند بر	32-33

به ترتیب از سمت چپ رقمهای چهارم و پنجم نشان‌دهنده شماره عددی هستند. شماره عددی هیچ مطلبی را درباره ترکیب شیمیایی بیان نمی‌کند. رقم ششم و هفتم به ترتیب به فرایند تولید و عملیات حرارتی مربوط است که بر روی فولاد انجام می‌پذیرند. توجه کنید که از این ارقام هیچ نتیجه مستقیمی در خصوص ترکیب شیمیایی نمی‌توان گرفت و لازم است برای دست‌یابی به این منظور، به جداول فولاد مراجعه کنید. برای مثال ماده با شماره ۱.۲۳۴۴، به‌واسطه ۱ از نوع فولادهای وجود عدد ۲۳ از نوع فولادهای ابزار است.

مثال ۱:

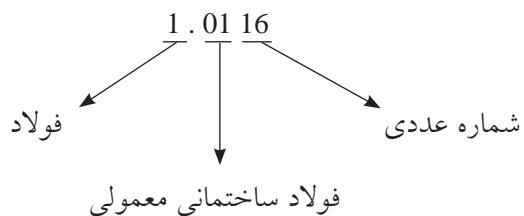

مثال ۲:

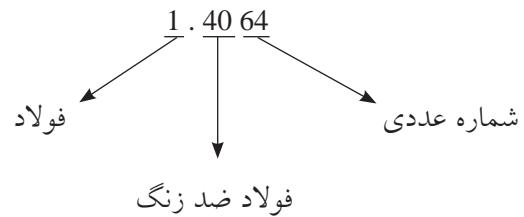

ارزشیابی پایانی

۱. مراحل تهیه آهن از سنگ آهن را نام ببرید.
۲. تغییرات ساختاری فولاد را هنگامی که از دمای 1600°C تا دمای محیط سرد می‌شود، بیان کنید.
۳. تفاوت فولادها و چدن‌ها در چیست؟ شرح دهید.
۴. عملیات حرارتی چیست و مراحل آن کدام است؟
۵. سخت کردن سطحی فولادها یعنی چه؟ اهداف آن چیست؟ انواع آن را نام ببرید.
۶. انواع فولادها را شرح دهید.
۷. انواع فولادهای ابزار کدام‌ها هستند؟ در مورد هر کدام توضیح دهید و مثالی بیاورید.
۸. انواع چدن را نام ببرید و علت نام‌گذاری و کاربرد آن‌ها را ذکر کنید.
۹. اطلاعات فولادهای زیر را با توجه به کدگذاری آن‌ها استخراج کنید:
 - الف) St52
 - ب) CK60
 - ج) 1.2774
 - د) 90MnV8



۱. در تولید قطعات زیر کدام نوع آلیاژهای آهن را مناسب‌تر می‌دانید:

کاربرد:

آلیاژ:

۱. سنبه و ماتریس در قالب‌های برش

الف) فولادهای ضد زنگ

۲. تیرهای فلزی برای اسکلت ساختمان‌ها

ب) فولادهای نسوز

۳. ظروف کنسرو

ج) فولادهای ابزار

۴. سینک ظرفشویی

د) فولادهای کم کربن

۵. بدنه توربین‌ها

ه) چدن

۶. بدنه خودرو


۷. کفشهای قالب

۲. اغلب فولادهای پرکربن را جهت افزایش سختی تا زمان رسیدن به دمای آستنیت گرمایی دهنند و سپس به سرعت در آب سرد می‌کنند. اولاً تحقیق کنید که ساختار میکروسکوپی آن‌ها بعد از این عملیات به چه شکلی خواهد شد؟ ثانیاً شرح دهید برای بازیابی (برگشت) ساختار این فولاد به شرایط اولیه، لازم است چه عملیات حرارتی انجام شود؟

۳. کربن در ساختار چدن‌ها به چه شکلی است و تفاوت آن با ساختار کربن در فولادها در چیست؟ علت این تفاوت در کجاست؟

۴. چرا در تولید اسکلت‌های ساختمان‌ها به جای فولاد از چدن استفاده نمی‌شود؟

۵. به منظور تولید دیوارکوب طرح (الف) از فولاد و طرح (ب) از چدن ساخته می‌شود توضیح دهید چرا تیغه تقویتی در زیر دیوارکوب چدنی حذف شده است؟

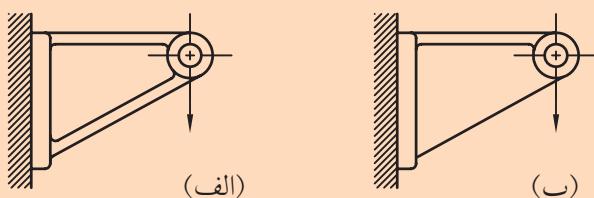

۶. چرا در بیشتر کارگاه‌های اندازه‌گیری، میزهای اندازه‌گیری را از چدن یا گرانیت تهیه می‌کنند؟



۷. چرا بیشتر پایه‌ها و بسترهاي ماشین‌های ابزار را از جنس چدن خاکستری تولید می‌کنند؟

۸. تحقیق کنید که چرا نباید در کاربردهای با دمای بیش از 400°C از چدن استفاده کرد؟

فصل سوم: فلزات غیر آهنی

◀ هدف‌های رفتاری

پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- فلزات غیرآهنی را شرح دهد.
- فلزات غیرآهنی را دسته‌بندی کند.
- فلزات غیرآهنی سنگین را نام ببرد.
- خصوصیات فلزات غیرآهنی سنگین را شرح دهد.
- کاربرد فلزات غیرآهنی سنگین را شرح دهد.
- فلزات غیرآهنی سبک را نام ببرد.
- خصوصیات فلزات آهنی سبک را شرح دهد.
- کاربرد فلزات غیرآهنی سبک را شرح دهد.

فلزات غیرآهنی


استفاده گسترده فلزات غیرآهنی در صنایع به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد آن‌هاست. فلزات غیرآهنی به صورت خالص در کاربردهای خاص و یا به صورت آلیاژ با سایر عناصر به کار می‌روند. به طور کلی فلزات غیرآهنی در دو دسته اصلی فلزات غیرآهنی سنگین و فلزات غیرآهنی سبک قرار دارند.

فلزات غیرآهنی سنگین


فلزاتی که جرم مخصوص آن‌ها بیشتر از $\frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$ ۵ باشد فلزات سنگین نامیده می‌شوند. مس، روی، قلع، کروم، تنگستن، مولیبدن، کبالت، منگنز، آنتیموان، کادمیم، بیسموت، جیوه و فلزات قیمتی مانند نقره، طلا و پلاتین از مهم‌ترین فلزات غیرآهنی سنگین هستند. در ادامه به معرفی تعدادی از فلزات غیرآهنی سنگین و ویژگی‌های آن می‌پردازیم.

مس


مس و آلیاژهای آن در مقایسه با سایر فلزات برای ساخت و ساز مهندسی کاربرد بیشتری دارد. انتخاب آلیاژهای مس به منظور مصارف گوناگون، اغلب به خواص مکانیکی یا فیزیکی ویژه آن‌ها بستگی دارد. نیاز به ضریب‌هدایت الکتریکی و حرارتی بالا، برای برخی از قطعات در به کار گیری این فلز و آلیاژهای آن در ساخت قطعات بسیار مورد توجه است. خواص دیگری همچون مقاومت به خوردگی، شکل‌پذیری عالی، قابلیت ریخته‌گری و خواص مکانیکی مطلوب، از دیگر ویژگی‌های مورد توجه مس و آلیاژهای آن است.

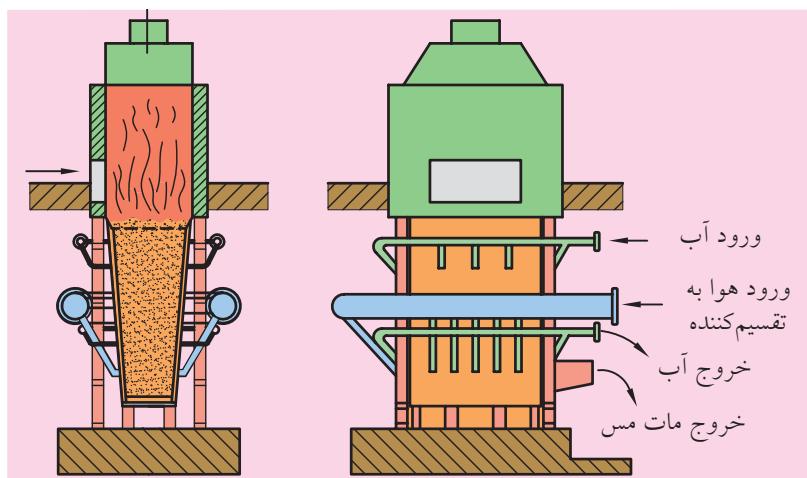

شکل ۱-۳ کوره تهیه مات مس (احیای قائم)

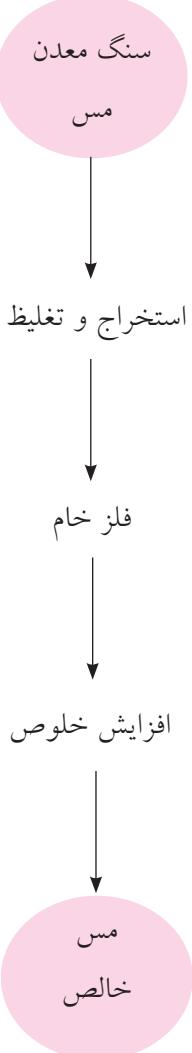

سنگ معدن مس، اغلب به صورت سولفید یافت می‌شود. مس به دو صورت اساسی تولید مات مس و روش هیدرومالتالورژی تهیه می‌شود. در روش تهیه مات مس، سنگ‌هایمعدنی گوگردار مس در کوره‌های ذوب به مخلوطی از مس و آهن که مات مس نامیده می‌شود، تبدیل می‌شوند سپس این ماده توسط یک مبدل به مس خام تبدیل می‌شود که بعد از تصفیه فلز مس به دست می‌آید (شکل‌های ۳-۱ تا ۳-۳).

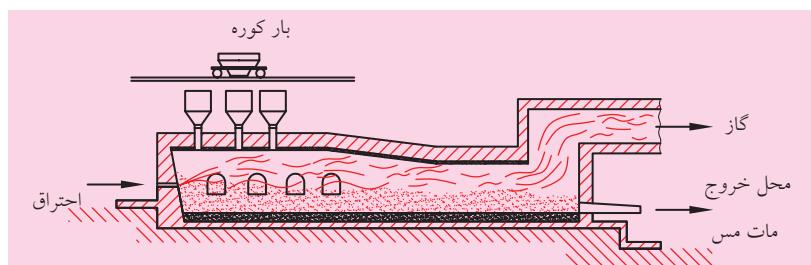


شکل ۳-۳ کوره احیای شعله‌ای مسطح

در روش دیگر که هیدرومالتالورژی نام دارد، سنگ‌های اکسیدی و به‌ویژه سنگ‌های کربنات‌دار مس مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس از حذف گوگرد، سنگ معدن مس را در حلal مناسبی مثل اسید‌سولفوریک یا اسید هیدروکلریک حل کرده و مس را با روش‌های جداسازی، تفکیک می‌کنند. این روش آلدگی کمتری دارد و از این‌جهت بر روش تولید مات مس برتری دارد.

شکل ۳-۲ مراحل تهیه مس خالص

◀ خواص مس:

از مهم‌ترین خواص مس می‌توان به ضریب هدایت الکتریکی بالای مس اشاره کرد. مس پس از نقره، بهترین ضریب هدایت الکتریکی را دارد و بهمین دلیل بیشترین مصرف مس در صنایع برق و الکترونیک است (شکل‌های ۳-۴ و ۳-۵).

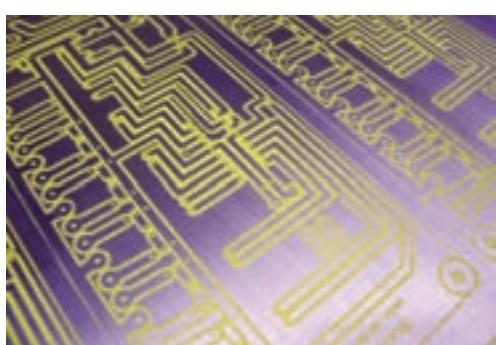

شکل ۳-۵ در مدار چاپی از مس استفاده می‌شود



شکل ۳-۶ کاربردهای مس در الکترونیک


جالب است بدانید مس یکی از عناصر فلزی است که بیشتر به صورت خالص به کار می‌رود و آلیاژهای آن تولید و مصرف کمتری دارند. مس در حالت خالص ضریب هدایت الکتریکی بیشتری نسبت به حالت آلیاژی آن دارد، هرچند حالت آلیاژی مس خواص مکانیکی بهتری از خود نشان می‌دهد. در حال حاضر ۶۰ درصد تجهیزات الکتریکی، از مس برای انتقال جریان در کاربردهای مختلف استفاده می‌کنند.

رابطه تنگاتنگی میان ضریب هدایت الکتریکی و ضریب هدایت حرارتی برقرار است که ناشی از پیوند فلزی بین اتمهای است. از این‌رو انتظار داریم همان‌طور که ضریب هدایت الکتریکی مس زیاد است، ضریب هدایت حرارتی آن هم زیاد باشد. علاوه‌بر این مس مقاومت به خوردگی خوبی نیز دارد. این دو خاصیت باعث شده است تا از آن در تولید تجهیزات سرمایشی و گرمایشی به‌فور استفاده شود (شکل ۳-۶).

قابلیت جوشکاری مس و آلیاژهای آن بسیار مورد توجه است، زیرا برای جوشکاری آلیاژهای مس با روش‌های مختلف، هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد. از آلیاژهای مس برای جوشکاری مقاطع با ضخامت کم استفاده‌های وسیعی می‌شود. زیرا ضریب هدایت حرارتی خوب آن‌ها، مانع از تمرکز حرارت در منطقه جوش و ذوب شدن فلز پایه در این ناحیه می‌شود (شکل ۳-۷).



شکل ۳-۶: یک دیگ بخار قدیمی که در تولید آن از مس و آلیاژهای آن به‌فور استفاده شده است.

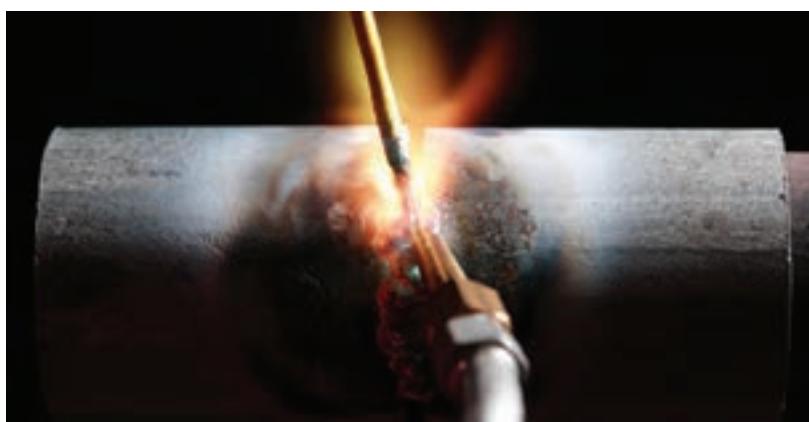

شکل ۳-۷: جوشکاری با برنج یا همان زردجوش

خواص ماشین‌کاری، شکل پذیری و ریخته‌گری مس و آلیاژهای آن مزیتی است که اغلب در تولید انبوه و سری‌کاری از آلیاژهای مس استفاده می‌شود.

قابلیت شکل پذیری و چکش خواری مس نیز بسیار مطلوب است، به طوری که قطعات تولید شده از این عنصر به روش های آهنگری و کشش عمیق را با هیچ عنصر دیگری نمی توان مقایسه کرد. به همین دلیل اغلب اتصالات و شیرها را با روش های گوناگون شکل دهی از مس و آلیاژ های آن بالاخص برنج تولید می کنند. (شکل های ۳-۸ و ۳-۹).



شکل ۳-۸



شکل ۳-۹ لوله ها و شیرآلات تولیدی از آلیاژ مس

همان طور که انتظار می رود مس به صورت خالص استحکام کمی دارد در بهترین حالت مس کار شده را می توان تا استحکام 357 MPa مستحکم کرد که این استحکام در اغلب کاربردهای مهندسی، استحکام کمی محسوب می شود و لازم است با آلیاژ سازی استحکام این فلز را افزایش داد. آلیاژ های مس را به دلیل قیمت زیاد و کمیاب بودن می توان با فلزات و آلیاژ های دیگر که ارزان تر هستند جایگزین کرد. ولی همچنان مس و آلیاژ های آن در مهندسی، بالاخص در مهندسی برق و مکانیک کاربردهای وسیع و غیر قابل انکاری دارند. از جمله مطرح ترین آلیاژ های مس می توان به برنج و برنز اشاره کرد که در زیر به اختصار به آن ها می پردازیم.



شکل ۳-۱۰ چندو سیله ساخته شده از برنج

آلیاژ های مس:

برنج ها:

آلیاژ های مس و روی را با نام برنج می شناسند. برنج به آلیاژ هایی از مس اطلاق می شود که حداقل 4% روی دارند با تغییر میزان روی، خواص آلیاژ مس روی (برنج) هم تغییر می کند. برنج هایی که حاوی عناصر دیگری مثل قلع، آلومینیم، منگنز، سرب و دیگر عناصر آلیاژی پر کاربرد می توان به برنج قرمز، برنج زرد و برنج های زرد ویژه اشاره کرد (شکل ۳-۱۰).

برنج قرمز در کاربردهایی که شکل پذیری زیاد و مقاومت به خوردگی نیاز باشد استفاده می شود. مثل لوله ها، و شیرها و اتصالات. برنج های زرد به خوبی شکل می پذیرند و اغلب از آن ها در تولید ورق ها، میله ها، سیم و بالاخص در تولید پوکه فشنگ استفاده می کنند هرچه مقدار مس در آلیاژ برنج بیشتر باشد قابلیت تغییر فرم بدون براده برداری آن افزایش می یابد. با اضافه کردن سایر عناصر آلیاژی به برنج مثل قلع و آلومینیم می توان گروه برنج های ویژه را تولید

کرد. مفرغ از جمله برنج‌های زرد ویژه است که با اضافه شدن قلع به برنج تولید می‌شود قلع مقاومت به خوردگی را افزایش می‌دهد. مفرغ فلزی است باستانی و قدمتی دیرینه دارد.

برنزها:

قلع سختی مس را زیاد می‌کند و مقاومت به سایش آن را بیشتر از روی افزایش می‌دهد.

اصطلاح برنز در ابتدا برای تشریح آلیاژهای مس قلع به کار گرفته شده است ولی در حقیقت این اصطلاح برای هر آلیاژ مس (به استثنای مس - روی) که دارای حداقل ۲۵ درصد از عناصر آلیاژی اصلی باشد اطلاق می‌شود. برنزها از نقطه نظر استحکام، مستحکم‌تر از برنج‌ها هستند. برنز قلع یکی از قدیمی‌ترین آلیاژهایی است که توسط انسان به کار گرفته شده است، امروزه استفاده از آن محدود شده است چرا که هم مس و هم قلع از قیمت زیادی برخوردار هستند و از این آلیاژها در کاربردهای خاصی استفاده می‌شود. آلیاژهای مس - قلع همان‌طور که بیان شد از آلیاژهای مس - روی گرانتر هستند ولی بسیار مستحکم‌تر و مقاومت به خوردگی بالاتری هم دارند دو نوع از برنزهای مس - قلع که بسیار مورد توجه هستند، فسفر برنز و برنز سرب‌دار است این دو آلیاژ مصرف زیادی در یاتاقان‌ها دارند و اغلب بوش‌ها از این آلیاژها تهیه می‌شوند (شکل‌های ۱۱-۳ و ۱۲-۳).



شکل ۱۱-۳ بوش برنزی



شکل ۱۲-۳ یاتاقان و بوش از جنس برنز

فسفر برنز برای یاتاقان‌هایی با بار کم بسیار کارآمد هستند و افزودن فسفر به این آلیاژ باعث سیالیت ریخته‌گری این آلیاژها خواهد شد، به علاوه این عنصر بر خواص ماشین‌کاری این آلیاژ هم اثرات مطلوبی دارد. برنزهای سرب عمدتاً برای یاتاقان‌ها و بوش‌هایی که تحت بار سنگین هستند استفاده می‌شود.

ساير فلزات غير آهنی سنگین



از آلیاژهای روی برای تهیه انواع
یاتاقان چرخ دندهای حلقه‌زنی،
چرخ دندهای قطعات موتورها،
ترازوها، بدنه کاری، دستگیره و
قفل، تیغه و دسته برف پاک کن
استفاده می‌شود.

Zn روی

مشخصات ظاهری : روی فلزی است به رنگ خاکستری روشن



شکل ۳-۱۳



شکل ۳-۱۴



شکل ۳-۱۵

روی شکننده است و در بین فلزات بیشترین قابلیت انبساط حرارتی را دارد. در مقابل خوردگی و در مجاورت هوا به خوبی مقاوم است ولی در مقابل اسیدها و نمکها مقاومت کمی دارد.



از روی در گالوانیزه کردن، آب کاری برج و مفرغ و ریخته‌گری تحت فشار استفاده می‌شود. ورق روی در ساختن قوطی، باتری‌های الکتریکی، پلاک نشانی به کار می‌رود. روی به عنوان پوشش در ورق‌های آج دار و بدون آج، حصارکشی‌ها، لوله‌ها و پیچ‌ها و مخزن‌ها به کار می‌رود. اکسید روی در ساختن سمنت دندان‌سازی، رنگ، کفسازی، کبریت، لوازم لاستیکی به کار می‌رود. در شکل‌های ۳-۱۳ تا ۳-۱۷ نمونه‌ای از کاربردهای سرب را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۳-۱۶



شکل ۳-۱۷

سرب Pb



◀ مشخصات ظاهری : سرب فلزی است نرم و به رنگ خاکستری مایل به آبی است.

ویژگی‌ها

سرب در مقابل خوردگی و اسیدها مقاومت خوبی دارد. ترکیبات سرب بسیار سمی است. قابلیت چکش کاری و خم کاری خوبی دارد.

کاربردها

سرب در فولادهای خوش تراش به عنوان مواد روانکار عمل می‌کند و اصطکاک میان لبه برنده ابزار بوش و براده را کاهش می‌دهد و سطح صافی را ایجاد می‌کند. از ورقه‌های سربی به عنوان سپر تشعشعی استفاده می‌شود. در شکل‌های ۳-۱۸ تا ۳-۲۰ نمونه‌ای از کاربرد سرب را نمایش می‌دهد.



شکل ۳-۲۰

به دلیل سمی بودن ترکیبات سربی، باید در هنگام کار دستورالعمل‌های بهداشتی را با نهایت دقیقی انجام داد.



در هنگام خم کاری لوله‌های سربی باید از فنر استفاده شود.



شکل ۳-۱۸



شکل ۳-۱۹

Ni نیکل



شکل ۳-۲۱

◀ مشخصات ظاهری : نیکل رنگ سفید نقره‌ای براق دارد و فلزی است
شکننده که از قابلیت پولیش خوبی برخوردار است.

ویژگی‌ها



نیکل در مقابل بیشتر اسیدها به جز اسیدنیتریک مقاوم است.
ریخته‌گری نیکل خالص دشوار است.



شکل ۳-۲۲



نیکل در برج‌ها و مفرغ‌ها برای افزایش چقرومگی و مستحکم کردن آلیاژها به کار می‌رود. آلیاژهای نیکل در تهیه سیم‌های مقاومت الکتریکی و در ساخت حدیده‌ها، قالب‌ها، پروانه‌های ریخته‌گری، پایه شیر و فنرهای مارپیچی به کار می‌رود (شکل‌های ۳-۲۱ تا ۳-۲۴).



شکل ۳-۲۳



شکل ۳-۲۴

کروم

مشخصات ظاهری : کروم رنگ خاکستری مایل به سفید دارد و مقطع شکسته آن به رنگ نقره‌ای براق است.

ویژگی‌ها

در مقابل خوردگی مقاومت زیادی دارد.

کاربردها

از کروم برای آبکاری سطح قطعاتی که سختی فوق العاده و مقاومت زیاد مورد نظر باشد، استفاده می‌شود. همچنین فلزاتی که سطح آن‌ها به خوبی پرداخت شده باشد با آبکاری روی، سطحی بسیار صاف خواهند داشت. کروم در تهیه فولادهای ضد زنگ، آلیاژهای مقاوم حرارتی و تهیه مواد نسوز کاربرد وسیعی دارد (شکل‌های ۳-۲۵ تا ۳-۲۶).

کروم دارای استحکام ضربه‌ای زیادی است و هدایت الکتریکی آن از مس بیشتر است.



شکل ۳-۲۵



شکل ۳-۲۶

تنگستن W



شکل ۳-۲۷

مشخصات ظاهری : دارای رنگ خاکستری متمایل به سفید است. 



شکل ۳-۲۸

بیشترین نقطه ذوب در بین فلزات متعلق به تنگستن است.

ویژگی‌ها



کاربردها



تهیه سیم‌های نازک برقی مانند فیلامان لامپ‌ها به کار می‌رود. از تنگستن به عنوان الکترود غیر مصرفی جوش آرگون استفاده می‌شود. همچنین از تنگستن در تهیه فولادهای ابزارسازی است (شکل‌های ۳-۲۷ تا ۳-۲۹).



شکل ۳-۲۹

عنوان فلز غیر آهنی (سنگین)	مشخصات ظاهری	ویژگی و کاربرد
مولیبدن Mo	سفید نقره‌ای	خاصیت مغناطیسی ندارد و در تهیه فولادهای نجیب آلیاژی و الکترود لامپ‌های اشعه X کاربرد دارد.
کبات Co	سفید مایل به قرمز تا سفید مایل به آبی	بسیار سمچ است و تأثیر سخت‌کننده‌ای دارد. در فولادهای ابزارسازی تدبیر و تولید آهن‌رباهای دائمی کاربرد دارد.
منگنز Mn	دارای رنگ سفید مایل به خاکستری	به عنوان فلز آلیاژی در فولادها و آلیاژها سبک و آلیاژهای فلزی سبک کاربرد دارد.
جیوه Hg	دارای رنگ نقره‌ای براق و تنها فلزی است که در درجه حرارت محیط به صورت مایع است.	در ساخت دماسنچ‌ها، کلید جیوه‌ای کاربرد دارد. جیوه دارای بخارهای فوق العاده سمی است.
نقره Ag	دارای رنگ سفید است	نرم و بسیار انعطاف پذیر است. نقره خالص در بین کلیه فلزات از بالاترین قابلیت هدایت الکتریکی و حرارتی برخوردار است. نقره در وسائل الکتریکی، عکاسی، منعکس کننده‌ها کاربرد دارد.

فلزات غیر آهنی سبک

فلزاتی که جرم مخصوص آن‌ها کمتر از $\frac{5\text{kg}}{\text{dm}^3}$ باشد فلزات سبک نامیده می‌شود. فلزات سبکی که بیشترین کاربرد را در صنعت دارند عبارت‌اند از: آلومینیم، منیزیم، بریلیم و تیتانیم.

در سالهای اخیر فلزات سبک، کاربردهای زیادی در تمامی زمینه‌های مهندسی یافته‌اند. دلیل این امر همان‌طور که از نام این فلزات مشخص است، وزن کم آن‌ها در برابر فلزات سنگین مثل آهن است. امکان ماشین‌کاری آسان، شکل دهی به صورت سرد و گرم، جوشکاری، لحیم‌کاری، چسباندن، پرج‌کاری و خم‌کاری ساده از خواص مورد توجه این فلزات است. فلزات سبک، دارای سختی کمی هستند، لذا از به کارگیری آن‌ها در شرایطی که ضربه و یا صدمات سطحی



تحقیق کنید

چند کاربرد را برای فلزات سبک که می‌شناسید نام ببرید.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

حادث می‌شود، باید اجتناب کرد. باید از صدماتی مثل بریدگی، خراش به دلیل حساسیت به شکاف این فلزات، جلوگیری شود. برای ماشین‌کاری این فلزات لازم است ضربه به صورت گسترده، یکنواخت و تدریجی بر قطعه وارد آید. در ادامه به معرفی تعدادی از فلزات غیرآهنی سبک و ویژگی‌های آن می‌پردازیم.

آلومینیم

آلومینیم از جمله فلزات سبک است که به دلیل قیمت نسبتاً ارزان و خواص ویژه‌اش بسیار مورد توجه است. تقریباً 8 درصد از کل پوسته زمین را آلومینیم تشکیل می‌دهد که پس از اکسیژن و سیلیسیم فراوان‌ترین عنصر در پوسته زمین است هر چند این عنصر به وفور در طبیعت یافت می‌شود ولی نمی‌توان آن را به صورت خالص پیدا کرد و اغلب به صورت ترکیب با سایر عناصر به ویژه اکسیژن است. در واقع دانشمندان تا اواسط قرن هفدهم میلادی به وجود این عنصر فلزی بی‌نبرده بودند. البته سال‌ها بود که سولفات آلومینیم در تولید رنگ به کار می‌رفت.

کشف آلومینیم توسط محقق دانمارکی هانس کریستن اورسته صورت پذیرفته است، که توانست این عنصر را در مقیاس آزمایشگاهی و به مقدار کم تولید کند. دو سال پس از او، همکارش، وهلر آلمانی توانست به همان روش آلومینیم را به مقدار کافی تولید کند. او در مورد خواص این فلز تحقیقات گسترده‌ای انجام داد. (شکل ۳-۳۰)



شکل ۳-۳۰ از مهمترین منابع بازیافت فلز آلومینیم قوطی‌های خالی نوشیدنی‌هاست.

خواص آلومینیم

همان‌طور که بیان شد، آلومینیم فلزی است، بسیار سبک و چگالی آن در حدود یک سوم فولاد است. کم بودن وزن این فلز مزایای زیادی در بر دارد. حمل و نقل راحت‌تر و سریع‌تر، از جمله این مزایاست. ولی آن‌چه در این میان از اهمیت بیشتری برخوردار است، استحکام آلیاژهای این فلز است.

هر چند آلومینیم به صورت خالص از استحکام چندانی برخوردار نیست (در حدود 11 Mpa) ولی برخی از آلیاژهای این عنصر فلزی از لحاظ استحکام با فولادهای معمولی برابری می‌کنند. این خاصیت باعث می‌شود تا اغلب تولیدکنندگان هر جا که بتوانند از آلومینیم به جای فولادهای با استحکام کم تا

متوسط استفاده کنند. خاصیت جالب در آلمینیم این است که، آلمینیم استحکام خود را در درجه حرارت‌های پایین (زیر صفر) به خوبی حفظ می‌کند، این در حالی است که اغلب آلیاژهای فلزی دیگر در اثر کم شدن درجه حرارت محیط، دچار شکنندگی و کم شدن در استحکام می‌شوند.

خواص گفته شده بالا باعث می‌شود تا آلمینیم را بتوان در صنایع حساس مثل هوا فضا به کار گرفت. طراحان هواپیماها به موادی نیاز دارند که امکان تولید اسکلت‌های سبک وزن با هزینه‌های معقول که با دوام بوده و در دمای محیط و کمتر از آن بتوانند مقاومت کنند را فراهم سازد، از این رو آلمینیم گزینه مناسبی است. کاربرد این فلز در هواپیماهای نظامی و تجاری بسیار زیاد است، به طوری که در یک هواپیمای مسافربری پهن پیکر ۷۰٪ قطعات و تجهیزات از این فلز و آلیاژهای آن ساخته می‌شوند (شکل‌های ۳-۳۱ و ۳-۳۲). در زمینه صنعت خودروسازی و همزمان با افزایش روز افزون قیمت سوخت، لزوم توجه به کم کردن وزن در تولید خودروها بیش از پیش احساس می‌شود. وضعیت آب و هوایی کره زمین نیز که اغلب به دلیل تولید گازهای گلخانه‌ای توسط وسائل نقلیه دچار اختلال شده است، نیز به اهمیت این موضوع افزوده است. جایگزین کردن قطعات چدنی و فولادی با آلیاژهای آلمینیمی موجب کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی وزن خودرو می‌شود. استفاده از صفحات آلمینیمی در بدنه خودروها علاوه بر کم کردن وزن، باعث می‌شود که تولید این قطعات (به دلیل فرم پذیری خوب آلمینیم) آسان‌تر شود. ضمن آن‌که ظاهری خوبی هم به این قطعات می‌دهد. آلمینیم میل ترکیبی شدیدی با اکسیژن دارد، از این رو ممکن است فکر کنید که این فلز به سرعت اکسید شده و غیر قابل مصرف می‌شود. ولی، سطح آلمینیم به محض قرار گرفتن در معرض اکسیژن هوا، لایه‌ای چسبنده و مقاوم از اکسید آلمینیم بر سطح خود تشکیل می‌دهد. این لایه اکسیدی مانع از رسیدن اکسیژن و یا هر ماده خورنده دیگری به قسمت‌های زیرین لایه اکسیدی شده و بدین ترتیب از خوردگی آلمینیم جلوگیری می‌شود. اگر این لایه به هر دلیلی (فرسايش یا خراشیدگی) پاک شود، بار دیگر به سرعت تشکیل می‌شود.



شکل ۳-۳۱



شکل ۳-۳۲

استفاده از آلومینیم در
صنعت خودروسازی

وجود این لایه‌ها، ایجاد لایه‌های محافظتی دیگر را بر سطح این فلز و تحمیل
هزینه‌های بیشتر بی نیاز می‌سازد. شکل (۳-۳۳)

کاهش وزن خودرو

صرف کمتر سوخت

شکل ۳-۳۳

آلومینیم خواص شکل‌پذیری بسیار خوبی، هم به صورت سرد و هم به صورت گرم دارد (شکل ۳-۳۴). خواص گفته شده یعنی مقاومت به خوردگی، شکل‌پذیری خوب به همراه غیر سمی بودن این فلز، امکان تولید فویل‌ها با ضخامت بسیار کم از آلومینیم را برای مصارف بسته‌بندی، را فراهم کرده است. این فویل‌ها علاوه بر استفاده برای بسته‌بندی خوراکی گزینه مناسبی برای تولید ظروف نوشیدنی‌ها هستند و ضخامت آن‌ها از یک صدم تا چند دهم میلی‌متر قابل تغییر است.



شکل ۳-۳۴ قابلیت بالای شکل‌پذیری
آلومینیوم موجب شده است که محصولات
به صورت یکپارچه ساخته شوند.

از دیگر خواص آلومینیم، هدایت الکتریکی بسیار خوب آن است، در حقیقت آلومینیم پس از نقره، مس و طلا، بیشترین ضریب هدایت الکتریکی را دارد. فلزات نقره و طلا به دلیل گران‌قیمت بودن اغلب در مصارف تجاری بجز در موارد خاص استفاده نمی‌شوند و این مس و آلومینیم هستند که در مصارف تجاری و در تجهیزات الکتریکی و برق استفاده می‌شوند. خاصیت هدایت الکتریکی آلومینیم در حدود نصف مس است ولی اغلب از فلز آلومینیم در تجهیزات انتقال قدرت استفاده می‌شود زیرا آلومینیم وزنی در حدود یک‌سوم مس دارد و این وزن کم، استفاده از تجهیزات جانبی کمتری را سبب می‌شود.

(شکل ۳-۳۵)



شکل ۳-۳۵



ممکن است تصور کنید، استفاده از کابل‌های آلومینیمی به دلیل ضریب کم هدایت الکتریکی آن نسبت به مس، مقرنون به صرفه نیست دو قطعه هم طول و هم وزن از دو عنصر مذکور برای انتقال جریان الکتریکی در نظر بگیرید، از آنجا که آلومینیم سبک‌تر از مس است، لذا سطح مقطع سیم آلومینیمی بیشتر خواهد شد و لذا توان عبور جریان بیشتری را خواهد داشت، لذا استفاده از سیم آلومینیمی مزیتی را هم موجب می‌شود. آیا می‌توانند با روابط ریاضی و اندکی از فیزیک دلیل آن را بگویید؟

آلومینیم خاصیت جالب دیگری هم دارد و آن ضریب بالای هدایت حرارت آن است در نتیجه کاربرد این عنصر در تولید تجهیزات انتقال حرارت از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل است که از آلومینیم در تولید ظروف خانگی و تزئینی استفاده می‌شود. از این فلز در تولید رادیاتورهای سرمایشی و گرمایشی هم استفاده می‌شود که البته با توجه به شکل پذیری خوب آلومینیم، رادیاتورهای تولیدی از این جنس، شکیل‌تر و با دوام‌تر هستند (شکل‌های ۳-۳۶ و ۳-۳۷).



شکل ۳-۳۶



شکل ۳-۳۷

آلیاژهای آلومینیم

در فصول قبل شرح داده شد که فلزات به صورت خالص، فاقد استحکام کافی هستند. آلومینیم نیز از این قاعده مستثنی نیست و همان‌طور که بیان شد، استحکام آن در حالت خالص بسیار کم است. ولی با اضافه کردن برخی از عناصر فلزی مثل مس، روی و منگنز به این عنصر می‌توان استحکام آن را تا 55Mpa افزایش داد. به این ترتیب آلیاژهای تولیدی این فلز توانسته‌اند در ساخت و ساز مهندسی کاربردهای وسیعی داشته باشند. در سال‌های نخستین که آلومینیم توسط شرکت‌های خاصی به صورت آلیاژ تولید می‌شد، هر شرکت سازنده آن را با نامی که خود مبدع آن بود، کدگذاری می‌کرد و هیچ‌گونه

کدگذاری بینالمللی وجود نداشت. با گذشت زمان اهمیت وجود یک شماره گذاری واحد آشکار شد و بعدها کدگذاری AA¹ برای آلومینیم و آلیاژهای آن به عنوان مرجع پذیرفته شد.



شکل ۳-۳۸




شکل ۳-۳۹

به طور کلی آلومینیم و آلیاژهای آن با دو صورت کار شده و ریختگی موجود هستند. آلیاژهای کار شده آلومینیم غالب به روش‌های مکانیکی به شکل مورد نظر در می‌آیند، (روش‌های مثل اکستروژن، نورد سرد و گرم و...) (شکل‌های ۳-۳۸ و ۳-۳۹) و آلیاژهای ریختگی که از نامشان مشخص است، قابلیت ریخته‌گری دارند و توسط روش‌های ریخته‌گری به شکل دلخواه در می‌آیند. هر کدام از این دو گروه از آلیاژهای آلومینیم دارای کدگذاری خاصی هستند. در هر دو روش، این کد گذاری‌ها، از چهار عدد و یک حرف که نشان‌دهنده نوع عملیات سخت‌کاری است، استفاده می‌شود. برای مثال عدد ۰24-O نشان می‌دهد که این آلیاژ از نوع کار شده دارای ترکیب آلیاژی از آلومینیم است که حاوی عنصر اصلی آلیاژی مس است و عملیات سخت‌کاری O بر روی آن انجام شده است. حروف مربوط به سخت‌کاری می‌تواند یکی از حروف (F,O,H,T) باشد که هر کدام مفهوم خاصی دارند برای مثال حرف F نشان می‌دهد که آلیاژ همان‌طور که تولید شده عرضه شده و هیچ عملیات خاصی روی آن صورت نگرفته است. در ادامه به بررسی آلیاژهای کار شده و ریخته‌گری به تفکیک می‌پردازیم.

آلیاژهای کارشده آلومینیم

این آلیاژها با توجه به عناصر آلیاژی که در ساختار خود دارند به هشت گروه طبقه‌بندی می‌شوند، در هر گروه مشخصات کامل آلیاژ به وسیله چهار عدد از هم تفکیک می‌شوند، رقم اول سمت چپ نشان‌دهنده گروه اصلی آلیاژ و عنصر اصلی آلیاژی به کار رفته در آن است، دومین رقم تغییر آلیاژ نسبت به حالت اولیه و پیشرفت‌هایی است که در ترکیب و در نتیجه خواص آلیاژ رخ می‌دهد، و به این مفهوم است که آلیاژ فاقد تغییر بوده و به همان صورتی که ابداع شده

استفاده می‌شود. سومین و چهارمین رقم به ترتیب نوع آلیاژ و مقدار خلوص را معلوم می‌کند. در ادامه به شرح گروه‌ها می‌پردازیم. البته شایان ذکر است مطالبی که در ادامه به آنها اشاره می‌شود بسیار خلاصه و مختصر بوده و برای اطلاعات بیشتر نیاز به مطالعه مراجع است.

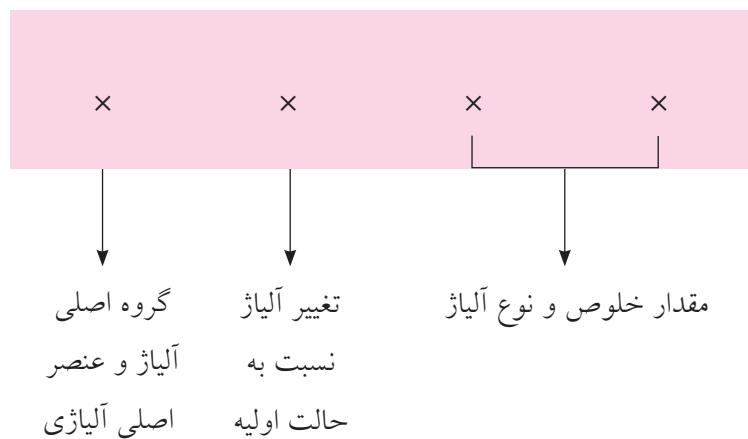

جدول ۳-۳ گروه اصلی آلیاژ و عناصر اصلی در آلیاژهای آلومینیم

نماد	عناصر آلیاژی
۱xxx	آلومینیم خالص تجاری با خلوص %۹۹
۲xxx	آلومینیم + مس
۳xxx	آلومینیم + منگنز
۴xxx	آلومینیم + سیلیسیم
۵xxx	آلومینیم + منیزیم
۶xxx	آلومینیم + منیزیم + سیلیسیم
۷xxx	آلومینیم + روی
۸xxx	آلومینیم + دیگر عناصر



شکل ۳-۴۰ فویل آلومینیمی برای
بسته‌بندی مواد غذایی



شکل ۳-۴۱ اغلب قطعات بدنه هواپیما از
آلومینیم است

◀ آلیاژهای گروه ۱۰۰۰ (کد گذاری ۱×××

این آلیاژها دارای خلوص ۹۹ درصدی آلومینیم بوده و به اصطلاح به آن‌ها آلومینیم خالص تجاری می‌گویند. این گروه از آلیاژها دارای مقاومت به خوردگی زیاد و فرم‌پذیری بالایی هستند. در تولید فویل‌های بسته‌بندی، تجهیزات حمل و نقل مواد شیمیایی و تجهیزات الکتریکی کاربرد فراوانی دارند (شکل ۳-۴۰).

◀ آلیاژهای گروه ۲۰۰۰ (کد گذاری ۲×××

این گروه آلیاژی دارای عنصر مس در ترکیب خود هستند و دارای استحکام بالا و مقاومت به خوردگی هستند. از جمله کاربردهای آن‌ها در بدنه هواپیما و بدنه محل حمل بار در کامیون‌هاست (شکل ۳-۴۱).

◀ آلیاژهای گروه ۳۰۰۰ (کد گذاری ۳×××

منگنز عنصر آلیاژی اساسی در این گروه از آلیاژهای آلومینیم است. اضافه شدن این عنصر به آلومینیم مقاومت به خوردگی و استحکام را در این آلیاژها بالا می‌برد. از این سری از آلیاژهای آلومینیم برای تولید ظروف آشپزخانه قوطی‌های مواد نوشیدنی و تجهیزات سرمایش و گرمایش استفاده می‌شود. (شکل ۳-۳۶).



شکل ۳-۴۲

◀ آلیاژهای گروه ۴۰۰۰ (کد گذاری ۴×××

در این گروه از آلیاژها با اضافه کردن سیلیسیم به آلومینیم دمای ذوب آن را کم کرده و امکان سیلان فلز را در فرایندهای مثل شکل دهی افزایش می‌دهند. این آلیاژها در صنایع خودروسازی و تولید سازه‌های فلزی کاربرد دارند (شکل ۳-۴۲).



شکل ۳-۴۳

◀ آلیاژهای گروه ۵۰۰۰ (کد گذاری ۵×××

با افزودن منیزیم به آلومینیم، آلیاژهایی تولید می‌شود که مقاومت زیادی نسبت به خوردگی دارند، بالاخص در برابر آب شور دریا مقاومت عالی دارند. به همین دلیل است که این سری از آلیاژهای آلومینیم را با نام آلیاژهای دریایی آلومینیم می‌شناسند (شکل ۳-۴۳).

◀ آلیاژهای گروه ۶۰۰۰ (کد گذاری ۶۰۰۰)

در این آلیاژها برای دست یافتن به خواص واسطه‌ای میان استحکام سیلان فلزی مناسب و مقاومت به خوردگی از عناصر آلیاژی سیلیسیم و منیزیم در این گروه از آلیاژها استفاده می‌شود. از این گروه از آلیاژهای آلومینیم برای تولید مقاطع اکستروژن شده برای مصارف ساختمانی استفاده می‌شود چراکه استحکام این آلیاژها با فولاد قابل رقابت است (شکل ۳-۴۴).

◀ آلیاژهای گروه ۷۰۰۰ (کد گذاری ۷۰۰۰)

این آلیاژها از اهمیت خاصی در صنایع هوافضا برخوردار است. با افزودن اندکی روی به آلومینیم استحکام آلیاژ به طور چشم‌گیری افزایش می‌یابد. به طوری که استحکام این آلیاژها در حدود 500 MPa خواهد بود. این آلیاژها قابلیت جوشکاری ندارند و اتصال آنها اغلب به صورت مکانیکی مثل پرچکاری است (شکل ۳-۴۵).

گروه هشتم از آلیاژهای کار شده آلومینیم، بسیار تخصصی است و اغلب در کاربردهای خارج جو از آنها استفاده می‌شود. این آلیاژها دارای استحکام فوق العاده زیادی هستند. و برای بالا رفتن استحکام آنها از دیگر عناصر برای تولید آلیاژ استفاده می‌کنند (شکل ۳-۴۶).

◀ آلیاژهای ریختگی آلومینیم:

تولید قطعات به روش‌های مختلف ریخته‌گری یکی از مهمترین روش‌های تولید است. آلومینیم امکان ریخته‌گری به روش‌های ثقلی در قالب‌های ماسه‌ای و فلزی و همین‌طور قالب‌گیری در قالب‌های تحت فشار را داراست. این قابلیت‌ها، امکان تولید قطعات با کیفیت بالا را فراهم می‌کند. آلیاژهای ریختگی آلومینیم که حاوی سیلیسیم حدود $(5-15\%)$ در ترکیب آلیاژی خود هستند، این امکان را به آلیاژ می‌دهند که به خوبی در قالب سیلان کرده و تمامی حفره‌های آن را به خوبی پر کنند. باید توجه داشت اضافه کردن سیلیسیم زیاد، آلیاژ تولید شده را شکننده می‌کند.

کد گذاری آلیاژهای ریختگی آلومینیم همانند آلیاژهای کار شده به صورت عددی انجام می‌شود، با این تفاوت که یک نقطه میان عدد سوم و چهارم آن قرار می‌گیرد. اولین عدد سمت چپ نشان‌دهنده عنصر آلیاژی غالب، رقم دوم و سوم نشان‌دهنده نوع آلیاژ و عدد بعد از نقطه نشان‌دهنده نوع تولید است که



شکل ۳-۴۴



شکل ۳-۴۵ پرچکاری بال هواپیما



شکل ۳-۴۶ شاتل



شکل ۳-۴۷ کاربردهای آلیاژهای آلومینیم

می‌تواند + (صفر) به مفهوم حالت ریخته‌گری شده و یک برای حالت شمش باشد. برای مثال آلیاژ 204.0، آلیاژی از آلومینیم که حاوی مس در ترکیب خود است و به صورت ریخته‌گری تهیه می‌شود. جدول زیر کدگذاری و عناصر آلیاژی غالب را در آلیاژهای ریختگی آلومینیم، نشان می‌دهد. (شکل ۳-۴۷)

جدول آلیاژهای ریخته‌گری آلومینیم

آلومینیم با خلوص ۹۹٪ و بالاتر مس	۱xx.x
سیلیسیم با مس یا منیزیم یا هر دو سیلیسیم	۲xx.x
منیزیم روی قلع	۳xx.x
روی قلع	۴xx.x
سایر عناصر گروههای استفاده نشده	۵xx.x
	۷xx.x
	۸xx.x
	۹xx.x
	۶xx.x



آلومینیم دارای خواص جالب توجهی است، که شاید پیر سختی از جالب‌ترین آن‌ها باشد. در طی پیر سختی که یکی از عملیات‌های سخت‌کاری آلومینیم است، آلیاژهای آلومینیم در دمای محیط و با گذشت زمان که می‌تواند از چند ساعت تا چند ماه به طول بینجامد، دچار افزایش در استحکام خواهد شد. درست به همین دلیل است، که پرچ‌های بدنه هواپیما را از آلیاژهای پیر سخت‌شونده آلومینیم می‌سازند.



شکل ۳-۴۹



شکل ۳-۴۸

تیتانیم

تیتانیم فلز نسبتاً جدیدی است که به خانواده فلزات مهندسی سبک وزن اضافه شده است نیاز صنایع هوایی به مواد جدید با خصوصیاتی همچون مقاومت بالا در مقابل ضربه، وزن سبک و دمای ذوب بالا، عامل اصلی استفاده از تیتانیم و آلیاژهای آن شد. دمای ذوب این فلز که در حدود 1700°C است، توانایی‌های خاصی به این فلز در دماهای بالا می‌دهد. هم اکنون این فلز به دلیل مقاومت به خوردگی بالایی که دارد در صنایع شیمیایی و مهندسی پزشکی هم بکار گرفته می‌شود (شکل‌های ۳-۵۰ و ۳-۵۱).



شکل ۳-۵۰



شکل ۳-۵۱

خواص و کاربرد تیتانیم


تیتانیم دارای نسبت استحکام به وزن بالایی است و در دماهای بسیار بالا این مقاومت را به خوبی حفظ می‌کند. درست به همین دلیل است که این عنصر به شدت مورد توجه صنایع هوافضاست. این آلیاژ در حدود ۲۵-۳۵٪ وزن موتورهای جدید هواپیماها را تشکیل می‌دهد. به کارگیری تیتانیم در بدنه و اسکلت هواپیما و سفینه‌های فضایی نیز به همین دلیل به شدت مورد توجه است. برای مثال در ساخت یک هواپیمای جنگنده در حدود ۷۰۰۰ کیلوگرم از این فلز استفاده می‌شود که ۳۴٪ وزن آن را تشکیل می‌دهد. مخزن سوخت موشک‌ها نیز از همین عنصر تهیه می‌شود. تیتانیم فلز بسیار فعالی است و مانند آلومینیم یک لایه اکسید بسیار چسبنده در سطح خود تولید می‌کند، که باعث می‌شود در محیط‌های خورنده مقاومت بسیار خوبی از خود نشان دهد. این فلز در محیط‌هایی که شرایط بسیار سخت حاکم است از نقطه نظر خوردگی در مقایسه با مس و فولادهای زنگ نزن مقاومت بسیار بیشتری دارد. از همین روزت که از آن در صنایع شیمیایی و مهندسی عمومی استفاده‌های وسیعی می‌شود. از جمله کاربردهای جدید این فلز در پزشکی است. تیتانیم و آلیاژهای آن در مقایسه با فولاد زنگ نزن مقاومت بسیار خوبی از خود در برابر مایعات بدنه نشان می‌دهد. این فلز به دلیل بی اثر بودنش، با بافت بدنه سازگاری زیادی دارد و دفع نمی‌شود. از این رو اغلب اعضا و پروتزهای خارجی از این فلز ساخته می‌شوند.

از کاربردهای پزشکی تیتانیم، استفاده از آن در پروتزهای دندانی است، که شامل یک قطعه تیتانیمی که به صورت پیچ در داخل استخوان فک جاسازی می‌شود و یک دندان که از جنس نوعی سرامیک خاص است به آن پیچ می‌شود (شکل ۳-۵۲). علاوه بر کاربردهایی که بیان شده در ماشین‌کاری از اهمیت خاصی برخوردار است، تیتانیم به صورت تیتانیم کارباید و تیتانیم نیتراید به منظور افزایش مقاومت به سایش ابزارهای برشی، بر روی آن‌ها پوشش داده می‌شوند. تیتانیم نیتراید همان پوشش طالبی رنگی است که بر روی اغلب ابزارهای برش مشاهده می‌کنید.

عنصر اصلی در تشکیل رنگ سفید در صنایع رنگ، اکسید تیتانیم است که همان ماده خام و اولیه برای تولید و استحصال این عنصر محسوب می‌شود. ماده اصلی سفید رنگی که در کاغذهای تحریر به چشم می‌خورد و رنگ‌های سفیدی که برای دیوار مورد استفاده قرار می‌گیرد اکسید تیتانیم است. (شکل ۳-۵۳)



شکل ۳-۵۲ کاشت دندان مصنوعی روی لثه

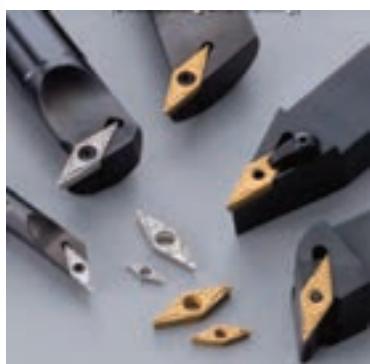

شکل ۳-۵۳ ابزارهای روکش شده با تیتانیم

سایر فلزات غیر آهنی سبک

Mg منیزیم

مشخصات ظاهری: منیزیم فلزی است نرم، به رنگ سفید نقره‌ای که از سبک‌ترین فلزات است.



شکل ۳-۵۴

در مقابل اکسیدشدن و خوردگی مقاومت کمی دارد و استحکام آن نیز کم است. منیزیم به صورت پودر و براده و در حالت مذاب، به سرعت می‌سوزد به همین دلیل به هنگام ذوب و ریخته‌گری، منیزیم و آلیاژهای آن باید تماس مذاب را با اکسیژن قطع کرد. منیزیم در هنگام سوختن نور زیادی تولید می‌کند.



کاربردها

منیزیم به دلیل استحکام کمی که دارد، برای ساخت قطعات صنعتی استفاده نمی‌شود. از منیزیم به عنوان یک ماده گوگردگیر و جاذب اکسیژن در ریخته‌گری فلزات استفاده می‌شود. همچنین در ساخت وسایل آتش بازی و نورافشانی به خاطر سوختن سریع و تولید نور زیاد کاربرد دارد. آلیاژهای منیزیم دارای وزن سبک است و براده برداری از آن بهتر از فلزات دیگر است.

توجه: برای براده برداری از آلیاژهای منیزیم دار، از مایع خنک کننده غیر از آب مانند روغن متله و روغن چغندر استفاده شود چون براده‌های ظرفی این آلیاژ به راحتی آتش می‌گیرند.



شکل ۳-۵۵



شکل ۳-۵۶

مشخصات ظاهری: بریلیم فلزی است سخت و شکننده به رنگ سفید

نقره‌ای



شکل ۳-۵۷

ویژگی‌ها

قابلیت حرارتی فوق العاده زیاد و دارای قابلیت الکتریکی خوب است.

کاربردها

کاربرد عمده بریلیم در سخت کردن مس و نیکل در مفرغ‌های بریلیم است. بریلیم کاربرد وسیعی در صنایع نظامی، الکترونیکی و اتمی دارد. مانند ساخت مخروط دماغه موشک، شمع موتور هوایپما، بوتهای ذوب آلیازهای مس به همراه بریلیم در یاتاقان لوكوموتیو، فنر، ابزارهای ضد جرقه و قالب‌های پلاستیک کاربرد دارند. آلیازهای بریلیم - نیکل برای ساخت فنرها به دلیل دوام بالا در مقابل پیچش مورد توجه است.



شکل ۳-۵۸



شکل ۳-۵۹

ارزشیابی پایانی

۱. مهمترین فلزات سبک که در صنعت کاربرد دارند کدامها هستند؟
 ۲. مهمترین خاصیتی که فلزات سبک دارند چیست؟ در مورد آن توضیح دهید.
 ۳. دلیل مقاومت به خوردگی در آلومینیم چیست؟
 ۴. از مهمترین خواص آلومینیم به چند عدد اشاره کنید و کاربردهای مرتبط با آنها را بیان دارید.
 ۵. مفهوم آلیاژ کارشده و آلیاژ ریختگی چیست؟
 ۶. مفهوم هر یک از کد گذاری‌های زیر را بیان کنید.
- 2014-O 7075-T6 6061-H 5052-F
۷. از مهمترین خواص مس که آنرا از دیگر فلزات متمایز کرده را نام ببرید و کاربرد هر کدام را بگویید.
 ۸. مهمترین آلیاژهای مس کدامها هستند و در تولید آنها چه عناصر آلیاژی به کار رفته است؟ از کاربردهای هر آلیاژ مس مثالهایی بیاورید.
 ۹. روکش‌های ابزارهای برش اغلب از چه ترکیب شیمیایی هستند؟



پرسش:

۱. شکل زیر نشان دهنده کاربرد مس در تولید رادیاتورها در خودروهای است کدام خاصیت مس باعث شده است تا این عنصر در این کاربرد به کار گرفته شود؟



۲. شاتون‌ها در خودروها وظیفه انتقال حرارت و نیرو را از پیستون به میلنگ به عهده دارند. در تصویر زیر شاتون مشاهده می‌شود که در انتهای آن بوش برنزی در داخل آن جا زده شده است. فکر می‌کنید چرا از این آلیاژ در این ناحیه استفاده شده است؟ دلیل وجود شیارهای ضربه‌بری درون این بوش را تحقیق کنید.



۳. پروانه قایقهای و کشتی‌های کوچک را اغلب از جنس آلیاژهای مس تولید می‌کنند فکر می‌کنید چرا از این آلیاژها در این کاربردها استفاده می‌شود؟

۴. هنر مسگری از هنرهای قدیمی ایرانیان است و دیگرها و قابلمه‌های مسی را کمتر کسی است، که ندیده باشد. فکر می‌کنید چرا از مس در زمانهای قدیم به وفور برای ساخت این وسائل منزل استفاده می‌شده؟ سفید کردن ظروف مسی از مهمترین مراحل در تولید این ظروف است، می‌دانید چرا لازم است، این ظروف را سفیدگری کرد؟



۵. اغلب شیرآلات منازل از برنج و آلیاژهای آن تولید می‌شوند، چرا این آلیاژها تا به این حد در این کاربردها به کار گرفته می‌شوند؟



۶. اسبک قطعه‌ای در موتور خودرو است که حرکات میله بادامک را به سوپاپ منتقل می‌کند. این وسیله از آلومینیم ساخته می‌شود و سری از جنس تنگستن کارباید دارد. توضیح دهید این طراحی به کدام دلیل است؟ در مورد روش تولید این قطعه تحقیق کنید.



۷. ظروف آلومینیمی در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه بوده‌اند و کاربردهای زیادی یافته‌اند. با توجه به سوال ۴ بیان کنید که چرا این نوع از وسایل منزل جای وسایل مسی را گرفته‌اند؟



۸. چرا در ماشین کاری آلومینیم، بر عکس فولادها به ندرت از مایع خنک کننده استفاده می شود؟
۹. مزایای به کار گیری آلومینیم در قوطی های اسپری و قوطی های نوشیدنی ها را بیان کنید.
۱۰. تحقیق کنید در تولید بدنه سازه های فضایی از کدام سری از آلیاژ های آلومینیم استفاده می شود؟
۱۱. براده های حاصل از ماشین کاری برنج به چه صورت است، علت این نوع براده را با توجه به خواص مکانیکی این آلیاژ بیان کنید.
۱۲. تحقیق کنید پوکه فشنگ به چه روشی تولید می شود.
۱۳. برای ماشین کاری یک قطعه از جنس سوپر آلیاژ ها کدام ابزار مناسب است و چرا؟
 الف) ابزارهای فولاد تندبر ب) ابزارهای تنگستن کارباید ج) ابزارهای سرامیکی

فصل چهارم: مواد غیرفلزی

◀ اهداف رفتاری

پس از آموزش این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود:

- سرامیک را تعریف کند.
- انواع سرامیک‌ها را نام ببرد.
- خصوصیات انواع سرامیک‌ها را شرح دهد.
- خصوصیات شیشه را شرح دهد.
- پلاستیک را تعریف کند.
- انواع پلاستیک‌ها را نام ببرد.
- خصوصیات پلاستیک‌ها را شرح دهد.
- ترمопلاست را شرح دهد.
- کابرد ترمопلاست را شرح دهد.
- ترموموست‌ها را شرح دهد.
- کابرد ترموموست را بیان کند.
- الاستومر را شرح دهد.
- کاربردهای الاستومر را بیان کند.

مواد غیر فلزی



شکل ۴-۱

سرامیک‌ها:

مقدمه

سرامیک‌ها موادی هستند که هر سه نوع پیوند کووالانسی، یونی و گاهی اوقات پیوندهای فلزی را دارند. این مواد ترکیبی از فلزات و غیرفلزات هستند که اغلب از اکسیدها، نیترات‌ها و کاربیدها تشکیل شده‌اند. از آن جمله می‌توان به گرانیت و الماس اشاره کرد، در کل می‌توان گفت سرامیک‌ها مواد جامد مصنوعی هستند که جزو فلزات و پلاستیک‌ها نیستند و از سرامیک از یک واژه یونانی به مفهوم کوزه سفالی گرفته شده است، از این رو آشکار است که کاربرد سرامیک‌ها دارای قدمت طولانی است. امروزه طیف وسیعی از مواد را به این نام می‌شناسند که چندان به خاک رس پخته شده که آن را سفال می‌نامند ربطی ندارند، سرامیک‌ها موادی بسیار سخت و ترد هستند که از مواد معدنی تولید شده مقاومت به حرارت بسیار زیادی دارند. در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان سرامیک‌ها را به:

◀ سرامیک‌ها با مصارف عمومی

◀ سرامیک‌های مهندسی

◀ شیشه‌ها.

تقسیم‌بندی کرد.

خواص سرامیک‌ها:

سرامیک‌ها در دماهای بالا مانند یک سیال روان می‌شوند. در این شرایط می‌توان آن‌ها را به خوبی شکل داد و به شکل دلخواه در آورد (شکل ۴-۲).

سرامیک‌ها در دمای بالا استحکام خود را حفظ کرده و به همین دلیل در صنعت کاربردهای زیادی را دارند در مقابل سرامیک‌ها از استحکام کششی بسیار کمی برخوردارند ضمن آن که شکننده و به ضربه و ترک حساس هستند.

سختی بالای این مواد باعث شده تا استفاده از سرامیک‌ها در تولید ابزارهای برش و مواد ساینده افزایش یابد. ابزارهای سرامیکی هم‌اکنون در صنعت به



شکل ۴-۲

منظور برش فلزاتی که استحکام بالایی دارند کاربردهای وسیعی پیدا کرده و بسیار مورد توجه است (شکل ۴-۳).

پایداری شیمیایی و حرارتی این مواد و مقاومت فشاری خوب آنها در دماهای زیاد، موجب شده تا از سرامیک‌ها در تولید پوشش‌های مقاوم به حرارت نیز استفاده شود. هم‌اکنون تولید سرامیک‌هایی با دمای سیلان 390°C که خواص مکانیکی خوبی از خود در دمای زیر نشان می‌دهند، به عنوان مواد نسوز در صنعت استفاده می‌شود.



شکل ۴-۳ ابزار برش تولید شده از سرامیک برای تراشکاری فلزات



شکل ۴-۴ به کار گیری سرامیک در وسایل حرارتی

این گروه از سرامیک‌ها را همه می‌شناسیم و کاربرد زیادی در وسایل خانگی و ساختمان سازی دارند. کاشی‌ها، سرامیک‌های ساختمانی و حتی سنگ‌ها (که سرامیک‌های طبیعی هستند) برای تزئین و ساخت ساختمان‌ها به کار می‌روند این مواد به دلیل مقاومت به سایش، زیبایی و پایداری در شرایط محیطی بسیار مورد توجه هستند. سهولت در تولید این سرامیک‌ها به دلیل وجود خاک رس (که اساسی‌ترین قسمت آن‌هاست) تولید آن‌ها را مقرن به صرفه کرده است. خاک رس به وفور در طبیعت یافت می‌شود نیاز به تخلیص هم نداشته و به راحتی قابل استخراج است. (شکل‌های ۴-۴ و ۴-۵)

سیمان‌ها جزء خانواده سرامیک‌ها هستند که از استحکام فشاری خوبی برخوردارند.

ولی سایر خواص مکانیکی سیمان‌ها چندان مطلوب نیست، بالاخص در برابر خمس و کشش بسیار ضعیف بوده و چنان‌چه ضربه به آن‌ها وارد آید به آسانی می‌شکنند. لذا به منظور حل این مشکل در تولید بتون که ترکیبی خاص شامل سیمان است، آنرا به اصطلاح مسلح می‌کنند یعنی به کمک میلگرد‌های فولادی آج دار که در میان لایه‌های بتون قرار می‌گیرد، استحکام کششی آنرا افزایش می‌دهند. (شکل ۴-۶)



شکل ۴-۶ بتون مسلح



شکل ۴-۵ کاربرد سرامیک در تزئینات ساختمانی

در خانواده سیمان‌ها، سیمان پرتلند از اهمیت خاصی برخوردار است و در حجم وسیع تولید می‌شوند. برای تولید این سیمان آهک و خاک رسی خاصی را در آسیاب‌های بزرگ ریخته که علاوه بر خرد شدن مواد واکنش شیمیایی هم رخ می‌دهد با هم مخلوط کرده و آسیاب می‌کنند (شکل ۴-۷).



شکل ۴-۷ کارخانه تولید سیمان



شکل ۴-۸ دیواره کوره از جنس سرامیک

◀ سرامیک‌های مهندسی

مواد نسوز از جنس سرامیک اغلب به صورت بلوک یا همان آجر نسوز در صنعت ساختمان‌سازی استفاده می‌شود. از کاربردهای این گونه نسوزها می‌توان به عایق‌کاری دیوارهای کوره‌های پخت آجر، کوره تولید فلزات و تولید شیشه‌ها و کوره‌های عملیات حرارتی اشاره کرد (شکل ۴-۸).


ترکیب شیمیایی نسوزها، تعیین کننده میزان حرارتی است که توسط این مواد تحمل می‌شود، اندازه دانه به کار گرفته شده هم حائز اهمیت است زیرا اندازه تخلخل‌ها را در آجر تولیدی مشخص می‌کند. از سرامیک‌ها برای برش،

سنگزنی و پرداخت مواد نرم‌تر استفاده می‌شود (شکل ۴-۹). بنابراین اولین خاصیتی که از این مواد در برآده‌برداری از قطعات انتظار داریم مقاومت به سایش است. البته از سوی دیگر لازم است، از سختی کافی برخوردار باشند تا بتوانند در ماده در حال برش نفوذ کنند. حرارت بسیار زیاد تولید شده حین فرایند برش توسط ابزار برش نیز باید را تحمل شود و ابزار مذکور مقاومت به حرارت مناسبی هم داشته باشند که تمامی این خواص در سرامیک‌ها موجود است.



شکل ۴-۹

الماس چه به صورت طبیعی و یا مصنوعی، به عنوان ماده‌ای ساینده جزء خانواده سرامیک‌ها شناخته می‌شود. با این وجود الماس‌ها بسیار گران‌قیمت بوده و کاربردهای خاصی دارند. از جمله دیگر سرامیک‌ها که در صنعت به عنوان مواد ساینده و ابزارهای برشی مطرح است اکسید آلومینیم است. در صنعت از مواد ساینده در اشکال مختلف استفاده می‌شود که می‌توان به صورت چسبیده به یکدیگر، یا حالت پوشش تنها باشد. در حالت اول مانند سنگ‌های سنگزنی بلورهای سرامیک به کمک چسب‌ها و رزین‌های خاص به یکدیگر چسبانیده می‌شوند تا یک دیسک یا همان سنگ، سنگ زنی را تشکیل دهند. فضای تو خالی ایجاد شده میان ذرات باعث می‌شود تا سنگ به راحتی توسط هوا و مایع خنک‌کننده، خنک‌شده و عملیات برآده‌برداری به سهولت رخ دهد (شکل ۴-۱۰).

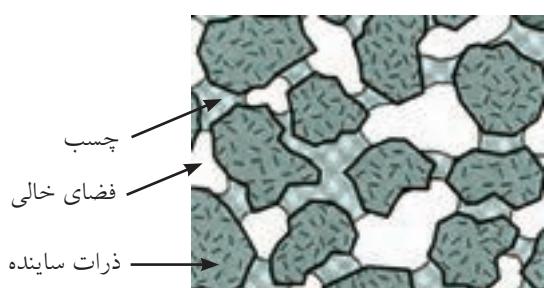

شکل ۴-۱۰

در حالت دوم مواد به صورت پوشش بر روی ورق‌های ضخیم به عنوان کاغذ سنباده مورد استفاده قرار می‌گیرند و برای کاربردهای سبک مثل برآده‌برداری از روی چوب، پلاستیک و پرداخت فلزات استفاده می‌شوند (شکل ۴-۱۱). از کاربردهای دیگر مهندسی سرامیک‌ها می‌توان به نیمه هادی‌ها اشاره کرد.



شکل ۴-۱۱ کاغذ سنباده

این مواد در صنعت الکترونیک کاربردهای فراوانی دارند. در فلزات الکترونها به صورتی به اتم‌ها متصل‌اند که به راحتی قادر هستند میان اتم‌ها حرکت کرده و جریان الکتریکی را از خود عبور دهند این خاصیت همان رسانش است. ولی مواد نارسانا به شدت الکترون‌های خود را مقید می‌سازند و اجازه رد و بدل شدن آن‌ها را میان اتم‌ها نمی‌دهند، به همین دلیل هیچ گونه جریانی میان این مواد وجود ندارد. در حالی که نیمه‌رساناهای خواص میان این دو گروه از مواد را دارند. این عناصر در دمای صفر مطلق خواص نارسانایی داشته و لی چنان‌چه دما بالا رود و به اتم‌ها انرژی کافی برسد، رسانش در آن‌ها رخ خواهد داد. این دما اغلب در دمای محیط است و این مواد در این دما رسانا هستند. (شکل‌های ۴-۱۲ تا ۴-۱۴)


۴-۱۲ تا ۴-۱۴



شکل ۴-۱۲



شکل ۴-۱۳

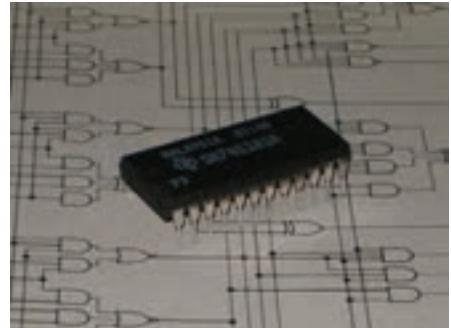

شکل ۴-۱۴



در میان ابزارهای برش، الماس از بیشترین سختی برخوردار است. دلیل این استحکام وجود پیوندهای کووالانسی قوی میان اتم‌های این ماده است، در حقیقت الماس ساختاری کاملاً منشکل از اتم‌های کربن دارد. در سال ۱۹۵۰ الماس مصنوعی از گرافیت در فشاری بالغ بر 1000°C و 3000 MPa تولید شد. ماده تولید شده اصلاً شفاف نبوده و تیره است و از آن برای تولید ابزارهای برش و به عنوان مواد پرداخت کننده استفاده می‌شود. (شکل ۴-۱۵)



شکل ۴-۱۵ الماس و ساختار

شیشه‌ها

شیشه‌ها را از پنجره‌ها و بطری‌ها به‌خاطر می‌آوریم. ممکن است تجربه شکسته شدن لیوان شیشه‌ای را در اثر شوک حرارتی ناشی از آب جوش را داشته باشید. قدمت شیشه به حدود ۷۰۰۰ سال پیش باز می‌گردد، در آن دوران شیشه را از ذوب کردن سنگ سودا و شن ساحل می‌ساختند. در حدود ۳۰۰ سال پیش از میلاد اولین پنجره شیشه‌ای با ریختن مذاب شیشه بر روی یک تخته سنگ تولید شده است.

امروزه شیشه با همان اصول قبلی تولید می‌شود بدین ترتیب، از ترکیب شن ساحل که ماده اصلی آن SiO_2 است و نمک‌ها با حرارت دادن تا 1720°C ترکیب به حالت روان در می‌آید و با مذاب آن شیشه تولید می‌کنند.

شیشه‌ها را می‌توان به راحتی بازیافت کرد. مواد خام تا دمای زیادی گرم شده سپس از میان غلتک عبور داده می‌شود تا تختال‌های شیشه‌ای تولید شوند. برای تولید بطری‌های شیشه‌ای از روش دمش استفاده می‌شود. فشار هوا شیشه را آنقدر منبسط می‌کند تا با فشرده شدن آن به بدنی داخلی قالب شکل داخل قالب را به خود بگیرد بطری شیشه‌ای تولید می‌شود. (شکل ۴-۱۶)

ضریب انبساط حرارتی شیشه بسیار بالاست و این در حالی است که ضریب انتقال حرارت آن پایین است. لذا از آن می‌توان به خوبی در کاربردهای خانگی استفاده کرد. یکی از انواع شیشه، پیرکس است در این نوع خاص از شیشه با اضافه شدن اکسیدبور به شیشه معمولی انبساط حرارتی آن پایین آمده و مقاوم به شکست در اثر شوک حرارتی می‌شود. از همین روست که این نوع از شیشه کاربردهای وسیعی در وسایل آشپزخانه و لابراتوارها دارد و مقاومت زیادی به خوردگی و مواد شیمیایی از خود نشان می‌دهد. (شکل ۴-۱۷)



شکل ۴-۱۶



شکل ۴-۱۷ کاربردهای خانگی شیشه

پلاستیک‌ها

مقدمه

پلاستیک‌ها مواد مصنوعی جدیدی هستند که به دلیل خواصی مانند سبکی، عایق حرارت و جریان الکتریکی در صنعت کاربردهای فراوانی دارند. نایلون که از مهمترین الیاف ساخته دست بشر است، بعد از جنگ جهانی اول ساخته شد ولی تا اوایل ۱۹۴۰ که در جوراب به کار گرفته شد، کاربرد عمومی نداشت. پلی‌اتیلن نیز به عنوان یکی از مواد پلاستیکی مهم در چند دهه اخیر ساخته شده است و برای تولید انواع پاکت‌های پلاستیکی در صنعت بسته‌بندی استفاده شده است. به طور مثال به مواد به کار رفته در ساخت قطعات خودرویی که در آن سوار می‌شوید دقیق کنید که چند درصد آن از پلاستیک تولید شده است.

پلاستیک‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند:

ترموپلاست‌ها


ترموست‌ها

الاستومرها



شکل ۴-۱۸ شکل پلیمر

پلاستیک‌ها از منابعی مانند گیاهان، نفت خام و ضایعات حیوانی استحصال می‌شوند. پلاستیک‌ها از نقطه نظر ساختاری از دسته پلیمرها هستند. پلیمرها مولکول‌های بزرگی از مواد آلی هستند که پایه کربنی داشته و از اتصال مولکول‌های کوچک (مونومر) به یکدیگر ایجاد می‌شوند (شکل ۴-۱۸). اصطلاح ماده آلی همان‌گونه که از نام آن برگرفته شده از ماده از موجودی زنده و یا موجوداتی که زمانی زنده بوده‌اند تولید می‌شوند. این ماده آلی می‌تواند از اجزای یک گیاه و یا نفت که خود منشأ جانوری دارد، باشد. در مجموع عنصر کربن در تمامی مواد آلی وجود داشته و در ترکیب با عناصری همچون هیدروژن، نیتروژن و کلر و فلوئور مواد آلی تولید می‌شود. به عنوان مثال در مولکول پلی‌اتیلن PE، اتم‌های کربن با هیدروژن، پیوند کووالانسی برقرار کرده است.

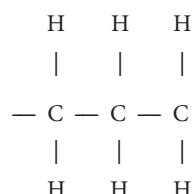

خواص پلاستیک‌ها

با نگاهی کوتاه به اطراف خود، به مناظر طبیعی شهرها، روستاهای، حاشیه جاده‌ها و رودخانه‌ها درخواهید یافت که زباله‌های پلاستیکی که نشانه بی‌توجهی ما در حفظ محیط زیست اطرافمان است، چه مناظر نامطبوعی ایجاد کرده‌اند. خوب است بدانید زمان لازم برای تجزیه طبیعی این مواد بسیار طولانی‌تر از مواد فلزی است و پایداری آن‌ها در محیط بسیار زیاد است (شکل ۴-۱۹).

با وجود این مضرات، خواص ویژه‌ای از پلاستیک‌ها وجود دارد، که مصرف آن‌ها را بسیار مورد توجه قرار داده است و این خواص عبارت‌اند از:

۱. این مواد مقاومت زیادی نسبت به خوردگی در محیط و یا محیط‌های خورنده دارند (شکل ۴-۲۰).



شکل ۴-۱۹ شرایط نامطلوب محیط ناشی از انباشته شدن زباله‌های پلاستیکی.



شکل ۴-۲۰ گالن‌های پلاستیکی نگهدارنده اسید

۲. این مواد دارای چگالی کمتر از آب هستند و اغلب بر روی آب شناورند.
۳. این مواد هر چند تغییر شکل‌های زیادی را تحمل می‌کنند ولی استحکام کمتر از فلزات دارند اما به خاطر وزن کمی که دارند نسبت استحکام به وزن آن‌ها قابل توجه است.
۴. اغلب مواد ترمومپلاست مقاومت کمی نسبت به دمای بالای 100°C دارند و در دماهایی نه چندان زیاد سیالیت خوبی از خود نشان می‌دهند استحکام آن‌ها با افزایش دما کاهش می‌یابد.
۵. پلاستیک‌ها بسیار شفاف هستند و امکان تولید در رنگ‌های مختلف را دارند. و تعدادی از آن‌ها را می‌توان آب‌کاری کرد.

ترموپلاست‌ها



شکل ۴-۲۱ لوله پلی‌ایتیلن (PE)



شکل ۴-۲۲ پمپ از جنس PE



شکل ۴-۲۳ پلی‌پروپیلن (PP)



شکل ۴-۲۴ پلی‌ونیل‌کلراید (PVC)

این گروه از پلاستیک‌ها در اثر اعمال حرارت تغییر شکل می‌دهند، با اعمال نیرو و تغییر شکل مورد نظر را می‌گیرند و با سرد شدن شکل جدید خود را حفظ می‌کنند. ۹۰٪ پلاستیک‌ها در حال حاضر از این گروه مواد هستند. این گروه از پلاستیک‌ها به راحتی قابلیت بازیافت دارند و استفاده مجدد از آن‌ها بدون آن‌که خواص آن‌ها تغییر کند، امکان‌پذیر است. از مهمترین پلاستیک‌های این گروه می‌توان به پلی‌ایتیلن (PE) اشاره کرد. تولید این ماده به دلیل فرایند تولید نه‌چندان پیچیده در اغلب مصارف مورد توجه است. تولید لوله از این ماده هم اکنون رایج شده است (شکل ۴-۲۱)، چرا که وزن کمتر و عمر بیشتری دارند. مزیت این نوع لوله‌ها نسبت به لوله‌هایی که از پلیمرهای دیگر ساخته می‌شوند مقاومت در برابر شکسته نشدن در مقابل زلزله و فشارهای زیاد است. این ماده با چگالی زیاد (HDPE) و چگالی کم (LDPE) تولید می‌شود (شکل ۴-۲۲).

پلی‌پروپیلن PP که شباهت زیادی به پلی‌ایتیلن دارد، دارای وزن مخصوص کم است و مقاومت به خوردگی زیادی از خود نشان می‌دهد. این پلیمر نسبت به محیط‌های اکسیدنده و نور ماوراء بنفس بسیار حساس بوده و تجزیه می‌شود ولی در برابر اسیدها و بازها مقاومت زیادی دارد. رنگ این ماده، سفید شیری و رنگ خود را به خوبی حفظ می‌کند. برای تولید لوازم و تجهیزات مواد شیمیایی و آزمایشگاهی اغلب از این ماده استفاده می‌کنند. (شکل ۴-۲۳).

پلی‌ونیل‌کلراید PVC نیز با کاربردهای وسیع در صنعت از همین خانواده است. از این ماده برای تولید لوله، دستکش و پنجره‌ها استفاده می‌شود. این ماده مقاومت زیادی به آب و مواد شیمیایی دارد ولی مقاومت چندانی به حرارت ندارد، از خاصیت‌های مهم این ماده امکان تولید آن به روش‌های گوناگون است. آکریلیک که برای تولید شیشه‌های پلاستیکی استفاده می‌شود، از گروه ترموموپلاست‌هاست. این ماده در ابتدا برای تولید شیشه‌های هوایپیما استفاده شد. شفافیت بسیار خوب و مقاومت به حرارت و ضربه عالی از ویژگی‌های آن است (شکل ۴-۲۴).

ترموست‌ها

در حین فرایند قالب‌گیری ترمومپلاست‌ها، مواد تشکیل دهنده دچار واکنش شیمیایی شده و نیروهای قوی بین مولکول مواد آن تشکیل می‌شود. این نیروها که از جنس نیروهای پیوندی کووالانسی است، از نیروهای واندروالس در مولکول‌های ترمومپلاستیک‌ها بسیار قوی‌تر است. این پیوند باعث می‌شود جسم تشکیل شده از این مواد دارای یک ساختار جامد بسیار قوی شود و بسیار پایدار باشد. از مهمترین ترموموست‌ها می‌توان فنل فرمالدئید که با نام تجاری باکالایت شناخته می‌شود نام برد. این پلیمر بسیار سخت و شکننده ولی مقاوم به حرارت و جریان الکتریکی است و در صنایع برق و الکترونیک کاربرد وسیعی دارد. این ماده در ساخت و تولید کلیدها و پریزهای برق مصرف زیاد دارد. (شکل‌های ۴-۲۵ و ۴-۲۶)



شکل ۴-۲۵ کلید و پریز از جنس فنل فرمالدئید



شکل ۴-۲۶ مقاومت حرارتی و الکتریکی بالای باکالایت‌ها از عوامل استفاده آن‌ها در تجهیزات برقی است.

ملامین فرمالدئید MF هم که از دیگر پلیمرهای این گروه است، مقاومت حرارت زیادی داشته و به دلیل مقاومت در برابر آب در تولید ظروف خانگی کاربرد دارد (شکل ۴-۲۷).



شکل ۴-۲۷ ملامین از جنس MF

الاستومرها



شکل ٤-٢٨

کریستوف کلمب و همراهانش اولین کسانی بودند که لاستیک طبیعی را در آمریکای جنوبی جایی که ساکنان آن توب‌های پلاستیکی برای بازی می‌ساختند، کشف کردند.

لاستیک طبیعی دارای ساختار زنجیره‌ای بسیار بلند و پیچیده است ولی لاستیک‌های مصنوعی دارای ساختارهای بسیار کوتاه هستند از همین روست که این ماده می‌تواند تا چند برابر طول خود کش بیايد و نیروهای بسیار زیادی را هم تحمل کند و با برداشتن نیروی اولیه از روی این مواد، شکل اولیه خود را حفظ کند. (شکل ٤-٢٨)



کاربردهای مهم الاستومرها در صنعت برای ساخت دو نوع لاستیک طبیعی (NR) و NBR است. لاستیک NR در کاربردهای صنعتی، مثل تولید لاستیک خودرو، ضربه‌گیرها و قطعات ارتعاش‌گیر استفاده می‌شود (شکل ٤-٢٩). ولی لاستیک NBR به دلیل مقاومت بسیار خوب نسبت به روغن در دماهای بالا، از آن برای تولید قطعات آببندی استفاده می‌شود، مثل کاسه نمدها و ارینگ‌ها.

(شکل ٤-٣٠)



شکل ٤-٢٩ لاستیک NR



شکل ٤-٣٠

ارزشیابی پایانی

۱. سرامیک چیست؟ به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
۲. خواص سرامیک‌ها را که باعث شده در کاربردهای خاصی به کار گرفته شوند را با ذکر کاربرد نام ببرید.
۳. نیمه‌رسانها از کدام گروه مواد هستند؟
۴. انواع پلاستیک‌ها را نام ببرید و تفاوت میان آن‌ها را بیان کنید.
۵. کاربردهای اصلی لاستیک طبیعی چیست؟



۱. سطح فضایپما مملو از پوشش‌هایی از جنس سرامیک است . خرابی هر جزء از این پوشش‌ها که در اثر برخورد اشیاء موجود در جو زمین یا به دلیل عدم نصب صحیح آن‌هاست، عواقب مصیبت باری به دنبال خواهد داشت. مثل اتفاقی که در سال ۱۹۸۶ برای یکی از فضایپیماها رخ داد و ۵ فضانور در آن حادثه کشته شدند. فکر می‌کنید این پوشش‌ها به چه دلیلی مورد استفاده قرار می‌گیرند؟




۲. چرخ‌های سنگ، همان طور که می‌دانید برای افزایش صافی سطح و برداشتن لایه‌های بسیار نازک از سطح فلزات به کار می‌آید. این چرخ‌ها همان طور که گفته شد، از ذرات ساینده از جنس سرامیک که کنار یکدیگر چسبانده شده‌اند، استفاده می‌کنند. در اثر کار زیاد فضای میان دانه‌ها پر شده و سنگ عملیات براده برداری را دیگر به درستی انجام نمی‌دهد. به منظور حل این مشکل لازم است لایه‌ای نازک از سطح سنگ برداشته شود، تحقیق کنید، بدین منظور از چه ابزار و با چه جنس‌هایی استفاده می‌شود؟

۳. تحقیق کنید بتن از چه عناصر اصلی تشکیل شده است و جزء کدام گروه از مواد است؟

۴. بدنه شمع خودروها از سرامیک با پایه اکسید آلومینیم ساخته می‌شود، چرا از سرامیک بدین منظور استفاده می‌شود؟



۵. یکی از سرامیک‌هایی که سالیان دراز کاربرد مقاومت به حرارت (نسوز) داشته است، آزبست است، در تصویر زیر ساختار این سرامیک را مشاهده می‌کنید. این ماده در حال حاضر منع قانونی جهت استفاده و به کارگیری دارد، تحقیق کنید، دلیل آن چیست؟

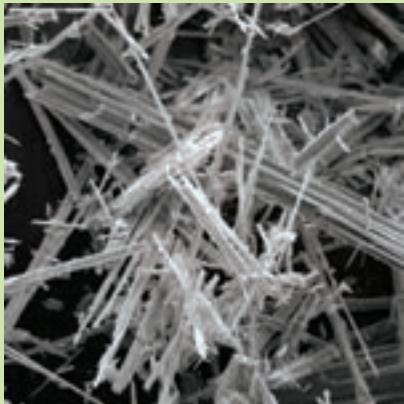

۶. در تولید سیم‌ها و کابل‌ها از پلیمرها (پلاستیک‌ها) به عنوان روکش استفاده می‌شود، دلیل اصلی این کاربرد چیست؟



۷. دسته‌های قابل‌نموده و تابه‌ها از چه نوع پلیمری ساخته شده است؟

۸. تحقیق کنید که چرا پلیمرها (بالاخص PE) در مجاورت نور آفتاب به سرعت دچار شکنندگی شدید می‌شوند؟

۹. وجود علامت زیر نشانگر قابلیت بازیابی مواد و یا وسیله‌ای است، که این علامت بر آن حک شده است. فکر



می‌کنید چنان‌چه این علامت بر روی یک شیئی پلاستیکی باشد، پلیمر سازنده آن از چه گروهی است؟





۱۰. تحقیق کنید موارد زیر اغلب از چه پلیمرهایی ساخته می‌شوند:

نوع پلیمر	وسیله
	لباس‌ها
	بطری‌ها
	چرخ‌دنده‌های کوچک
	تزئینات داخل خودرو
	ظروف آشپزخانه
	پاکت‌های پلاستیکی
	ظروف پلاستیکی



۱۱. روش‌های تولید قطعات از پلیمرها اغلب به گونه‌ای هستند که قطعه بی نیاز از مراحل تکمیلی تولید است. تصویر زیر روش تولید قطعات پلیمری را به روش تزریقی نشان می‌دهد. این روش تولید را توضیح دهد.

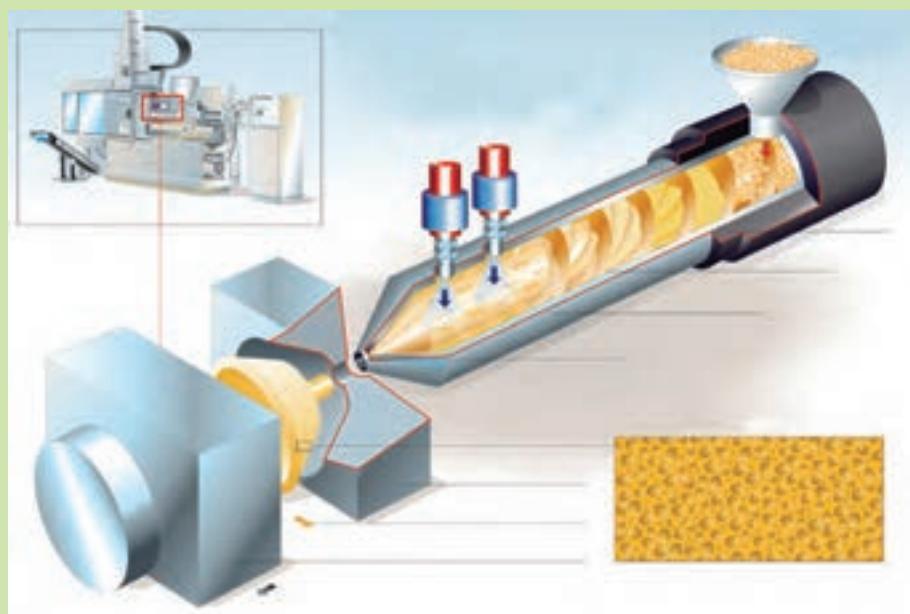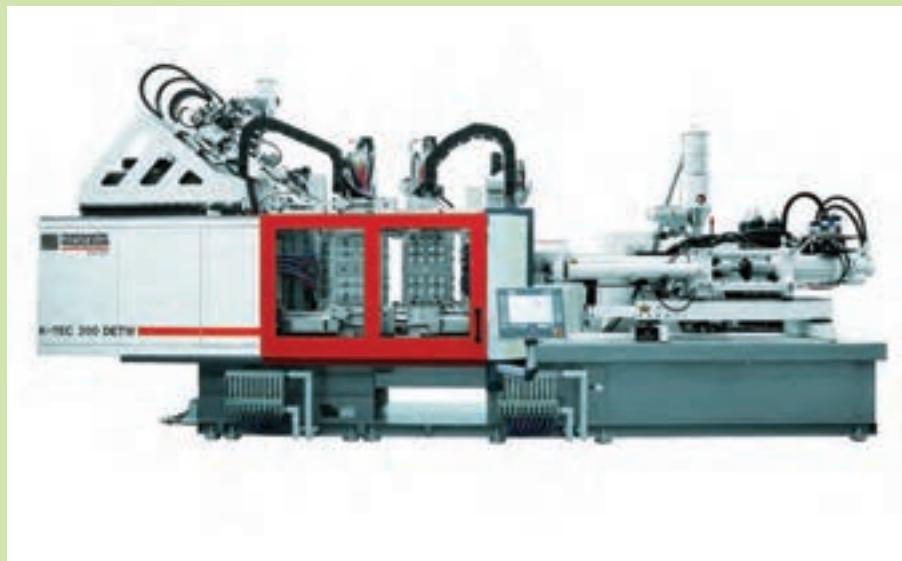

◀ اهداف رفتاری

- پس از آموزش این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود:
- روانکاری را تعریف کند.
 - نقش روانکاری در صنعت را بیان کند
 - ویسکوژیته را تعریف کند.
 - انواع روانکارها را نام ببرد.
 - خصوصیات روانکارها را شرح دهد.
 - انواع روانکارهای مایع را نام ببرد.
 - خصوصیات روانکارهای مایع را شرح دهد.
 - گریس‌ها را شرح دهد.
 - خصوصیات گریس‌ها را شرح دهد.
 - روغن‌های برش را شرح دهد.
 - وظایف روغن‌های برش را شرح دهد.
 - ویژگی‌های روغن‌های برش را شرح دهد.

فصل پنجم: مواد غیرفلزی

روانکاری

امروزه قطعاتی مثل چرخ‌دنده‌ها، بادامک‌ها و یاتاقان‌ها با دقت زیاد تولید می‌شوند تا بتوان آن‌ها را در کاربردهایی که سرعت زیاد مورد نیاز است، استفاده کرد. ولی این قطعات را بدون روانکاری درست، هرگز نمی‌توان در سرعت‌های بالا به کار گرفت و چنانچه فرایند روانکاری با روانکار مناسب و به طرز صحیحی انجام نگیرد، این اجزا مستهلك خواهد شد. لذا روانکاری از اهمیت زیادی برخوردار است. روانکاری به منظور کم کردن اصطکاک میان دو جزء در تماس با یکدیگر به کار گرفته می‌شوند. ولی منشأ اصطکاک در کجاست؟


در حقیقت سطح واقعاً صاف وجود ندارد، و سطوح ماشین‌کاری شده، دارای پستی و بلندی‌هایی در اندازه میکرون هستند (شکل ۵-۱)، آنچه در حین تماس دو سطح با یکدیگر رخ می‌دهد، عبارت است از تماس نقاط دو در سطح است، نیروی فشاری باعث می‌شود تا این بلندی‌ها تغییر شکل پلاستیک پیدا کرده و به اصطلاح به یکدیگر جوش سرد بخورد. با فرایش نیروی فشاری، تعداد این نقاط زیادتر شده و نیروی لازم برای شکست این جوش‌ها زیادتر خواهد شد.

در حقیقت می‌توان گفت که:


"نیروی اصطکاک، مقاومت در برابر حرکت دو سطح در تماس با یکدیگر است."

همان‌طور که می‌دانید، وجود اصطکاک در اغلب ماشین‌آلات نامطلوب بوده و همواره در پی کم کردن و یا حذف آن هستیم چرا که باعث فرسایش، ایجاد حرارت و در نهایت کم شدن عمر تجهیزات خواهد بود. همان‌طور که بیان شد روانکاری از مهمترین روش‌های حل این مشکل است (شکل ۵-۲).

توجه داشته باشید هیچ‌گاه نمی‌توان اصطکاک را به طور کامل حذف نمود یعنی در حالت روانکاری هم اصطکاک وجود دارد. اصطکاک به وجود آمده در حالت روانکاری را اصطکاک‌تر و اصطکاک به وجود آمده در حالت عدم وجود روانکار را اصطکاک خشک می‌نامند.

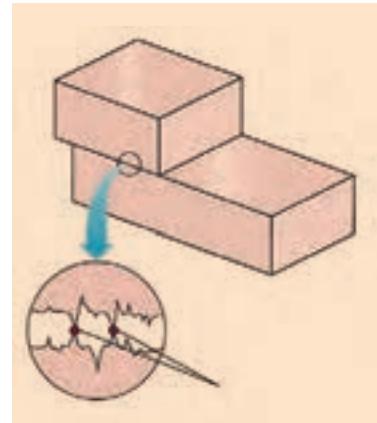

شکل ۵-۱ پستی و بلندی سطوح در تماس

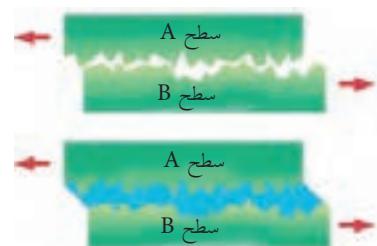

شکل ۵-۲ جداسازی سطوح توسط روانکار

همواره در تلاش هستیم تا اصطکاک خشک را با اصطکاک تر جایگزین کنیم. جداسازی سطوح در تماس با یکدیگر، توسط مقدار کافی از روانکار(روغن، گریس، ...) در سطوح فلزی صورت می‌پذیرد، میزان و نوع روانکار تابعی است از میزان بار اعمالی و سرعت دورانی آن.

از مهمترین خواصی که قابلیت یک روانکار مایع یا نیمه جامد را تعیین می‌کند ویسکوزیته یا گرانزوی است. برای آنکه درک بهتری از ویسکوزیته حاصل شود می‌توانید به نحوه سیلان عسل و آب توجه کنید. عسل به سختی شروع به جریان می‌کند زیرا این مایع دارای ویسکوزیته بالایی است. در مقابل آب ویسکوزیته کم به راحتی به سیلان در می‌آید و مقاومت چندانی در برابر جریان از خود نشان نمی‌دهد (شکل ۵-۳). در واقع مقاومت لایه‌های روانکار در برابر حرکت را ویسکوزیته می‌گویند. وجود ویسکوزیته بالا، در روانکارها باعث می‌شود تا آن‌ها یک قشر نازک بر روی سطوح در حال تماس تشکیل دهند و مانع از تماس مستقیم سطوح با یکدیگر شوند. هر چقدر نیروی میان سطوح بیشتر و سرعت محیطی قطعات کمتر باشد، لازم است از روانکارهایی با ویسکوزیته بالاتر استفاده شود.



شکل ۵-۳ مقایسه ویسکوزیته چند مایع

روانکار باید دارای خواصی همچون قابلیت کنترل اصطکاک ، فرسایش و دمای محیط کاری خود باشد تا بتواند به خوبی فرایند روانکاری را انجام دهد. براساس میزان گرانزوی روانکارها به سه دسته زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

◀ روانکارهای مایع

الف) روغن‌های خالص

ب) روغن‌های معدنی و مواد افزودنی

ج) روانکارهای سنتیک

◀ روانکارهای نیمه جامد

◀ روانکارهای جامد.

روانکارهای مایع

این نوع روانکارها، اغلب مایعاتی هستند که می‌توانند به خوبی با اعمال فشار هیدرولیکی به فضای میان دو سطح در حال روانکاری نفوذ می‌کنند و سطوح مورد نظر را روانکاری می‌کنند. علاوه بر روانکاری، این نوع از روانکارها گرمای میان سطوح در حال تماس را جذب کرده و آنرا از محیط خارج می‌سازند، این نوع از روغن‌ها از موادمعدنی مثل نفت خام و یا قطران زغال سنگ و یا از منابع طبیعی مثل گیاهان و بعضاً حیوانات ساخته می‌شوند. اغلب روغن‌ها به صورت مستقیم و خالص قابل استفاده نیستند، بنابراین، روغن‌ها را با مواد افزودنی خاصی ترکیب می‌کنند تا بتوانند ویسکوزیته کافی و خواص مورد نظر را در آن‌ها ایجاد کنند.

در حقیقت بیشتر از ۳۰۰ نوع روغن مایع وجود دارد که کاربردهای متنوعی را در بر می‌گیرند. در این میان کاربردهای زیر که دسته‌بندی نیز حساب می‌شوند از اهمیت بیشتری برخوردار هستند:

- روغن‌های خودرو
- روغن‌های چرخ دنده
- روغن‌های یاتاقان
- روغن‌های موتورهای الکتریکی
- روغن‌های کمپرسورهای یخچال

هر کدام از روانکارها و روغن‌های گفته شده دارای استاندارد خاصی هستند که شرح آن‌ها و خواص مربوط به آن در استاندارد مربوط اشاره شده است. از مهمترین انواع روغن‌های صنعتی روغن موتور خودروهاست که در وسعت زیادی به کار گرفته می‌شوند (شکل ۵-۴). استاندارد این نوع از روغن‌ها توسط SAE انجام شده است و از آنجا که این استاندارد از جامعیت کافی برخوردار است، در اغلب نقاط جهان به عنوان شماره‌گذاری رایج شناخته می‌شود. در این روش از عدد دورقیمی به عنوان ویسکوزیته در دمای پایین که با حرف W همراه است و عدد دورقیمی دوم (بدون حرف W) به مفهوم ویسکوزیته در دمای بالاست استفاده می‌شود. برای هر کدام از این اعداد در جداول خاص میزان ویسکوزیته و دمای قابل تحمل اشاره شده است. برای مثال



شکل ۵-۴ روغن‌های مورد استفاده در قطعات خودرو

(SAE 10W-40) به مفهوم روغن با ویسکوزیته ۱۰ در دمای پایین و ویسکوزیته ۴۰ در دمای بالا است . ممکن است در ادامه صرفاً یک عدد گزارش شود، (عدد دوم حذف شود) و این بدان مفهوم است که این روغن شرایط محیطی سرد و گرم را تحمل می‌کند. هرچقدر عدد به کارگرفته شده بزرگتر باشد، لزجت(گرانروی) بیشتر است.



ترکیب یک اسید چرب و باز را صابون می‌نامیم، کیفیت یک صابون متأثر از کیفیت اسید چرب آن است.

روانکاری‌های نیمه جامد(گریس‌ها)

گریس‌ها از انواع نیمه جامد روانکارها هستند که بسیار مورد توجه هستند. ترکیب شیمیایی این نوع روانکارها شامل روغن‌های معدنی و صابون، مواد افزودنی دیگر نیز به گریس‌ها اضافه می‌شوند تا خواص خاصی را در آنها ایجاد کنند. این مواد حین فرایند روانکاری تحت تأثیر فشار به حالت مایع در می‌آیند و با تمام شدن فرایند حالت جامد خود را باز می‌یابند. از جمله خواص گریس‌ها می‌توان به :

- الف) آببندی اجزاء که مانع ورود گرد و غبار به داخل اجزاء می‌شوند.
- ب) نیاز به بررسی و وارسی زیاد نداشته و اغلب تا مدت‌ها دوام دارند.
- ج) اغلب میزان کمی از آنها ، روانکاری خوبی را باعث می‌شوند.
- د) پایداری خوبی در محیط‌های گوناگون دارند.

گریس‌ها براساس نوع صابونی که در تولید آنها به کارمی رود طبقه‌بندی می‌شوند، چرا که اغلب کاربرد آنها به نوع صابونی که در آنها وجود دارد مربوط است. چهار نوع گریس در کاربردهای عمومی وجود دارند:

- ◀ گریس با پایه کلسیم
- ◀ گریس با پایه سدیم
- ◀ گریس با پایه لیتیم
- ◀ گریس با پایه باریم

گریس‌ها با پایه کلسیم مقاومت خوبی در برابر آب دارند ولی دمای بالا را تحمل نمی‌کند. از این گریس‌ها، برای روغن‌کاری پمپ‌ها استفاده می‌شود. نوع سدیم‌دار آن‌ها هرچند مقاومت به حرارت خوبی دارد و در بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌ها به کار می‌رود ولی مقاومت به آب، کمی دارد. (شکل‌های ۵-۵ و ۵-۶)



شکل ۵-۵

روانکارهای جامد

روانکارهای جامد لایه نازکی بر روی سطوح در تماس با یکدیگر قرار می‌دهند تا این سطوح به راحتی بر روی یکدیگر بلغزند. به کارگیری این نوع از روانکارها با پیشرفت تکنولوژیکی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این روانکارها دارای مقاومت بسیار کم، سختی کم، پیوستگی، پایداری حرارتی و خنثی بودن از لحاظ شیمیایی هستند. مواد غیرآلی مثل گرافیت، دی‌سولفیدمولیبدن، دی‌سولفید تنگستن و از جمله مواد آلی مووم‌ها از انواع روانکارهای جامد هستند. این نوع روانکارها را در کاربردهایی به کار می‌گیرند که از انواع دیگر روانکارها نتوان استفاده کرد. چرا که دمای زیاد و شرایط سخت مانع از به کارگیری دیگر انواع روانکارهاست. شرایط سخت، شرایطی است که استفاده از گریس یا روغن، آلودگی محیط را به وجود می‌آورد (در صنایع غذایی) یا در پروانه کشتی فقط استفاده از روانکار جامد امکان‌پذیر است زیرا روغن و گریس، شسته می‌شوند.



شکل ۵-۶

در کاربردی دیگر مانند دینام که نیاز به هدایت الکتریکی نیز همزمان وجود دارد فقط روانکار جامد قابل استفاده است.

روغن‌های برش (ماشین‌کاری)

روغن‌های برش در ماشین‌کاری‌ها به منظور کم کردن هزینه‌ها و افزایش سرعت تولید، مورد استفاده قرار می‌گیرند و در حدود ۲۰۰ سال قدمت دارند. در ابتدا با به کارگیری آب، ۳۰ تا ۴۰ درصد، سرعت برش افزایش یافت. اما موجب خوردگی فلزی شد.

۱۰ درصد انرژی مصرف شده حین فرایندهای ماشینکاری به صورت گرما تلف می‌شود. افزایش دمای ناحیه برش هرچند باعث می‌شود تا مقاومت قطعه در ناحیه برشکاری کاهش یابد و فلزات راحت‌تر بریده شود ولی معایبی همچون افزایش فرسایش ابزار و کم‌شدن عمر آن، کم‌شدن صافی سطح را باعث می‌شود. اغلب به دلیل زیاد بودن ظرفیت حرارتی آب، از آب به عنوان مایع کمکی در روغن‌های برش استفاده می‌شود.

امروزه روغن‌های مورد استفاده در براده‌برداری علاوه بر خنک‌کاری، عمل روانکاری و محافظت قطعه در مقابل خوردگی را نیز بر عهده دارند. در حقیقت عده‌ای از مواد افروزنده که به این روغن‌ها اضافه می‌شود، در ناحیه برش با فلز در حال برشکاری واکنش شیمیایی می‌دهند و علاوه بر تسهیل درامر برشکاری، لایه‌ای خاص بر روی سطح براده و قطعه تشکیل می‌دهند که باعث می‌شود که براده و قطعه کار اصطکاک کمتری با ابزار داشته باشند. این موضوع باعث خواهد شد که علاوه بر افزایش عمر ابزار، نیروی ماشینکاری نیز کاهش یابد و صافی سطح قطعه کار افزایش پیدا کند.

در (شکل ۷-۵) اثر وجود روغن برشکاری در شرایط مختلف (سرعت دورانی متفاوت و ابزار متفاوت) بر عمر ابزار نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید عمر ابزار در اثر وجود روغن برشکاری به شدت افزایش می‌یابد.



نکته

عمر ابزار در اثر استفاده از روغن برشکاری به شدت افزایش می‌یابد.

روغن برش، اثرات دیگری هم دارد که از آن جمله می‌توان به جذب ذرات و غبار ناشی از برشکاری، اشاره کرد. در پاره‌ای از موارد، بخارها و این ذرات از درجات سمیّت برخوردارند که این سیال مانع از پراکنده شدن آن در محیط اطراف خواهد شد.

شرایط بهداشتی نگهداری روغن‌های برشکاری از اهمیت خاصی برخوردار است. همواره لازم است ترکیب شیمیایی، PH محیط و میزان رشد باکتری‌ها و قارچ‌ها را به دقت کنترل کرد. عدم مقابله درست با باکتری‌ها و قارچ‌ها علاوه بر آسیب به ماشین‌آلات می‌تواند باعث ایجاد بیماری‌های خاص در پوست بدن شود. چنانچه PH نیز به درستی کنترل نشود، می‌تواند باعث خوردگی اجزاء و یا آسیب جدی به قطعات شود. تصفیه و جداسازی براده از روغن برشکاری از اهمیت خاصی برخوردار است و لازم است تمهیداتی، بدین منظور اندیشیده شود.

در یک تقسیم بندی، می‌توان روغن‌های برش را به چهار دسته زیر تقسیم کرد:

۱. روغن‌های خالص: در این دسته از روغن‌ها به صورت خالص و بدون هیچ ماده اضافه‌شدنی استفاده می‌شوند.

۲. روغن‌های قابل حل در آب: اغلب روغن‌های فرآوری شده با درصد زیاد در آب ترکیب می‌شوند و به عنوان روغن برش استفاده می‌شوند.

۳. روغن‌های نیمه سنتیک: حاوی میزان متوسطی از روغن‌های محلول آب و موادی که به فرایند یکنواختی روغن و آب کمک می‌کنند.

۴. روغن‌های سنتیک: این سیالات حاوی آب و مواد اضافه شدنی دیگری است که از روغن‌های معدنی نیستند.

در شکل ۵-۷ انواع روغن‌های برش را برای عملیات مختلف مشاهده می‌کنید. سه گروه آخر روغن‌های برای عملیات برشکاری، به صورت خالص از بازار خریداری شده و با مقدار مناسب از آب ترکیب شده و بکار می‌روند. لازم به ذکر است که هیچ یک از تقسیم بندی‌های بالا ربطی به کاربرد مایع خنک‌کاری ندارد. جدول ۵-۱ مزايا و معایب هر یک از سیالات را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۷ روغن‌های برش در انواع مختلف

جدول ۵-۱

نوع سیال برش	روغن‌های خالص	روغن‌های قابل حل در آب	نیمه سنتیک	سنتیک
۲:	<ul style="list-style-type: none"> - روانکاری عالی - کنترل زنگزدگی سطح - راحتی در کنترل جریان - طول عمر زیاد 	<ul style="list-style-type: none"> - روانکاری خوب - کم کردن حرارت - کنترل راحت جریان 	<ul style="list-style-type: none"> - کاهش عالی دما - تمیز بودن - کنترل خوب زنگ زدگی 	<ul style="list-style-type: none"> - خیلی تمیز - کاهش عالی دما - عدم حساسیت به ناخالصی آب - کف کم - مایع شفاف
۳:	<ul style="list-style-type: none"> - گران بودن - تولید گرمای زیاد - خطر آتشگیری - وجود بخار روغن در محیط 	<ul style="list-style-type: none"> - حساس به ناخالصی آب - بخارهای زیاد و دود 	<ul style="list-style-type: none"> - ایجاد کف - حساس به ناخالصی آب 	<ul style="list-style-type: none"> - روانکاری کم - بدون لایه محافظ روغن

ارزشیابی پایانی

۱. روانکاری را تعریف کنید.
۲. اهمیت روانکاری در صنعت را شرح دهید.
۳. ویسکوزیته را شرح دهید.
۴. انواع روانکارها را نام ببرید.
۵. تفاوت گریس‌ها با روغن‌ها را بنویسید.
۶. وظایف روغن‌ها برای عملیات برشکاری چیست؟
۷. انواع روغن برای برشکاری را نام ببرید.
۸. ویژگی‌های انواع روغن‌ها برای برشکاری را بنویسید.



تحقیق کنید برای روانکاری قسمت‌های مختلف دوچرخه کدام روانکار مناسب است.

تحقیق کنید برای روانکاری قسمت‌های مختلف ماشین تراش کدام روانکار مناسب است.

فصل ششم: فناوری نانو

◀ هدفهای رفتاری


پس از آموزش این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود:

- فناوری نانو را تعریف کند.
- خصوصیات فناوری نانو را شرح دهد.
- دلایل استفاده از فناوری نانو را شرح دهد.
- نانو مواد را تعریف کند.
- نانو پلیمر و نانو سرامیک را توضیح دهد.

نانو مواد و فناوری نانو

مقدمه


در سال ۱۹۵۹ دانشمندی به نام ریچارد فینمن، در یک سخنرانی گفت که می‌توانیم چیزهای کوچکی بسازیم که همان کاری را که می‌خواهیم انجام دهند. مثلاً می‌توان ۲۵ هزار صفحه دایره‌المعارف را در ابعاد یک سر سوزن جا داد و تمام کتاب‌های جهان را در جزوای ۳۵ صفحه‌ای حفظ و نگهداری کرد. او گفت به شرطی می‌توان به این هدف دست پیدا کرد که کارها در مقیاس اتم و مولکول انجام شود و اتم‌ها را طوری که خودمان می‌خواهیم یکی یکی بچینیم. برای چیدن اتم‌ها باید از دستگاه‌ها و ابزار اندازه‌گیری خاصی استفاده کنیم تا نسبت‌ها را کوچک کند. (شکل ۶-۱)

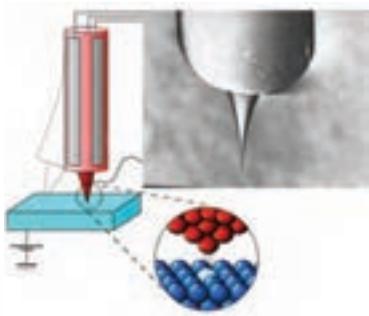

شکل ۶-۱ میکروسکوپ الکترونی برای جابه‌جایی اتم‌ها

حالا انسان‌ها می‌توانند با شیوه خود، طبیعت جهان ماده را آن طوری که خودشان می‌خواهند بسازند. تنها کافی است که مواد پایه‌ای جهان ماده که همان اتم و مولکول است را یک بار دیگر اتم به اتم و مولکول به مولکول بچینند. در حال حاضر هزاران دانشمند می‌توانند مولکول‌ها و اتم‌ها را در آزمایشگاه‌ها به اندازه بزرگ ببینند. به قول «هرست استومر» برنده جایزه نوبل: «ظهور نانوفناوری» می‌تواند به بشر تسلط لازم برای کنترل بی‌سابقه و کم‌نظیر بر جهان ماده را بدهد.

نانوفناوری بر صنایع الکترونیک و داروسازی، مراقبت از سلامتی، آب و هوا و محیط زیست، انرژی، شیمی و کشاورزی، علوم رایانه، فناوری اطلاعات اثر می‌گذارد و سلامتی و رفاه مردم را بالا می‌برد. این علم، شکل بیشتر صنایع را تغییر می‌دهد و باعث ساخت وسایل کوچک‌تر، ارزان‌تر، سبک‌تر با تحمل و سرعت بیشتر می‌شود. به این ترتیب مواد خام و انرژی کمتری مصرف می‌شود. (شکل ۶-۲) از دیگر اثرات نانوفناوری در کار رایانه‌هاست که سرعت آنها را بیشتر می‌کند و علوم ارتباطات را هم گسترش می‌دهد. نانوالکترونیک ظرفیت تجهیزات نظامی را گسترش می‌دهد، روبات‌ها را پیشرفته‌تر می‌کند و به علوم فیزیک، شیمی، بیولوژی و مهندسی تولدی دوباره می‌دهد. با نانوفناوری می‌توان ساختمانها و خودروهایی با مصالح و مواد اولیه سبک‌تر و مقاوم‌تر ساخت. برد هوایپیماهای نظامی و ظرفیت باربری هوایپیماها بیشتر می‌شود. مصرف سوخت

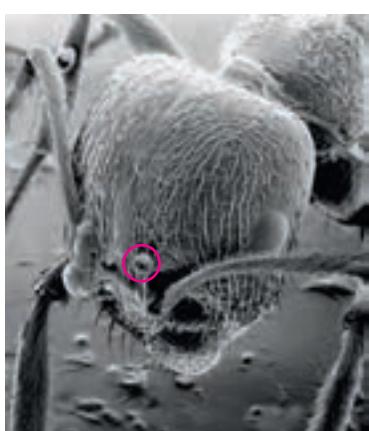

شکل ۶-۲ مقایسه در ابعاد نانو




در ماشین‌ها کاهش می‌یابد. امکان پرتاب سفینه به خارج از مدار زمین و حتی خارج از منظومه شمسی افزایش می‌یابد. هواپیماه، موشک‌ها و ایستگاه‌های فضایی از قدرت و کاربرد بیشتر و وزن سبک‌تر و مواد با ثبات تری برخوردار می‌شوند.

فناوری نانو، امکان استفاده از انرژی حرارتی خورشید را برای تجهیزات الکتریکی و دستگاه‌های ذخیره انرژی افزایش می‌دهد، آب و هوای آلوده یک مشکل جهانی است. محصولات با فناوری بالا به مردم اجازه می‌دهد تا کمتر از تأثیرات سوء آب و هوایی ضرر کنند. همچنین، تجهیزات پیشرفته و ارزان برای تحقیقات پژوهشکی و مراقبت از سلامتی را فراهم می‌کند.

نانومواد

موادی که حداقل یکی از ابعاد آنها در مقیاس ۱ الی ۱۰۰ نانومتر باشد، مواد نانویی یا نانومواد خوانده می‌شوند. یک نانومتر برابر با یک میلیارد متر (10^{-9} متر) است. این اندازه ۱۸۰۰۰ بار کوچکتر از قطر یک تار موی انسان است. (شکل ۶-۳)، به طور

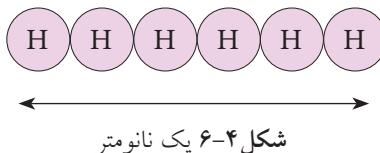

شکل ۶-۴ یک نانومتر

میانگین ۳ تا ۶ اتم در کنار یکدیگر طولی معادل یک نانومتر را می‌سازند که این خود به نوع اتم بستگی دارد. (یک نانومتر = ۶ اتم هیدروژن در کنار یکدیگر) (شکل ۶-۴) همه مواد از جمله فلزات، نیمه‌هادی‌ها، شیشه‌ها، سرامیک‌ها و پلیمرها در ابعاد نانو می‌توانند وجود داشته باشند. همچنین محدوده فناوری نانومی تواند به صورت ذرات بی‌شکل (آمورف)، کریستالی، آلی، غیرآلی و یا به صورت منفرد، مجتمع و پوی در باشد.

دسته‌بندی نانومواد

مواد در مقیاس نانو به دسته‌های زیر قابل تقسیم است.

- | | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| ۱. نانولایه‌ها | ۲. نانوپوشش‌ها | ۳. نانو خوش‌های |
| ۶. نانولوله‌ها | ۵. نانولوله‌ها | ۴. نانوسیم‌ها |
| ۷- نانو ذرات | | |

شکل ۶-۳ موی سر



اکنون به معرفی بعضی از موارد بالا می‌پردازیم:



۱. نانولایه‌ها

در دنیای کنونی تغییرات سطحی به یک فرایند مهم و اساسی تبدیل شده است. در این مورد روش‌هایی شامل ایجاد لایه‌های نازک یا پوشش‌ها بر روی سطوح، افزایش کارایی و محافظت سطوح را به دنبال دارد. رسوب یک لایه نازک (نانولایه) برای پوشش‌دهی در اکثر صنایع جایگاه مهمی یافته است. فیلم‌های نانویی لایه نازک، که بر روی سطح یک زیرپایه نشانده می‌شوند کاربردهای عمدتاً الکترونیکی دارند. همانند زیرلایه‌ها، خازن‌ها، قطعات حافظه، آشکارسازهای مادون قرمز و راهنمایی‌های موجی سطوح را افزایش داد.

۲. نانوپوشش‌ها

پوشش‌ها دارای کاربردهای متنوعی از صنایع اتمبیل گرفته تا صنایع لوازم خانگی هستند. این پوشش‌ها سطوحی را که در معرض آسیب‌های محیطی مانند باران، برف، نمک‌ها، رسوب‌های اسیدی، اشعهٔ ماوراءبنفسن، نور آفتاب و رطوبت هستند را محافظت می‌کند. فناوری نانو ایجاد نانوپوشش‌ها را پیشنهاد می‌کند.

نانوپوشش‌های محافظتی برای افزایش مقاومت در مقابل خوردگی، افزایش سختی سطوح و حفاظت در مقابل عوامل مخرب محیطی هستند. علاوه بر آن، فناوری نانو از خش برداشتن، تکه‌تکه شدن و خرد شدن روکش‌ها جلوگیری می‌کند. از موارد استفاده نانوپوشش‌ها می‌توان به روکش‌های ضد انعکاس در مصارف خودروسازی و سازه‌ای، روکش‌های محافظ (ضد خش، غیرقابل رنگ‌آمیزی، و قابل شستشوی آسان) و روکش‌های تزئینی اشاره کرد. (شکل ۶-۵)

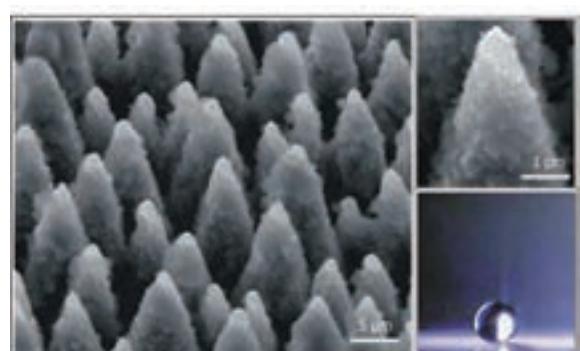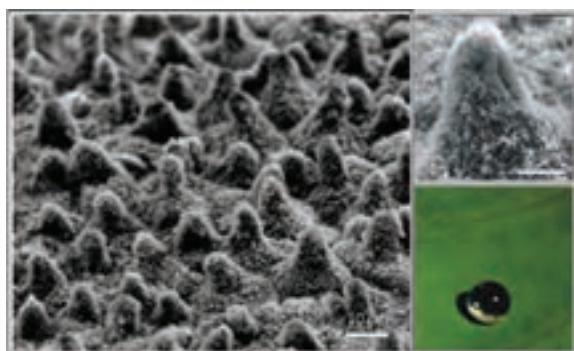


شکل ۶-۵ تصویر راست: پوشش تولیدشده به روشنی که در نیلوفر آبی وجود داد آن را ضدآب کرده است.
تصویر چپ: وجود پرزهای ضعیف بر روی برگ نیلوفر آبی آن را ضدآب کرده است.


۳. نانولوله‌ها

در سال ۱۹۹۱، نانولوله‌های کربنی توسط سومیو ایجیمو کشف شدند. التروپ‌های متداول کربن، گرافیت و الماس هستند. نوع سوم کربن خالص باکی بال است. این نوع گرددترین و متقاضانترین مولکول شامل ۶۰ اتم کربن است. (شکل ۶-۶) نانولوله‌های کربنی یکی از مواد نانوساختار، منشکل از اتم‌های کربن به شکل استوانه توخالی است. این نانولوله‌ها ۵۰۰۰۰ بار نازک‌تر از موی انسان است. نانولوله‌های کربنی دارای استحکام کششی و مدول الاستیک بسیار زیادی است، در مقایسه با فولاد که دارای استحکام کششی، ۴۰۰ مگاپاسکال است، استحکام کششی نانولوله‌های کربنی ۱۵۰۰۰۰ مگاپاسکال است. نانولوله‌ها با خواص مکانیکی، الکتریکی و اپتیکی برجسته، در مصارف الکترونیکی، نوری، پلیمری، هواشناسی و پژوهشی با بیشترین توجه رویه رو شده‌اند. در (شکل ۶-۷) نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره و چند‌دیواره را مشاهده می‌کنید.

مواد پلیمری و سرامیکی نیز در ابعاد نانو تولید می‌شوند:

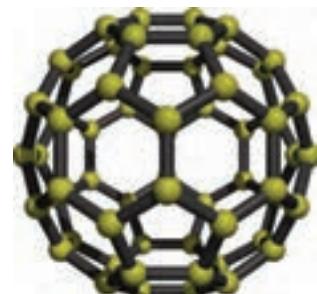

شکل ۶-۶ مولکول C60

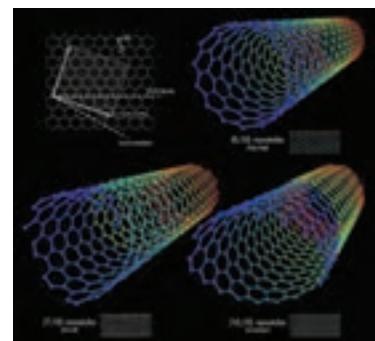

شکل ۶-۷ نانولوله کربنی تک‌دیواره

نانوپلیمرها

خواص مکانیکی و ترموفیزیکی (خواص فیزیکی وابسته به دما نظیر: کشش، سختی و...) مواد پلیمری به شدت وابسته به اندازه و شکل آن‌هاست. با توجه به این وابستگی تهیه و کنترل مواد پلیمری در مقیاس نانومتر برای بهبود خواص، حائز اهمیت است.

از جمله پلیمرهایی که در بحث نانومواد جایگاه ویژه‌ای دارند، پلیمرهای رسانا هستند. پلیمرهای رسانا که در طول سه دهه اخیر توجه زیادی را به خود معطوف داشته‌اند، به سبب تغییر در خواص نوری و الکتریکی شان در ابعاد نانومتر، محتمل‌ترین سیستم‌ها برای کاربردهای نانوالکترونیک هستند. خانواده پلی‌آنیلن نمونه‌ای از این پلیمرهای است.

یکی دیگر از کاربردهای نانوپلیمر در صنعت لاستیک‌سازی است. با اضافه کردن نانومواد به ترکیبات لاستیک، به دلیل پیوندهایی که در مقیاس اتمی بین این مواد و ترکیبات لاستیک صورت می‌گیرد، علاوه بر این که خواص فیزیکی آن‌ها بهبود می‌یابد، می‌توان به افزایش مقاومت سایش، افزایش استحکام، بهبود خاصیت مکانیکی، افزایش حد شکستگی اشاره کرد. در زیبایی ظاهری لاستیک

نیز تأثیر گذاشته و باعث لطافت همواری، صافی و ظرافت شکل ظاهری لاستیک می‌گردد. همه این‌ها به نوبه خود باعث می‌شود که محصولات نهایی، مرغوب‌تر، با کیفیت بالا، زیباتر و در نهایت بازار پسند باشند.

نانوسرامیک‌ها

با پیدایش نانوفناوری، نانوسرامیک‌ها هرچه بیشتر اهمیت خود را نشان دادند. زمان تولید نانوسرامیک‌ها را می‌توان دهه ۹۰ میلادی دانست. در این زمان نانوپودرهای سرامیکی تولید شدند. با استفاده از نانوپودرهای، دمای ذوب کاهش می‌یابد و تکنیک‌های ساخت مواد ساده‌تر می‌شود و درنتیجه هزینه تولید نیز کاهش خواهد یافت.

محصولات نانوسرامیکی می‌تواند دارای خواص مکانیکی بهتر، استحکام بالاتر و انعطاف‌پذیری بیشتر باشد و همچنین خواص الکتریکی و مغناطیسی و نوری مطلوب‌تری خواهد داشت که ویژگی منحصر به فردی برای سرامیک‌ها است.

یکی از مشکلات سرامیک‌ها شکنندگی آن‌هاست که با تولید سرامیک‌هایی در مقیاس نانو قابلیت شکل‌پذیری آن‌ها بهبود می‌یابد. سرامیک‌ها در کاربردهای هوافضا در حفاظت حرارتی و شیمیابی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاربردهای سرامیک‌های ساخته شده با فناوری نانو در حسگرها، الکترونیک نوری و سازه‌های فضایی در حال گسترش است. (شکل ۶-۸)



شکل ۶-۸ سطح نانوسرامیک مانع از رسیدن حرارت به گل می‌شود.

ارزشیابی پایانی

۱. فناوری نانو را تعریف کنید.
۲. کاربرد فناوری نانو در صنعت را بنویسید.
۳. تعریف نانومواد را بنویسید؟
۴. مواد در مقیاس نانو به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
۵. کاربرد نانوپلیمرها و نانوسرامیکها را بنویسید؟

تحقیق کنید



تحقیق کنید اثر فناوری نانو بر مقاومت فلزات چگونه است؟

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

استاندارد آلمان
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

فرمادهای بهسازی
Heat-treatables

Stoff-Nr Standard No	Kurzname Symbol DIN	Bezeichnung Designation Euronorm 83	Analyse						Composition		
			C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Mo %	Ni %	Somstige Others %
1,0402	C 22	-	0,17-0,24	0,40	0,30-0,60	0,045	-	-	-	-	-
1,0501	C 35	1C35	0,32-0,39	0,40	0,50-0,80	-	-	-	-	-	-
1,0503	C 45	1C45	0,42-0,50	0,40	0,50-0,80	-	-	-	-	-	-
1,0535	C 55	1C55	0,52-0,60	0,40	0,60-0,90	-	-	-	-	-	-
1,0601	C 60	1C60	0,57-0,65	0,40	0,60-0,90	-	-	-	-	-	-
1,1133	20mn5	-	0,17-0,23	30-	1,00-1,30	-	-	-	-	-	-
1,1151	C k22	-	0,17-0,24	0,60	0,30-0,60	-	-	-	-	-	-
1,1157	40mn4	-	0,36-0,44	0,40	0,80-1,10	-	-	-	-	-	-
1,1165	30mn5	-	0,27-0,34	-	1,20-1,50	-	-	-	-	-	-
1,1167	36mn5	-	0,32-0,40	-	1,20-1,50	-	-	-	-	-	-
1,1170	28mn6	26Mn	0,25-0,32	0,40	1,30-1,65	-	-	-	-	-	-
1,1180	Cm35	3C35	0,32-0,39	0,40	0,50-0,80	-	-	-	-	-	-
1,1181	Ck35	2C35	0,32-0,39	0,40	0,50-0,80	-	-	-	-	-	-
1,1191	Ck45	2C45	0,42-0,50	0,40	0,50-0,80	-	-	-	-	-	-
1,1201	Cm45	3C45	0,42-0,50	0,40	0,50-0,80	-	-	-	-	-	-
1,1203	Ck55	2C55	0,52-0,60	0,40	0,60-0,90	-	-	-	-	-	-
1,1209	Cm55	3C55	0,52-0,60	0,40	0,60-0,90	-	-	-	-	-	-
1,1221	Ck60	2C60	0,57-0,65	0,40	0,60-0,90	-	-	-	-	-	-
1,1223	Cm60	3C60	0,57-0,65	0,40	0,60-0,90	-	-	-	-	-	-
1,1273	90mn4	-	0,85-0,95	-	0,90-1,10	-	-	-	-	-	-
1,3401	X120mn12	-	1,10-1,30	-	12,00-13,00	-	-	-	-	-	-
1,3561	44cr2	-	0,42-0,48	0,40	0,50-0,80	-	-	-	-	-	Cu<0,30
1,3563	43crmn4	-	0,40-0,46	0,40	0,60-0,90	-	-	-	-	-	Cu<0,30
						-1,20	0,15-				0,30

مشخصه فولاد	Bundesrepublik آلمان	Frankreich فرانسه	Großbritannien انگلستان	Italien إيطاليا	Japan جاپان	Schweden سويدن	Sowjetunion شوروی سابقه	U.S.A U.S.S.R Sweden GOST	U.S.A U.S.A AISI/SAE/ ASTM	Gruppe گروه Groh
W.-Nr.	DIN	France	Great Britain	Italy	Japan	Sweden	U.S.S.R	AISI/SAE/		
1.1213	1.1213 Ct53	XC 48H 1 TS	060A 52:070 M55	C 53	\$ 50 C	1674	50	1050	30	
1.1221	1.1221 CK50	XC 60	080 A 62	C 60	\$ 58 C	1678	60:60G	1060	2	
1.1231	1.1231 CK67	XC 68	-	C 70	-	1770	-	1070	3	
1.1248	1.1248 CK75	XC 75	-	-	-	1774:1778	-	1080	3	

استاندارد آلمان

فولادهای بهسازی

خواص مکانیکی، بهسازی شده

A Bruchdehnung از دیدار طول شکست Elongation after fracture - 5				Z Einschnürung کاهش سطح مقطع Reduction of area				Kerbschlagarbeit کار ضربه Impact valve (DVM)			
-16 mm	17-40 mm	41- 100 mm	100- 160 mm	-16 mm	17-40 mm	41-100 mm	100- 160 mm	-16 mm	17-40 mm	41- 100 mm	100-160 mm
J											
-	-	40	45	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	35	40	45	-	-	-	-	-	-	-
17	-	30	35	40	-	-	-	-	-	-	-
15	-	25	30	35	-	-	-	-	-	-	-
14	-	20	25	30	-	-	-	-	-	-	-
18	-	50	55	60	-	69	69	76	-	-	-
-	-	50	50	-	-	55	55	-	-	-	-
15	-	40	45	50	-	34	41	41	-	-	-
15	16	45	50	50	55	41	48	48	55	-	-
12	15	35	40	45	50	41	41	48	55	-	-
16	-	40	45	50	-	40	45	45	-	-	-
20	-	40	45	50	-	40	40	40	-	-	-
20	-	40	45	50	-	40	40	40	-	-	-
17	-	35	40	45	-	30	30	30	-	-	-
17	-	35	40	45	-	30	30	30	-	-	-
15	-	30	35	40	-	-	-	-	-	-	-
15	-	30	35	40	-	-	-	-	-	-	-
14	-	25	30	35	-	-	-	-	-	-	-
14	-	25	30	35	-	-	-	-	-	-	-
~5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	-	40	40	45	-	124	124	137	-	-	-
15	-	40	45	50	-	35	42	42	-	-	-
12	13	40	45	50	55	35	42	42	42	-	-
12	13	40	45	50	50	35	35	35	35	-	-

استاندارد آلمان

فولادهای بهسازی

Stroff-Nr.	شماره مواد	خواص مکانیکی، بهسازی شده									
		Re					Rm				
Standard-No.	شماره مواد	Streckgrenze تنش تسلیم Yield stress					Zunfestigkeit استحکام کششی Tensite strength				
		-16 mm	17-40 mm	41-100 mm	100-160 mm	-16 mm	17-40 mm	41-100 mm	100-160 mm		
1.0402	350	300	-	-	550-700	500-650	-	-	20		22
1.0501	430	370	320	-	630-780	600-750	550-700	-	17		19
1.0503	500	430	370	-	700-850	650-800	630-700	-	14		16
1.0535	550	500	430	-	800-950	750-900	630-780	-	12		14
1.0601	580	520	450	-	850-1000	800-950	700-850	-	11		13
1.1133	390	345	295	-	540-690	490-640	750-900	-	22		20
1.1151	350	300	-	-	550-700	500-650	490-590	-	20		22
1.1157	635	540	440	-	880-1080	780-930	690-830	640-	12		14
1.1165	540	440	440	440	780-930	690-830	690-830	780	14		15
1.1170	685	590	540	440	930-1080	830-980	740-880	640-	9		10
1.1180	590	490	440	-	780-930	690-840	640-790	780	13		15
1.1181	430	370	320	-	630-780	600-750	550-700	-	17		19
1.1191	430	370	320	-	630-780	600-750	550-700	-	17		19
1.1201	500	430	370	-	700-850	650-800	630-780	-	14		16
1.1203	500	430	370	-	700-850	650-800	700-850	-	14		16
1.1209	550	500	430	-	800-950	750-900	700-850	-	12		14
1.1221	550	500	430	-	800-950	750-900	750-900	-	12		14
1.1223	580	520	450	-	850-1000	800-950	750-900	-	11		13
1.1273	580	520	450	-	850-1000	800-950	~1670	-	11		13
1.3401	1375	1325	1275	-	~1670	~1670	780-	-	~5		~5
1.3561	410	390	345	-	880-1130	830-1080	1080	-	40		42
1.3561	640	540	440	-	880-1080	780-930	690-830	-	12		14
1.3563	880	760	640	560	1080-1270	980-1180	880-	780-	10		11
1.3565	880	780	690	640	1080-1270	980-1180	1080	830-	9		10
							880-	980			

540-680	-	870-900	860-890	880-910	156	650-700	1100-900	1,0402
540-680	-	850-880	840-870	860-890	183	650-700	1100-850	1,0501
540-680	-	830-860	820-850	840-870	207	650-700	1100-850	1,0503
540-680	-	815-845	805-835	830-860	229	650-700	1050-850	1,0535
550-660	-	810-840	800-830	820-850	241	650-700	1050-850	1,0601
540-680	-	830-860	820-850	850-880	-	650-700	1100-850	1,1133
550-660	-	870-900	860-890	880-910	156	650-700	1100-900	1,1151
480-650	-	830-860	820-850	850-880	217	650-700	1100-850	1,1157
480-650	-	830-860	820-850	850-880	217	650-700	1100-850	1,1165
540-680	-	820-850	-	850-880	223	650-700	1100-850	1,1167
550-660	-	830-860	820-850	850-880	183	650-700	1100-850	1,1170
540-680	-	850-880	840-870	860-890	183	650-700	1100-850	1,1180
540-680	-	850-880	840-870	860-890	183	650-700	1100-850	1,1181
550-660	-	830-860	820-850	840-870	207	650-700	1100-850	1,1191
540-680	-	830-860	820-850	840-870	207	650-700	1100-850	1,1201
550-660	-	815-845	805-835	830-860	229	650-700	1050-850	1,1203
540-680	-	815-845	805-835	830-860	229	650-700	1050-850	1,1209
550-660	-	810-840	800-830	820-850	241	650-700	1050-850	1,1221
480-650	-	810-840	800-830	820-850	241	650-700	1050-850	1,1223
550-660	-	790-860	-	860-890	350	640-680	1100-850	1,1273
830-860	-	1000-1050	-	-	-	-	1100-850	1,3401
830-860	-	820-850	840-870	255	650-700	1100-850	1,3561	

منابع

الف) فارسی:

۱. کتاب درسی شناخت و خواص مواد شاخه فنی و حرفه‌ای رشته ساخت و تولید وزارت آموزش و پرورش. شرکت چاپ و نشر. مؤلف: محسن اکبری، صمد خادمی اقدم، بهروز نصیری زنوزی ۱۳۷۱.

ب) انگلیسی:

1. Handbook of Materials Selection, MYER KUTZ, 2002, John Wiley & Sons
2. Engineering Materials 1 an Introduction to their Properties and Applications, Michael F. Ashby, 1980, 1996, Butterworth-Heinemann
3. Steel Metallurgy for the Non-Metallurgist, ASM, John D. Verhoeven, 1997
4. Materials for Engineers and Technicians, Raymond A. Higgins, Fourth Edition, 2006, R. A. Higgins and W. Bolton
5. Fundamentals of materials science and Engineering, W.D.CALLISTER, John Wiley & Sons, 2001
6. The Materials SELECTOR, Second edition, VOL1, 2, 3 Norman A. Waterman, CHAPMAN & HALL, 1997
7. Werkstoffkunde, Hans-Jürgen Bargel · Günter Schulze, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005
8. Die Metallurgie des Schweißens, Günter Schulze, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010
9. ASM Handbook, Volume 1, Properties and Selection: Irons, Steels, and High Performance Alloys, 1993
10. Introduction to Aluminum Alloys and Tempers, J. Gilbert Kaufman, 2000
11. MEMS Introduction and Fundamentals, Mohamed Gad-el-Hak, 2006 by Taylor & Francis Group,
12. Introduction to nanotechnology, Henrik Bruus, Lyngby, spring 2004
13. Aluminum Alloy Castings, Properties, Processes, and Applications. Gilbert Kaufman, Elwin L. Rooy, 2004 ASM International.



