

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

کارگاه چاپ و تکمیل نساجی

رشته صنایع نساجی

زمینه صنعت

شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۲۴۷۰

۱۳۹۴	متون درسی رشته صنایع نساجی، زمینه صنعت. برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا: کمیسیون برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌های درسی رشته صنایع نساجی دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداشی وزارت آموزش و پژوهش.	۶۶۷
۱۳۹۴	۱۳۸۰۲۸ ک. ۱۳۸الف کارگاه چاپ و تکمیل نساجی/ مؤلفان: علی ابراهیمی معتمد، محمدجواد نعمتی شمس‌آباد. - تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴.	/۳۸۰۲۸
۱۳۹۴	۱۳۹۴ ۴۵ ص. : مصور. - (آموزش فنی و حرفه‌ای؛ شماره درس ۲۴۷۰)	۱۳۹۴
۱۳۹۴	ابراهیمی معتمد، علی	۱۳۹۴

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و
حرفه‌ای و کارداش، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir

پیام نگار(ایمیل)

www.tvoccd.sch.ir

وبگاه (وب سایت)

وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

نام کتاب : کارگاه چاپ و تکمیل نساجی - ۴۹۴/۱

مؤلفان : علی ابراهیمی معتمد، محمدجواد نعمتی شمس آباد

اعضای کمیسیون تخصصی : میرضا طاهری اطاقسرا، علی اصغر اصغریان جدی، کمال الدین قرنجیک،

محمدجواد نعمتی شمس آباد، محسن صفاکیش و سعید شکراللهی

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزع : اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۰۹۲۶۶-۸۸۳۱۱۶۱-۹، دورنگار : ۰۹۲۶۶-۸۸۳۱۱۶۱-۹، کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب سایت : www.chap.sch.ir

صفحه آرا : خدیجه محمدی

طراح جلد : علیرضا رضائی کُر

ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپختن)


تلفن : ۰۹۹۸۵۱۶۱-۵، دورنگار : ۰۹۹۸۵۱۶-۴۴۹۸۵۱۶، صندوق پستی : ۳۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ : چاپ چهارم ۱۳۹۴

حق چاپ محفوظ است.

شابک-X ۹۶۴-۰۵-۱۰۵۳ ISBN 964-05-1053-X

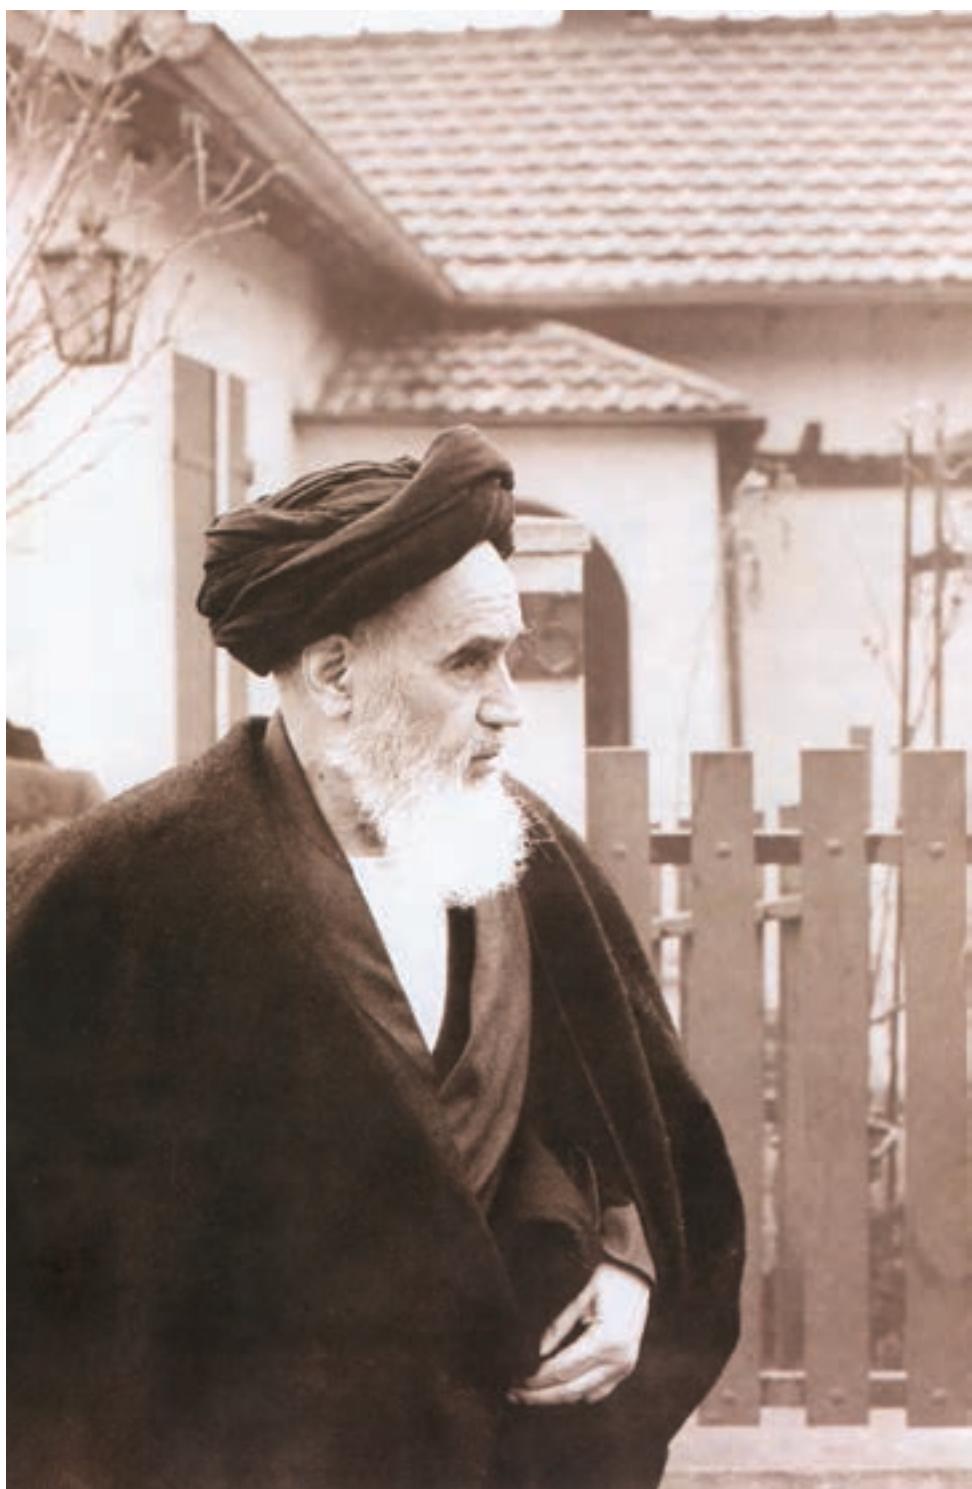

جوان‌ها قدر جوانیشان را بدانند و آن را در علم و تقوی و سازندگی خودشان صرف کنند که اشخاصی امین و صالح بشوند. مملکت ما با اشخاص امین می‌تواند مستقل باشد.

امام خمینی «قدس سرہ الشّریف»

فهرست

۱	فصل اول : چاپ با روش های سنتی
۱	۱-۱ - چاپ قالب
۱	۱-۲ - کلیشه (استنسیل)
۲	۱-۳ - چاپ باتیک
۴	فصل دوم : شابلون سازی
۴	۲-۱ - شابلون سازی
۴	۲-۱-۱ - کشیدن طرح یک رنگ
۵	۲-۱-۲ - کشیدن طرح چند رنگ
۶	۲-۱-۳ - کشیدن طرح چند رنگ، با اختلاط رنگ ها
۷	۲-۱-۴ - توری کشی
۷	۲-۱-۵ - حساس کشی و خشک کردن آن
۸	۲-۱-۶ - نور دادن
۸	۲-۱-۷ - ظهور و رتوش طرح
۹	۲-۱-۸ - سخت کردن و پاک کردن شابلون
۱۰	فصل سوم : چاپ کالای سلولزی
۱۰	۳-۱ - چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای مستقیم
۱۱	۳-۲ - چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای راکتیو با روش یک مرحله ای
۱۲	۳-۳ - چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای راکتیو با روش دو مرحله ای
۱۳	۳-۴ - چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای آزویک
۱۳	۴-۱ - نفتله کردن کالای سلولزی به روش گرم
۱۴	۴-۲ - چاپ کردن کالای نفتله شده با نمک دی آزوئیوم
۱۵	۳-۵ - چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای خمی
۱۶	۳-۶ - چاپ برداشت بر روی پارچه سلولزی
۱۸	فصل چهارم : چاپ کالای پر تئینی
۱۸	۴-۱ - چاپ پارچه پشمی با مواد رنگزای اسیدی
۱۹	۴-۲ - چاپ پارچه ابریشمی با مواد رنگزای راکتیو

فصل پنجم : چاپ کالای مصنوعی

- ۲۱ ۵-۱ چاپ پارچه نایلونی با مواد رنگزای اسیدی
۲۱ ۵-۲ چاپ پارچه اکریلیک با مواد رنگزای بازیک
۲۲ ۵-۳ چاپ کالای پلی استر با مواد رنگزای دیسپرس باکریر
۲۳ ۵-۴ چاپ پارچه پلی استر با مواد رنگزای دیسپرس و تثبیت در بخار تحت فشار
۲۴ ۵-۵ چاپ پارچه پلی استر با مواد رنگزای دیسپرس به روش ترموزول
۲۵ ۵-۶ چاپ انواع کالاهای با مواد رنگزای پیگمنت

فصل ششم : تکمیل کالای سلولزی (پنبه)

- ۲۸ ۶-۱ شست و شو و پخت کالای پنبه‌ای در دمای جوش
۲۸ ۶-۲ شست و شو و پخت کالای پنبه‌ای با بخار
۳۰ ۶-۳ سفیدگری کالای پنبه‌ای با هیپوکلریت سدیم
۳۰ ۶-۴ مرسریزه کردن بدون کشش
۳۲ ۶-۵ مرسریزه کردن کالای پنبه‌ای تحت کشش
۳۴ ۶-۶ آهارزنی
۳۴ ۶-۷ آهارزدایی با اسید
۳۵ ۶-۸ ضدچروک کردن پارچه پنبه‌ای
۳۵ ۶-۹ ضدآب کردن پارچه پنبه‌ای
۳۶ ۶-۱۰ ضدآش کردن پارچه پنبه‌ای
۳۷ پرسش و تمرین
۳۸

فصل هفتم : تکمیل کالای پشمی

- ۳۹ ۷-۱ شست و شوی پشم به صورت الیاف باز (پشم خیلی کثیف)
۴۰ ۷-۲ شست و شوی پشم با حلال شیمیایی
۴۰ ۷-۳ سفیدگری الیاف پشم
۴۲ ۷-۴ سفیدگری پشم با آب اکسیزن (روشن پد - بخار)
۴۲ ۷-۵ نمدی کردن پارچه پشمی
۴۳ ۷-۶ نمدی کردن الیاف پشم قبل از رسندگی
۴۳ ۷-۷ کربونیزه کردن
۴۴ ۷-۸ کلینه کردن
۴۵ پرسش و تمرین

پیش‌گفتار

این کتاب در دو بخش تدوین شده است؛ چاپ و تکمیل. بخش اول به چاپ اختصاص دارد. در این بخش ابتدا روش‌های چاپ سنتی پارچه، شامل چاپ با قالب، کلیشه و چاپ باتیک شرح داده شده است. سپس شما، ضمن آزمایش‌هایی، کالاهای سلولزی را با مواد رنگرای مستقیم، راکتیو، آزوئیک، خمی و پیگمنت چاپ خواهید کرد. چاپ روی کالای پشمی و ابریشمی و نایلون، اکریلیک و پلی‌استر نیز قسمت‌های دیگر چاپ را تشکیل می‌دهد. در بخش دوم کتاب روش‌های انجام عملیات تکمیل روی کالای سلولزی و پشمی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

هدف کلی درس

آشنایی هنرجویان با انواع چاپ‌های سنتی، روش شابلون سازی، چاپ کالای سلولزی و پروتئینی و مصنوعی با انواع مواد رنگرای و انواع روش‌های تکمیل بر روی کالای سلولزی و پشمی.

فصل اول

چاپ با روش‌های سنتی

هدف کلی: چاپ پارچه با روش‌های سنتی مانند قالب کلیشه و باتیک.

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- پارچه را با قالب چاپ کند.
- پارچه را با کلیشه چاپ کند.
- پارچه را با روش باتیک چاپ کند.

دهید. سپس قالب را روی پارچه، در جای مناسب، بگذارید و با چکش پلاستیکی و یا دست بر روی آن ضربه وارد کنید. این عمل را به صورت متناوب و منظم در قسمت‌های مختلف پارچه انجام دهید تا یک طرح خاص ایجاد گردد.
با تکرار عملیات فوق بهوسیله قالب‌ها و با رنگ‌های متفاوت امکان تنوع و ایجاد طرح‌های چند رنگ نیز به وجود می‌آید.

در انتهای قالب‌ها را با آب و دترجنت شست و شو داده و پس از خشک کردن برای استفاده‌ی بعدی در جای مناسب بگذارید.

پرسش: جنس قالب و صیقلی بودن سطح آن چه اثری در چاپ قالب دارد؟

۲— کلیشه (استنسیل)

چاپ و کلیشه (استنسیل) در بین چاپ‌های دستی برای ایجاد سایه روشی در طرح از اهمیت بسزایی برخوردار است. بخصوص اگر با اسپری رنگ روی آن پاشیده شود در بسیاری از سطوح مانند پارچه و کاغذ و چوب و فلز و اسفالت و غیره کاربرد دارد. چاپ کلیشه پایه و اساس چاپ سیلک است زیرا اولین بار با قرار دادن تارهای الیاف مختلف روی طلق‌های استنسیل و چسباندن آن چاپ سیلک ابداع گردید.

۱— چاپ قالب

چاپ قالب یکی از قدیمی‌ترین و پرکاربردترین روش‌های برای چاپ‌های دستی در تعداد زیاد است که هم‌اکنون نیز با عنوان «چاپ قلمکار» یکی از هنرهای سنتی رایج در شهر اصفهان به شمار می‌رود. جنس قالب‌ها می‌توانند چوب، فلز، پلاستیک، فوم، یونولیت و غیره باشد.

وسایل مورد نیاز:

میز چاپ آزمایشگاهی

قالب چوبی یا قالبی از هر جنس دیگر

استامپ رنگ یا یک پارچه‌ی ضخیم

چکش پلاستیکی

قلم مو

مواد مورد نیاز:

آب

خمیر چاپ پیگمنت در رنگ‌های متفاوت

دترجنت

کالای مورد نیاز:

پارچه‌های سلولزی در ابعاد مختلف

روش کار:

رنگ را با یک قلم مو به صورت یک‌نواخت روی استامپ پخش کنید. قالب را روی استامپ قرار داده و آن را کمی فشار

۲- فشار وارد بر تامپون در بافت ایجاد شده چه تأثیری دارد؟

وسایل مورد نیاز:
میز چاپ آزمایشگاهی
استنسیل آماده یا طلق پلاستیکی

۱- چاپ باتیک

چاپ باتیک نوعی چاپ مقاوم است که از زمان‌های قدیم مورد استفاده قرار می‌گرفته است. برای چاپ باتیک در مناطق مختلف از مواد مقاوم کننده‌ی متفاوتی استفاده می‌شود ولی وجود پارافین در همه‌جا تقریباً مشترک است که مواد دیگری مانند موم و سقز و رزین و غیره نیز به آن اضافه می‌کنند استفاده از مواد رنگزایی که در رنگرزی نیاز به حرارت نداشته باشند از محدودیت‌های این نوع چاپ می‌باشد.

وسایل مورد نیاز:

چارچوب

قلم مو در اندازه‌های متفاوت

مواد مورد نیاز:

پارافین

موم زنبور عسل

ماده‌ی رنگزای راکتیو سرد

کربنات سدیم

نمک طعام

دترجنت

آب

کالای مورد نیاز:

پارچه‌های سلولزی در ابعاد مختلف

روش کار:

پارچه‌ی سلولزی را بر روی چارچوب با منگنه یا پونز محکم کنید و طرح موردنظر را با مداد روی آن منتقل نمایید. سپس ماده‌ی مقاوم را که تیکسی است از ۳ قسمت پارافین و ۲ قسمت موم زنبور عسل تهیه کرده و آن را، با یک گرم کننده‌ی برقی حرارت دهید تا به صورت مایع درآید و در صورت نیاز آن را صاف کنید. با یک قلم موی مناسب که در اثر تماس با ماده‌ی مقاوم کننده‌ی داغ آسیب نمی‌بخشد خطوط طرح را با ماده‌ی مقاوم کننده پوشانید و با مشاهده‌ی پشت پارچه از نفوذ کامل ماده‌ی مقاوم کننده به داخل پارچه مطمئن شوید. پس از خشک شدن

تامپون
شیشه
کاتر
قیچی
حسب نواری
مواد مورد نیاز:
آب
خمیر رنگ‌های پیگمنت در رنگ‌های متفاوت

دترجنت

کالای مورد نیاز:

پارچه‌های سلولزی در ابعاد مختلف

روش کار:

ابتدا طرح مورد نظر را روی یک طلق کشیده و به کمک کاتر و قیچی آن را ببرید. یک تکه پارچه‌ی پنبه‌ای را در وسط یک قطعه ابر قرار داده و اطراف آن را بالا آورده و با یک تکه سیم پیچید. به جای این کار می‌توانید از تامپون‌های آماده برای اعمال رنگ نیز استفاده کنید. اکنون طلق را روی پارچه قرار داده و به کمک نوار چسب آن را بچسبانید. تامپون را کمی به رنگ آغشته کرده و بر روی یک شیشه‌ی مسطح بزنید تا رنگ روی تامپون به صورت لایه‌ای یکنواخت شود سپس تامپون آغشته به رنگ را بر روی قسمت‌های خالی طلق فشار دهید. با تکرار این عمل قسمت‌های دیگر نقاط طرح به رنگ آغشته می‌گردد. پس از اتمام چاپ، طلق را برداشته و با آب و دترجنت شسته و آن را برای استفاده‌ی بعدی در جای مناسب قرار دهید.

در صورتی که می‌خواهید رنگ‌های دیگری نیز روی پارچه بزنید، پس از خشک شدن رنگ اول، استنسیل رنگ بعدی را روی آن قرار دهید.


پرسش:

۱- نوع تخلخل ابر در تامپون در بافت ایجاد شده چه نقشی دارد؟

پارافین، آن را از روی چارچوب خارج کرده و مطابق نسخه‌ی ۱-۱ رنگرزی نمایید.

جدول ۱-۱- نسخه‌ی رنگرزی کالای سلولزی با مواد رنگزای راکتیو سرد

مقدار	مشخصات یا مواد
۴۰: ۱	L:R
%۳	ماده‌ی رنگزا
۵۰ g/lit	نمک
۱۰ g/lit	کربنات سدیم

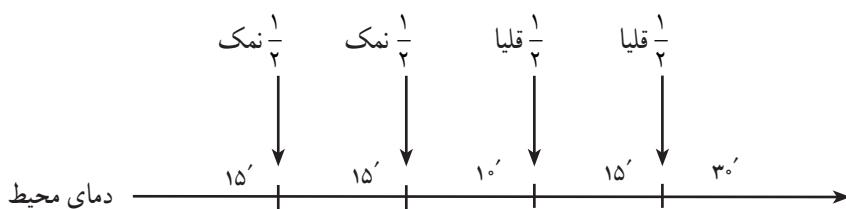

۲ دترجنت قرار دهید تا رنگ‌های اضافی و پارافین‌ها از پارچه جدا شوند. سپس کالا را با آب سرد آبکش کنید.

پس از اتمام رنگرزی کالا را خارج کرده و بعد از آبکش کردن در آب سرد و ولرم آن را به مدت پانزده دقیقه در آب جوش حاوی

فصل دوم

شابلون سازی

هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- یک طرح تکرنگ را شابلون سازی نماید.
- یک طرح چند رنگ را شابلون سازی نماید.
- عوامل مؤثر در زمان نور دادن و مشکلات شابلون سازی را بررسی کند.

طراحی به صورت کاملاً کشیده محکم می‌کنند. میز طراحی، تشكیل شده است از یک شیشه که در زیر آن چند منبع نورانی قرار گرفته است. در شکل ۲-۱ دو میز طراحی نشان داده شده است. به میز طراحی میز نور هم گفته می‌شود.

۱-۲- شابلون سازی
اولین مرحله در شابلون سازی، طراحی است. برای طراحی، از کاغذهایی استفاده می‌شود که نور را به خوبی از خود عبور دهن (به عنوان مثال می‌توان از کاغذ کالک استفاده کرد). کاغذ کالک را، با زدن چسب در اطراف آن، روی میز



شکل ۱-۲- میز طراحی


ابزار و لوازم مورد نیاز:
کاغذ کالک
میز طراحی
قلم طراحی
قلم راپید

برای کشیدن طرح، از قلم راپید استفاده می‌شود. قلم‌های راپید، بحسب ضخامت خط‌هایی که رسم می‌کنند، از ۱/۰ تا ۱/۲ میلی‌متر در بازار وجود دارند.

۱-۲- کشیدن طرح یک رنگ
هدف: کشیدن یک طرح، بر روی کاغذ کالک

مرکب قلم را پید
روش کار:

برای کشیدن طرح، ابتدا قلم را پید را از مرکب مخصوص

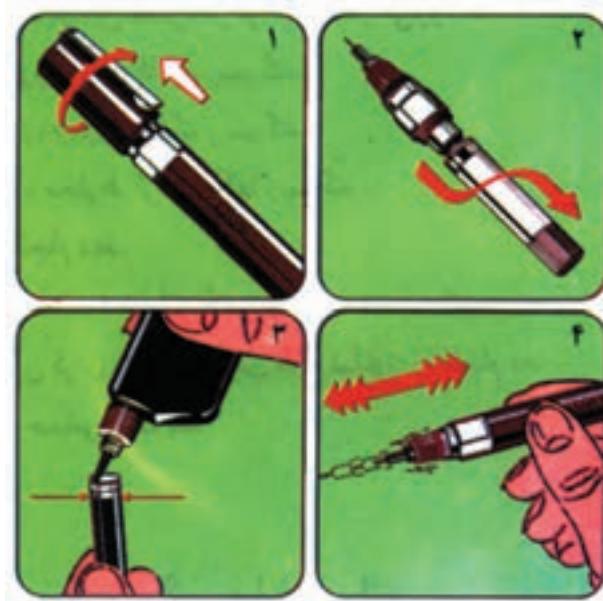


شکل ۲-۲— نحوه پرکردن قلم را پید

۲-۱-۲— کشیدن طرح چند رنگ
هدف: کشیدن یک طرح با چند رنگ مختلف ابزار و لوازم مورد نیاز:
کاغذ کالک
قلم را پید
مرکب قلم را پید
میز طراحی

در شکل ۴-۲ طرح یک گل را با سه رنگ زرد، آبی و سبز مشاهده می کنید. مشابه این طرح در انتهای کتاب قرار دارد، آن را جدا کرده ابتدا در چهار گوشه‌ی طرح اصلی چهار علامت ضربدر بزنید. سپس یک ورق کالک را روی آن قرار دهید و محکم کنید. علامت ضربدر روی طرح اصلی را به روی کاغذ کالک نیز منتقل کنید. با قلم را پید، رنگ زرد را روی ورق کالک تیره کنید. سپس، شبیه همین عمل را برای رنگ‌های آبی و سبز روی ورق‌های کالک به‌طور جداگانه انجام دهید.

سپس مشابه طرح شکل ۲-۳ را از آخر کتاب جدا کنید.
و روی میز طراحی بچسبانید، سپس ورق کالک را روی طرح قرار داده و آن را محکم کنید. با قلم را پید، طرح اصلی را برروی کاغذ کالک منتقل کنید و مناطقی را که در طرح رنگی هستند با قلم را پید پر کنید.

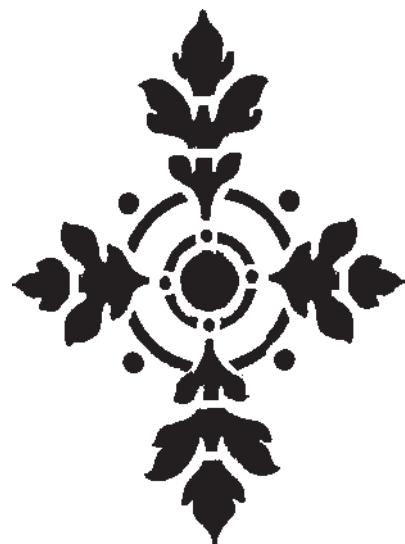

شکل ۲-۳— طرح اصلی یک رنگ



شکل ۴-۲- طرح چند رنگ

در اجرای طرح شکل ۴-۲ رنگ سبز را می‌توان از مخلوط کردن رنگ‌های زرد و آبی نیز به دست آورد. بدین منظور طرح اصلی را روی میز طراحی بچسبانید و علامت‌های ضربدر را مطابق آزمایش دوم بر روی آن مشخص کنید. سپس یک ورق کالک روی آن قرار دهید و رنگ زرد و سبز را در آن تیره کنید و علامت‌های ضربدر روی طرح اصلی را به روی ورق کالک نیز منتقل کنید.

سپس ورق کالک دیگری را روی طرح اصلی قرار دهید و رنگ آبی و سبز را در آن تیره کنید و علامت‌های ضربدر طرح را نیز به روی آن انتقال دهید.

در آخر نیز سه ورق کالک را که با علامت‌های ضربدر مشخص شده‌اند تنظیم کنید و روی یکدیگر قرار دهید. از صحت کار مطمئن شوید.

۲-۱-۳- کشیدن طرح چند رنگ، با اختلاط رنگ‌ها
هدف: کشیدن طرح چند رنگ با مخلوط کردن رنگ‌ها ابزار و لوازم مورد نیاز:
کاغذ کالک

قلم راپید
مرکب قلم راپید
میز طراحی

۱-۲-۵- حساس‌کشی و خشک کردن آن

هدف: کشیدن حساس بر روی توری و خشک کردن آن
ابزار و لوازم مورد نیاز:

ماده‌ی حساس

ناودانی


دستگاه گرم کننده

معمولًا هنگام مصرف ماده‌ی حساس تجاری به آن
بی‌کرومات سدیم اضافه می‌کنند و محلول را در تاریکی خوب هم
می‌زنند.

ماده‌ی حساس را به آرامی و به مقدار کافی در ناودانی
بریزید. اگر ماده‌ی حساس بیش از اندازه در ناودانی ریخته شود،
سرریز شده و باعث کثیف شدن محیط کار یا نایک‌ناوختی لایه‌ی
حساس روی توری می‌شود. ناودانی را به آرامی از پایین قاب
به طرف بالای آن بکشید. اگر طول ناودانی با طول شابلون متناسب
نیست این عمل را چندین بار انجام دهید تا تمام توری، به ماده‌ی
حساس آغشته شود. برای جمع کردن ماده‌ی حساس اضافی،
ناودانی خالی را چندبار به پشت توری بکشید.

پس از این عمل، مواد حساس اضافی را به قوطی مواد
حساس منتقل کنید و در آن را محکم بیندید. مواد حساس و
توری حساس کشیده شده نباید در معرض نور قرار گیرند؛ به همین
دلیل، تمام اعمال فوق را در تاریکی انجام دهید.

شابلون حساس کشیده شده را در محیط گرم قرار دهید.
تا خشک شود. بدین منظور از اتاقک‌های خشک کن که
به وسیله‌ی دستگاه‌های گرم کننده گرم می‌شوند استفاده می‌شود.
نحوه‌ی حساس‌کشی در شکل ۲-۶ نمایش داده شده
است.

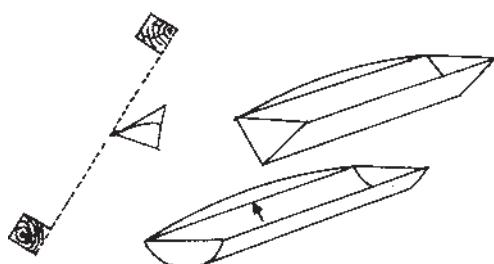

شکل ۲-۶- نحوه حساس‌کشی

در آخر نیز، ورق‌های کاغذ کالک را روی یکدیگر قرار
داده و از تنظیم بودن آن‌ها اطمینان حاصل کنید.

۱-۲-۶- توری کشی

هدف: توری کشی

ابزار و لوازم مورد نیاز:

توری

چسب آهن

قلم مو

قیچی

محلول صابون

سباده


قاب شابلون (چوبی یا فلزی)

قاب شابلون

(چوبی یا فلزی)

قاب شابلون

قاب شابلون را کاملاً سباده بکشید و برآده‌های آن را از
روی سطح قاب پاک کنید. سپس، با یک قلم مو، سطح رویی و
کناری قاب را چسب بزنید. پس از گذشت حدود یک ساعت،
در حالی که چسب نسبتاً خشک شده است، قاب آماده‌ی توری
کشی است. چنان که در شکل ۲-۵ مشخص است، ابتدا گوشه‌ی
A قاب را با فشار، به توری منتقل کنید. سپس توری را، با
کشش، به اضلاع AB و AC بچسبانید. دو طرف دیگر را نیز به
کمک کشش زیاد با دست و یا با میز توری کشی، بکشید و
بچسبانید.

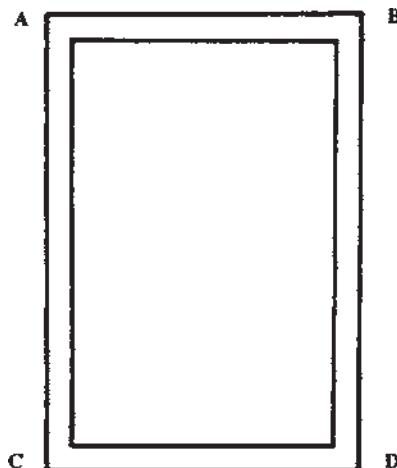


شکل ۲-۵- قاب شابلون

پس از اتمام کار، توری را با محلول صابون شست و شو
دهید تا چربی‌های روی آن پاک شوند.
از دست زدن به توری شسته شده خودداری کنید.

آن را مشخص کنید. آن گاه مطابق شکل ۲-۷، ابتدا یک مشما مشکی سپس یک لایه‌ی قابل انعطاف مانند ابر و بعد یک جسم سخت مانند چوب یا شیشه را روی آن قرار دهید و روی جسم سخت نیز وزنه‌های سنگین بگذارید. سعی کنید فشار وزنه‌های سنگین در اطراف جسم سخت یکسان باشد. پس از اطمینان از این کار میز نور را روشن کرده و برای مدت زمانی، که به نوع ماده‌ی حساس کننده و مشخصات نور بستگی دارد و با تجربه بدست می‌آید، شابلون حساس کشیده شده را نور دهید.

۶-۱-۲- نور دادن: شیشه‌ی میز نور را کاملاً تمیز کنید و کاغذ کالک طرح‌دار را با چسب نواری شفاف روی آن بچسبانید. برای انتقال علامت‌های ضربدر روی طرح در طرح‌های چند رنگ یک کاغذ کپی را بین طرح و شیشه میز نور قرار داده و با خودکار یا جسم نوک تیز دیگر روی علامت‌های ضربدر طرح بکشید تا علامت‌ها بر روی میز نور منتقل شوند. سپس کاغذ کپی را بردارید و با قلم رایید روی شیشه پرنگ نمایید. بعد از چسباندن طرح روی میز نور شابلون حساس کشیده شده را که کاملاً خشک شده است روی آن قرار دهید و جای

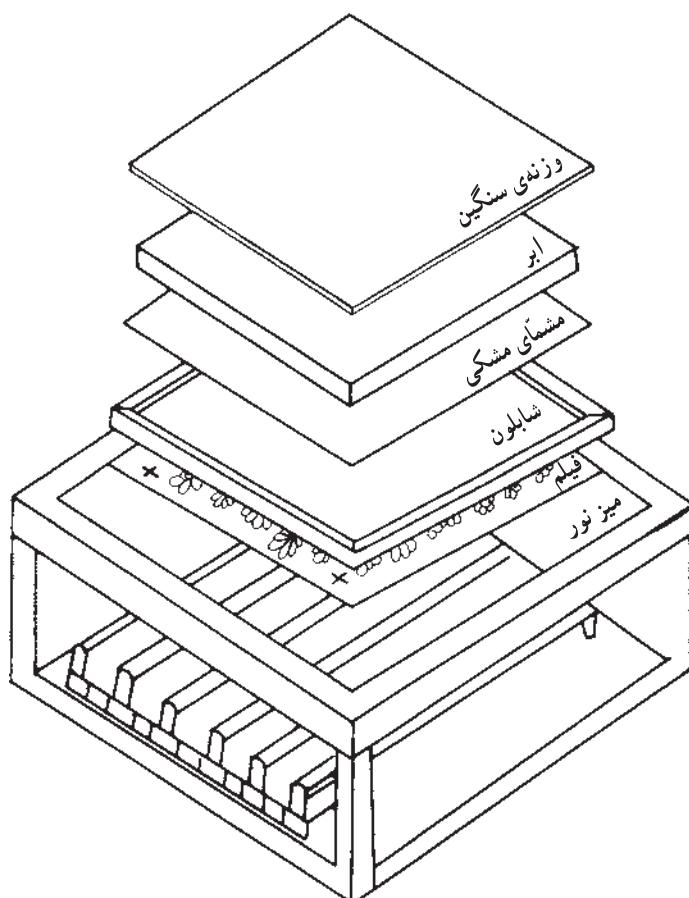

شکل ۲-۷- نحوه نور دادن

لاک سفید

تیز

روش کار:

پس از خارج کردن شابلون از اتفاق خشک کن، طرح را

۶-۱-۲- ظهر و رتوش طرح

هدف: ظاهر کردن و رتوش کردن طرح شابلون

ابزار و لوازم مورد نیاز:

آب با فشار زیاد

تینر فوری
روشن کار:

هنگامی که از صحت طرح روی شابلون مطمئن شدید،
ماده‌ی حساس روی توری را سخت کنید. بدین‌منظور توری
شابلون را به سخت کننده آغشته کنید. این عمل را در هر دو
طرف شابلون انجام دهید سپس آن را در معرض نور آفتاب و یا
اتفاق خشک کن قرار دهید تا سخت شود.

لازم به توضیح است که هنگام کار باید از دستکش استفاده
کرد تا از تماس سخت کننده با دست جلوگیری شود، زیرا این
ماده به پوست دست صدمه می‌زند.

شابلون، بعد از خشک شدن، آماده‌ی مصرف است. معمولاً
پس از این که مدتی از طرح شابلون استفاده شد، برای استفاده‌ی
مجدد، نیاز به پاک کردن طرح شابلون است. برای پاک کردن
شابلون، آن را حدود یک ساعت در محلول هیپوکلریت سدیم قرار
دهید. در صورتی که ماده‌ی حساس در روی توری کاملاً پاک
نشده باشد، برای پاک کردن آن از تینر فوری استفاده کنید.

بلافاصله با آب ظاهر کنید. برای این کار شابلون را زیر جریان آب
قرار دهید. لازم به توضیح است که فشار آب باید تنظیم شده باشد
تا طرح روی شابلون به خوبی ظاهر شود.

در ظاهر کردن طرح، ممکن است بعضی از نقاط بیش از
حد لزوم، باز شوند و یا بر عکس بعضی از نقاط طرح باز نشوند.
از این‌رو، پس از ظاهر کردن، معمولاً نیاز به رتوش طرح است.
مناطق اضافی باز شده را می‌توان با لاک سفید پرکرد و مناطق
پاک نشده را با تینر خالی کرد.

برای رتوش طرح اصلی را روی میز طراحی بچسبانید، و
شابلون ظاهر شده را پس از خشک شدن روی آن قرار دهید و
مناطقی را که نیاز به اصلاح دارند با دقت رتوش کنید.

۲-۱-۸ سخت کردن و پاک کردن شابلون

هدف: سخت کردن شابلون و پاک کردن آن

ابزار و لوازم مورد نیاز:

دستکش

سخت کننده

هیپوکلریت سدیم

فصل سوم

چاپ کالای سلولزی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

– پارچه‌ی سلولزی را با مواد رنگزای مستقیم چاپ کند.

– پارچه سلولزی را با مواد رنگزای راکتیو یا روش‌های یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای چاپ کند.

– پارچه سلولزی را با مواد رنگزای آزویک چاپ کند.

– پارچه سلولزی را با مواد رنگزای خمی چاپ کند.

– چاپ برداشت را روی پارچه‌ی سلولزی انجام دهد.

۱ دستگاه

ترازوی الکتریکی

مواد موردنیاز:

ماده‌ی رنگزای مستقیم

کتیرا

گلیسیرین

فسفات سدیم

آب

دترجنت

کالای موردنیاز:

پارچه‌ی سلولزی 30×30 سانتی‌متر، دو قطعه

روش کار:

مقدار ۲۰۰ گرم خمیر چاپ، مطابق جدول ۱-۳، تهیه

کنید.

۱-۳- چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای مستقیم

مواد رنگزای مستقیم با توجه به کمی ثباتشان کمتر در چاپ مورد استفاده قرار می‌گیرند ولی در رنگرزی کالاهایی که ثباتشان زیاد اهمیتی ندارد مانند پارچه‌های رومبلی به طور وسیعی استفاده می‌شوند.

وسایل موردنیاز:

میز چاپ آزمایشگاهی

دستگاه بخار معمولی

شابلون مناسب

رنگ کش

سطل پلاستیکی ۱ و ۵ لیتری

همزن مکانیکی

همزن شیشه‌ای

جدول ۱-۳- نسخه‌ی کالای چاپ سلولزی با مواد رنگزای مستقیم

نام ماده	وزن ماده بر حسب گرم بر کیلوگرم	وزن ماده بر حسب گرم بر ۲۰۰ گرم خمیر
ماده‌ی رنگزای مستقیم	۴	۲۰
کتیرا	۱۲۰	۶۰۰
گلیسیرین	۸	۴۰
فسفات سدیم	۴	۲۰
آب یا غلظت دهنده	۶۴	۳۲۰
جمع	۲۰۰	۱۰۰۰

یک دستگاه	وسایل موردنیاز:
یک دستگاه	میز چاپ آزمایشگاهی
۱ عدد	دستگاه بخار معمولی
۱ عدد	شابلون مناسب
از هر کدام ۱ عدد	رنگ کش
۱ دستگاه	سطل پلاستیکی ۱ و ۵ لیتری
۱ عدد	همزن مکانیکی
۱ دستگاه	همزن شیشه‌ای
۱ عدد	ترازوی الکتریکی
مواد موردنیاز:	مواد رنگرای راکتیو گرم
	کربنات سدیم
	بی‌کربنات سدیم
	لودیگول
	الجینات سدیم
	آب
	نفت
	امولگاتور
	دترجننت
	اوره
کالای موردنیاز:	
پارچه سلولزی 30×30 سانتی متر	۳ قطعه
روش کار:	
۲۰۰ گرم خمیر چاپ ماده رنگرای راکتیو را مطابق	جدول ۲-۳ تهیه نمایید.

جدول ۲-۳- نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی با مواد رنگرای راکتیو

غلظت دهنده‌ی کثیرا را آماده کنید و در حالی که آن را هم می‌زنید گلیسیرین به آن اضافه کنید. سپس فسفات سدیم را که یک ماده‌ی سختی گیر آب است در کمی آب حل کرده و به خمیر بیفزاید و بعد از افزایش رنگ با آب یا غلظت دهنده، آن را به وزن لازم برسانید. نمونه‌ی خمیر دیگری تهیه کنید ولی گلیسیرین به آن اضافه نکنید و به جای آن میزان آب یا غلظت دهنده را به ۳۶۰ گرم در کیلوگرم افزایش دهید.

با هریک از نمونه خمیرهای تهیه شده روی یک قطعه پارچه‌ی سلولزی چاپ بزنید و آن را پس از خشک شدن به مدت ۳۰ دقیقه در دستگاه بخار معمولی قرار دهید. بعد از تثبیت، هر دو کالا را ابتدا در یک ظرف آب سرد دارای سرریز آبکش کرده و در حمام حاوی ۲ گرم بر لیتر دترجننت در دمای ۴۰°C شست و شو دهید.

پرسش

- ۱- چرا نمی‌توان دمای حمام شست و شو را افزایش داد؟
- ۲- با توجه به تفاوت دو نمونه‌ی چاپ شده، نقش گلیسیرین را در خمیر چاپ توضیح دهید.

۲-۳- چاپ کالای سلولزی با مواد رنگرای راکتیو با روش یک مرحله‌ای

مواد رنگرای راکتیو با کالای سلولزی پیوند شیمیایی برقرار می‌کند و از ثبات شست و شویی نسبتاً بالایی برخوردارند. به همین دلیل برای لباس‌های زیر و حوله و دیگر مواردی مورد استفاده قرار می‌گیرند که باستی پارچه در مجاورت رطوبت یا عرق بدن باشد.

نام ماده	وزن ماده بر حسب گرم بر کیلوگرم	وزن ماده بر حسب گرم بر ۲۰۰ گرم خمیر
مادة رنگرای راکتیو گرم	۲۰	۴
لودیگول	۱۰	۲
اوره	۱۰۰	۲۰
الجینات سدیم ۳٪	۲۰۰	۴۰
غلظت دهنده امولسیون	۴۰۰	۸۰
کربنات سدیم	۱۵	۳
آب یا مخلوط غلظت دهنده‌ها	۲۵۵	۵۱
جمع	۱۰۰۰	۲۰۰

غلظت دهنده امولسیون را مطابق جدول ۳-۳ تهیه کنید.

جدول ۳-۳- نسخه‌ی تهیه‌ی غلظت دهنده امولسیون

نام ماده	وزن ماده بر حسب گرم بر کیلوگرم
امولگاتور	۱۵
آب	۱۸۵
نفت	۸۰۰
جمع	۱۰۰۰

در اثر انبارداری می‌باشد. به همین دلیل این مواد رنگزا معمولاً فقط به صورت بشکه‌های درسته به فروش می‌رسند. بنابراین در خمیر چاپ از قلیا استفاده نمی‌شود و پس از چاپ از محلول قلیایی عبور داده می‌شود.

وسایل مورد نیاز:

- ۱ دستگاه سطل پلاستیکی ۱ و ۵ لیتری
- ۱ دستگاه همنز مکانیکی
- ۱ عدد همنز شیشه‌ای
- ۱ دستگاه ترازوی الکتریکی
- مواد مورد نیاز:
- ۱ دستگاه ماده‌ی رنگزای راکتیو
- بی‌کربنات سدیم
- لودیگول
- اوره
- الجنیات سدیم
- آب
- دترجنت
- کالای موردنیاز:
- پارچه‌ی سلولزی 30×30 سانتی متر ۲ قطعه
- روش کار:
- ۲۰۰ گرم خمیر چاپ ماده‌ی رنگزای راکتیو، مطابق جدول ۳-۴، تهیه کنید.

غلظت دهنده‌ی الجنیات سدیم و غلظت دهنده‌ی امولسیون لازم را با یکدیگر مخلوط نموده و در حال همزدن اوره و لودیگول را نیز به آن بیفزاید. سپس ماده‌ی رنگزا و سایر مواد را اضافه کرده و در آخر کربنات سدیم را نیز اضافه کنید.

خمیر دیگری تهیه کرده و به جای کربنات سدیم ۲۰ گرم بی‌کربنات سدیم بیفزاید و میزان آب یا غلظت دهنده‌ی مخلوط را به ۲۵۰ گرم در کیلو کاوش دهید. خمیر دیگری نیز تهیه نموده ولی به آن قلیا اضافه نکنید و به جای آن میزان آب یا غلظت دهنده‌ی مخلوط را به ۲۷۰ گرم در کیلو دیگر افزایش دهید.

با هر یک از نمونه خمیرهای تهیه شده روی یک قطعه پارچه‌ی سلولزی چاپ بزنید و پس از خشک شدن آن را به مدت ۱۰ دقیقه در دستگاه بخار معمولی قرار دهید.

بعد از تثبیت، هر دو کالای چاپ شده را به طور مجزا، ابتدا با آب سرد و بعد با آب گرم، آبکش کنید سپس آن را با محلول ۳-۲ گرم در لیتر دترجنت به مدت ۱۰ دقیقه در دمای جوش شست و شو دهید. در آخر نیز کالاهارا با آب گرم و آب سرد آبکشی کنید.

پرسش: کدام نمونه از نمونه‌های دیگر کم رنگ‌تر است؟
چرا؟

۳-۳- چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای راکتیو با روش دو مرحله‌ای

مواد رنگزای راکتیو، به علت واکنش پذیری زیادی که دارد، بدون حرارت دادن نیز قابل جذب روی سلولز می‌باشند. از این مواد رنگزا در چاپ‌های با تیک به مقیاس وسیعی استفاده می‌شود. از معایب آن‌ها واکنش مواد رنگزا با هوا و کاوش رنگ دهی

جدول ۴-۳- نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای راکتیو

نام ماده	وزن ماده بر حسب گرم بر کیلوگرم	وزن ماده بر حسب گرم بر گرم خمیر	وزن ماده بر حسب گرم بر گرم خمیر
ماده‌ی رنگزای راکتیو سرد	۲۰	۴	
لودیگول	۱۰	۲	
اوره	۱۰۰	۲۰	
الجنيات سدیم ۳٪	۵۰۰	۱۰۰	
آب یا غلظت دهنده	۳۵	۷۰	
جمع	۱۰۰۰	۲۰۰	

دو مرحله است. در مرحله‌ی اول پارچه به کمی نفتل آغشته می‌شود و در مرحله‌ی دوم کالای نفتل دار شده با نمک دی‌آزونیوم چاپ می‌شود. لازم به توضیح است که برای نفتل دار کردن دو روش سرد و گرم وجود دارد که استفاده از روش گرم در کارخانجات ایران متداول‌تر است. در این کتاب نیز فقط روش گرم موربد بحث قرار می‌گیرد.

۱-۴-۳- نفتله کردن کالای سلولزی به روش گرم
هدف: نفتله کردن کالای سلولزی به روش گرم و بررسی اثر فرمالدید ابزار و لوازم موردنیاز:

۱ عدد	بشر ۵۰ میلی لیتری
یک دستگاه	ترازوی الکتریکی
۱ عدد	هیتر
۱ عدد	استنتر یا هر وسیله‌ی دیگری، برای خشک کردن
۱ عدد	همزن شیشه‌ای
مواد موردنیاز:	
	نفتل AS
	روغن قرمز ترکی
	سود ۳۳٪
	فرمالدید ۳۳٪
	آب
کالای موردنیاز:	
پارچه‌ی سلولزی ۳۰×۳۰ سانتی‌متر مربع	۲ قطعه

غلظت دهنده‌ی الجنيات سدیم را تهیه کنید و اوره و لودیگول را بدان بیفزایید. سپس سایر مواد را، غیر از قلیا، به آن اضافه کنید.

خمیر دیگری تهیه نموده ولی اوره به آن اضافه نکنید و به جای آن میزان آب یا غلظت دهنده را به ۴۵ گرم در کیلوگرم افزایش دهید.

با هر یک از نمونه خمیرهای تهیه شده روی یک قطعه پارچه‌ی سلولزی چاپ بزنید. کالا را پس از خشک شدن در یک محلول ۱ گرم در لیتر قلیا و با برداشت ۷ درصد پد و سپس خشک کنید و آن را به مدت ۱ دقیقه در دستگاه بخار معمولی قرار دهید.

بعد از ثبیت، هر دو کالای چاپ شده را به طور مجزا، ابتدا با آب سرد و بعد با آب گرم آبکش کنید و سپس آنها را با محلول ۲-۳ گرم در لیتر درترجنت به مدت ۱۰ دقیقه در دمای جوش شست و شو دهید. در آخر نیز کالاهای را با آب گرم و آب سرد آبکش کنید.

پرسش

۱- با توجه به تفاوت نمونه‌ها بگویید نقش اوره در خمیر چیست؟

۲- با توجه به عدم استفاده از غلظت دهنده امولسیون چه تفاوتی در استفاده و چاپ با این خمیر مشاهده می‌کنید؟

۴-۳- چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای آزویک
چاپ پارچه‌های سلولزی با مواد رنگزای آزویک شامل

روش کار:

در بک بشر °۵ میلی لیتری محلولی را مطابق جدول

جدول ۳-۵- نسخه‌ی نفتله کردن کالای سلولزی

نام ماده	وزن ماده بر حسب گرم بر لیتر	وزن ماده بر حسب گرم بر لیتر محلول	وزن ماده برای نیم لیتر محلول
نفتل AS	۱۰	۵	
روغن قرمز ترکی	۱۵	۷/۵	
سود ۳۳٪	۲۲	۱۱	
آب جوش	۹۵۳	۴۷۶/۵	
جمع	۱۰۰۰	۵۰۰	

- ۱ عدد رنگ کش
از هر کدام ۱ عدد سطل پلاستیکی ۱ و ۵ لیتری
۱ دستگاه همز مکانیکی
۱ عدد همز شیشه‌ای
۱ عدد بشر ۵۰۰ میلی لیتری
۱ دستگاه ترازوی الکتریکی
مواد موردنیاز:
نمک دی آزونیوم زرد
نمک دی آزونیوم آبی
نمک دی آزونیوم قرمز
اسید استیک ۵٪
غلظت دهنده‌ی کتیرا ۷٪
آب
دیسپرس کننده
بی سولفیت سدیم
کربنات سدیم
دترجنت
کالای موردنیاز:
پارچه‌ی سلولزی 30×30 سانتی متر
۲ قطعه که قبلاً نفتله شده باشد،
روش کار:
۵۰ گرم خمیر مادر را مطابق جدول ۳-۶ تهیه کنید.

ابتدا نفتل را با روغن قرمز ترکی خمیر کرده سپس آب جوش و سود لازم به آن بیفزایید. مخلوط را در صورت نیاز، چند دقیقه بجوشانید تا محلول کاملاً شفاف شود. پس از آماده شدن محلول نفتل، یک قطعه پارچه را در داخل بشر محتوی نفتل قرار دهید و در یک دستگاه فولارد با پیک آپ ۷۵٪ در دمای 90°C پد کنید. پارچه را در دمای 100°C با یک وسیله‌ی حرارتی مانند استینتر خشک کنید.

به محلول نفتل مقدار یک گرم در لیتر فرمالدیید ۳۳٪ بیفزایید و مجدداً عملیات فوق را در روی یک قطعه پارچه‌ی دیگر تکرار کنید.

لازم به توضیح است که کالای نفتله شده قبل از چاپ باید از رطوبت و نور و بخار محفوظ بماند. در صورتی که بین نفتله کردن و چاپ فاصله افتاد بهتر است کالای نفتله شده در یک قطعه پلاستیک پیچیده شده و از رطوبت و نور محافظت شود.

۳-۴- چاپ کردن کالای نفتله شده با نمک دی آزونیوم

- هدف: بررسی اثر فرمالدیید در چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای آزوییک و سایل موردنیاز:
میز چاپ آزمایشگاهی
دستگاه بخار معمولی
شابلون مناسب

جدول ۶-۳- نسخه‌ی چاپ با نمک‌های دی‌آزونیوم

نام ماده	وزن بر حسب گرم بر کیلوگرم	وزن بر حسب گرم بر گرم	وزن بر حسب گرم بر ۵۰۰ گرم
غلظت دهنده‌ی کثیرای٪	۷٪	۶۰۰	۳۰۰
اسید استیک٪	۵٪	۲۰	۱۰
آب یا غلظت دهنده	۳۸٪	۳۸۰	۱۹۰
دیسپرس کننده	۲	۲	۱
جمع	۱۰۰۰	۵۰۰	

چاپ نشده آسان‌تر است؟ به عبارت دیگر زدودن نفتل‌های اضافی در کدام نمونه بهتر انجام گرفته است؟ چرا؟

۵- چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای خمی
 مواد رنگزای خمی جزء مواد رنگزای نامحلول هستند.
 بنابراین ابتدا باید محلول و سپس روی کالا اعمال شوند، سپس در روی کالا با عمل اکسیداسیون به شکل نامحلول اولیه بازگردند.
 روش‌های اکسیداسیون متفاوت می‌باشد لذا ما در این فصل روش‌های مختلف اکسیداسیون متدائل را مورد آزمایش قرار می‌دهیم.

وسایل موردنیاز:

۱ دستگاه	میز چاپ آزمایشگاهی
۱ دستگاه	دستگاه بخار معمولی
۱ عدد	شابلون مناسب
۱ عدد	رنگ کش
از هر کدام ۱ عدد	سطل پلاستیکی ۱ و ۵ لیتری
۱ دستگاه	همزن مکانیکی
۱ عدد	همزن شیشه‌ای
۱ دستگاه	ترازوی الکتریکی
مواد موردنیاز:	
ماده‌ی رنگزای خمی	
کربنات پتاسیم	
گلیسیرین	
غلظت دهنده‌ی کثیرا٪ ۷	

حال با استفاده از خمیر مادر، سه خمیر چاپ به شرح زیر تهیه کنید:

خمیر اول: ۵ گرم نمک دی‌آزونیوم زرد را با ۹۵ گرم خمیر مادر مخلوط کنید.

خمیر دوم: ۵ گرم نمک دی‌آزونیوم قرمز را با ۹۵ گرم خمیر مادر مخلوط کنید.

خمیر سوم: ۵ گرم نمک دی‌آزونیوم آبی را با ۹۵ گرم خمیر مادر مخلوط کنید.

دو نکه کالای نفله شده را با یک طرح سه‌رنگ با سه شابلون چاپ کنید و آن را پس از خشک شدن حدود ۵ دقیقه در دستگاه بخار معمولی قرار دهید. می‌توان عمل بخار را نیز حذف کرد ولی باید دانست که در این صورت جذب رنگ مقدار کمی کاهش می‌یابد. در آخر نیز هر دو کالا را مطابق روش زیر شست و شو دهید:

الف - کالاهای را به مدت ۳۰ ثانیه در محلول ۲ گرم بر لیتر بی‌سولفیت سدیم، در دمای $C\ 70^{\circ}$ ، قرار دهید.

ب - کالا را در آب $C\ 40^{\circ}$ آبکش کنید.

ج - کالاهای را به مدت حدود ۲ دقیقه در محلول ۲ گرم بر لیتر دترجنت و ۲ گرم بر لیتر کربنات سدیم، در دمای $C\ 80^{\circ}$ قرار دهید.

د - کالاهای را با آب سرد آبکش کنید.

پرسش

۱- در کدام نمونه، رنگ‌ها پررنگ‌ترند؟ چرا؟

۲- در کدام نمونه رسیدن به زمینه‌ی سفید اولیه در مناطق

کالای موردنیاز:	رنگالیت
پارچه‌ی سلولزی 30×30 سانتی‌متری؛ ۴ قطعه	آب اکسیژنه
روش کار:	پربرات سدیم
۲۰۰ گرم خمیر چاپ ماده‌ی رنگزای خمی را مطابق جدول	بیکرومات سدیم
۳-۷ تهیه کنید.	دترجنست
	آب

جدول ۷-۳- نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای خمی

نام ماده	وزن ماده بر حسب گرم بر کیلوگرم	وزن ماده بر حسب گرم بر گرم خمیر	وزن ماده بر ۲۰۰ گرم خمیر
مانده‌ی رنگزای خمی	۱۰	۲	
کربنات پتاسیم	۸۰	۱۶	
گلیسیرین	۶۰	۱۲	
غلظت دهنده‌ی کثیرای ۷٪	۵۰۰	۱۰۰	
رنگالیت	۱۵۰	۳۰	
آب یا غلظت دهنده	۲۰۰	۴۰	
جمع	۱۰۰۰	۲۰۰	

۲ میلی‌لیتر بر لیتر	اسید استیک
۳ گرم بر لیتر	پربرات سدیم
روش سوم: از محلول زیر جهت اکسیداسیون استفاده کنید.	روش سوم: از محلول زیر جهت اکسیداسیون استفاده کنید.
۲ میلی‌لیتر بر لیتر	اسید استیک
۲ گرم بر لیتر	بیکرومات سدیم
روش چهارم: پارچه را حدود ۱۵ دقیقه در معرض هوا قرار دهید. پس از اکسیداسیون رنگ روی کالا و آبکش کردن، برای شستشو از نسخه‌ی زیر استفاده کنید:	روش چهارم: پارچه را حدود ۱۵ دقیقه در معرض هوا قرار دهید. پس از اکسیداسیون رنگ روی کالا و آبکش کردن، برای شستشو از نسخه‌ی زیر استفاده کنید:
$L:R = 5:1$	
۲ گرم بر لیتر	دترجنست
جوش	دما
۱۵ دقیقه	زمان

۶- چاپ برداشت بر روی پارچه‌ی سلولزی
چاپ برداشت، با توجه به ازین بردن رنگ زمینه، امکان چاپ رنگ‌های روشن روی زمینه‌ی تیره را نیز ایجاد می‌کند.

غلظت دهنده‌ی کثیرا را تهیه و در حال هم‌زدن گلیسیرین به آن اضافه کنید. کربنات پتاسیم و رنگالیت را جداگانه با کمی آب حل کرده و به خمیر بیفزایید. در نهایت رنگ خمی را با کمی آب خمیر کرده و به خمیر افزوده و با آب یا غلظت دهنده آنرا به وزن لازم برسانید. میزان آب مصرفی برای حل کردن مواد جامد باید از میزان آب یا غلظت دهنده کم شود. پس از آماده شدن خمیر بر روی هر کالا، عمل چاپ صورت می‌گیرد. بعد از خشک شدن کالا، بلا فاصله آنرا به مدت ۱۰ دقیقه در بخار اشباع ۱۰-۲۰°C قرار دهید.
برای اکسیداسیون، با هریک از نمونه‌ها مطابق یکی از روش‌های زیر عمل کنید.

روش اول: از محلول زیر جهت اکسیداسیون استفاده کنید.

اسید استیک ۲ میلی‌لیتر بر لیتر
آب اکسیژنه ۳٪
روش دوم: از محلول زیر جهت اکسیداسیون استفاده کنید.

گلیسیرین
 آب
 اسید استیک
 آب اکسیژنه
 دترجنت
 کالای موردنیاز:
 پارچه‌ی سلولزی رنگرزی شده را با ماده‌ی رنگزای مستقیم در ابعاد 30×30 سانتی‌متر، یک قطعه

روش کار:

۲۰۰ گرم خمیر چاپ را مطابق جدول ۸-۳ تهیه کنید.
 با خمیر تهیه شده پارچه‌ی رنگرزی شده را چاپ بزنید و بلاfacسله آن را خشک کنید و به مدت ۱۰ دققه در دستگاه بخار معمولی قرار دهید.
 بعد از تثبیت، برای اکسیداسیون از محلول زیر استفاده کنید:

۲ میلی‌لیتر بر لیتر	اسید استیک
$\frac{3}{5}$ میلی‌لیتر بر لیتر	آب اکسیژنه 3%

بعد از آبکش کردن با آب سرد برای شست و شوی پارچه از محلول ۲ گرم بر لیتر دترجنت در دمای 50°C استفاده کنید.
 پرسش: اگر رنگالیت در حالت جامد و یا قبل از تثبیت روی پارچه، در محیط مرطوب قرار گیرد باعث ایجاد چه مشکلی در چاپ می‌گردد؟

مواد برداشت کننده در چاپ معمولاً از نوع احیاکننده می‌باشند و متداول ترین آن‌ها در ایران رنگالیت و کلرید قلع هستند. رنگالیت روی کالاهای طبیعی و کلرید قلع روی کالاهای مصنوعی استفاده می‌شوند. با توجه به آن که عمل برداشت روی همه‌ی ترکیبات شیمیایی مختلف مواد رنگزا امکان‌پذیر نمی‌باشد یا باید از کاتالوگ‌های مواد رنگزا جهت قابلیت برداشت استفاده کرد و یا یک آزمایش عملی چاپ برداشت را روی پارچه‌ی رنگرزی شده انجام داد.

وسایل موردنیاز:

۱ دستگاه	میز چاپ آزمایشگاهی
۱ دستگاه	دستگاه بخار معمولی
۱ عدد	شابلون مناسب
۱ عدد	رنگ کش
از هر کدام ۱ عدد	سطل پلاستیکی ۱ و ۵ لیتری
۱ دستگاه	همزن مکانیکی
۱ عدد	همزن شیشه‌ای
۱ دستگاه	ترازوی الکتریکی
مواد موردنیاز: ماده‌ی رنگزای خمی کتیرا رنگالیت C کربنات پتابسیم	

جدول ۸-۳- نسخه‌ی چاپ برداشت روی سلولز

نام ماده	وزن ماده بر حسب گرم بر گرم خمیر	وزن ماده بر حسب گرم بر کیلوگرم	وزن ماده بر حسب گرم بر ۲۰۰ گرم خمیر
ماده‌ی رنگزای خمی	۴	۲۰	
کتیرا	۱۰۰	۵۰۰	۲۰۰
رنگالیت C	۳۰	۱۵۰	
کربنات پتابسیم	۲۰	۱۰۰	
گلیسیرین	۱۰	۵۰	
آب یا غلظت‌دهنده	۳۶	۱۸۰	
جمع	۲۰۰	۱۰۰۰	

رنگالیت C را با مقداری آب حل کرده و به خمیر افزوده و بعد از افزایش رنگ آن را با آب یا غلظت‌دهنده به وزن لازم برسانید.

غلظت‌دهنده‌ی کتیرا را تهیه کنید و در حالی که آن را هم می‌زنید گلیسیرین به آن بیفزایید. سپس کربنات پتابسیم و

فصل چهارم

چاپ کالای پر و تئینی

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- پارچه‌ی پشمی را با مواد رنگزای اسیدی چاپ کند.
- پارچه‌ی ابریشمی را با مواد رنگزای راکتیو چاپ کند.

۱ عدد	همزن شیشه‌ای	۱-۴- چاپ پارچه‌ی پشمی با مواد رنگزای اسیدی
۱ دستگاه	ترازوی الکتریکی	مواد رنگزای اسیدی متدالوی ترین ماده‌ی رنگزای روى کالاي پشمی می‌باشند. این مواد رنگزا دارای شفافیت خوبی هستند
	مواد موردنیاز:	ولی ثبات نوری و شست و شوی آنها متوسط است. در مواردی که ثبات بالا روی کالای پشمی منظر باشد بهتر است از رنگ‌های متابل کمپلکس استفاده شود.
	ماده‌ی رنگزای اسیدی	وسایل موردنیاز:
	کتیرا	میز چاپ آزمایشگاهی
	گلیسیرین	دستگاه بخار معمولی
	اسید استیک	دستگاه بخار تحت فشار
	لودیگول	شابلون مناسب
	آب	رنگ کش
	دترجنت	سطل پلاستیکی ۱ و ۵ لیتری
	کالای موردنیاز:	همزن مکانیکی
پارچه‌ی پشمی در ابعاد ۳۰×۳۰ سانتی‌متر، دو قطعه	۱ عدد	
روش کار:	۱ عدد	
۲۰۰ گرم خمیر چاپ را مطابق جدول ۱-۴ تهیه کنید.	از هر کدام ۱ عدد	
	۱ دستگاه	

جدول ۱-۴- نسخه‌ی چاپ پشم با مواد رنگزای اسیدی

نام ماده	وزن ماده بر حسب گرم بر کیلوگرم	وزن ماده بر حسب گرم بر کیلوگرم	وزن ماده بر حسب گرم بر کیلوگرم
ماده‌ی رنگزای اسیدی	۲۰	۲۰	۴
کتیرا	۶۰۰	۶۰۰	۱۲۰
گلیسیرین	۵۰	۵۰	۱۰
اسید استیک	۲۰	۲۰	۴
لودیگول	۱۰	۱۰	۲
آب یا غلظت‌دهنده	۳۰۰	۳۰۰	۶۰
جمع	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰

۱ دستگاه	بازیک دارای ارجحیت می باشند.
۱ دستگاه	وسایل موردنیاز:
۱ عدد	میز چاپ آزمایشگاهی
۱ عدد	دستگاه بخار معمولی
از هر کدام ۱ عدد	شاپلون مناسب
۱ عدد	رنگ کش
۱ دستگاه	سطل پلاستیکی ۱ و ۵ لیتری
۱ عدد	همزن مکانیکی
۱ دستگاه	همزن شیشه‌ای
۱ دستگاه	ترازوی الکتریکی
	مواد موردنیاز:
	ماده‌ی رنگزای راکتیو
	الجنیات سدیم
	استات سدیم
	لودیگول
	اوره
	آب
	دترجنت
	کالای موردنیاز:
	پارچه‌ی ابریشمی به ابعاد 30×30 سانتی‌متر، دو قطعه
	روش کار:
	۲۰۰ گرم خمیر چاپ، مطابق جدول ۴-۲، تهیه کنید.

غلظت دهنده‌ی کتیرا را تهیه و در حالی که آن را هم می‌زنید گلیسیرین را به آن بفرازید. سپس لودیگول را با کمی آب حل کرده و به خمیر اضافه کنید. در آخر اسیداستیک اضافه کرده و بعد از افزایش رنگ با آب یا غلظت دهنده، محلول را به وزن لازم برسانید.

خمیر دیگری تهیه کنید به طوری که حاوی اسیداستیک نباشد و بجای آن میزان آب یا غلظت دهنده را به 320 گرم در کیلوگرم افزایش دهید.

با هریک از نمونه خمیرهای تهیه شده، روی یک قطعه کالای پشمی چاپ بزنید و پس از خشک شدن آن را به مدت 45 دقیقه در دستگاه بخار معمولی قرار دهید. بعد از تبیت ابتدا هر دو کالا را در یک ظرف که دارای سریز آب باشد آبکشی کرده و در حمام حاوی 2 گرم بر لیتر دترجنت در دمای 50°C شست و شو دهید.

پرسش: در کدام نمونه جذب رنگ بیشتر صورت گرفته است؟ چرا؟

۴-۴- چاپ پارچه‌ی ابریشمی با مواد رنگزای راکتیو
پارچه‌های ابریشمی به دلیل برآقیت زیاد جزء پارچه‌های گران قیمت‌اند لذا مواد رنگزایی که روی این پارچه‌ها به کار می‌روند نیز باید دارای برآقیت مطلوب باشند. مناسب‌ترین مواد رنگزای برای ابریشم، مواد رنگزای راکتیو و بازیک هستند ولی از نظر ثبات‌های مختلف مواد رنگزای راکتیو نسبت به مواد رنگزای

جدول ۴-۲- نسخه‌ی چاپ ابریشم با مواد رنگزای راکتیو

نام ماده	وزن ماده بر کیلوگرم	وزن ماده بر حسب گرم بر ۲۰۰ گرم خمیر
ماده‌ی رنگزای راکتیو	۳۰	۶
الجنیات سدیم	۶۰۰	۱۲۰
استات سدیم	۴۰	۸
لودیگول	۱۰	۲
اوره	۸۰	۱۶
آب یا غلظت دهنده	۲۴۰	۴۸
جمع	۱۰۰۰	۲۰۰

پارچه‌ی ابریشمی چاپ بزنید و پس از خشک شدن آن را به مدت ۱۵ دقیقه در دستگاه بخار معمولی قرار دهید.

بعد از تثبیت، ابتدا هر دو کالا را در یک ظرف که دارای سرریز آب باشد آبکشی کرده و در حمام حاوی ۲ گرم بر لیتر دترجنت در دمای 5°C شست و شو دهید.
پرسش: با توجه به تفاوت دو نمونه، نقش اوره را در خمیر توضیح دهید.

غلظت دهنده‌ی الجنبات سدیم را تهیه کنید و به آن اوره بیفزایید. استات سدیم و لودیگول را نیز جداگانه در کمی آب حل کرده و به خمیر افزوده و بعد از افزایش رنگ آن را با آب یا غلظت دهنده به وزن موردنیاز برسانید.

خمیر دیگری تهیه کنید و به طوری که حاوی اوره نباشد و به جای آن میزان آب یا غلظت دهنده را به 32°C گرم در کیلوگرم افزایش دهید.

با هر یک از نمونه خمیرهای تهیه شده روی یک قطعه

چاپ کالای مصنوعی

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- پارچه‌ی نایلونی را با مواد رنگزای اسیدی چاپ کند.
- پارچه‌ی اکریلیکی را با مواد رنگزای بازیک چاپ کند.
- پارچه‌ی پلی‌استر را با مواد رنگزای دیسپرس و با روش‌های استفاده از کریر - تثبیت با بخار تحت فشار و ترموزول چاپ کند.

۱- دستگاه

ترازوی الکترونیکی
مواد مورد نیاز:
ماده‌ی رنگزای اسیدی
ایندالکا PA3
گلاسین A
اوره
سولفات آمونیوم
آب
کربنات سدیم
دترجنت
کالای مورد نیاز:
پارچه‌ی نایلون به ابعاد 30×30 سانتی‌متر، دو قطعه
روش کار:
۲۰۰ گرم خمیر چاپ، مطابق جدول ۱-۵ تهیه کنید.

۱-۵- چاپ پارچه‌ی نایلونی با مواد رنگزای اسیدی

در بین پارچه‌های مصنوعی پارچه‌های نایلون، به دلیل جذب آب بالا، قدرت رنگ‌پذیری نسبتاً خوبی دارند و با بیشتر مواد رنگزای محلول قابلیت واکنش دارند. مواد رنگزای اسیدی و متال کمپلکس و دیسپرس متداول‌ترین مواد رنگزای نایلون می‌باشند.

وسایل مورد نیاز:

میز چاپ آزمایشگاهی
دستگاه بخار معمولی
سابلون مناسب
رنگ‌کش
سطل پلاستیکی ۱ و ۵ لیتری
همزن مکانیکی
همزن شیشه‌ای

جدول ۱-۵- نسخه‌ی چاپ نایلون با مواد رنگزای اسیدی

نام ماده	وزن ماده بر حسب گرم بر ۲۰۰ گرم خمیر	وزن ماده بر حسب گرم بر کیلوگرم	وزن ماده بر حسب گرم بر کیلوگرم
ماده‌ی رنگزای اسیدی	۴	۲۰	
ایندالکا PA3	۱۲۰	۶۰۰	
گلاسین A	۸	۴۰	
اوره	۲۰	۱۰۰	
سولفات آمونیوم	۸	۴۰	
آب یا غلظت دهنده	۴۰	۲۰۰	
جمع	۲۰۰	۱۰۰۰	

	وسایل مورد نیاز:
۱ دستگاه	میز چاپ آزمایشگاهی
۱ دستگاه	دستگاه بخار معمولی
۱ عدد	شابلون مناسب
۱ عدد	رنگ کش
از هر کدام ۱ عدد	سطل پلاستیکی ۱ و ۵ لیتری
۱ دستگاه	همزن مکانیکی
۱ عدد	همزن شیشه‌ای
۱ دستگاه	ترازوی الکتریکی
	مواد مورد نیاز:
	ماده‌ی رنگ‌رای بازیک PA3
	تیودی‌اتیلن گلایکول
	اسید استیک
	گلاسین PFD
	آب
	دترجنت
	کالای مورد نیاز:
پارچه اکریلیک در ابعاد 30×30 سانتی‌متر، دو قطعه	
روش کار:	
	۲۰ گرم خمیر چاپ مطابق جدول ۲-۵ تهیه کنید.

غلظت دهنده‌ی ایندالکا را تهیه و گلاسین A را به آن بیفزایید. سپس اوره و سولفات آمونیوم را در کمی آب حل کرده و به آن اضافه کنید و در نهایت ماده‌ی رنگرا را افروده و با آب یا غلظت دهنده آن را به وزن لازم برسانید.

نمونه‌ی خمیر دیگری تهیه کنید به طوری که حاوی سولفات آمونیوم نباشد و به جای آن میزان آب یا غلظت دهنده را به ۴۸ گرم در کیلوگرم افزایش دهید.

با هر یک از نمونه خمیرهای تهیه شده روی یک قطعه کالای نایلونی چاپ بزنید و آن را پس از خشک شدن به مدت ۳۰ دقیقه در دستگاه بخار معمولی قرار دهید. بعد از تثبیت ابتدا هر دو کالا را در یک ظرف که دارای سرریز آب و حاوی ۲ گرم بر لیتر دترجنت در دمای 50°C شست و شو دهید.

پرسش: در کدام نمونه جذب رنگ بیشتر صورت گرفته است؟ چرا؟

۲-۵- چاپ پارچه‌ی اکریلیک با مواد رنگ‌رای بازیک
پارچه‌های اکریلیک با دو ماده‌ی رنگ‌رای بازیک و دیسپرس قابلیت رنگرزی دارند ولی با در نظر گرفتن برآقیت بالای مواد رنگ‌رای بازیک استفاده از این مواد رنگزا نسبت به مواد رنگ‌رای دیسپرس متداول‌تر است.

جدول ۲-۵- نسخه‌ی چاپ اکریلیک با مواد رنگ‌رای بازیک

نام ماده	وزن ماده بر حسب گرم بر کیلوگرم	وزن ماده بر حسب گرم بر ۲۰۰ گرم خمیر	وزن ماده بر حسب گرم بر ۲۰۰ گرم خمیر
ماده‌ی رنگ‌رای بازیک	۱۰	۲	
ایندالکا PA3	۷٪	۱۲۰	
تیودی‌اتیلن گلایکول	۳۰	۶	
اسید استیک	۳۰	۶	
گلاسین PFD	۴۰	۸	
آب یا غلظت دهنده	۲۹۰	۵۸	
جمع	۱۰۰۰	۲۰۰	

برای انسان دارد این روش کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وسایل مورد نیاز:

۱ دستگاه	میز چاپ آزمایشگاهی
۱ دستگاه	دستگاه بخار معمولی
۱ عدد	شابلون مناسب
۱ عدد	رنگ کش
از هر کدام ۱ عدد	سطل پلاستیکی ۱ و ۵ لیتری
۱ دستگاه	همزن مکانیکی
۱ عدد	همزن شیشه‌ای
۱ دستگاه	ترازوی الکتریکی
	مواد مورد نیاز:
	ماده‌ی رنگ‌رای دیسپرس
	کریلیک
	الجینات سدیم
	لودیگول
	اسید سیتریک
	آب
	هیدروسولفیت سدیم
	سود
	دترجننت
	کالای مورد نیاز:
پارچه‌ی پلی‌استر به ابعاد ۳۰×۳۰ سانتی‌متر، دو قطعه	
روش کار:	
	۲۰۰ گرم خمیر چاپ، مطابق جدول ۳-۵، تهیه نمایید.

غلظت دهنده‌ی ایندالکا را تهیه کنید و ضمن همزدن، تیودی‌اتیلن‌گلایکول و گلایسین PFD به آن بیفزایید و پس از افزایش اسیداستیک و ماده‌ی رنگزای بازیک، با آب یا غلظت دهنده، آن را به وزن لازم برسانید.

خمیر دیگری تهیه کنید به طوری که حاوی اسیداستیک نباشد و به جای آن میزان آب یا غلظت دهنده را به ۳۲۰ گرم در کیلوگرم افزایش دهید.

با هر یک از نمونه خمیرهای تهیه شده روی یک قطعه پارچه‌ی اکریلیک چاپ بزنید و پس از خشک کردن آن را به مدت ۳۰ دقیقه در دستگاه بخار معمولی قرار دهید. بعد از ثبیت ابتدا هر دو کالا را در یک ظرف که دارای سر ریز آب باشد، آبکش کرده و سپس با محلول ۲ گرم بر لیتر دترجننت در دمای $۵^{\circ}C$ شست و شو دهید.

پرسش: چرا در کالای چاپ شده با خمیر بدون اسید، جذب رنگ به مقدار زیادی کاهش یافته است؟

۳-۵- چاپ کالای پلی‌استر با مواد رنگ‌رای دیسپرس با کریلیک

در پارچه‌های پلی‌استر، با توجه به این‌که الیاف پلی‌استر دارای کمترین جذب رطوبت (حدود 4% درصد) در بین الیاف مصنوعی مورد استفاده در منسوجات می‌باشد، عمل جذب رنگ کم صورت می‌گیرد. برای افزایش جذب رنگ روش‌های متفاوتی قابل انجام است که در این فصل و دو فصل بعدی مورد آزمایش قرار می‌گیرند. در روش اول کریلیک متوأم کننده‌ی الیاف پلی‌استر استفاده می‌شود ولی به علت خطراتی که این ماده

جدول ۳-۵- نسخه‌ی چاپ پلی‌استر با مواد رنگ‌رای دیسپرس با کریلیک

نام ماده	وزن ماده بر حسب گرم بر کیلوگرم	وزن ماده بر حسب گرم	وزن ماده بر حسب گرم
ماده‌ی رنگ‌رای دیسپرس	۴	۲۰	۲۰۰
الجینات سدیم	۱۲۰	۶۰۰	۱۲۰
لودیگول	۲	۱۰	۲
کریلیک	۸	۴۰	۸
اسید سیتریک	۱	۵	۱
آب یا غلظت دهنده	۶۵	۳۲۵	۶۵
جمع	۲۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰

جذب رنگ روی پارچه‌ی پلی استر استفاده از بخار تحت فشار می‌باشد. این روش مناسب‌ترین راه برای چاپ کالای پلی استر است ولی به علت بالا رفتن فشار در دستگاه در صورت عدم رعایت نکات ایمنی خطر انفجار دستگاه وجود دارد.

وسایل مورد نیاز:

۱ دستگاه	میز چاپ آزمایشگاهی
۱ دستگاه	دستگاه بخار معمولی
۱ دستگاه	دستگاه بخار تحت فشار
۱ عدد	شابلون مناسب
۱ عدد	رنگ کش
از هر کدام ۱ عدد	سطل پلاستیکی ۱ و ۵ لیتری
۱ دستگاه	همزن مکانیکی
۱ عدد	همزن شیشه‌ای
۱ دستگاه	ترازوی الکتریکی
	مواد مورد نیاز:
	ماده‌ی رنگزای دیسپرس
	الجینات سدیم
	لودیگول
	سولفات آمونیوم
	آب
	هیدروسوლفیت سدیم
	سود
	دترجننت
	کالای مورد نیاز:
پارچه‌ی پلی استر به ابعاد ۳۰×۳۰ سانتی‌متر، دو قطعه	روش کار:
	۲۰۰ گرم خمیر چاپ، مطابق جدول ۴-۵، تهیه نمایید.

غلاظت دهنده الجینات سدیم را تهیه کنید و ضمن همزدن لودیگول و اسیدسیتریک را بدان بیفزایید. کریر و ماده‌ی رنگزای دیسپرس را نیز افزوده و با آب یا غلاظت دهنده به وزن لازم برسانید.

خمیر دیگری تهیه کنید ولی به آن کریر اضافه نکنید بلکه به جای آن میزان آب یا غلاظت دهنده را به ۳۶۵ گرم در کیلوگرم افزایش دهید.

با هر یک از نمونه خمیرهای تهیه شده روی یک قطعه پارچه‌ی پلی استر چاپ بزنید و آن را از خشک کردن به مدت ۳۰ دقیقه در دستگاه بخار معمولی قرار دهید.

بعد از تثبیت ابتدا هر دو کالا در یک ظرف که دارای سرریز آب باشد آبکش کرده و در حمام احیایی با نسخه‌ی زیر شست و شو دهید.

$$L: R = 50: 1$$

هیدروسوولفیت سدیم	۲ گرم بر لیتر
سود	۲ میلی لیتر بر لیتر
دترجننت	۲ گرم بر لیتر
دما	۵۰°C
زمان	۱۵ دقیقه

کالا را با آب سرد آبکش نمایید.

لازم به تذکر است که کریر برای بدن مضر است بنابراین هنگام انجام این آزمایش سعی کنید که تهیه‌ی هوا به طور کامل صورت گیرد و در پوش ظرف حاوی خمیر کریر بسته باشد.

پرسش: چرا وجود کریر در خمیر باعث افزایش جذب رنگ می‌شود؟

۴-۵- چاپ پارچه‌ی پلی استر با مواد رنگزای دیسپرس و تثبیت در بخار تحت فشار
بعد از استفاده از کریر، روش دوم برای افزایش

جدول ۴-۵- نسخه‌ی چاپ پلی استر با مواد رنگزای دیسپرس

نام ماده	وزن ماده بر حسب گرم بر کیلوگرم	وزن ماده بر حسب گرم بر کیلوگرم	وزن ماده بر حسب گرم بر کیلوگرم
ماده‌ی رنگزای دیسپرس	۲۰	۶۰۰	۴
الجینات سدیم ۴%	۱۰	۵	۱۲۰
لودیگول	۳۶۵	۷۳	۲
سولفات آمونیوم	۱۰۰۰	۲۰۰	۱
آب یا غلظت‌دهنده			
جمع			

چاپ شده در این روش دارای زبردست زیر و نامطلوبی نسبت به روش‌های دیگر خواهد بود با این حال به دلیل سرعت بالای تولید کالای چاپ شده، این روش در کارخانجات متداول است.

وسایل مورد نیاز:

- ۱ دستگاه میز چاپ آزمایشگاهی
- ۱ دستگاه دستگاه ترموزول یا استنتر
- ۱ عدد شابلون مناسب
- ۱ عدد رنگ کش
- از هر کدام ۱ عدد سطل پلاستیکی ۱ و ۵ لیتری
- ۱ دستگاه همز مکانیکی
- ۱ عدد همز شیشه‌ای
- ۱ دستگاه ترازوی الکتریکی
- مواد مورد نیاز:

 - ماده‌ی رنگزای دیسپرس
 - ایندالکا PA3
 - اوره
 - لودیگول
 - اسیداستیک
 - آب
 - هیدروسولفیت سدیم
 - سود
 - دترجننت

کالای مورد نیاز:

پارچه‌ی پلی استر به ابعاد 30×30 سانتی‌متر، ۴ قطعه

غلظت‌دهنده‌ی الجینات سدیم را تهیه کنید. لودیگول و سولفات آمونیوم را با کمی آب حل کرده و به آن بیفزایید. سپس ماده‌ی رنگزای دیسپرس را افزوده و آن را با آب یا غلظت‌دهنده به وزن لازم برسانید.

پس از چاپ، هر دو کالا را خشک کرده و یک قطعه را در دستگاه بخار معمولی به مدت ۱۵ دقیقه بخار دهید و قطعه‌ی دیگر را به مدت ۱۰ دقیقه در دستگاه بخار تحت فشار، در فشار ۲ اتمسفر، بگذارید.

بعد از ثبیت، ابتدا هر دو کالا را در یک ظرف که دارای سرریز آب باشد آبکش کرده و در حمام احیایی با نسخه‌ی زیر شست و شو دهید.

$$L: R = 50: 1$$

- ۲ گرم بر لیتر هیدروسولفیت سدیم
 - ۲ گرم بر لیتر سود
 - ۲ گرم بر لیتر دترجننت
 - ۵°C دما
 - ۱۵ دقیقه زمان
- پس از شست و شو کالا را با آب سرد آبکش کنید.
- پرسش: در کدام نمونه میزان نفوذ ماده‌ی رنگزا بیشتر است؟ چرا؟

۴-۵- چاپ پارچه‌ی پلی استر با مواد رنگزای دیسپرس به روش ترموزول

روش ترموزول با توجه به مداوم بودن و عدم نیاز به بخار و ملزمات آن نسبت به دستگاه‌های بخار ارجحیت دارد ولی پارچه‌ی

روش کار:

۲۰۰ گرم خمیر چاپ، مطابق جدول ۵-۵، تهیه

جدول ۵-۵- نسخه‌ی چاپ پلی‌استر با مواد رنگزای دیسپرس

نام ماده	وزن ماده بر حسب گرم بر کیلوگرم	وزن ماده بر حسب گرم بر کیلوگرم	وزن ماده بر حسب گرم بر کیلوگرم
ماده‌ی رنگزای دیسپرس	۲۰	۴	۶۰۰
ایندالکا PA3	۱۰۰	۱۲۰	۷٪
اوره	۱۰	۲۰	۱۰
لودیگول	۵	۲	۱
اسیداستیک	۲۶۵	۵۳	۱۰۰۰
آب یا غلظت‌دهنده			۲۰۰
جمع			

پرسش

- ۱- در کدام نمونه‌ها عمل تثبیت بهتر صورت گرفته است؟
چرا؟
- ۲- سفیدی زمینه‌ی چاپ شده در نمونه‌ی سوم و چهارم را با یکدیگر مقایسه کرده و علت را توضیح دهید.

۶- چاپ انواع کالاهای با مواد رنگزای پیگمنت
مواد رنگزای پیگمنت به دلیل این که در داخل الیاف جذب نمی‌شود توسط چسبی به نام بیندر روی کالا تثبیت می‌شود.
بنابراین نوع کالا اهمیتی ندارد و این ماده‌ی رنگزا را می‌توان برای کالاهای مختلفی استفاده نمود.

وسایل مورد نیاز:

۱ دستگاه	میز چاپ آزمایشگاهی
۱ عدد	شابلون مناسب
۱ عدد	رنگ کش
از هر کدام ۱ عدد	سطل پلاستیکی ۱ و ۵ لیتری
۱ دستگاه	همزن مکانیکی سریع
بشرط ۱۰۰ و ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌لیتری از هر کدام ۱ عدد	
۱ دستگاه	ترازو
۱ دستگاه	استنتر

غلظت‌دهنده‌ی ایندالکا را تهیه کنید اوره و لودیگول و اسیداستیک به آن افزوده کاملاً به هم بزنید. پس از افزایش ماده‌ی رنگزا خمیر را با آب یا غلظت‌دهنده به وزن لازم برسانید.

با خمیر ساخته شده روی ۴ قطعه کالا عمل چاپ را انجام دهید و پس از خشک شدن، برای هر یک از کالاهای در یکی از شرایط زیر عمل تثبیت را انجام دهید :

- دمای 10°C به مدت ۵ دقیقه

- دمای 15°C به مدت ۳ دقیقه

- دمای 18°C به مدت ۱ دقیقه

- دمای 18°C به مدت ۵ دقیقه

بعد از تثبیت ابتدا هر چهار کالا را در یک ظرف که دارای سرریز آب باشد آبکش کرده و در حمام احیایی با نسخه‌ی زیر شست و شو دهید :

$$L: R = 50: 1$$

هیدروسولفات سدیم ۲ گرم بر لیتر

سود ۲۸٪ ۲ میلی‌لیتر بر لیتر

دترجنت ۲ گرم بر لیتر

دما 50°C

زمان ۱۵ دقیقه

پس از شست و شو کالا را با آب سرد آبکش نمایید.

کالاهای پنبه، نایلون، اکریلیک و پلی استر.

روش کار:

۲۰۰ گرم خمیر مطابق جدول ۶-۵ تهیه کنید. سپس ضدکف و آب را مخلوط کنید و ضمن همزدن، غلظت دهنده کتیرای ۷٪ را که قبلاً آماده کرده اید به آن اضافه کنید و به مدت ده دقیقه خوب بهم بزنید پس از آن بیندر را اضافه کرده و دو دقیقه دیگر خمیر را خوب به هم بزنید.

مواد مورد نیاز:

ماده‌ی رنگزای پیگمنت

بیندر

ضدکف

آب

کالای مورد نیاز:

۲ قطعه پارچه به ابعاد ۳۰×۳۰ سانتی‌متر از هر کدام از

جدول ۶-۵—نسخه‌ی تهیه‌ی خمیر چاپ پیگمنتی بدون امولسیون

وزن بر حسب گرم بر کیلوگرم	مواد
۸۰۵	آب
۵	ضدکف
۴۰	غلظت دهنده‌ی مصنوعی
۱۵۰	بیندر
۱۰۰۰	جمع کل

دو خمیر مقدار لازم ماده‌ی رنگزای اضافه کنید و از هر خمیر بر روی کالاهای آماده شده چاپ بزنید.

۲۰۰ گرم خمیر دیگر مطابق جدول ۷-۵ تهیه کنید. آماده کردن این خمیر مطابق خمیر قبلی باشد با این تفاوت که به این خمیر باید خمیر امولسیون نیز اضافه کنید. حال به هر کدام از این

جدول ۷-۵—مواد مصرفی در تهیه‌ی خمیر چاپ نیمه امولسیون و میزان مصرف آن‌ها

وزن مواد بر حسب گرم	نام مواد
۶۰۰ - ۷۰۰	خمیر امولسیون
۱۰۰ - ۲۰۰	غلظت دهنده ۴٪
۵۰ - ۲۵۰	بیندر
۵۰ - ۱۰۰	اوره
X	آب یا غلظت دهنده
۱۰۰۰ گرم	جمع

پرسش: نمونه‌های چاپ شده را از نظر تأثیر غلظت دهنده باهم مقایسه کنید.

در ادامه، هر کدام از این کالاهای را به مدت ۵ دقیقه در دمای $15^{\circ}C$ از استنتر عبور دهید.

تکمیل کالای سلولزی (پنبه)

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- عملیات تکمیلی روی کالای سلولزی را نام ببرد.
- عمل شست و شوی کالای سلولزی را انجام دهد.
- عمل پخت کالای سلولزی را انجام دهد.
- کالای سلولزی را سفیدگری کند.
- عمل مرسربزه کردن را انجام دهد.
- آهارگیری و آهارزدایی را روی سلولز انجام دهد.

نقشدار و یا با رنگ‌های روشن عرضه کنند بایستی شست و شوی بهتری روی پارچه انجام گیرد که در این صورت پارچه را در دمای جوش شست و شو می‌دهند. در مورد پارچه‌هایی که با رنگ‌های تیره رنگرزی می‌شود می‌توان دمای شست و شو را تا حدود 50°C کاهش داد.

هدف: تأثیر مواد در شست و شوی پخت پنبه در دمای جوش

مواد مورد نیاز:

(Lissapolls-Lissapolc-Nekals
Dtergent مانند SunaptolDL)

خیس کننده (Turkey Red oil) مانند (Wetting agent)

روغن قرمز ترکی یا Lenetol Wlf
کربنات سدیم (Soda ash)

وسایل مورد نیاز:

۳ عدد	بشر 25° میلی لیتری
۳ عدد	همزن شیشه‌ای
۱ عدد	دماسنچ
۱ عدد	استوانه‌ی مدرج 100° میلی لیتری
۱ عدد	بی‌پت ساده‌ی 10° میلی لیتری

بر روی کالای سلولزی عملیات تکمیلی مختلفی انجام می‌گیرد که تعدادی از آن‌ها عبارت‌اند از - پُرزاویزی (Singeing) - تراش (Scouring) - شست و شو (Shearing) - پخت (Kiering) - آهارگیری (Desizeing) - آهارزنی (Sizeing) - سفیدگری (Optical Bleaching) - سفیدگری نوری (Calendring) - کالندر کردن (Mercerization) - ضد چروک کردن (Crease-Resistant) - ضدآب کردن (Flame-Resistant) - ضدآتش کردن (Water-Proof) - ضداش کردن (Frama می‌گیرید.

۱-۶ - شست و شو و پخت کالای پنبه‌ای در دمای جوش

یکی از عملیات مهم و اساسی در تکمیل، پخت و شست و شوی پارچه‌های پنبه‌ای می‌باشد. در طی این عملیات ناخالصی‌های موجود در الیاف پنبه از قبیل رنگینه‌های طبیعی موجود در الیاف، واکسن، مواد معدنی و روغن و کثافتی که در هنگام بافندگی به پارچه می‌چسبد زدوده می‌شود. در صورتی که لازم باشد پارچه را به صورت سفید یا

نسبت حجم مایع شست وشو به وزن کالا ($L : R$) ($40 : 1$)
جدول و نمودار شست وشو: مقدار هر یک از مواد
 مصرفی بر حسب گرم در لیتر در جدول ۱-۶ نشان داده شده است.


و سیله‌ی گرم کننده
 ترازو
 کرونومتر یا ساعت
 مواد مورد نیاز:

۳ قطعه پارچه یا نخ خام پنهایی هر کدام به وزن ۵ گرم

جدول ۱-۶— مواد مورد نیاز برای شست وشوی کالای پنهایی و مقادیر آنها

مقادیر حمام‌ها بر حسب گرم در لیتر			نام مواد شیمیایی
حمام ۳	حمام ۲	حمام ۱	
۱	۱	۱	دترجنت
۲	-	۲	کربنات سدیم
-	۱	۱	خیس کننده

نمودار عملیات شست وشوی کالای پنهایی مطابق شکل ۱-۶ است.

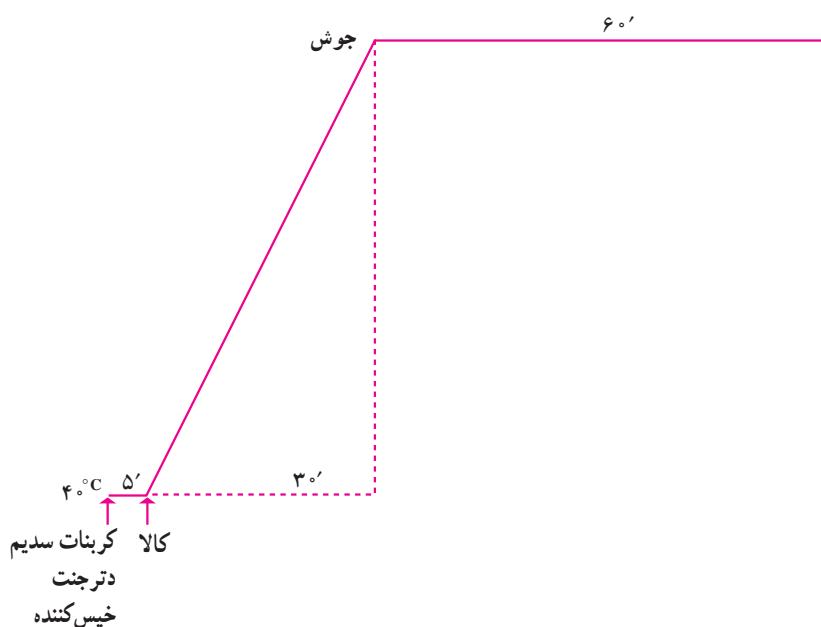

شکل ۱-۶— نمودار شست وشوی کالای پنهایی

روش کار:

- ۱— چه اختلافی بین نمونه‌های شست وشو داده شده و نشده وجود دارد؟
- ۲— بین نمونه‌های اوّل با دوم و سوم چه اختلافی وجود دارد؟
- ۳— نقش کربنات سدیم و خیس کننده چیست؟

ابتدا محاسبات لازم را برای هر حمام انجام دهید و سپس دمای حمام‌های را روی 40°C تنظیم کنید و مطابق نمودار شکل ۱-۶ شست وشو را انجام دهید. در نهایت کالا را از حمام‌ها خارج کرده و کاملاً آبکش کنید و یک نمونه کالای شست وشو داده نشده و سه نمونه کالای شست وشو داده شده را به گزارش کار خود الصاق کنید.

۱ عدد	وسیله‌ی گرم کننده
۱ عدد	ترازو
۱ عدد	کرونومتر یا ساعت
۱ عدد	دستگاه بخار
کالای مورد نیاز:	

یک قطعه پارچه‌ی پنبه‌ای خام به وزن ۵ گرم
نسبت حجم مایع شست و شو به وزن کالا (R: L) (۱: ۲۰) در
جدول و نمودار شست و شو: مقادیر مواد مصرفی در
جدول ۲-۶ آمده است.

۲-۶- شست و شو و پخت کالای پنبه‌ای با بخار
هدف: شست و شو و پخت پارچه‌ی پنبه‌ای با بخار 100°C
مواد مورد استفاده: هیدروکسید سدیم (Caustic Soda) مرطوب کننده مقاوم در مقابل قلیا مانند Leophenu و سایل مورد نیاز:


۱ عدد	بشر $25^{\circ}\text{ میلی لیتری}$
۱ عدد	همزن شیشه‌ای
۱ عدد	دماسنگ
۱ عدد	استوانه‌ی مدرج $100^{\circ}\text{ میلی لیتری}$
۱ عدد	بی‌پت ساده‌ی $1^{\circ}\text{ میلی لیتری}$

جدول ۲-۶- مقادیر مصرفی مواد مورد نیاز برای شست و شو و پخت کالای پنبه‌ای

نام مواد شیمیایی مصرفی	مقدار بر حسب گرم در لیتر
هیدروکسید سدیم	۴۰
مرطوب کننده	۲

۳-۶- سفیدگری کالای پنبه‌ای با هیپوکلریت سدیم

هیپوکلریت سدیم یا آب ژاول (NaOCl) از جمله سفیدکننده‌های ارزان قیمت برای سفید کردن پنبه است. ماده‌ی مؤثر در این سفیدکننده کلر است و هرچه درصد کلر بیشتر باشد قدرت سفیدکننده‌ی آن بیشتر خواهد بود. اغلب، برچسب‌هایی بر روی ظروف حاوی این ماده وجود دارد که مقدار کلر موجود در ماده را مشخص می‌کند. هیپوکلریت سدیم در اثر حرارت و رطوبت با آب واکنش داده و به ماده‌ای کم‌اثر تبدیل می‌شود.

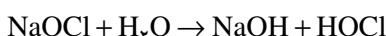

بنابراین قبل از مصرف این ماده مقدار هیپوکلریت سدیمی را که هیدرولیز نشده است اندازه‌گیری می‌کنند. این عمل را اندازه‌گیری کلر فعل می‌گویند و با روش‌های مختلفی انجام می‌دهند که دو نمونه از مهم‌ترین روش‌های آن عبارت است از:

- تیتراسیون با تیوسولفات سدیم
- تیتراسیون با ارسنات سدیم

در نسخه‌های سفیدگری با هیپوکلریت سدیم، مقدار این ماده را به صورت گرم در لیتر کلر فعل ذکر می‌کنند. بنابراین برای محاسبه‌ی مقدار لازم از هیپوکلریت سدیم، ابتدا مقدار کلر فعل

روش کار:

مواد مورد نیاز را در یک بشر $25^{\circ}\text{ میلی لیتری}$ ، مطابق جدول ۲-۶، برآورده و دمای محلول را به 70°C برسانید یک قطعه پارچه‌ی پنبه‌ای را که قبل از خوب خیس کرده‌اید به مدت 10° دقیقه در این حمام قرار دهید، سپس پارچه را با برداشت $100^{\circ}\text{ فولارد}$ کنید. در پایان پارچه را به مدت یک ساعت در بخار 100°C قرار دهید. با این عمل ناخالصی‌های موجود در پنبه به مواد قابل حل در آب تبدیل می‌شود. پس از خارج کردن کالا از دستگاه بخار ابتدا آن را به مدت 10° دقیقه در آب 70°C و سپس 5° دقیقه در آب سرد شست و شو دهید. نمونه‌ای از کالای شست و شو داده نشده و شست و شو داده شده را به گزارش کار خود الصاق کنید.

پرسش

- ۱- چه اختلافی بین نمونه‌ی شست و شو داده نشده و شست و شو داده شده وجود دارد؟
- ۲- اگر دو نمونه پارچه را با یک ماده‌ی رنگزای مستقیم از کلاس A رنگزی کنید چه اختلافی بین این دو نمونه مشاهده می‌کنید؟ چرا؟

	هدف: سفیدگری پنبه با هیپوکلریت سدیم
	مواد مورد نیاز:
	هیپوکلریت سدیم
	سود سوزآور
	وسایل مورد نیاز:
۳ عدد	بشر ۲۵ میلی لیتری
۳ عدد	همزن شیشه‌ای
۳ عدد	استوانه‌ی مدرج ۱۰۰ میلی لیتری
۱ عدد	بی‌پت ۱۰ میلی لیتری
۱ عدد	دماسنج
۱ عدد	ترازو
۳ عدد	وسیله‌ی گرم کننده
۱ عدد	کرنومتر با ساعت
	کالای مورد نیاز:
	۵ گرم کالای خام پنبه‌ای
	۵ گرم کالای شست و شو و پخت شده‌ی پنبه‌ای
	نسبت حجم محلول سفیدگری به وزن کالا ۱:۴۰
	روش کار:
	ابتدا مواد مورد نیاز را مطابق جدول ۳-۶ تهیه کنید و آن‌ها را به داخل دو بشر ۲۵ میلی لیتری بریزید. سپس کالای خام را در حمام اول و کالای شست و شو شده را در حمام دوم قرار داده و در دمای 25°C به مدت ۴ ساعت عمل سفیدگری را انجام دهید (بالا رفتن دما باعث می‌شود تا پارچه‌ی پنبه‌ای آسیب بینند).

جدول ۳-۶- مقدار و مواد مورد نیاز برای سفیدگری کالای پنبه‌ای

مواد مورد نیاز	حمام ۱	حمام ۲
هیپوکلریت سدیم	۳ گرم در لیتر کلر فعال	۱ گرم در لیتر کلر فعال
سود سوزآور	۵ گرم در لیتر	۳ گرم در لیتر

۵٪ الی ۱/۵ درصد در دمای اتاق به مدت ۲۰ دقیقه عمل کنید. در پایان کالا را به خوبی آبکشی کنید این دو نمونه را به همراه یک نمونه‌ی خام به گزارش کار خود الصاق کنید.

آن معین می‌شود سپس مقدار هیپوکلریت سدیم با تناسب و یا فرمول‌های مربوط محاسبه می‌گردد.
مثال زیر نحوه محاسبه مقدار هیپوکلریت سدیم را نشان می‌دهد.

مثال: در صورتی که در سفیدگری به ۲ گرم در لیتر کلر فعال نیاز داشته باشیم و وزن کالا ۱۰ گرم و $L:R = 1:10$ و هیپوکلریت سدیم به صورت محلول ۵ درصد تهیه شده باشد و مقدار کلر فعال آن ۱۰ گرم در لیتر باشد مقدار هیپوکلریت سدیم مصرفی را حساب کنید.

حل: ابتدا از فرمول گرم در لیتر مقدار E هیپوکلریت سدیم را حساب می‌کنیم.

$$E = \frac{A \times B \times C}{D \times 10}$$

$$A : \text{وزن الیاف} = 10 \text{ گرم}$$

$$B : \text{گرم در لیتر لازم} = 2 \text{ گرم در لیتر}$$

$$20 = L: R : C$$

$$D : \text{درصد موجود} = 5$$

$$E = \frac{10 \times 2 \times 20}{5 \times 10} = 8\text{cc}$$

$$\text{مقدار کلر فعال موجود در هیپوکلریت E} = \frac{1000}{\text{مقدار کلر فعال موجود در هیپوکلریت}} \times \text{مقدار کلر فعال} = \text{هیپوکلریت سدیم}$$

$$E = \frac{1000}{15} = 66\text{cc} \text{ هیپوکلریت سدیم}$$

پس از اتمام عمل سفیدگری ابتدا کالا را با آب، خوب آبکش کنید و سپس آن را قلیازداری کنید؛ بدین صورت که کالاهای را در دو حمام جداگانه شامل 15°C میلی لیتر اسید کلریدریک

۴-۶- مرسریزه کردن بدون کشش

در صد جمع شدگی لیف نشان می دهد. در غلظت های کم (۵/۶٪) سود سوز آور، افزایش زمان عمل مرسریزاسیون تأثیری در میزان جمع شدگی ندارد. در غلظت ۱۰٪ سود با افزایش زمان میزان جمع شدگی افزایش می یابد در غلظت ۱۹٪ با افزایش زمان عمل مرسریزاسیون میزان جمع شدگی افزایش می یابد. در غلظت ۲۴٪ با افزایش زمان میزان جمع شدگی افزایش می یابد. در غلظت ۲۹٪ با افزایش زمان در صد جمع شدگی به مقدار کمی کاهش می یابد. در تمامی موارد با افزایش دما، میزان جمع شدگی به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

هنگامی که الیاف سلولزی با سود سوز آور غلیظ عمل بشوند طولشان کاهش می باید. در اثر این عمل، الیاف هم رطوبت و هم ماده ای رنگزا را بهتر جذب می کنند و درنتیجه تراکم بافت پارچه بیشتر می شود و قطر الیاف در اثر تورم افزایش می یابد که در اثر آن ضخامت پارچه زیاد می شود. مقدار جمع شدگی الیاف به غلظت سود سوز آور و درجه حرارت و مدت زمان عمل بستگی دارد. بنابراین کنترل مقدار کاهش عرض و طول پارچه بسیار مشکل است جدول ۴-۶ اثر غلظت هیدروکسید سدیم، دما و زمان را بر

جدول ۴-۶- اثر غلظت سود و دما و زمان بر میزان جمع شدگی الیاف پنبه در عمل مرسریزاسیون

غلظت محلول	۱۰ درجه بومه ۶/۵ درصد	۱۵ درجه بومه ۱۰ درصد	۲۶ درجه بومه ۱۹ درصد	۳۰ درجه بومه ۲۴ درصد	۳۰ درجه بومه ۲۹ درصد
زمان (دقیقه) (°C)	۱ ۱۰ ۳۰	۱ ۱۰ ۳۰	۱ ۱۰ ۳۰	۱ ۱۰ ۳۰	۱ ۱۰ ۳۰
۲	۱ ۱ ۱ ۱۲/۲ ۱۵/۲	۱۶/۸ ۱۹/۲ ۲۰/۱ ۲۱/۵ ۲۲/۷	۲۲/۷ ۲۲/۵ ۲۲/۵ ۲۲/۵ ۲۲/۰	۲۲/۵ ۲۲/۵ ۲۲/۵ ۲۲/۵ ۲۲/۰	
۱۸	۰ ۰ ۰ ۸ ۸/۸	۱۱/۸ ۱۹/۲ ۲۰/۱ ۲۱/۱ ۲۲/۵	۲۲/۵ ۲۲/۵ ۲۲/۵ ۲۲/۵ ۲۱/۰	۲۲/۵ ۲۲/۵ ۲۲/۵ ۲۲/۵ ۲۱/۰	
۳۰	۰ ۰ ۰ ۴/۶ ۴/۶	۶/۰ ۱۹/۲ ۲۰/۳ ۱۹/۰ ۱۹/۸	۱۹/۸ ۱۹/۸ ۱۹/۸ ۱۹/۸ ۲۰/۱	۱۹/۸ ۱۹/۸ ۱۹/۸ ۱۹/۸ ۲۰/۱	
۸۰	۰ ۰ ۰ ۳/۵ ۳/۷	۳/۸ ۱۳/۷ ۱۴/۲ ۱۵/۵ ۱۵/۵	۱۵/۵ ۱۵/۵ ۱۵/۵ ۱۵/۵ ۱۵/۴	۱۵/۵ ۱۵/۵ ۱۵/۵ ۱۵/۵ ۱۵/۴	

- ۱ عدد استوانه مدرج ۱۰۰ میلی لیتری
- ۱ عدد دماسنجد
- ۱ عدد دستکش پلاستیکی
- ۱ عدد عینک اینمی
- ۱ عدد کالای مورد نیاز:
- نخ پنبه ای خام، یک متر
- پارچه ای پنبه ای خام به ابعاد 10×10 سانتی متر
- روش کار:
- ۱۰۰ میلی لیتر سود سوز آور (30°Be) ۲۴ کرم در لیتر
- تهیه کنید و آن را در یک بشر ۲۵ میلی لیتری بریزید. دمای محلول را در 15°C تنظیم کنید. نخ و پارچه ای پنبه ای را ابتدا خیس کرده و آب اضافی آن را بگیرید و کالا را در داخل بشر

پرسش: با توجه به جدول ۴-۶ نمودار غلظت سود سوز آور را بر حسب جمع شدگی الیاف در دماهای 20°C ، 18°C و 30°C درجه سانتی گراد رسم کنید.

هدف: مرسریزه کردن الیاف پنبه ای بدون اعمال کشش

ماده ای مورد نیاز:

سود سوز آور (NaOH)

Leophen BN (خیس کننده مقاوم در مقابل قلیا)

وسایل مورد نیاز:

بشر 25°C میلی لیتری

پی پت ساده ای 1°C میلی لیتری

همزن شیشه ای

کرنومتر یا ساعت

۱- سود سوز آور لازم برای پارچه در حالت خشک (190°C) گرم در لیتر و برای پارچه خیس شده (240°C) گرم در لیتر می باشد.

	مواد مورد نیاز:
	سود سوزآور
خیس کنندهی Leophen BN	مقاوم در برابر قلیا
	وسایل موردنیاز:
1 عدد	ظرف شیشه‌ای و یا پلاستیکی پهن
1 عدد	بشر ۲۵° میلی لیتری
1 عدد	بی‌پت ساده‌ی ۱° میلی لیتری
1 عدد	استوانه‌ی مدرج ۱۰° میلی لیتری
1 عدد	دماسنچ
1 عدد	کرونومتر یا ساعت
1 عدد	قاب نگهدارنده‌ی پارچه
1 عدد	همزن شیشه‌ای
1 عدد	دستکش پلاستیکی
1 عدد	عینک ایمنی
	کالای مورد نیاز:
	پارچه‌ی پنبه‌ای خام
1 عدد	به ابعاد ۱۵×۱۵ سانتی‌متر، روشن کار:
	در این نوع مرسریزه کردن پارچه باستی تخت کشش باشد.
	پس به یک قاب که پارچه بر روی آن محکم می‌شود نیاز است
	ابتدا قابی به ابعاد حدود ۱۰×۱۰ سانتی‌متر از جنس چوب یا آهن
	و یا آلومینیوم تهیه کنید. به طوری که در اطراف آن و به فاصله‌ی
۱/۵ سانتی‌متر سوزن‌های نوک تیزی قرار گیرد.	
	پارچه را خیس کرده و آب اضافی آن را بگیرید. در حالی که
	پارچه را با دست تحت کشش قرار می‌دهید آن را بر روی
	سوزن‌های قاب محکم کنید. سپس مقدار لازم سود سوزآور
	۲۴ گرم در لیتر تهیه کنید و آن را به همراه ۲٪ خیس کننده
	برحسب وزن کالا در ظرف مناسب بریزید، حجم محلول مصرفی
	باید طوری باشد که وقتی قاب را درون آن قرار دادید محلول
	به طور کامل روی پارچه را بیوشاند و دمای محلول را در ۱۵°C
	تنظیم کنید و سپس کالا را به مدت ۱ دقیقه در این محلول قرار
	دهید. در صورتی که لازم باشد می‌توانید کالاهای زیادی را با
	محلول فوق عمل کنید. پس از هربار مرسریزه کردن مقدار سود
	موجود در محلول را با بوم‌سنچ اندازه‌گیری کنید. اگر مقدار سود

قرار دهید. پس از گذشت یک دقیقه کالا را از بشر خارج کرده و آبکش کنید.

عمل آبکش کردن را با دستکش پلاستیکی انجام دهید.

پس از پایان کار ابعاد پارچه و طول نخ را اندازه‌گیری کنید در صد کاهاش طول نخ و مساحت پارچه را حساب کنید.

نمونه‌ی کالا را همراه با نمونه خام به گزارش کار الصاق کنید و یک نمونه از کالای مرسریزه شده را برای آزمایش بعدی نگه‌دارید.

$$\frac{\text{طول کالا قبل از آزمایش}}{\text{طول کالا بعد از آزمایش}} = \frac{\text{درصد کاهاش طول نخ}}{\text{طول کالا قبل از آزمایش}}$$

$$\frac{\text{مساحت پارچه قبل از آزمایش}}{\text{مساحت پارچه قبل از آزمایش}} = \frac{\text{درصد کاهاش مساحت پارچه}}{\text{مساحت پارچه قبل از آزمایش}}$$

پرسش

۱- کاهاش طول نخ به چه عواملی بستگی دارد؟

۲- کاهاش مساحت پارچه به چه عواملی بستگی دارد؟

۳- با این که طبق جدول ۶-۴ مقدار جمع شدگی در دمای ۲۰°C بیشتر است چرا دمای مرسریزه کردن را ۱۵°C انتخاب می‌کنیم؟

۴- با این که طبق جدول ۶-۴ مقدار جمع شدگی با ۲۹ درصد سود بیشتر است چرا سود (۳۰°Be) ۲۴ درصد را انتخاب می‌کنیم؟

۵- پارچه‌ی مرسریزه شده را با یک پارچه‌ی خام، از نظر ظاهری، مقایسه کنید و اختلاف آن‌ها را گزارش نمایید.

۶- سطح مقطع الیاف پنبه در حالت قبل از مرسریزاسیون و بعد از مرسریزاسیون را در زیر میکروسکوپ بینید و آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید.

۷- استحکام نخ چه تغییری کرده است؛ چرا؟

۵-۶- مرسریزه کردن کالای پنبه‌ای تحت کشش

هدف: مرسریزه کردن کالای پنبه‌ای

۴ عدد	هدف: بررسی اثر مقدار نشاسته بر کیفیت آهار مواد مورد نیاز:
۴ عدد	نشاسته‌ی ساگو و یا هر نوع نشاسته دیگر سود سوزآور
۱ عدد	چربی حیوانی (مانند پیه)
۱ عدد	وسایل مورد نیاز:
۱ عدد	بشر ۲۵° میلی لیتری
۱ عدد	همزن شیشه‌ای
۱ عدد	پی‌پت ۱° میلی لیتری
۱ عدد	استوانه‌ی مدرج ۱۰۰ میلی لیتری
۱ عدد	دماسنچ
۱ عدد	کرنومتر یا ساعت
۱ عدد	ترزاو
۱ عدد	حمام بن‌ماری
۴ دسته نخ ۱۰ تایی پنبه‌ای به طول ۵ سانتی‌متر روش کار:	کالای مورد نیاز:

ابتدا یک محلول ۵ درصد آرد ساگو تهیه کنید. برای این منظور بر روی ۵ گرم آرد ساگو که در داخل یک بشر ۲۵° میلی لیتری ریخته شده است تا حجم ۱۰۰ میلی لیتر آب اضافه کنید و دمای آن را به آرامی بالا بیرید تا به حدود $70-75^{\circ}\text{C}$ برسد. محتويات بشر را به مدت ۳ ساعت در این دما قرار دهید تا آهار به خوبی بپزد. در این صورت محلول آهار ۵ درصد تهیه شده است. حالا چهار حمام را مطابق جدول ۶-۵ آماده کنید.

در محلول کمتر از ۳۰° بومه باشد به آن آنقدر سود بیفزایید تا محلول در ۳۰° بومه تنظیم شود. پس از خروج قاب از محلول بدون باز کردن کالا از قاب، آن را با آب زیاد آبکش نمایید و پس از اطمینان از خارج شدن کامل سود سوزآور پارچه را از روی قاب باز کنید و آن را به عنوان نمونه‌ی آزمایش به همراه کالای مرسبرزه شده بدون کشش و کالای خام به گزارش کار خود الصاق کنید.

پرسش

- ۱- سه نمونه را از نظر درخشندگی، استحکام و نرمی و لطافت با یکدیگر مقایسه کنید.
- ۲- در صورتی که پس از خروج کالا از سود سوزآور آن را از روی قاب باز کرده و سپس آبکش کنیم چه اشکالی به وجود می‌آید؟
- ۳- اگر این سه نمونه را رنگرزی کنیم چه اختلافی مشاهده می‌گردد؟

۶-۶ آهارزنی

همان‌طور که در کتاب چاپ و تکمیل نساجی مطالعه کردید برای استحکام نخ از آهار استفاده می‌شود. نوع آهار به جنس نخ مستگی دارد و برای پنهان عموماً از نشاسته به عنوان آهار استفاده می‌شود. نشاسته‌های موجود عبارت‌اند از: گندم، سیب‌زمینی، ذرت و برنج ساگو. مقدار نشاسته نیز در کیفیت آهار تأثیر زیادی دارد. مصرف چربی باعث نرم شدن نخ می‌شود و از چسبیدن نخ آهارزده شده به سطح سیلندر خشک کن جلوگیری می‌کند و علاوه بر آن با ترکیب با سود سوزآور مقداری صابون تولید می‌شود که در کاهش اصطکاک نقش مهمی خواهد داشت.

جدول ۵-۶- مقدار و مواد مورد نیاز برای آهار دادن نخ

۴ حمام	۳ حمام	۲ حمام	۱ حمام	ماده‌ی مورد نیاز
۳۵ گرم در لیتر	۱۱ گرم در لیتر	۵ گرم در لیتر	۲ گرم در لیتر	آرد ساگو ^۱
۱/۰ گرم در لیتر	سود سوزآور			
۱/۱ گرم در لیتر	چربی حیوانی (نرم کننده)			
۵° میلی لیتر	۵° میلی لیتر	۵° میلی لیتر	۵° میلی لیتر	حجم محلول مورد نیاز

۱- در صورتی که از آهار سیب‌زمینی استفاده می‌کنید اعداد جدول را در ۴/۵ ضرب کنید.

۱ عدد	کرنومتر یا ساعت
۱ عدد	حمام بن ماری
	روش کار:
۰ سانتی متر از نخ آهار داده شده (نمونه‌ی شماره ۳ آزمایش قبل) را در ۵۰ میلی لیتر از محلول یک درصد اسید سولفوریک و در دمای 40°C به مدت ۱ دقیقه قرار دهید سپس نخ را خارج نموده و به مدت ۴ ساعت در محل مناسب (یک بشر خالی که روی آن با پلاستیک پوشیده شده است) قرار دهید تا آهارها متلاشی شود. کالا را ابتدا آبکش کنید و در نهایت در حمامی حاوی یک گرم در لیتر صابون در دمای 70°C به مدت ۲۰ دقیقه قرار دهید و باز دیگر آبکش کنید تا آهارهای متلاشی شده از روی کالا پاک شوند. نمونه‌های آهار گیری شده و آهار گیری نشده و نمونه‌ی خام را به گزارش کار الصاق کرده و نتیجه‌ی مقایسه‌ی این کالاهای را بنویسید.	

۶-۸- ضد چروک کردن پارچه پنبه‌ای

هدف: ضد چروک کردن پارچه‌ی پنبه‌ای با استفاده از رزین ملامین - فرمالدیید
مواد مورد نیاز:

رزین ملامین Beetle resin BT. 309

Teepol (دترجنت)

نیترات روی

صابون

کربنات سدیم

وسایل موردنیاز:

۱ عدد بشر ۲۵ میلی لیتری

۱ عدد استوانه‌ی مدرج ۱۰۰ میلی لیتری

۱ عدد بی‌پت ساده‌ی ۱۰ میلی لیتری

۱ عدد کرنومتر یا ساعت

دماسنجد

ترازو

استنتر

نقاله

دستگاه فولارد

حمام‌ها را در دمای $45-40^{\circ}\text{C}$ تنظیم کرده و سپس دسته‌های نخ را در حمام‌ها طوری قرار دهید که درهم نشوند. پس از ۱۵ دقیقه نخ‌ها را خارج کرده و با برداشت $120-100^{\circ}\text{C}$ در صد پد کنید و در دمای 100°C کاملاً خشک کنید. در عمل خشک کردن مواطن باشید نخ‌ها به یکدیگر نچسبند. در پایان 20°C سانتی متر از این نخ‌ها و نخ بدون آهار را، بدون تاکردن، به گزارش کار خود الصاق کنید و مابقی آن را برای آزمایش بعدی بگذارید.

پرسش

۱- نخ‌های آهاردار و نخ بدون آهار را از نظر ظاهری باهم مقایسه کنید.

۲- نخ‌های نمونه را بین دوانگشت خود گرفته و به طور قائم نگه دارید و طول نخی را که به طور قائم می‌ایستد یادداشت کنید.

۳- هر نمونه نخ را به طور مکرر در یک نقطه تا بزنید و باز کنید و نتیجه‌ی این عمل را بنویسید.

۴- علت افزودن سود سوزآور را بنویسید.

۶- آهارزدایی با اسید

پس از اتمام عمل با فندگی پارچه را آهارزدایی می‌کنند. زیرا آهار باعث بروز نایک نواختی در رنگرزی خواهد شد و از جذب مواد مصرفی در عملیات تکمیل و چاپ و رنگرزی ممانعت خواهد کرد. به عبارت دیگر آهار می‌تواند مواد رنگزا را بخود جذب نماید. عمل جداسازی آهار، یا آهارزدایی، را به روش‌های مختلفی انجام می‌دهند که در اینجا یک روش را آزمایش می‌کنیم.

هدف: آشنایی با عمل آهارزدایی

مواد مورد نیاز:

اسید سولفوریک

وسایل موردنیاز:

بشر ۲۵ میلی لیتری

بی‌پت ۱۰ میلی لیتری

استوانه‌ی مدرج ۱۰۰ میلی لیتری

همز شیشه‌ای

دماسنجد

پرسش

- ۱- از کم بودن و یا زیاد بودن عدد به دست آمده چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
- ۲- ظاهر پارچه از قبیل رنگ و زیردست آن چه تغییری کرده است؟

۹- ضدآب کردن پارچه‌ی پنهایی

هدف: ضدآب کردن پارچه‌ی سلولزی با استفاده از صابون آلومینیوم

مواد مورد نیاز:

استات آلومینیوم

صابون معمولی جامد

وسایل مورد نیاز:

بشر ۲۵° میلی لیتری

بشر ۱۰۰ میلی لیتری

استوانه‌ی مدرج ۱۰۰ میلی لیتری

پی‌پت ۱ میلی لیتری

دماسنچ

کربنومتر یا ساعت

ترازو

استنتر

حمام بن‌ماری

کالای مورد نیاز:

پارچه‌ی پنهایی سفیدگری شده به مقدار ۱۰ گرم

روش کار:

۱/ ۵ گرم صابون را در ۵ میلی لیتر آب مقطّر ۴۰-۵۰° سرمه‌ی خل کنید و کالای پنهایی سفیدگری شده را به مدت ۵ دقیقه در این محلول غوطه‌ور سازید. سپس کالا را خارج کرده و آب اضافی آن را بگیرید. کالا را به یک بشر حاوی ۵ میلی لیتر محلول ۱/۵ درصد استات آلومینیوم منتقل کنید تا به مدت حداقل ۱۰ دقیقه در این محلول غوطه‌ور باشد. بار دیگر کالا را خارج کرده و آب اضافی آن را بگیرید و آن را در دمای ۱۰۵° سرمه‌ی خشک کنید.

نوع کالا:

۲ قطعه پارچه‌ی پنهایی به ابعاد ۲۰×۲۰ سانتی‌متر مربع.

روش کار:

۱۰ گرم الیکومر ملامین فرمالدیید (Beetle risin BT 309) را در یک بشر ۲۵° میلی لیتری بریزید. سپس ۱۰ میلی لیتر آب به آن افزوده و خوب به هم بزنید. با افزودن ۴۰ میلی لیتر آب همزدن را ادامه دهید و پس از آن ۴۰ میلی لیتر از آبی را که قبل از آن یک گرم Teepe حل شده است اضافه نموده و باز هم خوب به هم بزنید. در نهایت ۲ گرم از ماده‌ی نیترات روی را - که در اینجا نقش کاتالیزور دارد - بدان اضافه کنید. پارچه را به مدت ۵ دقیقه در این محلول قرار دهید و کالا را از فولارد با برداشت بین ۸۰° تا ۱۰۰° درصد بگذرانید. پس از خشک کردن کالا در دمای ۱۰۰-۸۰° آن را به مدت ۵ دقیقه در دمای ۱۴۰° و یا ۳۰ دقیقه در دمای ۱۲۰° قرار دهید پس از اتمام عملیات، برای جداسازی مواد پلیمریزه نشده و مواد اضافی از الیاف آن را شست و شو دهید و خوب آبکش کنید. برای شست و شو ۴/۰ گرم صابون و ۴/۰ گرم کربنات سدیم را در ۲۰۰ میلی لیتر آب حل کنید و در دمای ۶۰-۷۰° عمل شست و شو را انجام دهید و کالا را در حالت کاملاً صاف خشک کنید.

تست ضدچروک: برای تعیین کیفیت ضدچروک کردن روش‌هایی وجود دارد که انجام آن‌ها نیازمند دستگاه‌های مخصوصی است؛ ولی در اینجا یک روش برای مقایسه‌ی خواص ضدچروکی ذکر می‌کنیم.

ابتدا از پارچه‌ی مورد نظر ۳ نمونه به ابعاد ۳×۶ سانتی‌متر ببرید به طوری که یک نمونه در جهت طولی (تاری)، یک نمونه در جهت عرضی (پودی) یک نمونه مورب و با زاویه‌ی ۴۵ درجه نسبت به طول و یا عرض پارچه باشد. حالا هرسه نمونه را از وسط تا بزنید و یک وزنه‌ی ۵ گرمی را بر روی هر نمونه‌ی تاشنده به مدت ۱ دقیقه قرار دهید. پس از برداشتن وزنه‌ها پارچه شروع به باز شدن می‌کند. معدل زاویه‌ی باز شدن این ۳ نمونه را برای پارچه، قبل و بعد از ضدچروک کردن، باهم مقایسه کنید. نمونه‌های به دست آمده را به گزارش کار خود الصاق کنید.

۱ عدد	استوانه‌ی مدرج ۱۰۰ میلی‌لیتری
۱ عدد	ترازو
۱ عدد	قیچی
۱ عدد	خطکش
۱ عدد	استنتر
۱ عدد	چراغ گاز بوتن
۲۰ عدد	میخ
	روش کار:

این آزمایش را می‌توانیم با دو روش انجام دهیم.

الف) ۲۵ گرم بوراکس و ۲۰ گرم اسیدبوریک را در ۴۰۰ میلی‌لیتر آب حل کنید و کالا را به مدت ۲۰ دقیقه، در دمای جوش، در این محلول قرار دهید. سپس کالا را خارج کنید و آب اضافی آن را بگیرید و کالا را در دمای $80-100^{\circ}\text{C}$ خشک کنید.

ب) ۲۰ گرم فسفات آمونیوم و ۴۰ گرم کلرید آمونیوم را در ۳۰۰ میلی‌لیتر آب حل کنید. کالای خیس شده را در این محلول قرار داده و در دمای جوش به مدت ۲۰ دقیقه عمل نمایید. سپس کالا را خارج کرده آب اضافی آن را بگیرید و در دمای $80-100^{\circ}\text{C}$ خشک کنید.

برای تعیین میزان اثر ضدآتش کردن از روش ساده‌ی زیر استفاده کنید. ابتدا نوار باریکی^۱ از پارچه به ابعاد 15×2 سانتی‌متر را بدقت ببرید و از نوک آن به فاصله‌ی ۱۰ سانتی‌متر علامت بزنید. حالا پارچه را از یک طرف به یک گیره متصل کنید و در دو گوشه‌ی سمت دیگر نوار دو عدد میخ ۲ گرمی فروکنید. به طوری که مراحم رسیدن شعله به پارچه نباشد. حالا چراغ گاز بوتن را تنظیم کنید تا مخروط آبی رنگ در وسط شعله به وجود آید. سپس چراغ را به زیر پارچه ببرید به طوری که نوک مخروط آبی رنگ دقیقاً با لبه‌ی انتهایی نوار پارچه مماس شود و زمان را،

برای تست عمل ضدآب کردن روش‌های استاندارد خاصی وجود دارد ولی ما در اینجا از یک روش ساده برای تعیین اثر ضدآب کردن استفاده می‌کنیم. در این روش پارچه را به‌طور کاملاً صاف بر روی دهانه‌ی یک بشر 25° میلی‌لیتری قرار می‌دهیم. بهتر است پارچه را با چسب نواری و یا بستن نخ در قسمت بالای بشر محکم کنید. حالا یک میلی‌لیتر آب را به آرامی روی پارچه قرار دهید و مدت زمانی را که طول می‌کشد تا آب در پارچه پخش شود تعیین کنید. این کار را بر روی پارچه‌ی ضدآب نشده نیز انجام داده و نتیجه را گزارش کنید.

پرسش

۱- چرا در این آزمایش از صابون مایع نساجی استفاده نمی‌کنند؟

۲- وضعیت ظاهری پارچه از قبیل رنگ، زبردست و انعطاف‌پذیری آن، قبل و بعد از عمل ضدآب کردن را بررسی کنید.

۳- این عمل را با پارچه‌های پنبه‌ای با بافت مختلف و ضخامت مختلف تکرار و نتیجه را گزارش کنید.

۱۰- ضدآتش کردن پارچه‌ی پنبه‌ای

پارچه‌ای که ضدآتش شده باشد دیرتر آتش می‌گیرد پس از دورشدن شعله از آن به سوختن ادامه نمی‌دهد. همچنین در صورت آتش افتادن در این پارچه‌ها شعله به سرعت گسترش نمی‌یابد بلکه برعکس، حجم و بزرگی شعله نیز کاهش می‌یابد. عمل ضدآتش کردن با روش‌های گوناگونی انجام می‌گیرد که اکثراً اثبات بالایی در مقابل شست و شو ندارند. روشهایی که در این آزمایش به کار رفته است استفاده از نمک‌های معدنی قابل حل در آب است که ثبات شست و شویی خوبی ندارد بنابراین، این روش، برای پارچه‌هایی که کمتر در معرض شست و شو قرار می‌گیرند، کاربرد دارد.

هدف: ضدآتش کردن پارچه‌ی سلولزی

مواد مورد نیاز:

بوراکس

اسیدبوریک

۱- همگی نوارهای برش زده را در جهت طولی و یا درجهت عرضی تهیه کنید.

پارچه پنهایی با بخار، عمل شست و شو انجام می‌شود؟ علت را شرح دهید.

۵- فرمول بی اثر شدن هیپوکلریت سدیم را بنویسید.

۶- کلر فعال چیست؟

۷- مرسریزاسیون بدون کشش چه اثراتی بر پارچه و الیاف پنهایی باقی می‌گذارد؟

۸- عواملی را که بر مقدار جمع شدگی پارچه یا نخ در مرسریزاسیون بدون کشش اثر دارد نام برد و نوع اثر هر کدام را شرح دهید.

۹- اثرات مرسریزاسیون تحت کشش بر الیاف پنهایی چیست؟

۱۰- انواع آهار را نام ببرید.

۱۱- در آهارزنی، افزودن چربی حیوانی به چه دلیل است؟

۱۲- تست ضد چروک را شرح دهید.

۱۳- در ضدآب کردن با روش صابون آلومینیوم چرا ثبات شست و شوی خوب نیست؟

۱۴- پارچه‌ای که ضدآتش می‌شود چه خواصی از نظر اشتعال به خود می‌گیرد؟

۱۵- در صورتی که بخواهیم پارچه پنهایی را با هیپوکلریت سدیم $17/5$ درصد و با کلر فعال 12% گرم در لیتر سفیدگری کنیم و مقدار پارچه 15° کیلوگرم و R:L($40:10$) و مقدار کلر فعال لازم $1/8$ گرم در لیتر باشد مقدار هیپوکلریت سدیم لازم را حساب کنید.
۱۶- در صورتی که در پرسش 15 مقدار کلر فعال لازم $1/8$ درصد باشد محاسبه را تکرار کنید.

از لحظه‌ای که چراغ در جای خود قرار می‌گیرد تا زمانی که علامتی که در روی پارچه مشخص کرده‌اید در اثر سوختن سیاه شود، یادداشت کنید. بهتر است برای هر کدام از نمونه‌ها دو یا 3 بار این عمل تکرار شود. میانگین عدد به دست آمده را ملاک قرار دهید.

باید توجه داشت که در هنگام تست کردن میزان ضدآتش شدن پارچه، بایستی کلیه‌ی عوامل مختلف، برای نمونه‌های مختلف، دقیقاً یکسان باشد. عمل تست کردن را برای 2 نمونه پارچه، یک نمونه قبل از عملیات، یک نمونه پارچه‌ی عمل شده با روش الف و یک نمونه پارچه‌ی عمل شده با روش ب انجام دهید.

پرسش

۱- قرار دادن میخ در پایین نوارها به چه منظور است؟

۲- چرا نوار پارچه را در یک جهت طولی و یا عرضی

می‌بریم؟

۳- مشاهدات خود را از نحوه سوختن نمونه‌ها بنویسید.

پرسش و تمرین

۱- عملیات تکمیل را که روی پنهانه انجام می‌شود نام ببرید.

۲- چرا بر روی همه‌ی الیاف پنهایی شست و شوی یکسانی

انجام نمی‌دهند؟

۳- نقش مرطوب کننده و کربنات سدیم در شست و شو و

پخت پنهایی چیست؟

۴- به نظر شما آیا بدون وجود دترجنت در آزمایش پخت

فصل هفتم

تکمیل کالای پشمی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- نام عملیات تکمیل روی کالاهای پشمی را ذکر کند.
- عملیات شست وشو و سفیدگری و شست وشوی با حلال را انجام دهد.
- عمل نمای کردن را انجام دهد.
- عمل کربونیزه کردن پشم را انجام دهد.
- عمل کلرینه کردن کالای پشمی را انجام دهد.

۱ عدد	وسیله‌ی گرم کننده
یک برگ	کاغذ pH متر
	کالای مورد نیاز:
	۵ گرم الیاف پشمی
	روش کار:
	پنج حمام، مطابق جدول ۷-۱، آماده‌سازید.
	حجم هر حمام را ۱۵۰ میلی‌لیتر بگیرید و پنج حمام را به ترتیب جدول ۷-۱ در کنار هم قرار دهید. ۵ گرم کالا را در حمام اول قرار دهید و پس از ۱۵ دقیقه آن را به حمام دوم، پس از ۱۲ دقیقه به حمام سوم، پس از ۱۰ دقیقه به چهارم، پس از ۱۰ دقیقه به حمام پنجم منتقل کنید، پس از ۱۵ دقیقه کالا را کاملاً آبکش کنید.
	لازم به توضیح است که در این آزمایش pH هیچکی از حمام‌ها نباید بیش از ۱۰ باشد زیرا صدمات جبران‌ناپذیری بر روی الیاف پشمی وارد می‌شود.
	کالا را کاملاً خشک کنید و آن را دوباره وزن کنید. سپس از رابطه‌ی زیر راندمان شست وشو را محاسبه نمایید.

$$\frac{\text{وزن بعد از شست وشو} - \text{وزن قبل از شست وشو}}{\text{وزن قبل از شست وشو}} \times 100 = \text{راندمان شست وشو}$$

بر روی الیاف پشمی تکمیل‌های گوناگونی انجام می‌گیرد که بعضی از آن‌ها عبارت‌اند از:

- شست وشوی کالای پشمی و سفیدگری آن
- لکه‌گیری و شست وشوی پشم با حلال‌های شیمیایی
- نمای کردن الیاف پشمی
- ضد نمای کردن الیاف پشمی
- کربونیزه کردن الیاف پشمی

۱-۷- شست وشوی پشم به صورت الیاف باز (پشم خیلی کثیف)

هدف: شست وشوی الیاف پشمی به روش پنج حمامی مواد موردنیاز:

صابون غیریونی

کربنات سدیم

وسایل موردنیاز:

بشر ۲۵ میلی‌لیتری

استوانه‌ی مدرج ۱۰۰ میلی‌لیتری

همزن شیشه‌ای

دماسنچ

ترازو

۵ عدد

۱ عدد

۵ عدد

۱ عدد

۱ عدد

جدول ۷-۱ - مواد مصرفی در شست و شوی کالای پشمی

زمان (دقیقه)	درجه حرارت (°C)	کربنات سدیم (g/L)	صابون (g/L)	
۱۵	۳۰	۱۵	-	حمام اول
۱۲	۵۰	۲/۵	۷/۵	حمام دوم
۱۰	۴۷	۱	۵	حمام سوم
۱۰	۴۵	-	۲/۵	حمام چهارم
۱۵	۴۰	-	-	حمام پنجم

را به کمک حرارت کاملاً خشک کرده راندمان شست و شو را محاسبه کنید. نمونه‌ی شست و شو شده و شست و شو نشده را به گزارش کار خود الصاق کنید.

پرسش

- ۱- چرا این آزمایش در زیر هود انجام می‌گیرد؟
- ۲- چگونه می‌توانید از حلالی که مصرف کرده‌اید دوباره استفاده کنید؟
- ۳- راندمان شست و شو در این روش بیشتر است و یا در روش قبلی؟ به نظر شما علت این اختلاف در چیست؟

۷-۳ - سفیدگری الیاف پشم

در سفیدگری الیاف پشمی نمی‌توان از هیبوکلریت سدیم استفاده کرد. زیرا این ماده نه تنها نمی‌تواند پشم را سفید کند بلکه باعث زرد شدن کالای پشمی نیز می‌گردد؛ همچنین در محیط قلیایی به پشم آسیب وارد می‌کند. بنابراین برای سفیدگری پشم اکثراً از آب اکسیژنه H_2O_2 استفاده می‌کنند. با توجه به این که آب اکسیژنه در محیط‌های اسیدی تا pH ۵ حدود ۵ و در محیط‌های قلیایی تا pH ۸/۵ پایدار است امکان استفاده از این ماده در محیط‌های قلیایی و اسیدی وجود دارد.

سفیدگری پشم با آب اکسیژنه با روش‌های زیر امکان‌پذیر می‌باشد.

- سفیدگری با آب اکسیژنه با روش غوطه‌ورسانی کالا در محلول

- سفیدگری با آب اکسیژنه با روش آخسته‌سازی و سپس

پرسش

- ۱- راندمان شست و شو چیست؟ کم یا زیاد بودن این عدد به چه معناست؟
- ۲- نمونه‌ی شست و شو شده را با یک نمونه‌ی شسته نشده مقایسه کنید.
- ۳- پساب باقی‌مانده از ۵ حمام را با هم مقایسه کنید و توضیح دهید در کدام حمام عمل شست و شو بهتر انجام شده است.

۷-۲ - شست و شوی پشم با حلال شیمیایی

هدف: الیاف پشمی با حللاهای شیمیایی

مواد موردنیاز:

تراکلریدکربن

وسایل مورد نیاز:

بشر ۲۵° میلی لیتری

استوانه‌ی مدرج ۱۰۰ میلی لیتری

ترازو

هود

سشوار

همزن شیشه‌ای

روش کار:

- ۵ گرم کالای پشمی را به دقت وزن کنید و آن را زیر هود، در داخل یک بشر ۲۵° میلی لیتری حاوی ۱۵°-۱۰۰ میلی لیتر تراکلریدکربن بریزید و به آرامی محلول و کالا را با همزن شیشه‌ای، به مدت ۱۵ دقیقه، هم بزنید و سپس حلال را خالی کنید و الیاف

روش کار:
ابتدا دو حمام کاملاً مشابه را مطابق جدول ۷-۲ آماده سازید.

جدول ۷-۲ مواد مصرفی در سفیدگری الیاف پشمی

میزان مصرف	مواد مصرفی
۱۵ ml/L	آب اکسیژنه ۳۵ درصد
۱ gr/L	سیلیکات سدیم
۱ gr/L	آمونیاک

آمونیاک جهت تنظیم pH در حدود ۹/۵-۹ به کار می‌رود. کالاها را در داخل بشرها قرار داده و دمای هر یک از حمام‌ها را در ۵°C تنظیم کنید. کالاها را به مدت یک ساعت در این دما عمل کنید. سپس کالاها را از بشرها خارج کرده و با اسیداستیک خشن نمایید. کالاها را آب کشی کنید. یکی از این کالاها را با مواد سفیدکننده نوری عمل نمایید. بدین ترتیب که مطابق جدول ۷-۲ حمام مورد نیاز را تهیه کنید.

جدول ۷-۳ مواد مصرفی در سفیدگری نوری و میزان مصرف آن

میزان مصرف	مواد مصرفی	
۰/۷۵ درصد	سفیدکننده نوری Claritps	
۰/۰۵ درصد	ماده خیس کننده Tinivintin	
۱ cc/L	آمونیاک غلیظ	NR

کالا را داخل بشر قرار داده و دمای آن را به ۵۰°C برسانید و به مدت ۳۰ دقیقه در این دما عمل کنید. پس از آن کالا را آبکش و آن را به گزارش کار خود الصاق کنید.

پرسش

- دو کالای سفیدگری شده و کالای سفیدگری نشده را باهم مقایسه کنید.
- نقش سیلیکات سدیم و آمونیاک در این سفیدگری چیست؟
- تأثیر سفیدکننده نوری چیست؟

انبار کردن کالا

- سفیدگری با آب اکسیژنه با روش پد - بخار در روش غوطه‌ورسازی، کالا در محلول غوطه‌ور می‌شود و در دمای ۵۵°C و به مدت ۴ الی ۱۶ ساعت عملیات ادامه می‌یابد.

در روش آغشته‌سازی و سپس انبار کردن، ابتدا کالا را با محلول سفیدگری آغشته می‌کنند و سپس کالا را به مدت حدود ۲۴ ساعت، در حالی که به صورت طاقه درآمده و دور آن با پلاستیک پوشیده شده است در محل مناسبی قرار می‌دهند. در روش پد - بخار ابتدا پارچه را از ظرف حاوی محلول سفیدگری با برداشت ۱۱۰°-۹۰° پد می‌کنند و سپس به پارچه بخار داده می‌شود تا سرعت عمل سفیدگری افزایش یابد. درجه حرارت بخار ۱۱۰°-۱۰۰°C و زمان عمل ۱۰-۷ دقیقه می‌باشد.

هدف: سفیدگری کالای پشمی با آب اکسیژنه ۳۵ درصد و سفیدکننده نوری با روش غوطه‌ورسازی

مواد مورد نیاز:

آب اکسیژنه ۳۵ درصد

سیلیکات سدیم

آمونیاک

آب سفیدکننده نوری

وسایل مورد نیاز:

بشر ۲۵ میلی لیتری

بی‌پت ساده‌ی ۱۰ میلی لیتری

استوانه‌ی مدرج ۱۰۰ میلی لیتری

همزن شیشه‌ای

دماسنچ

کربنومتر یا ساعت

حمام بن‌ماری

ترازو

pH کاغذ

کالای مورد نیاز:

عدد کالای پشمی شسته شده هر کدام به وزن ۵ گرم

نسبت حجم محلول به وزن کالا ۱:۴۰

	مواد مورد نیاز:
	صابون جامد رنده شده
	اسید کلریدریک
	وسایل مورد نیاز:
۲ عدد	بشر ۲۵° میلی لیتر
۱ عدد	استوانه‌ی مدرج ۱۰۰ میلی لیتری
۱ عدد	پی‌پت ساده‌ی ۱° میلی لیتری
۱ عدد	ترازو
۱ عدد	کرنومتر یا ساعت
۱ جفت	دستکش پلاستیکی ضخیم
	کالای مورد نیاز:
۲	قطعه پارچه‌ی پشمی هر یک به ابعاد ۱۰×۱۰ سانتی‌متر مربع.

روش کار:

ابتدا ۲ گرم صابون را رنده کرده در ۲۰° میلی لیتر آب گرم حل کنید. همچنین ۱/۸ میلی لیتر اسید کلریدریک را در ۲۰° میلی آب سرد حل کنید و دمای محلول‌ها را به حدود ۳۷°C برسانید. کناره‌های پارچه‌ها را بدوزید تا در هنگام کار رشد ریشه نشود سپس ابعاد آن را به دقت اندازه بگیرید و اعداد حاصل را یادداشت کنید.

هر کدام از دو قطعه پارچه‌ی تهیه شده را وارد یکی از محلول‌ها کرده و پس از گذشت ۱۰ دقیقه آن را خارج کرده با دست مالش دهید (استفاده از دستکش الزامی است). هر چند دقیقه کمی محلول مربوط به هر پارچه را روی آن پارچه بریزید و گاهی نیز پارچه را لوله کرده و ضربات آرامی بدان وارد کنید. پس از گذشت حدود ۲ ساعت کالاها را به استاد کار خود نشان دهید و در صورت مثبت بودن نظر استاد کار عملیات را متوقف کرده پارچه‌ها را به دقت آبکش کنید. ابعاد جدید پارچه‌ها را به دقت اندازه گرفته اعداد حاصل را یادداشت کنید و از طریق فرمول‌های زیر درصد کاهش سطح هر کدام از پارچه‌ها را به دست آورید. در شکل ۷-۱ روش اندازه گیری طول و عرض پارچه نشان داده شده است.

۴-۷- سفیدگری پشم با آب اکسیژنه (روش پد- بخار)

هدف: سفیدگری پشم با روش پد- بخار در محیط اسیدی

مواد مورد نیاز:

آب اکسیژنه

اسید استیک

وسایل مورد نیاز:

بشر ۲۵° میلی لیتری

استوانه‌ی مدرج ۱۰۰ میلی لیتری

پی‌پت ساده‌ی ۱° میلی لیتری

ترازو

کرنومتر یا ساعت

کالای مورد نیاز:

۵ گرم کالای پشمی

برای تهیه‌ی محلول مطابق جدول ۴-۷ عمل کنید.

بدین ترتیب که ۱۵° میلی لیتر از محلول حاوی ۳gr/L کلر فعال

آماده کنید و با افزودن اسید استیک pH آن را به ۵/۵ برسانید.

روش کار:

کالای پشمی را خیس کرده و آب اضافه‌ی آن را بگیرید

به مدت ۵ دقیقه در این محلول قرار دهید و سپس کالا را بدون

آبکش کردن و با برداشت ۹° درصد پد کنید.

کالا را پس از خشک کردن به مدت ۱ دقیقه در دمای

۳۰°C بخار دهید و در پایان کالا را به گزارش کار خود الصاق

کنید.


جدول ۴-۷- مواد مصرفی در سفیدگری پشم با روش پد- بخار

مواد مصرفی
آب اکسیژنه ۳gr/L
اسید استیک pH(۵/۵)

۵-۷- نمای کردن پارچه‌ی پشمی

هدف: نمای کردن الیاف پشمی و مقایسه‌ی روش‌های

مختلف آن با یکدیگر

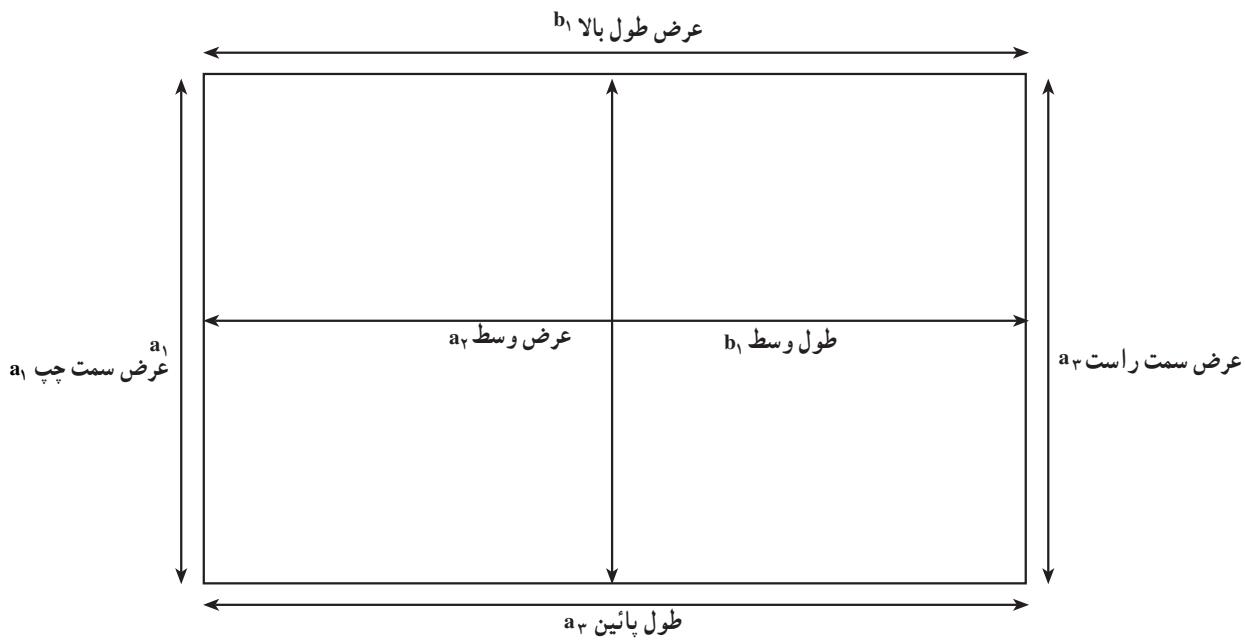

شکل ۱-۷- روشن اندازه‌گیری ابعاد پارچه قبل و بعد از والک کردن

یک طرح بر روی توده الیاف پشمی سفید قرار دهید و سپس عمل نمای کردن را انجام دهید.

۷- کربونیزه کردن
همراه با الیاف پشمی همواره مقداری ناخالصی گیاهی از جمله خار و خاشاک و برگ گیاهان وجود دارد بخشنی از این مواد از طریق عمل رسندگی از پشم جدا می‌شود و برای جدا کردن یا از بین بردن باقی مانده ای این مواد از روش شیمیایی استفاده می‌شود. این عمل را کربونیزه کردن می‌گویند. در طی عمل کربونیزاسیون، ناخالصی‌های گیاهی به وسیله‌ی اسید سولفوریک به صورتی درمی‌آید که با مالش دادن پودر و با تکان دادن الیاف خارج می‌شود.

هدف: کربونیزه کردن الیاف پشمی
مواد مورد نیاز:
اسید سولفوریک
وسایل مورد نیاز:

۱ عدد	بشر ۲۵۰ میلی لیتری
۱ عدد	استوانه‌ی مدرج ۱۰۰ میلی لیتری
۱ عدد	بی‌پت ساده‌ی ۱۰ میلی لیتری

$$S = \frac{a_1 + a_2 + a_3}{3} \times \frac{(b_1 + b_2 + b_3)}{3}$$

$$S' = \frac{a'_1 + a'_2 + a'_3}{3} \times \frac{(b'_1 + b'_2 + b'_3)}{3}$$

$$\frac{S - S'}{S} \times 100$$

پرسشن: از نظر جمع‌شدگی و زیر دست و ظاهر پارچه دو روش والک کردن را با هم مقایسه کنید.

۶- نمای کردن الیاف پشم قبل از رسندگی
آزمایش نمای کردن الیاف پشمی را به صورت زیر انجام دهید. دو قطعه پارچه‌ی پنبه‌ای به ابعاد 20×20 سانتی‌متر برداشته مقداری الیاف پشمی را در بین این دو پارچه ساندویچ کنید و اطراف آن را بدورزید. دو نمونه مطابق آزمایش قبلی تهیه کنید و از دو روش که در آن آزمایش شرح داده شد استفاده کنید. پس از اتمام کار دو قطعه نمای بدون بافت خواهید داشت استحکام نمایها را با دستگاه استقامت‌سنج اندازه بگیرید.

در صورتی که بخواهید نقش‌هایی را روی نمای ایجاد کنید می‌توانید ابتدا الیاف پشمی سفید را بر روی پارچه به‌طور یک‌نواخت قرار دهید و سپس مقداری پشم رنگی را به صورت

می شوند. در صورتی که نمایش دهنده باعث ایجاد اثرات نامطلوب در کالایی شود باید به کمک عمل کلرینه کردن از نمایش دهنده کالا جلوگیری نمود. نمایش دهنده باعث جمع شدگی و تغییر در ظاهر و زیردست پارچه می شود که برای مثال این موضوع برای پارچه های لباسی عیب محسوب می گردد. در اثر عمل ضدنمایش کردن فلس های موجود روی الیاف پشمی زدوده می شود و در نتیجه این الیاف، دیگر نمی توانند نمایش دهنده شوند.

هدف: آشنایی با عمل کلرینه کردن الیاف پشمی

مواد لازم:

هیپوکلریت سدیم

اسید سولفوریک

گلاسین A

کاغذ آغشته به یدورپتاسمی

بی سولفیت سدیم

وسایل مورد نیاز:

۱ عدد بشر ۲۵° میلی لیتری

۱ عدد بی پت ۱۰ میلی لیتری

۱ عدد استوانه های مدرج ۱۰۰ میلی لیتری

۱ عدد دماسنجد

۱ عدد میکروسکوپ

روش کار:

یک عدد بشر ۲۵° میلی لیتری برداشته و مواد مورد نیاز را مطابق جدول ۵-۷ به آن اضافه کنید.

جدول ۵-۷- مواد مصرفی و مقدار

آن برای عمل کلرینه کردن الیاف پشمی

مواد	مقدار
هیپوکلریت سدیم	۶cc/L
اسید سولفوریک	۶gr/L
گلاسین	۰/۴gr/L
L:R	۴:۱
وزن کالا	۵gr

ساعت یا کرنومتر	۱ عدد
ترازو	۱ دستگاه
استتر	۱ دستگاه
دماسنجد	۱ عدد
کالای مورد نیاز:	

کالای پشمی همراه با خار و خاشاک ۵ گرم (در صورتی که چنین کالایی ندارید ۴ گرم الیاف پشمی را با ۱ گرم خار و خاشاک و برگ خشک درخت که پودر شده است مخلوط کنید).

روش کار:

در یک بشر ۲۵° میلی لیتری ۱۵° میلی لیتر اسید سولفوریک ۵ درصد تهیه کنید و دمای محلول را به حدود ۳۰-۲۵°C برسانید. الیاف پشمی را که همراه با خار و خاشاک است در محلول غوطه ور سازید و بسته به میزان ناخالصی الیاف بین ۱ تا ۳ ساعت صبر کنید (در اینجا ۲/۵ ساعت کافی است). سپس کالا را از داخل بشر خارج کرده و آب اضافی آن را بگیرید. کالا را در دمای ۱۰۰°C خشک کنید. در اثر اسید و حرارت، ناخالصی های سلولزی (شامل الیاف پنبه ای یا کتانی و یا خار و خاشاک) تجزیه می شود کالا را بر روی یک توری سیمی به آرامی مالش بدھید. در این حالت ناخالصی ها به صورت پودر کامل درآمده و از الیاف جدا می شود. در صورتی که کالا رطوبت به خود جذب کند خارج ساختن ناخالصی ها دشوار می گردد؛ بنابراین توصیه می شود در حالی که هنوز کالا داغ است مالش روی سطح توری سیمی انجام شود. سپس کالا را خوب آبکش کنید. نمونه را به دقت وزن کرده و درصد کاهش وزن را محاسبه کنید.

$$\frac{\text{وزن نهایی} - \text{وزن اولیه}}{\text{وزن اولیه}} \times 100 = \text{درصد کاهش وزن}$$

پرسش: معمولاً برای استفاده ای مجدد از پشم لباس های مستعمل پشمی آن را کربونیزه می کنند در حالی که خار و خاشاک ندارند. به نظر شما علت آن چیست؟

۷- کلرینه کردن

در آزمایش ۵-۷ دیدید که الیاف پشمی در اثر مالش نمایش

پرسش و تمرین

- ۱- عملیات تکمیل روی کالای پشمی را نام ببرید.
- ۲- در آزمایش (۱-۲) چرا ۵ حمام جداگانه لازم داریم؟
- ۳- به نظر شما راندمان شستشو به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۴- به نظر شما در چه مواردی از شستشو با حلال استفاده می‌شود؟
- ۵- آیا می‌توان حلال‌های مصرفی را دوباره بازیابی کرد؟
- ۶- چرا در سفیدگری پشم از مواد کلردار استفاده نمی‌کنیم؟
- ۷- چرا در محاسبه‌ی مقدار کاهش طول و عرض پارچه در عملیات نمدی کردن، سه نقطه از پارچه را علامت می‌زنیم؟ در صورتی که تعداد این علامت‌ها را به ده برسانیم چه اثری در جواب خواهد داشت؟
- ۸- در آزمایش کلرینه کردن پشم نقش گلاسین چیست؟

کالا را در دمای اتاق (20°C - 25°C) و به مدت حدود ۱/۵ ساعت در محلول فوق قرار دهید. برای اطمینان از پایان عملیات کاغذ آغشته به یدورپتاسمی را در محلول فرو کنید. اگر رنگ آن قهوه‌ای شد عملیات کامل است، در غیراین صورت مدت ۳۰-۱۵ دقیقه‌ی دیگر عملیات را ادامه دهید سپس به کمک محلول ۱-۲ درصد بی‌سولفات سدیم کلرهای اضافی را از بین ببرید وجود کلر روی الیاف باعث می‌شود تا الیاف صدمه بییند. در این آزمایش گلاسین باعث می‌شود که جذب کلر برابر روی الیاف به آرامی انجام شود.

به طوری که اگر گلاسین اضافه نشود سرعت عملیات تقریباً ده برابر پیشتر می‌شود. وجود گلاسین باعث یک نواخت شدن عملیات کلرینه می‌گردد.

پس از اتمام آزمایش نمای طولی الیاف را زیر میکروسکوپ نگاه کنید و تفاوت آن را با پشم کلرینه نشده بنویسید و نمونه‌ها را به گزارش کار خود الصاق کنید.

