

## واحد کار سوم

# الف - توانایی ساختن قالب کلاف ب - توانایی آماده کردن کلاف های سیم بندی

هدف کلی

ساختن قالب کلاف و کلاف پیچی



هدف های رفتاری : فرآگیر، پس از پایان این واحد کار می تواند :

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۲۴	۲۰	۴

۱- انواع قالب ها را نام ببرد.  
۲- کاربرد قالب های متحدم مرکز را بیان کند.  
۳- کاربرد قالب های کلاف مساوی را شرح دهد.  
۴- محیط متوسط قالب را برای یک کلاف خارج شده از استاتور به دست آورد.  
۵- اندازه هی کلاف ها را روی دستگاه کلاف پیچ تنظیم کند.  
۶- اندازه هی کلاف ها را از استاتور با توجه به گام سیم پیچی مشخص کند.  
۷- در صورت نیاز به قالب، آن ها را از فیبر و تخته سازد.  
۸- قالب مناسب آماده تهیه کند.  
۹- اندازه هی قالب را روی دستگاه کلاف پیچ پیاده کند.  
۱۰- تعداد دور پیچک های هر کلاف را از طریق شمارش به دست آورد.  
۱۱- قطر سیم لاکی مورد نیاز سیم پیچی را با استفاده از میکرومتر به دست آورد.  
۱۲- با دستگاه های کلاف پیچ دستی و اتوماتیک کار کند و آن ها را متناسب با قطر سیم تنظیم کند.  
۱۳- کلاف ها را به صورت اصولی پیچید و آن ها را برای جاگذاری در شیار های استاتور آماده کند.

## پیش آزمون (۳)

۱- معمولاً قالب‌های سیم پیچی به کدام صورت ساخته می‌شوند؟

- (الف) گام مساوی
- (ب) متحدل‌المرکز
- (ج) پله‌ای
- (د) گام مساوی و متحدل‌المرکز

۲- برای تعیین محیط قالب معمولاً علاوه بر طول شیارها چه مقدار برای بیشانی کلاف منظور می‌کنند؟

- (الف) ده سانتی‌متر
- (ب) به اندازه‌ی پهناهی دو انگشت
- (ج) به اندازه‌ی پهناهی ۵ انگشت
- (د) حدود هشت سانتی‌متر

۳- برای سیم پیچی از کدام دستگاه استفاده می‌شود؟

- (الف) کلاف پیچ دستی
- (ب) ماشین کلاف پیچ
- (ج) بوبین پیچ
- (د) کلاف پیچ دستی یا ماشین

## الف – توانایی ساختن قالب کلاف

### ۱-۳- کلیات

کلاف‌های یک سیم پیچی ابتدا روی یک قالب مناسب پیچیده می‌شوند. در انتخاب قالب‌ها باید دو نکته‌ی زیر را در نظر گرفت.

- ۱- قالب به گونه‌ای انتخاب شود که پیشانی کلاف‌ها به اندازه‌ی مناسب باشد و پس از قراردادن کلاف‌ها در شیارهای استاتور و جمع آوری قطعات موتور، پیشانی کلاف‌ها با درپوش‌ها تماس برقرار نکند، زیرا تماس پیشانی کلاف‌ها با درپوش‌ها باعث می‌شود که با کوچک‌ترین فشار از طرف درپوش‌ها، سیم‌ها اتصال بدنی پیدا کنند. ضمناً بزرگی پیشانی کلاف‌ها، مقاومت اهمی سیم‌پیچ‌ها را افزایش می‌دهد و تلفات اهمی را زیاد می‌کند.
- ۲- کلاف به گونه‌ای انتخاب شود که بتوان به راحتی سیم‌ها را در داخل شیارها قرار داد و بازوها با فاصله‌ی مناسب در شیارها قرار بگیرند.



شكل ۱-۳-۱- قالب متحدد المركز




شكل ۱-۳-۲- قالب کلاف مساوی

با توجه به مطالب فوق متوجه می‌شویم که در انتخاب قالب‌ها، محیط کلاف‌ها نقش اساسی را دارد و لازم است در انتخاب محیط کلاف دقیق کافی شود. مهارت، تجربه‌ی کار و رعایت اصول مربوط به انتخاب محیط، منجر به انتخاب یک قالب مناسب خواهد شد.

قالب‌ها با توجه به نوع سیم پیچی، به صورت متحدد المركز (شکل ۱-۳-۱) یا کلاف مساوی (شکل ۱-۳-۲) ساخته می‌شوند. اگر یک موتور از چند سیم پیچی جداگانه تشکیل شده باشد معمولاً از قالب‌های متحدد المركز استفاده می‌شود. با این انتخاب سیم‌های مربوط به هر دور موتور، در داخل استاتور از هم‌دیگر تفکیک می‌شوند. در سیم‌پیچ‌های یک پارچه، برای رسیدن به یک سیم‌پیچ متقاضی و فرم مدور از قالب‌های کلاف مساوی استفاده می‌شود.

## ۳-۲- تعیین محیط قالب

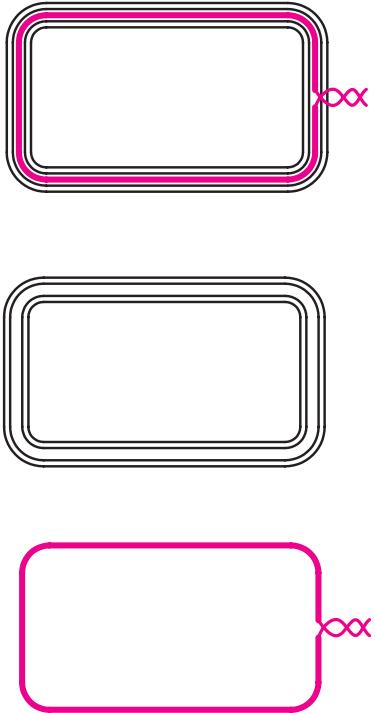


اندازه‌ی محیط قالب‌ها را می‌توان از طریق یک کلاف سالم که از داخل سیم‌پیچی استاتور خارج شده است به دست آورد. برای این منظور متوسطِ محیط کلاف را اندازه‌گرفته و بر اساس آن قالب‌ها را روی دستگاه کلاف پیچ تنظیم می‌کنیم (شکل ۳-۲).

شکل ۳-۲- تعیین اندازه‌ی قالب از یک کلاف سالم



شکل ۴-۳- تعیین حدود قالب از طریق گام سیم‌بندی

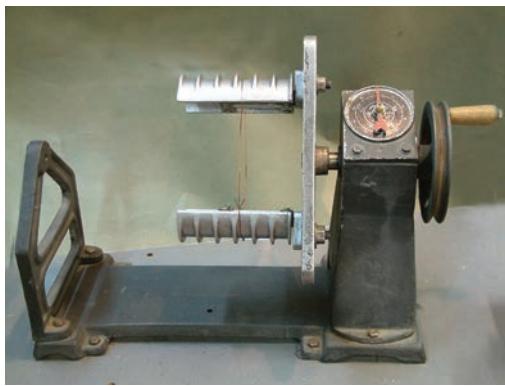

شکل ۵-۳- تنظیم قالب‌ها براساس اندازه‌ی کلاف

اگر گام سیم‌بندی عوض شود یا کلاف سالم در اختیار نداشته باشیم، با توجه به گام سیم‌بندی، یک سیم از دو شیار استاتور به اندازه‌ی گام کلاف عبور داده و به اندازه‌ی دو انگشت برای پیشانی کلاف منظور کرده و حدود قالب را به دست می‌آوریم. اندازه‌گیری قالب‌ها با روش‌های مختلف انجام می‌شود که با تجربه‌ی موتوریچ‌ها کامل می‌شود (شکل ۴-۳).

در شکل ۳-۵ یک نمونه کلاف پیچ با قالب‌های نصب شده روی آن را ملاحظه می‌کنید.

### ۳-۳-۳ کار عملی (زمان: ۴ ساعت)

۱-۳-۳-۳ هدف: ساخت قالب کلاف

۲-۳-۳-۳ نکات ایمنی: لباس کار مناسب، کفش ایمنی و دستکش محافظ پیوشید. به طرز کار دریل و اره کاملاً مسلط شوید و اصول ایمنی آنها را رعایت کنید.

۳-۳-۳-۳ وسایل و ابزار مورد نیاز

- گیره‌ی مناسب موازی میزی

- لب گیره

- اره‌ی چوب بر

- سوهان چوب بر

- خطکش

- سوزن خطکش

- گونیای تخت

- مداد

- پاک کن

- دریل پایه‌دار رومیزی

- متنه‌ی شماره ۱۰

- پیچ و مهره‌ی مناسب متنه ۱۰ از هر کدام یک عدد

- فیبر نئوپان یا چوب به ابعاد  $500 \times 500 \times 10\text{ mm}$


### ۴-۳-۳-۳ مراحل کار

- یک استاتور خالی ۲۴ شیار یا ۳۶ شیار تهیه کنید.


- اندازه‌ی کلاف را برای سیم پیچی ۴ قطب به دست اورید.

- اندازه‌ی به دست آمده را روی چوب یا نئوپان با مداد یا

سوزن خطکش پیاده کنید (شکل ۳-۶).

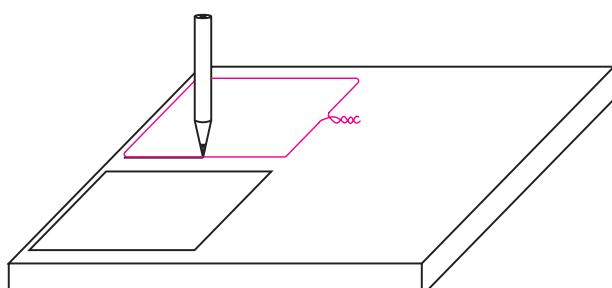


شکل ۳-۶- خطکشی اندازه‌ی قالب‌ها روی چوب

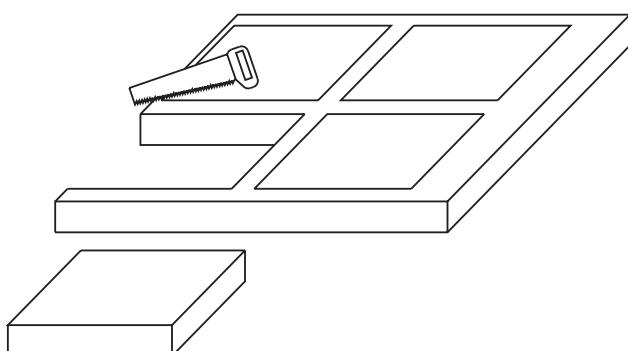


شکل ۳-۷- برش قالب‌ها


- قالب‌ها را به اندازه بیرید (شکل ۳-۷).

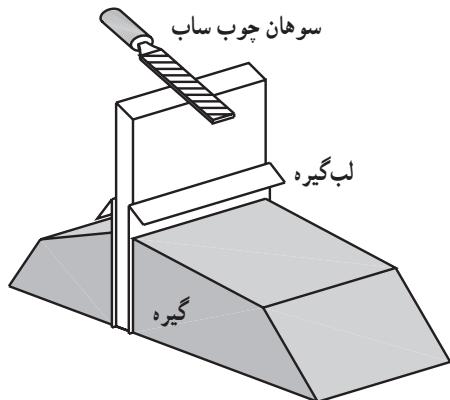

شکل ۸—۳—شیب دادن لبه‌های قالب

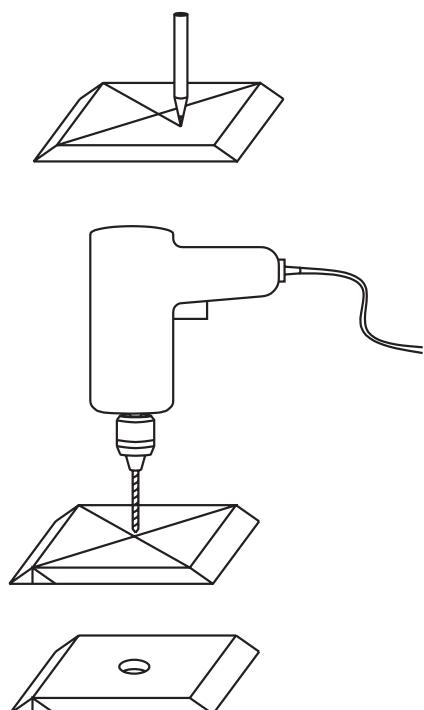

شکل ۹—۳—سوراخ کردن قالب

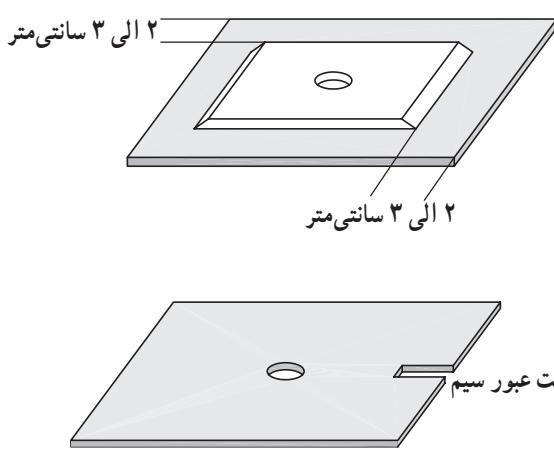


شکل ۱۰—۳—تهییه فیبر

— اندازه‌های خط‌کشی شده روی چوب را با ارهی چوب بر درآورید.

— قالب‌های به دست آمده را بالب گیر به گیره محکم کنید و با سوهان چوب به قالب‌ها کمی شیب دهید تا سیم‌ها پس از پیچیده شدن، به راحتی از قالب‌ها خارج شوند (شکل ۳-۸).

— دو قطر قالب را با مداد یا سوزن خط‌کش رسم کنید و محل تلاقی آن‌ها را با دریل و متنه‌ی  $1^\circ$  سوراخ کنید (شکل ۳-۹).

— فیبری به ضخامت حدود ۳ میلی‌متر و به ابعاد ۲ الی ۳ سانتی‌متر بیشتر از ابعاد قالب‌ها برش دهید و با متنه‌ی  $1^\circ$  وسط آن را سوراخ کنید. در یک سمت فیبر (مطابق شکل ۳-۱۰) شکافی ایجاد کنید. از این فیبر برای جدا نگهداشتن کلاف‌ها استفاده می‌شود.

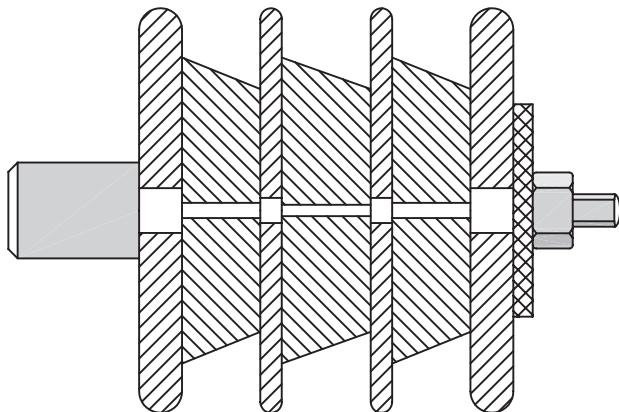

شکل ۳-۱۱- شکل نهایی قالب

- مجموعه‌ی قالب‌ها و فیبرها را (مطابق شکل ۳-۱۱) کنار هم بچینید و با پیچ و مهره به هم دیگر بیندید. بدین طریق قالبی که ساخته‌اید برای پیچیدن کلاف‌ها آماده است.

## آزمون پایانی (۳-الف)


- ۱- شرایط انتخاب قالب مناسب برای سیم پیچی الکتروموتورها را بیان کنید.
- ۲- اندازه‌ی بزرگ‌تر قالب‌ها، چه اثراتی در سیم پیچی الکتروموتورها به جا می‌گذارد؟
- ۳- اندازه‌ی کوچک‌تر قالب‌ها، چه اثراتی در سیم پیچی الکتروموتورها به جا می‌گذارد؟
- ۴- انواع قالب‌ها را نام ببرید و موارد کاربرد آن‌ها را توضیح دهید.
- ۵- به چند طریق اندازه‌ی قالب‌ها را به دست می‌آورند؟ هریک را کاملاً شرح دهید.
- ۶- مراحل ساخت قالب‌های سیم پیچی از چوب را بیان کنید.
- ۷- چرا قالب‌ها را شیب دار می‌سازند؟
- ۸- استفاده از لب گیرهای در ساخت قالب‌ها چه ضرورتی دارد؟
- ۹- وسط قالب‌ها را برای سوراخ کاری چگونه تعیین می‌کنند؟
- ۱۰- استفاده از فیبرها، بین قالب‌ها چه ضرورتی دارد؟
- ۱۱- انتخاب قالب کوچک‌تر برای ..... مزاحمت فراهم می‌کند و انتخاب قالب بزرگ‌تر موجب ..... می‌شود.

## ب—توانایی آماده کردن کلافهای سیم‌بندی


### ۳-۴- دستگاه کلاف پیچ

کلافهای سیم‌بندی به منظور پیچیدن کلافها، روی دستگاه کلاف پیچ سوار می‌شوند. دستگاههای کلاف پیچ، به صورت دستی یا اتوماتیک، در کارگاهها به کار گرفته می‌شوند.

۱-۳-۴- دستگاه کلاف پیچ دستی: این دستگاه، شامل پایه، چرخ گرداننده، محور و صفحه‌ی گردان و یک شماره‌انداز می‌باشد. در بدنه‌ی صفحه‌ی گردان دو شیار منظور می‌شود. کلافها از طریق این شیارها با پیچ و مهره به صفحه‌ی گردان بسته می‌شوند و قادرند در طول شیار حرکت کنند و به اندازه‌ی کلاف مورد نظر تنظیم شده و محکم شوند (شکل ۳-۱۲).

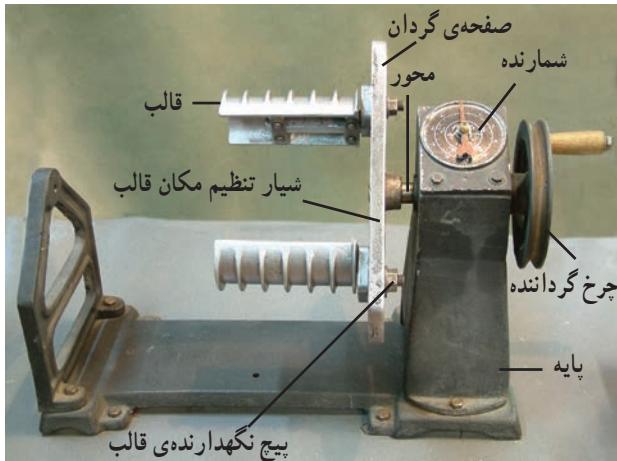

شکل ۳-۱۲- دستگاه کلاف پیچ دستی

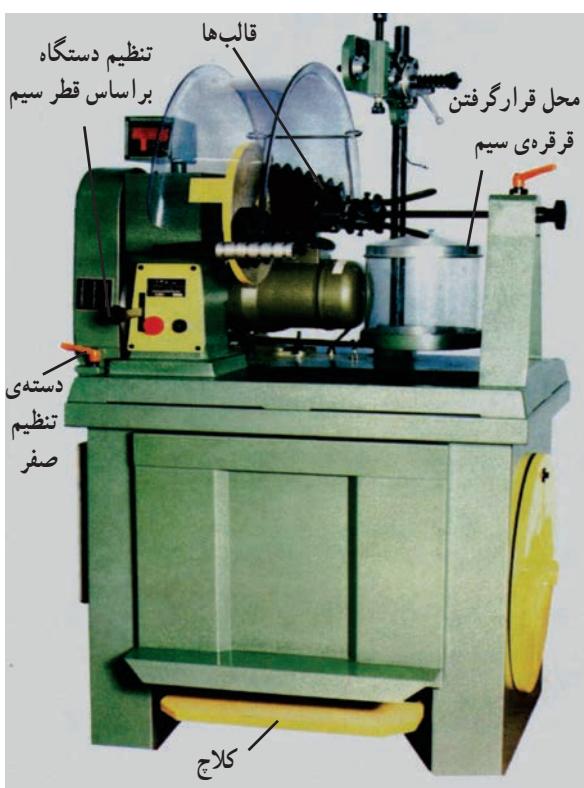

شکل ۳-۱۳- ماشین کلاف پیچ

### ۲-۴- ماشین کلاف پیچ (کلاف پیچ اتوماتیک):

در این دستگاه ابتدا قرقره‌ی سیم در محل مربوط قرار داده می‌شود و سپس اندازه‌ی کلافها روی قالب‌ها تنظیم می‌گردد. قبل از شروع سیم‌بندی شماره‌انداز را صفر می‌کنند و دستگیره‌ی تنظیم قطر سیم را روی سیم موردنظر قرار می‌دهند، آن‌گاه با روشن کردن موتور، دستگاه به حرکت درمی‌آید که به کمک کلاچ مربوط سرعت سیم‌بندی را تنظیم کرده و کلافها را می‌بینند (شکل ۳-۱۳).

### ۵-۳- کار عملی (زمان: ۱۶ ساعت)

۱-۳- هدف: آماده کردن کلافهای سیم پیچی  
۲-۳- نکات اینمنی: لباس کار مناسب، کفش اینمنی و دستکش محافظت پوشید. از جایهجا کردن قرقه‌های سنگین با دست اجتناب کنید.

#### ۳-۵- وسایل و ابزار مورد نیاز

- ماشین کلاف پیچ دستی

- استاتور الکتروموتور سه فاز ۲۴ شیار یا ۳۶ شیار

- قالب سیم متعدد المركز و کلاف مساوی یک جفت

- میکرومتر

- سیم لامپی به حد کافی

- چسب کاغذی یا نواری یک حلقه

- ناخ

#### ۴-۳- مراحل کار

- اگر موتور ۳۶ شیار در اختیار دارید اندازه کلاف را

براساس گام ۱-۷ و اگر موتور ۲۴ شیار دارید اندازه کلاف را

براساس گام ۱-۴ به دست آورید (شکل ۳-۱۴).



شکل ۱۴-۳- تعیین اندازه کلافها با توجه به گام کلاف



شکل ۱۵-۳- تنظیم اندازه قالبها در کلاف پیچ




شکل ۱۶-۳- الف - شمارش تعداد دور هر بوبین

- اندازه بدهست آمده را روی دستگاه کلاف پیچ در قالبها تنظیم کنید و قالبها را با پیچ و مهره‌ی روی بدنه‌ی صفحه‌ی گردان (دیسک) کلاف پیچ محکم کنید (شکل ۳-۱۵).

- تعداد دور پیچکها را در هر کلاف بشمارید (شکل

۳-۱۶ الف).

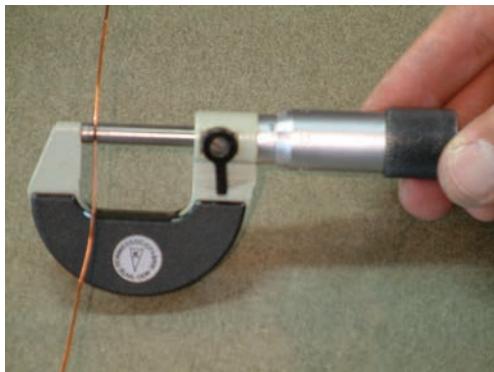

شکل ۳-۱۶-ب – اندازه‌گیری قطر سیم



شکل ۳-۱۷-پیچیدن سیم‌ها روی قالب‌ها



شکل ۳-۱۸-باز کردن قالب‌ها



شکل ۳-۱۹-درآوردن کلاف از قالب

– قطر سیم موجود در استاتور را با میکرومتر اندازه بگیرید  
شکل ۳-۱۶-ب).

– برای اطمینان از مناسب بودن اندازه کلاف‌ها ابتدا با سیم‌های مستعمل در کارگاه، به مقدار مناسب کلاف‌ها را پیچید؛ سپس سیم‌های مستعمل را به طور آزمایشی در شیارهای استاتور قرار دهید و اگر قالب مناسب است سیم پیچی را با سیم‌های تازه ادامه دهید و اگر قالب کوچک یا بزرگ است با تغییر موقعیت قالب‌ها اندازه‌ی مناسب را به دست آورید.

– به تعداد دور هر پیچک، سیم روی هر قسمت قالب پیچید و در موقع عبور از یک پیچک به پیچک بعدی در خلاف جهت ورودی قبلی وارد شویدتا در سیم‌بندی، سیم اضافی ظاهر نشود (شکل ۳-۱۷). دورهای هر پیچک را با نخ بیندید. می‌توان برای باز کردن سریع و افزایش سرعت عمل به جای نخ از سیم‌های لامپ نیز استفاده کرد.

پس از کامل شدن سیم‌پیچی قالب‌ها را طبق شکل ۳-۱۸ باز کنید.

طبق شکل ۳-۱۹ کلاف‌ها را از داخل قالب خارج کنید.

## آزمون پایانی (۳-ب)

- ۱- مراحل آماده کردن کلاف پیچ را برای پیچیدن کلاف ها بیان کنید.
- ۲- اقدامات لازم قبل از شروع پیچیدن کلاف در ماشین های کلاف پیچ (کلاف پیچ اتوماتیک) را بیان کنید.
- ۳- علت آن که در پیچیدن پیچک ها جهت شروع پیچک را در خلاف جهت یک دیگر می پیچند چیست؟
- ۴- در صورتی که قالب کلاف بزرگ تر از اندازه‌ی گام گرفته شود چه اشکالاتی پیش می آید؟ شرح دهید.
- ۵- در ضمن پیچیدن کلاف اگر سیم پاره شود، چه باید کرد؟ شرح دهید.