

# فصل دهم

## جلسه‌ی بیست و سوم

### قوس‌ها

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ۱- قوس را تعریف کند.
- ۲- عمل کرد قوس را بیان نماید.
- ۳- موارد استفاده از قوس را شرح دهد.
- ۴- نوع قوس‌های باربر و تزیینی را توضیح دهد.
- ۵- ستون آجری  $54 \times 32$  سانتی‌متر را به ارتفاع ۱۱ رج و به فاصله‌ی ۱۰۰ سانتی‌متری برای دهانه‌ی قوس با فاصله از ستون، هم جوار بسازد.
- ۶- قوس مدور را تعریف کند.
- ۷- نحوه‌ی ساختن قوس نیم‌دایره را شرح دهد.
- ۸- ستون‌های آجری ساخته شده را ترمیم کند.
- ۹- دو قالب قوس نیم‌دایره را ساخته و در نبش مستقر سازد.
- ۱۰- رج‌ها را محاسبه کند.
- ۱۱- ساختن قوس نیم‌دایره را به عرض ۳۲ و ارتفاع ۲۱ سانتی‌متر فرا گیرد.
- ۱۲- شانه‌های قوس را بچیند و تخت کند.
- ۱۳- بندکشی قوس را اجرا نماید.
- ۱۴- باربری بسیار این قوس و عدم رانش آن را تاحدی آزمایش کند.
- ۱۵- در اجرای بار دادن قوس، به منظور رانش، نکات ایمنی را توضیح دهد.

زمان تئوری:	۱/۵ ساعت
زمان اجرای ستون قوس و ساختن قوس:	۱۶/۵ ساعت
جمع:	۱۸ ساعت
کار در گروه‌های ۲ نفره اجرا می‌شود.	

زمان تئوری:	۳۰ دقیقه
زمان اجرای قوس:	۱۱/۵ ساعت
جمع:	۱۲ ساعت
کار تمرین در گروه ۲ نفره :	
ابزارشناسی این فصل همان ابزار و وسائل فصل دهم است.	

## ابزارشناسی

۲— ماله بندکشی: چوب اندازه  
وسایل: فرقون، سرند، غربال و بیل.

۱— ابزار عمومی بنایی: شامل: تیشه، کمچه، تراز،  
شاقول، شمشهی بزرگ، شمشهی کوچک و ریسمان کار.



۱— قلم بندکشی بزرگ

۲— قلم بندکشی متوسط

۳— قلم بندکشی کوچک

شکل ۱۰-۱



۱— قلم بندکشی فتری نوک باریک

۲— قلم بندکشی فتری پهن

۳— ماله بندکشی


شکل ۱۰-۲

## قوس


در متون فارسی واژه‌ی «قوس» به معنای کمان آمده است.

همان‌گونه که می‌دانیم پس از پایان بارش باران بر اثر تابش خورشید بر قطرات آب معلق در آسمان کمانی بسیار وسیع پدید می‌آید که در اصطلاح «قوس و قزح» نامیده می‌شود و در زبان فارسی نیز به آن رنگین کمان می‌گویند.

اماً منظور از کلمه‌ی قوس در ساختمان، وجود کمان مدوری است که خمیدگی تزدیک به دایره داشته باشد. معمولاً بیش‌تر قوس‌ها دارای نقطه‌ی عطف است و دو طرف مسیر تا نقطه‌ی عطف از دو کمان کاملاً مساوی و مشابه تشکیل می‌شود؛ مانند قوس تخم مرغی.

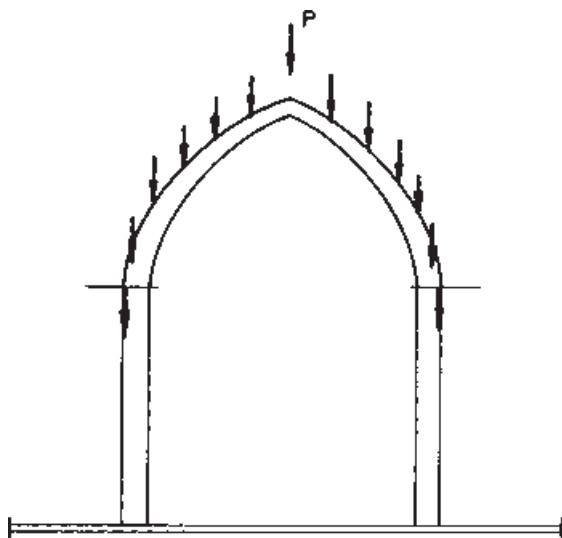

شکل ۴-۱۰- اثر و انتقال نیرو از تیزه به ستون

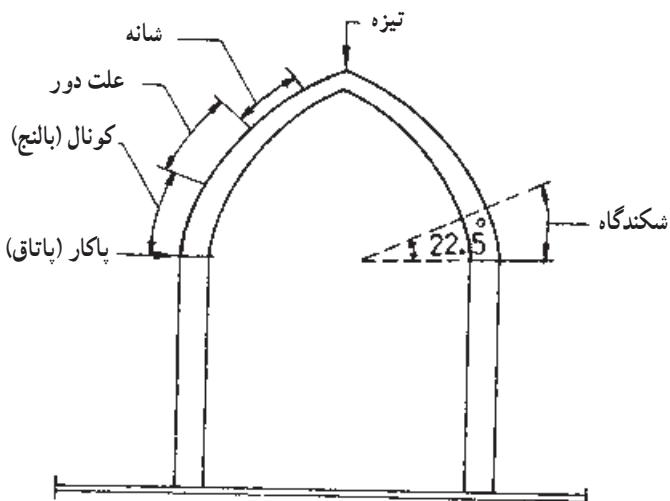


شکل ۵-۱۰- مشخصات نقاط قوس

در صورتی که بخواهند از تیرآهن یا بتون و میل گردگذاری در پوشش‌های کوتاه و ورودی و نظایر آن استفاده نشود از قوس‌های مختلف استفاده می‌کنند.

کاربردهای قوس: معمولاً از قوس برای محل دربندها و نعل درگاه در فضاهای داخلی در ابعاد متغیر، بنا به اصول اجرایی مختلف، استفاده می‌شود.

هم‌چنین از قوس در پوشش نعل درگاه‌های در و پنجره به‌شکل باربر و باربر تزیینی، یا تزیینی بدون باربری، نیز تزیینی و باربر مخفی در نماهای خارجی بناها بسیار استفاده می‌گردد.

نقطه‌ی عطف قوس تخم مرغی

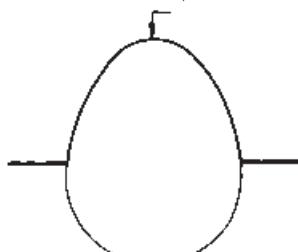

شکل ۳-۱۰- قوس تخم مرغی


## عمل کرد قوس

نیروهای وارد شده از قسمت‌های فوقانی بر تارک قوس که «تیزه» قوس نامیده می‌شود اثر می‌گذارد و پس از این نقطه بر شانه‌های قوس منتقل می‌شود؛ سپس اثر فشار نیرو بر «بالنج» یا «کونال» وارد شده در خاتمه بر پاکار و در مواردی به پاتاق البته در پوشش‌هایی که تاقی است منتقل می‌شود.

توجه ۱: به علت تقارن دو بدنی‌ی قوس که کمان‌های کاملاً مشابه و برابر دارد، یک قوس واحد را تشکیل می‌دهد. این پدیده سبب پایداری و استواری قوس در زیر بارهای وارد شده می‌شود.

توجه ۲: مشخص است که عمل کرد هر قوس و واکنش‌های گوناگون در مقابل اثر نیروهای وارد شده بر آن نسبت به نوع و دور کمان آن قوس بستگی دارد.

توجه: از پخت کردن شانه های قوس تویزه ای، پا کار یا پا تاق پوشش تاق یا در اصطلاح «چشم» به وجود می آید که بار تاق بر تکیه گاه پخت شده به تویزه وارد می شود و در نتیجه، نیروی بار از تویزه بر ستون و دیوار وارد می شود و اساس تاق پوش را در بنای آجری و نظایر آن تشکیل می دهد.

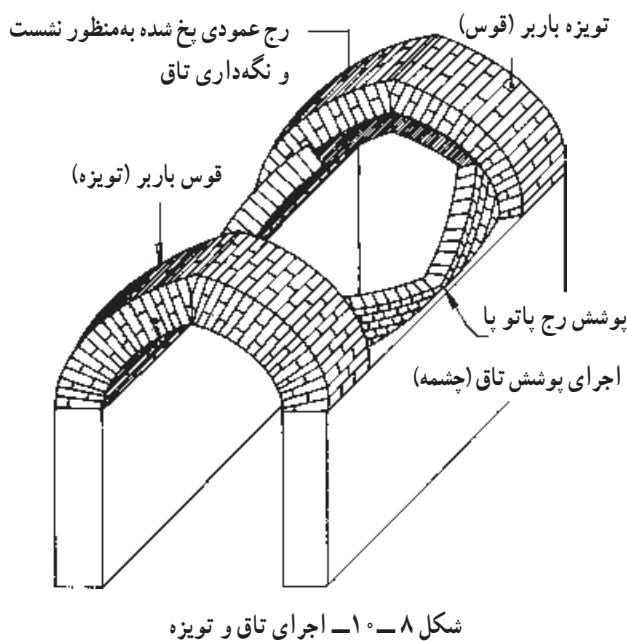

شکل ۱۰-۸- اجرای تاق و تویزه

به طور کلی امروزه در ساختمان از پوشش قوس به دو صورت استفاده می شود:

- الف - همان گونه که اشاره شد در گذشته از پوشش قوس در نما سازی های آجری استفاده می شده و هم چنان نیز کاربرد دارد.
- ب - از قوس به منظور پوشش نعل در گاه ها، به خصوص در ساختمان های آجری استفاده می شود.

اما امروزه پوشش های سقف بنای از تیرآهن و تاق ضربی بین تیرآهن ها و سایر پوشش ها استفاده می شود.

توجه: از تخت و مسطح سازی زیر پوشش قوس می توان نعل در گاه سازی کاذب زیر قوس، مانند نعل در گاه سازی تیرآهن به وجود آورد.

### أنواع قوس ها

قوس ها را به طور کلی می توان به سه دسته مهم تقسیم کرد:




شکل ۶-۱۰- اجرای قوس در نمای آجری

از پوشش های قوس برای باربری و انتقال نیرو از تاق بر قوس (از چشم به تویزه) به گونه ای فراوان در بنای آجری، در مناطق کویری، هم چنین در مناطق گرم و خشک نواحی میانی و مرکزی ایران استفاده می شود.

گفتنی است که «تویزه» نوعی پوشش قوس اجرایی در رج های افقی یا در حالت لاپوش است.


از تویزه علاوه بر انتقال نیروی تاق، درین دیوارهای خارجی بنای در کوچه که فاصله ای بین ساختمان ها است نوعی کاربرد ضد زلزله در بافت شهری در اقلیم های کویری به شمار می آید.

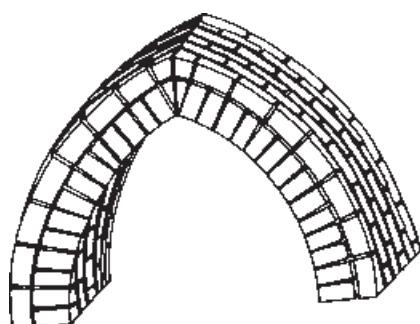


شکل ۷-۱۰- اجرای قوس لاپوش

ساخته می‌شوند.  
نیرو از تیزه‌ی این قوس به کونال منتقل می‌شود و از این قوس بیشتر برای پوشش نعل درگاه‌های داخلی استفاده می‌گردد.

**الف—قوس‌های باربر:** همان‌گونه که از نام این قوس‌ها بر می‌آید برای باربری در زیر نیروهای فشاری استفاده می‌شود و غالب به شکل‌های تخم مرغی، بیضوی ساسانی و قوس‌های تیز

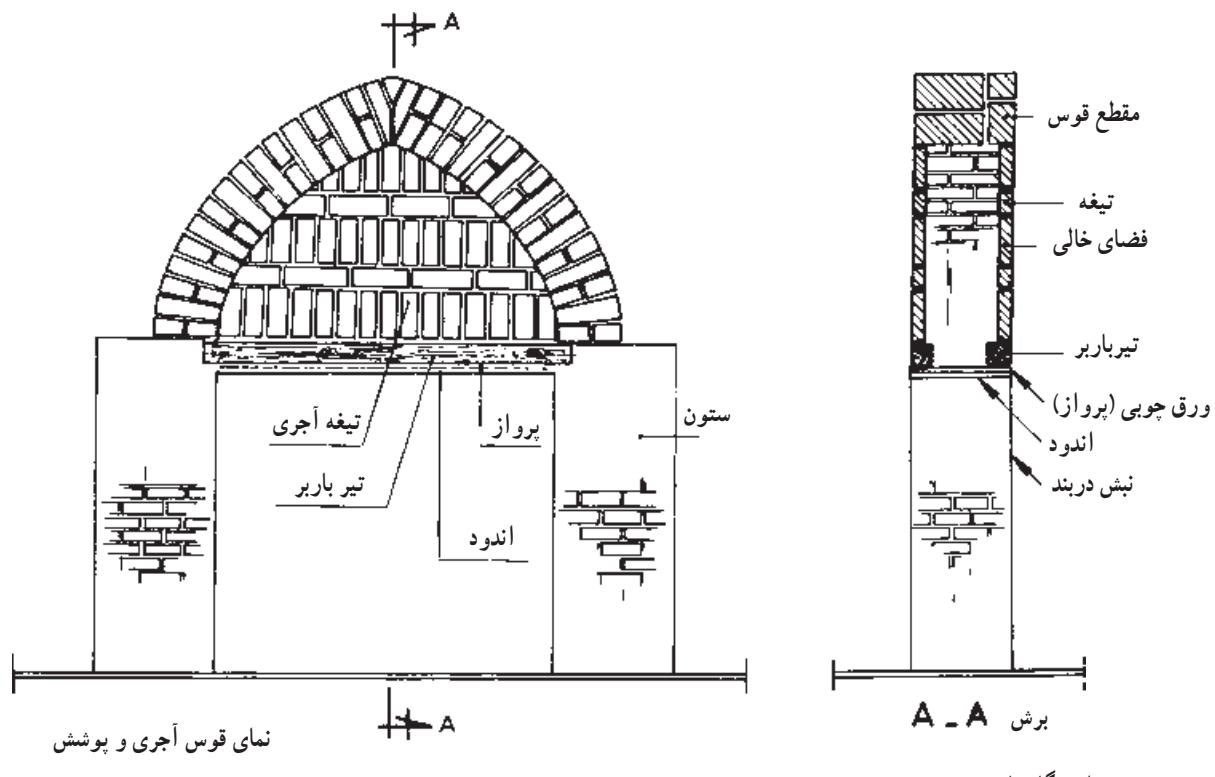

قوس تیز (شاخبزی)  
قوس باربر

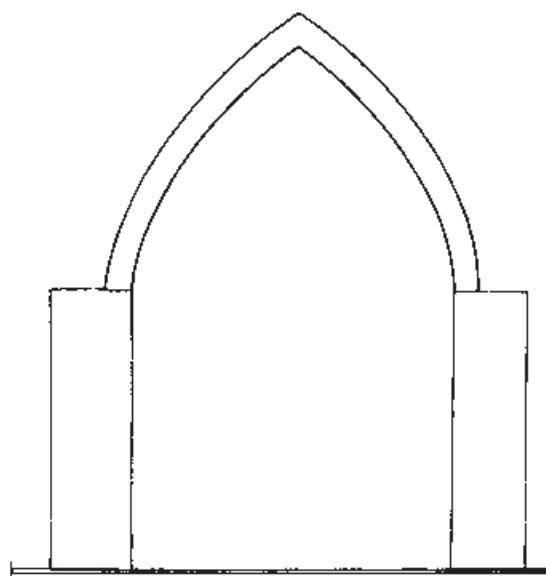



شکل ۱۰-۹

«کلیل»، «کلایه» و نظایر آن در نعل در گاه سازی برای زیبایی نما به کار می رود. همان گونه که مشخص است از قوس تزیینی به علت کوتاه بودن ارتفاع قوس نمی توان انتظار باربری داشت؛ از این رو، اجرای این گونه قوس ها از ویژگی خاص برخوردار است.

توجه: چنان‌چه بخواهیم قوس تزیینی باربر شود در درون یا روی این قوس، بی‌آن‌که به چشم آید، قوس مخفی باربر اجرا می‌کنند.

**ب**—قوس‌های باربر تزیینی: این قوس‌ها هم به صورت باربر و هم به شکل تزیین در نماسازی‌ها به کار می‌رود. کمان این قوس با دور یک نواخت و ترسیم هندسی اصولی و زیبا اجرا می‌شود که علاوه بر باربری این قوس، جلوه‌ی خاصی نیز به نما می‌بخشد. مانند انواع قوس‌های تیز مربع، پنج و هفت، تنده یا کند، و قوس سه قسمت (شکا ۱۰-۱۱).

**ج- قوس تزیینی:** این دسته از قوس‌ها در شکل‌های بسیار متنوع به نام‌های «کمانی»، «برنخشی»، «کند»، «سپری»،

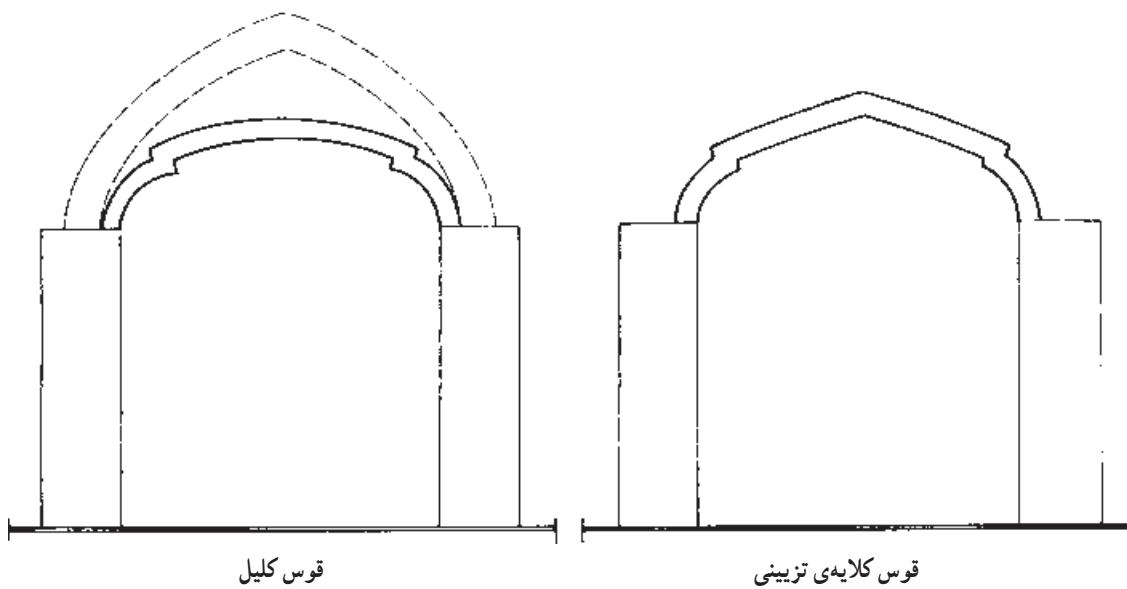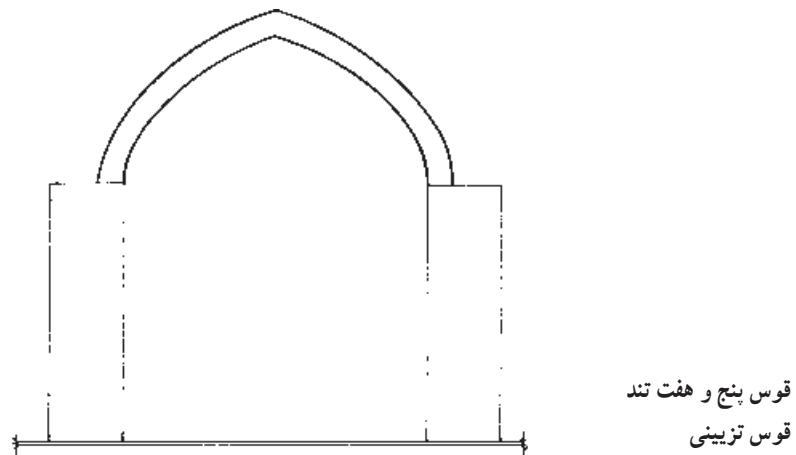

شکل ۱۰-۱


## ساختن ستون آجری

- ۱- با استفاده از خاک سرند شده، ملات آماده می‌شود.
- ۲- پیوند دو رج خشکه چینی به ابعاد  $54 \times 32$  سانتی متر با پیوند بلوکی مشخص می‌شود.
- ۳- ریسمان کشی سرتاسری انجام می‌شود و اولین ستون آجری با آجر مرغوب قزاقی سفید در یک رج ساخته می‌شود.
- ۴- گروه دوم با فاصله‌ی  $100$  سانتی متر، رج اول خود را در راستای ریسمان کار بنا می‌کنند.
- ۵- گروه‌های دیگر به ترتیب، ستون‌سازی خود را با فاصله‌ی ذکر شده دنبال می‌کنند.
- ۶- ارتفاع ستون در  $11$  رج خواهد بود.

**مراحل ساختن قوس کمانی:** (این تمرین را گروه‌های دونفره با ساختن ستون، قوس و مراحل بعد از آن، انجام می‌دهند).


پیشنهاد می‌شود برای صرفه‌جویی در مصالح و استفاده از حداقل فضا در کارگاه، هردو هنرجو یک ستون آجری و یک قوس بسازند. در این روش پایی دوم قوس از هر طرف روی ستون هنرجوی دیگر خواهد بود. در نتیجه، هنرجویان باید ستون آخر را به ارتفاع  $11$  رج به‌طور مشترک (هرگروه دونفره، یک یا دو رج و با رعایت اصول فنی) بسازند.

**توجه:** در این اجرا، کلیه‌ی ستون‌ها باید یکباد و ریسمانی باشند.

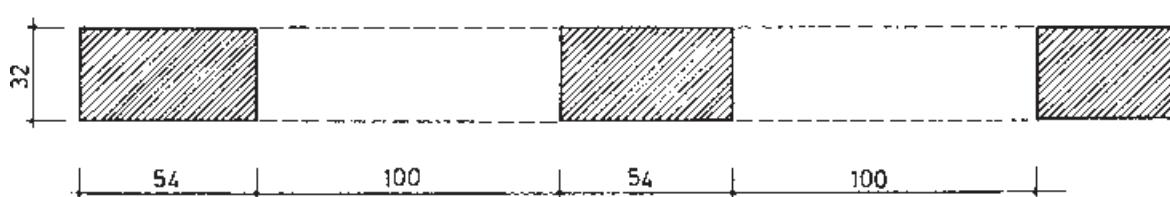


پلان ستون و دهانه‌ی قوس


پلان رج اول

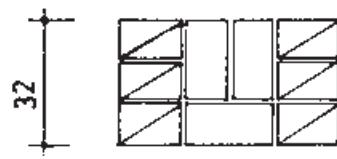

پلان رج دوم

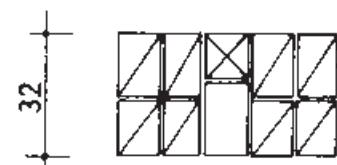

نمای ستون


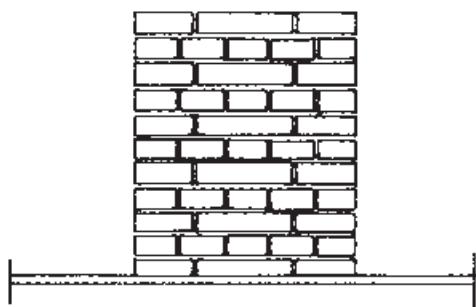


شکل ۱۱-۱۰

- ۲- چنان‌چه ارتفاع قوس کوتاه باشد، زاویه‌ی تکیه‌گاه با شیب تند ساخته می‌شود. (برای مثال  $60^\circ$  درجه)
- ۳- اگر ارتفاع قوس بلند باشد، زاویه‌ی تکیه‌گاه به اصطلاح، کند و کم شیب خواهد بود. (برای مثال  $45^\circ$  و  $30^\circ$  درجه) به تعیین هنگامی که ارتفاع قوس کم باشد خطر شکستن قوس در زیر نیروهای فشاری فراوان وجود دارد؛ براین اساس، تکیه‌گاه‌سازی باید کاملاً اصولی و آجرکاری در این ناحیه با غوطه‌چینی قطعات آجر در ملات انجام شود؛ یعنی، بندهای عمودی باید کاملاً از ملات پر باشند تا خطر رانش در قوس بوجود نیاید.

**ساختن تکیه‌گاه برای نشست قوس بر روی ستون:**  
به طور کلی زاویه‌ی قوس در محل نشست با تکیه‌گاه همیشه باید  $90^\circ$  درجه باشد تا در اجرای اولین رج اشکال پله شدن از ناحیه زیر قوس به وجود نیاید.  
برای ساختن تکیه‌گاه نشست قوس در روی ستون مراحل زیر را انجام می‌دهیم.



- ۱- نیروی فشار وارد شده از قوس، تحت یک زاویه‌ی مشخص بر تکیه‌گاه وارد می‌شود؛ از این‌رو، محل نشست قوس بر روی ستون باید با توجه به این زاویه ساخته شود. اندازه‌ی این زاویه بستگی به ارتفاع قوس دارد.

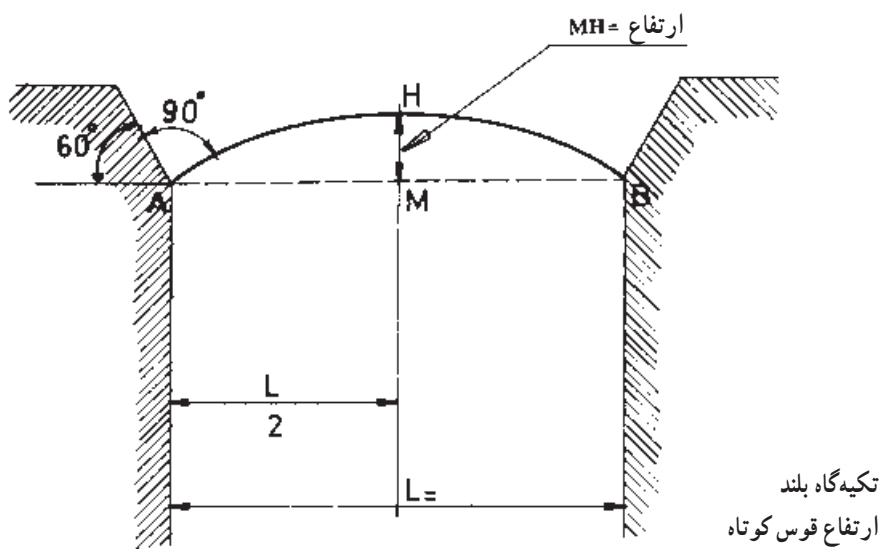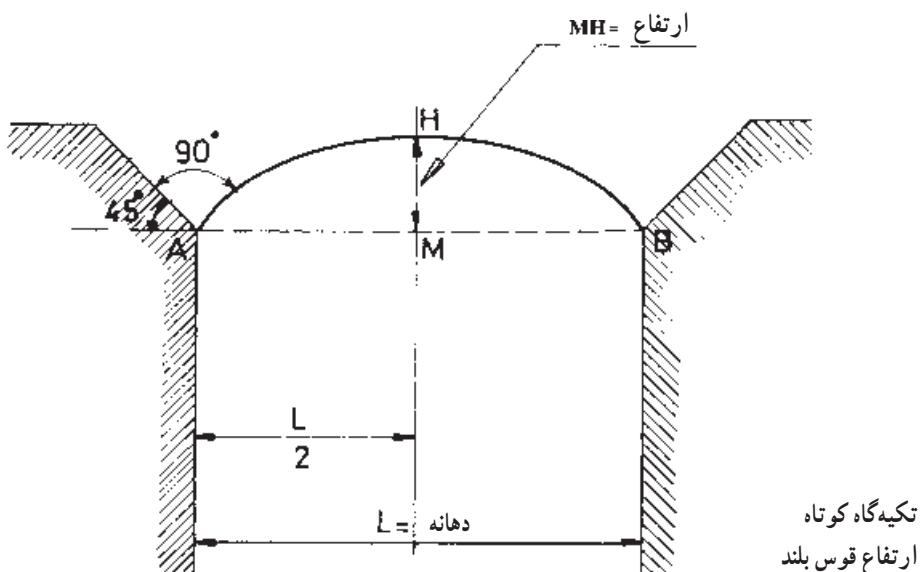

شکل ۱۰-۱۲

سُر خوردن قوس در ناحیه‌ی تکیه‌گاه که نیرو و بار زیاد وجود دارد اتفاق نخواهد افتاد.

توجه: اصولی‌تر آن است تکیه‌گاه سازی بر روی ستون قوس با رعایت پس‌نشین ساخته شود، زیرا در این حالت، خطر

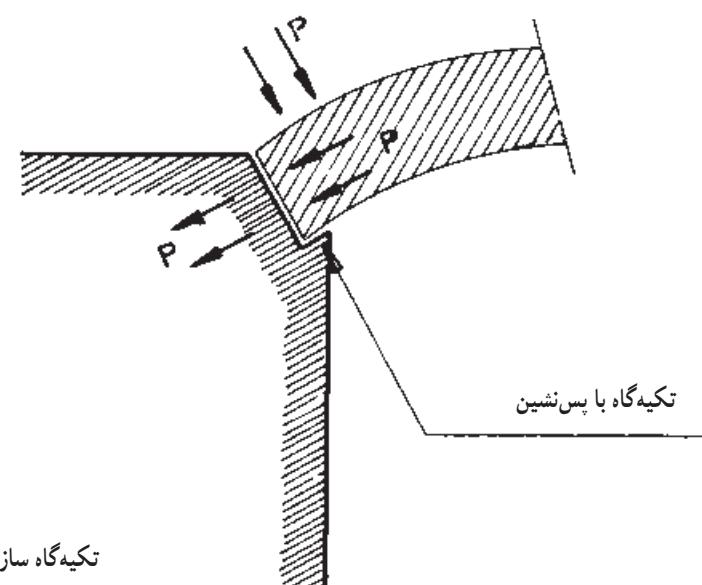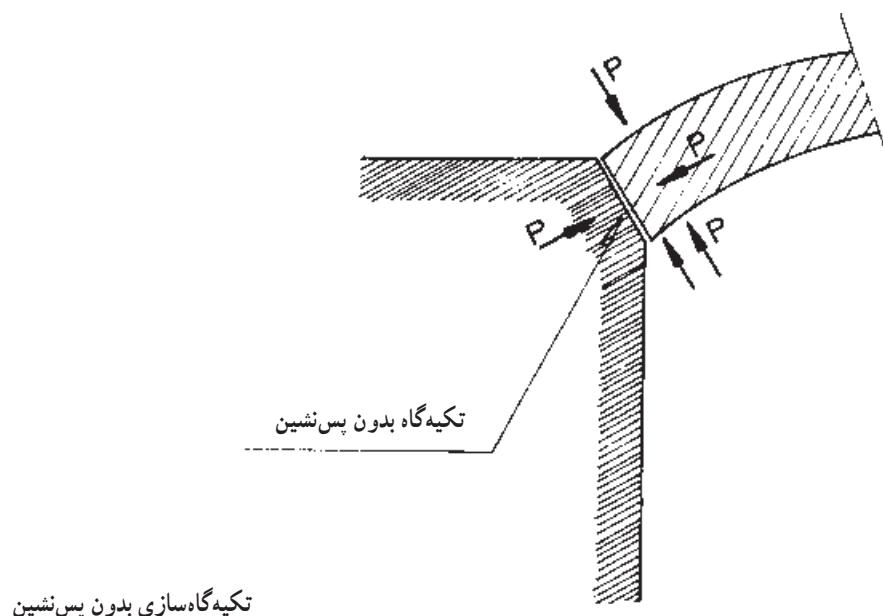


شکل ۱۳-۱۰


## ترسیم قوس کمانی

- ۵- از نقطه‌ی A به نقطه‌ی H (ارتفاع) وصل کرده خط AH بدهست می‌آید.
- ۶- خط AH را نصف کرده پاره خط AN بدهست می‌آید.
- ۷- گونیای بلند را در راستای پاره خط AN قرار می‌دهیم و امتداد ضلع دوم گونیا را به سیله‌ی شمشه یا ریسمان کار ادامه می‌دهیم تا با محور عمودی YY' در نقطه‌ی O برخورد کند. بدین ترتیب، مرکز رسم کمان نقطه‌ی O مشخص می‌شود.
- ۸- به مرکز O و به شعاع OA کمان قوس رسم می‌شود که دقیقاً از نقطه‌ی H عبور می‌کند و به نقطه‌ی B ختم می‌شود.

- ۱- دو خط به موازات یکدیگر به فاصله‌ی دهانه‌ی ۱۰۰ سانتی‌متر روی تختیر خط می‌شود.
- ۲- محور افقی XX' عمود بر دو خط مذکور رسم می‌گردد.
- ۳- محور عمودی به فاصله‌ی  $\frac{L}{2}$  نصف دهانه و به موازات دو خط کنار ستون رسم می‌شود. (خط YY')
- ۴- ارتفاع قوس از نقطه‌ی M محل برخورد محور افقی X' و Y' با محور عمودی Y و Y' روی محور عمودی مشخص

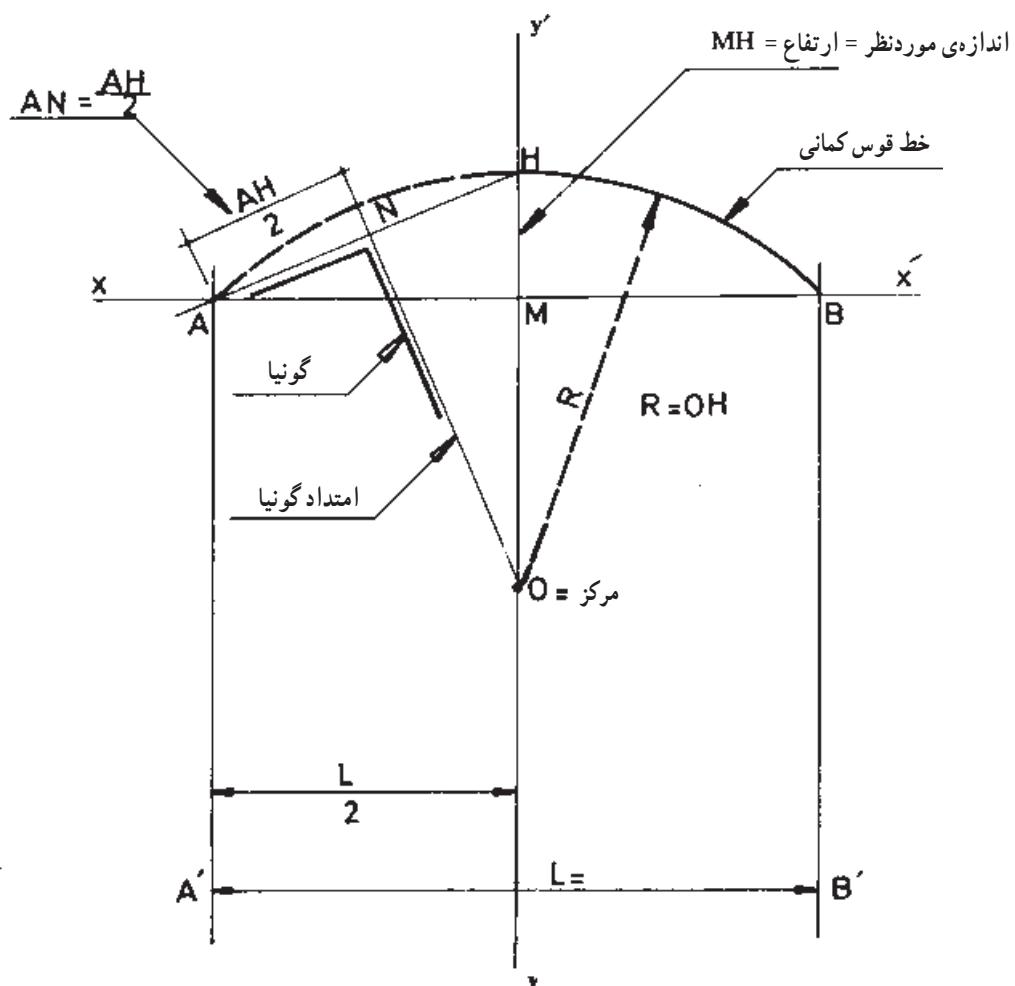

شکل ۱۴-۱۰- ضوابط ترسیم قوس کمانی

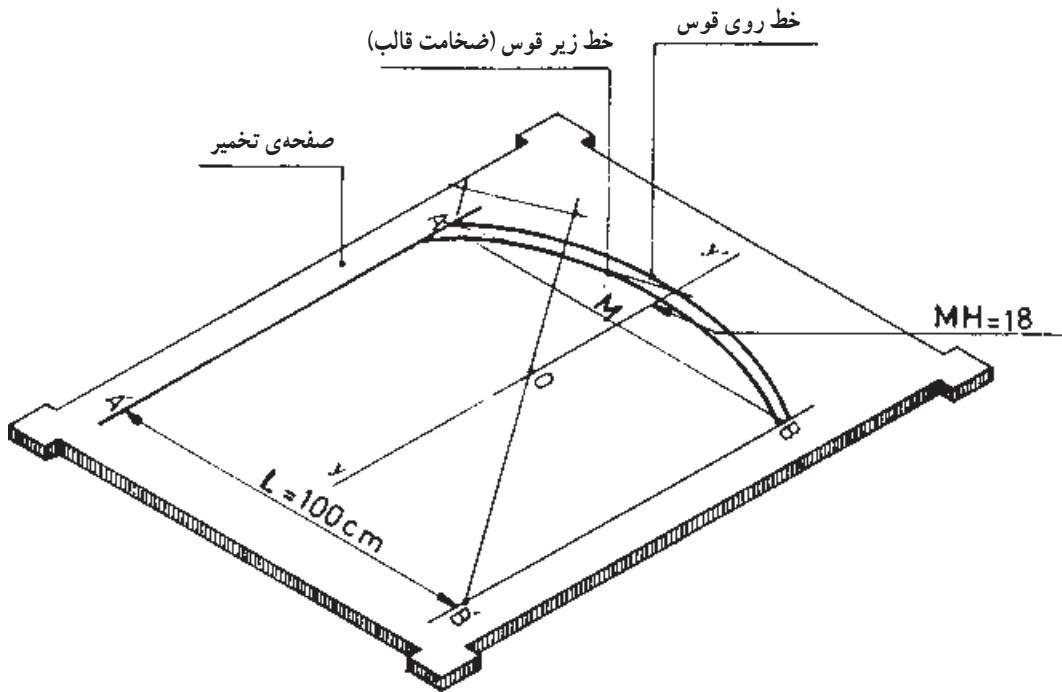

شکل ۱۵- نمایش ترسیم خط قوس بر روی صفحه‌ی تخمیر

**توجه:** هرگز از کاغذ و ورق پلاستیک در زیر کلوک‌ها برای عدم اتصال دوغاب گچ بر سطح تخمیر استفاده نکنید، زیرا جمع شدن کاغذ یا پلاستیک ایجاد نقص در قالب می‌کند.

**دوغاب‌ریزی برای ساختن قالب**

۱- قبل از دوغاب‌ریزی میل‌گردی را به شکل منحنی در ترکیب قوس خم و آماده می‌کنیم. این میل‌گرد برای مسلح کردن قالب به کار می‌رود.

**توجه:** چنان‌چه میل‌گرد نباشد از شاخه‌های نرم و مقاوم درختان می‌توان برای این کار استفاده کرد (شکل ۱۶-۱).

۲- ظرف گچ‌سازی را تا  $\frac{1}{3}$  آب کرده، گچ مرغوب را بر سطح آب می‌پاشیم تا زمانی که گرد گچ سطح آب را بپوشاند. بلا فاصله گچ را به هم‌زده، ورز می‌دهیم تا دوغاب گچ مانند ملات شل به وجود آید.

۳- با ملایمت دوغاب را در بین کلوک‌ها به‌طور سرتاسری


## ساختن قالب گچی

۱- بر سطح تخمیر برابر ضوابط، کمان قوس مورد نظر رسم می‌شود.

۲- با کم کردن شعاع به اندازه‌ی  $1^{\circ}$  سانتی‌متر پایین‌تر از نقطه‌ی O با همان شعاع کمان دومی در زیر کمان اول ترسیم می‌شود. فاصله‌ی بین دو کمان ضخامت قالب قوس است.

۳- در راستای خط منحنی خارجی کلوک‌های یک‌نواخت چیده می‌شود، سپس به‌وسیله‌ی کلوک‌های سروته‌دار که بتوانند دور منحنی را طی کند در راستای کمان داخلی چیده می‌شود. در دو سر منحنی به‌وسیله‌ی گذاشتن آجر درسته، زمینه‌ی قالب‌ریزی به وجود می‌آید.

۴- برای پیش‌گیری از اتصال دوغاب گچ در قالب‌سازی، سطح صفحه‌ی تخمیر زمینه‌ی بین دو کلوک را به‌وسیله‌ی یک تا دو میلی‌متر خاک اره یا خاک رس خشک غربال شده، خاکستر یا کاه نرم غربال شده می‌پوشانیم تا سبب عدم پیوند ملات گچ با صفحه‌ی تخمیر شود.

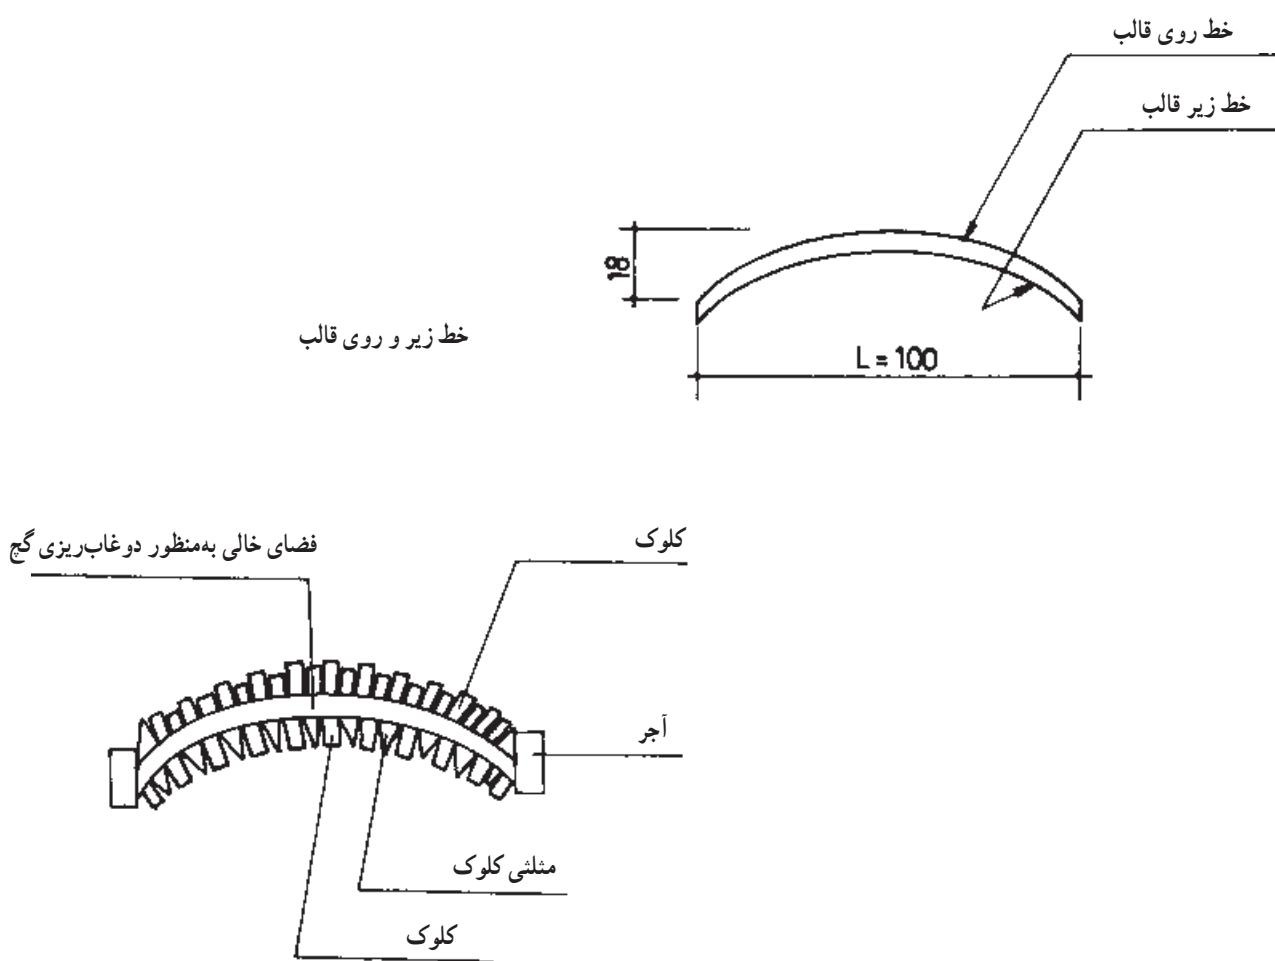

شکل ۱۶-۱۰- نحوه ساختن قالب دو غاب ریزی

ناخنک هایی وجود دارد که با لبه تیغه ماله آن را تراشیده قالب یک نواخت به دست می آید.

توجه ۲: گاهی با گچ کشته نرم، سوراخ های موجود در سطوح قالب گرفته می شود.

توجه ۳: پس از خودگیری کامل قالب گچی، با اهرم کردن و سُردادن آن را از صفحه تخمیر جدا می سازند، دوباره سطح تخمیر تمیز می شود. در صورت، نیاز دوباره خطر کمان قوس به اصطلاح روشن می شود و قالب گچی دوم بنا به اصول ذکر شده فراهم می آید.


می ریزیم تا به  $\frac{1}{2}$  ارتفاع کلوک ها برسد.

۴- بلا فاصله میل گرد را درون دو غاب در حال سفت شدن قرار می دهیم، عمل لایه دوم دو غاب ریزی را دنبال می کنیم تا دو غاب گچ به سطح کلوک ها برسد.


۵- در مرحله بعد با سرعت با ماله سطح ملات را در راستای کلوک ها هموار و مسطح می کنیم.

۶- در زمانی کوتاه، خودگیری ملات گچ صورت می گیرد و بلا فاصله با اهرم کردن، کلوک هارا از محل خود خارج می کنیم. قالب گرفته شده مشخص می شود.

توجه ۱: در این حالت، در اصطلاح «پلیسه گچ» یا

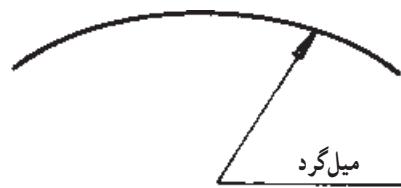

شکل ۱۷-۱۰- مسلح سازی قالب

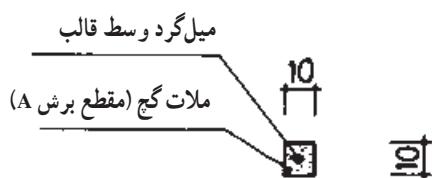

شکل ۱۸-۱۰- قالب گچی قوس

### استقرار قالب قوس


۴- به وسیلهٔ شمشهٔ بلند که بین دو تکیه‌گاه آجری در نمای ستون تکیه‌داده می‌شود یکباد بودن قالب در راستای دو ستون کنترل می‌شود.

۵- همانند قالب جلو در ناحیهٔ نبش، در پشت ستون سمت دیگر نیز برابر اصول ذکر شده، قالب دیگری نصب می‌شود.  
توجه: به وسیلهٔ گیره‌ای که از چوب ساخته می‌شود، دو بدنهٔ قالب از ناحیهٔ داخل و خارج مهار می‌شود.

۱- در دو پاکار برای استقرار قالب خط تراز را به وجود می‌آوریم.

۲- به اندازهٔ ضخامت قالب و پایین‌تر از سطح پاکار دو سه قدی با ملات گچ چسبانیده می‌شود.  
توجه: قبل از چسبانیدن سه قدی دو نبش را مرطوب می‌کنیم تا اتصال ملات به خوبی انجام شود.

۳- ملات گچ روی دو سه قدی گذاشته شده بلا فاصله قالب قوس را در ملاتی قرار می‌دهیم که بر روی سه قدی به شکل

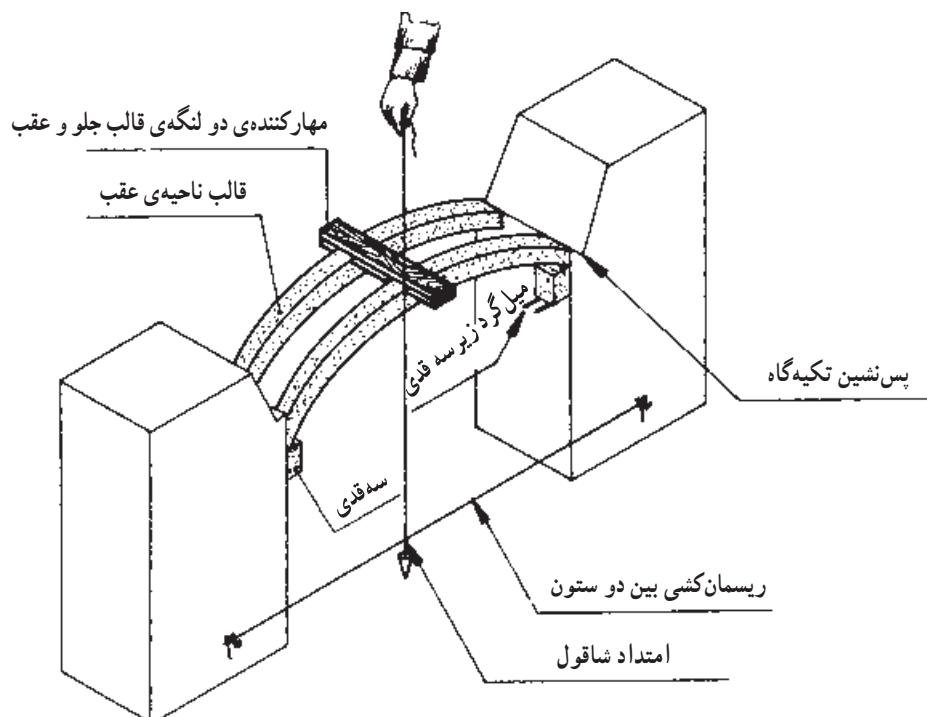

شکل ۱۹-۱۰- استقرار قالب قوس در دو طرف ستون

## جلسه‌ی بیست و چهارم

که در نتیجه، ملات بین قطعات آجر به شکل گوهای اجرا می‌شود.

۲- تحمل بار به وسیله‌ی آجر، بیشتر از ملات گچ است،

از این‌رو، اندازه‌ی ملات در حد مناسب انتخاب می‌شود. به همین


سبب، ملات خور در ناحیه‌ی پایین حدود ۱۰ میلی‌متر و در ناحیه‌ی

بالا بین ۱/۵ تا دو برابر اندازه زیرین خواهد بود که براساس

محاسبه‌ی رج‌ها انجام می‌شود.

## محاسبه‌ی رج‌های قوس

۱- نظر به این که روی قالب یک کمان و در ناحیه‌ی ختم تکیه‌گاه، کمان دومی از پوشش قوس به وجود می‌آید، تفاضل بین دو کمان مذکور، ملات خور اضافی از ناحیه کمان خارجی قوس است

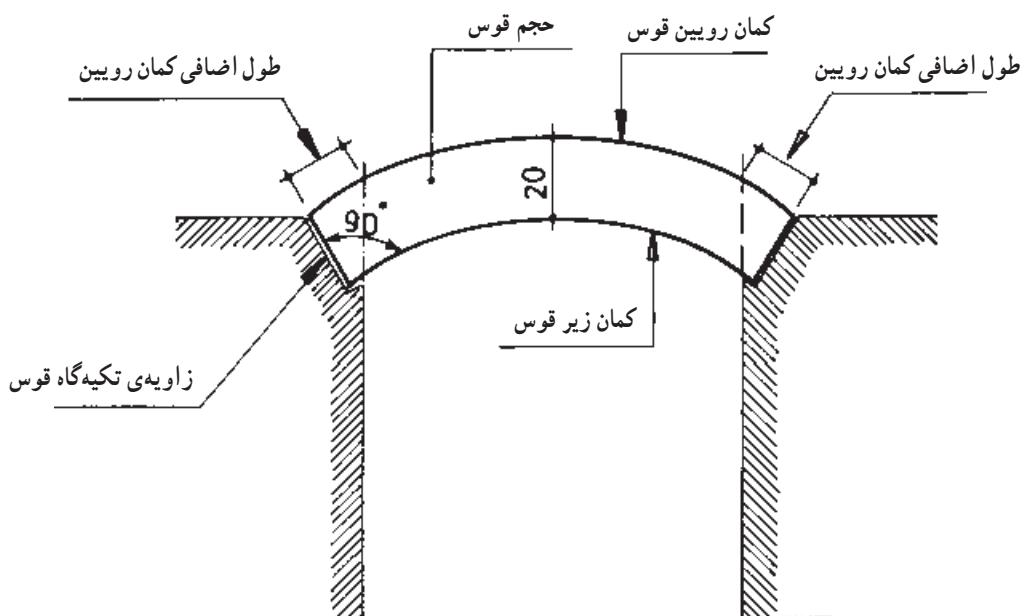

شکل ۲۰- مقایسه‌ی دو طول کمان زیرین و رویین قوس

می‌شود.

۵- در محاسبه‌ی رج‌ها باید توجه داشت که چفت بند در

پهلوی یک‌دیگر به وجود نیاید؛ هم‌چنین تقارن پیوند از اصول

نماسازی قوس خواهد بود که باید به آن توجه شود.

۳- به وسیله‌ی یک کلوک از ناحیه‌ی تکیه‌گاه، محاسبه‌ی رج‌ها با ملات خور آن برابر با ضخامت کلوک تا پایان تکیه‌گاه مقابله، انجام می‌شود.

۴- چنان‌چه در محاسبه‌ی رج‌ها رج نیم‌لایی به وجود آید، با کم کردن و انتخاب آجر نازک یا ضخیم، این نقیصه برطرف