

فصل ۲

شکل دهی دستی



انسان‌های نخستین با الهام‌گرفتن از مشاهدات طبیعی و حسن کنجکاوی برای رفع نیازهای خود اشیای گلی را با کمک دست می‌ساختند. از اولین دست‌ساخته‌های بشر می‌توان قطعات گلی یا سفالی را نام برد. امروزه با توسعه روش‌های شکل دهی قطعاتی از سرامیک ساخته می‌شود که بخش قبل توجهی از نیاز بشر را برآورده می‌سازد و دامنه کاربرد بسیار وسیعی شامل ظروف سرامیکی، چینی دندان، شمع اتومبیل و دماغه موشک دارد.

واحد یادگیری ۲

شاپیستگی مفهوم شکل دهی دستی و یادگیری مهارت آن

هدف از این پودمان، فراگیری دانش و مهارت روش شکل دهی دستی سرامیک‌ها است که روش مناسبی برای تهیه بسیاری از بدندهای سرامیکی است. بررسی انواع روش‌های شکل دهی دستی، محصولات این روش و همچنین تعیین عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت بدندهای تولید شده با این روش درنظر گرفته شده است.


استاندارد عملکرد

در این واحد یادگیری انواع روش‌های شکل دهی دستی را فرا خواهید گرفت. در ابتدا انتخاب نوع روش شکل دهی دستی توضیح داده شده است و سپس نحوه اجرای انواع روش‌های شکل دهی دستی و ابزارهای مورد نیاز را فراخواهید گرفت.

شکل دهی بدنه های سرامیکی

شکل دهی به این گل پلاستیک پیشنهاد می کنید؟
شکل دهی بدنه های سرامیکی به دو روش دستی و ماشینی انجام می شود. شکل ۱ دسته بندی انواع روش های شکل دهی سرامیک ها را نشان می دهد.

شکل دهی فرایندی است که مواد اولیه به شکل مورد نظر تبدیل می شود. مخلوطی از خاک رس و آب را در نظر بگیرید که به کمک دست و با زیر و رو کردن به گل یکنواخت تبدیل شده باشد؛ چه روشی برای

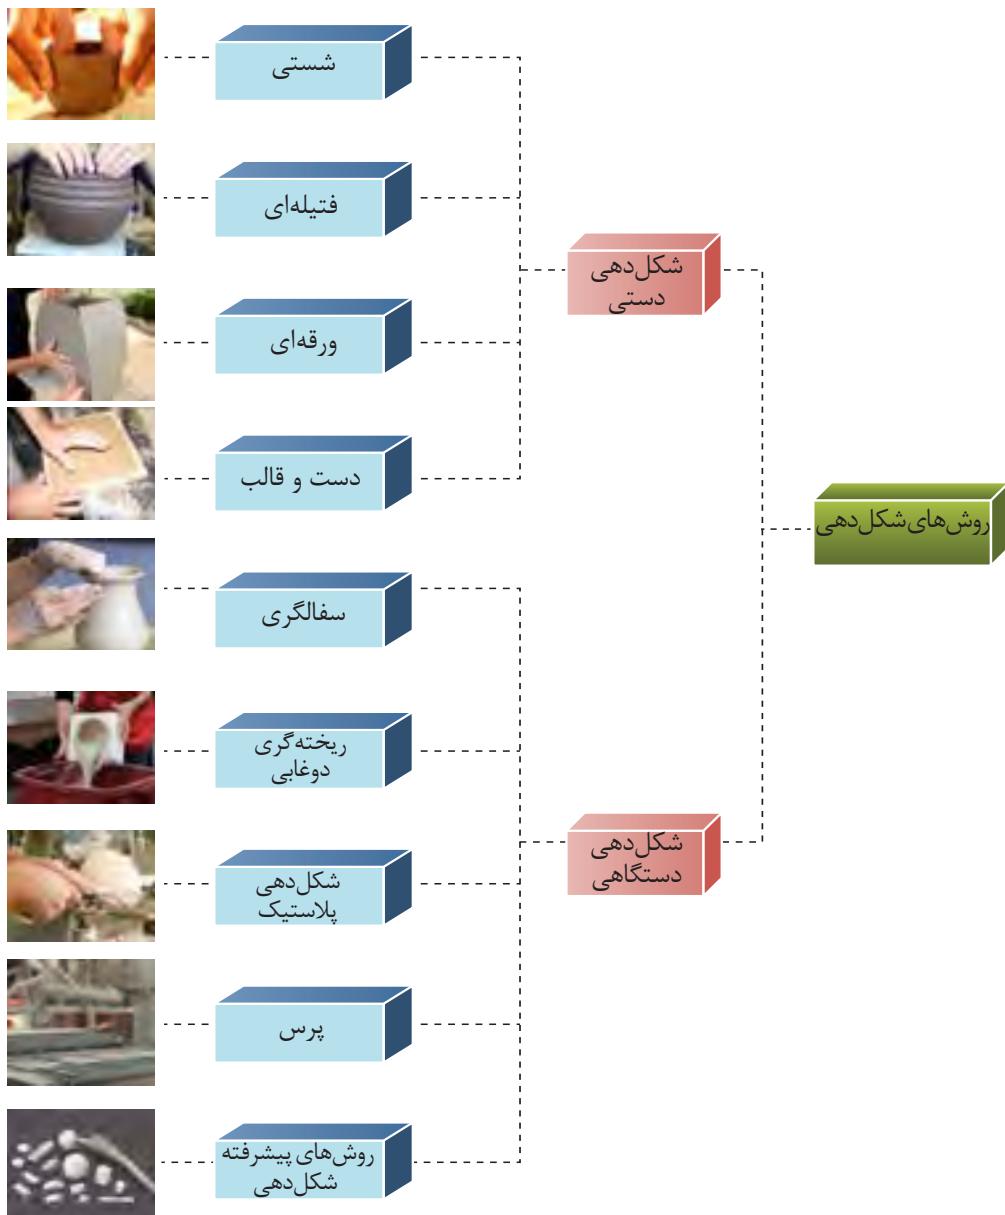

شکل ۱- نمودار درختی دسته بندی روش های شکل دهی بدنه های سرامیکی

لیستی از قطعات ساخته شده با هر یک از روش های شکل دهی تهیه کنید.

به تصویر زیر دقت کنید و به سؤالات زیر پاسخ دهید:

- به نظر شما امکان شکل دهی این بدنها با دست وجود دارد؟

- به نظر شما روش شکل دهی در مقدار گل مورد نیاز تأثیر دارد؟

- مهارت و توانایی فردی چه تأثیری بر مقدار گل مصرفی دارد؟



شکل ۲

انتخاب مقدار مناسب گل مصرفی مهارتی است که براساس عواملی نظیر ابعاد، ضخامت، طرح، نوع روش شکل دهی دستی محصول صورت می‌گیرد.

با هم گروهی‌های خود درباره هریک از عوامل مؤثر بر مقدار گل مصرفی بحث و گفت‌و‌گو کنید.



گفت‌و‌گو کنید

برای برداشتن مقدار گل مورد نظر، برش گل با استفاده از ابزارها انجام می‌شود. ابزارهایی که برای برش گل به کار می‌روند در جدول ۱ بیان شده است.

جدول ۱- انواع ابزارهای مناسب برای جداسازی مقدار گل مناسب

ردیف	نام ابزار	تعریف	کاربرد	تصویر
۱	ابزار برش	ابزاری از جنس فولاد زنگنزن یا از جنس پلاستیک (پلیمر) محکم است.	برش گل	
۲	سیم برش	ابزاری سیمی از جنس فولاد زنگنزن یا از جنس پلاستیک (پلیمر) محکم که دارای دو دسته پلاستیکی است.	برش مقدار زیادی از گل	
۳	کاردک	ابزاری که دارای تیغه‌ای از جنس فولاد زنگنزن و دارای دسته‌ای چوبی یا فلزی است.	جمع آوری و زیر و رو کردن خمیر گل	

آیا گل قبل از شکل دهی نیاز به آماده سازی دارد؟

پس از تعیین مقدار گل مصرفی و برش آن باید ورز دادن گل انجام شود. گل برش داده شده به دلیل یکنواخت نبودن از لحاظ رطوبت و مواد اولیه وجود حباب های هوا در آن برای شکل دهی مناسب نمی باشد. شکل ۳ مراحل آماده سازی و ورز دادن گل را نشان می دهد.



۱- فشردن، کوبیدن و هواگیری گل



۲- بررسی میزان رطوبت و تنظیم آن



۳- ادامه ورز دادن برای حذف حفره و عدم یکنواختی



۴- همگن کردن بافت و رطوبت گل و ورز دادن نهایی

شکل ۳- مراحل آماده سازی و ورز دادن گل

ورز دادن به گل مهارتی است که باعث اختلاط، یکنواختی و هواگیری خمیر گل می گردد.



بررسی کنید که در مقیاس صنعتی ورز دادن گل چگونه انجام می شود؟

برای کاهش و تنظیم رطوبت گل، ورز دادن یا پخش کردن گل بر روی سطوح جاذب آب مانند سطح گچی انجام می شود.



به نظر شما ورز دادن گل بر روی سطوح چوبی یا سنگی چه تفاوتی با سطوح گچی دارد؟



ب - گل پخش شده بر روی سطح گچ

الف - گل پخش شده بر روی سطح چوبی یا سنگی

شکل ۴ - تنظیم رطوبت گل

اگر در هنگام ورز دادن در خمیر گل حفراتی در آن ایجاد شود نشانه چیست؟



سؤال



شکل ۵- بررسی ظاهر گل در هنگام ورز دادن



بررسی

با توجه به مطالبی که تاکنون آموخته اید به سؤالات زیر پاسخ دهید:

جدول ۲

ردیف	سوالات	توضیحات
۱	در چه صورتی به لوح گچی برای ورز دادن نیاز داریم؟	
۲	مقدار گل انتخاب شده در ورز دادن چه تأثیری دارد؟	
۳	چرا ورز دادن گل با رطوبت کم دشوار است و چگونه رطوبت گل افزایش داده می شود؟	

ابزارهای شکل دهی با دست

برای شکل دهی دستی فراورده های کاربرد، شکل و جنس های گوناگونی مختلفی به کار می رود که بر حسب روش شکل دهی هستند. در جدول ۳ انواع ابزارهای کاربردی در روش های کاربردهای متفاوتی دارند. ابزارهای مورد استفاده برای شکل دهی با دست نشان داده شده است.

جدول ۳- انواع وسایل و ابزارهای کاربردی در روش شکل دهی با دست

تصویر	تعریف	نوع ابزار
وسیله ای است برای حذف و تراشیدن گل های اضافه از روی قطعه	چاقوی برش	
وسیله ای است برای تعیین اندازه و کنترل قطرهای بیرونی و داخلی قطعات	پرگار (قطرسنج)	
وسیله ای است برای نورد و تخت کردن گل	وردنہ	
وسیله ای است برای ایجاد نقش و طرح روی سطوح گل پس از نورد یا سطوح قطعه شکل دهی شده	غلطک طرح دار و ثابت	
وسیله ای است برای ایجاد انواع نقش و طرح روی سطوح گل پس از نورد یا سطوح قطعه شکل دهی شده	غلطک های طرح دار و متغیر	
ابزاری است برای ایجاد طرح های زاویه دار، انحنا و پیچیدگی های ویژه	شابلون شکل دهی	
وسیله ای است برای تراش لایه های گل	شانه یا تیغه تراش	
وسیله ای است برای صاف کردن سطح بدنه	کاردک	
ابزاری است برای تراش گل و پرداخت سطوح ناصاف	ابزار تراش	
وسیله ای است برای ایجاد برش در گل وردنہ شده	غلطک برش	


۱-روش شکل دهی با دست

این روش قدیمی‌ترین روش شکل دهی در صنعت سرامیک است. در این روش هیچ دستگاهی به کار نمی‌رود و شکل دهی با دست انجام می‌شود. انواع روش‌های شکل دهی دستی در نمودار زیر نشان داده شده است.

به نظر شما روش شکل دهی با دست برای چه نوع قطعاتی مناسب‌تر است؟ برای اتصال قطعات چند تکه با روشن شکل دهی دستی چه باید کرد؟



سوال

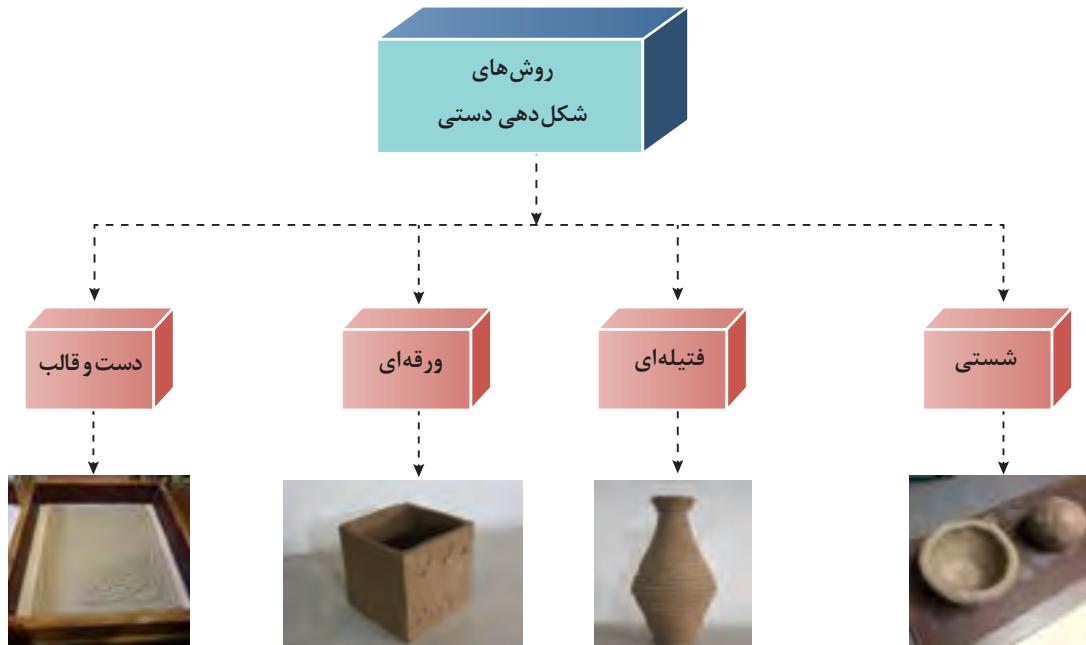

شکل ۶- نمودار انواع روش‌های شکل دهی دستی



۱-۳-روش شکل دهی شستی^۱

در این روش با در اختیار داشتن مقدار مناسبی از گل با میزان رطوبت کافی به وسیله فشار آوردن با انگشت شست و بقیه انگشتان شکل دهی انجام می شود. شکل ۷ مراحل شکل دهی یک کاسه را با این روش نشان می دهد.




- ۱- مقدار مناسبی از گل را انتخاب کنید و ۲- مرکز گلوله گلی را با انگشت شست و به خوبی ورز دهید و به شکل یک گلوله با فشار دهید و یک فضای خالی را بیشتر بقیه انگشتان دهانه فضای خالی ایجاد کنید. ۳- با فشار آوردن توسط انگشت شست و بقیه انگشتان دهانه فضای خالی ایجاد کنید و لبه ها را فشار دهید و سعی کنید ضخامت تمامی قسمت های دیواره یکسان شود.

شکل ۷-روش شکل دهی شستی

فیلم آموزشی روش شستی



به شکل زیر نگاه کنید، هر یک از تصاویر سه مدل مختلف از مراحل شکل دهی به روش شستی را نشان می دهد.

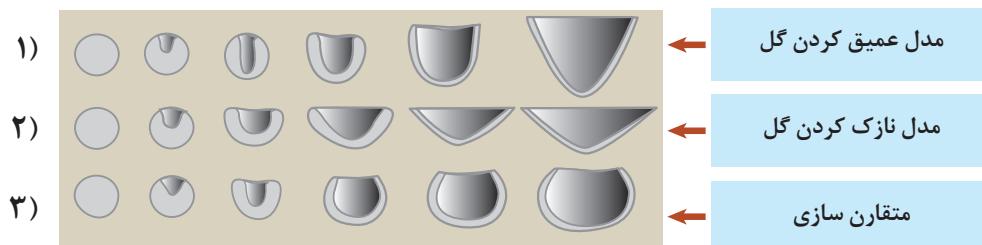

شکل ۸- انواع مدل های شکل دهی شستی

به نظر شما کدامیک از این مدل ها می تواند برای شکل دهی یک فنجان با روش شستی مناسب باشد؟



ممکن است قرار گرفتن طولانی مدت گل در دست باعث کم شدن رطوبت گل شود و ترکهایی در سطح بدن ظاهر شود؛ بنابراین در هنگام شکل دهی، به طور مداوم باید انگشتان دست مرطوب شود.





فعالیت کارگاهی

کار عملی ۱: ساخت کاسه با روش شستی

شرح فعالیت: مطابق شکل زیر کاسه تهیه کنید.

مواد و ابزار: گل رس و آب



۲-۳- روش شکل دهی فتیله ای^۱

این روش یکی از قدیمی ترین روش های شکل دهی دستی می باشد و امکان ساخت قطعات متنوعی با ابعاد و اشکال مختلف با این روش وجود دارد. در روش فتیله تهیه فتیله های با شکل پذیری مناسب اهمیت زیادی دارد.



شکل ۹

شكل دهی دستی

شکل ۱۰ شکل دهی یک گلدان به روش فتیله‌ای را نشان می‌دهد.

- ۱- یک تکه گل مدور برای کف گلدان انتخاب شود. ضخامت این پایه گلی بستگی به اندازه کار دارد.



تصویر شماره ۱

- ۲- برای ساختن فتیله گلی، تکه گل وزداده شده را میان انگشتان فشار داده و به صورت طناب با ضخامت مناسب درآورید. سپس فتیله‌ها به صورت مدور بر روی سطح پایه چسبانده شود.



تصویر شماره ۲

- ۳- برای آنکه قطعه ظاهر مناسب داشته باشد، سطح فتیله‌ها ابتدا با انگشت مرطوب و سپس با بزرگ فشرده شود تا فاصله بین فتیله‌ها صاف شود.



تصویر شماره ۳

- ۴- بر اساس فرم مورد نظر جهت شکم‌دار کردن، فتیله‌ها را به سمت خارج و جهت ایجاد کردن دهانه گلدان فتیله‌ها را داخل تر قرار می‌دهیم.



تصویر شماره ۴

شکل ۱۰- شکل دهی یک گلدان به روش فتیله‌ای

فیلم آموزش روش فتیله‌ای



فیلم

!

نکته

در هنگام قرار گیری فتیله‌ها بر روی هم، ممکن است بدنه اعوجاج پیدا کند و تغییر شکل دهد، بنابراین بهتر است پس از اینکه تعدادی از فتیله‌ها بر روی هم قرار گرفت، در مجاورت هوا مقداری استحکام یابد و سپس بقیه فتیله‌ها روی هم قرار گیرند.

هنگام تهیه فتیله‌ها توجه به شکل پذیری فتیله‌ها اهمیت دارد. برای بررسی شکل پذیری فتیله‌ها به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:



شکل پذیری گل مناسب بوده است.

اگر فتیله را خم کرده و هیچ ترکی ظاهر نشد.

شکل پذیری گل مناسب نبوده است.

اگر فتیله‌ها در هنگام پیچاندن کاملاً بشکنند.

ترک قابل اصلاح است و با مرطوب کردن سطح فتیله‌ها ترک از بین برده می‌شود.

اگر فتیله‌ها اندکی ترک بخورند،

با روش فتیله‌ای می‌توان قطعات متنوعی با ابعاد گوناگون تهیه کرد. قرار گیری مناسب فتیله‌ها مهارتی است که نیاز به دقت و تمرین دارد. در شکل ۱۱ چند نمونه از بدندهای شکل داده شده با این روش نشان داده شده است.



شکل ۱۱- بدندهای مختلف شکل دهی شده با روش فتیله‌ای



سؤال

گل‌هایی از هریک از خاک‌های رس آجری، بنتونیت و کائولن در نظر بگیرید که از آنها فتیله‌های با رطوبت و با ضخامت یکسان تهیه شده است؛ فتیله‌های ساخته شده از کدام گل برای روش شکل دهی فتیله‌ای مناسب‌تر هستند؟ چرا؟

کار عملی ۲: ساخت گلدان با روش فتیله‌ای

شرح فعالیت: مطابق تصویر زیر با روش فتیله‌ای گلدان تهیه کنید.



مواد و ابزار: گل رس، پرگار، ابزار برش، ظرف آب، دوغاب، ابزار چوبی، اسفنج
موارد ایمنی: اصول صحیح و ارگونومی جایه‌جایی بسته گل را رعایت کنید و قبل از شروع به کار، ابزارها را از نظر سالم بودن کنترل کنید و هنگام استفاده از ابزار برش مراقب دستان خود باشید.

بدنه‌های شکل دهی شده با روش فتیله‌ای و شستی را از لحاظ اندازه و شکل با یکدیگر مقایسه کنید.



گفت و گو کنید

۳-۳- روش ورقه‌ای^۱

روشی است که در آن با اتصال ورقه‌هایی از گل رس در کنار هم بدنه موردنظر شکل دهی می‌شود. قبل از شکل دهی باید طرح اولیه قطعه موردنظر، ابعاد و اندازه ورقه‌ها تعیین شود.

آیا روش‌های شستی و فتیله‌ای برای تولید فراورده‌های با اشکال هندسی مناسب است؟
میزان رطوبت گل در این روش چه تفاوتی با روش‌های قبلی دارد؟



شکل ۱۲- انواع بدنه‌های شکل داده شده با روش ورقه‌ای



فعالیت کارگاهی

در تصاویر زیر مراحل شکل دهی یک گلدان با روش ورقه‌ای نشان داده شده است.

۲



۱



۲- گل پهن شده با دست به صورت ورقه درآورده شود.

۴



۴- ورقه‌ها به ابعاد موردنظر برش داده شود و فارسی بُر شود.

۳



۳- به کمک وردنه سطح گل کاملاً یکدست و صاف شود. برای ایجاد ورقه گلی با ضخامت موردنظر، وردنه کردن بین دو خطکش مندرج انجام شود. ضخامت در کل سطح ورقه را به وسیله خطکش می‌توان کنترل کرد.

۶



۵



۶- سپس لبه ورقه‌ها در کنار هم قرار داده شود و با دست فشار اندکی به آنها وارد شود تا ورقه‌ها به هم اتصال یابند.

۵- به منظور اتصال بهتر ورقه‌ها، لبه ورقه‌ها آغشته به دوغابی از رس و آب شود.

۷



۷- فتیله‌های با ضخامت مناسب بین ورقه‌ها قرار داده شود و با ابزار برش فشار اندکی به آن وارد شود تا اتصال ورقه‌ها بیشتر شود و با اسفنج مرطوب لبه‌های بیرونی صاف شود.



فیلم آموزش روش ورقه‌ای

فیلم

شكل دهی دستی

روش شکل دهی دستی هریک از بدنه های سرامیکی زیر را مشخص کنید.



فعالیت کلاسی



شکل ۱۳

کار عملی ۳: ساخت گلدان با روش ورقه‌ای

شرح فعالیت: مطابق شکل زیر گلدان را شکل دهی کنید.



فعالیت کارگاهی



مواد و ابزار: گل، وردنه، ابزار برش، دوغاب جهت اتصال اجزا، ابزار چوبی، صفحه زیر کار

۳- روش شکل دهی با دست و قالب

در روش شکل دادن با دست و قالب علاوه بر دست انسان، قالب نیز برای شکل دادن قطعه استفاده می شود. بدین ترتیب که گل به داخل قالب به وسیله دست محکم چسبانده شده و فشار داده می شود. ظروفی که دارای برجستگی های تزیینی هستند، معمولاً با روش دست و قالب شکل دهی می شوند.

- به نظر شما قالب مناسب برای روش دست و قالب باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

- برای ساخت قطعات چندتکه با این روش چه باید کرد؟

- مقدار رطوبت در روش شکل دهی با دست و قالب در مقایسه با سایر روش ها چه تفاوتی دارد؟



شکل ۱۴

قالب هایی که در این روش استفاده می شود معمولاً از جنس چوبی، گچی، پلاستیکی و فلزی بوده و دارای شکل و ابعاد گوناگونی می باشند. قالب گچی جذب آب مناسبی دارد که منجر به افزایش استحکام قطعه و خروج راحتتر آن از قالب می شود. برای جلوگیری نشان داده شده است.

آیا نوع قالب در سرعت تولید بدنه ها در این روش شکل دهی تأثیری دارد؟



سؤال



ج - قالب گچی



ب - قالب پلاستیکی



الف - قالب فلزی

شکل ۱۵- انواع قالب های کاربردی در روش شکل دهی دست و قالب

درباره مدت زمانی که خمیر گل باید در هر یک از قالب ها قرار گیرد تا قطعه از آن خارج شود بحث و گفت و گو کنید.



گفت و گو کنید

شکل دهی دستی

در شکل ۱۶ مراحل روش شکل دهی با دست و قالب برای ساخت یک لوح نشان داده شده است.

به نظر شما این روش برای شکل دهی بدنه های با چه شکلی مناسب تر است؟



سؤال



۳- با وردنه پشت گل را صاف کرده و پلیسه و قسمت های اضافی جدا شود.



۲- لایه گلی وردنه شده به کمک دست به داخل قالب فشار داده شود.



۱- مقداری گل به کمک وردنه به صورت لایه ای به ضخامت ۲ سانتی متر درآورده شود.



۵- به منظور تکمیل قطعه و افزایش ظرافت، قطعه شکل دهی شده به کمک ابزارهای ساده و اسفننج مرطوب قسمت های اضافی آن جدا شود.



۴- با گذشت زمان گل فشرده شده انقباض می یابد و از قالب جدا می شود.

شکل ۱۶- مراحل ساخت لوح با روش شکل دهی دست و قالب

با توجه به تصاویر زیر به سوالات پاسخ دهید:

به نظر شما از چه ابزاری برای اصلاح قوس و انحنای قطعه استفاده می شود؟

برای ایجاد طرح روی گل از چه ابزاری می توان استفاده کرد؟

برای تراش گل و برداشت لایه ضخیم از گل از کدام یک از ابزارهای زیر می توان استفاده کرد؟

برای برداشت لایه ای از گل روی سطح از چه ابزاری می توان استفاده کرد؟



فعالیت کلاسی



۴



۳



۲



۱



فعالیت کارگاهی

کار عملی ۴: ساخت کاشی تزیینی با روش دست و قالب

شرح آزمایش: با توجه به قالب‌های موجود در کارگاه، یک کاشی تزیینی مانند شکل زیر تهییه کنید.



مواد و ابزار: گل، قالب، وردنه و ابزار تراش




فعالیت کلاسی

با توجه به تصاویر، قالب مربوط به هر شکل را پیدا کنید و جدول را کامل کنید.



۳

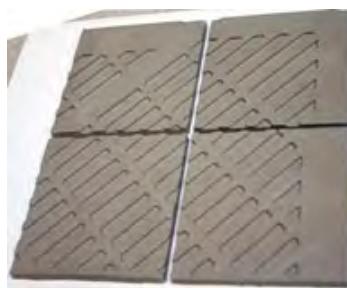

۲



۱



۶



۵



۴

شماره نمونه	قالب مربوط به آن

۲- انتخاب روش شکل دهی دستی

به تصاویر زیر نگاه کنید و به سؤالات زیر پاسخ دهید:

انتخاب روش شکل دهی دستی براساس چه عواملی انجام می شود؟

روش شکل دهی دستی چه تأثیری بر کیفیت محصول دارد؟

روش شکل دهی دستی چه تأثیری بر قیمت محصول دارد؟



شکل ۱۷

انتخاب روش مناسب شکل دهی دستی براساس عوامل مختلفی مانند طرح، ابعاد، ضخامت، قیمت نهایی و کیفیت قطعه مورد نظر صورت می گیرد. در هنگام انتخاب روش شکل دهی، درنظر گرفتن امکانات و محدودیتهای هر یک از روش‌های شکل دهی دستی موردن توجه قرار می گیرد.



گفت و گو کنید

در جدول زیر برخی از مزايا و معایب هر یک از روش‌های شکل‌دهی بيان شده است، درباره هر یک از آنها بحث و گفت و گو کنید و موارد دیگری به آن اضافه کنید.

ردیف	روش شکل‌دهی دستی	مزایا	محدودیت
۱	شستی	<ul style="list-style-type: none"> - ساده‌ترین روش شکل‌دهی دستی است. - نیاز به ابزار خاصی ندارد. - برای ساخت ظروف کوچک، گرد و دارای عمق مناسب می‌باشد. 	<ul style="list-style-type: none"> - امکان کم شدن رطوبت گل و ترک برداشتن سطح قطعه در این روش زیاد است. - ساخت قطعه با ضخامت یکنواخت دشوار است.
۲	فتیله‌ای	<ul style="list-style-type: none"> - محدودیتی برای ساخت قطعات با اشكال و طرح‌های مختلف ندارد. - امکان ساخت قطعه با ظاهر معمولی وجود دارد. 	<ul style="list-style-type: none"> - امکان ترک برداشتن برخی از فتیله‌های قرار گرفته شده در بدنه در حین کار وجود دارد. - امکان ریزش فتیله‌ها در قطعات با ارتفاع زیاد وجود دارد.
۳	ورقه‌ای	<ul style="list-style-type: none"> - برای ساخت ظروف با اشكال هندسی مناسب‌تر است. 	<ul style="list-style-type: none"> - برای ساخت ظروف مناسب اشکال نمی‌باشد.
۴	دست و قالب	<ul style="list-style-type: none"> - روش مناسب برای ساخت قطعات نازک با برجستگی‌های تزیینی است. 	<ul style="list-style-type: none"> - امکان ساخت قطعات بزرگ و حجمی با این روش وجود ندارد. - امکان چسبیدن قسمتی از بدنه به قالب وجود دارد.

شکل دهی دستی

برای هر یک از بدندهای زیر روش شکل دهی دستی مناسب را با ذکر دلیل مشخص کنید.



فعالیت کلاسی

جدول ۴ – تعیین روش شکل دهی

ردیف	روش های شکل دهی	دلیل انتخاب روش شکل دهی	تصویر
۱			
۲			
۳			

به تصویر زیر دقต کنید و مشخص کنید چه عیبی در این قطعه ایجاد شده است؟ چه راهکاری برای برطرف کردن آن پیشنهاد می کنید؟



فعالیت کلاسی



ارزشیابی شایستگی شکل دهی دستی

شرح کار:

- آماده سازی ابزار آلات و تجهیزات، آماده سازی گل بدنه
- انتخاب مقدار مناسب گل و انجام مراحل صحیح شکل دادن و برداشتن مقدار مناسب گل و شکل دادن با رعایت اصول صحیح و کنترل ابعاد
- کنترل قطعه شکل داده شده از لحاظ مطابقت با طرح و ابعاد، کیفیت سطح و نداشتن عیوب

استاندارد عملکرد:

شکل دادن گل با ابزارهای دستی مطابق استانداردها و دستورالعمل های مربوطه

شخص ها:

تمیز بودن ابزار آلات و نداشتن گرد و غبار، شکل پذیری گل، مقدار نرم یا سخت بودن گل گل مناسب بر اساس ابعاد بدنه قطعه و مدل طرح، شکل دهی بر اساس طرح یا مدل قطعه عاری از عیوب چشمی و ابعادی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: کارگاه استاندارد مجهز به تجهیزات ایمنی - قالب چوبی - قالب گچی - قالب پلاستیکی - وسایل برش - ابزار شکل دهی - کاردک - ابزار برش گل - انواع شابلون - ابزار سفالگری - ابزار پرداخت گل - صفحه نگهدارنده مانند تخته چوب و گل سفالگری

ابزار و تجهیزات: قالب چوبی - قالب گچی - قالب پلاستیکی - وسایل برش - کاردک - ابزار برش گل - انواع شابلون - ابزار سفالگری - گرم خانه

معیار شایستگی:

* نمره هنرجو	حداقل نمره قبولی از ۳	مرحله کار	ردیف
	۲	آماده سازی	۱
	۲	شکل دهی	۲
	۱	پرداخت قطعه	۳
	۱	کنترل نهایی	۴
	۲	شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: مسئولیت پذیری، سطح ۱، وقت شناسی - انجام وظایف و کارهای محوله، کارآفرینی، سطح ۱، شناخت مشاغل مرتبط با رشته شغلی، لباس کار، پیش بند، کفشهایمنی.	
میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

فصل ۳

پرداخت



اکثر ابزار و وسایلی که در زندگی روزمره از آنها استفاده می‌شود، از هر جنس و مواد و با هر روشی که تولید شده باشند، نیاز به پرداخت دارند، تا قابلیت استفاده و ظاهری زیبا داشته باشند. قطعات سرامیکی در مرحله شکل‌دهی دارای زوائد و ناهمواری در سطح و لبه هستند که باید با استفاده از ابزار مناسب پرداخت شوند تا به مخصوصی نهایی و با ظاهری مطلوب دست یافت. عمل پرداخت قطعات سرامیکی نیاز به مهارت و حوصله کافی دارد که با انتخاب ابزار مناسب انجام می‌گیرد.

واحد یادگیری ۳

شاپیستگی مفهوم پرداخت و یادگیری مهارت آن

در این پودمان، ابتدا با ضرورت پرداخت آشنا شده و سپس در ادامه در مورد وسایل و ابزارآلات مورد نیاز جهت انجام عمل پرداخت توضیحاتی داده خواهد شد. همچنین پرداخت در مراحل مختلف ساخت قطعه شرح داده می‌شود و به طور ویژه پرداخت قطعات شکل‌دهی دستی بیان می‌گردد. فعالیت و کارهای عملی برای یادگیری بهتر نحوه پرداخت بدننهای سفالی و سرامیکی نیز در نظر گرفته شده است.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که روش پرداخت قطعات مختلف را انتخاب کرده و با استفاده از ابزار مناسب عمل پرداخت را انجام دهند.

به تصاویر زیر نگاه کنید و به سؤالات پاسخ دهید:



ب) بعد از پرداخت



الف) قبل از پرداخت

شکل ۱- تصویر قطعه فلزی (زانویی لوله آب)

- کدام تصویر نشان دهنده محصول نهایی می‌باشد؟

- استفاده از قطعه الف ممکن است چه مشکلاتی به همراه داشته باشد؟

زانویی لوله آب که در شکل الف نشان داده شده است برای به کارگیری مناسب نیست زیرا قطعه فلزی تولید شده با روش ذوب و ریخته گری معمولاً لبه‌های تیز و اضافاتی دارد که در صورت استفاده، دست را زخم کرده و همچنین زیبایی و ظرافت مناسبی ندارد و عملکرد مناسبی نخواهد داشت. بنابراین باید قطعه پس از تولید، با ابزار و وسایل مناسب (سنگ سنباده و پولیش) پرداخت شود تا نواقص ذکر شده از بین رفته و به قطعه‌ای قابل استفاده تبدیل شود.

- به نظر شما محصولات سرامیکی نیز نیاز به پرداخت دارد؟

شکل ۲- الف یک قطعه سرامیکی بعد از شکل دهی را نشان می‌دهد که دارای زوائد و ناهمواری‌های داخلی و خارجی است. شکل ۲- ب قطعه سرامیکی بعد از پرداخت را نشان می‌دهد، با پرداخت و تمیز کاری، زیبایی و ظرافت این فراورده بهتر شده است.



ب) بعد از پرداخت



الف) قبل از پرداخت

شکل ۲- نمونه قطعات سرامیکی قبل و بعد از پرداخت

در شکل ۳ محصولات سرامیکی مختلفی بعد از پرداخت نهایی با زیبایی و ظرافت بالا مشاهده می‌شود.



شکل ۳ – محصولات سرامیکی پرداخت شده

اهمیت و کاربرد پرداخت

پرداخت قطعات اهمیت زیادی دارد زیرا تعیین کننده جلوه و نمای محصول نهایی است که باعث جلب توجه و رضایت مشتری می‌شود. همچنین در صورتی که قطعات در مرحله مناسب پرداخت نشوند مشکلاتی در فرایند تولید به وجود می‌آید که مستلزم هزینه و اتلاف وقت می‌گردد.



شکل ۴– پرداخت فلز

پرداخت

در شکل ۵ پرداخت چوب نشان داده شده است. در این شکل، پرداخت به وسیله کاغذ سنباده جهت زیبایی بیشتر و تکمیل فرایند انجام می‌گیرد تا محصول نهایی کامل و مناسب‌تر باشد.




شکل ۵- پرداخت چوب

مشخص کنید کدام یک از محصولات زیر نیاز به پرداخت دارند.



فعالیت کلاسی

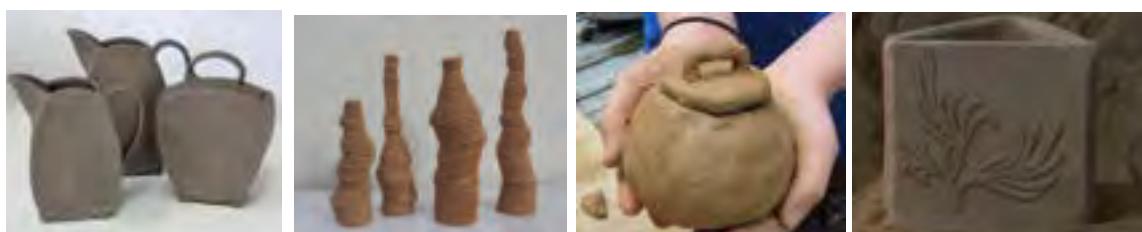

۴

۳

۲

۱

آیا قطعات سرامیکی که با روش شکل‌دهی دستی ساخته می‌شوند، نیاز به پرداخت دارند؟



فکر کنید

اهمیت مرحله پرداخت برای قطعات سرامیکی پیشرفته مانند چینی شمع اتومبیل، پره‌های توربین و پیچ‌های سرامیکی را مورد بررسی قرار دهید.



تحقيق



شکل ۶- محصولات پیشرفته سرامیکی

مراحل پرداخت

همان طور که در شکل ۷ می‌بینید پرداخت قطعات سرامیکی با ابزار مخصوص و روش مناسب با هر قطعه انجام می‌شود تا به اهداف مورد نظر دست یابیم.

فرایند پرداخت در فراورده‌های سرامیکی در سه مرحله قابل انجام است: ۱- شکل دهی ۲- خشک ۳- پخت.
پرداخت فراورده‌های سرامیکی مناسب با شکل و استحکام قطعه طی یک یا چند مرحله صورت می‌گیرد.



شکل ۷- پرداخت محصولات سرامیکی با ابزارهای مختلف

مراحل پرداخت فراورده‌های سرامیکی در شکل ۸ نشان داده شده است.



شکل ۸- مراحل پرداخت فراورده‌های سرامیکی

آماده سازی ابزار و تجهیزات

همان طور که می‌دانیم برای انجام هر فرایندی نیاز به ابزار و تجهیزات مناسب با آن مرحله کاری داریم.

- آیا امکان باز کردن یک پیچ محکم با دست وجود دارد؟
- به نظر شما چه ابزاری برای این کار مناسب است؟
- به نظر شما آیا حذف زوائد و ناصافی‌های روی فراورده تولیدی (پلیسه) بدون استفاده از ابزار پرداخت امکان‌پذیر است؟

جدول ۱- ابزار و تجهیزات پرداخت مخصوصات سرامیکی

ردیف	نام ابزار	تعریف	کاربرد	تصویر
۱	چاقوی برش و پرداخت	ابزاری هستند که غالباً از جنس فولاد ضوزنگ یا چوبی می‌باشند و دارای ابعاد و اندازه مختلفی هستند.	برای برطرف کردن پلیسه‌های درشت و زوائد استفاده می‌شود.	
۲	ابزار برش دقیق و پرداخت ظرفی	ابزاری هستند که غالباً از جنس فولاد ضوزنگ می‌باشند و دارای ابعاد و اندازه مختلفی هستند.	برای تراشیدن و برداشتن لایه‌هایی ظرفی از روی قطعات، هنگام پرداخت استفاده می‌شود.	
۳	ابزار تراشیدن	ابزاری هستند از جنس فلز با دسته چوبی که دارای سر با اشکال گوناگون می‌باشند.	جهت برش و تراشیدن قطعات سرامیکی هنگام پرداخت به کار می‌رود.	
۴	برس	ابزاری است با دسته پلاستیکی یا فلزی که سر آن اجزای مویی شکل دارد.	جهت تمیزکاری و برداشت ذرات حاصل از پرداخت از سطح نمونه به کار می‌رود.	
۵	اسفنج	جنس آنها از فوم مخصوص با بافتی نرم و ریز است.	ابزاری است که جهت پرداخت، صاف و صیقلی نمودن سطوح داخلی و بیرونی و پاک کردن زوائد قطعات می‌باشد.	
۶	پایه گردان	ابزاری است دارای پایه و صفحه سنگین که جهت ایستایی بهتر، از جنس فلز با سطح چرخ ۲۵-۳۰ سانتی‌مترمربع می‌باشد.	جهت پرداخت قطعات متقاضن و کنترل یکنواختی پرداخت و همچنین جلوگیری از خستگی فرد در هنگام پرداخت قطعات نسبتاً سنگین و متقاضن استفاده می‌شود.	
۷	چاقوی برش	ابزاری است که دارای تیغه فلزی تیز و بسیار نازک از جنس فولاد زنگنزن می‌باشد.	برای برش‌های بسیار ظرفی از محل‌هایی که دسترسی آسان ندارند، استفاده می‌شود.	
۸	سنبداد	ابزاری است که از یک ورقه کاغذی یا پارچه‌ای که ذرات ریز آلومینیا یا کاربید سیلیسیم روی آن چسبیده و با ابعاد مختلف وجود دارد.	جهت پرداخت سطوح سخت و برداشت لایه‌های نازک از سطوح قطعات استفاده می‌شود.	

در هنگام پرداخت باید از سالم بودن ابزارها اطمینان حاصل شود. ابزارهای معیوب باعث آسیب رساندن به دست و تخریب قطعه می‌شوند. همچنین ابزارهای کُند و کثیف باعث کاهش کیفیت پرداخت می‌گردند.



نکته

نکات مهم در نگهداری ابزار و تجهیزات پرداخت:

- ۱- ابزار در محل مناسب و جای مشخص نگهداری شوند تا در اثر قرار گرفتن بر روی یکدیگر معیوب نشوند.
- ۲- در هر دوره زمانی مناسب مطابق دستورالعمل نگهداری و سرویس، ابزار را بازبینی کرده و در صورت نیاز تمیزکاری و روغن کاری نمائید.
- ۳- ابزارهای کُند و کارکرده را تعمیر یا تعویض کنید تا باعث خسارت و افزایش ضایعات تولید نشوند.
- ۴- ابزارهای پرداخت که نیاز به تیز کردن دارند را در اختیار سرپرست بخش قرار داده تا آنها را تیز و آماده کنند.
- ۵- ابزارها پس از استفاده باید تمیز و شسته شوند و پس از خشک کردن در محل مناسب قرار داده شوند.



نکته

در صورتی که از کارکرد ابزار و تجهیزات اطلاع ندارید، حتماً درباره روش کار آن از هنرآموز خود سؤال کنید.

۱- پرداخت شکل دهی

بردن ابزار پرداخت را ندارند. به همین دلیل به قطعات زمان داده می‌شود تا با کاهش رطوبت و خشک شدن نسبی به استحکام مورد نظر برسند و امکان به کارگیری ابزار پرداخت را داشته باشند.

پس از شکل دهی قطعات سرامیکی می‌توان با استفاده از اسفنج و ابزار، گل و دوغاب اضافی موجود بر روی بدن را زدود که اولین مرحله پرداخت می‌باشد.

۲- پرداخت خشک

زمانی که قطعه حالت دونم (چرمینگی) دارد می‌تواند با ابزارهای مناسب زوائد و اضافات بدن تراشیده شود و پس از خشک شدن بدن، سنبلاده کشی و اسفنج کشی در سطوح و لبه‌ها انجام شود تا زیبایی و کیفیت سطوح افزایش یابد.

پرداخت کامل فراورده‌های سرامیکی پس از شکل دهی امکان پذیر نیست زیرا برخی از قطعات از استحکام کافی برخوردار نیستند و قابلیت تحمل فشار ناشی از به کار

قطعه‌ای که رطوبت خود را از دست می‌دهد و خشک می‌شود دارای چه ویژگی‌هایی می‌باشد؟



گفت و گو کنید

پرداخت فراورده‌های سرامیکی طبق مراحل زیر انجام می‌شود:



شکل ۹-مراحل پرداخت قطعه پس از شکل دهی

مشخص کنید که برای هر یک از مراحل پرداخت در شکل ۹ چه ابزارهایی به کار می‌رود.



فکر کنید

در برخی از قطعات سرامیکی که از چند قسمت تشکیل شده‌اند، زوائد و اضافاتی به ویژه در محل اتصال قطعه‌ها وجود دارد که باید به وسیله چاقوی برش یا سنباده پرداخت شود.



نکته



شکل ۱۰- قطعه سرامیکی دارای اضافات

پرداخت فراورده‌های شکل‌دهی دستی

پرداخت شوند.

مطابق تصاویر ۱۱ محل‌هایی از بدن که دارای ناهمواری‌های سطحی و زوائد می‌باشند به وسیله اسکاج یا سنباده اصلاح و صاف شده است. در هنگام پرداخت بدن‌های شکل‌دهی شده به روش فتیله‌ای باید توجه داشت که سنباده‌کشی باعث جدا شدن فتیله‌ها از یکدیگر و از بین رفتن بدن نشود.

محصولات سرامیکی که با روش شکل‌دهی دستی تولید می‌شوند هنگام ساخت دارای زوائد و ناهمواری‌های سطحی ناشی از مسیر حرکت دست و یا به کارگیری ابزار می‌باشند. در بعضی قطعات شکل‌دهی شده با این روش برای ایجاد استحکام کافی جهت پرداخت، لازم است قطعات در محل مناسب (هوای آزاد یا خشک‌کن با دمای مناسب) قرار گیرند تا خشک شده و آماده



شکل ۱۱-پرداخت خشک قطعه شکل‌دهی شده با اسکاج و سنباده



شکل ۱۲-ناهمواری و زوائد روی سطح قطعات مختلف سرامیکی

۳- با به کارگیری پمپ باد، گرد و غبار قطعه پرداخت شده برطرف می‌شود.

۴- با کمک اسفنج نرم و مرطوب سطوح داخلی و خارجی کاملاً صاف و یکنواخت می‌شود.

شرح فرایند پرداخت خشک شکل دهی دستی به شرح زیر است:

۱- با ابزاری مانند تیغه‌های پرداخت، اضافات سطح قطعه

پرداخت می‌شود.

۲- به کمک اسکاج و سنباده سطوح ناصاف پرداخت می‌شود.



الف) پرداخت قطعات شکل دهی دستی با استفاده از اسفنج نرم ب) اجرای پرداخت قطعات شکل دهی دستی با چاقوی پرداخت

شکل ۱۳

فیلم پرداخت خشک قطعات شکل دهی دستی به روش فتیله‌ای و ورقه‌ای



فیلم

به نظر شما پرداخت قطعات شکل دهی شده با کدام روش شکل دهی دستی آسان‌تر است؟ چرا؟



گفت و گو کنید

کار عملی ۱: پرداخت خشک

شرح فعالیت:

بدنه سرامیکی که با روش شکل دهی ورقه ای ساخته اید را پرداخت خشک کنید.



فعالیت کارگاهی



تصویر بدنه شکل دهی شده به روش دست و قالب

مواد و ابزار: اسکاج، سنباده، چاقوی پرداخت، برس، بدنه سفالی، اسفنج مرطوب هنگام انتخاب و تمیز کاری ابزارهای پرداخت مراقب دستان خود باشید. مراقب باشید که میزان فشار اعمالی بر بدنه به اندازه ای نباشد که منجر به تخریب قطعه شود.

جدا سازی و بازیافت ضایعات پرداخت انجام شود.



نکات
زیست محیطی

۳- پرداخت پخت

سنباذها دارای شماره‌های مختلفی می‌باشند که هرچه شماره سنباذه بالاتر باشد از میزان زبری سنباذه کاسته می‌شود. سنباذه‌ای که برای پرداخت محصولات سرامیکی پخت شده به کار می‌روند زبرتر از سنباذه‌ای هستند که برای پرداخت خشک به کار می‌روند.

برخی از فراورده‌های سرامیکی که دارای دیواره نازکی می‌باشند مانند لیوان و فنجان و همچنین محصولاتی که قسمتی از بدنه دارای ضخامت کمی است مانند لبه قوری استحکام کافی برای پرداخت خشک ندارند. بنابراین لازم است پرداخت این قطعات پس از پخت انجام شود.



شکل ۱۴- انواع سنباذها

فیلم پرداخت قطعات پس از پخت



فیلم

با توجه به تصاویر به سؤالات زیر پاسخ دهید:

کدام یک از بدنه‌های زیر قابلیت پرداخت پخت دارند؟ چرا؟



فعالیت کلاسی



ب



الف

کار عملی ۲: پرداخت پخت

شرح فعالیت:

بدنه سرامیکی که با روش شکل دهی شستی و روش ورقه ای ساخته اید را پس از پخت، پرداخت کنید.



فعالیت کارگاهی



بدنه شکل دهی شده به روش ورقه ای



بدنه شکل دهی شده به روش شستی

مواد و ابزار: اسکاج، سنباده، چاقوی پرداخت، برس هنگام انتخاب، تمیز کاری و کار با ابزارهای پرداخت مراقب دستان خود باشید. توجهات زیست محیطی: جداسازی و بازیافت ضایعات پرداخت انجام شود.

۴- کنترل چشمی

سرامیکی اصول و نکات طراحی و نقشه قطعه، اهمیت بالایی دارد که بسته به نوع قطعه، کنترل ابعاد و تطبیق با نقشه قطعه مورد نظر انجام می شود.

قطعات و محصولات بر حسب نیاز و شرایط مورد استفاده طراحی می شوند و در طرح و نقشه مشخصات قطعه مواردی نظیر ابعاد، تقارن، زیبایی و سایر نکات مهم تولید آن در نظر گرفته می شود. در تولید قطعات

با جستجو در منابع مختلف مشخص کنید که کنترل ابعادی دقیق با چه ابزارهایی انجام می شود.



تحقیق کنید

قطعات سرامیکی دستی از دقت ابعادی کمتری برخوردار هستند و کنترل آنها به صورت چشمی یا با استفاده از ابزارهای ساده مانند خط کش یا پرگار انجام می‌شود. کنترل چشمی قطعات سرامیکی دستی در تصویر ۱۵ نشان داده شده است.



شکل ۱۵- کنترل چشمی فراورده‌های سرامیکی تولید شده به روش دستی

۵- تکمیل محصول

برخی قطعات سرامیکی پس از تکمیل فرایند تولید و قبل از بسته‌بندی و مصرف ممکن است نیاز به کارهای تکمیلی داشته باشند به طور مثال اگر پودر و مواد نسوز کوره به قطعه چسبیده باشد یا قطعه لبه‌های تیز و برنده داشته باشد، نیاز به پرداخت خواهد داشت.

در برخی محصولات بزرگ مانند چینی بهداشتی، ممکن است هنگام جابه‌جایی و بسته‌بندی تکه کوچکی از محصول شکسته و آن را معیوب کند. در این موقع در صورت امکان که به زیبایی محصول خدشه وارد نشود با دقت و ظرفات محل شکسته شده را تمیز و گردگیری کرده و سپس تکه شکسته با چسب شفاف مانند شکل ۱۶ چسبانده می‌شود.



۳

۲

۱

تصویر ۱۶- چسباندن تکه شکسته شده از قطعه سرامیکی

کار عملی ۳: کنترل چشمی و تکمیل محصول شرح فعالیت:

قطعات تولیدی با روش‌های مختلف شکل دهی دستی را که توسط گروه‌های مختلف ساخته شده است کنار هم دیگر بچینید و کنترل چشمی کنید و سپس تفاوت آنها را مشاهده و یادداشت کنید.



مواد و ابزار: پرگار، خط کش

ارزشیابی شایستگی پرداخت

شرح کار:

آماده سازی ابزار و تجهیزات پرداخت اولیه قطعات

آماده سازی ابزار و تجهیزات پرداخت نهایی

پرداخت اولیه، پرداخت نهایی

کنترل چشمی و ابعادی قطعات پرداخت شده

استاندارد عملکرد:

پرداخت قطعات با ابزار و تجهیزات مناسب مطابق استاندارد

شاخص ها:

تمیز بودن ابزار و تجهیزات (نداشتن گرد و غبار - سالم بودن ابزار)

قطعه سالم و بدون عیب

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: کارگاه استاندارد- ابزار و تجهیزات پرداخت اولیه قطعه- ابزار و تجهیزات پرداخت نهایی قطعه- ابزار کنترل
ابعادی و چشمی

ابزار و تجهیزات: چاقوی برش- ابزار کندن گل- تراش- اسفنج - دستگاه پولیش

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو *
۱	آماده سازی	۱	
۲	پرداخت اولیه	۲	
۳	پرداخت نهایی	۱	
۴	کنترل نهایی	۱	
شایستگی های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			۲
میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.